


# 取扱説明書(操作用)

デジタルパネルメータ 47 シリーズ  
4½ 桁、パルス入力、LED 表示タイプ、デジタルパネルメータ  
形式

## 47LPA

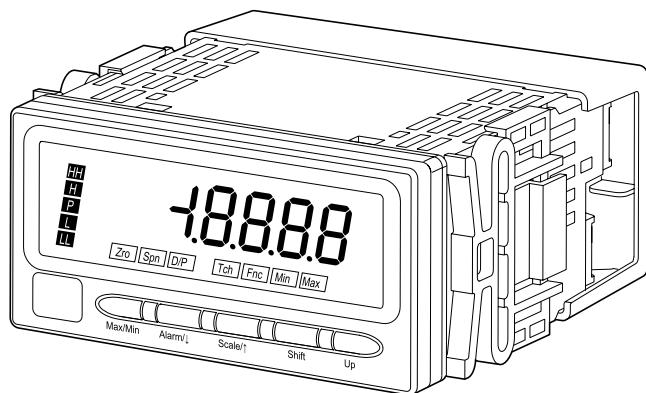

- このたびは弊社製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に9ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでもご覧になれるよう、付属の取扱説明書とともに大切に保管してください。また、本書は最終ユーザ様までお届けいただきますようおねがいします。

# もくじ

はじめに

使ってみる  
(基本)

こまかく設定する  
(応用)

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

## はじめに

こんなことがしたい	4
各部の名前と働き	5
安全上のご注意	9
使用上のおねがい	11
取付ける	13
配線する	15

## 使ってみる (基本)

基本設定について	26
設定の基本操作と注意事項	28
入力種別を設定する	31
スケーリング値を設定する	36
STEP1 入力スケーリング値 A を設定する	38
STEP2 表示スケーリング値 A を設定する	42
STEP3 入力スケーリング値 B を設定する	46
STEP4 表示スケーリング値 B を設定する	49
STEP5 表示スケーリング小数点位置を設定する	52
運転する	56

## こまかく設定する (応用)

パラメータの構成	58
アナログ出力動作を変える	64
警報出力を設定する	67
警報出力数を変更する	70
警報設定値を設定する	72
警報動作(下限・上限)を変更する	75
警報出力のヒステリシス幅を設定する	77
警報出力の ON ディレー時間を設定する	80
警報出力の論理(励磁・非励磁)を変更する	83
警報動作時にブザーを鳴らす	85
警報動作時の表示点滅周期を変更する	87
パルスを分周する	89
「0」付近でのふらつきをなくす	91
ゼロリミットを設定する	92
ゼロリミット値を設定する	94
表示の輝度を調整する	96
通常表示に自動復帰させる	99
表示の更新周期を変える	102

## 便利な機能

ループテストをおこなう	106
警報設定値を確認する	109
最大値・最小値を保持する	110
制御入力を使う	112
ボタン操作を制限する	113
ボタン操作を制限する	114
プロテクト移行時間の設定	116

## 保守

ユーザ校正について	120
アナログ出力調整の方法	121
点検・清掃	125

## 困ったときには

故障かな？と思ったら	128
こんな表示がでたら	129
よくあるご質問	130
全設定値を初期化する	131
ファームウェアバージョンを確認する	133

## アフターサービス

アフターサービス	136
保証	137
救済ワイド補償サービス	139

## 付録


仕様	142
形式	146
パラメータ一覧	147
パラメータマップ	150
表示コード	155

# こんなことがしたい

お問合せの多い内容を探しやすくしました。

## 実量値を表示させるには？

IN 0 ~ 12kHz  
Scale 0 ~ 2000rpm

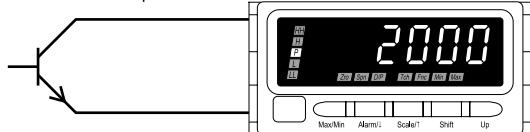

▶ 31 ページ

## 直流出力を使いたい



▶ 64 ページ


## 警報を出力するには？

HH 450.0m<sup>3</sup>/h  
H 400.0m<sup>3</sup>/h



▶ 67 ページ

## 警報出力時にブザーを鳴らすには？

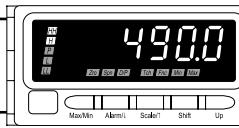


▶ 85 ページ

## 表示がふらついて困っています

0.0m<sup>3</sup>/h

ふらつき

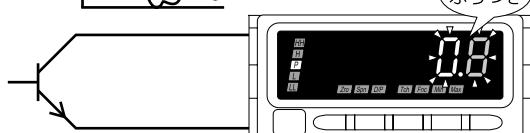

▶ 91 ページ

## S.ERR が表示されています

点滅




▶ 129 ページ

# 各部の名前と働き

## セット内容

セット内容に不足がないか確認してください。

### 本体

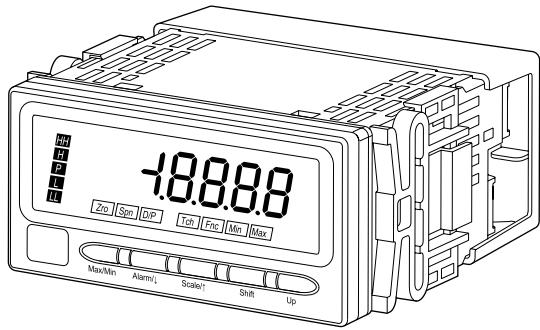


### 付属品

取付具（2個） 	端子カバー（1個） 	防水パッキン（1個） 
（ストラップで本体と固定）		
単位シール（1枚） 	取扱説明書 	仕様図書 
		（オプションコード：/SET のときのみ）

## 各部の名前と働き（つづき）

## 本体前面

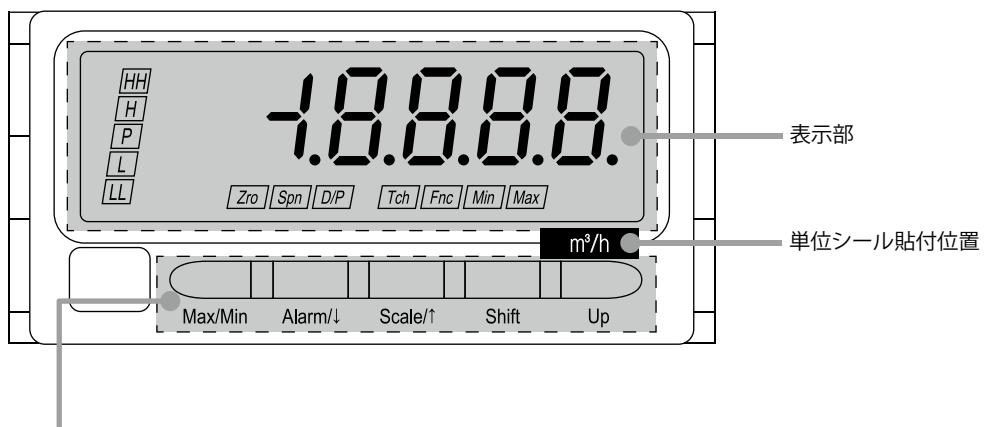

ボタン名称	機能
Max/Min	現在値・最大値・最小値の表示切替と、最大値・最小値リセットに使用 設定中のパラメータを設定前に戻すときに使用
Alarm/\downarrow	警報設定値の確認、各モードへの移行、および各設定モードで表示するパラメータを切替えるときに使用
Scale/\up	各モードへの移行、および各設定モードで表示するパラメータを切替えるときに使用
Shift	パラメータの設定値を変更するときに使用 設定値が変更可能状態のときは、設定値の桁移動に使用
Up	設定値が変更可能状態のときは、設定値の変更に使用



- 弊社推奨の単位シール貼付位置です。
- 仕様図面にて単位シールをご指定いただいた場合にかぎり、上記位置に単位シールを貼付して出荷します。

## 表示部

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能


保守

困ったときには

アフターサービス


付録

名称	機能
メインディスプレイ	現在値・最大値・最小値、パラメータ名、設定値、エラーコードを表示

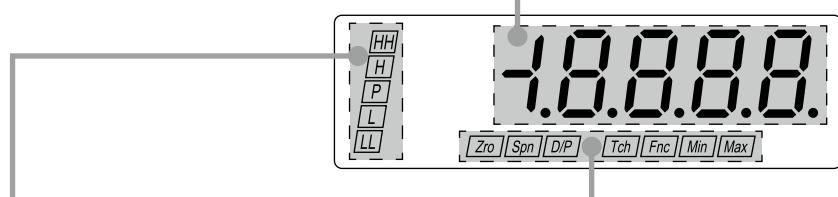

ランプ名称	モード	機能	ランプ名称	モード	機能
警報判定 ステータス	パラメータ 設定中	警報値設定モードのパラメータを示す ▶ 67 ページ	機能設定 ステータス	パラメータ 設定中	各モードのパラメータを示す [Zro] [Spn] [D/P] [Tch] [FnC] [Min] [Max] がパラメータにより組合せて点灯
	警報設定値 確認中	各警報設定値の確認 [HH] [H] [L] [LL] がそれぞれ点滅 ▶ 109 ページ			各パラメータで無効な設定の場合 [Max] [Min] 両方点滅または点灯
	計測モード 中	警報設定値と現在値を比較した結果を表示 [HH] : HH 警報時点灯 [H] : H 警報時点灯 [L] : L 警報時点灯 [LL] : LL 警報時点灯 [P] : 上記警報条件に該当しない場合に点灯		計測モード 中	入力信号の検出を示す [D/P] 1 秒点灯 ▶ 56 ページ 最大値・最小値の表示 [Max] または [Min] 点灯 ▶ 110 ページ 制御入力 ON で計測停止を示す [Tch] 点灯 ▶ 112 ページ

## 本体上面

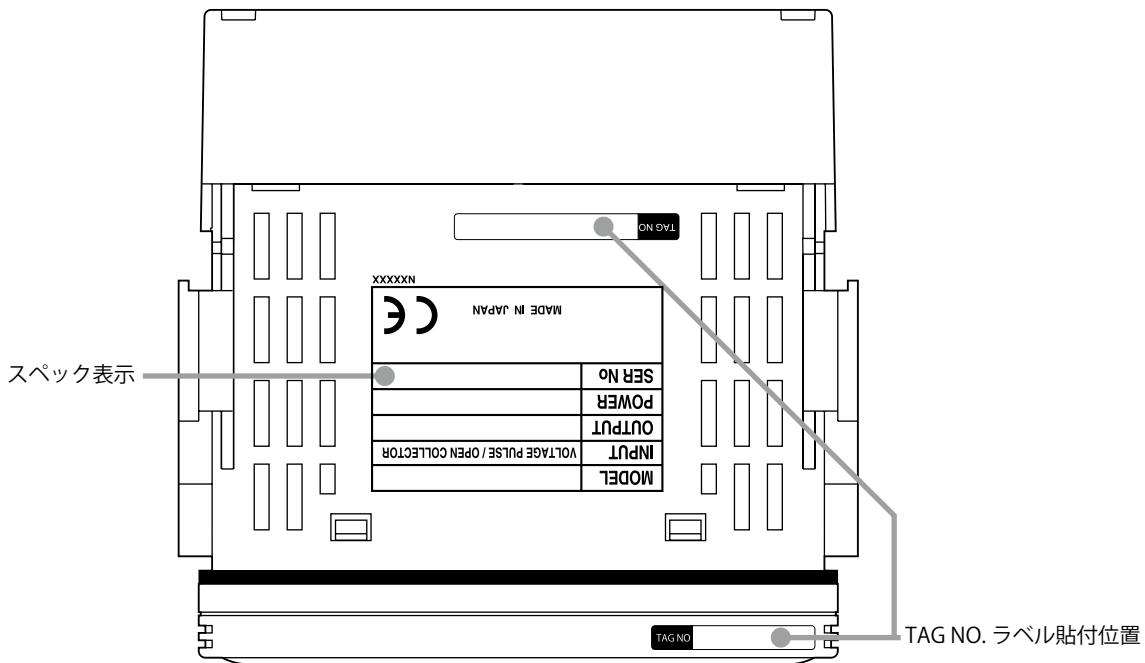


## MEMO

- スペック表示の内容は仕様により異なります。
- 弊社推奨の TAG NO. ラベル貼付位置です。
- TAG NO. をご指定された場合にかぎり、上記位置に TAG NO. ラベルを貼付して出荷します。半角英数字で最大 17 文字までご指定いただけます。詳しくは、弊社のホットラインへお問い合わせください。

## 本体背面

## ■端子カバーを付けた状態

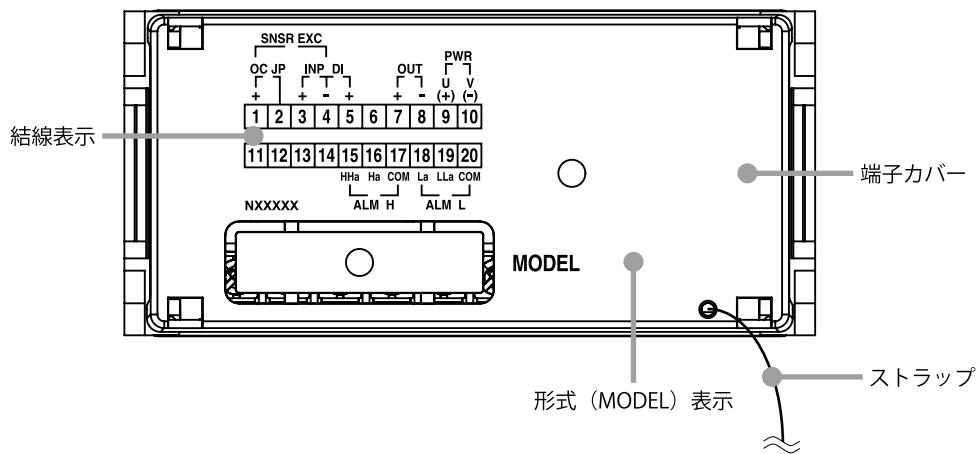


## MEMO


- ・結線表示の内容は仕様により異なります。
- ・形式 (MODEL) 表示は本体上面のスペック表示の MODEL と同じ内容が表示されます。

## ■端子カバーを外した状態

## ・警報出力なし

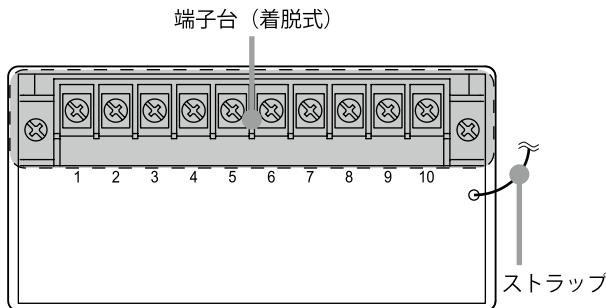

## ・警報出力あり

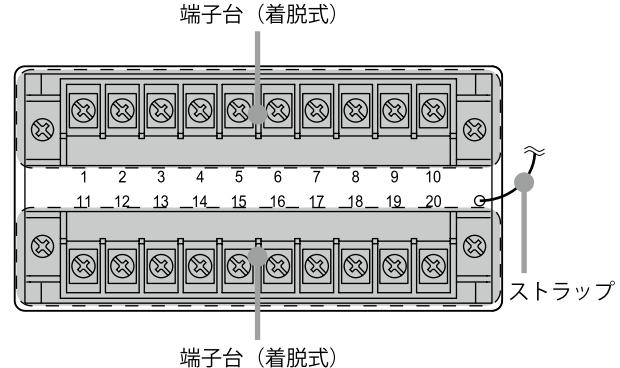

# 安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱説明書には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。

内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」 を示しています。	 <b>注意</b>	「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

 中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示しています。	 中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示しています。	 中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ！ 警告

 注意	安全のため配線作業は、電気工事、電気配線などの専門の技術を有する方が行ってください。 ・火災・感電・ケガの原因になります。	 水ぬれ禁止	本体に水をかけたり、ぬらしたりしないでください。（正しく取付けられた状態の前面パネル部は除く） ・火災・感電・ケガの原因になります。
 感電注意	通電中は端子に触れないでください。 ・感電の原因になります。	 指示	本器の故障や外部要因による異常が発生してもシステム全体が安全に働くように、本器の外部で安全対策を行ってください。
 指示	結線は端子接続図を十分確認のうえ行ってください。 ・故障・火災・感電の原因になります。	 指示	煙・異臭・異音がでたときは、すぐに使用を中止してください。 ・そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
 指示	端子台・端子台固定ねじの締付は、規定トルクで実施してください。 ・過度の締付は、端子ねじの破壊の原因に、ねじがゆるむと稀に発火の原因になります。	 禁止	落下・破損したときは使用を中止してください。 ・そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
			本器を火中に投棄しないでください。 ・電子部品などが破裂する原因となります。

# ⚠ 注意

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録



分解禁止

分解や改造は絶対に行わないでください。  
・感電・故障・ケガの原因になります。



禁止

電源を入れた状態では施工（接続、取外しなど）しないでください。  
・感電・故障・ケガの原因になります。



指示

ねじ加工や配線工事を行うときは、本器に切粉や電線の切れ端などが侵入しないように十分注意してください。  
・故障の原因になります。



指示

端子カバーは確実に取付けてください。  
・感電の原因になります。



禁止

本器に配線されている電線を引っ張ったりしないでください。  
・感電・破損・ケガの原因になります。



禁止

燃焼性ガスの雰囲気中では使用しないでください。  
・引火・発火・発煙の原因になります。



禁止

本器の通風孔はふさがないでください。  
・故障・発熱の原因になります。



指示

本器を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。  
・条例の内容については、各地方自治体にお問合せください。

# 使用上のおねがい

## EU 指令適合品としてご使用の場合

- 本器は測定カテゴリ II（警報出力、過渡電圧：2500V）、設置カテゴリ II（過渡電圧：2500V）、汚染度 2 での使用に適しています。また、入力・直流出力—警報出力—電源間の絶縁クラスは強化絶縁（300V）、入力—直流出力間は基本絶縁（300V）です。設置に先立ち、本器の絶縁クラスがご使用の要求を満足しているかを確認してください。
- 適切な空間・沿面距離を確保して下さい。適切な配線がされていない場合、本器の CE 適合が無効になるおそれがあります。
- 弊社の EU 指令適合品は各種機器、装置、制御盤などに組込まれて使用されることを前提に要求される規格に適合しています。お客様で組込んだ機器、装置、制御盤の構成、配線状態、配置状態などにより EMC 性能が変化しますので、機器、装置、制御盤での最終的な CE マーキングへの適合は、お客様自身で実施していただく必要があります。

## ⚠ 注意

本器は EMC 規格 工業環境に適合した製品です。家庭環境で使用すると無線妨害を起こすことがあります。その場合には使用者が適切な対策を講ずることが必要です。

## 設置について

設置にあたっては、設置仕様の範囲内でご使用ください。

- 屋内でご使用ください。
- 周囲温度が -10 ~ +55°C を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90%RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は避けてください。
- 高度 2000m 以下でご使用ください。
- 放熱を妨げないよう、本器の周囲はふさがないでください。（放熱スペースを確保してください）
- 板厚 1.6 ~ 8mm のパネルに取付けてください。
- 本器の内部温度上昇を防ぐため、風通しのよい場所に設置してください。
- 複数台設置する場合は、パネルカット寸法をご覧ください。また、他の機器を隣接する場合も、機器間の隙間は十分取ってパネルカット寸法に準じて設置してください。
- 次のような環境での使用は避けてください。
  - 直射日光、風雨が当たる場所（本器は屋外での使用を想定していません）
  - 急激な温度変化により結露が起こる可能性がある場所
  - 腐食性ガスや可燃性ガスの雰囲気中
  - 塵埃、鉄粉、塩分などが多い場所
  - ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤や、アンモニア、苛性ソーダなどの強アルカリ物質が付着する可能性がある場所、またはそれらの雰囲気中
  - 振動や衝撃が伝わるような場所
  - 高圧線、高圧機器、動力線、動力機器、あるいはアマチュア無線など送信部のある機器、または大きな開閉サージの発生する機器の周辺

## 使用上のおねがい (つづき)

## 配線について

- ・感電のおそれがありますので、配線作業は供給する電源を遮断して、つなぐケーブルが通電されていないことを確認してから行ってください。
- ・安全のため作業者がすぐ電源を遮断できるよう、IEC 60947-2 の該当要求事項に適合したスイッチまたはサーキットブレーカーを設置し、適切に表示してください。
- ・端子台への配線の際は、名称および極性を確認して正しく配線してください。
- ・空き端子には何も接続しないでください。
- ・感電防止のため、必ず端子カバーを取付けてください。

## 取扱について

- ・電源を入れると同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分以上ウォームアップをしてください。
- ・電源電圧および負荷は、仕様、定格の範囲内でご使用ください。
- ・モード移行時はモード移行直前の出力を保持しますので、これを考慮した制御をしてください。
- ・表面の汚れは、軽く水を含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤を使用しないでください。変形や変色の原因になります。
- ・本器から煙がでている、異臭がする、異音がするなどの異常が認められたときは、直ちに電源を遮断して、使用を中止してください。

## 防塵・防水に対応するには (保護等級 IP66)


前面パネルを防塵・防水に対応するには以下の条件に従ってください。

- ・弊社指定の寸法でパネルカットしてください。
- ・パネルに取付ける際は、防水パッキンを必ず挿入してください。
- ・本器をパネルに挿入後、取付具を左右 2 個ともパネルに当たるまでしっかりと押込んでください。
- ・取付後、以下のような異常がないか確認してください。
  - 防水パッキンがねじれていなか
  - 前面パネルとパネルの間に隙間がないか
  - 防水パッキンがはみ出していか
  - 防水パッキンが切れていか
  - 異物が挟まっていか

# 取付ける


## 外形寸法図

■上面図

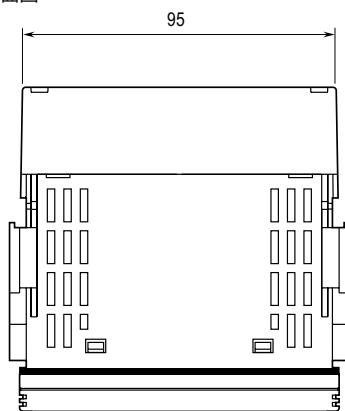


単位：mm

■前面図

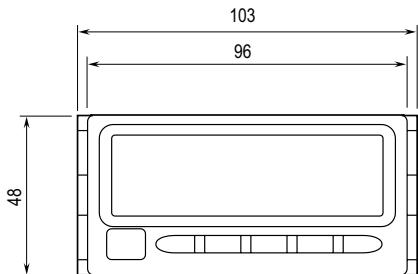


■側面図

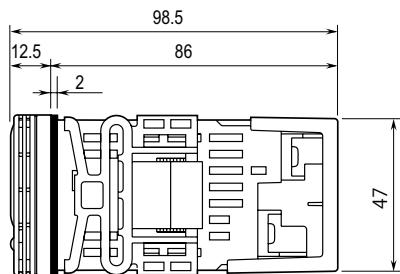


■背面図

・警報出力なし

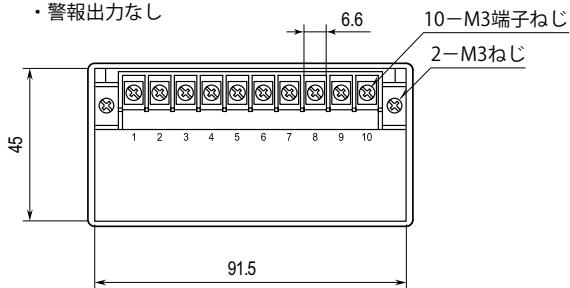


・警報出力あり

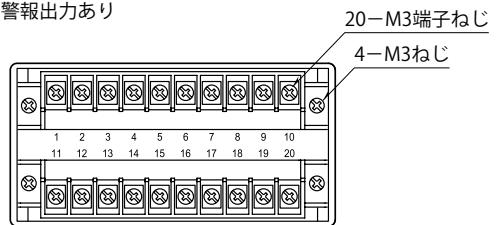

## パネルカット寸法図

単位：mm

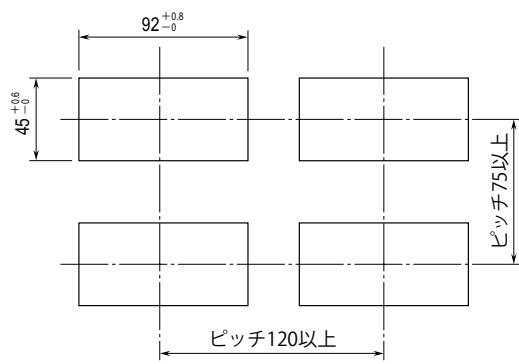


取付板厚：1.6～8.0

## 取付ける（つづき）

## 設置方法


**1** 端子カバーを外します。

- ①マイナスドライバを端子カバー左下の穴に挿入する。
- ②マイナスドライバの柄を上に持ちあげる。
- ③①同様、端子カバーの右下の穴に挿入する。
- ④②同様、マイナスドライバの柄を上に持ちあげると端子カバーが外れます。

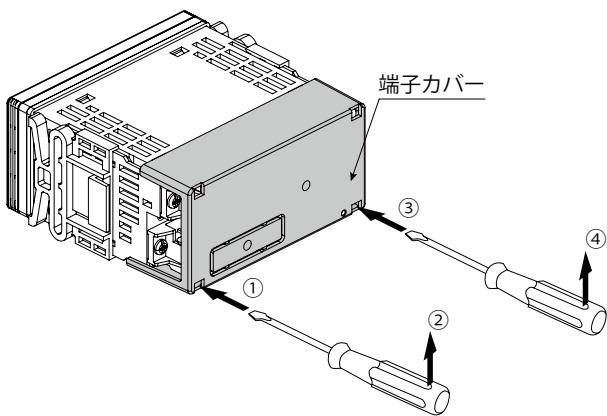


**2** 左右の取付具を外します。


- ①取付具のツメをあげる。
- ②①の状態で取付具を端子台の方へ引くと外れます。

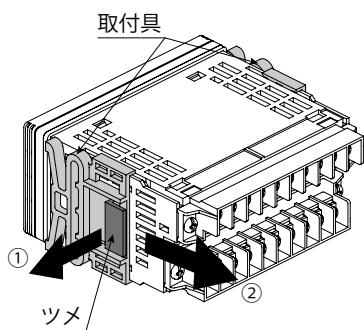


**3** 端子カバーをパネル取付穴に通します。

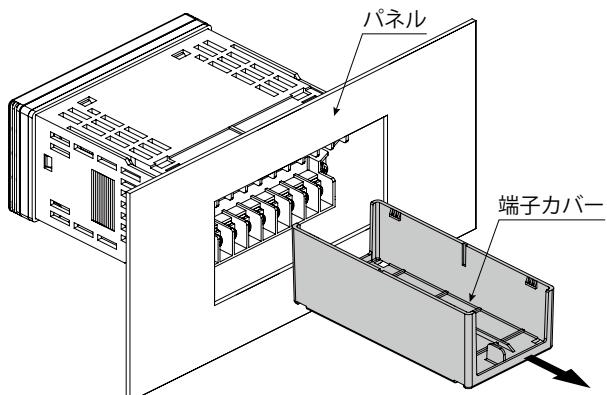


**4** 防水のありなしにかかわらず、本体に防水パッキンが付いてることを確認してください。

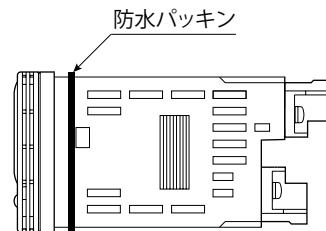

**5** 本体をパネル取付穴に通します。

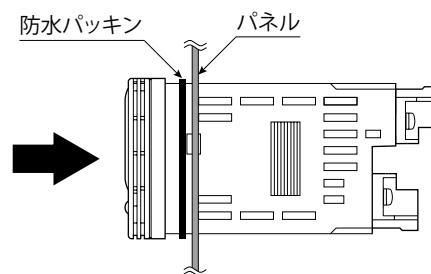

**6** 取付具をケース左右の固定溝にはめ込み、パネルに当たるまで押込んでください。

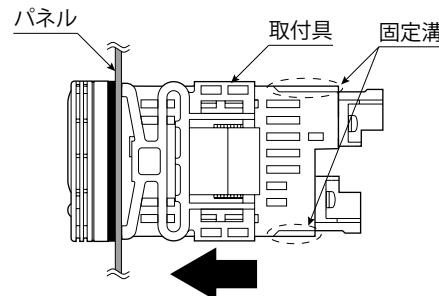

## 重 要!

保護等級 IP66 に対応するためには、取付後、防水パッキンがねじれたり、切れたり、大きくなはみ出していないかを確認してください。

 
# 配線する

## 配線上の注意

- 配線作業は安全のため電気工事、電気配線などの専門技術を有する方が行ってください。
- 感電のおそれがありますので、配線作業は供給する電源を遮断して、つなぐケーブルが通電されていないことを確認してから行ってください。
- 端子台への配線の際は、名称および極性を確認して正しく配線してください。
- 空き端子には何も接続しないでください。
- 外部からの雷サージ侵入のおそれがある場合には、電子機器専用避雷器 M-RESTER シリーズをご用意しています。あわせてご利用ください。

## 圧着端子推奨品

- 圧着端子は次の M3 用のものをご使用ください。



適用電線 :  $0.25 \sim 1.65\text{mm}^2$  (AWG22 ~ 16)

締付トルク : 0.6N·m


推奨メーカー : 日本圧着端子製造製、ニチフ製など

### 重要!


- 絶縁被覆圧着端子の使用をおすすめします。
- 絶縁被覆のない裸圧着端子を使用する場合は、絶縁キャップ、絶縁チューブなどをかぶせてください。
- 万一の抜け防止もふまえ、角先開形端子 (Y形) より、丸形端子をおすすめします。

## 端子配列

### ■警報出力なし

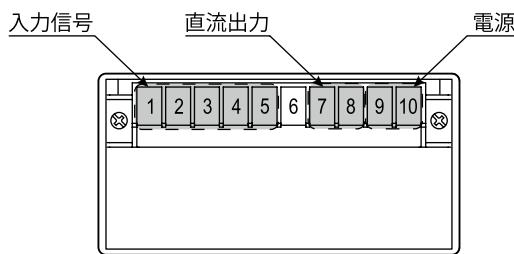


### ■警報出力あり

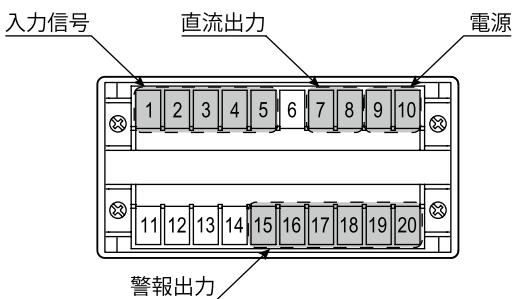

## 配線する（つづき）

## 入力信号の配線

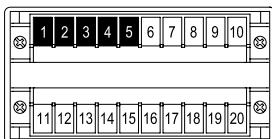


計測する入力信号線を接続します。接続するセンサにより配線端子が異なりますのでご注意ください。

センサ用電源電圧	12V DC ±10%
センサ用電源電流	30mA
電流制限回路付	約 60mA

## 重要！

- センサの出力仕様により接続方法が変わります。誤った接続をした場合、正しく表示できません。
- センサの飽和電圧（残留電圧）、H・L レベルなどが本器の検出レベルを満足するか確認してください。検出レベルを満足しない場合、正しく表示できません。
- センサ用電源を使用する場合、センサの電源電圧が 12V、電流容量が 30mA 以下であることを確認してください。電源電圧不足は元より電流容量を超えると本器のセンサ用電源電圧が低下しますのでセンサが動作できなくなります。
- 電圧パルス入力の場合、矩形波以外の信号波形では正しく表示できません。
- 周波数が一定で、デューティ比が変わる PWM（パルス幅変調）には対応していません。
- 入力の極性に注意して接続してください。
- 入力信号にチャタリングがあると正しく計測できません。入力端子にコンデンサ（10,000pF 等）を接続しチャタリングを除去してください。なお、コンデンサの容量を大きくするとチャタリングの除去には効果的ですが、通過できる周波数が低くなりますのでご注意ください。
- 「入力種別」が「F0.01、F0.1、F1、F10、F100、F1K、T100、T10、T1」の場合は 1.2kHz 以上、「F10K、F0.1M」の場合は 120kHz 以上の周波数を入力しないでください。
- 入力信号にはシールド付より対線を使用するなどノイズ混入を極力小さくしてください。ノイズによるトラブル防止のため、入力信号線のシールドは周辺の最も安定したアースに接地してください。
- 空き端子には何も接続しないでください。

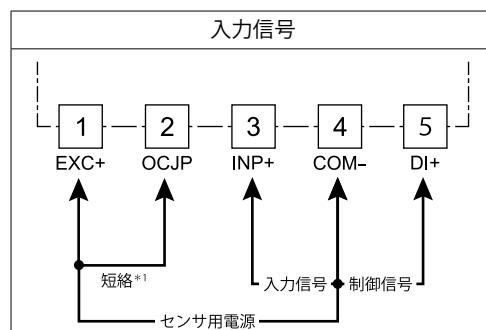

\*1 オープンコレクタ入力の場合に短絡します。


## ■オープンコレクタ

オープンコレクタ出力をはじめとする無電圧スイッチ（リレー、フォトMOSリレー、オープンドレインなど）やトーテムポール出力、コンプリメンタリ出力の回路でご使用いただけます。

使用可能条件は下表のとおりです。

検出電圧	約 8V DC
検出電流	約 1.6mA
検出レベル	オン 300 Ω / 0.6V 以下
	オフ 10k Ω / 4.5V 以上
最小Vパレス幅	5μs 以上（オン・オフとも）

## 接続例

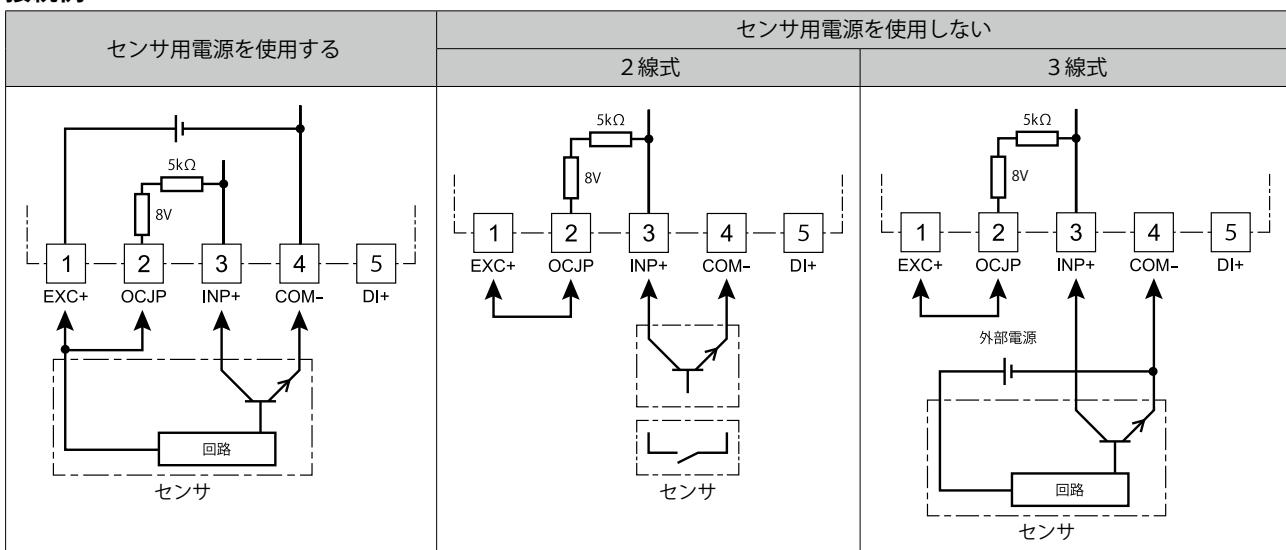

### 重要！

必ず 1 - 2 番端子間を短絡してください。


## 配線する (つづき)

## ■電圧パルス

電圧出力形の回路やトーテムポール出力、コンプリメンタリ出力の回路でご使用いただけます。  
使用可能条件は下表のとおりです。

入力範囲	0 ~ 5V から 0 ~ 26.4V ±5V から ±26.4V (±入力は絶対値が同じ電圧値)
波形	矩形波 (立下がり検出)
入力インピーダンス	10k Ω以上
	ローレベル
検出レベル	-26.4 ~ +0.6V DC
ハイレベル	4.5 ~ 26.4V DC
最小パルス幅	5μs 以上 (オン・オフとも)

## 接続例

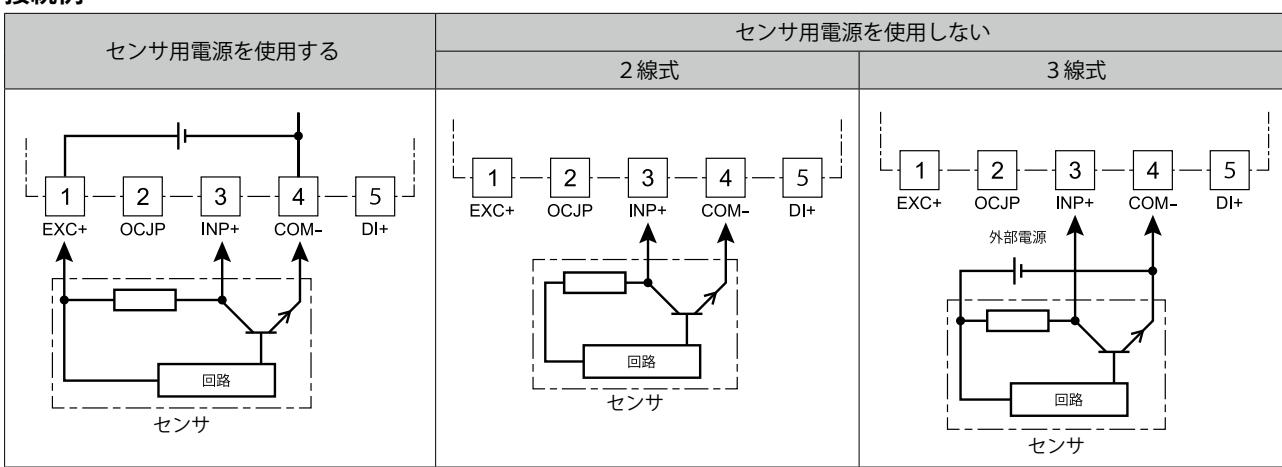

## 重要!

±入力は絶対値が同じ電圧値、また 50kHz以上は±10V 以上の入力範囲が必要です。



## ■制御入力

電圧入力にて使用できます。また電源が用意できない場合は、短絡して使用することもできます。  
使用可能条件は下表のとおりです。


- 電圧入力

入力範囲	0 ~ 5V から 0 ~ 26.4V ±5V から ±26.4V (±入力は絶対値が同じ電圧値)
検出レベル	ローレベル -26.4 ~ +0.6V DC
	ハイレベル 4.5 ~ 26.4V DC
検出時間	200ms 以上

### 接続例

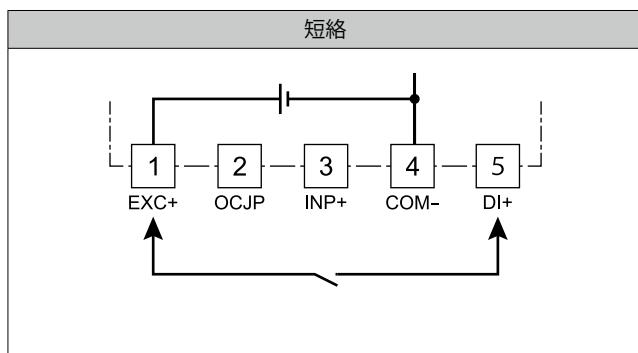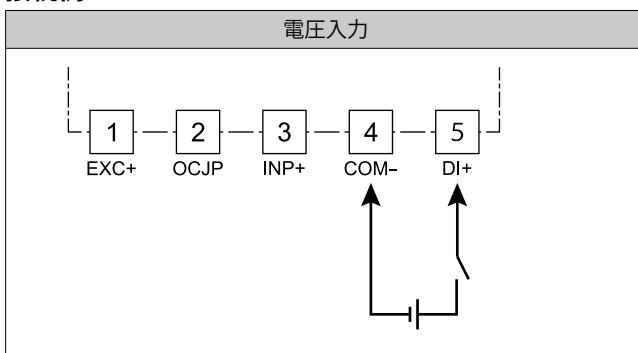


※ オープンコレクタでも使用することができます。

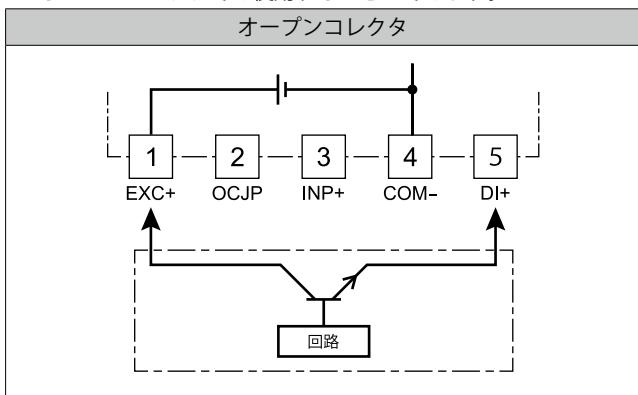

## 配線する（つづき）


## 直流出力の配線

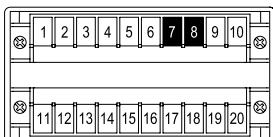


直流出力の形式コード指定により電圧または電流が出力されます。

## 重要!

- ・負荷抵抗は仕様範囲内のものを接続してください。
- ・「直流出力なし」の場合は、何も接続しないでください。
- ・出力信号にはシールド付より対線を使用するなど、ノイズ混入を極力小さくしてください。ノイズによるトラブル防止のため、出力信号線のシールドは周辺の最も安定したアースに接地してください。

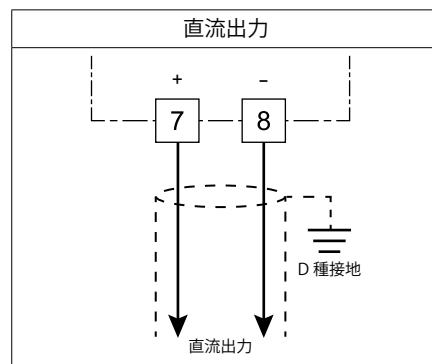


## 警報出力の配線

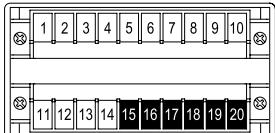

警報出力の形式コード指定により 2 点または 4 点の警報接点が出力されます。

## 重 要!


- ・負荷は仕様範囲内のものを接続してください。
- ・リレーの機械的寿命は 500 万回です。
- ・外付のリレーやモータなどの誘導負荷（インダクタンス）の場合、接点保護とノイズ消去のため、CR 回路（AC、DC 電源）、ダイオード（DC 電源）またはバリスタ（AC、DC 電源）を並列に挿入してください。

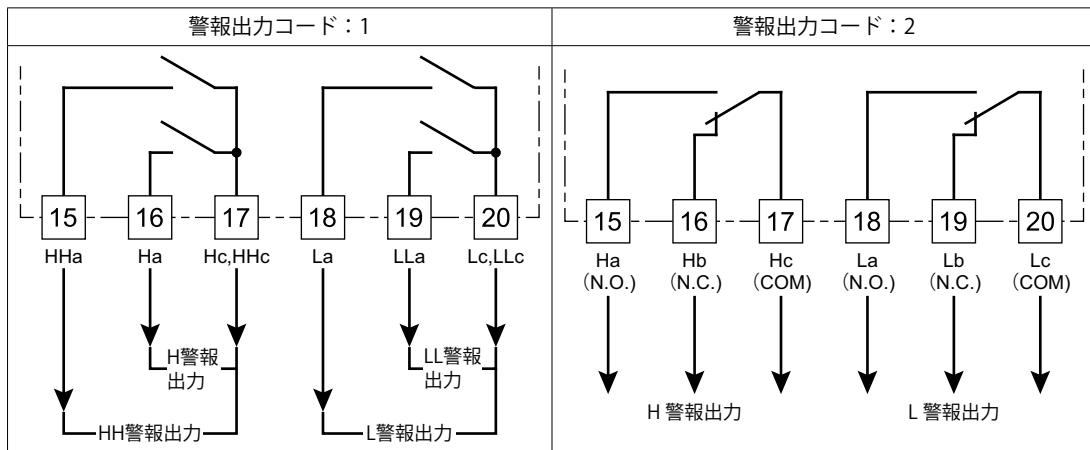


## MEMO

## 誘導負荷の接点保護回路例

直流電源

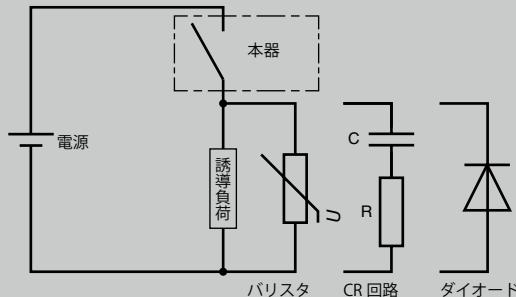


交流電源

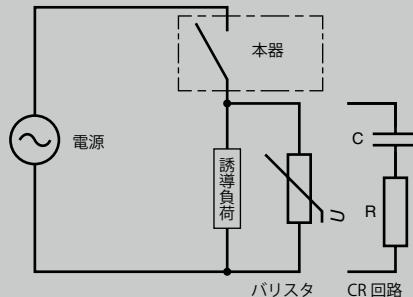

※ バリスタは、電源電圧が 24 ~ 48V 時は負荷間に、100 ~ 200V 時は接点間に接続すると効果的です。

## 配線する（つづき）

## 電源の配線

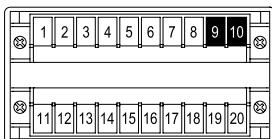


供給電源の形式コードに応じた電源を接続してください。電源仕様は次のとおりです。

形式コード	定格	許容範囲
M2	100～240V AC	85～264V AC 50/60Hz 約6.5VA
R	24V DC	±10% 約3W
P	110V DC	85～150V DC 約3W

## 重要！

- 配線作業は安全のため電気工事、電気配線などの専門の技術を有する方が行ってください。
- 感電のおそれがありますので、配線作業は供給する電源を遮断して、つなぐケーブルが通電されていないことを確認してから行ってください。
- できるだけ太い線を使用し、必ず根元からツイストしてください。
- 直流電源の場合は、極性に注意してください。

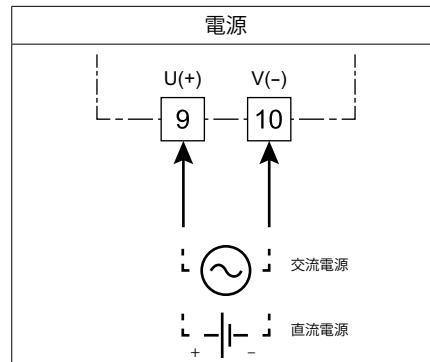


## 端子台の取付・取外し

端子台は着脱可能な2ピース構造です。左右の端子台着脱用ねじを均等に締付けて（緩めて）ください。

締付トルク：0.6N·m

### 重要!

端子台を取付・取外す場合は、安全のため必ず電源、入力信号、警報出力への通電を遮断してください。

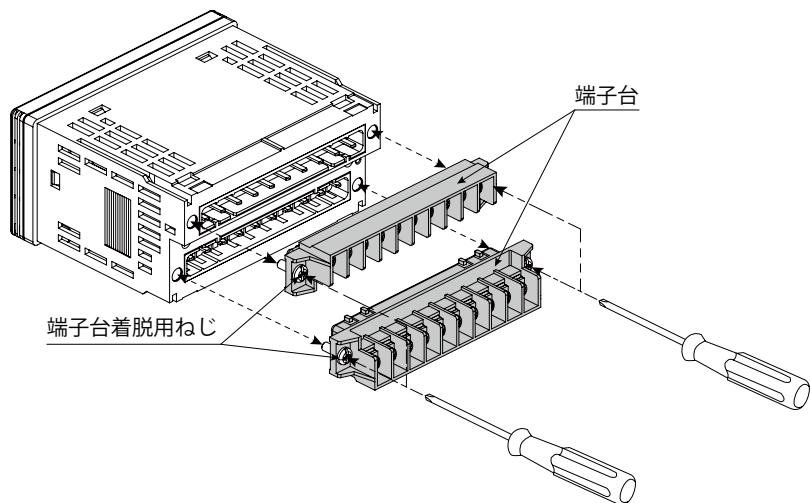


## 端子カバーの取付・取外し

配線作業終了後は、安全のため端子カバーを取付けてください。


### ■端子カバー取付

本体A部の凸と端子カバーB部（内側）の凹をあわせ、カチッと音がするまで端子カバーを押します。

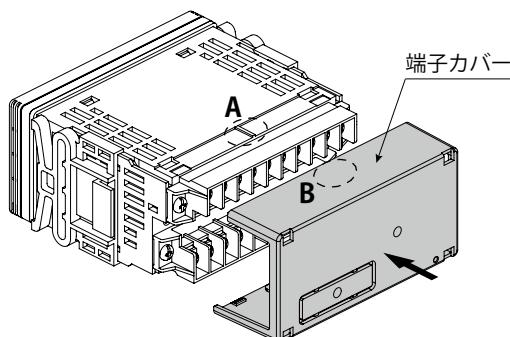

### ■端子カバー取外し

- ①マイナスドライバを端子カバー左下の穴に挿入する。
- ②マイナスドライバの柄を上に持ちあげる。
- ③①同様、端子カバーの右下の穴に挿入する。
- ④②同様、マイナスドライバの柄を上に持ちあげると端子カバーが外れます。

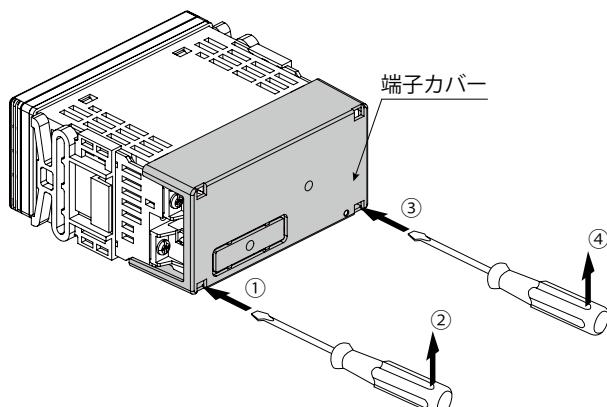

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

# 使ってみる(基本)

基本設定について	26
設定の基本操作と注意事項	28
入力種別を設定する	31
スケーリング値を設定する	36
STEP1 入力スケーリング値 A を設定する	38
STEP2 表示スケーリング値 A を設定する	42
STEP3 入力スケーリング値 B を設定する	46
STEP4 表示スケーリング値 B を設定する	49
STEP5 表示スケーリング小数点位置を設定する	52
運転する	56

# 基本設定について

基本設定の流れと手順を説明します。

ここでは、入力「0 ~ 1.2kHz」、表示「0 ~ 2000rpm」に設定する流れと手順を例に説明します。


## 基本設定の流れ

基本設定の流れは次のとおりです。



## 入力種別、入力スケーリング、表示スケーリングの関係

入力種別、入力スケーリング、表示スケーリングの関係は次のとおりです。

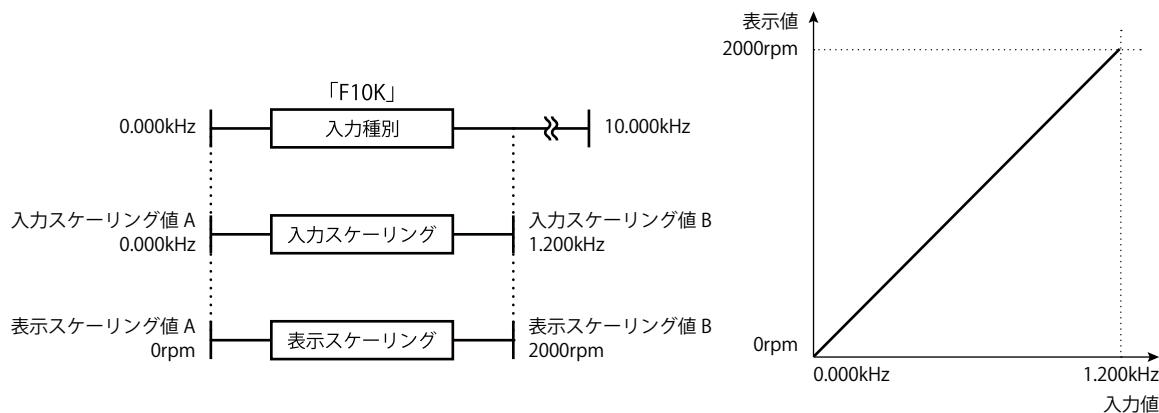

入力種別 : 本器への入力信号の種類（測定レンジ）

入力スケーリング : 入力値 0%（入力スケーリング値 A）と入力値 100%（入力スケーリング値 B）

表示スケーリング : 実際に表示させる 0% 値（表示スケーリング値 A）と 100% 値（表示スケーリング値 B）

## 基本設定の手順

ここでは、入力「0～1.2kHz」、表示「0～2000rpm」に設定する手順を例に説明しています。実際にご使用になる機器の信号に合った値を設定してください。設定方法の詳細は「入力種別を設定する」以降をお読みください。なお、入力種別を設定するときは入力信号を遮断してください。

### ■ 基本設定パラメータ一覧

基本設定で使用するパラメータは次のとおりです。

パラメータ	設定値	機能設定ステータス	設定内容
入力種別	10P	Zro Spn	測定レンジ：0～10kHz
入力スケーリング値 A	0000	Zro	入力値 0% : 0.000kHz
表示スケーリング値 A	0000*1	Zro D/P	表示値 0% : 0rpm
入力スケーリング値 B	1200	Spn	入力値 100% : 1.200kHz
表示スケーリング値 B	2000*1	Spn D/P	表示値 100% : 2000rpm
表示スケーリング小数点位置	2000	D/P	小数点なし

\*1 表示スケーリング小数点位置の設定により小数点位置は変わります。

### ■ 基本設定の操作手順

基本設定の操作手順は次のとおりです。

#### 1 配線を確認し、電源を投入して、スケーリング設定モードに移行する（計測停止）

- Scale/↑ を長押し（3秒以上）

#### 2 「入力種別」を選択する

- Shift で設定変更可能にし、□ Up で選択する

#### 3 「スケーリング値」は「入力スケーリング値 A」→「表示スケーリング値 A」→「入力スケーリング値 B」→「表示スケーリング値 B」の順で設定する

- Alarm/↓ または □ Scale/↑ でパラメータを移動する（前パラメータの登録を兼ねる）
- Shift で設定変更可能にする
- Shift で桁の移動、□ Up で数値を設定する

#### 4 「表示スケーリング小数点位置」を選択する

- Alarm/↓ または □ Scale/↑ でパラメータを移動する（前パラメータの登録を兼ねる）
- Shift で設定変更可能にし、□ Up で選択する

#### 5 「計測モード」に戻る（計測開始）

- Alarm/↓ または □ Scale/↑ を長押し（1秒以上）（前パラメータの登録を兼ねる）

# 設定の基本操作と注意事項

パラメータを設定するときの基本操作と注意事項について説明します。

## 設定値の基本操作

パラメータには「数値設定」「設定値選択」「小数点位置選択」の3つの設定タイプがあります。以下に、設定タイプ別にパラメータ設定の基本的な操作を説明します。



### (1) 数値設定タイプ

- 1** で変更可能状態にする
- 2** および で設定値を設定する
- 3** または を押して登録する

パラメータの最上位桁が  
点滅

で桁を移動  
点滅している桁の数値を  
 で設定

設定値が登録され、次の  
パラメータに移動

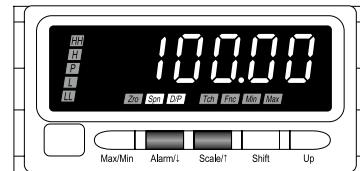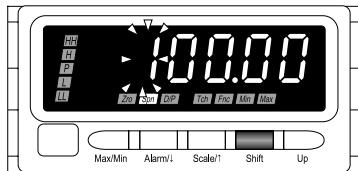


※1 仕様や設定などにより表示内容は変わります。

### MEMO

#### ■桁の移動

を押すたびに桁の点滅が右へ移動します。

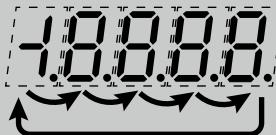

#### ■数値の設定

- ・ を押すたびに数字が変わります。ただし、警報設定値の場合、「9」の次は「-」になります。
- ・マイナス符号は5桁目で設定します。たとえば「-4.00」の場合は、に設定します。ただし、入力スケーリング値の5桁目のマイナス符号は表示されません。




## (2) 設定値選択タイプ

**1**  Shift で変更可能状態にする


**2**  Up で設定値を選択する

**3**  または  Scale/↑ を押して登録する

現在の設定値が点滅

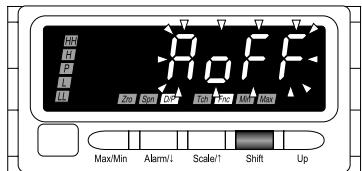

※1 仕様や設定などにより表示内容は変わります。

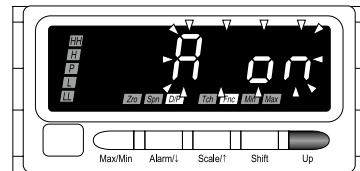

設定値が登録され、次のパラメータに移動




## (3) 小数点位置選択タイプ

**1**  Shift で変更可能状態にする


**2**  Up で小数点位置を選択する

**3**  または  Scale/↑ を押して登録する


現在の設定値が点滅

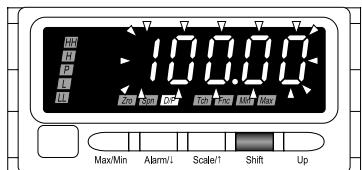

※1 仕様や設定などにより表示内容は変わります。

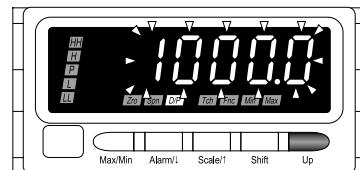


設定値が登録され、次のパラメータに移動

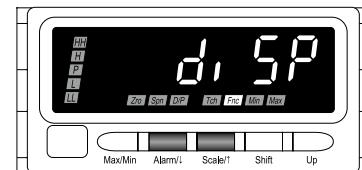

## MEMO

## ■小数点位置の移動

Up を押すたびに小数点位置が左へ移動します。

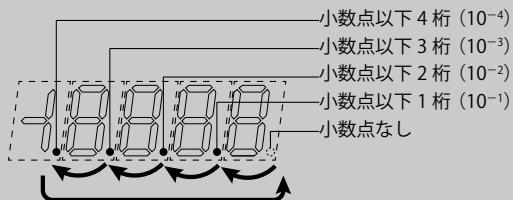

## ■小数点位置について

表示スケーリング小数点位置では「小数点なし」から「小数点以下4桁」まで選択できます。

設定値	設定値の意味
100000	小数点なし
10000	小数点以下1桁 ( $10^{-1}$ )
1000	小数点以下2桁 ( $10^{-2}$ )
100	小数点以下3桁 ( $10^{-3}$ )
10	小数点以下4桁 ( $10^{-4}$ )

はじめに

使ってみる  
(基本)こまかく設定する  
(応用)

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

## 基本操作時の注意事項

## ■無効な設定値の場合は …

- ・**[Min] [Max]**ステータスランプが点滅または点灯します。その状態では登録できないため、有効な設定範囲で設定してください。
- ・入力スケーリング値では設定可能範囲を超える設定、および「入力スケーリング値 A  $\geq$  入力スケーリング値 B」に設定した場合、警報設定値では設定値の途中に「-」を設定した場合、無効な設定値になり、**[Min] [Max]**ステータスランプが点滅します。
- ・パルス分周では「D000」に設定した場合、無効な設定値になり、**[Min] [Max]**ステータスランプが点灯します。

## ■無操作時間が長くなったときは …

- ・設定変更可能状態のときは表示自動復帰時間（初期値：15秒）で点灯に変わり、設定が登録されます。
- ・上記以外の操作中のときは表示自動復帰時間（初期値：15秒）で計測モードに戻ります。
- ・表示自動復帰時間は99ページの「通常表示に自動復帰させる」で変更できます。

## ■設定を破棄するときは …

- ・設定変更可能状態で  を長押し（1秒以上）すると計測モードに戻り、変更前の設定に戻ります。
- ・設定の途中でわからなくなってしまった修復不可能になったときは、設定を初期化してはじめからやり直すこともできます。初期化は131ページの「全設定値を初期化する」をご覧ください。

## ■計測モードから各モードへ移行するときは …

- ・直流出力および警報出力は各モードに移行直前の値を保持します。
- ・各パラメータ設定時のステータスランプ以外に警報判定ステータスランプが点灯します。各モードに移行直前の警報判定ステータスを保持しているため、故障ではありません。

## ■パラメータの表示順序について

- ・表示順序の詳細は58ページの「パラメータの構成」をご覧ください。

# 入力種別を設定する

接続された入力機器の信号範囲に応じて入力種別を設定します。

信号範囲が入力種別の測定レンジと同じか、あるいは設定範囲内になるよう入力種別を選択します。入力種別には周波数 (F0.01、F0.1、F1、F10、F100、F1K、F10K、F0.1M) で設定と時間 (T100、T10、T1) で設定の 2 種類があります。周波数で設定するときは、瞬時流量、回転速度などを表示する場合で、周波数 (Hz) に換算して入力種別を選択します。時間で設定するときは、送り周期の計測などを表示する場合で、送り時間 (秒) で入力種別を選択します。

例) 入力信号が 0 ~ 1.2kHz の場合


0 ~ 1.2kHz は入力種別「F10K」の 0 ~ 10kHz の設定範囲内です。

入力種別は「F10K」を選択します。

## ■設定例


設定可能な例

- ・入力信号 0 ~ 1.2kHz、入力種別は「F10K」（測定レンジ 0 ~ 10kHz）

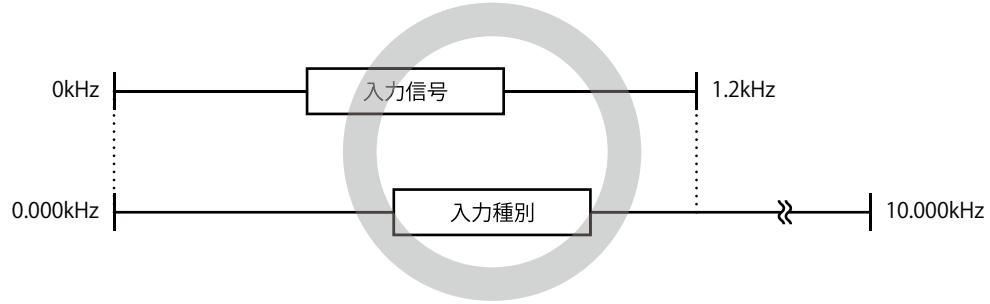

設定不可の例

- ・入力信号 0 ~ 1.2kHz、入力種別は「F1K」（測定レンジ 0 ~ 1kHz）

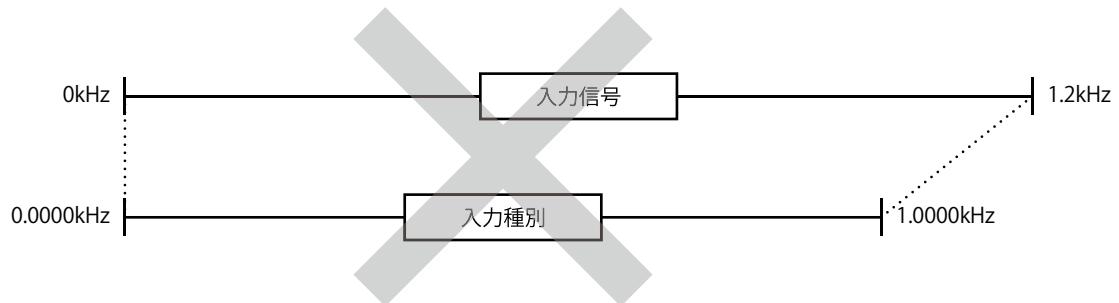

## 入力種別を設定する（つづき）

## ■周波数換算例

ここでは瞬時流量と回転数を例に説明しています。1秒間あたりのパルス数（周波数）に換算して入力種別を選択します。

## 瞬時流量の場合

0～160ml/min の流量でパルス単位が 0.1ml/P のときの入力種別は

$$\text{周波数} = \text{最大流量} \div \text{パルス単位} \div 60 \text{ 秒}$$

$$160\text{ml/min} \div 0.1\text{ml/P} \div 60 \text{ 秒} = 26.6666\cdots \approx 26.67\text{Hz}$$

周波数は「0～26.67Hz」になります。以上より、入力種別は「測定レンジ：0～100Hz」の「F100」を選択します。

※ 単位が ml/s の場合は「周波数=最大流量÷単位パルス」、

単位が ml/h の場合は「周波数=最大流量÷単位パルス÷3600秒」で算出します。

## 回転数の場合

1回転6パルスで最大10000rpmのときの入力種別は

$$\text{周波数} = 1 \text{ 回転あたりのパルス数} \times \text{最大回転数} \div 60 \text{ 秒}$$

$$6 \text{ パルス} \times 10000\text{rpm} \div 60 \text{ 秒} = 1000\text{Hz}$$

周波数は「0～1000Hz」になります。以上より、入力種別は「測定レンジ：0～1kHz」の「F1K」を選択します。

※ 単位が rps の場合は「周波数=1回転あたりのパルス数×最大回転数」で算出します。

## 重要!

- ・入力種別の設定可能範囲を超える入力信号は設定できません。
- ・入力種別の設定可能範囲内であれば入力信号が小さくても設定可能ですが精度が悪くなります。適切な入力種別を選んでください。
- ・入力種別を変更した場合、入力スケーリング値および表示スケーリング値は入力種別ごとの前回設定値（入力種別の設定が初回の場合は各入力種別の初期値）に変わり、警報設定値については現在の設定値が破棄され[-----]に変わります。他の警報設定パラメータ（ブザー、警報動作時の表示設定を除く）は初期値に戻ります。必要に応じて現在の設定値を記録しておくことをおすすめします。
- ・入力種別を設定するときは入力信号を遮断してください。

## 入力種別一覧表

設定値	設定値の意味	設定可能範囲	測定可能範囲	初期値
[E00]	周波数 0～10mHz	0.000 ～ 10.000mHz	0～12mHz	
[F0.1]	周波数 0～100mHz	0.00 ～ 100.00mHz	0～120mHz	
[F1]	周波数 0～1Hz	0.0000 ～ 1.0000Hz	0～1.2Hz	
[F10]	周波数 0～10Hz	0.000 ～ 10.000Hz	0～12Hz	
[F100]	周波数 0～100Hz	0.00 ～ 100.00Hz	0～120Hz	
[F1K]	周波数 0～1kHz	0.0000 ～ 1.0000kHz	0～1.2kHz	
[F10K]	周波数 0～10kHz	0.000 ～ 10.000kHz	0～12kHz	
[F100K]	周波数 0～100kHz	0.00 ～ 100.00kHz	0～120kHz	
[E100]	時間 0～100秒	0.00 ～ 100.00秒	0～120秒	
[E10]	時間 0～10秒	0.000 ～ 10.000秒	0～12秒	
[E1]	時間 0～1秒	0.0000 ～ 1.0000秒	0～1.2秒	

## 操作手順

ここでは、入力種別 **F0.1n** (測定レンジ 0 ~ 100kHz) (初期値) から **F10H** (測定レンジ 0 ~ 10kHz) に変更する場合を例に説明します。



### MEMO

図は表示例（入力種別の初期値）です。設定により表示内容は変わります。詳しくは、32ページの「入力種別一覧表」をご覧ください。

## 1 配線を確認し電源を投入する

約 3 秒間すべての表示が点灯後、計測モードに移ります。


### ご注意

表示が **FFFF** で点滅することがあります。  
入力が範囲外になっているため故障ではありません。

### ■電源投入直後(全表示点灯)



### ■計測モード

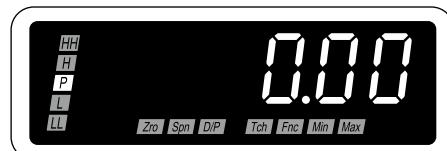

※1 設定や入力などにより表示内容は変わります。

## 2 **Scale/↑** を長押ししてスケーリング設定モードに移行する（3秒以上）

入力種別が表示されます。

**Zro** **Spn** ステータスランプが点灯します。

### ご注意

- パラメータのステータスランプ以外に警報判定ステータスランプが点灯します。スケーリング設定モードに移行直前の警報判定ステータスを保持しているため故障ではありません。
- 入力信号を遮断してください。



## 入力種別を設定する（つづき）

**3**


を押して入力種別を変更可能にする

[F01a] が点滅し設定変更可能状態になります。

**4**

を押して入力種別を選択する

[F10P] (測定レンジ 0 ~ 10kHz) を選択します。

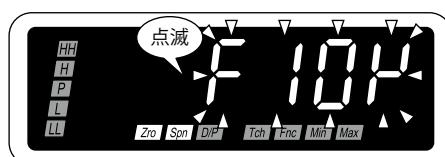

入力種別の種類は、32 ページの「入力種別一覧表」をご覧ください。

**5**

または [Scale/↑] を押して入力種別を登録する

入力種別が登録され、次のパラメータが表示されます。



- [Alarm/] を押したときは、入力スケーリング値 A が表示されます。
- [Scale/↑] を押したときは、表示スケーリング小数点位置が表示されます。直流出力付の場合は、アナログ出力 100% 調整の [Rd] が表示されます。

**6**

■続けて入力スケーリング値 A を設定するときは …

**40 ページの「STEP1 入力スケーリング値 A を設定する」の手順 3 から操作する**

■終了するときは …

 または  を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）



■無操作時間が長くなったときは …

- ・設定変更可能状態（手順 3、4 で表示が点滅状態）のときは表示自動復帰時間（初期値：15 秒）で点灯に変わり、設定が登録されます。
- ・上記以外の操作中のときは表示自動復帰時間（初期値：15 秒）で計測モードに戻ります。
- ・表示自動復帰時間は 99 ページの「通常表示に自動復帰させる」で変更できます。

■設定を破棄するときは …

- ・設定変更可能状態（手順 3、4 で表示が点滅状態）で  を長押し（1秒以上）すると計測モードに戻り、変更前の設定に戻ります。
- ・設定の途中でわからなくなつて修復不可能になったときは、設定を初期化してはじめからやり直すこともできます。初期化は 131 ページの「全設定値を初期化する」をご覧ください。

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

# スケーリング値を設定する

## 入力スケーリング

選択した入力種別の設定可能範囲内で任意の入力値を設定することを、入力スケーリングといいます。

入力スケーリング値には A・B の 2 種類があります。

- ・入力スケーリング値 A は入力値の最小値 (0%)
- ・入力スケーリング値 B は入力値の最大値 (100%)

例) 入力信号が 0 ~ 1.2kHz の場合

入力スケーリング値 A	0kHz
入力スケーリング値 B	1.2kHz

### 重 要!

- ・入力スケーリング値 A < 入力スケーリング値 B になるように設定してください。
- ・設定した入力種別の設定可能範囲を超える設定はできません。
- ・「パルス分周」を「1/1」以外に設定した場合は、分周後の値を設定してください。

## 表示スケーリング

実際に表示する値を設定することを表示スケーリングといいます。

表示スケーリング値には A・B の 2 種類があり、任意の位置に小数点を設定できます。

- ・表示スケーリング値 A は入力スケーリング値 A に対する表示値
- ・表示スケーリング値 B は入力スケーリング値 B に対する表示値
- ・表示スケーリング小数点位置は表示スケーリング値 A・B 共通で設定

例) 表示値 0 ~ 2000rpm の場合


表示スケーリング値 A	0rpm
表示スケーリング値 B	2000rpm
表示スケーリング小数点位置	0000 (小数点なし)

### 重 要!

正スケーリング（表示スケーリング値 A < 表示スケーリング値 B）と逆スケーリング（表示スケーリング値 A > 表示スケーリング値 B）のどちらも「-19999 ~ 19999」の範囲で任意に設定できます。


#### ■正スケーリング

入力値の増加に伴い表示値が  
増加します。

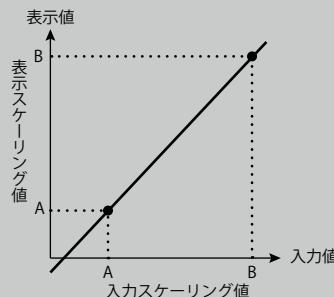

#### ■逆スケーリング


入力値の増加に伴い表示値が  
減少します。

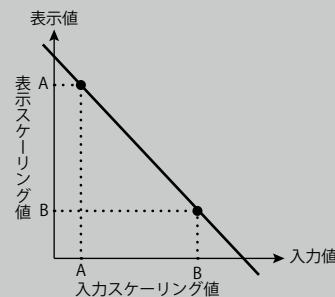

## 入力スケーリングと表示スケーリングの関係

入力スケーリングと表示スケーリングの関係は次のとおりです。

例) 0 ~ 1.2kHzの入力を 0 ~ 2000rpm と表示

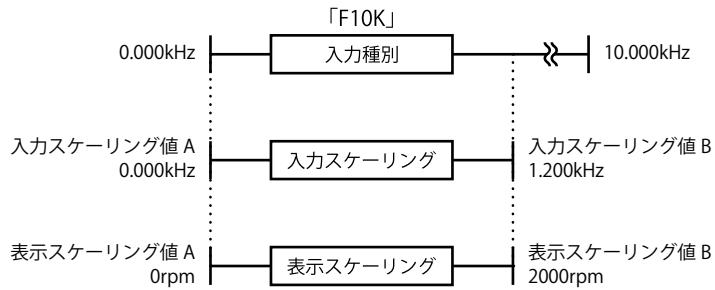

## スケーリング値の設定手順

### ■スケーリング値設定の流れ

スケーリング値の設定には STEP1 ~ STEP5 の 5 段階の設定が必要です。



### ■スケーリング値設定の操作手順

次ページより STEP ごとの操作手順を紹介します。

ここでは、入力スケーリング「0 ~ 1.2kHz」、表示スケーリング「0 ~ 2000rpm」に設定する手順を例に説明します。

## スケーリング値を設定する（つづき）

## STEP1 入力スケーリング値 A を設定する


## 入力スケーリング設定可能範囲一覧表

入力種別ごとの入力スケーリング初期値と設定可能範囲は下表のとおりです。

入力種別を変更した場合、入力スケーリング値は各初期値または入力種別ごとの前回設定値になります。

入力種別	初期値	設定可能範囲
<input type="checkbox"/> F001	入力スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 入力スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	0.000 ~ 10.000mHz
<input type="checkbox"/> F01	入力スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 入力スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	0.00 ~ 100.00mHz
<input type="checkbox"/> F1	入力スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 入力スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	0.0000 ~ 1.0000Hz
<input type="checkbox"/> F10	入力スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 入力スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	0.000 ~ 10.000Hz
<input type="checkbox"/> F100	入力スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 入力スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	0.00 ~ 100.00Hz
<input type="checkbox"/> F1000	入力スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 入力スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	0.0000 ~ 1.0000kHz
<input type="checkbox"/> F10000	入力スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 入力スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	0.000 ~ 10.000kHz
<input type="checkbox"/> F0.1K	入力スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 入力スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	0.00 ~ 100.00kHz
<input type="checkbox"/> E100	入力スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 入力スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	0.00 ~ 100.00 秒
<input type="checkbox"/> E10	入力スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 入力スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	0.000 ~ 10.000 秒
<input type="checkbox"/> ET	入力スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 入力スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	0.0000 ~ 1.0000 秒

## 操作手順

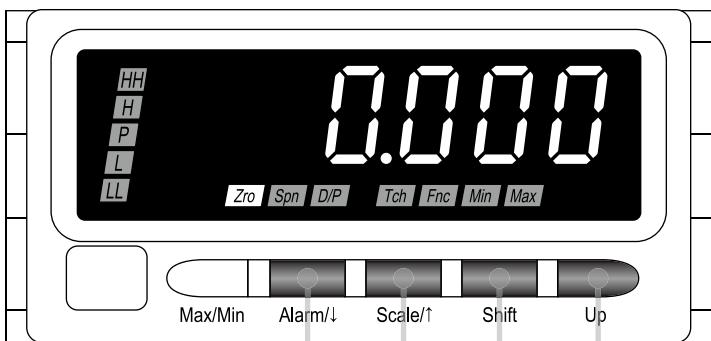

3 6      4 5  
2 3      5  
6

## MEMO

図は表示例（入力種別「F10K」の初期値）です。設定により表示内容は変わります。詳しくは、38ページの「入力スケーリング設定可能範囲一覧表」をご覧ください。

## 1

## 配線を確認し電源を投入する

約3秒間すべての表示が点灯後、計測モードに移ります。


## ご注意

表示が[FFFF]で点滅することがあります。  
入力が範囲外になっているため故障ではありません。

## ■電源投入直後(全表示点灯)



## ■計測モード

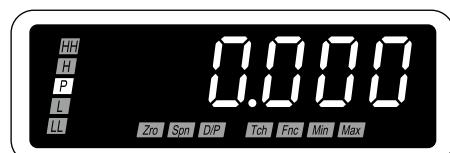

※1 設定や入力などにより表示内容は変わります。

## 2


## Scale/↑ を長押ししてスケーリング設定モードに移行する（3秒以上）

入力種別が表示されます。

[Zro] [Spn] ステータスランプが点灯します。

## ご注意

パラメータのステータスランプ以外に警報判定ステータスランプが点灯します。スケーリング設定モードに移行直前の警報判定ステータスを保持しているため故障ではありません。

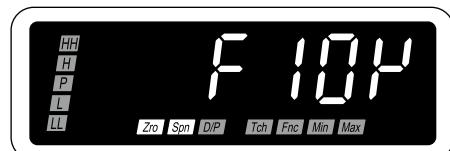


## スケーリング値を設定する（つづき）

**3**

または を押して入力スケーリング値 A に移動する

入力スケーリング値 A を表示します。

ステータスランプが点灯します。

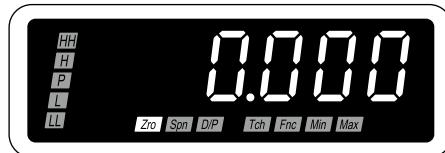**MEMO**


初期値でよければ手順 7 に進んでください。

**4**

 を押して入力スケーリング値 A を変更可能にする

5 衔目が点滅し設定変更可能状態になります。

**5**

および を押して  に設定する

で桁を移動、点滅している桁の数値を で設定します。

**ご注意**

- 0000■は表示例です。設定可能範囲内で任意に設定してください。
- 設定可能範囲を超えた場合は、 ステータスランプが点滅します。その状態では登録できないため、設定可能範囲内で設定してください。

**MEMO**


## ■桁の移動

を押すたびに桁の点滅が右へ移動します。



## ■数値の設定

を押すたびに数字が変わります。

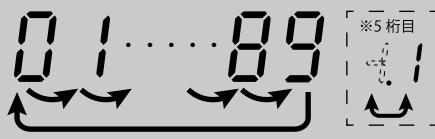

**6**

 または 

を押して入力スケーリング値 A を登録する



-  を押したときは、表示スケーリング値 A が表示されます。設定により ～ の範囲で表示されます。
-  を押したときは、入力種別が表示されます。

**7**

■ 続けて表示スケーリング値 A を設定するときは …

44 ページの「STEP2 表示スケーリング値 A を設定する」の手順 3 から操作する

■ 終了するときは …

 または 

Alarm/↓ Scale/↑

を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）



■ 入力スケーリングの設定について

- ・「入力スケーリング値 A ≒ 入力スケーリング値 B」となる設定はできません。

■ 無操作時間が長くなったときは …

- ・ 設定変更可能状態（手順 4、5 で表示が点滅状態）のときは表示自動復帰時間（初期値：15 秒）で点灯に変わり、設定が登録されます。
- ・ 上記以外の操作中のときは表示自動復帰時間（初期値：15 秒）で計測モードに戻ります。
- ・ 表示自動復帰時間は 99 ページの「通常表示に自動復帰させる」で変更できます。

■ 設定を破棄するときは …

- ・ 設定変更可能状態（手順 4、5 で表示が点滅状態）で  を長押し（1秒以上）すると計測モードに戻り、変更前の設定に戻ります。
- ・ 設定の途中でわからなくなってしまった修復不可能になったときは、設定を初期化してはじめからやり直すことができます。初期化は 131 ページの「全設定値を初期化する」をご覧ください。

## スケーリング値を設定する（つづき）

## STEP2 表示スケーリング値 A を設定する


## 表示スケーリング設定可能範囲一覧表

入力種別ごとの表示スケーリング初期値と設定可能範囲は下表のとおりです。

入力種別を変更した場合、表示スケーリング値は各初期値または入力種別ごとの前回設定値になります。

入力種別	初期値	設定可能範囲
<input type="checkbox"/> F001	表示スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 表示スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	
<input type="checkbox"/> F01	表示スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 表示スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	
<input type="checkbox"/> F1	表示スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 表示スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	
<input type="checkbox"/> F10	表示スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 表示スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	
<input type="checkbox"/> F100	表示スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 表示スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	
<input type="checkbox"/> F1P	表示スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 表示スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	99999～19999
<input type="checkbox"/> F10P	表示スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 表示スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	
<input type="checkbox"/> F0.1%	表示スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 表示スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	
<input type="checkbox"/> E100	表示スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 表示スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	
<input type="checkbox"/> E10	表示スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 表示スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	
<input type="checkbox"/> E1	表示スケーリング値 A : <input type="text" value="0000"/> 表示スケーリング値 B : <input type="text" value="10000"/>	

## 操作手順

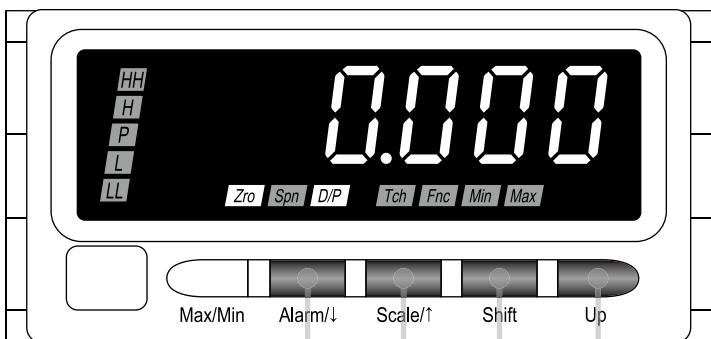

3 6      4 5  
2 3      5  
6

## MEMO

図は表示例（入力種別「F10K」の初期値）です。設定により表示内容は変わります。詳しくは、42ページの「表示スケーリング設定可能範囲一覧表」をご覧ください。

## 1

## 配線を確認し電源を投入する

約3秒間すべての表示が点灯後、計測モードに移ります。

## ご注意

表示が[FFFF]で点滅することがあります。  
入力が範囲外になっているため故障ではありません。

## ■電源投入直後(全表示点灯)



## ■計測モード



※1 設定や入力などにより表示内容は変わります。

## 2


## Scale/↑ を長押ししてスケーリング設定モードに移行する（3秒以上）

入力種別が表示されます。

[Zro] [Spn] ステータスランプが点灯します。

## ご注意

パラメータのステータスランプ以外に警報判定ステータスランプが点灯します。スケーリング設定モードに移行直前の警報判定ステータスを保持しているため故障ではありません。

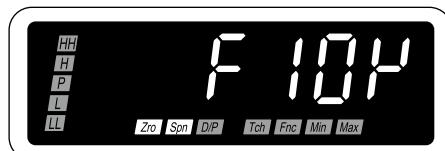

## スケーリング値を設定する（つづき）

**3**

または  を押して表示スケーリング値 A に移動する

表示スケーリング値 A を表示します。

ステータスランプが点灯します。


**MEMO**

初期値でよければ手順 7 に進んでください。

**4**

を押して表示スケーリング値 A を変更可能にする

5 衔目が点滅し設定変更可能状態になります。

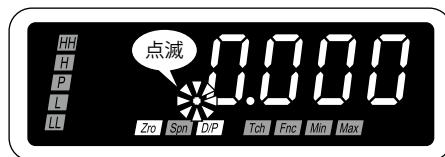**5**

および  を押して  に設定する

で桁の移動、点滅している桁の数値を  で設定します。

**ご注意**

- 00000は表示例です。■99999～■00000の範囲で任意に設定してください。
- 表示スケーリング小数点位置の設定により小数点位置は変わります。小数点を無視した表示桁数で設定してください。
- マイナス符号は5桁目で設定します。たとえば「-4.00」の場合は、■04000に設定します。

**MEMO**

## ■桁の移動

を押すたびに桁の点滅が右へ移動します。



## ■数値の設定

を押すたびに数字が変わります。



**6**
 または 
**を押して表示スケーリング値 A を登録する**

表示スケーリング値 A が登録され、次のパラメータが表示されます。



-  を押したときは、入力スケーリング値 B が表示されます。
-  を押したときは、入力スケーリング値 A が表示されます。

**7****■ 続けて入力スケーリング値 B を設定するときは …****47 ページの「STEP3 入力スケーリング値 B を設定する」の手順 3 から操作する****■ 終了するときは …**
 または 
**を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）****■ 無操作時間が長くなったときは …**

- ・ 設定変更可能状態（手順 4、5 で表示が点滅状態）のときは表示自動復帰時間（初期値：15 秒）で点灯に変わり、設定が登録されます。
- ・ 上記以外の操作中のときは表示自動復帰時間（初期値：15 秒）で計測モードに戻ります。
- ・ 表示自動復帰時間は 99 ページの「通常表示に自動復帰させる」で変更できます。


**■ 設定を破棄するときは …**

- ・ 設定変更可能状態（手順 4、5 で表示が点滅状態）で  を長押し（1秒以上）すると計測モードに戻り、変更前の設定に戻ります。
- ・ 設定の途中でわからなくなってしまった修復不可能になったときは、設定を初期化してはじめからやり直すこともできます。初期化は 131 ページの「全設定値を初期化する」をご覧ください。

スケーリング値を設定する（つづき）

## STEP3 入力スケーリング値 B を設定する

## 操作手順

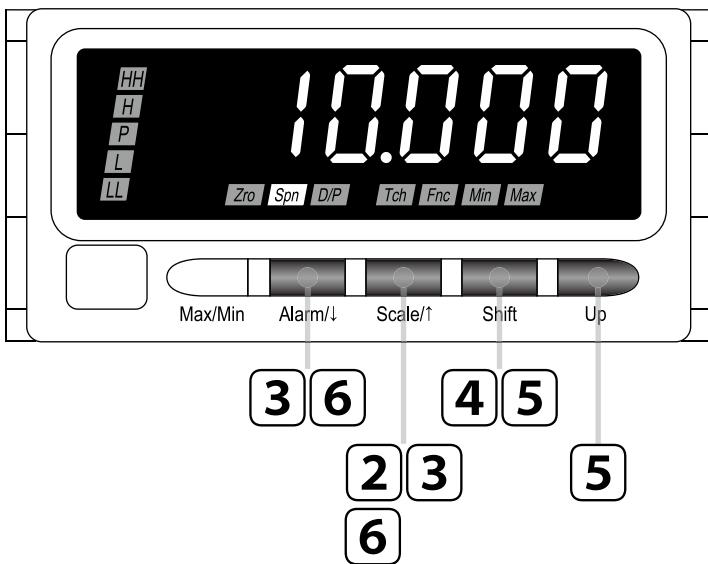

## MEMO

図は表示例（入力種別「F10K」の初期値）です。設定により表示内容は変わります。詳しくは、38ページの「入力スケーリング設定可能範囲一覧表」をご覧ください。

## 1


## 配線を確認し電源を投入する

約3秒間すべての表示が点灯後、計測モードに移ります。

## ご注意

表示が「」で点滅することがあります。  
入力が範囲外になっているため故障ではありません。

## ■電源投入直後(全表示点灯)

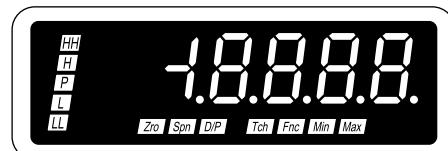

## ■計測モード



※1 設定や入力などにより表示内容は変わります。

## 2


## Scale/↑ を長押ししてスケーリング設定モードに移行する（3秒以上）

入力種別が表示されます。

ステータスランプが点灯します。

## ご注意


パラメータのステータスランプ以外に警報判定ステータスランプが点灯します。スケーリング設定モードに移行直前の警報判定ステータスを保持しているため故障ではありません。

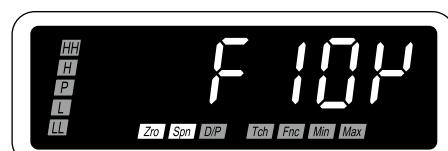

**3**

または  を押して入力スケーリング値 B に移動する

入力スケーリング値 B を表示します。  
 [Spn] ステータスランプが点灯します。

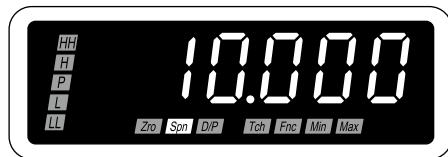


初期値でよければ手順 7 に進んでください。

**4**


を押して入力スケーリング値 B を変更可能にする

5 衔目が点滅し設定変更可能状態になります。

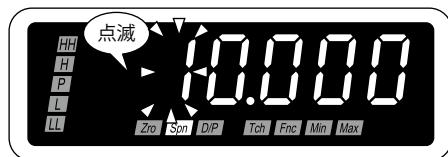**5**

および  を押して  [1200] に設定する

で桁を移動、点滅している桁の数値を  で設定します。

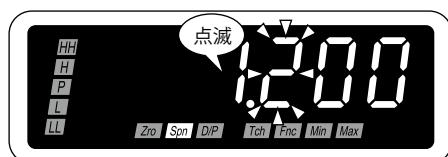
**ご注意**

- [1200] は表示例です。設定可能範囲内で任意に設定してください。
- 設定可能範囲を超えた場合は、[Min] [Max] ステータスランプが点滅します。その状態では登録できないため、設定可能範囲内で設定してください。




## ■桁の移動

を押すたびに桁の点滅が右へ移動します。

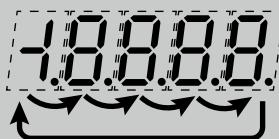

## ■数値の設定

を押すたびに数字が変わります。

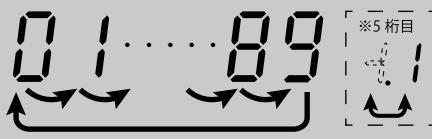

## スケーリング値を設定する（つづき）

**6**

Alarm/\downarrow



Scale/\uparrow

**または** [ ] を押して入力スケーリング値 B を登録する

入力スケーリング値 B が登録され、次のパラメータが表示されます。



- [ ] を押したときは、表示スケーリング値 B が表示されます。設定により 99999 ~ 19999 の範囲で表示されます。
- [ ] を押したときは、表示スケーリング値 A が表示されます。設定により 99999 ~ 19999 の範囲で表示されます。

**7**

■ 続けて表示スケーリング値 B を設定するときは …

50 ページの「STEP4 表示スケーリング値 B を設定する」の手順 3 から操作する

■ 終了するときは …



Alarm/\downarrow



Scale/\uparrow

**または** [ ] を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

■ 入力スケーリングの設定について

- 「入力スケーリング値 A ≒ 入力スケーリング値 B」となる設定はできません。

■ 無操作時間が長くなったときは …


- 設定変更可能状態（手順 4、5 で表示が点滅状態）のときは表示自動復帰時間（初期値：15 秒）で点灯に変わり、設定が登録されます。
- 上記以外の操作中のときは表示自動復帰時間（初期値：15 秒）で計測モードに戻ります。
- 表示自動復帰時間は 99 ページの「通常表示に自動復帰させる」で変更できます。

■ 設定を破棄するときは …

- 設定変更可能状態（手順 4、5 で表示が点滅状態）で [ ] を長押し（1秒以上）すると計測モードに戻り、変更前の設定に戻ります。
- 設定の途中でわからなくなってしまった修復不可能になったときは、設定を初期化してはじめからやり直すこともできます。初期化は 131 ページの「全設定値を初期化する」をご覧ください。

## STEP4 表示スケーリング値 B を設定する

### 操作手順

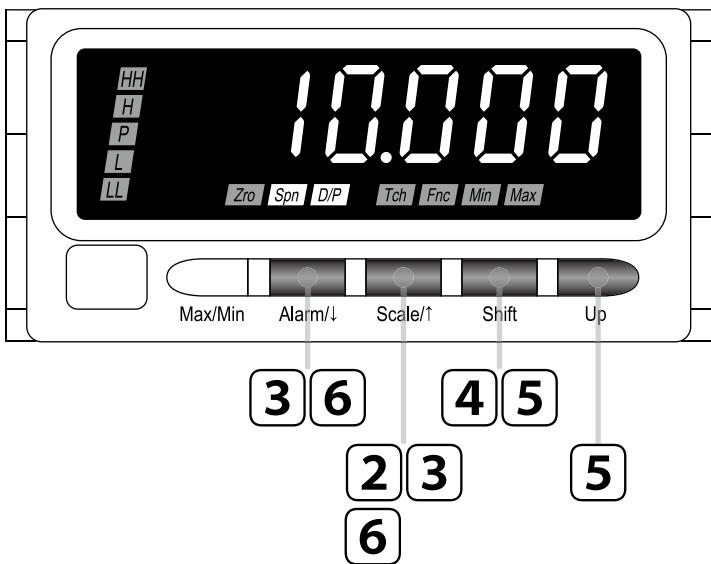

#### MEMO

図は表示例（入力種別「F10K」の初期値）です。設定により表示内容は変わります。詳しくは、42ページの「表示スケーリング設定可能範囲一覧表」をご覧ください。

### 1 配線を確認し電源を投入する

約3秒間すべての表示が点灯後、計測モードに移ります。

#### ご注意

表示が[点滅]で点滅することがあります。  
入力が範囲外になっているため故障ではありません。

#### ■電源投入直後(全表示点灯)



#### ■計測モード



※1 設定や入力などにより表示内容は変わります。


### 2 [Scale/↑] を長押ししてスケーリング設定モードに移行する（3秒以上）

入力種別が表示されます。

[Zro / Spn] ステータスランプが点灯します。

#### ご注意

パラメータのステータスランプ以外に警報判定ステータスランプが点灯します。スケーリング設定モードに移行直前の警報判定ステータスを保持しているためで故障ではありません。

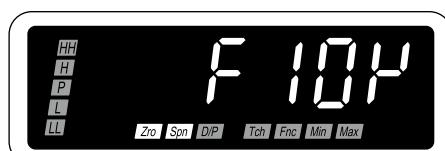

## スケーリング値を設定する（つづき）

**3**

または  を押して表示スケーリング値 B に移動する

表示スケーリング値 B を表示します。

ステータスランプが点灯します。


**MEMO**

初期値でよければ手順 7 に進んでください。

**4**

を押して表示スケーリング値 B を変更可能にする

5 衔目が点滅し設定変更可能状態になります。

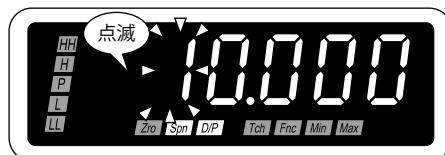**5**

および  を押して  2000 に設定する

で桁の移動、点滅している桁の数値を  で設定します。


**ご注意**

- 「2000」は表示例です。99999～09999の範囲で任意に設定してください。
- 表示スケーリング小数点位置の設定により小数点位置は変わります。小数点を無視した表示桁数で設定してください。
- マイナス符号は5桁目で設定します。たとえば「-4.00」の場合は、「00400」に設定します。

**MEMO**

## ■桁の移動

を押すたびに桁の点滅が右へ移動します。

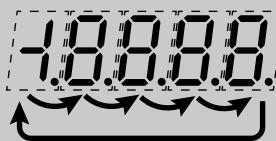

## ■数値の設定

を押すたびに数字が変わります。



**6**

または を押して表示スケーリング値 B を登録する

表示スケーリング値 B が登録され、次のパラメータが表示されます。



- を押したときは、表示スケーリング小数点位置が表示されます。
- を押したときは、入力スケーリング値 B が表示されます。

**7**

■ 続けて表示スケーリング小数点位置を設定するときは …

54 ページの「STEP5 表示スケーリング小数点位置を設定する」の手順 3 から操作する

■ 終了するときは …

または を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）



■ 無操作時間が長くなったときは …

- ・ 設定変更可能状態（手順 4、5 で表示が点滅状態）のときは表示自動復帰時間（初期値：15 秒）で点灯に変わり、設定が登録されます。
- ・ 上記以外の操作中のときは表示自動復帰時間（初期値：15 秒）で計測モードに戻ります。
- ・ 表示自動復帰時間は 99 ページの「通常表示に自動復帰させる」で変更できます。

■ 設定を破棄するときは …

- ・ 設定変更可能状態（手順 4、5 で表示が点滅状態）で を長押し（1秒以上）すると計測モードに戻り、変更前の設定に戻ります。
- ・ 設定の途中でわからなくなってしまった修復不可能になったときは、設定を初期化してはじめからやり直すこともできます。初期化は 131 ページの「全設定値を初期化する」をご覧ください。

## スケーリング値を設定する（つづき）

## STEP5 表示スケーリング小数点位置を設定する


## 表示スケーリング小数点位置初期値一覧表

入力種別ごとの表示スケーリング小数点位置初期値は下表のとおりです。

入力種別を変更した場合、表示スケーリング小数点位置は各初期値または入力種別ごとの前回設定値になります。

入力種別	初期値
[E00]	[0000] 小数点以下 3 桁 ( $10^{-3}$ )
[F00]	[0000] 小数点以下 2 桁 ( $10^{-2}$ )
[E]	[0000] 小数点以下 4 桁 ( $10^{-4}$ )
[F10]	[0000] 小数点以下 3 桁 ( $10^{-3}$ )
[E100]	[0000] 小数点以下 2 桁 ( $10^{-2}$ )
[E1P]	[0000] 小数点以下 4 桁 ( $10^{-4}$ )
[E10P]	[0000] 小数点以下 3 桁 ( $10^{-3}$ )
[E012]	[0000] 小数点以下 2 桁 ( $10^{-2}$ )
[E100]	[0000] 小数点以下 2 桁 ( $10^{-2}$ )
[E10]	[0000] 小数点以下 3 桁 ( $10^{-3}$ )
[E]	[0000] 小数点以下 4 桁 ( $10^{-4}$ )

## 操作手順

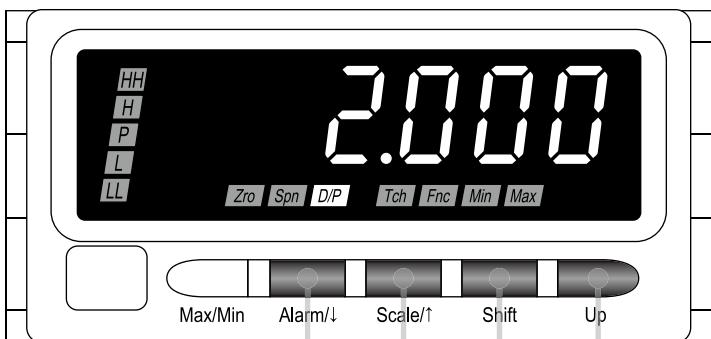

3 6                  4  
2 3                  5  
6

## MEMO

図は表示例（表示スケーリング値 B で設定した表示値）です。設定により表示内容は変わります。詳しくは、52 ページの「表示スケーリング小数点位置初期値一覧表」をご覧ください。

1

## 配線を確認し電源を投入する

約 3 秒間すべての表示が点灯後、計測モードに移ります。

## ご注意

表示が [FFFF] で点滅することがあります。  
入力が範囲外になっているため故障ではありません。

## ■電源投入直後(全表示点灯)



## ■計測モード



※1 設定や入力などにより表示内容は変わります。

2


## [Scale/↑] を長押ししてスケーリング設定モードに移行する（3秒以上）

入力種別が表示されます。

[Zro] [Spn] ステータスランプが点灯します。

## ご注意

パラメータのステータスランプ以外に警報判定ステータスランプが点灯します。スケーリング設定モードに移行直前の警報判定ステータスを保持しているため故障ではありません。

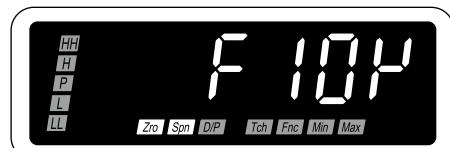

## スケーリング値を設定する（つづき）

**3**

 または  を押して表示スケーリング小数点位置に移動する

表示スケーリング小数点位置を表示します。

 ステータスランプが点灯します。

**MEMO**

初期値でよければ手順 7 に進んでください。

**4**

 を押して表示スケーリング小数点位置を変更可能にする

表示が点滅し設定変更可能状態になります。

**5**

 を押して小数点位置を選択する

小数点なしを選択します。

 で小数点が移動します。


**ご注意**

図は表示例です。「小数点なし」または「小数点以下 1 桁」～「小数点以下 4 桁」から選択してください。

**MEMO**

## ■小数点位置の移動

 を押すたびに小数点位置が左へ移動します。

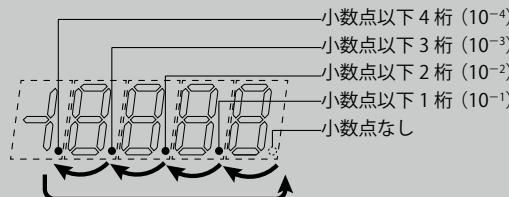

## ■小数点位置について

表示スケーリング小数点位置では「小数点なし」から「小数点以下 4 桁」まで選択できます。

設定値	設定値の意味
100000	小数点なし
10000	小数点以下 1 桁 ( $10^{-1}$ )
1000	小数点以下 2 桁 ( $10^{-2}$ )
100	小数点以下 3 桁 ( $10^{-3}$ )
10	小数点以下 4 桁 ( $10^{-4}$ )

**6**
 

**または**  を押して表示スケーリング小数点位置を登録する

表示スケーリング小数点位置が登録され、次のパラメータが表示されます。



-  を押したときは、入力種別が表示されます。直流出力付の場合は、アナログ出力動作が表示されます。設定により  または  が表示されます。
-  を押したときは、表示スケーリング値 B が表示されます。設定により ～ の範囲で表示されます。

**7**

■ 続けてアナログ出力動作を設定するときは …

**65 ページの「アナログ出力動作を変える」の手順 2 から操作する**

■ 終了するときは …

**または**  を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）



■ 無操作時間が長くなったときは …

- ・ 設定変更可能状態（手順 4、5 で表示が点滅状態）のときは表示自動復帰時間（初期値：15 秒）で点灯に変わり、設定が登録されます。
- ・ 上記以外の操作中のときは表示自動復帰時間（初期値：15 秒）で計測モードに戻ります。
- ・ 表示自動復帰時間は 99 ページの「通常表示に自動復帰させる」で変更できます。

■ 設定を破棄するときは …

- ・ 設定変更可能状態（手順 4、5 で表示が点滅状態）で  を長押し（1秒以上）すると計測モードに戻り、変更前の設定に戻ります。
- ・ 設定の途中でわからなくなってしまった修復不可能になったときは、設定の初期化をしてはじめからやり直すこともあります。初期化は 131 ページの「全設定値を初期化する」をご覧ください。

# 運転する


ここでは、入力信号 0 ~ 1.2kHz を入力したときに 0 ~ 2000rpm が正しく表示することを確認します。

## 重要！

運転する前にもう一度、正しく配線できているか、入力信号、供給電源が仕様の範囲内であるかを確認してください。

**1**

入力信号 0kHz (0%) を入力したときに表示が「0rpm」になることを確認する

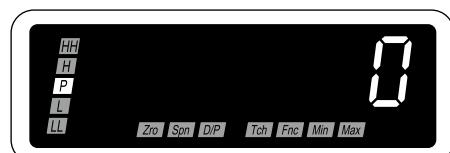

※1 設定や入力などにより表示内容は変わります。

## MEMO

### ■次のような表示がでたときは…

- [Err] が表示された場合は、入力信号が正しく入力されていません。入力配線、入力機器、入力信号を確認してください。入力種別を周波数に選択した場合は、入力信号が過大のときに表示され、入力種別を時間に選択した場合は、入力信号が 0Hz (未入力、未配線も同様) のときに表示されます。
- 機能設定ステータスの [Tch] ステータスランプが点灯しているときは、計測を停止しています。制御入力を解除してください。▶ 112 ページ



### ■入力表示について


- 有効パルスを検知後 1 秒間 [D/P] ステータスランプが点灯（入力種別「F10K」「F0.1M」の場合は入力信号を 1/100 分周した信号で点灯）後消灯します。有効パルスを検知するたびに点灯一消灯を繰り返し、入力信号のモニタをしています。約 1.2Hz 以上（入力種別「F10K」「F0.1M」の場合は約 120Hz 以上）の早い周波数が入力された場合は常時点灯しているように見えます。

### ■警報判定ステータスについて

- 警報設定値により点灯する警報判定ステータスは変わります。表示例として警報判定ステータスの [P] ステータスランプが点灯または点滅しています。

**2**

入力信号 0.6kHz (50%) を入力したときに表示が「1000rpm」になることを確認する

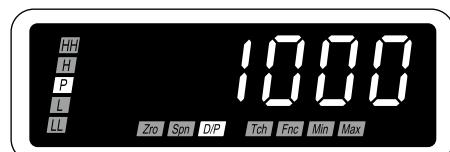

**3**

入力信号 1.2kHz (100%) を入力したときに表示が「2000rpm」になることを確認する



# こまかく設定する(応用)

パラメータの構成	58
アナログ出力動作を変える	64
警報出力を設定する	67
警報出力数を変更する	70
警報設定値を設定する	72
警報動作(下限・上限)を変更する	75
警報出力のヒステリシス幅を設定する	77
警報出力のONディレー時間を設定する	80
警報出力の論理(励磁・非励磁)を変更する	83
警報動作時にブザーを鳴らす	85
警報動作時の表示点滅周期を変更する	87
パルスを分周する	89
「0」付近でのふらつきをなくす	91
ゼロリミットを設定する	92
ゼロリミット値を設定する	94
表示の輝度を調整する	96
通常表示に自動復帰させる	99
表示の更新周期を変える	102

# パラメータの構成

はじめに

## モードについて

パラメータをグループ分けしたものを「モード」といいます。

本器では「モード」を次のように分類しています。

モード	機能	計測動作
計測	入力を読み込み、警報動作を行う通常の計測状態です。計測モードでは現在値の表示のほか、最大値・最小値の表示、警報設定値の確認ができます。電源投入直後は計測モードになります。	計測
スケーリング設定	入力種別、入力スケーリング、表示スケーリングなどの基本設定や、アナログ出力動作、アナログ出力調整などを行います。	
警報値設定	設定値、動作、ヒステリシス幅、ON ディレー時間などの設定を行います。	
詳細設定	パルス分周、ゼロリミット、輝度調整などの設定や、ファームウェアバージョンの確認ができます。	停止
プロテクト設定	不用意なボタン操作を防止するための設定を行います。プロテクトの内容により、モードの移行や設定値の変更を禁止します。	
ループテスト出力	模擬的に計測値を設定し、出力テストを行います。	

使ってみる  
(基本)

こまかく設定する  
(応用)

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

## モードの移行

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守


困ったときには

アフターサービス

付録

形式により表示されない場合があります。

形式にかかわらず必ず表示されます。

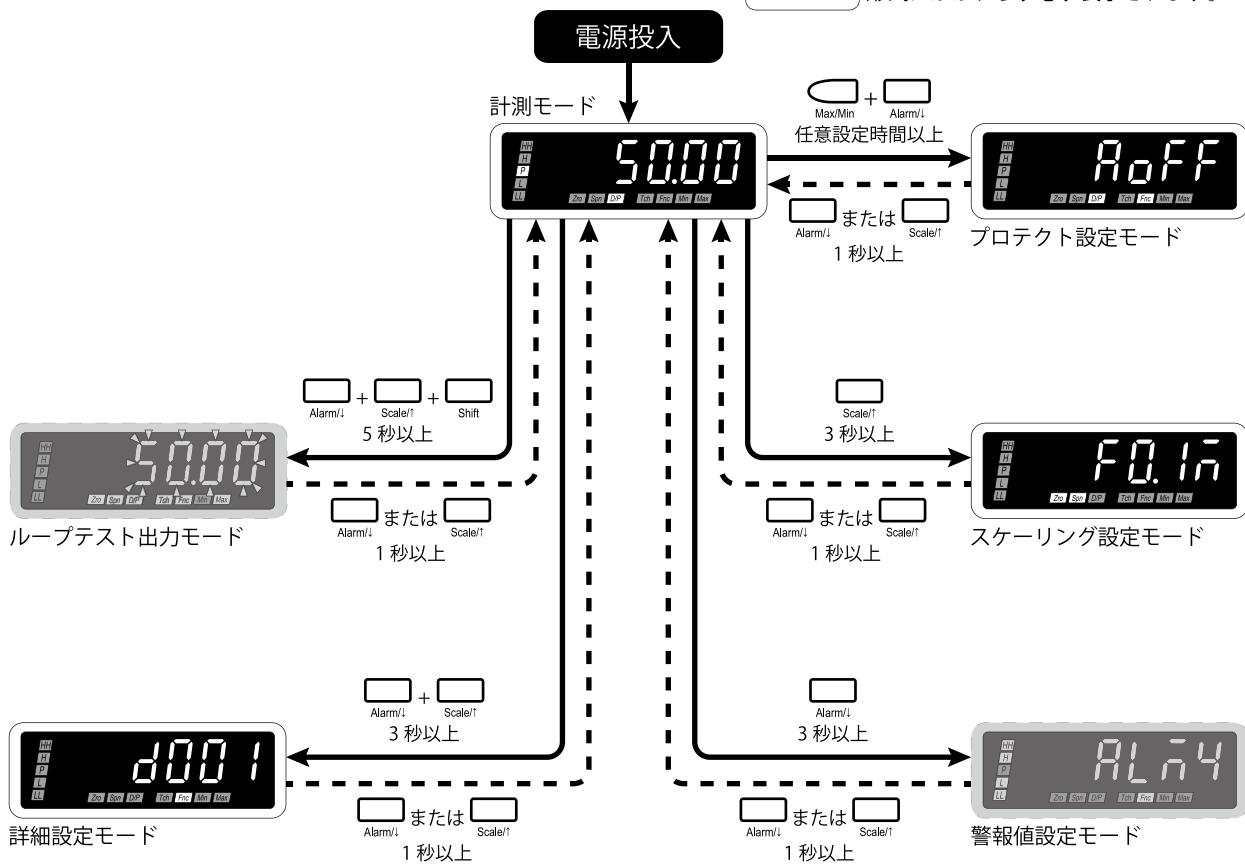

## ■計測モードから各モードへ移行する

スケーリング設定モードへ	計測モードで $\text{Scale}/\uparrow$ を長押し（3秒以上）するとスケーリング設定モードに移ります。
警報値設定モードへ	計測モードで $\text{Alarm}/\downarrow$ を長押し（3秒以上）すると警報値設定モードに移ります。
詳細設定モードへ	計測モードで $\text{Alarm}/\downarrow + \text{Scale}/\uparrow$ を同時に長押し（3秒以上）すると詳細設定モードに移ります。
プロジェクト設定モードへ	計測モードで $\text{Max}/\text{Min} + \text{Alarm}/\downarrow$ を同時に長押し（任意設定時間以上）するとプロジェクト設定モードに移ります。
ループテスト出力モードへ	計測モードで $\text{Alarm}/\downarrow + \text{Scale}/\uparrow + \text{Shift}$ を同時に長押し（5秒以上）するとループテスト出力モードに移ります。

## ■各モードから計測モードに戻る


各モードから計測モードに戻るには  $\text{Alarm}/\downarrow$  または  $\text{Scale}/\uparrow$  を長押し（1秒以上）します。

## パラメータの構成（つづき）

## パラメータの移動

## (1) スケーリング設定モード内の移動

スケーリング設定モードに移行後、で時計回り、で反時計回りにパラメータ間を移動します。

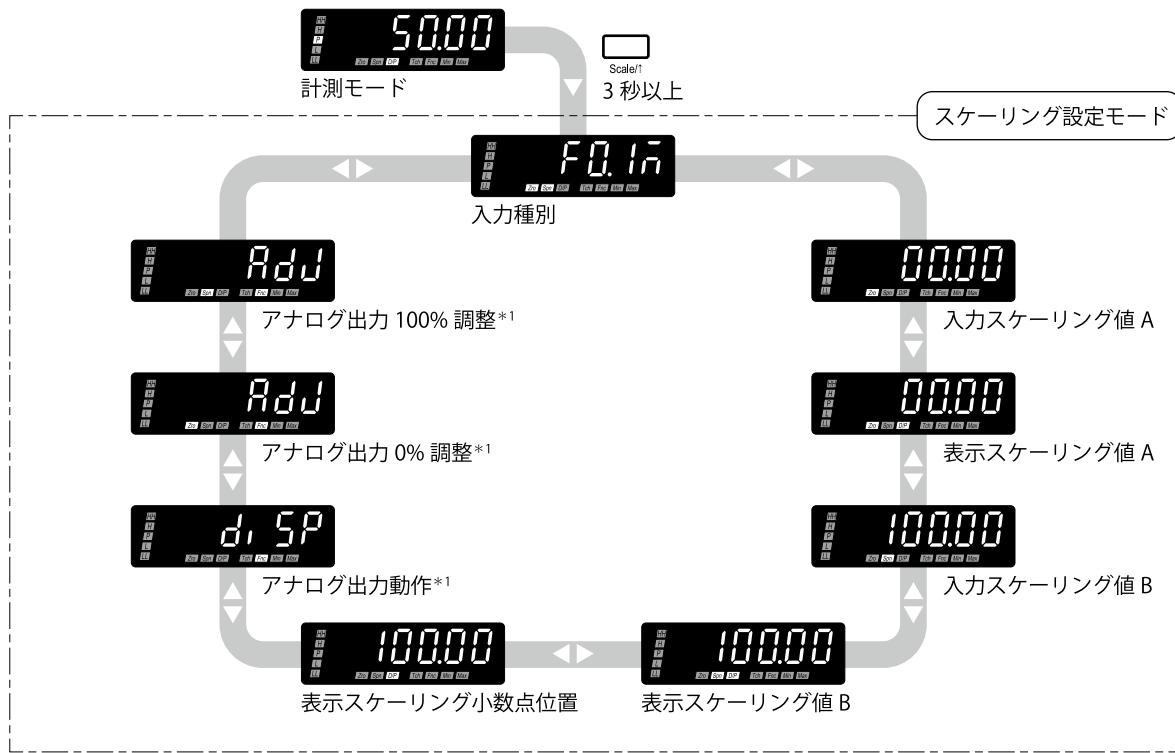


\*1「直流出力なし」の場合は表示されません。

## MEMO

- 入力種別や設定により表示内容は変わります。図は入力種別：F0.1M の初期値の場合です。
- 各パラメータから計測モードに戻るには  または  を長押し（1秒以上）します。

## (2) 警報値設定モード内の移動

警報値設定モードに移行後、で時計回り、で反時計回りにパラメータ間を移動します。

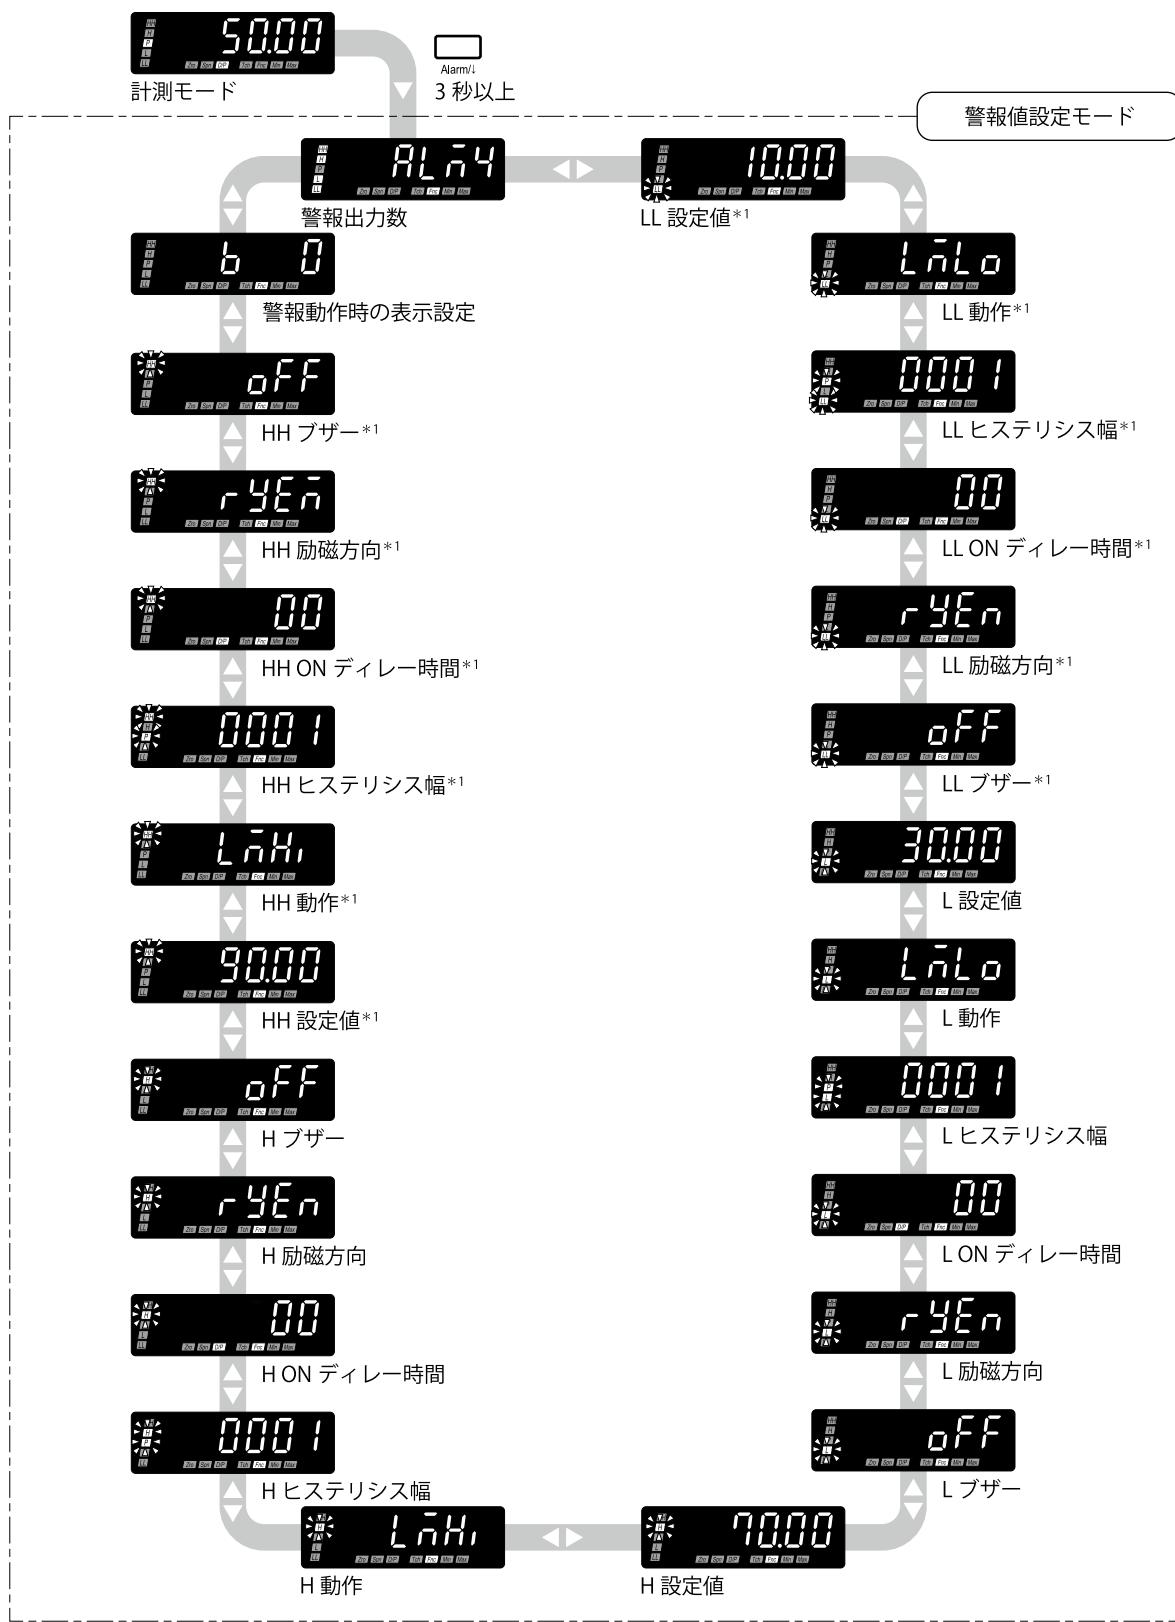
**MEMO**

- 設定により表示内容は変わります。図は警報出力コード：1（リレー接点出力（a接点×4））の初期値の場合です。
- 各パラメータから計測モードに戻るにはまたはを長押し（1秒以上）します。

## パラメータの構成（つづき）

## (3) 詳細設定モード内の移動

詳細設定モードに移行後、で時計回り、で反時計回りにパラメータ間を移動します。

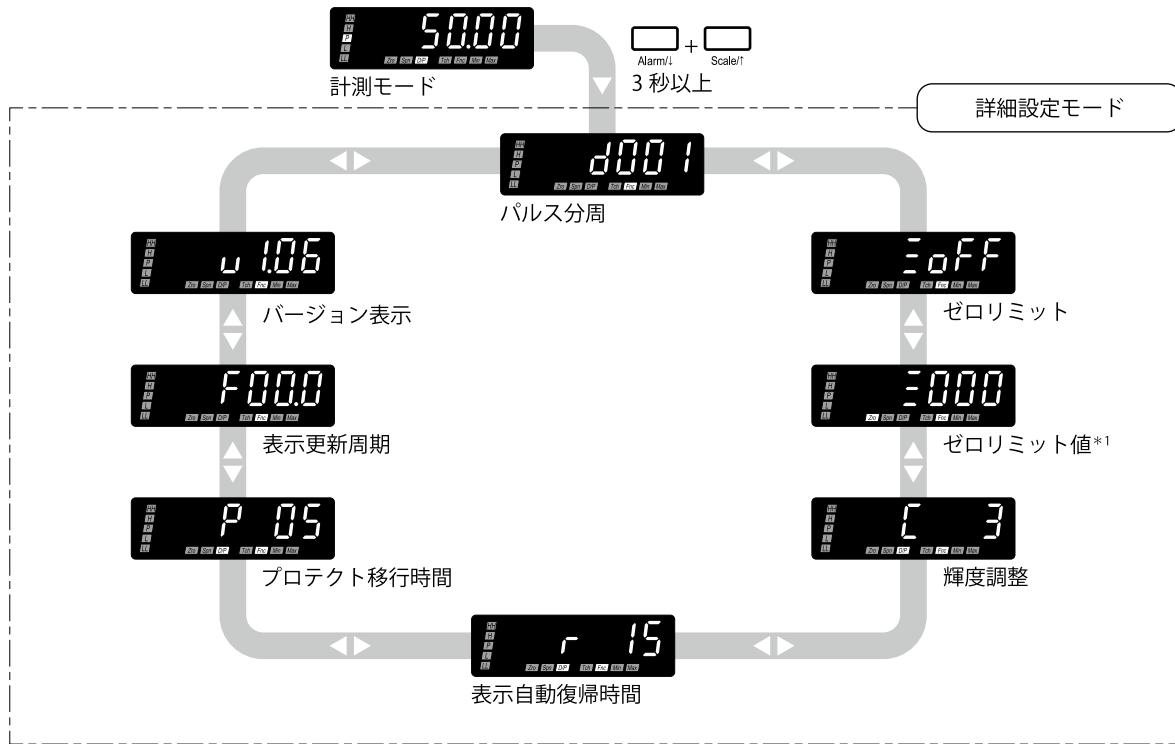


## MEMO

- 設定により表示内容は変わります。図は初期値の場合です。
- 各パラメータから計測モードに戻るにはまたはを長押し（1秒以上）します。

## (4) プロテクト設定モード内の移動

プロテクト設定モードに移行後、で時計回り、で反時計回りにパラメータ間を移動します。

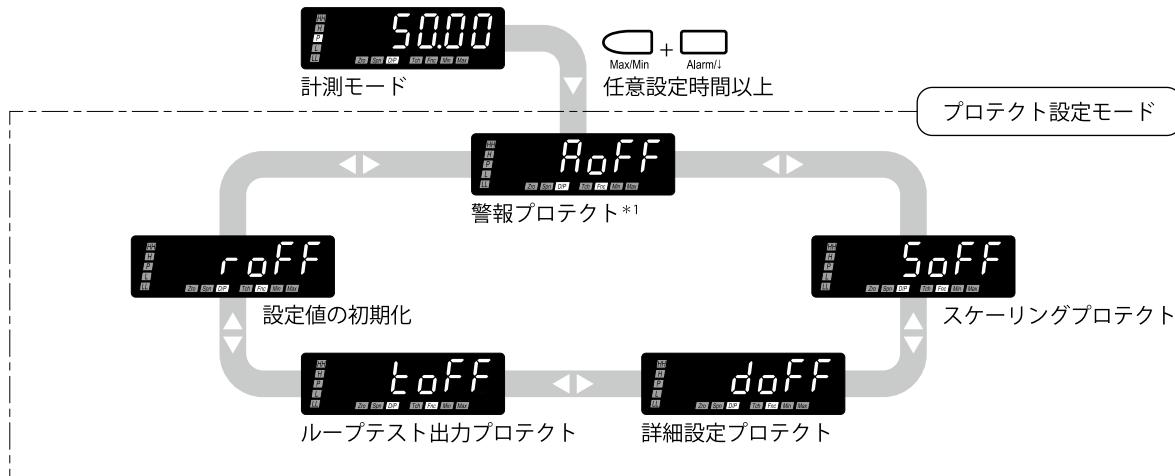

\*1「警報出力なし」の場合は表示されません。

## MEMO

- ・設定により表示内容は変わります。図は初期値の場合です。
- ・各パラメータから計測モードに戻るにはまたはを長押し（1秒以上）します。

## (5) ループテスト出力モード内の移動

ループテスト出力モードにはパラメータの移動はありません。

# アナログ出力動作を変える

直流出力（電圧または電流）を、図1のように表示値の変化に連動させる「表示値連動」か、図2のように計測値の変化に連動させる「スケーリング値連動」かを下表より選択できます。


## ■アナログ出力動作の設定値

動作名称	設定値	設定値の意味	初期値
表示値連動	[DISP]	計測値にゼロリミット、表示更新周期を含む表示値の変化に対応した直流出力（図1）。	[DISP]
スケーリング値連動	[SCALE]	計測値の変化に対応した直流出力（図2）。	[SCALE]

## ■アナログ出力動作の違いについて


表示更新周期を例に、直流出力の違いを図1、2で説明します。

図1：表示値連動の場合の直流出力

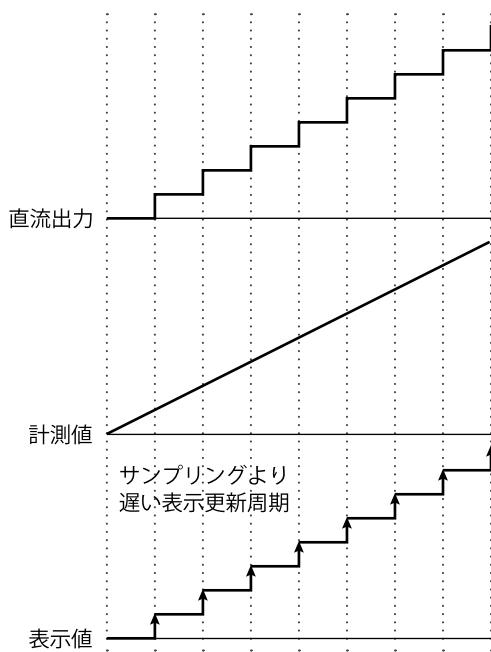

直流出力は表示値の変化に連動します。

図2：スケーリング値連動の場合の直流出力


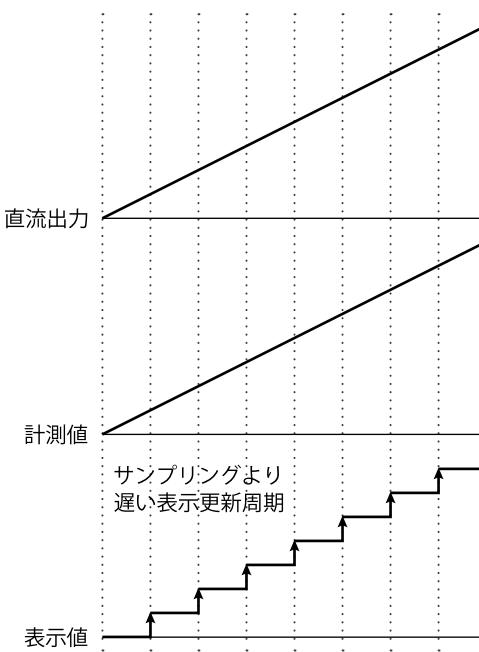


直流出力は計測値の変化に連動します。

### 重要!

- 直流出力は表示スケーリング値の小さいほうがアナログ出力 0%、表示スケーリング値の大きいほうがアナログ出力 100% に対応して出力します。
- 直流出力はアナログ出力 0% 調整・100% 調整で調整後の出力スパンに対し、-5 ~ +105% の範囲で出力可能です。
- 出力可能範囲を超えると -5% または +105% で出力は頭打ち（飽和）します。

## 操作手順

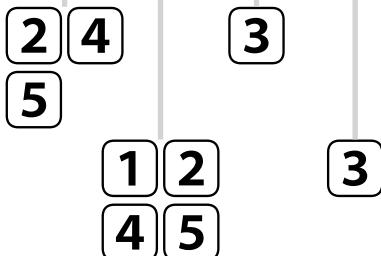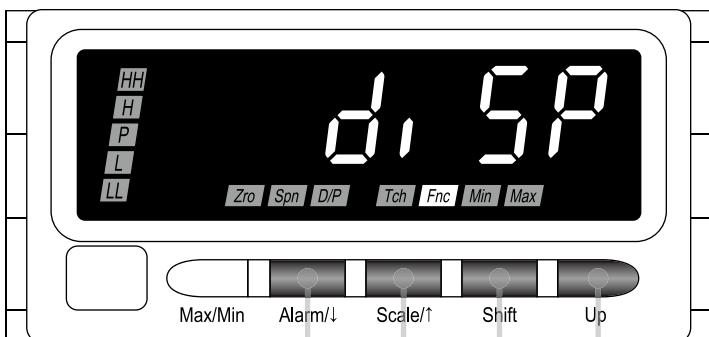

## MEMO

- ここでは、**d1 SP**から**SCALE**に変更する手順を例に説明します。
- SCALE**から**d1 SP**に変更する場合は、読み替えて操作してください。

**1** を長押ししてスケーリング設定モードに移行する（3秒以上）

入力種別が表示されます。


**Zro** / **Spn** ステータスランプが点灯します。




**2** または を押してアナログ出力動作に移動する

**d1 SP** を表示します。

**Fnc** ステータスランプが点灯します。

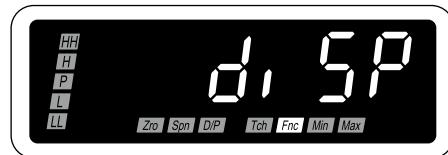

**3** および で **SCALE** を選択する

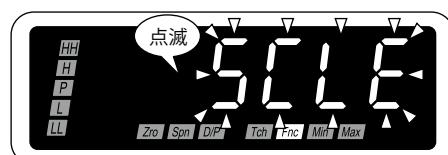

## アナログ出力動作を変える（つづき）

**4**

Alarm/l↓



Scale/↑

**または** を押してアナログ出力動作を登録する

アナログ出力動作が登録され、次のパラメータが表示されます。



- を押したときは、アナログ出力 0%調整の が表示されます。
- を押したときは、表示スケーリング小数点位置が表示されます。

**5**

Alarm/l↓



Scale/↑

**または** を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

# 警報出力を設定する

あらかじめ設定された設定値と表示値を比較した結果により、警報出力（リレー接点出力）ができます。警報出力条件として、各種パラメータ（表 1、2）を設定できます。また、それぞれのパラメータを使った警報動作例を図 1～5 で説明しています。

■表 1：警報出力のパラメータ

パラメータ	パラメータの意味
警報出力数	2 点警報、4 点警報より選択できます。
設定値	表示値に対して警報動作のしきい値を -19999～19999 の範囲で設定できます。
動作	<ul style="list-style-type: none"> <li>警報動作を下限警報、上限警報より選択できます。</li> <li>LL 動作と L 動作を下限警報、H 動作と HH 動作を上限警報に設定したり（図 1）、LL、L、H、HH 動作すべてを下限警報または上限警報に設定することもできます（図 2）。</li> <li>LL、L、H、HH 警報の、いずれも動作していない場合は、[P] ステータスランプが点灯します。</li> </ul>
ヒステリシス幅	<ul style="list-style-type: none"> <li>警報出力から解除までに一定の幅を設け、いったん警報出力すると一定の幅以上表示値の変化がなければ解除されないようにできます。これにより、表示値が警報動作のしきい値付近でふらついても、警報出力のチャタリングを防ぎます。（図 3）。</li> <li>ヒステリシス幅は、警報動作が下限警報の場合は表示値が増加する方向に働き、上限警報の場合は表示値が減少する方向に働きます。</li> </ul>
ON ディラー時間	表示値が、警報動作のしきい値に達してから設定した時間その状態を継続すると警報出力します。外乱などの突変で警報出力しないようにできます（図 4）。
励磁方向	警報出力の論理を正転論理の励磁と反転論理の非励磁より選択できます（図 5）。
ブザー	警報動作時に「ピピ、ピピ、…」というブザー音で警報を知らせることができます。ブザーなし、ブザーありより選択できます。
警報動作時の表示設定	警報動作時のメインディスプレイの表示点滅周期を 5 段階（表 2）より選択できます。

■表 2：パラメータの設定値

パラメータ	設定値	設定値の意味	初期値
警報出力数	[RLn2]	2 点警報	1 : [RLn4] <sup>*1</sup>
	[RLn4]	4 点警報	2 : [RLn2] <sup>*1</sup>
設定値	-99999～99999	-19999～19999	LL 設定値 : [1000] L 設定値 : [3000] H 設定値 : [7000] HH 設定値 : [9000]
動作	[LlLo]	下限警報	LL、L 動作 : [LlLo]
	[LlHh]	上限警報	HH、H 動作 : [LlHh]
ヒステリシス幅	0000～9999	0000～9999	[0000]
ON ディラー時間	00～99	0～99 秒	[00]
励磁方向	[cYEa]	励磁（正転論理）	[cYEa]
	[cYda]	非励磁（反転論理）	
ブザー	[oFF]	ブザーなし	[oFF]
	[on]	ブザーあり	
警報動作時の表示設定	[b_0]	表示点滅なし	[b_0]
	[b_1]	表示点滅 約 1.0 秒周期	
	[b_2]	表示点滅 約 0.5 秒周期	
	[b_3]	表示点滅 約 0.2 秒周期	
	[b_4]	表示点滅 約 0.1 秒周期	

\*1 「警報出力数」の 1、2 は、警報出力コードです。

## 警報出力を設定する (つづき)

図 1：警報出力の動作例


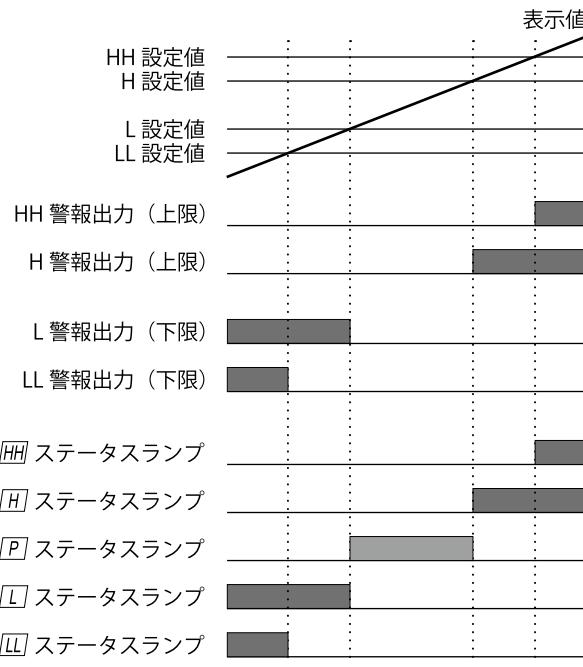


図 2：警報出力すべて上限警報の動作例

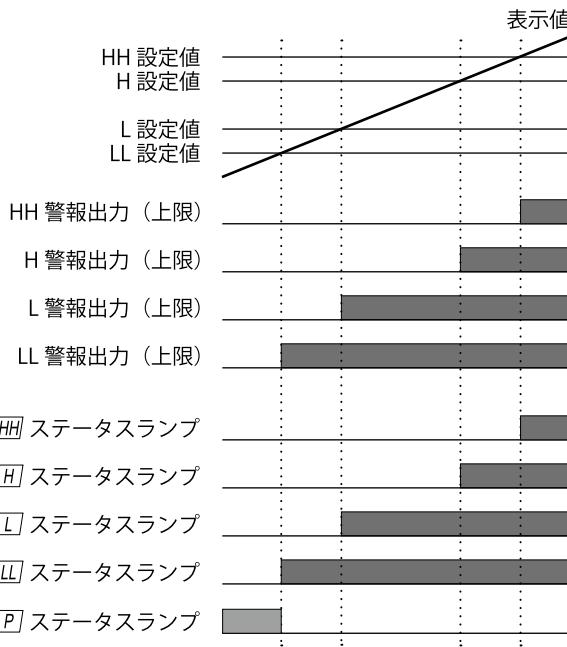

各警報設定値に対し下限警報または上限警報を自由に設定できますが、警報判定ステータスランプは各設定値に対して LL、L、H、HH 固定となっています。そのため、たとえば、LL 設定値の動作を上限警報に設定した場合でも警報時は LL ステータスランプが点灯します。

図 3：ヒステリシス幅の動作例


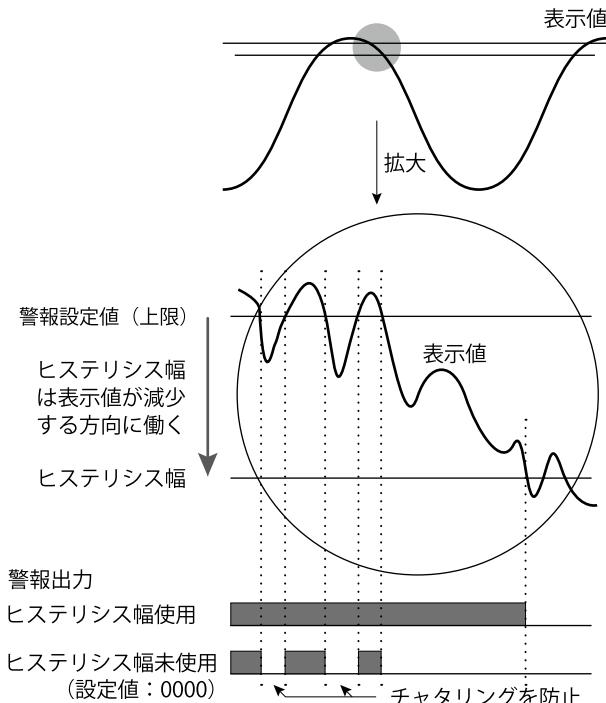


図 4：ON ディレー時間の動作例

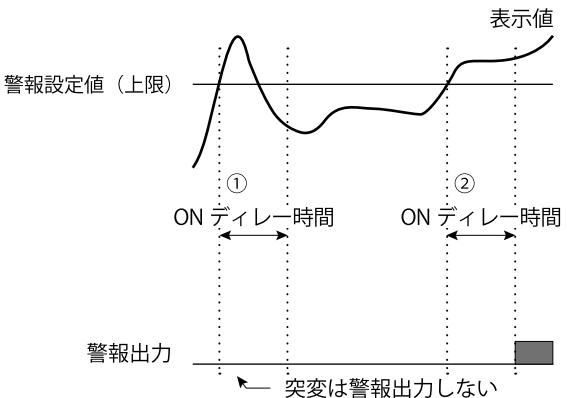

①表示値がいったん警報範囲に入っても ON ディレー時間設定値に達する前に範囲外に出たため、警報出力しません。

②表示値が警報範囲に入って ON ディレー時間設定値以上の時間継続しているため、警報出力します。

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守


困ったときには

アフターサービス

付録


## 図 5：励磁方向の動作例

警報出力コード：1（リレー接点出力（a 接点×4））の場合

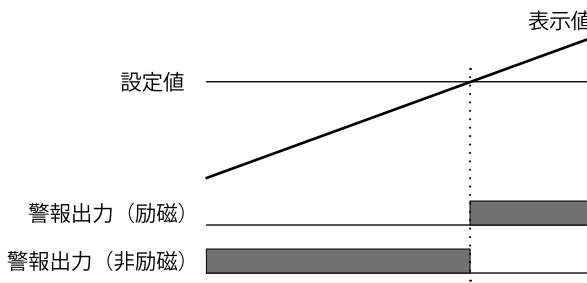

たとえば、しきい値に達した場合に運転を停止（OFF）したいときは、出力論理を反転（b 接点）させる「非励磁」に設定します。

警報出力コード：2（リレー接点出力（c 接点×2））の場合

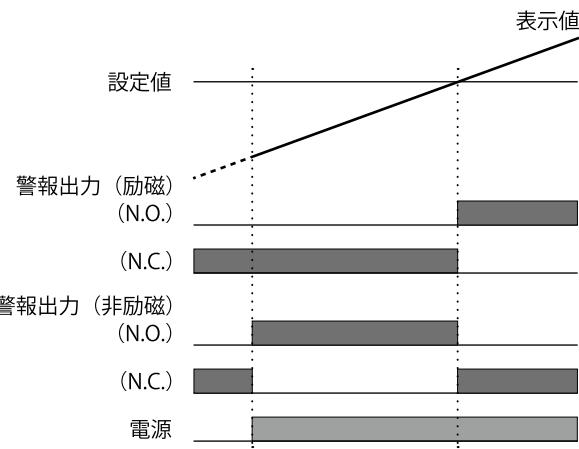

たとえば、電源 OFF 時と警報時に警報出力したい場合は「非励磁」に設定し、N.C. 側の端子を使用します。

## 重要!


- [Sel] と [Max] ステータスランプ点滅の場合は、すべての上限警報が出力します。
- [Off] 点滅の場合はすべての下限警報が出力し、[On] 点滅の場合はすべての上限警報が出力します。
- 入力種別を変更すると、警報出力数、動作、ON ディレーブル時間、励磁方向は初期値に戻り、警報設定値は [---] に変わります。
- 警報出力数を変更すると、動作、ON ディレーブル時間、励磁方向は初期値に戻ります。警報設定値については、4 点警報から 2 点警報へ変更の場合現在の設定値を保持し、2 点警報から 4 点警報へ変更の場合は L、H 設定値は現在の設定値を保持、LL、HH 設定値は前回設定値に変わります。ただし、いずれの場合においても設定値が [---] の場合は、前回設定値に変わります。

## MEMO

- 警報出力コード：0（警報出力なし）の場合は、警報値設定モードには移行できません。
- 警報出力コード：2（リレー接点出力（c 接点×2））の場合は、警報出力数を変更できません。

## 警報出力数を変更する

警報出力の出力点数を「2点警報[ALn2]」または「4点警報[ALn4]」より選択できます。なお、警報出力コード：2（リレー接点出力（c接点×2））の場合、ここで操作はありません。

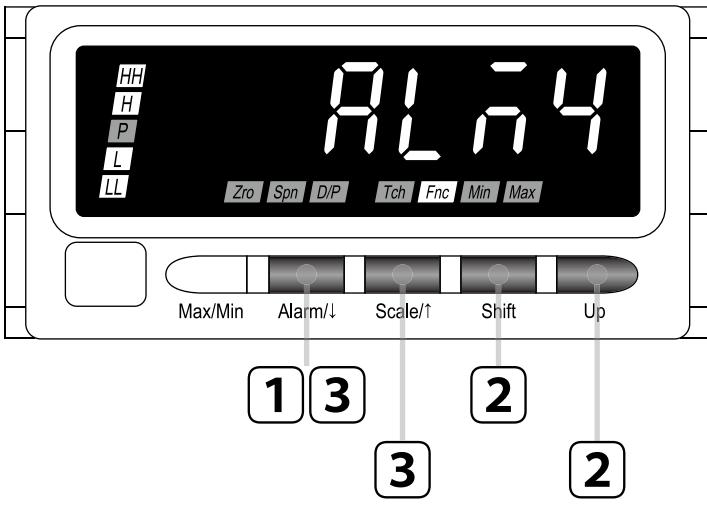**MEMO**

- ここでは、[ALn4]から[ALn2]に変更する手順を例に説明します。
- [ALn2]から[ALn4]に変更する場合は、読み替えて操作してください。

### 1 [Alarm/] を長押しして警報値設定モードに移行する（3秒以上）

警報出力数が表示されます。

[HH] [H] [L] [LL] [Fnc] ステータスランプが点灯します。

**MEMO**

- 設定により[ALn2]または[ALn4]が表示されます。
- 「警報出力数」で「2点警報」を選択したときは、[HH]および[LL]ステータスランプは点灯しません。

### 2 Shift および Up で[ALn2]を選択する

[HH] [LL] ステータスランプが消灯します。



はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

**3**
 
または  を押して警報出力数を登録する

Alarm/l↓

Scale/↑

警報出力数が登録され、次のパラメータが表示されます。



-  を押したときは、L (LL) 設定値が表示されます。設定により  ~  の範囲で表示されます。
-  を押したときは、警報動作時の表示設定が表示されます。設定により  ~  のいずれかが表示されます。

**4**

■次のパラメータを設定するときは…

73ページの「警報設定値を設定する」の手順2から操作する

■終了するときは…

 
または  を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

Alarm/l↓

Scale/↑

## 警報出力を設定する（つづき）



## 警報設定値を設定する

警報設定値は、-19999～19999の範囲で任意に設定できます。ただし表示スケーリングで設定した範囲を超えた計測値に設定した場合は、警報動作できません。表示スケーリングで設定した範囲内で警報設定値を設定してください。入力種別を変更した場合、警報設定値は [---] に変わります。

## 警報設定値の初期値

パラメータ	初期値
LL 設定値	[1000]
L 設定値	[3000]
H 設定値	[7000]
HH 設定値	[9000]

## 操作手順

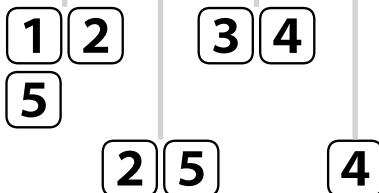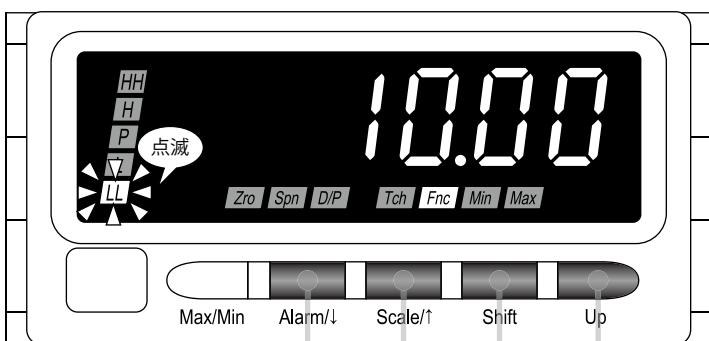

## MEMO

- 操作手順で使用している図は表示例です。設定により表示内容は変わります。
- 警報出力数が「2点警報」の場合、LL、HH 設定値は表示されません。

**1**  を長押しして警報値設定モードに移行する（3秒以上）

警報出力数が表示されます。  
[HH] [H] [L] [LL] [Fnc] ステータスランプが点灯します。



## MEMO

- 設定により AL n2 または AL n4 が表示されます。
- 「警報出力数」で「2点警報」を選択したときは、[HH] および [LL] ステータスランプは点灯しません。

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス  
付録


## 2 または を押して LL (L、H、HH) 設定値に移動する

LL (L、H、HH) 設定値を表示します。

 (  ) ステータスランプが点滅し、 ステータスランプが点灯します。




設定により ～ の範囲で表示されます。

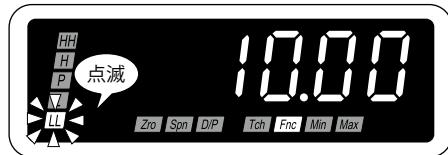

■L設定値



 ■H設定値



■HH設定値

## 3 を押して LL (L、H、HH) 設定値を 変更可能にする

5桁目が点滅し設定変更可能状態になります。



## 4 および で LL (L、H、HH) 設定値を設定する

～ の範囲で設定できます。

### 重要!

警報出力を使わない場合、に設定してください。警報出力を無効にできます。



表示スケーリング小数点位置で設定した小数点位置で設定します。

**5**

 または  を押して LL (L、H、HH) 設定値を登録する

LL (L、H、HH) 設定値が登録され、次のパラメータが表示されます。



-  を押したときは、LL (L、H、HH) 動作が表示されます。  
設定により  または  が表示されます。
-  を押したときは、警報出力数（または LL、L、H ブザー）  
が表示されます。設定により  または  (あるいは  または  ) が表示されます。

**6**

■ 続けて他の設定値を設定するときは …

**手順 2 から繰り返し操作する**

■ 次のパラメータを設定するときは …

**76 ページの「警報動作（下限・上限）を変更する」の手順 2 から操作する**


■ 終了するときは …

 または  を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

## 警報動作(下限・上限)を変更する

警報出力の警報動作を「下限警報 [L<sub>n</sub>Lo]」および「上限警報 [L<sub>n</sub>H<sub>1</sub>]」より選択できます。LL 動作と L 動作を下限警報、H 動作と HH 動作を上限警報に設定したり、LL、L、H、HH 動作すべてを下限警報または上限警報に設定することもできます。工場出荷時設定（初期値）は、LL、L 動作が「下限警報」、HH、H 動作が「上限警報」です。

### 操作手順

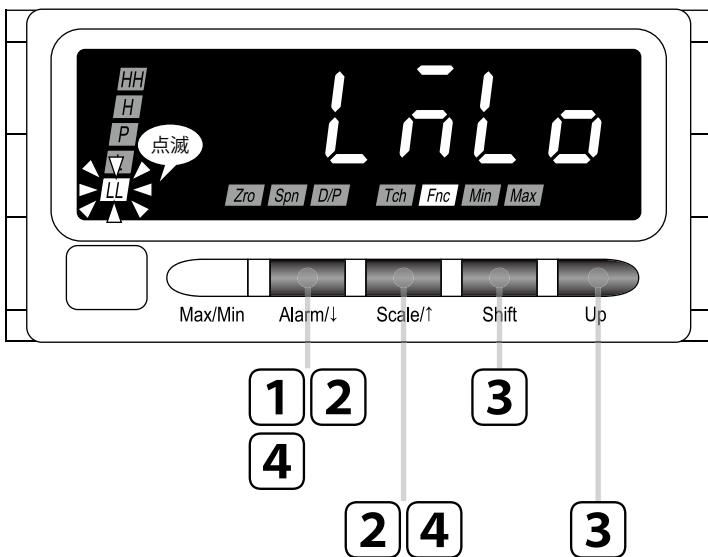

#### MEMO

- ここでは、[L<sub>n</sub>Lo]から[L<sub>n</sub>H<sub>1</sub>]に変更する手順を例に説明します。
- [L<sub>n</sub>H<sub>1</sub>]から[L<sub>n</sub>Lo]に変更する場合は、読み替えて操作してください。
- 警報出力数が「2 点警報」の場合、LL、HH 動作は表示されません。

### 1 [Alarm/] を長押しして警報値設定モードに移行する（3秒以上）

警報出力数が表示されます。  
[HH] [H] [L] [LL] [Fnc] ステータスランプが点灯します。



#### MEMO

- 設定により [AL\_n2] または [AL\_n4] が表示されます。
- 「警報出力数」で「2 点警報」を選択したときは、[HH] および [LL] ステータスランプは点灯しません。



## 警報出力を設定する（つづき）

**2**


または  を押して LL (L、H、HH)  
動作に移動する

[LnLo] を表示します。

[LL] ([L] [H] [HH]) ステータスランプが点滅し、[FnC]  
ステータスランプが点灯します。

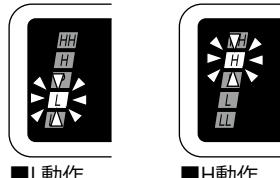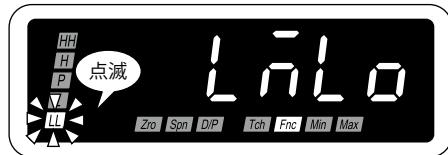

点滅

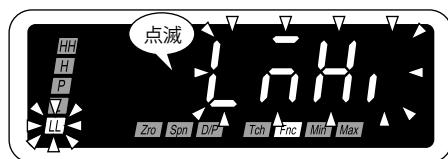**3**

および  で [LnHi] を選択する

**4**

または  を押して LL (L、H、HH) 動作を登録する

LL (L、H、HH) 動作が登録され、次のパラメータが表示されます。

## MEMO

- を押したときは、LL (L、H、HH) ヒステリシス幅が表示されます。設定により [0000]～[9999] の範囲で表示されます。
- を押したときは、LL (L、H、HH) 設定値が表示されます。設定により [99999]～[199999] の範囲で表示されます。

**5**

■ 続けて他の動作を設定するときは …

**手順 2 から繰り返し操作する**

■ 次のパラメータを設定するときは …

**78 ページの「警報出力のヒステリシス幅を設定する」の手順 2 から操作する**


■ 終了するときは …

または  を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

## 警報出力のヒステリシス幅を設定する

警報出力から解除までに一定の幅を設け、いったん警報出力すると一定の幅以上表示値の変化がなければ解除されないようにできます。これにより、表示値が警報動作のしきい値付近でふらついても警報出力のチャタリングを防ぎます。この一定の幅をヒステリシス幅といい、0000～9999の範囲で設定できます。工場出荷時設定（初期値）は「0001」です。

### 操作手順

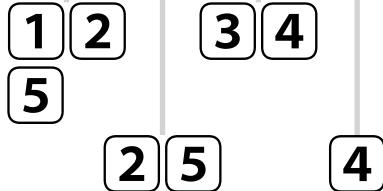

#### MEMO

- 操作手順で使用している図は表示例です。設定により表示内容は変わります。
- 警報出力数が「2点警報」の場合、LL、HHヒステリシス幅は表示されません。

**1** を長押しして警報値設定モードに移行する（3秒以上）

警報出力数が表示されます。

ステータスランプが点灯します。



#### MEMO

- 設定により または が表示されます。
- 「警報出力数」で「2点警報」を選択したときは、 および ステータスランプは点灯しません。

## 警報出力を設定する (つづき)


**2**

または  を押して LL (L、H、HH)  
ヒステリシス幅に移動する

LL (L、H、HH) ヒステリシス幅を表示します。  
 (  ) および  ステータスランプが点滅し、  
 ステータスランプが点灯します。



設定により  ~  の範囲で表示されます。

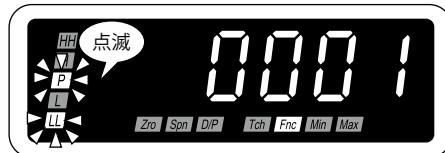**3**

を押して LL (L、H、HH) ヒステリシス幅を変更可能にする

4桁目が点滅し設定変更可能状態になります。

**4**

および  で LL (L、H、HH) ヒステリシス幅を設定する

~  の範囲で設定できます。



警報設定値に対して設定しますが、小数点は表示されません。

**5**

または  を押して LL (L、H、HH) ヒステリシス幅を登録する

LL (L、H、HH) ヒステリシス幅が登録され、次のパラメータが表示されます。



- を押したときは、LL (L、H、HH) ON ディレー時間が表示されます。設定により  ~  の範囲で表示されます。
- を押したときは、LL (L、H、HH) 動作が表示されます。設定により  または  が表示されます。

**6**

■続けて他のヒステリシス幅を設定するときは …

### 手順 2 から繰り返し操作する

■次のパラメータを設定するときは …

### 81 ページの「警報出力の ON ディレー時間を設定する」の手順 2 から操作する

■終了するときは …

 または  を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには


アフターサービス

付録

## 警報出力の ON ディレー時間を設定する

表示値が、警報動作のしきい値に達してから設定した時間その状態を継続すると警報出力します。外乱などの突変で警報出力しないようにできます。この時間を ON ディレー時間といい、0 ~ 99 秒の範囲で設定できます。工場出荷時設定（初期値）は「0 秒」です。

## 操作手順

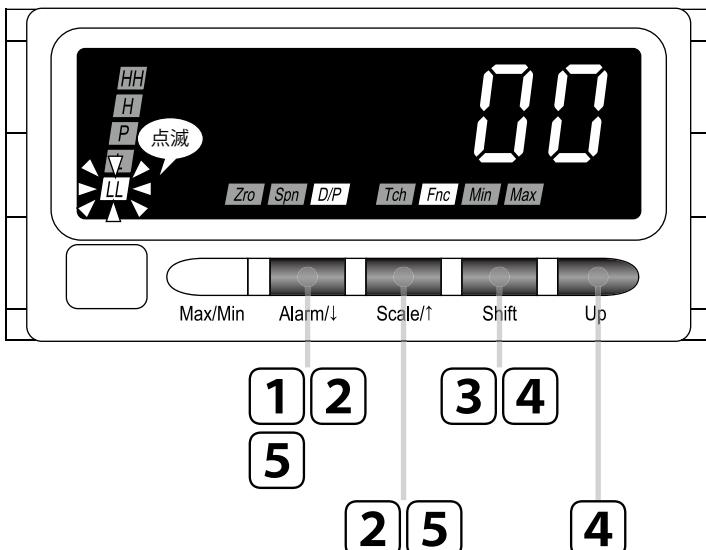

## MEMO

- 操作手順で使用している図は表示例です。設定により表示内容は変わります。
- 警報出力数が「2 点警報」の場合、LL、HH ON ディレー時間は表示されません。

**1**  <sub>Alarm/l</sub> を長押しして警報値設定モードに移行する（3秒以上）

警報出力数が表示されます。  
[HH] [H] [L] [LL] [Fnc] ステータスランプが点灯します。



## MEMO

- 設定により [Bln d] または [Bln u] が表示されます。
- 「警報出力数」で「2 点警報」を選択したときは、[HH] および [LL] ステータスランプは点灯しません。

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

 

## 2 [ ] または [ ] を押して LL (L、H、HH) ON ディレー時間に移動する

LL (L、H、HH) ON ディレー時間を表示します。


[LL] ([L] [H] [HH]) ステータスランプが点滅し、[D/P] [FnC] ステータスランプが点灯します。



設定により [00] ~ [99] の範囲で表示されます。

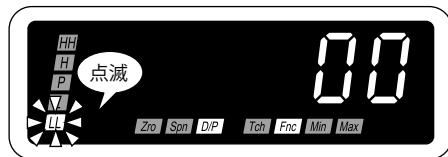

■L ONディ  
レー時間

 


■H ONディ  
レー時間



■HH ONディ  
レー時間

## 3 [ ] を押して LL (L、H、HH) ON ディレー時間を変更可能にする

2 衍目が点滅し設定変更可能状態になります。

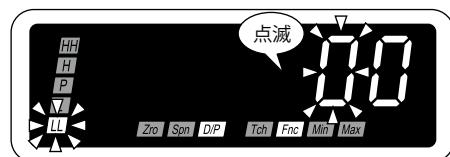

## 4 [Shift] および [Up] で LL (L、H、HH) ON ディレー時間を設定する

[00] ~ [99] の範囲で設定できます。

## 5 [ ] または [ ] を押して LL (L、H、HH) ON ディレー時間を登録する

LL (L、H、HH) ON ディレー時間が登録され、次のパラメータが表示されます。



- [ ] を押したときは、LL (L、H、HH) 励磁方向が表示されます。設定により [YEN] または [YDD] が表示されます。
- [ ] を押したときは、LL (L、H、HH) ヒステリシス幅が表示されます。設定により [0000] ~ [9999] の範囲で表示されます。

6

■続けて他の ON ディレー時間を設定するときは …

■次のパラメータを設定するときは …

84 ページの「警報出力の論理（励磁・非励磁）を変更する」の手順 2 から操作する


■終了するときは …

 または  を長押しして計測モードに戻る（1 秒以上）

## 警報出力の論理(励磁・非励磁)を変更する

警報出力の出力論理を選択できます。このパラメータを励磁方向といい、「励磁 [YEn]」または「非励磁 [Ydn]」より選択できます。非励磁を選択した場合、警報出力の論理を反転します。工場出荷時設定（初期値）は「励磁」です。

### 操作手順

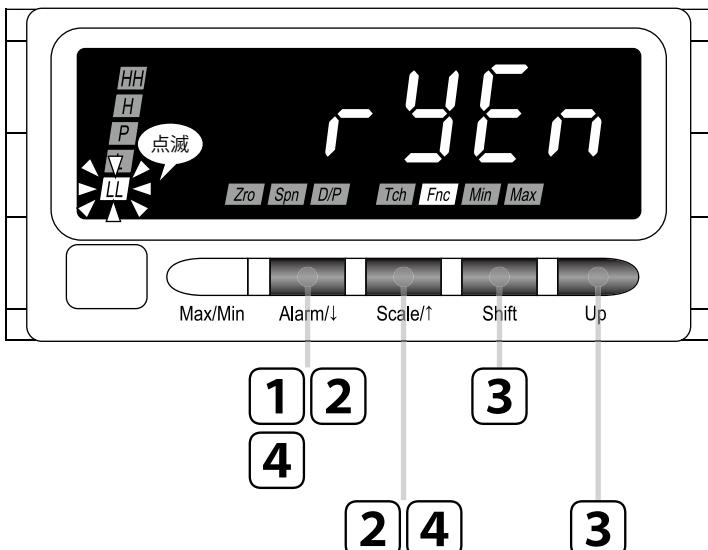

#### MEMO

- ここでは、[YE n]から[Ydn]に変更する手順を例に説明します。
- [Ydn]から[YE n]に変更する場合は、読み替えて操作してください。
- 警報出力数が「2点警報」の場合、LL、HH 励磁方向は表示されません。

**1**  を長押しして警報値設定モードに移行する（3秒以上）

警報出力数が表示されます。  
[HH] [H] [L] [LL] [Fnc] ステータスランプが点灯します。



#### MEMO

- 設定により[BLn4]または[BLn4]が表示されます。
- 「警報出力数」で「2点警報」を選択したときは、[HH] および [LL] ステータスランプは点灯しません。

## 警報出力を設定する（つづき）

**2**

または  を押して LL (L、H、HH)  
励磁方向に移動する

[rYEn] を表示します。

[LL] ([L] [H] [HH]) ステータスランプが点滅し、[Fnc]  
ステータスランプが点灯します。



■L励磁  
方向



■H励磁  
方向



■HH励磁  
方向

**3**

Shift および  Up で [rYdn] を選択する

**4**

または  を押して LL (L、H、HH) 励磁方向を登録する

LL (L、H、HH) 励磁方向が登録され、次のパラメータが表示されます。



- を押したときは、LL (L、H、HH) ブザーが表示されます。  
設定により [LoFf] または [LoFn] が表示されます。
- を押したときは、LL (L、H、HH) ON ディレー時間が表示されます。設定により [00] ~ [99] の範囲で表示されます。

**5**

■ 続けて他の励磁方向を設定するときは …

**手順 2 から繰り返し操作する**

■ 次のパラメータを設定するときは …

**86 ページの「警報動作時にブザーを鳴らす」の手順 2 から操作する**

■ 終了するときは …

または  を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

Alarm/l

Scale/↑

## 警報動作時にブザーを鳴らす

警報動作時に「ピピ、ピピ、…」というブザー音で警報を知らせることができます。



「ブザーなし」[OFF] または「ブザーあり」[on] より選択できます。

工場出荷時設定（初期値）は「ブザーなし」です。

### ご注意

- 付加コードで「ブザーなし」の場合でも「ブザーあり」を選択できますが、ブザーは鳴りません。
- ブザー音の種類、音量などは変更できません。
- 音量に個体差があります。ご了承ください。

### 操作手順

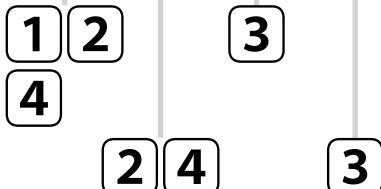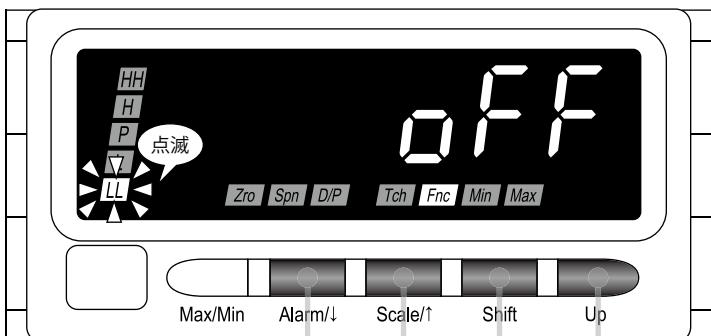

### MEMO

- ここでは、「OFF」から「on」に変更する手順を例に説明します。
- 「on」から「OFF」に変更する場合は、読み替えて操作してください。
- 警報出力数が「2点警報」の場合、LL、HH ブザーは表示されません。

**1** [Alarm/] を長押しして警報値設定モードに移行する（3秒以上）

警報出力数が表示されます。  
[HH] [H] [L] [LL] [Fnc] ステータスランプが点灯します。



### MEMO

- 設定により「AL n2」または「AL n4」が表示されます。
- 「警報出力数」で「2点警報」を選択したときは、[HH] および [LL] ステータスランプは点灯しません。


## 警報出力を設定する（つづき）

**2**

または  を押して LL (L、H、HH)  
ブザーに移動する

[off] を表示します。

[LL] ([L] [H] [HH]) ステータスランプが点滅し、[Fnc]  
ステータスランプが点灯します。

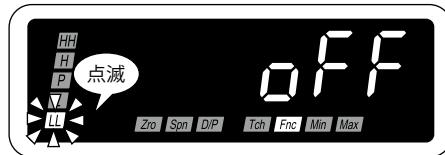

■Lブザー




■Hブザー



■HHブザー

**3**

Shift および  Up で [on] を選択する

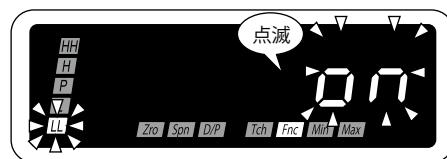**4**

または  を押して LL (L、H、HH) ブザーを登録する

LL (L、H、HH) ブザーが登録され、次のパラメータが表示されます。

## MEMO

- [Alarm/] を押したときは、L (H、HH) 設定値（または警報動作時の表示設定）が表示されます。設定により [99999]～[19999] の範囲（または [0]～[16] のいずれか）で表示されます。
- [Scale/] を押したときは、LL (L、H、HH) 励磁方向が表示されます。設定により [YEN] または [YDN] が表示されます。

**5**

■ 続けて他のブザーを設定するときは …

**手順 2 から繰り返し操作する**

■ 次のパラメータを設定するときは …

**88 ページの「警報動作時の表示点滅周期を変更する」の手順 2 から操作する**

■ 終了するときは …

または  を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

Alarm/↓

Scale/↑



## 警報動作時の表示点滅周期を変更する

警報動作時のメインディスプレイの表示点滅周期を変えることができます。このパラメータを警報動作時の表示設定といい、下表より選択できます。

### ■警報動作時の表示設定の設定値

設定値	設定値の意味	初期値
b 0	表示点滅なし	b 0
b 1	表示点滅 約 1.0 秒周期	
b 2	表示点滅 約 0.5 秒周期	
b 3	表示点滅 約 0.2 秒周期	
b 4	表示点滅 約 0.1 秒周期	

### 操作手順

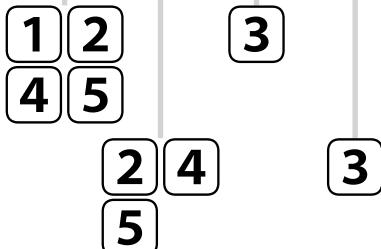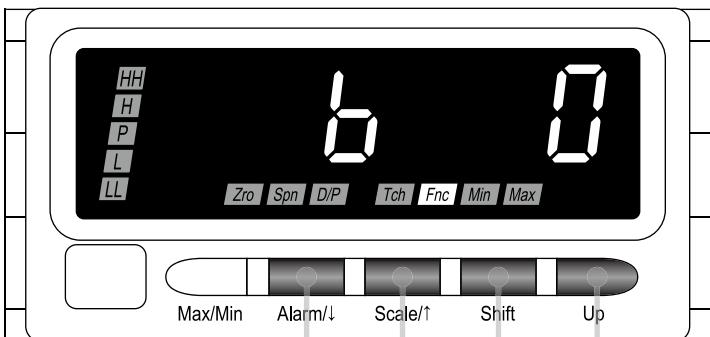

操作手順で使用している図は表示例です。設定により表示内容は変わります。

- 1 を長押しして警報値設定モードに移行する（3秒以上）

警報出力数が表示されます。

**[HH] [H] [L] [LL] [Fn]** ステータスランプが点灯します。



- ・設定により **[BLINK]** または **[BLINK4]** が表示されます。
- ・「警報出力数」で「2点警報」を選択したときは、**[HH]** および **[LL]** ステータスランプは点灯しません。


## 警報出力を設定する（つづき）

**2**

または  を押して警報動作時の表示設定に移動する

警報動作時の表示設定を表示します。

ステータスランプが点灯します。

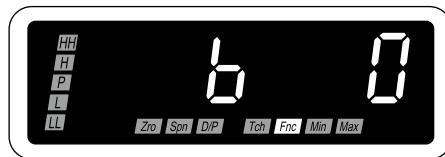


## MEMO

- **Br** の最初の B は Brinking を意味します。
- 設定により **Br**, **B1**, **B2**, **B3**, **B4** のいずれかが表示されます。

**3**

および  で警報動作時の表示設定を選択する

**Br**, **B1**, **B2**, **B3**, **B4** より選択できます。

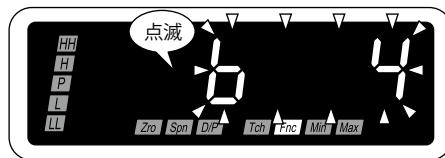**4**

または  を押して警報動作時の表示設定を登録する

警報動作時の表示設定が登録され、次のパラメータが表示されます。

## MEMO

- を押したときは、警報出力数が表示されます。仕様や設定により **ALARM** または **ALARMS** が表示されます。
- を押したときは、HH または H ブザーが表示されます。設定により **FE** または **fan** が表示されます。

**5**

または  を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

# パルスを分周する



パルス分周は「1/1 [d001]」～「1/999 [d999]」の範囲で設定できます。

工場出荷時設定（初期値）は「1/1」です。

## ご注意

「パルス分周」を「1/1」以外に設定した場合、直流出力はパルス分周後の計測値に対して出力します。

## 操作手順

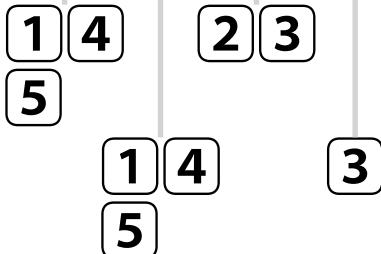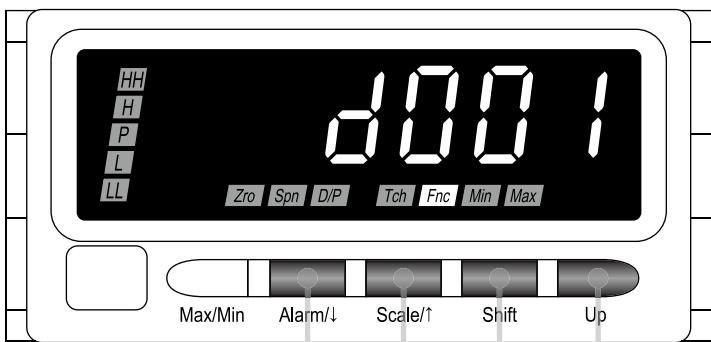

## MEMO

操作手順で使用している図は表示例です。設定により表示内容は変わります。

- 1 [Alarm/↓] と [Scale/↑] を同時に長押しして詳細設定モードに移行する（3秒以上）

パルス分周が表示されます。  
[Fnc] ステータスランプが点灯します。



## MEMO

- ・設定により [d001]～[d999] の範囲で表示されます。
- ・[d001] の最初の D は Dividing を意味します。

## パルスを分周する（つづき）

**2**

を押してパルス分周を変更可能にする

3桁目が点滅し設定変更可能状態になります。

**3**

および でパルス分周を設定する

[8000]～[9999]の範囲で設定できます。

## ご注意

[8000]に設定した場合は、[Min] [Max] ステータスランプが点灯します。その状態では登録できないため、[8001]～[9999]の範囲で設定してください。

**4**

または

を押してパルス分周を登録する

パルス分周が登録され、次のパラメータが表示されます。

## MEMO

- を押したときは、ゼロリミットが表示されます。設定により [0FF] または [000] が表示されます。
- を押したときは、バージョン表示が表示されます。

**5**

または

を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

# 「0」付近でのふらつきをなくす

計測値があらかじめ設定したしきい値未満になると、表示値を「0」にすることができます（下図）。このパラメータをゼロリミット（ドロップアウトやローカットともいいます）、しきい値をゼロリミット値といいます。ゼロリミット値を設定するときは、まずゼロリミットを有効にしてから（下表）、000～999の範囲で設定します。ゼロリミットにより、「0」付近でのずれをなくしたり、「0」付近での表示のふらつきをなくしたりできます。


## ■ゼロリミットの設定値

設定値	設定値の意味	初期値
[Off]	ゼロリミット無効	
[On]	ゼロリミット有効	[Off]

## ■ゼロリミット値の設定範囲

ゼロリミット値は表示スケーリング値の下3桁を000～999の範囲より設定できます。  
工場出荷時設定（初期値）は「000」です。

## ■ゼロリミットを有効にした表示例

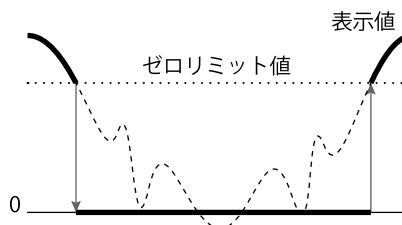

「0」付近でのふらつきや、マイナス表示を「0」に表示することができます。

### ご注意

ゼロリミットの設定をするときは、「0」から始まる表示スケーリング値を設定してください。たとえば、ゼロリミット値を「50」に設定して表示スケーリング値を±1000に設定した場合、-1000～49の範囲の表示はすべて「0」になります。




「アナログ出力動作」で「表示値連動」を選択したときは、「ゼロリミット」を設定すると、直流出力にも影響します。  
詳しくは、64ページの「アナログ出力動作を変える」をご覧ください。

「0」付近でのふらつきをなくす（つづき）

## ゼロリミットを設定する

### 操作手順

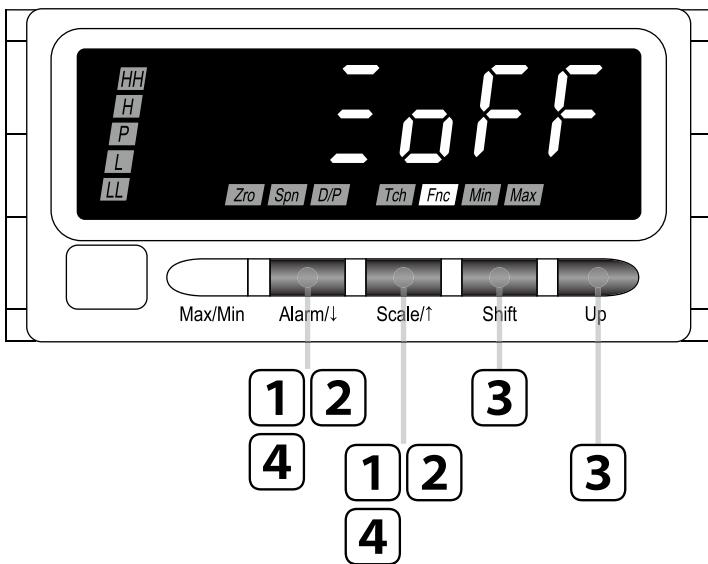

#### MEMO

- ここでは [Zero] から [Zero] に変更する手順を例に説明します。
- [Zero] から [Zero] に変更する場合は、読み替えて操作してください。

### 1 [ ] と [ ] を同時に長押しして詳細設定モードに移行する（3秒以上）

パルス分周が表示されます。

[Fn] ステータスランプが点灯します。




#### MEMO

設定により [8001] ~ [9999] の範囲で表示されます。

### 2 [ ] または [ ] を押してゼロリミットに移動する

[Zero] を表示します。


[Fn] ステータスランプが点灯します。

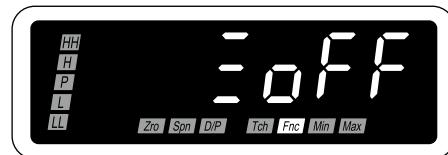

#### MEMO

[Zero] の最初の Z は Zero Limit を意味します。

**3**  Shift および  Up で [Zero] を選択する

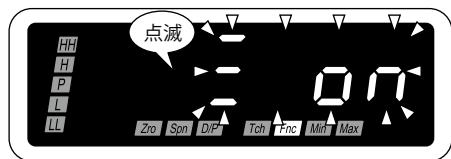

**4**  Alarm/\downarrow または  Scale/\uparrow を押してゼロリミットを登録する

ゼロリミットが登録され、次のパラメータが表示されます。

### MEMO

- を押したときは、ゼロリミット値が表示されます。設定により [0000] ~ [9999] の範囲で表示されます。「ゼロリミット無効」を選択したときは、輝度調整が表示されます。設定により [0.000] ~ [9.999] のいずれかが表示されます。
- を押したときは、パルス分周が表示されます。設定により [0001] ~ [9999] の範囲で表示されます。

**5** ■ 続けてゼロリミット値を設定するときは …

94ページの「ゼロリミット値を設定する」の手順2から操作する


■ 終了するときは …

Alarm/\downarrow または  Scale/\uparrow を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

「0」付近でのふらつきをなくす（つづき）

## ゼロリミット値を設定する

### 操作手順

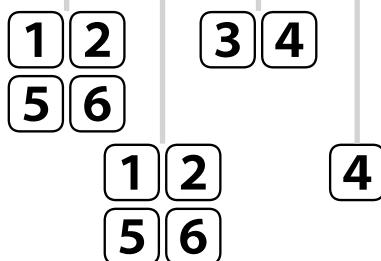

操作手順で使用している図は表示例です。設定により表示内容は変わります。

- 1**  と  を同時に長押しして詳細設定モードに移行する（3秒以上）

パレス分周が表示されます。  
ステータスランプが点灯します。



設定により [000] ~ [999] の範囲で表示されます。

- 2**  または  を押してゼロリミット値に移動する

ゼロリミット値を表示します。  
 ステータスランプが点灯します。




設定により [-999] ~ [999] の範囲で表示されます。

**3**

を押してゼロリミット値を変更可能に

する

3桁目が点滅し設定可能状態になります。

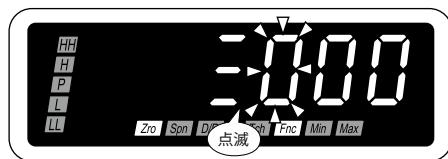**4**

および



でゼロリミット値を設定する

[3000]～[3999]の範囲で設定できます。



表示スケーリング値に対して設定しますが、小数点は表示されません。

**5**

または



を押してゼロリミット値を登録する

ゼロリミット値が登録され、次のパラメータが表示されます。



- を押したときは、輝度調整が表示されます。設定により[1NC]～[5NC]のいずれかが表示されます。
- を押したときは、ゼロリミットの[Span]が表示されます。

**6**

または



を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）




# 表示の輝度を調整する

表示部の明るさを変えることができます（下図）。表示部の明るさは下表より選択できます。



## ■輝度調整の設定値

設定値	設定値の意味	初期値
[1]	輝度 1（暗い）	[3]
[2]	輝度 2	
[3]	輝度 3（中間）	
[4]	輝度 4	
[5]	輝度 5（明るい）	

## ■輝度調整の調整イメージ

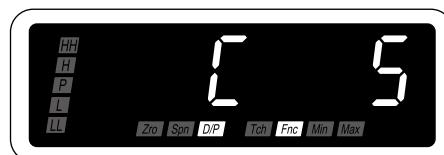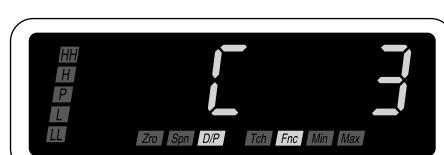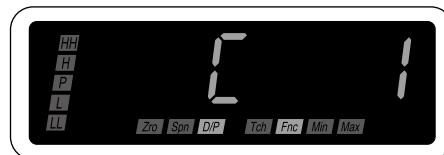

## 操作手順

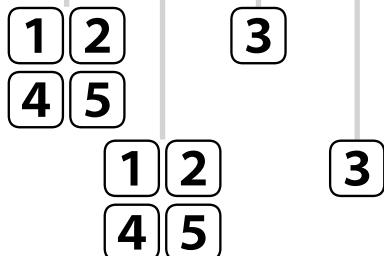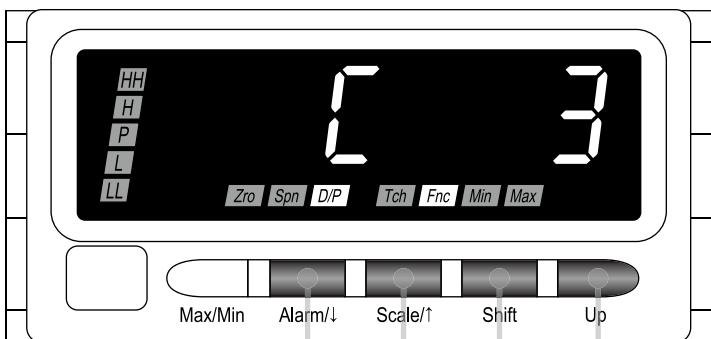

操作手順で使用している図は表示例です。設定により表示内容は変わります。

**1**  と  を同時に長押しして詳細設定モードに移行する（3秒以上）

パルス分周が表示されます。

ステータスランプが点灯します。




設定により [d001]～[d999] の範囲で表示されます。

**2**  または  を押して輝度調整に移動する

輝度調整を表示します。

ステータスランプが点灯します。

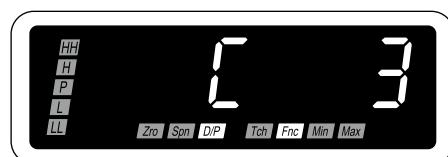

- ・[C 3]の最初の C は Contrast を意味します。
- ・設定により [C NC] [C BC] [C DC] [C IC] のいずれかが表示されます。

## 表示の輝度を調整する（つづき）

**3**


Shift

および



で輝度調整を選択する

[1][2][3][4][5]より選択できます。

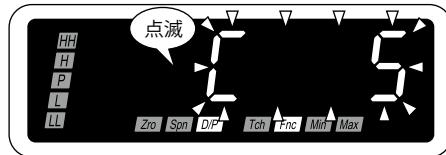**4**

Alarm/l

または



Scale/f

を押して輝度調整を登録する

輝度調整が登録され、次のパラメータが表示されます。



- <sub>Alarm/l</sub> を押したときは、表示自動復帰時間が表示されます。  
設定により[000]～[999]の範囲で表示されます。
- <sub>Scale/f</sub> を押したときは、ゼロリミット値が表示されます。設定により[0000]～[9999]の範囲で表示されます。「ゼロリミット」で「ゼロリミット無効」を選択したときは、ゼロリミットの[Off]が表示されます。

**5**

Alarm/l

または



Scale/f

を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

# 通常表示に自動復帰させる

各設定モードで、あらかじめ設定された待ち時間の間ボタン操作を行わなかった場合、自動的に計測モードに戻ります。この待ち時間を表示自動復帰時間といい、1～99秒の範囲で設定できます（表1）。自動で計測モードに戻らないようにするには「00」に設定します。またモードによっては自動で計測モードに戻らない場合もあります（表2）。

■表1：表示自動復帰時間の設定値



設定値	設定値の意味	初期値
[00]	表示自動復帰しない	[15]
[01]～[99]	1～99秒	

■表2：各モードでの表示自動復帰の対応

モード	計測モードの状態	表示自動復帰の対応
計測	警報設定値の確認	する
	最大値・最小値の表示	しない
スケーリング設定		する
警報値設定		する
詳細設定		する
プロテクト設定		する
ループテスト出力		しない

## 通常表示に自動復帰させる（つづき）

## 操作手順

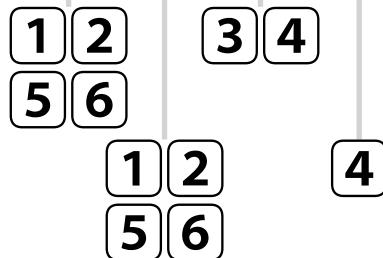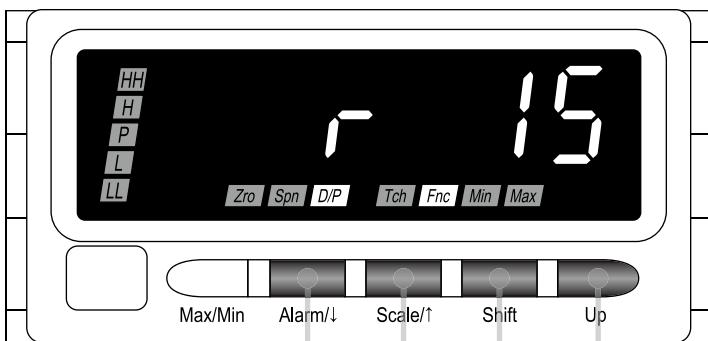

操作手順で使用している図は表示例です。設定により表示内容は変わります。

- 1** と を同時に長押しして詳細設定モードに移行する（3秒以上）


パルス分周が表示されます。  
ステータスランプが点灯します。



設定により ~ の範囲で表示されます。

- 2** または を押して表示自動復帰時間に移動する

表示自動復帰時間を表示します。  
 ステータスランプが点灯します。

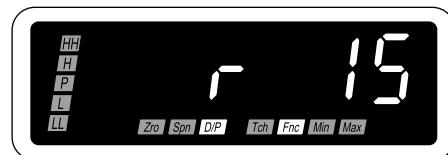

- の最初の R は Automatic Return Time を意味します。
- 設定により ~ の範囲で表示されます。

### 3 を押して表示自動復帰時間を変更可能にする

2桁目が点滅し設定変更可能状態になります。



### 4 および で表示自動復帰時間を設定する

[P\_00]～[P\_99]の範囲で設定できます。

### 5 または を押して表示自動復帰時間を登録する

表示自動復帰時間が登録され、次のパラメータが表示されます。



-  を押したときは、プロテクト移行時間が表示されます。  
設定により[P\_00]～[P\_99]の範囲で表示されます。
-  を押したときは、輝度調整が表示されます。設定により[P\_00]～[P\_99]のいずれかが表示されます。

### 6 または を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

# 表示の更新周期を変える


表示更新周期は、0.1～99.9秒の範囲で設定できます。「00.0」に設定した場合、25ミリ秒になります（下表）。表示更新周期を遅くすることで、入力信号が高速で変化する場合、表示のちらつきを抑えて見やすくします。

## ■表示更新周期の設定値

設定値	設定値の意味	初期値
[E000]	25ミリ秒	[E000]
[E001]～[E999]	0.1～99.9秒	



## ■表示更新周期のイメージ

表示更新周期 0.1 秒の場合

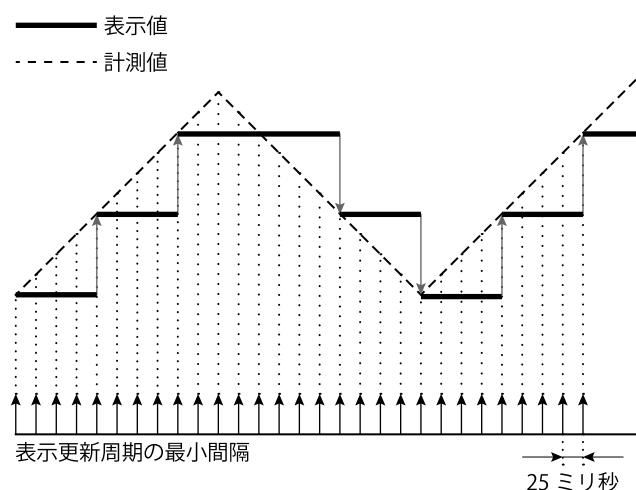

「アナログ出力動作」で「表示値連動」を選択したときは、「表示更新周期」を設定すると直流出力にも影響します。詳しくは、64ページの「アナログ出力動作を変える」をご覧ください。

## 操作手順

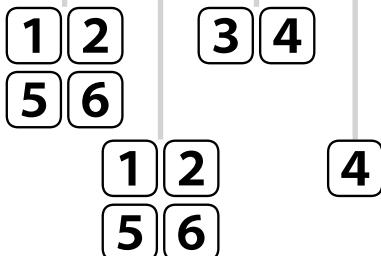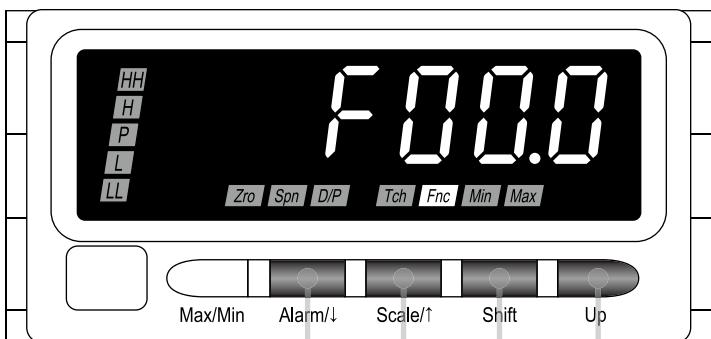

操作手順で使用している図は表示例です。設定により表示内容は変わります。

**1**  と  を同時に長押しして詳細設定モードに移行する（3秒以上）

パルス分周が表示されます。

ステータスランプが点灯します。




設定により **d001** ~ **d999** の範囲で表示されます。

**2**  または  を押して表示更新周期に移動する

表示更新周期を表示します。

ステータスランプが点灯します。

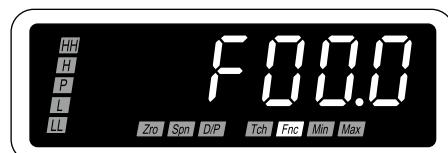


- **F000**の最初の F は Display Refreshing を意味します。
- 設定により **F000** ~ **F999** の範囲で表示されます。

## 表示の更新周期を変える (つづき)

**3** Shift  
する

を押して表示更新周期を変更可能に

3桁目が点滅し設定変更可能状態になります。

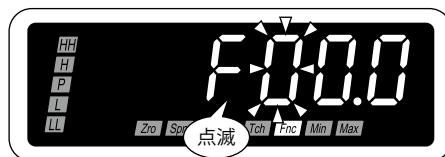**4** Shift  
および  Up

で表示更新周期を設定する

[F000]～[F999]の範囲で設定できます。

**5** Alarm/\  
または  Scale/\<sup>↑</sup>

を押して表示更新周期を登録する

表示更新周期が登録され、次のパラメータが表示されます。



- を押したときは、バージョン表示が表示されます。
  - を押したときは、プロジェクト移行時間が表示されます。
- 設定により [P00]～[P99] の範囲で表示されます。

**6** Alarm/\  
または  Scale/\<sup>↑</sup>

を長押しして計測モードに戻る (1秒以上)

# 便利な機能

ループテストをおこなう	106
警報設定値を確認する	109
最大値・最小値を保持する	110
制御入力を使う	112
ボタン操作を制限する	113
ボタン操作を制限する	114
プロジェクト移行時間の設定	116

# ループテストをおこなう

表示値をマニュアル操作で調整して、その値に対応したアナログ信号を模擬出力できます。これをループテスト出力といいます。受信計器のチェック・校正時などに便利な機能です。警報出力もマニュアル設定値に対応して動作します。

## ループテスト出力設定可能範囲


表示スケーリング値スパンの -10% から +110% の範囲でマニュアル設定できます。ただし、~~-99999~~以下、または~~99999~~以上の設定はできません。

例) 表示スケーリング値が「0.00 ~ 100.00」の場合、「-10.00 ~ 110.00」の範囲でマニュアル設定できます。

直流出力は、出力スパンの -5% から +105% の範囲で出力します。-5% 以下または +105% 以上の出力は、頭打ち（飽和）になります。

例) 直流出力が「4 ~ 20mA DC」の場合、「3.2 ~ 20.8mA DC」の範囲で出力できます。

## 操作手順

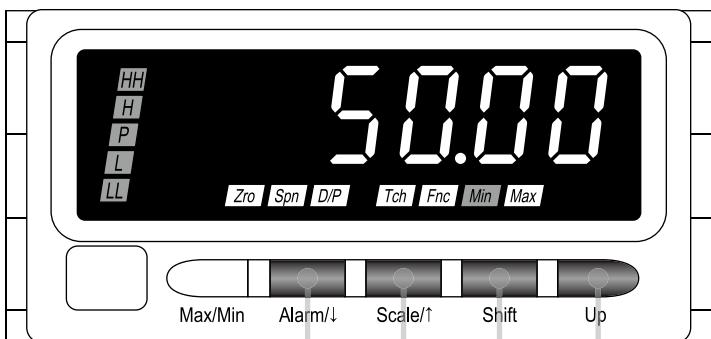

**1** **3**      **1** **2**  
**1** **3**      **2**



操作手順で使用している図は表  
示例です。設定により表示内容  
は変わります。

**1** **□** と **□** と **□** を同時に長押しして  
ループテスト出力モードに移行する  
(5秒以上)



計測を停止して直前の直流出力および警報出力を保持し  
ます。  
現在の表示値が点滅しマニュアル設定可能状態になりま  
す。  
[Zro] [Spn] [D/P] [Tch] [Fnc] および [Max] ステータスランプが点灯  
します。

## ご注意

- [Fnc] と [Max] ステータスランプが点滅状態でループテスト  
出力モードに移行した場合は表示スケーリング値スパンの  
110% または [9999] が表示されます。
- [9999] が点滅中にループテスト出力モードに移行した場合、  
表示スケーリング値スパンの -10% または [9999] が表示さ  
れます。
- [9999] が点滅中にループテスト出力モードに移行した場合、  
表示スケーリング値スパンの 110% または [9999] が表示さ  
れます。



表示スケーリング小数点位置で設定した小数点位置で表示し  
ます。


## ループテストをおこなう (つづき)

**2**


Shift および  Up で押して表示値を調整する

- を押して表示値の「増加」と「減少」を切替えます。  
 Max ステータスランプ点灯で「増加」  
 Min ステータスランプ点灯で「減少」
- Up を押して表示値を「増加」または「減少」させます。
- Up を長押しすると高速で「増加」または「減少」させることができます。
- 表示値に従って直流出力が変化します。
- 表示値が希望する値になったら、受信計器のチェック・校正などを行ってください。

■表示値増加

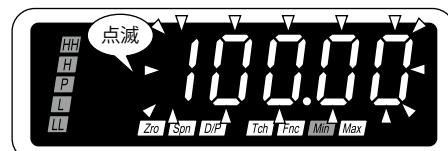

■表示値減少

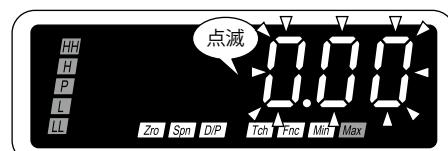**3**

Alarm/↓ または  Scale/↑ を長押しして計測モードに戻る (1秒以上)


ループテスト出力モードから計測モードに戻ると、計測を開始してループテスト出力はリセットされます。

# 警報設定値を確認する

計測モード中に、警報値設定モードで設定した警報設定値を確認することができます。計測モードで  を押すたびに、LL → L → H → HH の順番に警報設定値を表示し、最後に元の表示状態に戻ります。

## ■警報設定値の確認手順

計測モードで  を押すたびに、現在値→ LL 設定値→ L 設定値→ H 設定値→ HH 設定値→現在値の順に切り替わります。

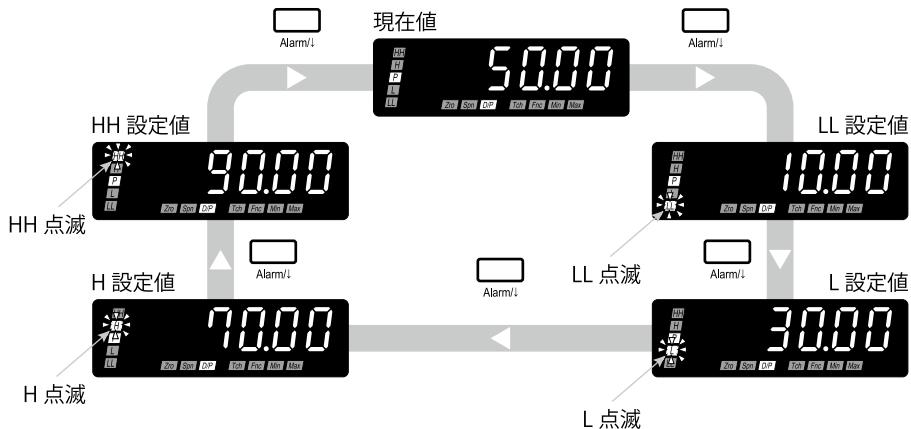

※1 設定や入力などにより表示内容は変わります。

### ご注意


- 警報出力コード：2（リレー接点出力（c接点×2）、または「警報出力数」で「2点警報」を選択したときは、LL、HH 設定値は表示されません。
- 最大値・最小値の表示中も警報設定値の確認ができます。確認後は、確認操作を開始した時点の最大値または最小値表示に戻ります。
-  表示中は警報設定値の確認はできません。入力を測定可能範囲内に戻してから操作してください。

# 最大値・最小値を保持する

計測モード中に、過去の最大値・最小値を確認することができます。計測モードで  を押すたびに、最大値→最小値の順番に表示し、最後に元の表示状態に戻ります。最大値表示中は最大値が更新表示され、最小値表示中は最小値が更新表示されます。

## ■最大値・最小値について

計測中は最大値・最小値を常に更新しています。

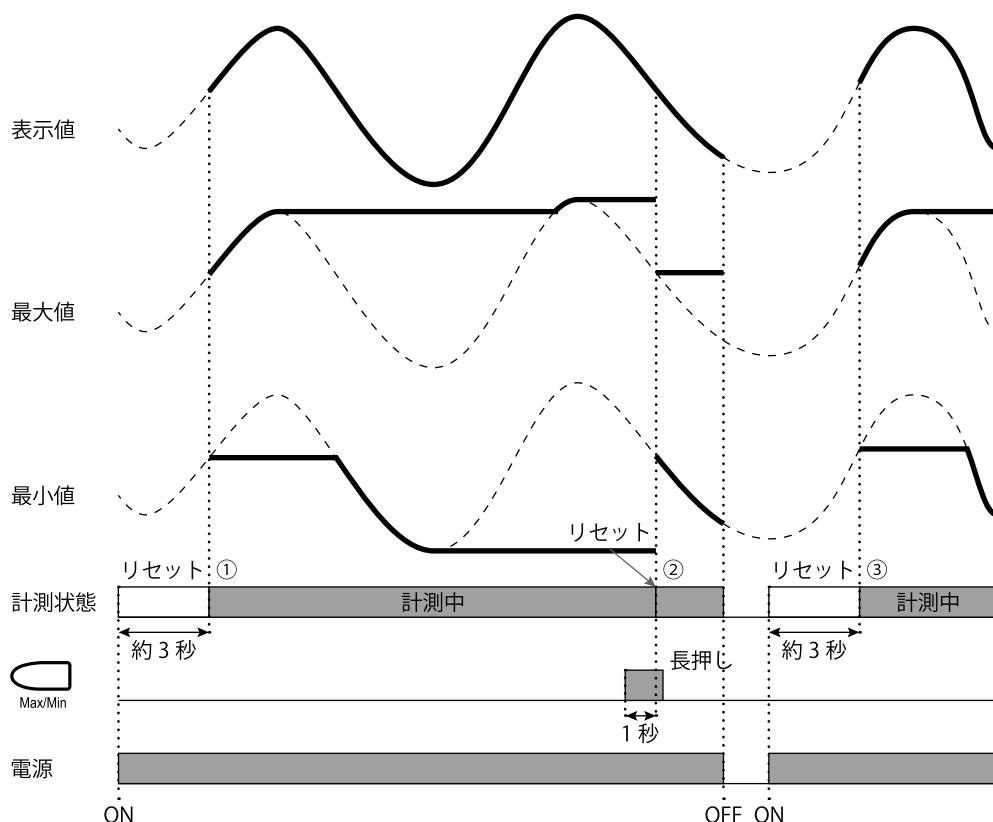

①電源投入 (ON) 後約3秒間、内部メモリがリセットされ、その後、最大値・最小値の計測を開始します。

②<sup>Max/Min</sup>長押し (1秒以上) で、最大値・最小値がリセットされ、その時点から新たに最大値・最小値の計測を開始します。

③電源をOFFし再びONすると、約3秒間内部メモリがリセットされ、その後、最大値・最小値の計測を開始します。

## ■最大値・最小値の表示切替の操作手順

- ・計測モードで  を押すたびに、現在値→最大値→最小値→現在値の順に切替わります。
- ・ を長押し（1秒以上）すると、保持していた最大値・最小値がリセットされ、そこから最大値・最小値が更新表示されます。また、電源を切ると最大値・最小値はリセットされます。



※1 設定や入力などにより表示内容は変わります。

### ご注意

- ・警報設定値の確認中に最大値・最小値の表示操作を実施した場合、ステータスランプは切替わりますが、表示は警報設定値を表示しています。
- ・[SEL]表示中は最大値・最小値の表示はできません。入力を測定可能範囲内に戻してから操作してください。


# 制御入力を使う

計測モード中に、制御入力端子を ON すると計測を停止し、表示値、直流出力および警報出力は制御入力動作直前の値を保持します。

制御入力端子を OFF すると、現在の入力値に追従します。

## ■制御入力を ON・OFF した場合の表示値の変化

計測中に制御入力端子を ON・OFF した場合の表示値の変化は次のとおりです。

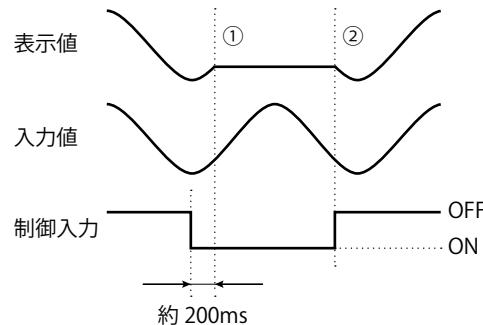


①制御入力端子を ON 後約 200ms の表示値を保持します。

②制御入力端子を OFF すると、入力値どおり表示します。

## ■制御入力端子 ON・OFF の操作手順

- ・計測モードで制御入力端子を ON すると計測を停止します。
- ・制御入力端子を OFF すると計測開始します。

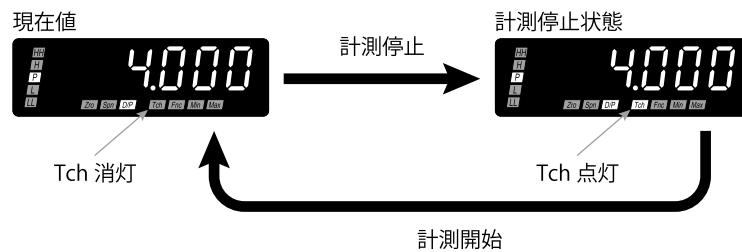

※1 設定や入力などにより表示内容は変わります。

### ご注意

- ・制御入力端子を ON しているときでも、入力表示の [D/P] ステータスランプは入力に応じて点灯します。
- ・制御入力端子を ON の状態で電源を投入すると、表示値は「0」が表示され、表示値「0」に相当する直流出力および警報出力が出力されます。
- ・[SEL] 表示中も制御入力端子を ON すると計測を停止しますが、[Tch] ステータスランプは点灯しません。また、入力に応じて点灯する入力表示の [D/P] ステータスランプも点灯しません。

# ボタン操作を制限する

計測モードから各設定モードやループテスト出力モードへの移行を制限することができます。この設定をすると、モードを移行するためのボタン長押しが無効になります。プロジェクト設定モードで、設定モードごとに選択できます。

また、プロジェクト設定モードに移行するためのボタン長押し時間を0～99秒の範囲より設定できます。

## ■ボタン操作制限の種類

ボタン操作制限は次の4種類です。

パラメータ	ステータスランプ	設定値	設定値の意味	初期値
警報プロジェクト (Alarm Setting Lockout)	<input type="button" value="D/P"/> <input type="button" value="FnC"/>	<input type="checkbox"/> <i>R_oFF</i>	警報設定ができる	<input type="checkbox"/> <i>R_oFF</i>
		<input type="checkbox"/> <i>R_on</i>	警報設定ができない	
スケーリングプロジェクト (Scaling Setting Lockout)	<input type="button" value="D/P"/> <input type="button" value="FnC"/>	<input type="checkbox"/> <i>S_oFF</i>	スケーリング設定ができる	<input type="checkbox"/> <i>S_oFF</i>
		<input type="checkbox"/> <i>S_on</i>	スケーリング設定ができない	
詳細設定プロジェクト (Advanced Setting Lockout)	<input type="button" value="D/P"/> <input type="button" value="FnC"/>	<input type="checkbox"/> <i>d_oFF</i>	詳細設定ができる	<input type="checkbox"/> <i>d_oFF</i>
		<input type="checkbox"/> <i>d_on</i>	詳細設定ができない	
ループテスト出力プロジェクト (Loop Test Output Lockout)	<input type="button" value="D/P"/> <input type="button" value="FnC"/>	<input type="checkbox"/> <i>E_oFF</i>	ループテスト出力ができる	<input type="checkbox"/> <i>E_oFF</i>
		<input type="checkbox"/> <i>E_on</i>	ループテスト出力ができない	


## ■プロジェクト移行時間の設定内容

プロジェクト設定モードに移行するためのボタン長押し時間を0～99秒の範囲より設定できます。  
工場出荷時設定（初期値）は「5秒」です。

## ボタン操作を制限する（つづき）

## ボタン操作を制限する

## 操作手順

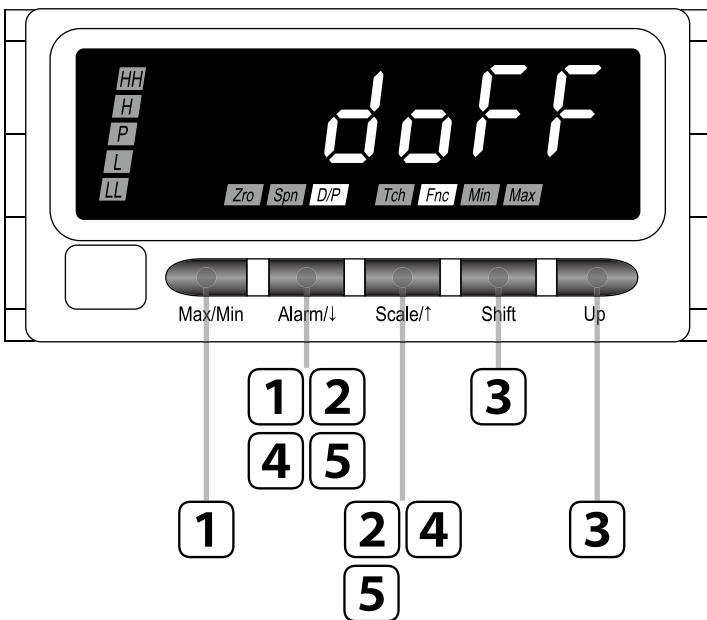


## MEMO

- 操作手順として詳細設定プロテクトを例に説明しています。他のボタン操作制限も操作手順は同じです。**dOFF** [**on**] を読み替えて操作してください。
- 制限を解除するときの操作手順は、「ON」と「OFF」を読み替えて操作してください。

**1** と を同時に長押ししてプロテクト設定モードに移行する  
(任意設定時間以上)

警報プロテクトが表示されます。

**[D/P] [FnC]** ステータスランプが点灯します。

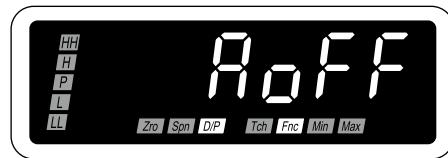


## MEMO

- 設定により **RoFF** または **Roon** が表示されます。
- 「警報出力なし」の場合は、スケーリングプロテクトが表示されます。設定により **dOFF** または **don** が表示されます。


**2** または を押して詳細設定プロテクトに移動する

**dOFF** を表示します。

**[D/P] [FnC]** ステータスランプが点灯します。

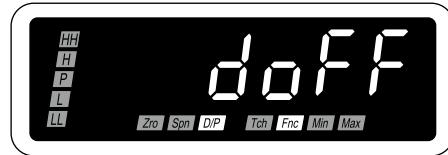

**3**  Shift および  Up で [d<sub>an</sub>] を選択する

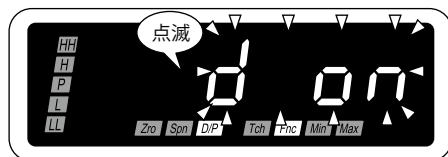

**4**  Alarm/l<sub>下</sub> または  Scale/<sub>上</sub> を押して詳細設定プロテクトを登録する

詳細設定プロテクトが登録され、次のパラメータが表示されます。





- を押したときは、ループテスト出力プロテクトが表示されます。設定により [LoFF] または [Loan] が表示されます。
- を押したときは、スケーリングプロテクトが表示されます。設定により [SoFF] または [Soan] が表示されます。

**5**  Alarm/l<sub>下</sub> または  Scale/<sub>上</sub> を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

ボタン操作を制限する（つづき）

## プロテクト移行時間の設定

### 操作手順

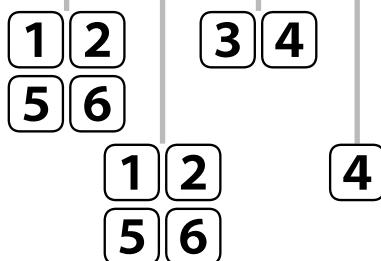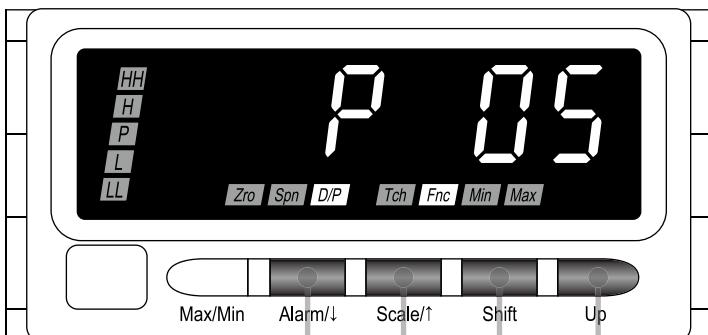

操作手順で使用している図は表示例です。設定により表示内容は変わります。

- 1**  と  を同時に長押しして詳細設定モードに移行する（3秒以上）


パレス分周が表示されます。  
ステータスランプが点灯します。



設定により **d001**～**d999** の範囲で表示されます。

- 2**  または  を押してプロテクト移行時間に移動する

プロテクト移行時間を表示します。  
 ステータスランプが点灯します。

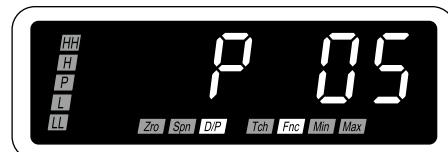

- **P 05** の最初の P は Protect を意味します。
- 設定により **P 00**～**P 99** の範囲で表示されます。

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

### 3 を押してプロテクト移行時間を変更可能にする。

2桁目が点滅し設定変更可能状態になります。



### 4 および でプロテクト移行時間を設定する

[P 00]～[P 99]の範囲で設定できます。

### 5 または を押してプロテクト移行時間を登録する

プロテクト移行時間が登録され、次のパラメータが表示されます。



-  を押したときは、表示更新周期が表示されます。設定により [0000]～[9999] の範囲で表示されます。
-  を押したときは、表示自動復帰時間が表示されます。設定により [00]～[99] の範囲で表示されます。

### 6 または を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

# 保守

ユーザ校正について .....	120
アナログ出力調整の方法 .....	121
点検・清掃 .....	125

# ユーザ校正について

ユーザ校正には、現場機器とのずれを補正する「調整」があります。

直流出力信号と現場機器とのずれを補正するには、「アナログ出力調整」を行います。

なお、本器の工場出荷時には正しく校正されており、通常はお客様での校正は必要ありません。

## アナログ出力調整

直流出力信号と現場機器とのずれを補正するには、アナログ出力調整を行います。


ただし、お客様での調整の結果については、弊社では保証しかねますのでご了承ください。

また、本器内部の調整データは、調整のたびに最新データに上書きされ、電源を切っても保存されます。設定データを初期化すると、調整データは破棄され、工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。

# アナログ出力調整の方法

## アナログ出力調整の流れ



アナログ出力の調整は次のような流れで行います。

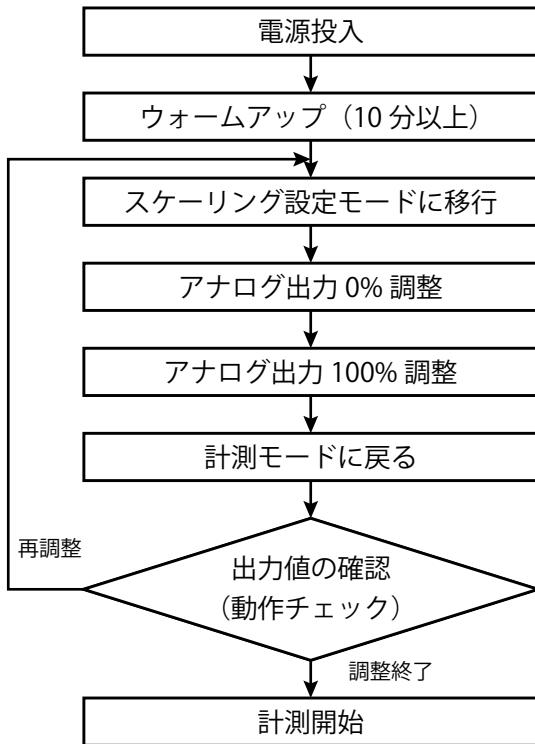

### 重 要!

- 調整で使用する計測器・設備・現場機器などは、それぞれ付属の取扱説明書に記載された時間以上ウォームアップを行い、安定した状態で本器の操作をしてください。
- 調整範囲は次のとおりです。
  - アナログ出力 0% 調整…………… -5 ~ +100%
  - アナログ出力 100% 調整 ………… 0 ~ 105%
- アナログ出力 100% 調整は次の条件で調整してください。  
「アナログ出力 0% 調整」 + 出力スパンの 5% ≤ 「アナログ出力 100% 調整」

## 操作手順

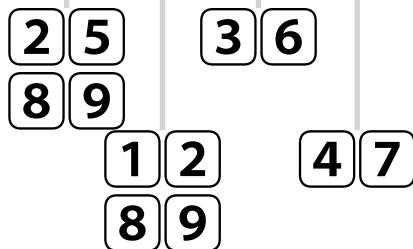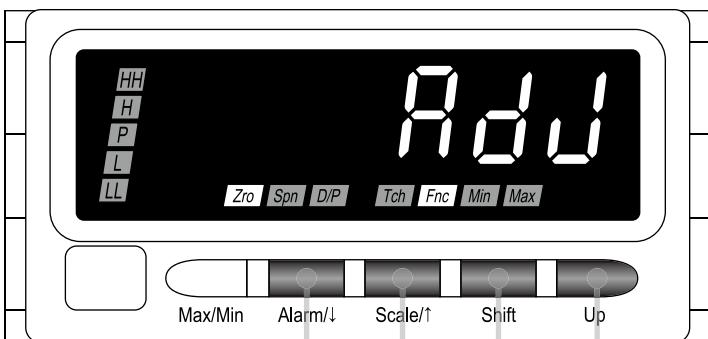

**1**  を長押ししてスケーリング設定モードに移行する（3秒以上）

入力種別が表示されます。  
  ステータスランプが点灯します。




## ご注意

アナログ出力調整を実施するときは本器のウォームアップを10分以上行ってください。

**2**  または  を押してアナログ出力0%調整に移動する

アナログ出力0%調整を表示します。  
  ステータスランプが点灯します。

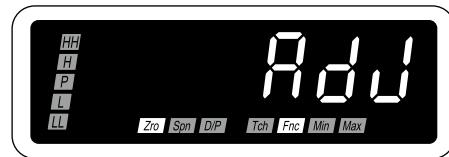

## MEMO

アナログ出力0%調整が不要の場合は、手順5へ進んでください。

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには


アフターサービス

付録

**3**

 を押して、出力値を増加する場合は  を、減少する場合は  を表示させる

■出力値増加

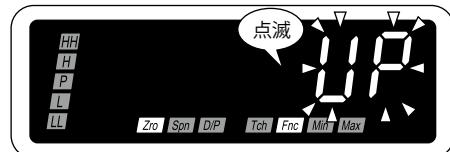**4**

希望の出力値になるまで  を押す

**重要！**

- 受信計器、テスタなどで出力値を確認し、出力値が安定した状態で  を押してください。
- 調整範囲は「-5 ~ +100%」です。

**5**

 を押してアナログ出力 0% 調整を登録すると同時にアナログ出力 100% 調整に移動する


■出力値減少



アナログ出力 0% 調整が登録されます。

アナログ出力 100% 調整を表示します。

 ステータスランプが点灯します。

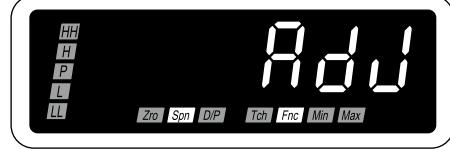


アナログ出力 100% 調整が不要の場合は、手順 9 へ進んでください。

## ユーザ校正について（つづき）


**6**

を押して、出力値を増加する場合は  Up を、減少する場合は  Down を表示させる

■出力値増加

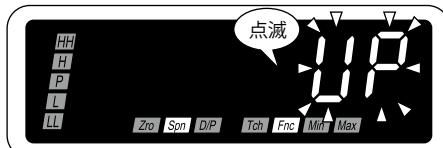

■出力値減少

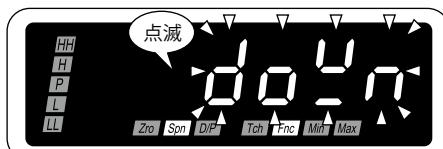**7**

希望の出力値になるまで  Up を押す

## 重要!

- 受信計器、テスタなどで出力値を確認し、出力値が安定した状態で  Up を押してください。
- 調整範囲は「0～105%」です。

**8**

Alarm/l. または  Scale/↑ を押してアナログ出力 100% 調整を登録する

アナログ出力 100% 調整が登録され、次のパラメータが表示されます。

## MEMO

- を押したときは、入力種別が表示されます。
- Scale/↑ を押したときは、アナログ出力 0% 調整の  Down が表示されます。

**9**

Alarm/l. または  Scale/↑ を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

## 点検・清掃

本器を正常で最良の状態でご使用いただくために、日常あるいは定期的に点検・清掃を行つてください。

- ・表示部やボタン部が汚れたときは、軽く水を含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤を使用しないでください。変形や変色の原因になります。
- ・煙・異臭・異音などの異常がないか確認してください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
- ・端子ねじがゆるんでいないか定期的に確認してください。安全のため必ず、電源、入力信号、警報出力への通電を遮断してください。
- ・端子台着脱用ねじがゆるんでいないか定期的に確認してください。安全のため必ず、電源、入力信号、警報出力への通電を遮断してください。
- ・取付具にゆるみがないか定期的に確認してください。ゆるんだまま使用すると落下の原因になります。

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

# 困ったときには

故障かな？と思ったら	128
こんな表示がでたら	129
よくあるご質問	130
全設定値を初期化する	131
ファームウェアバージョンを確認する	133

# 故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問合せの前に、以下の内容を確認してください。  
それでもまだ異常があるときは弊社のホットラインにご相談ください。

こんなとき	原因	処置	ページ
表示されない	電源電圧は仕様範囲内ですか？	テスターなどで電源電圧を確認してください。	—
	正しく配線されていますか？	配線を確認してください。	15 ページ
	電源はきていますか？	停電、ブレーカなどを確認してください。	—
	電源端子のねじがゆるんでいませんか？	適正なトルクでねじを締付けてください。	15 ページ
表示がずれる	入力波形は矩形波ですか？	オシロスコープなどで入力信号を確認してください。矩形波以外の場合は、パルスアイソレータなどで波形を整形してください。	15 ページ
	入力波形にチャタリングによるバウンズはありませんか？	オシロスコープなどで確認してください。チャタリングがあれば、入力端子にコンデンサを付けるか、パルスアイソレータなどで波形を整形してください。	15 ページ
	表示スケーリング、入力スケーリングの設定は正しいですか？	表示スケーリング、入力スケーリングを確認してください。	36 ページ
	機能設定ステータスの [Min] または [Max] ステータスランプが点灯していませんか？	最大値・最小値が表示されています。解除してください。	110 ページ
入力を入れても表示が変化しない	正しく配線されていますか？	配線を確認してください。	15 ページ
	入力波形のローレベル、ハイレベルは本器の検出レベルを満足していますか？	オシロスコープなどで確認してください。検出レベルを満足しない場合は、パルスアイソレータなどで検出できるレベルにしてください。	15 ページ
	表示スケーリング、入力スケーリングの設定は正しいですか？	表示スケーリング、入力スケーリングを確認してください。	36 ページ
	機能設定ステータスの [Min] または [Max] ステータスランプが点灯していませんか？	最大値・最小値が表示されています。解除してください。	110 ページ
	機能設定ステータスの [Tch] ステータスランプが点灯していませんか？	制御入力を解除してください。	112 ページ
	ゼロリミット値が大きな値になってしまいませんか？	ゼロリミット値を適切な値に設定してください。	91 ページ
	入力端子のねじがゆるんでいませんか？	適正なトルクでねじを締付けてください。	15 ページ
計測値が正常範囲に戻っても警報出力がオフしない	ヒステリシスの設定値が大きな値になってしまいませんか？	ヒステリシス幅設定値を適切な値にしてください。	77 ページ
直流出力がでない	正しく配線されていますか？	配線を確認してください。	15 ページ
	負荷抵抗は許容範囲内ですか？	直流出力に接続されている各入力機器の入力抵抗を確認してください。	—
	直流出力仕様と入力機器の入力信号は合っていますか？	直流出力に接続される入力機器の仕様を確認してください。	—

# こんな表示がでたら


修理のご依頼やお問合せの前に、以下の内容を確認してください。  
それでもまだ異常があるときは弊社のホットラインにご相談ください。

メインディスプレイ	異常内容	処置	ページ
<b>[SErr]</b> (Scaling Error)	入力が測定可能範囲外です。	入力を測定可能範囲内に戻してください。	31 ページ
	※ 入力種別を時間に設定した場合、入力端子に何も接続せずに電源を投入すると、この状態になります。入力が測定可能範囲外になっているため故障ではありません。	スケーリング設定モードで入力種別を適切な値に設定してください。	31 ページ
	入力種別を時間で設定した場合、入力配線や入力信号を確認してください。		15 ページ
<b>[RErr]</b> (Reading Error)	メモリ読み込み異常です。	[RErr] 表示状態で  を 3 秒以上押した後、プロトコル設定モードで設定値を初期化してください。	131 ページ
<b>[WErr]</b> (Writing Error)	メモリ書き込み異常です。	[WErr] 表示状態で  を 3 秒以上押した後、プロトコル設定モードで設定値を初期化してください。	131 ページ
<b>[IErr]</b> (Internal Error)	内部データが異常です。	電源を入れなおしてください。	—
<b>[99999]</b> または <b>[19999]</b> 点滅	表示が測定可能範囲外です。	スケーリング設定モードで表示スケーリング値を適切な値に設定してください。	36 ページ

## MEMO

### ■[SErr] と [99999] または [19999] 点滅の関係について

- ・入力信号が測定可能範囲内でそのときの表示値が表示可能範囲を超えた場合は、[99999] または [19999] が点滅します。
- ・入力信号が測定可能範囲を超えた場合は、[SErr] が表示されます。下図では例として、入力種別：F10K、入力スケーリング値：3.2 ~ 8.8kHz、表示スケーリング値：-14000 ~ 14000 のときの [SErr] と [99999] または [19999] 点滅の関係を示しています。

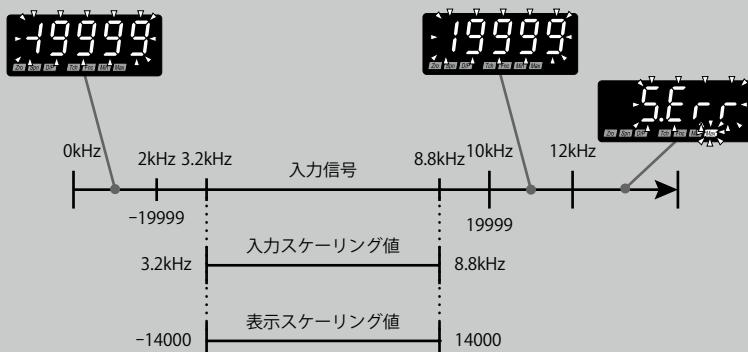

### ■[SErr] についての補足

入力種別を周波数に設定した場合は測定可能範囲より大きい周波数を入力すると [SErr] が表示されます。入力種別を時間に設定した場合は周期が長くなる方向、つまり周波数が 0Hz に近づく方向や未入力になると [SErr] が表示されます。

# よくあるご質問

はじめに

使ってみる  
(基本)

こまかく設定する  
(応用)

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

**Q** 最大流量が  $50\text{m}^3/\text{h}$  でパルス単位  $100\text{l/p}$  の条件で、表示を  $0.00 \sim 50.00\text{m}^3/\text{h}$  にしたいのですがどのように設定すれば良いのでしょうか？

**A** 47LPA で表示させるには流量を周波数に換算する必要があります。

次式より周波数を算出します。

$$\text{周波数} = \frac{\text{最大流量}}{\text{パルス単位}} \div 3600 \text{ 秒}$$

$$50\text{m}^3/\text{h} \div 0.1\text{m}^3/\text{p} (100\text{l/p}) \div 3600 \text{ 秒} = 0.13888\cdots \approx 0.1389\text{Hz}$$


周波数は  $0 \sim 0.1389\text{Hz}$  なので、入力種別は「F1」を選択します。

入力スケーリング値 A 「0.0000」、入力スケーリング値 B 「0.1389」、表示スケーリング値 A 「00.00」、表示スケーリング値 B 「50.00」、表示スケーリング小数点位置は「小数点以下 2 術」に設定します。

**Q** 装置を停止させたとき、速度が「0」となるはずが、表示が「0」になるまで時間がかかります。なぜでしょうか？

**A** 下図のように、T1 の周期でパルスが入力されていると、その周期に応じた周波数で表示されます。T1 時間経過してもパルスが来なければ低い周波数になってしまっていることはわかりますが、次のパルスが来るまで周波数はわかりません。そのため、時々刻々と演算（周波数 =  $1 \div \text{周期 (時間)}$ ）し表示値を下げて行きます。T2 時間経過後パルスが来るとその周期に対応した表示になります。

急な周波数低下や停止 ( $0\text{Hz}$ ) したときでも常に演算し、次のパルスが入力されたときに正しく表示できるようにこのような動作になっています。もっと早く表示を「0」にしたい場合は、計測に差し支えない範囲でゼロリミットを設定してください。ゼロリミットの設定値未満を「0」表示できます。

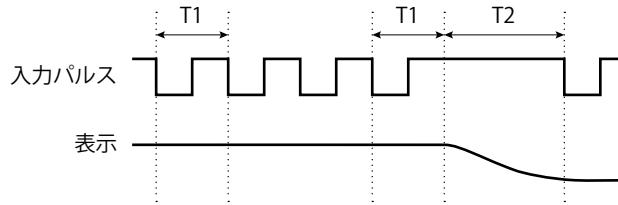

**Q** 47LPA は正弦波を入力することはできますか？

**A** 正弦波は正しく検出できません。パルスアイソレータ（形式：M2PP、KYPD、PPD など）で矩形波に変換して 47LPA に入力していただく必要があります。別途パルスアイソレータをご用意ください。


# 全設定値を初期化する

工場出荷時の状態から再度設定をやり直したい場合に「初期化」を利用できます。工場出荷時の値については付録の「パラメーター一覧」をご覧ください。

## 重要！

- この操作を実行すると現在設定されているパラメータはすべて失われます。操作前にパラメータを記録しておくことをおすすめします。
- オプション仕様の「出荷時設定（コード：/SET）」で指定のパラメータで設定出荷された場合でも、この操作を実行すると付録の「パラメーター一覧」の初期値に変更されます。出荷時の設定内容には戻りませんのでご注意ください。


## 操作手順

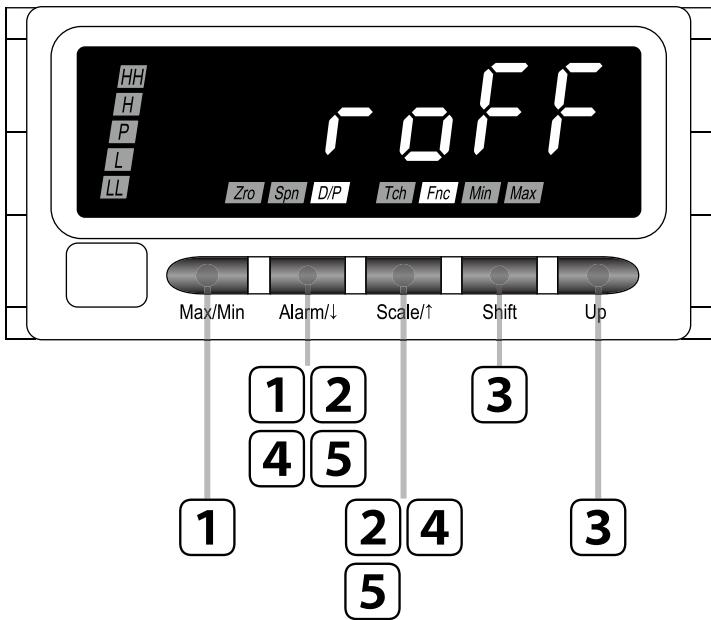

- 1 と を同時に長押ししてプロテクト設定モードに移行する  
(任意設定時間以上)

警報プロテクトが表示されます。

ステータスランプが点灯します。

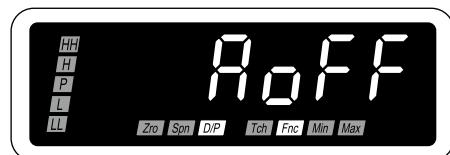

## MEMO

- 設定により または が表示されます。
- 「警報出力なし」の場合は、スケーリングプロテクトが表示されます。設定により または が表示されます。


## 全設定値を初期化する（つづき）

**2**

または  を押して設定値の初期化に移動する

[*RoFF*] を表示します。

[D/P] / [Fnc] ステータスランプが点灯します。

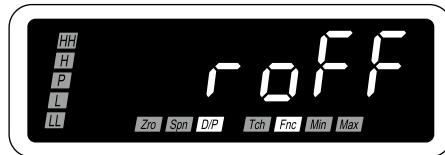**MEMO**

[*RoFF*] の最初の R は Reset を意味します。

**3**

Shift および  Up で [*RESET*] に変更する

**4**

または  を押して初期化を実行する

約 13 秒間すべての表示が点灯後、次のパラメータが表示されます。

**MEMO**

- を押したときは、警報プロテクトの [*RoFF*] が表示されます。「警報出力なし」の場合は、スケーリングプロテクトの [*RoFF*] が表示されます。
- を押したときは、ループテスト出力プロテクトの [*RoFF*] が表示されます。

**5**

または  を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）


# ファームウェアバージョンを確認する

本器のファームウェアバージョンを確認することができます。

次のような場合に利用してください。

- ・表示内容が取扱説明書どおりにならない
- ・トラブルで弊社へお問い合わせいただくときにファームウェアバージョンを調べる

## 操作手順

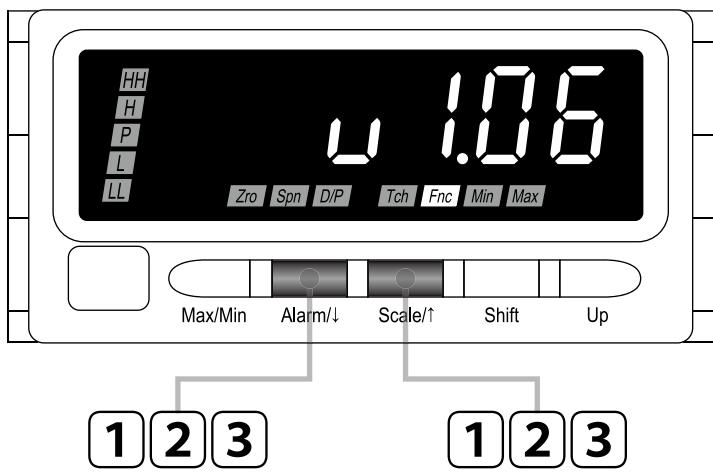

**1**

□と□を同時に長押しして詳細設定モードに移行する（3秒以上）

パレス分周が表示されます。

[Fnc]ステータスランプが点灯します。



設定により[d001]～[d999]の範囲で表示されます。


## ファームウェアバージョンを確認する（つづき）

**2**

または  を押してバージョン表示に移動する

本器のファームウェアバージョンを表示します。

ステータスランプが点灯します。

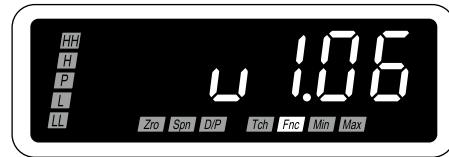**MEMO**

- ・**V 1.06**の最初の V は Version を意味します。
- ・製品のファームウェアバージョンにより表示内容が変わります。

**3**

または  を長押しして計測モードに戻る（1秒以上）

# アフターサービス

アフターサービス .....	136
保証 .....	137
救済ワイド補償サービス .....	139

# アフターサービス

はじめに

使ってみる  
(基本)

こまかく設定する  
(応用)

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録


## 調子が悪いと思ったときはまずチェックを

「困ったときには」を参考にして故障かどうかをお調べください。

## それでも調子の悪いときは

弊社のホットライン（0120-18-6321 または 06-7525-8800）までお問合せください。  
お問合せの際には次の内容をご連絡ください。

- ・形式 (MODEL)
- ・機番 (SER No)
- ・ファームウェアバージョン
- ・お買い求めの販売店
- ・異常内容 (できるだけ具体的に)
- ・お名前、会社名、事業所名、部署名、住所、電話番号

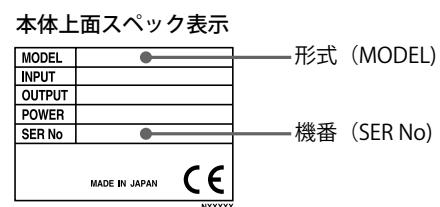

## 製品送付時の注意事項

チェック・修理などで弊社へ製品をお送りいただくときは、次の事項にご注意ください。

- ・輸送中破損しないよう梱包してください。
- ・本体と付属品の取付具、防水パッキン、端子カバーも併せてお送りください。また、端子台は着脱可能な2ピース構造ですが、可能であれば併せてお送りください。
- ・製品送付時には上記「それでも調子の悪いときは」の確認内容をお知らせください。
- ・チェック・修理後お客様へご返却の際は、各パラメータが工場出荷時の状態に戻ります。お送りいただく前に各パラメータを記録しておいてください。

# 保証

当社製品のご注文・ご使用にあたり、お客様の購入先にかかるわらず、カタログ、仕様書、取扱説明書などに特記事項のない場合には、下記の保証内容、責任の制限、製品ご使用時の注意事項等を適用いたします。

## 1. 保証内容

### (1) 保証期間

当社製品の保証期間は、当社出荷日から 36 か月とさせていただきます。

ただし、「取扱説明書、カタログ等」に別途記載があるものは除きます。

### (2) 保証範囲

前項の保証期間内に、通常の設置環境での正常な使用状態において、ご購入いただいた当社製品に万一故障が生じた場合は、納入した製品の代替品との交換または修理を無償で実施いたします。

ただし、故障の原因が以下のいずれかに該当する場合は、この保証の対象から除外させていただきます。

- a) お客様を含む当社以外の者（以下「第三者」といいます）による不適当な使用または取り扱いによる場合
- b) カタログ、取扱説明書、仕様書などに記載された設計仕様、設置条件などを逸脱した使用、取り扱い若しくは保管による場合
- c) 火災、風水害、地震、落雷その他の天災事変、若しくは公害、塩害、煙害、腐食性ガス、異常電圧などの不可抗力に起因する場合
- d) 第三者による当該製品への改造または修理に起因する場合
- e) 指定外の電源使用や他の接続機器の不具合など当社製品以外の原因により生じた場合
- f) 法令で義務づけられた保安・保全業務を怠ったことに起因する場合
- g) 警報装置の動作時などに必要とされる措置を怠ったことに起因する場合
- h) 当社の正規販売店以外から購入されたあるいは購入時に既使用の当社製品の場合
- i) 部品若しくは消耗品の自然減耗、費消または寿命による場合
- j) 当社出荷当時の科学・技術水準では、予見できなかつた場合
- k) その他、当社の客観的な判断により当社の責に帰さないと判断される場合

なお、ここでいう保証は当社製品単体の保証を意味するものであり、当社製品の故障により誘発されるシステムおよび接続機器などに関する損害につきましては、補償はいたしかねます。

### (3) 当社の保証範囲外の故障

- a) 前項の保証範囲に含まれない当社製品の故障に関しては、特にご要望の場合、修理など有償にて対応させていただきます。
- b) 故障の原因調査および報告書作成は原則としてお受けいたしかねます。ただし、特にご要望の場合は、その実施の諾否を含めて協議させていただきます。なお、これにより原因調査等を実施する場合は原則として有償とさせていただき、別途実費を申し受けます。

## 2. 責任の制限

- (1) 当社の製品に関する保証は、当社製品単体の保証に限定されるものとし、代替品との交換または修理による対応に限らせていただきます。
- (2) 当社製品の故障に起因して誘発される計測・制御システムや接続機器などについての損害に関しては、当社は責任を負いません。製品のご返品につきましても、当該製品の販売価格を超えた金銭賠償等はいたしません。
- (3) 当社製品の故障に起因して派生的に生じたいかなる損害（逸失利益、特別損害、間接損害、付随的損害を含む）に関しては、当社は責任を負いません。
- (4) 前3項の責任の制限は、当社に対する損害賠償またはその他の請求がこの保証規定、不法行為（過失責任および製造物責任を含む）、契約上の請求またはそれ以外の請求原因にもとづくものであるか否か

## 保証（つづき）

に拘わらず適用いたします。ただし、法規上の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合があります。

### 3. 製品ご使用時の注意事項

- (1) 当社製品は一般産業機器として設計、製造されているものであるため、原子力制御設備、放射線関連機器、鉄道・航空・車両設備、航空・宇宙機器、海中設置機器、若しくは生命維持のための医療機器など、極めて高い信頼性と安全性が要求される用途には使用しないでください。
- (2) 使用されるシステムにおいて、お客様ご自身が、当社製品の定格・性能に対し余裕をもった使い方や、システム全体に対する警報機器、安全機器の設置、安全性を確保した設計を行うなどの安全対策を講じてください。
- (3) 当社の製品を他社の製品と組み合わせて使用される場合、関連する規格・法規または規制、ならびに、使用されるシステム・機械・装置への当社製品の適合性は、お客様の責任においてご確認ください。適合性に関する保証は一切いたしかねます。
- (4) 当社製品が正しく使用されず不測の損害が生じることがないよう、取扱説明書ならびに仕様書を必ずご確認いただき、その安全に関する使用上の禁止事項および注意事項をすべてご理解いただいたうえご使用ください。それらの禁止事項および注意事項に反する使用をされた場合、当社は一切、当該製品の品質・性能・機能および安全性を保証いたしません。

### 4. 仕様の変更

当社製品の仕様および付属品は、改善またはその他の事由により、必要に応じて、変更される場合があります。

### 5. 保証内容の変更

当社が適当と判断する方法により、お客様に通知または周知することにより、本保証内容の一部若しくは全部を変更できるものとし、この場合、変更日以降は変更後の保証内容が適用されるものとします。

### 6. サービスの範囲

当社製品の価格には、技術員派遣などのサービス費用は含まれておりません。技術員の派遣などは、ご要望により別途ご相談させていただきます。

なお、原子力管理区域（放射線管理区域）および被爆放射能が原子力管理区域レベル相当の場所においての技術員派遣の対応はいたしません。

### 7. 適用範囲

以上の保証規定は、当社製品の日本国内での使用にかぎり適用されます。日本国外でのご使用につきましては、当社カスタマセンターまでお問合せください。

2014年11月5日改定

# 救済ワイド補償サービス

破損・故障などの不測のトラブルを3年にわたって救済補償いたします。

「救済ワイド補償サービス」は、製品の「一般保証」の対象外となる破損・故障の場合でもサポートするサービスです。

救済例) 電源誤投入、落下、水没、修理、動作チェック

詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

# 付録

仕様	142
形式	146
パラメータ一覧	147
パラメータマップ	150
表示コード	155

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

# 仕様

はじめに

使ってみる  
(基本)こまかく設定する  
(応用)

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

## 機器仕様

構造	パネル埋込形	
保護等級	IP66 (本器をパネルに取付けたときの、パネル前面に関する保護構造です。)	
接続方式	M3ねじ2ピース端子台接続 (締付トルク 0.6N·m)	
端子ねじ材質	鉄にニッケルメッキ (標準)、またはステンレス	
ハウジング材質	難燃性灰色樹脂	
アイソレーション	入力ー直流出力ーHH警報出力・H警報出力ーLL警報出力・L警報出力ー電源間	
設定	前面ボタンによるプログラム方式	
設定可能項目	スケーリング設定モード	入力種別、入力スケーリング値、表示スケーリング小数点位置、アナログ出力動作、アナログ出力0%調整、アナログ出力100%調整
	警報値設定モード	警報出力数、設定値、動作、ヒステリシス幅、ONディレー時間、励磁方向、ブザー、警報動作時の表示設定
	詳細設定モード	パルス分周、ゼロリミット、ゼロリミット値、輝度調整、表示自動復帰時間、プロテクト移行時間、表示更新周期、バージョン表示
	プロテクト設定モード	警報プロテクト、スケーリングプロテクト、詳細設定プロテクト、ループテスト出力プロテクト、設定値の初期化
	ループテスト出力モード	—
サンプリングレート	40回／s (25ms)	
プロテクト機能	ボタン操作を禁止して誤操作を防止	

## 表示

表示器	4½桁、7セグメントLED、文字高さ16mm	
表示可能範囲	-19999～19999	
小数点位置	10⁻¹～10⁻⁴または小数点なし	
ゼロ表示	上位桁ゼロサプレス	
入力表示	有効パルス検知後1秒間「D/P」点灯 (レンジF10K、F0.1Mは入力を1/100分周した信号で点灯します)、制御入力時「Tch」点灯	
オーバーフロー表示	スケーリング後の表示値が表示可能範囲を超えた場合「-19999」または「19999」を表示して点滅 測定可能範囲を超えた場合「S.ERR」と、機能設定ステータス「Max」を表示して点滅	
警報判定 ステータス表示	警報判定ステータス LL	LL警報時 緑色点灯
	警報判定ステータス L	L警報時 緑色点灯
	警報判定ステータス H	H警報時 赤色点灯
	警報判定ステータス HH	HH警報時 赤色点灯
	警報判定ステータス P	上記すべての警報判定条件に該当しない場合に橙色点灯 (警報出力コードで警報出力なしを選択した場合、Pのみ点灯します。 警報出力コードで2点警報を選択した場合、LL、HHは点灯しません。)
機能設定ステータス表示	Zro、Spn、D/P、Tch、Fnc、Min、Max 各機能設定における、モード状態や動作状態を表示。橙色点灯または点滅	

## 入力仕様

センサ用電源	電圧	12V DC ±10%	
	電流	30mA	
	電流制限回路付	約 60mA	
最小パルス幅		5μs 以上 (ON / OFF とも)	
測定レンジ	周波数 (周波数が一定でデューティ比のみ変化する波形は測定できません)	入力種別 : F0.01	0 ~ 10mHz
		F0.1	0 ~ 100mHz
		F1	0 ~ 1Hz
		F10	0 ~ 10Hz
		F100	0 ~ 100Hz
		F1K	0 ~ 1kHz
	時間	F10K	0 ~ 10kHz
		F0.1M	0 ~ 100kHz
測定可能範囲	周波数	入力種別 : T100	0 ~ 100 秒
		T10	0 ~ 10 秒
		T1	0 ~ 1 秒
		入力種別 : F0.01	0 ~ 12mHz
		F0.1	0 ~ 120mHz
		F1	0 ~ 1.2Hz
		F10	0 ~ 12Hz
		F100	0 ~ 120Hz
オーブンコレクタ	時間	F1K	0 ~ 1.2kHz
		F10K	0 ~ 12kHz
		F0.1M	0 ~ 120kHz
		入力種別 : T100	0 ~ 120 秒
	検出電圧	T10	0 ~ 12 秒
		T1	0 ~ 1.2 秒
		入力種別 : F0.01	約 8V DC
電圧パルス	検出電流	約 1.6mA	
		検出レベル	オン : 300 Ω / 0.6V 以下 オフ : 10k Ω / 4.5V 以上
制御入力	オーブンコレクタ	入力範囲	0 ~ 5V から 0 ~ 26.4V、±5V から ±26.4V (±入力は絶対値が同じ電圧値。また50kHz以上は±10V 以上)
		波形	矩形波 (立下がり検出)
		入力インピーダンス	10k Ω以上
		検出レベル	ローレベル : -26.4 ~ +0.6V DC ハイレベル : 4.5 ~ 26.4V DC
		計測停止	
アフターサービス	電圧出力形	検出電圧	12V DC ±10%
		検出レベル	オン : 0.6V 以下 オフ : 4.5V 以上
		検出時間	200ms 以上
	付録	入力範囲	0 ~ 5V から 0 ~ 26.4V、±5V から ±26.4V (±入力は絶対値が同じ電圧値)
		検出レベル	ローレベル : -26.4 ~ +0.6V DC ハイレベル : 4.5 ~ 26.4V DC
		検出時間	200ms 以上

はじめに

使ってみる (基本)

こまかく設定する(応用)

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

## 仕様（つづき）

## 出力仕様

直流出力	出力レンジと許容負荷抵抗	電流出力	A : 4 ~ 20mA DC D : 0 ~ 20mA DC	550 Ω以下 550 Ω以下		
		電圧出力	4 : 0 ~ 10V DC 5 : 0 ~ 5V DC 6 : 1 ~ 5V DC 4W : -10 ~ +10V DC	10k Ω以上 5000 Ω以上 5000 Ω以上 10k Ω以上		
		出力可能範囲	-5 ~ +105%			
警報出力	出力	リレー接点				
	定格負荷	250V AC 3A ( $\cos\phi = 1$ ) 30V DC 3A (抵抗負荷)				
	最大開閉電圧	250V AC 30V DC				
	最大開閉電力	750VA (AC) (抵抗負荷) 90W (DC) (抵抗負荷)				
	最小適用負荷	5V DC 10mA				
	機械的寿命	500 万回以上 (頻度 180 回／分)				

## 設置仕様

消費電力	交流電源	M2 : 100 ~ 240V AC	許容範囲 85 ~ 264V AC、50 / 60Hz、約 6.5VA	
	直流電源	R : 24V DC	許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p 以下、約 3W	
		P : 110V DC	許容範囲 85 ~ 150V DC、リップル含有率 10%p-p 以下、約 3W	
使用温度範囲		-10 ~ +55°C		
使用湿度範囲		30 ~ 90%RH (結露しないこと)		
高度		2000m 以下		
取付		パネル埋込形		
質量		約 300g		

## 性能（最大スパンに対する % で表示）

基準精度	表示部	±0.1% ±1digit
	出力部	±0.1% 直流出力の精度は表示部精度 + 出力部精度
温度係数		±0.015% / °C
出力分解能		最大 14bit
警報応答時間		入力信号の 1 周期 +0.5s 以下 (警報出力 90% 設定時の 0 → 100% 入力)
直流出力応答時間		入力信号の 1 周期 +0.5s 以下 (0 → 90%)
電源電圧変動の影響		±0.1% / 許容電圧範囲
絶縁抵抗		入力 - 直流出力 - HH 警報出力・H 警報出力 - LL 警報出力・L 警報出力 - 電源間 100M Ω以上 / 500V DC
耐電圧		入力 - 直流出力 - HH 警報出力・H 警報出力 - LL 警報出力・L 警報出力 - 電源 - 大地間 2000V AC 1 分間

## 適合規格

適合 EU 指令	電磁両立性指令 (EMC 指令) EMI EN 61000-6-4 EMS EN 61000-6-2 低電圧指令 EN 61010-1 測定カテゴリー II (警報出力) 設置カテゴリー II (電源) 汚染度 2 入力・直流出力ー警報出力ー電源間 強化絶縁 (300V) 入力ー直流出力間 基本絶縁 (300V) RoHS 指令
端子部保護構造	フィンガープロテクション (VDE 0660-514)

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

# 形式

はじめに

使ってみる  
(基本)

こまかく設定する  
(応用)

便利な機能

保守

困ったときは

アフターサービス

付録

形式コード：**47LPA - 1 ①②③ - ④⑤**

## 入力信号

1：オープンコレクタ、電圧パルス

## ①直流出力信号

0：なし

### ◆電流出力

A : 4 ~ 20mA DC (負荷抵抗 550 Ω以下)

D : 0 ~ 20mA DC (負荷抵抗 550 Ω以下)

### ◆電圧出力

4 : 0 ~ 10V DC (負荷抵抗 10k Ω以上)

5 : 0 ~ 5V DC (負荷抵抗 5000 Ω以上)

6 : 1 ~ 5V DC (負荷抵抗 5000 Ω以上)

4W : -10 ~ +10V DC (負荷抵抗 10k Ω以上)

## ②警報出力

0：なし

1：リレー接点出力 (a 接点 × 4)

2：リレー接点出力 (c 接点 × 2)

## ③表示色

R : 赤色

YR : 橙色

G : 緑色

BG : 青緑色

B : 青色

W : 白色

## ④供給電源

### ◆交流電源

M2 : 100 ~ 240V AC (許容範囲 85 ~ 264V AC,  
50 / 60Hz)

### ◆直流電源

R : 24V DC (許容範囲 ±10%、リップル含有率  
10%p-p 以下)

P : 110V DC (許容範囲 85 ~ 150V DC、リップル  
含有率 10%p-p 以下)

## ⑤附加コード

### ◆ブザー

無記入：なし

／B : あり (警報なしのときは選択できません)

### ◆オプション仕様

無記入：なし

／Q : あり (オプション仕様より別途ご指定くだ  
さい)

## ■オプション仕様

### ◆コーティング (詳細は弊社ホームページをご参照ください)

操作部や表示部はコーティングできません。

／C01 : シリコーン系コーティング

／C02 : ポリウレタン系コーティング

／C03 : ラバーコーティング

### ◆端子ねじ

／S01 : ステンレス

### ◆出荷時設定

／SET : 仕様伺書 (図面番号 : NSU-9515) どおりに設定

# パラメーター一覧

設定値欄に設定値を記入してお使いください。

モード	パラメータ名	設定（モニタ）範囲	ステータス	設定値	初期値	小数点位置	単位	設定値
計測	現在値	-19999 ~ 19999	[HH] [H] [P] [L] [LL] ([D/P])	-	-	表示スケーリング小数点位置に従う	ユーザ定義	
	最大値	-19999 ~ 19999	[Max] ([D/P])	-	-	表示スケーリング小数点位置に従う	ユーザ定義	
	最小値	-19999 ~ 19999	[Min] ([D/P])	-	-	表示スケーリング小数点位置に従う	ユーザ定義	
	LL 警報値	-19999 ~ 19999	[LL] ([D/P])	-	-	表示スケーリング小数点位置に従う	ユーザ定義	
	L 警報値	-19999 ~ 19999	[L] ([D/P])	-	-	表示スケーリング小数点位置に従う	ユーザ定義	
	H 警報値	-19999 ~ 19999	[H] ([D/P])	-	-	表示スケーリング小数点位置に従う	ユーザ定義	
	HH 警報値	-19999 ~ 19999	[HH] ([D/P])	-	-	表示スケーリング小数点位置に従う	ユーザ定義	
スケーリング設定	入力種別	0 ~ 10mHz、0 ~ 100mHz、 0 ~ 1Hz、0 ~ 10Hz、 0 ~ 100Hz、0 ~ 1kHz、 0 ~ 10kHz、0 ~ 100kHz、 0 ~ 100 秒、0 ~ 10 秒、 0 ~ 1 秒	[Zro] [Spn]			-	-	
	入力スケーリング値 A	F0.01 0.000 ~ 10.000 F0.1 0.00 ~ 100.00	[Zro]			-	mHz	
		F1 0.0000 ~ 1.0000 F10 0.000 ~ 10.000 F100 0.00 ~ 100.00				-	Hz	
		F1K 0.0000 ~ 1.0000 F10K 0.000 ~ 10.000 F0.1M 0.00 ~ 100.00				-	kHz	
		T100 0.00 ~ 100.00 T10 0.000 ~ 10.000 T1 0.0000 ~ 1.0000				-	秒	
		表示スケーリング値 A	-19999 ~ 19999	[Zro] [D/P]			表示スケーリング小数点位置に従う	ユーザ定義
		入力スケーリング値 B	F0.01 0.000 ~ 10.000 F0.1 0.00 ~ 100.00	[Spn]			-	mHz
			F1 0.0000 ~ 1.0000 F10 0.000 ~ 10.000 F100 0.00 ~ 100.00				-	Hz
			F1K 0.0000 ~ 1.0000 F10K 0.000 ~ 10.000 F0.1M 0.00 ~ 100.00				-	kHz
			T100 0.00 ~ 100.00 T10 0.000 ~ 10.000 T1 0.0000 ~ 1.0000				-	秒
		表示スケーリング値 B	-19999 ~ 19999	[Spn] [D/P]			表示スケーリング小数点位置に従う	ユーザ定義
		表示スケーリング小数点位置	小数点なし、または $10^{-1} \sim 10^{-4}$	[D/P]			-	-

注1) 計測モードの「現在値」の「ステータス」は、警報出力の動作により点灯するステータスが変わります。

注2) 計測モードで有効バースを検知すると「D/P」ステータランプが約1秒間点灯します。

注3) ステータス欄の図で囲いが「実線」は「点灯」、「点線」は「点滅」を表しています。

## パラメーター一覧 (つづき)

はじめに

使ってみる  
(基本)

こまかく設定する  
(応用)

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

モード	パラメータ名	設定 (モニタ) 範囲	ステータス	設定値	初期値	小数点位置	単位	設定値
スケーリング 設定	アナログ出力 動作	表示値に連動、スケーリ ング値に連動	[Fnc]	[d1.5P1SCL1]	[d1.5P]	—	—	
	アナログ出力 0%調整	-5 ~ +100%	[Zro] [Fnc]	[Rdu] [up] 増加 [down] 減少	0% 値	—	—	
	アナログ出力 100% 調整	0 ~ 105%	[Spn] [Fnc]	[Rdu] [up] 増加 [down] 減少	100% 値	—	—	
警報値設定	警報出力数	1:4 点警報 HH、H、L、LL、	[HH] [H] [L] [LL] [Fnc] ([H] [L] [Fnc])	[RL24] [RL20]	[RL24]	—	—	
		2:2 点警報 H、L	[H] [L] [Fnc]	[RL20]	[RL20]	—	—	
	LL 設定値	-19999 ~ 19999	[LL] [Fnc]	[9999] ~ [9999]	[1000]	表示スケーリ ング小数点位 置に従う	ユーザ 定義	
	LL 動作	上限警報、下限警報	[LL] [Fnc]	[LoHi] [LnLo]	[LnLo]	—	—	
	LL ヒステリシ ス幅	0000 ~ 9999	[P] [LL] [Fnc]	[0000] ~ [9999]	[0000]	—	ユーザ 定義	
	LL ON ディ レー時間	00 ~ 99	[LL] [DIP] [Fnc]	[00] ~ [99]	[00]	—	秒	
	LL 励磁方向	励磁、非励磁	[LL] [Fnc]	[cYEn] [cYdn]	[cYEn]	—	—	
	LL ブザー	ブザーなし、ブザーあり	[LL] [Fnc]	[oFF] [on]	[oFF]	—	—	
	L 設定値	-19999 ~ 19999	[L] [Fnc]	[9999] ~ [9999]	[3000]	表示スケーリ ング小数点位 置に従う	ユーザ 定義	
LON ディレー 時間	L 動作	上限警報、下限警報	[L] [Fnc]	[LoHi] [LnLo]	[LnLo]	—	—	
	L ヒステリシ ス幅	0000 ~ 9999	[P] [L] [Fnc]	[0000] ~ [9999]	[0000]	—	ユーザ 定義	
	L ON ディレー 時間	00 ~ 99	[L] [DIP] [Fnc]	[00] ~ [99]	[00]	—	秒	
	L 励磁方向	励磁、非励磁	[L] [Fnc]	[cYEn] [cYdn]	[cYEn]	—	—	
	L ブザー	ブザーなし、ブザーあり	[L] [Fnc]	[oFF] [on]	[oFF]	—	—	
	H 設定値	-19999 ~ 19999	[H] [Fnc]	[9999] ~ [9999]	[7000]	表示スケーリ ング小数点位 置に従う	ユーザ 定義	
	H 動作	上限警報、下限警報	[H] [Fnc]	[LoHi] [LnLo]	[LnHi]	—	—	
	H ヒステリシ ス幅	0000 ~ 9999	[H] [P] [Fnc]	[0000] ~ [9999]	[0000]	—	ユーザ 定義	
	H ON ディレー 時間	00 ~ 99	[H] [DIP] [Fnc]	[00] ~ [99]	[00]	—	秒	
HH 設定値	H 励磁方向	励磁、非励磁	[H] [Fnc]	[cYEn] [cYdn]	[cYEn]	—	—	
	H ブザー	ブザーなし、ブザーあり	[H] [Fnc]	[oFF] [on]	[oFF]	—	—	
	HH 設定値	-19999 ~ 19999	[HH] [Fnc]	[9999] ~ [9999]	[9000]	表示スケーリ ング小数点位 置に従う	ユーザ 定義	
	HH 動作	上限警報、下限警報	[HH] [Fnc]	[LoHi] [LnLo]	[LnHi]	—	—	
	HH ヒステリ シス幅	0000 ~ 9999	[HH] [P] [Fnc]	[0000] ~ [9999]	[0000]	—	ユーザ 定義	
	HH ON ディ レー時間	00 ~ 99	[HH] [DIP] [Fnc]	[00] ~ [99]	[00]	—	秒	
	HH 励磁方向	励磁、非励磁	[HH] [Fnc]	[cYEn] [cYdn]	[cYEn]	—	—	
	HH ブザー	ブザーなし、ブザーあり	[HH] [Fnc]	[oFF] [on]	[oFF]	—	—	
	警報動作時の 表示設定	点滅なし、約 1.0、約 0.5、 約 0.2、約 0.1	[Fnc]	[b_0][b_1][b_2][b_3][b_4]	[b_0]	—	秒	

注3) ステータス欄の図で囲いが「実線」は「点灯」、「点線」は「点滅」を表しています。

注4) 警報値設定モードの「警報出力数」の1～2は、警報出力コードです。

注5) 警報値設定モードの「警報出力数」の「ステータス」でカッコ内は、2点警報を選択した場合のステータスです。

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守

困ったときには

アフターサービス

付録

モード	パラメータ名	設定（モニタ）範囲	ステータス	設定値	初期値	小数点位置	単位	設定値
詳細設定	パルス分周	1/1 ~ 1/999	[FnC]	[000] ~ [999]	[800]	—	—	
	ゼロリミット	OFF, ON	[FnC]	[Off] [On]	[Off]	—	—	
	ゼロリミット 値	000 ~ 999	[Zro] [FnC]	[000] ~ [999]	[000]	—	ユーザ 定義	
	輝度調整	1 (暗) ~ 5 (明)	[D/P] [FnC]	[1] ~ [5]	[3]	—	—	
	表示自動復帰 時間	00 (表示自動復帰しない) 01 ~ 99	[D/P] [FnC]	[00] ~ [99]	[15]	—	秒	
	プロテクト 移行時間	00 ~ 99	[D/P] [FnC]	[00] ~ [99]	[00]	—	秒	
	表示更新周期	00.0 ~ 99.9	[FnC]	[000] ~ [999]	[000]	—	秒	
	バージョン 表示	—	[FnC]	—	—	—	—	
プロテクト 設定	警報 プロジェクト	OFF, ON	[D/P] [FnC]	[Off] [On]	[Off]	—	—	
	スケーリング プロジェクト	OFF, ON	[D/P] [FnC]	[Off] [On]	[Off]	—	—	
	詳細設定 プロジェクト	OFF, ON	[D/P] [FnC]	[Off] [On]	[Off]	—	—	
	ループテスト 出力 プロジェクト	OFF, ON	[D/P] [FnC]	[Off] [On]	[Off]	—	—	
	設定値の 初期化	OFF、リセット	[D/P] [FnC]	[Off] [Reset]	[Off]	—	—	
ループテスト 出力	ループテスト 出力	-19999 ~ 19999	[Zro] [Spn] [D/P] [Tch] [FnC] [Min] / [Max]	[9999] ~ [19999] (表示値点滅)	—	表示スケーリ ング小数点位 置に従う	ユーザ 定義	

注3) ステータス欄の図で囲いが「実線」は「点灯」、「点線」は「点滅」を表しています。

# パラメータマップ

はじめに

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能


保守

困ったときには

アフターサービス


付録

## 計測モードでの操作

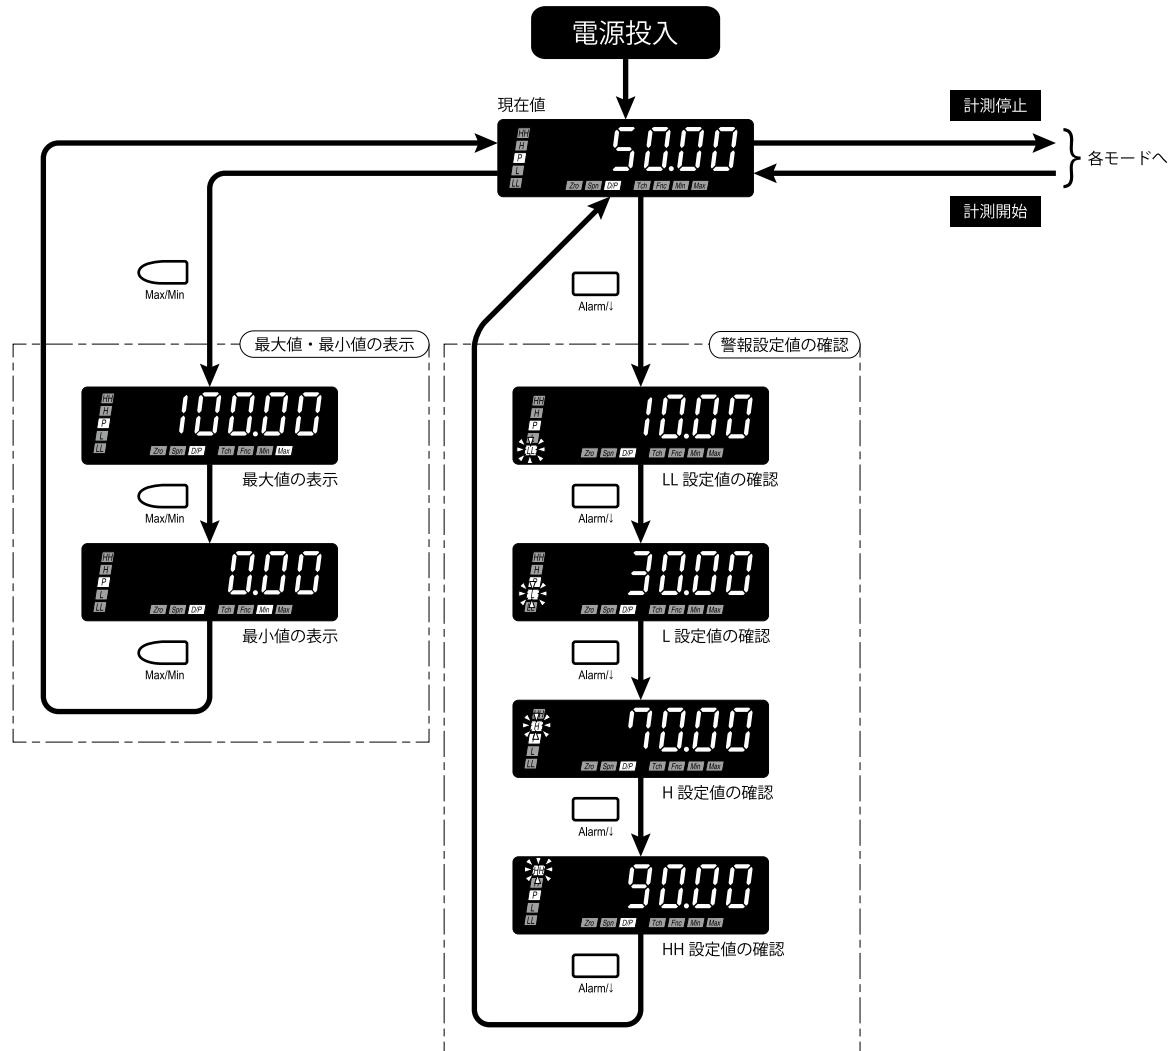


- ・ 設定や入力などにより表示内容は変わります。
- ・ 「警報出力なし」の場合は、警報設定値の確認はできません。
- ・ 警報出力コード：2（リレー接点出力（c接点×2））、または「警報出力数」で「2点警報」を選択したときは、LL、HH 設定値は表示されません。

## スケーリング設定モード

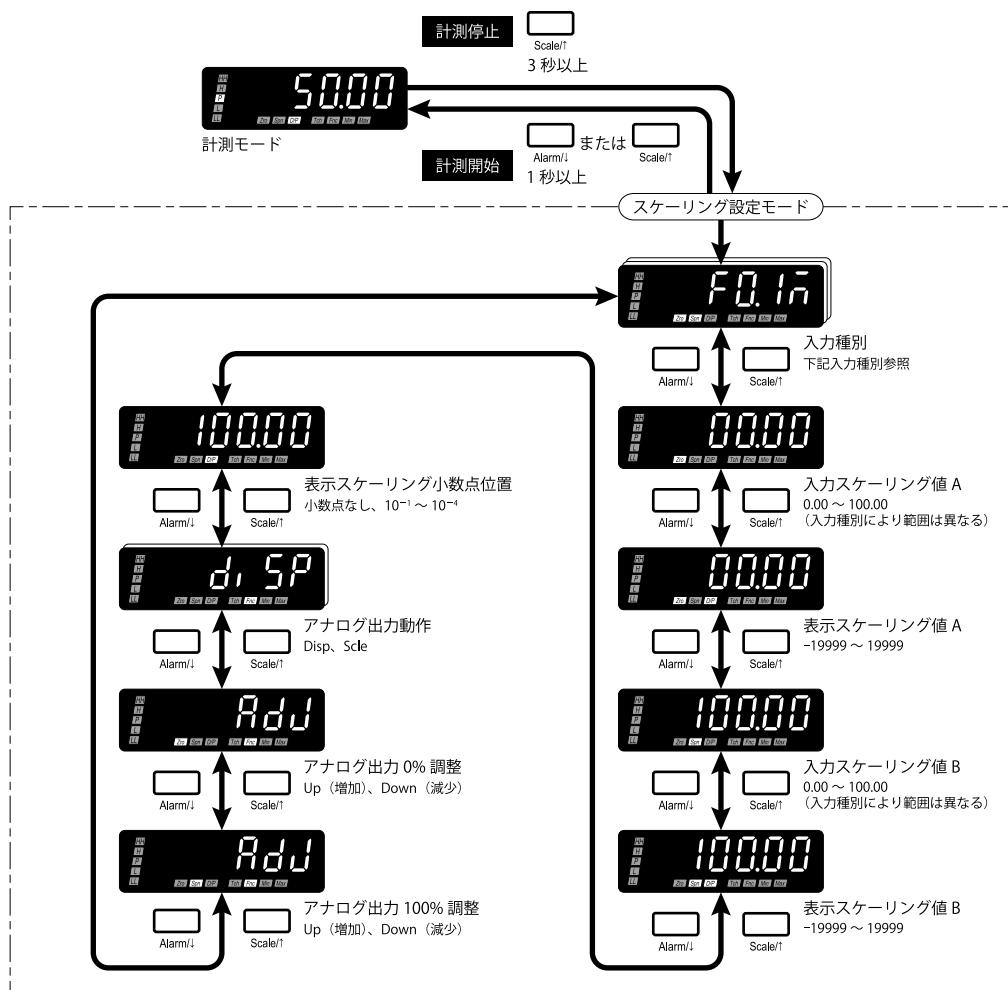


## ■入力種別

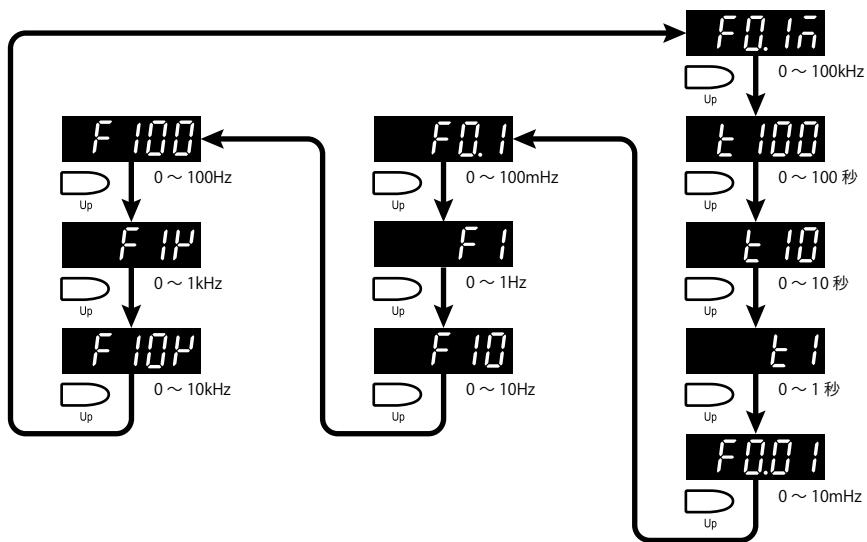

- ・ 設定や入力などにより表示内容は変わります。
- ・「直流出力信号なし」の場合は、アナログ出力に関するパラメータは表示されません。

## パラメータマップ（つづき）


## 警報値設定モード

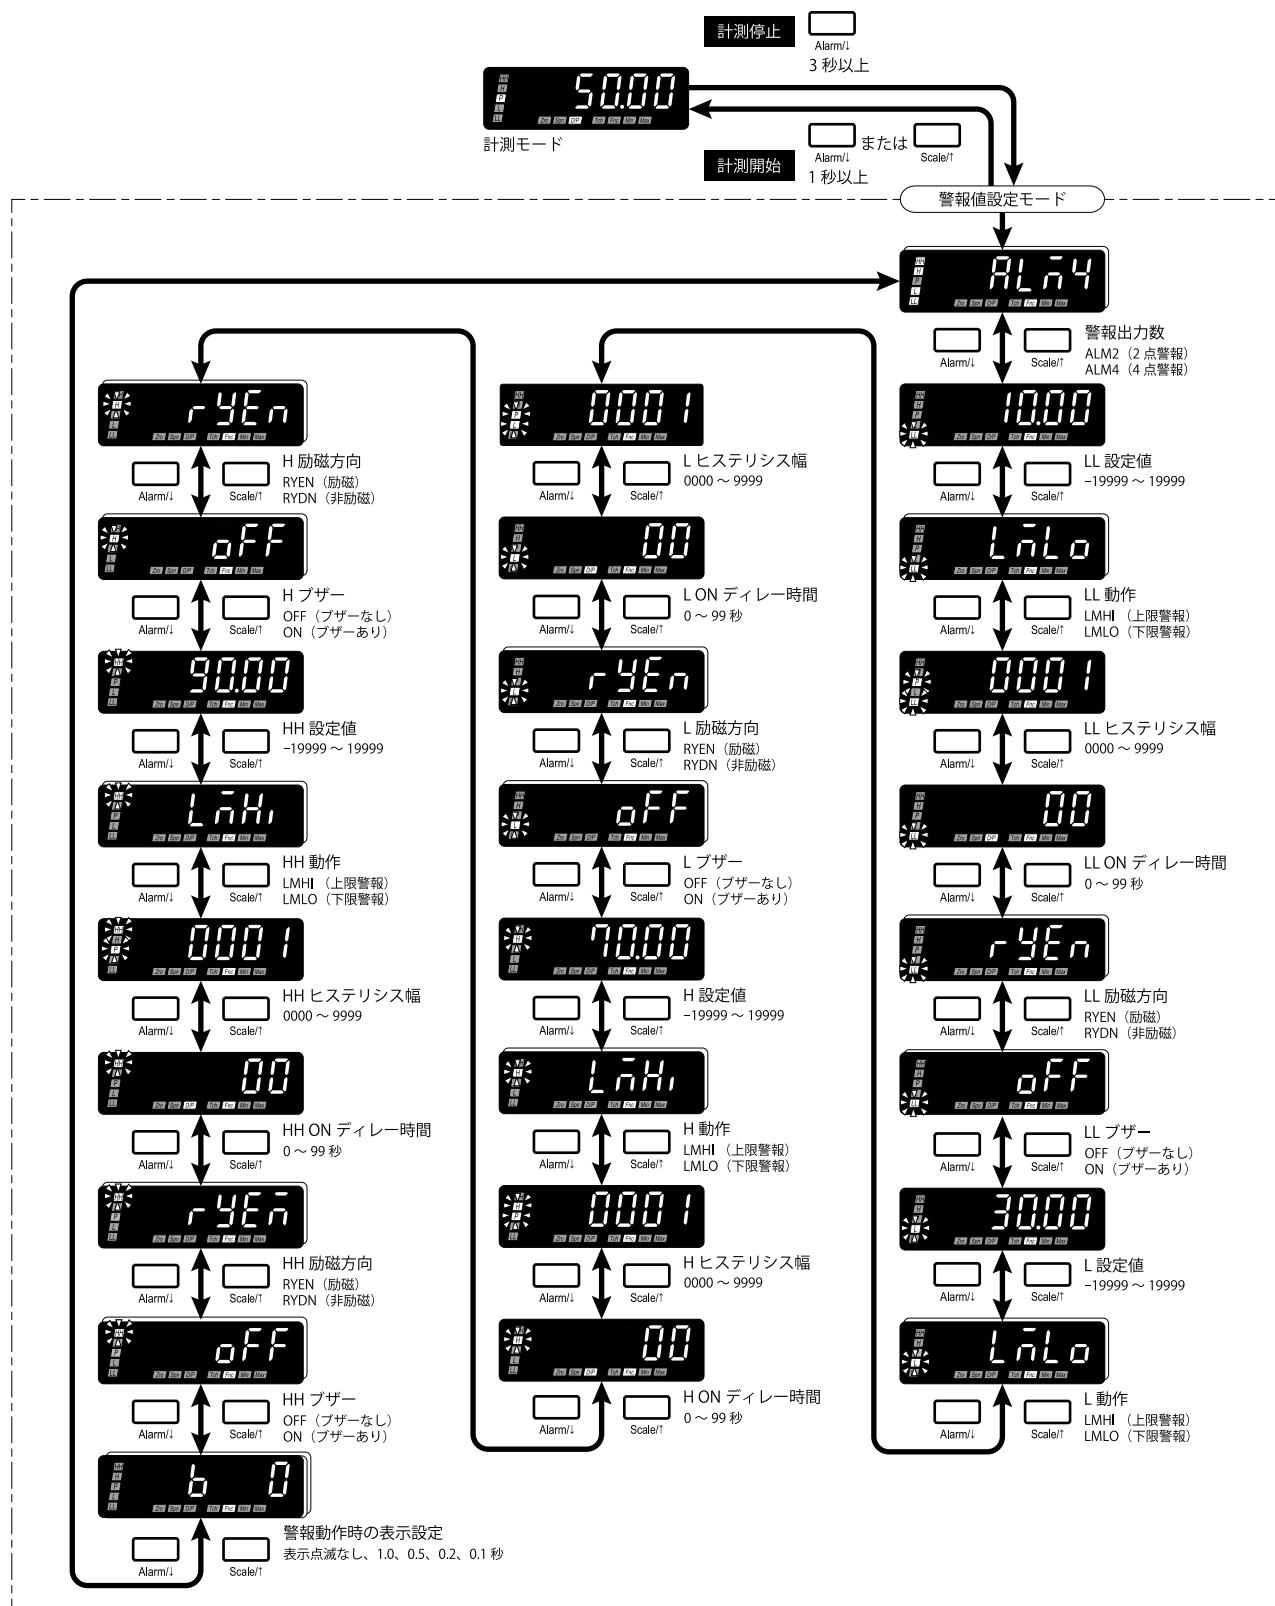

## MEMO

- ・設定や入力などにより表示内容は変わります。
- ・「警報出力なし」の場合は表示されません。
- ・警報出力コード：2（リレー接点出力（c接点×2））、または「警報出力数」で「2点警報」を選択したときは、LL、HHに関するパラメータは表示されません。

## 詳細設定モード

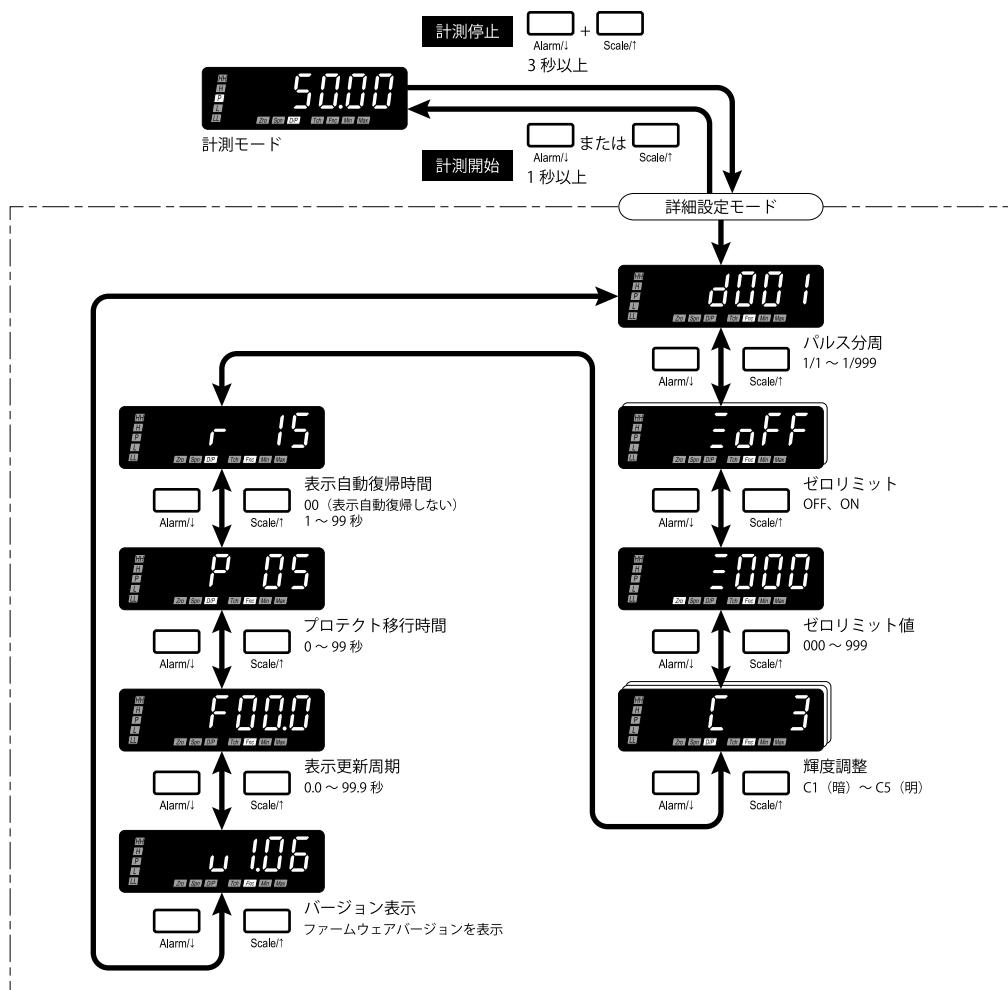

## MEMO

- 設定や入力などにより表示内容は変わります。
- 「ゼロリミット値」は「ゼロリミット」で「ゼロリミット無効」を選択したときは表示されません。
- 「バージョン表示」はファームウェアバージョンの表示のみのため、設定はできません。

はじめる

使ってみる（基本）

こまかく設定する（応用）

便利な機能

保守


困ったときには

アフターサービス

付録

## パラメータマップ（つづき）


## プロジェクト設定モード

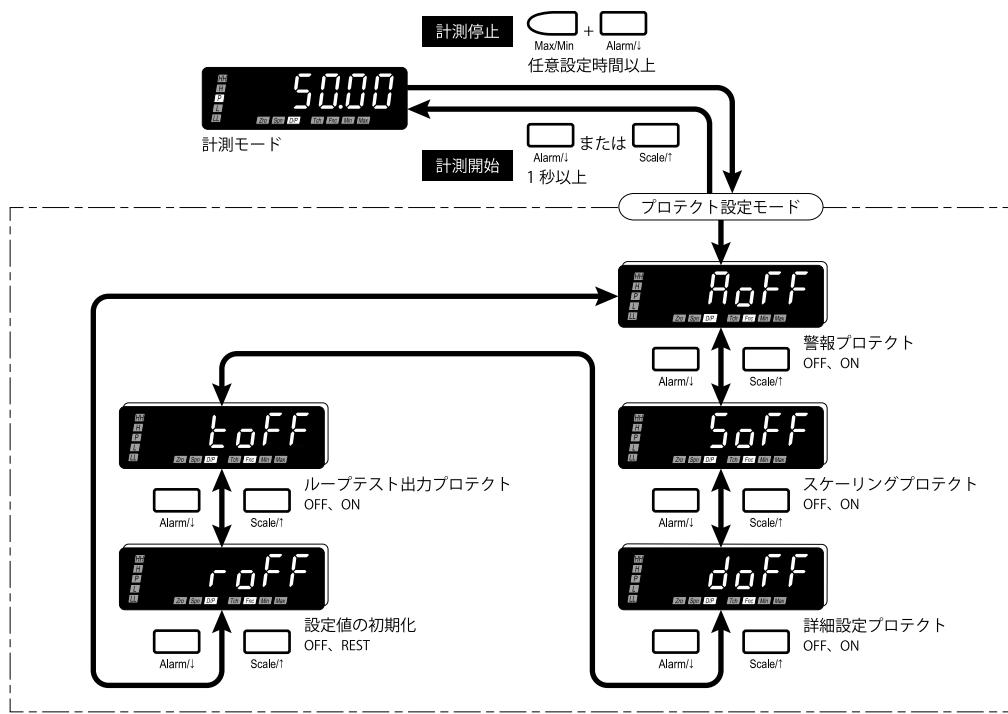

## MEMO

- ・ 設定や入力などにより表示内容は変わります。
- ・ 「警報出力なし」の場合、「警報プロテクト」は表示されません。その場合、プロジェクト設定モード移行後最初のパラメータは「スケーリングプロテクト」になります。

## ループテスト出力モード

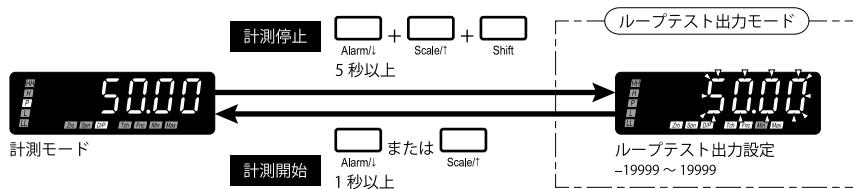

## MEMO

設定や入力などにより表示内容は変わります。

# 表示コード

## 数字およびマイナス符号

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-1*1								
-	-1								

\*1 5行目が「-1」になる場合の表示です。

## アルファベット

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z				
U	U	U	U	U	U	U	U	U	U