

三菱电机AC伺服系统

MITSUBISHI ELECTRIC SERVO SYSTEM
MELSERVO-J5

MR-J5 用户手册 (功能篇)



-MR-J5- _G_
-MR-J5W - _G_
-MR-J5D - _G_
-MR-J5- _G- _N1
-MR-J5W - _G- _N1
-MR-J5D - _G- _N1
-MR-J5- _B_
-MR-J5W - _B_
-MR-J5- _A_

安全注意事项

使用前请务必阅读。

安装、运行、维护及检查之前，应仔细阅读本手册、使用说明书及附带资料，以便正确使用。应在充分了解设备的相关知识、安全信息及注意事项后使用。





在本手册中，安全注意事项分为“警告”及“注意”两个等级。

 警告	表示错误操作可能造成危险后果，导致死亡或重伤事故。
 注意	表示错误操作可能造成危险后果，导致中度伤害、轻伤事故。

即使是在注意中记载的内容，根据状况也有可能引发严重后果。

两者所记均为重要内容，请务必遵守。

禁止及强制图标的说明如下所示。

 表示禁止（严禁采取的行为）。例如，“严禁烟火”为  .
 表示强制（必须采取的行为）。例如，需要接地时为  .

在本手册中，将会造成设备损失的注意事项及其它功能等的注意事项作为“要点”进行区分。

仔细阅读本手册后请妥善保管，以便使用者可以随时取阅。

[安装/接线]

警告

- 应在关闭电源经过15分钟后（转换器模块/驱动器模块的情况下为20分钟以后），再进行接线作业及检查，否则会导致触电。
 - 应对伺服放大器进行接地作业，否则会导致触电。
 - 应由专业技术人员进行接线作业，否则会导致触电。
 - 应在安装伺服放大器后再对其接线，否则会导致触电。
 - 为了防止触电，应将伺服放大器的保护接地（PE）端子连接到控制柜的保护接地（PE）上后接入大地。
 - 请勿触摸导电部位，否则会导致触电。
-

[设定/调整]

警告

- 请勿用潮湿的手操作开关，否则会导致触电。
-

[运行]

警告

- 请勿用潮湿的手操作开关，否则会导致触电。
-

[维护]

警告

- 应由专业技术人员进行检查，否则会导致触电。
 - 请勿用潮湿的手操作开关，否则会导致触电。
-

关于手册


要点

e-Manual是指可使用专用工具阅览的三菱电机FA电子书籍手册。

e-Manual有如下所示特点。

- 可以通过一次查找从多个手册中查找出希望搜索的信息（手册横向查找）
- 可以通过手册内的链接参照其他手册
- 可以通过产品插图的各部件阅览希望了解的硬件规格
- 可以将经常浏览的信息添加到收藏夹中
- 可以将样本程序复制到工程工具中

初次使用时，为了安全地使用本伺服应根据需要准备以下相关手册。关于相关手册，请参照用户手册（导入篇）。最新的e-Manual及手册PDF，请向当地三菱电机代理店咨询。

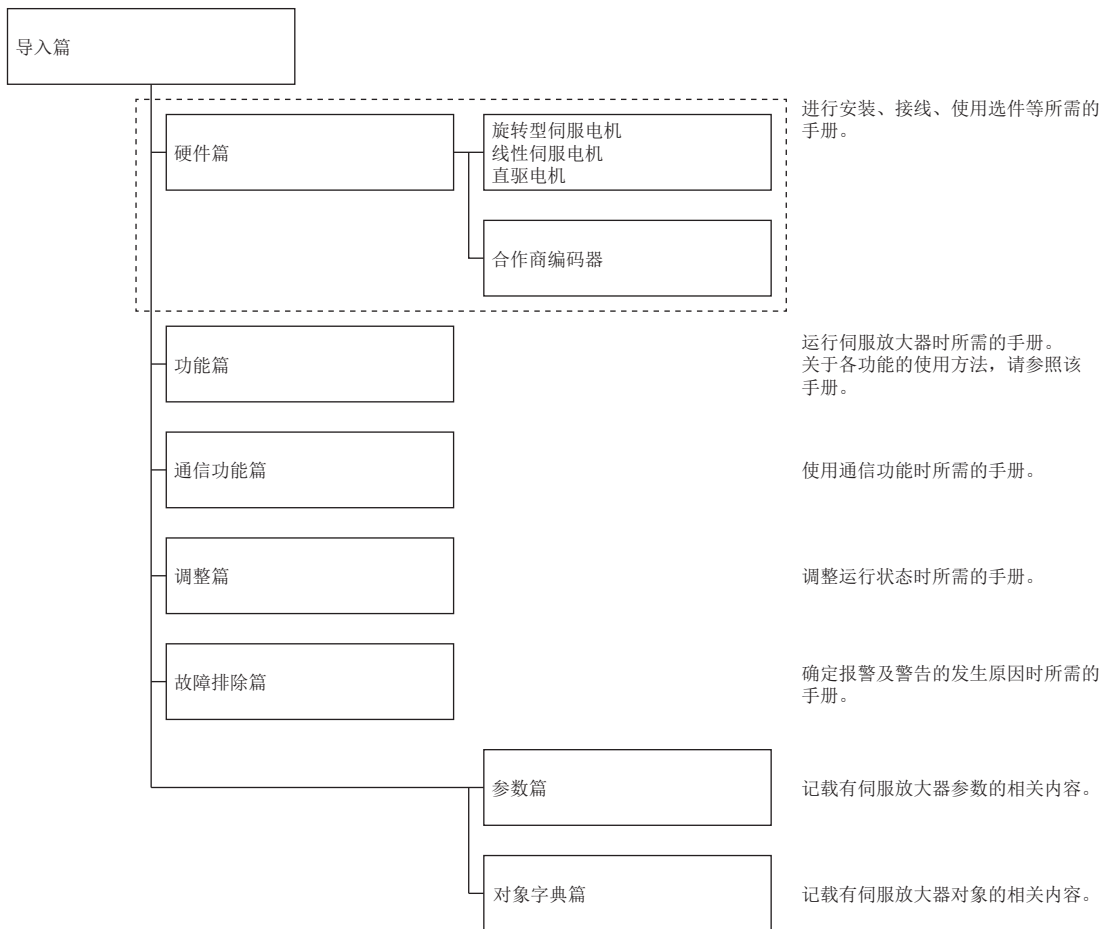

本手册对应以下伺服放大器。

- MR-J5-G/MR-J5W-G/MR-J5D-G/MR-J5-B/MR-J5W-B/MR-J5-A

本文中使用时以下简称表示相应的伺服放大器。

简称	伺服放大器
[G]	MR-J5-G/MR-J5W-G/MR-J5D-G
[B]	MR-J5-B/MR-J5W-B
[A]	MR-J5-A

本手册用于驱动器模块时，应在阅读时将伺服放大器替换为驱动器模块。

日本国外标准/法令

所记载的日本国外标准、法令的对应为本资料制作时的信息。可能包含此后将更改或撤销的信息。

对象的单位

本手册中记载的pos units、vel units及acc units的说明如下。

degree单位可用于固件版本B6以上的伺服放大器。

mm单位及inch单位，可用于使用定位模式（点位表）的固件版本B8以上的伺服放大器。

pos units

可通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 如下表所示变更标准单位。

设定值	标准单位
0	mm
1	inch
2	degree
3	pulse

vel units

可通过 [Pr. PT01.1 速度/加减速度单位选择] 如下表所示变更速度的单位。可通过 [Pr. PT01.2] 将指令单位变更为0.001 mm、0.0001 inch、0.001 degree或pulse。

设定值	单位
0	0.01 r/min、0.01 mm/s *1
1	指令单位/s

*1 线性伺服电机控制模式的情况下为 0.01 mm/s。

acc units

可通过 [Pr. PT01.1] 如下表所示变更加速度的单位。可通过 [Pr. PT01.2] 将指令单位变更为0.001 mm、0.0001 inch、0.001 degree或pulse。

设定值	单位
0	ms
1	指令单位/s ²

目录

安全注意事项	1
关于手册	3
对象的单位	4
第1章 功能	12
1.1 功能说明	12
第2章 控制模式	20
2.1 控制模式 [G]	20
控制切换	21
循环同步位置模式 (csp)	22
循环同步速度模式 (csv)	25
循环同步转矩模式 (cst)	27
轨迹位置模式 (pp)	29
轨迹速度模式 (pv)	34
轨迹转矩模式 (tq)	38
点位表模式 (pt)	41
JOG运行模式 (jg)	44
推压控制模式 (ct)	48
原点复位模式 (hm)	53
2.2 控制模式 [B]	87
推压控制模式 (ct)	88
2.3 控制模式 [A]	89
控制切换	89
位置控制模式 (P)	89
速度控制模式 (S)	93
转矩控制模式 (T)	95
位置/速度控制切换模式 (P/S)	98
速度/转矩控制切换模式 (S/T)	100
转矩/位置控制切换模式 (T/P)	102
第3章 基本功能	103
3.1 伺服参数和对象字典的概要	103
伺服参数	103
对象字典 [G]	105
3.2 旋转/移动方向选择 [G]	106
功能的设定方法	107
3.3 旋转/移动方向选择 [B]	110
功能的设定方法	111
3.4 旋转/移动方向选择 [A]	112
功能的设定方法	113
3.5 行程限位功能 [G]	114
行程限位信号名的说明	114
功能的设定方法	115
行程限位检测时的停止方法	118
伺服参数一览	119
限位开关解除位置判定功能	121

3.6	行程限位功能 [B]	122
	伺服参数一览	122
3.7	行程限位功能 [A]	123
	功能的设定方法	123
	行程限位检测时的停止方法	124
	伺服参数一览	124
3.8	指令单位选择功能 [G]	125
	位置指令单位选择功能	125
	速度指令单位选择功能	128
3.9	指令单位选择功能 [A]	129
	转矩指令单位选择功能	129
3.10	电子齿轮功能 [G]	130
	设定方法	130
	设定示例	131
3.11	电子齿轮功能 [B]	137
	设定方法	137
3.12	电子齿轮功能 [A]	138
	设定方法	138
	设定示例	139
	电子齿轮选择功能	141
3.13	到位范围的设定	142
	设定方法 [G]	143
	设定方法 [B]	143
	设定方法 [A]	143
3.14	输入输出软元件的分配	144
	设定方法 [G]	145
	设定方法 [B]	148
	设定方法 [A]	149
3.15	再生选件选择	150
	再生选件	150
3.16	报警功能	151
	报警发生时的运行状态 [G] [B]	151
	报警发生时的运行状态 [A]	151
	报警发生时的运行状态 [G] [B]	152
	警告发生时的运行状态 [A]	152
	从报警复位 [G] [B]	153
	从报警复位 [A]	153
	从警告复位	153
	报警记录 [G]	153
	报警记录 [B]	155
	报警记录 [A]	155
	报警/警告发生时的停止方式	156
	报警发生时的时序图 (MR-J5-_G_/MR-J5W_-_G_/MR-J5-_B_/MR-J5W_-_B_/MR-J5-_A_)	157
	报警发生时的时序图 (MR-J5D_-_G_)	160
3.17	强制停止减速功能	169
	设定方法 [G] [B]	169
	设定方法 [A]	170
	时序图 [G] [B]	170
	时序图 [A]	171
3.18	电磁制动互锁功能	172
	基本电路切断延迟功能	172

	设定方法 [G] [B]	172
	设定方法 [A]	173
	时序图	174
3.19	升降轴提升功能	186
	设定方法 [G] [B]	186
	设定方法 [A]	186
	时序图 [G] [B]	187
	时序图 [A]	187
3.20	加减速功能 [G] [A]	188
	加减速时间常数	188
	S曲线加减速时间常数 [G]	190
	S曲线加减速时间常数 [A]	191
	加减速速度 [G]	192
3.21	Quick stop [G]	194
	设定方法	195
	时序图	197
3.22	Halt [G]	199
	设定对象	199
	时序图	200
3.23	指令脉冲串监视功能 [A]	201
	指令频率异常阈值的设定	201
	PEN (指令输入许可信号) 的设定	201
第4章 应用功能		202
4.1	Tough Drive功能	204
	振动Tough Drive	204
	瞬停Tough Drive	204
4.2	对应SEMI-F47规格	208
	设定方法	208
	动作内容	208
	SEMI-F47规格的要求条件	208
	瞬时停电耐量的计算方法	209
4.3	标尺测量功能 [G] [B]	210
	概要	210
	功能框图 [G]	212
	功能框图 [B]	212
	系统构成	213
	标尺测量编码器	215
	设定方法	218
	标尺测量编码器 (配备有无电池绝对位置编码器的三菱电机伺服电机) 的更换步骤	220
	在不丢失绝对位置数据的情况下更换伺服放大器的步骤 [B]	221
	关联对象 [G]	222
4.4	探针 [G]	223
	概要	223
	设定方法	224
4.5	机械诊断	238
	摩擦振动推定功能	238
	摩擦故障预测功能	243
	振动故障预测功能	250
	总移动量故障预测功能	255

	齿轮故障诊断功能	262
	皮带诊断功能	275
4.6	驱动记录	292
	规格概要	294
	功能的使用方法 [G]	294
	功能的使用方法 [B]	297
	功能的使用方法 [A]	299
	伺服参数/对象字典	301
	标准获取波形一览 [G] [B]	321
	标准获取波形一览 [A]	323
	波形记录对象外报警一览	324
	辅助记录数据一览	325
4.7	软件复位	326
	通过MR Configurator2的软件复位	326
	网路通信的软件复位 [G]	326
	对象的软件复位 [G]	326
4.8	软件限位 [G]	327
	设定方法	327
4.9	转矩限制 [G]	330
	设定方法	330
	转矩限制中的状态确认	331
4.10	转矩限制 [B]	332
	设定方法	332
	转矩限制中的状态确认	332
4.11	转矩限制 [A]	333
	设定方法	334
	转矩限制中的状态确认	335
4.12	速度限制 [G]	336
	设定方法	336
	速度限制中的状态确认	336
4.13	速度限制 [B]	337
	设定方法	337
	速度限制中的状态确认	337
4.14	速度限制 [A]	338
	设定方法	338
	速度限制中的状态确认	339
4.15	ABZ相脉冲输出功能	340
	设定方法 [G] [B]	340
	设定方法 [A]	343
	Z相脉冲输出	345
4.16	degree单位 [G]	346
	概要	346
	设定degree单位时的位置相关数据	346
	设定方法	347
	顺控	348
4.17	无限长度进给功能 [G]	352
	概要	352
	设定方法	352
	旋转32768 rev或以上时的规格	352
	在控制器侧进行无限长度进给时	352
4.18	放大器寿命诊断功能	353

	通电时间累计功能	353
	继电器使用次数显示功能	354
4.19	编码器通信诊断功能	355
	使用方法 [G] [B]	355
	使用方法 [A]	356
	诊断步骤	356
4.20	断线/误接线检测	357
	输入缺相检测功能	357
	输出缺相检测功能	360
	伺服电机误接线检测功能 [G]	362
4.21	过载保护 (电子过电流保护) 功能	363
4.22	指令偏置 [G]	364
4.23	误差过大报警检测功能	366
	概要	366
	设定方法 [G] [B]	366
	设定方法 [A]	366
	误差过大报警等级的调整方法 [G] [B]	367
	误差过大报警等级的调整方法 [A]	368
4.24	超驰功能 [G]	369
第5章 监视		372
5.1	监视信号的说明	373
	信号的名称和内容	373
	信号框图	387
5.2	通过MR Configurator2进行确认	390
	批量显示功能	390
	图表功能	390
	输入输出监视显示	391
	系统构成显示	392
5.3	模拟监视 [G]	393
	设定方法	393
	设定内容	394
5.4	模拟监视 [B]	398
	设定方法	398
	设定内容	399
5.5	模拟监视 [A]	403
	设定方法	403
	设定内容	404
5.6	任意数据监视功能 [B]	408
	登录监视	408
	瞬时指令	410
第6章 功能安全		413
6.1	功能和构成	413
	概要	413
	安全监视功能概要	414
	风险评估	415
6.2	信号	416
	信号的说明	416
	电源接通顺控	418

6.3	设定方法	419
	功能安全参数设定	419
	必须设定的功能安全参数	420
	试运行	421
6.4	安全监视功能	422
	可达成的安全性等级	422
	输入输出功能	424
	STO功能	462
	SS1功能	464
	SS2/SOS功能	471
	SLS功能	477
	SSM功能	480
	SBC功能	481
	SDI功能	482
	SLI功能	485
	SLT功能	487
	状态监视 (SM) 功能	491
	安全监视功能的多重运行指令	491
	STO功能和SS1功能同时起动	492
	发生报警时	493
6.5	故障排除	495
	[AL. 537.2 参数组合异常A (安全监视功能)] 发生的参数组合	495
第7章 网络功能 (Ethernet) [G] [A]		497
7.1	IP地址设定	498
	IP地址的设定方法 [G]	498
	IP地址的设定方法 [A]	498
7.2	帐户管理	499
	帐户设定方法	499
	注意事项	500
7.3	FTP服务器功能	501
	限制事项	501
	注意事项	501
	目录结构	502
	访问FTP服务器的步骤	502
7.4	固件版本升级	503
第8章 网络功能 (SSCNET III/H) [B]		504
8.1	功能和构成	504
	通信规格	504
	系统构成	504
8.2	应用程序功能	505
	主从运行功能	505
第9章 通信功能 (三菱电机AC伺服协议) [A]		509
9.1	构成	509
	构成图	509
	使用RS-422/USB通信功能时的注意事项	511
9.2	通信规格	512
	通信规格的概要	512

	伺服参数的设定	512
9.3	协议	513
	发送数据的构成	513
	字符代码	515
	错误代码	516
	校验和	516
	超时处理	517
	重试处理	517
	初始化	517
	通信方式示例	518
9.4	指令•数据号码一览	519
	读取指令	519
	写入指令	525
9.5	指令的详细说明	527
	数据的加工	527
	状态显示	528
	伺服参数	529
	外部输入输出信号状态 (DIO诊断)	532
	输入软元件的ON/OFF	534
	输入输出软元件 (DIO) 的禁止•解除	535
	输入软元件的ON/OFF (试运行用)	535
	试运行模式	536
	输出信号引脚的ON/OFF (输出信号 (DO) 强制输出)	540
	报警记录	541
	当前报警	543
	版本	544
	绝对位置监视	544
第10章 定位模式 (点位表方式) (CP) [G]		545
10.1	运行模式和选择方法	546
	运行模式	546
	运行模式的选择方法	546
10.2	点位表模式 (pt)	547
	点位表模式 (pt)	547
	点位表运行 (绝对值指令方式)	548
	点位表运行的时序图	551
	至原点的定位功能	568
10.3	JOG运行模式 (jg)	569
	JOG运行	569
10.4	点位表的设定方法	573
	使用了MR Configurator2的设定方法	573
	使用了对象时的设定方法	576
	修订记录	578
	质保	579
	商标	580

1 功能

1.1 功能说明

本手册中记载的功能说明如下。关于各功能的详细内容，请阅读详细说明栏的参照章节。

要点

关于此处未记载的功能，请参照用户手册（导入篇）的“功能”。

本节如下所示省略伺服放大器的型号。

J5: MR-J5-G/MR-J5-G-RJ/MR-J5W-G

J5D: MR-J5D-G

控制模式

功能	详细功能	内容	Ver. *1				详细说明
			[G]		[B]	[A]	
			J5	J5D			
CiA 402控制模式	循环同步位置模式 (csp)	在循环同步位置模式下运行伺服电机。	A0	C0	—	—	☞ 22页 循环同步位置模式 (csp)
	循环同步速度模式 (csv)	在循环同步速度模式下运行伺服电机。	A0	C0	—	—	☞ 25页 循环同步速度模式 (csv)
	循环同步转矩模式 (cst)	在循环同步转矩模式下运行伺服电机。	A0	C0	—	—	☞ 27页 循环同步转矩模式 (cst)
	轨迹位置模式 (pp)	在轨迹位置模式下运行伺服电机。	A5	C0	—	—	☞ 29页 轨迹位置模式 (pp)
	轨迹速度模式 (pv) *2	在轨迹速度模式下运行伺服电机。	A5	C0	—	—	☞ 34页 轨迹速度模式 (pv)
	轨迹转矩模式 (tq) *2	在轨迹转矩模式下运行伺服电机。	A5	C0	—	—	☞ 38页 轨迹转矩模式 (tq)
	原点复位模式 (hm)/原点复位	在原点复位模式下运行伺服电机。或进行原点复位。	A0	C0	—	—	☞ 53页 原点复位模式 (hm)
点位表方式	点位表模式 (pt)	选择预先设定的255点的点位表后，按照设定值进行运行。	B8	C0	—	—	☞ 41页 点位表模式 (pt)
	JOG运行模式 (jg)	使用本控制模式，在进行机械调整、原点位置参照等时，可以移动至任意位置。	B8	C0	—	—	☞ 44页 JOG运行模式 (jg)
推力/转矩控制	推压控制模式 (ct)	无需从位置控制模式或速度控制模式停止，即可平稳地切换到转矩控制。由于速度及转矩不会急剧变化，因此可以减小机械的负载并可以高质量地成型。	B0	C0	C4	—	☞ 48页 推压控制模式 (ct)
控制模式	位置控制模式 (P_SSC)	在位置控制模式下运行伺服电机。	—	—	C4	—	☞ 87页 控制模式 [B]
	速度控制模式 (S_SSC)	在速度控制模式下运行伺服电机。	—	—	C4	—	
	转矩控制模式 (T_SSC)	在转矩控制模式下运行伺服电机。	—	—	C4	—	
脉冲/模拟/DI 指令	位置控制模式 (P) (脉冲串输入)	在基于脉冲串输入的位置控制模式下运行伺服电机。	—	—	—	A0	☞ 89页 位置控制模式 (P)
	速度控制模式 (S) (内部速度/模拟速度指令)	在基于内部速度或模拟速度指令的速度控制模式下运行伺服电机。	—	—	—	A0	☞ 93页 速度控制模式 (S)
	转矩控制模式 (T) (模拟转矩指令)	在基于模拟转矩指令的转矩控制模式下运行伺服电机。	—	—	—	A0	☞ 95页 转矩控制模式 (T)

*1 Ver. 表示伺服放大器的固件版本。可用于固件版本为本手册中记载的固件版本以上的伺服放大器。

*2 多轴伺服放大器的情况下，无法使用该控制模式。

网络

功能	详细功能	内容	Ver. *1				详细说明
			[G]		[B]	[A]	
			J5	J5D			
远程维护	固件版本升级	可以升级伺服放大器的固件版本。	A0	C0	—	A0	☞ 503页 固件版本升级
SSCNET系列	SSCNET III/H	通过SSCNET III/H将控制器等与伺服放大器进行连接。	—	—	C4	—	☞ 504页 网络功能 (SSCNET III/H) [B]

*1 Ver. 表示伺服放大器的固件版本。可用于固件版本为本手册中记载的固件版本以上的伺服放大器。

位置检测

功能	详细功能	内容	Ver. *1				详细说明
			[G]		[B]	[A]	
			J5	J5D			
控制方式	标尺测量功能	在半闭环控制的状态下连接标尺测量编码器后，将标尺测量编码器的位置信息传递给控制器的功能。	A5	C0	C4	—	☞ 210页 标尺测量功能 [G] [B]

*1 Ver. 表示伺服放大器的固件版本。可用于固件版本为本手册中记载的固件版本以上的伺服放大器。

运行功能

功能	详细功能	内容	Ver. *1				详细说明
			[G]		[B]	[A]	
			J5	J5D			
停止功能	Quick Stop	通过所指定的方法停止伺服电机并设为伺服OFF。	A0	C0	—	—	☞ 194页 Quick stop [G]
	Halt	在保持伺服ON的状态下停止伺服电机。	A0	C0	—	—	☞ 199页 Halt [G]
	行程限位功能	可以使用LSP（正转行程末端）及LSN（反转行程末端）来限制伺服电机的移动区间。	A0	C0	—	A0	☞ 114页 行程限位功能 [G] ☞ 123页 行程限位功能 [A]
		可以使用经由控制器的FLS（上限行程限位）、RLS（下限行程限位）来限制伺服电机的移动区间。	A0	C0	C4	—	☞ 114页 行程限位功能 [G] ☞ 122页 行程限位功能 [B]
	软件限位	可以设定伺服参数来通过地址限定移动区间。可以通过伺服参数设定与行程限位功能相同的功能。	A0	C0	—	—	☞ 327页 软件限位 [G]
指令生成	指令脉冲选择	输入的指令脉冲串的形态可从三种类型中选择。	—	—	—	A0	☞ 89页 位置控制模式 (P)
	旋转/移动方向选择	无需变更指令的极性即可设定伺服电机的旋转方向。	A0	C0	C4	A0	☞ 106页 旋转/移动方向选择 [G] ☞ 110页 旋转/移动方向选择 [B] ☞ 112页 旋转/移动方向选择 [A]
	电子齿轮	以上位控制器发出的位置指令与所设定的电子齿轮比的乘积值进行位置控制。	A0	C0	C4	A0	☞ 130页 电子齿轮功能 [G] ☞ 137页 电子齿轮功能 [B] ☞ 138页 电子齿轮功能 [A]
	加减速功能	可通过使用加减速功能，顺畅地进行加速/减速。	A0	C0	—	A0	☞ 188页 加减速功能 [G] [A]
	S曲线加减速时间常数	平稳地进行加减速。	A5	C0	—	A0	☞ 190页 S曲线加减速时间常数 [G] ☞ 191页 S曲线加减速时间常数 [A]
	转矩限制	可以限制伺服电机的转矩。	A0	C0	C4	A0	☞ 330页 转矩限制 [G] ☞ 332页 转矩限制 [B] ☞ 333页 转矩限制 [A]
	速度限制	可以限制转矩控制时的伺服电机的转速。	A0	C0	C4	A0	☞ 336页 速度限制 [G] ☞ 337页 速度限制 [B] ☞ 338页 速度限制 [A]
	指令偏置	对位置/速度/转矩指令加上任意的偏置量以进行补偿的功能。	A5	C0	—	—	☞ 364页 指令偏置 [G]
同步功能	主从运行功能 *2*3*4	通过驱动器之间的通信，将主轴的转矩发送至从轴，并以发送的转矩作为指令使从轴进行转矩控制运行的功能。	D0	D0	—	—	关于使用CC-Link IE TSN的主从运行，请参照用户手册（通信功能篇）的“主从运行功能”。
			—	—	C4	—	☞ 505页 主从运行功能

*1 Ver. 表示伺服放大器的固件版本。可用于固件版本为本手册中记载的固件版本以上的伺服放大器。

*2 CC-Link IE现场网络Basic中无法使用该功能。

*3 通过CC-Link IE TSN Class A进行使用时，无法使用该功能。

*4 使用网络的安全监视功能控制（[Pr. PSA01.1 输入模式选择] = “1”）时，无法使用该功能。

定位功能

功能	详细功能	内容	Ver. *1				详细说明
			[G]		[B]	[A]	
			J5	J5D			
超驰功能	超驰功能	可通过通信更改伺服电机速度。设置速度可以在0%~360%之间更改。	D4	D4	—	—	☞ 369页 超驰功能 [G]
绝对位置	无限长度进给功能	在绝对位置检测系统中,即使在相同方向上旋转32768 rev或以上,也不会发生[AL. 0E3.1 多转计数移动量超过警告],原点不会消失。因此,在重新接通电源后,将恢复当前位置。不使用无限长度进给功能时,在相同方向旋转32768 rev或以上时,发生[AL. 0E3.1],且原点消失。	B6	C0	—	—	☞ 352页 无限长度进给功能 [G]

*1 Ver. 表示伺服放大器的固件版本。可用于固件版本为本手册中记载的固件版本以上的伺服放大器。

I/O、监视

功能	详细功能	内容	Ver. *1				详细说明
			[G]		[B]	[A]	
			J5	J5D			
DI/DO	输入信号选择 (软元件选择)	可以将LSP (正转行程末端) 等输入软元件分配到连接器的特定引脚中。	A0	C0	—	A0	☞ 144页 输入输出软元件的分配
	输出信号选择 (软元件设定)	可以将MBR (电磁制动互锁) 等输出软元件分配到连接器的特定引脚中。	A0	C0	C4	A0	☞ 144页 输入输出软元件的分配
	ABZ相输出	可通过ABZ相信号对编码器及线性编码器的位置进行输出。	A0	C0	C4	A0	☞ 340页 ABZ相脉冲输出功能
模拟输入输出	模拟监视	实时以电压输出伺服的状态。	A0	C0	C4	A0	☞ 372页 监视
监视	功率监视功能	根据伺服放大器内的速度和电流等数据计算驱动功率和再生功率。可以通过MR Configurator2可以显示消耗功率等。	A0	C0	C4	A0	
探针	当前位置锁存功能	将TPR1 (探针1)/TPR2 (探针2)/TPR3 (探针3) 设为ON后,即可锁存当前位置。	A5	C0	—	—	☞ 223页 探针 [G]

*1 Ver. 表示伺服放大器的固件版本。可用于固件版本为本手册中记载的固件版本以上的伺服放大器。

选件

功能	详细功能	内容	Ver. *1				详细说明
			[G]		[B]	[A]	
			J5	J5D			
提升再生能力	再生选件	应在伺服放大器的内置再生电阻器因产生的再生功率过大而再生能力不足时使用。	A0	—	C4	A0	☞ 150页 再生选件选择

*1 Ver. 表示伺服放大器的固件版本。可用于固件版本为本手册中记载的固件版本以上的伺服放大器。

保护功能

功能	详细功能	内容	Ver. *1				详细说明
			[G]		[B]	[A]	
			J5	J5D			
报警	报警功能	运行发生了异常时，会显示报警及警告。发生报警时，ALM（故障）将变为OFF，并停止伺服电机。发生了警告时，WNG（警告）为ON。根据警告内容，可能会停止伺服电机，也可能继续运行。	A0	C0	C4	A0	☞ 151页 报警功能
动力异常检测	断线检测功能	可检测主电路电源输入及伺服电机电源输出的断线。	A0	C0	C4	A0	MR-J5D-_G_的情况下，无法使用输入缺相检测功能及伺服电机误接线检测功能。 ☞ 357页 断线/误接线检测
缩短惯性移动距离	强制停止减速功能	在EM2（强制停止2）为OFF或发生报警时，使伺服电机减速停止。	A0	C0	C4	A0	☞ 169页 强制停止减速功能
掉落保护	电磁制动互锁功能	在伺服OFF时或发生异常时，使电磁制动起动，以防止升降轴掉落。	A0	C0	C4	A0	☞ 172页 电磁制动互锁功能
	升降轴提升功能	通过使电磁制动的机械间隙部分退避至上方，防止机械受损。	A0	C0	C4	A0	☞ 186页 升降轴提升功能

*1 Ver. 表示伺服放大器的固件版本。可用于固件版本为本手册中记载的固件版本以上的伺服放大器。

功能安全

功能	详细功能	内容	Ver. *1				详细说明
			[G]		[B]	[A]	
			J5	J5D			
安全监视功能	STO (Safe torque off) (不使用功能安全参数时)	支持符合IEC/EN 61800-5-2的功能安全要求的STO功能。可简单地构建设备的安全系统。	A0	C0	C4	A0	请参照以下手册的“使用STO功能时”。 MR-J5 用户手册 (硬件篇) MR-J5D 用户手册 (硬件篇)
	STO (Safe torque off) (使用功能安全参数时)	根据来自外部设备的输入信号,对伺服电机驱动能量进行电子式切断(二次侧输出切断)。相当于IEC/EN60204-1的停止类别0。	B2	C0	—	—	462页 STO功能
	SS1 (Safe stop 1)	基于从外部设备的输入信号,开始减速。经过可以确认停止的指定时间后,将执行STO功能(SS1)。相当于IEC/EN 60204-1的停止类别1。	B2	C0	—	—	464页 SS1功能
	SS2 (Safe stop 2)	基于从外部设备的输入信号,开始减速。经过可以确认停止的指定时间后,将执行SOS功能(SS2)。相当于IEC/EN 60204-1的停止类别2。	B2	C0	—	—	471页 SS2/SOS功能
	SOS (Safe operating stop)	监视伺服电机是否从停止位置偏离规定范围以外的功能。是为伺服电机提供能量的状态。	B2	C0	—	—	
	SLS (Safely-limited speed)	对速度是否超过规定速度限制值进行监视的功能。如果超过指定速度限制值,则通过STO切断能量。	B2	C0	—	—	477页 SLS功能
	SSM (Safe speed monitor)	伺服电机速度在规定速度内时输出信号。	B2	C0	—	—	480页 SSM功能
	SBC (Safe brake control)	向外部制动控制输出信号。	B2	C0	—	—	481页 SBC功能
	SDI (Safe direction)	监视伺服电机的移动方向是否在指定方向的功能。如果伺服电机的移动方向与指定方向不同,则通过STO切断能量。	B2	C0	—	—	482页 SDI功能
	SLI (Safely-limited increment)	监视伺服电机的移动量是否超出指定范围的功能。如果伺服电机的移动量超出指定范围,则通过STO切断能量。	B2	C0	—	—	485页 SLI功能
	SLT (Safely-limited torque)	监视转矩是否超出指定转矩的功能。如果超出指定转矩时,则通过STO切断能量。	B2	C0	—	—	487页 SLT功能
	状态监视 (SM: Status monitor)	通过信号输出安全监视功能的状态。该功能不是IEC/EN 61800-5-2中定义的功能,而是安全监视功能的独特功能。	B2	C0	—	—	491页 状态监视 (SM)功能

*1 Ver. 表示伺服放大器的固件版本。可用于固件版本为本手册中记载的固件版本以上的伺服放大器。

瞬时停电对策

功能	详细功能	内容	Ver. *1				详细说明
			[G]		[B]	[A]	
			J5	J5D			
Tough Drive	SEMI-F47功能	即使在运行过程中发生了瞬时停电时，也可以使用电容器中所充电能来避免发生 [AL. 010 不足电压]。应使用三相电源作为伺服放大器的输入电源。使用单相AC 200 V作为输入电源时，无法对应SEMI-F47规格。	A0	—	C4	A0	☞ 208页 对应SEMI-F47规格
	Tough Drive功能	即使在通常会发生报警的情况下，也会使设备继续运行而不停止。Tough Drive功能，分为振动Tough Drive和瞬停Tough Drive两种。	A0	C0	C4	A0	MR-J5D-_G_的情况下，无法使用瞬停Tough Drive。 ☞ 204页 Tough Drive功能

*1 Ver. 表示伺服放大器的固件版本。可用于固件版本为本手册中记载的固件版本以上的伺服放大器。

诊断

功能	详细功能	内容	Ver. *1				详细说明
			[G]		[B]	[A]	
			J5	J5D			
驱动数据诊断	驱动记录	持续监视伺服的状态，并记录报警发生前后一段时间的伺服状态变化的功能。可以通过点击MR Configurator2的驱动记录画面上的波形显示按钮确认记录数据。	A0	C0	C4	A0	☞ 292页 驱动记录
	图表功能	可通过图表获取伺服状态的功能。	A0	C0	C4	A0	☞ 390页 图表功能
故障部位诊断	编码器通信诊断功能	可使用MR Configurator2来辨别编码器通信异常的原因是伺服放大器的电路故障还是电缆/编码器的故障。	A0	C0	C4	A0	☞ 355页 编码器通信诊断功能
寿命诊断	放大器寿命诊断功能	可以确认累计通电时间和冲击继电器的ON/OFF次数及动态制动器使用次数。用于掌握伺服放大器的有寿命部件（如电容器及继电器等）的更换时期，以免发生故障。使用该功能时，需要MR Configurator2。	A0	C0	C4	A0	☞ 353页 放大器寿命诊断功能
	电机寿命诊断功能	根据机械总移动量预测伺服电机及设备故障。用于掌握伺服电机的更换时期。	A0	C0	C4	A0	☞ 238页 机械诊断
	机械诊断功能	通过伺服放大器的内部数据，可以推定设备驱动部的摩擦和振动成分，并可检测滚珠丝杠和轴承等机械部件的异常。	A0	C0	C4	A0	
		自动设定检测滚珠丝杠和轴承等机械部件异常的阈值。摩擦、振动成分、伺服电机总转数超出设定的阈值范围时，将输出警告。通过使用该功能，可以自动检测滚珠丝杠和轴承等的异常。	A0	C0	C4	A0	
		推定齿轮的磨损、皮带的挠度（皮带的张力下降），从而检测齿轮及皮带的异常。	A0	C0	C4	A0	
系统诊断	系统构成信息	使用MR Configurator2，可以监视伺服放大器的型号、连接的伺服电机、编码器等信息。	A0	C0	C4	A0	☞ 392页 系统构成显示

*1 Ver. 表示伺服放大器的固件版本。可用于固件版本为本手册中记载的固件版本以上的伺服放大器。

记录

功能	详细功能	内容	Ver. *1				详细说明
			[G]		[B]	[A]	
			J5	J5D			
—	报警记录	对伺服放大器中发生的报警信息进行保存的功能。保存的信息以时序保存，可用于报警的原因调查等。	A0	C0	C4	A0	☞ 153页 报警记录 [G] ☞ 155页 报警记录 [B] ☞ 155页 报警记录 [A]

*1 Ver. 表示伺服放大器的固件版本。可用于固件版本为本手册中记载的固件版本以上的伺服放大器。

2 控制模式

2.1 控制模式 [G]

驱动伺服电机的方法因各控制模式的不同而异。各控制模式下的特征如下所述。

分类	控制模式	简称	内容
CiA 402控制模式	循环同步位置模式	csp	通过与控制器的同步通信按照固定周期来接收位置指令并驱动伺服电机的控制模式。 指令应使用绝对位置地址。
	循环同步速度模式	csv	通过与控制器的同步通信按照固定周期来接收速度指令并驱动伺服电机的控制模式。
	循环同步转矩模式	cst	通过与控制器的同步通信按照固定周期来接收转矩指令并驱动伺服电机的控制模式。
	轨迹位置模式 *1	pp	通过与控制器的同步或非同步通信，接收终点位置指令并驱动伺服电机的定位控制模式。 指令应使用绝对位置地址或相对位置地址。
	轨迹速度模式 *1	pv	通过与控制器的同步或非同步通信，接收目标速度指令并驱动伺服电机的控制模式。
	轨迹转矩模式 *1	tq	通过与控制器的同步或非同步通信，接收目标转矩指令并驱动伺服电机的控制模式。
	原点复位模式	hm	按照控制器指示的方法进行原点复位的控制模式。
定位模式 (点位表方式) (CP) *3	点位表模式	pt	本控制模式，是在选择预先设定的255点的点位表后，按照设定值驱动伺服电机的控制模式。
	JOG运行模式	jpg	使用本控制模式，在进行机械调整、原点对准时，可以移动至任意位置。
推力•转矩控制	推压控制模式 *2	ct	无需从位置控制模式或速度控制模式停止，即可平稳地切换到转矩控制。没有速度及转矩的突然变化，可以减少机械的负载及实现高质量的成型。
从轴控制	从轴转矩模式 *4	s1t	从主轴接收转矩指令并驱动伺服电机的控制模式。 关于使用CC-Link IE TSN的主从运行，请参照用户手册（通信功能篇）的“主从运行功能”。

*1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

*2 可用于固件版本B0以上的伺服放大器。

*3 可用于固件版本B8以上的伺服放大器。

*4 可用于固件版本D0以上的伺服放大器。

控制切换

要点

- 初始设定时的控制模式为循环同步位置模式。在循环同步位置模式下使用时，应在伺服ON时通过控制器进行位置跟踪。
- 在轨迹模式下使用时，应在伺服OFF时切换为轨迹模式，并在切换了控制模式后再设为伺服ON。
- 如果未进行位置跟踪就切换了控制模式，则伺服电机可能会急速加速等发生预料之外的动作。

运动模式的情况下，可以通过 [Modes of operation (Obj. 6060h)] 切换控制模式。通过 [Modes of operation (Obj. 6060h)] 进行的控制模式的切换以循环模式 (csp、csv、cst)、轨迹模式 (pp、pv、tq)、原点复位模式 (hm) 及推压控制模式 (ct) 为对象。

关于控制切换的详细内容，请参照用户手册（通信功能篇）。

定位模式（点位表方式）的情况下，对象仅限点位表模式 (pt)、JOG运行模式 (jg)、原点复位模式 (hm)。

定位模式的控制切换

关于控制模式 (pt、jg及hm) 的切换，仅在切换条件成立时可以进行控制模式的切换，[Modes of operation display (Obj. 6061h)] 将变化。不满足切换条件时，控制模式不切换，[Modes of operation display (Obj. 6061h)] 的值也不变化。“电机停止中”为切换条件。


“电机停止中”，是指 [Status D0 2 (Obj. 2D12h: 00h)] 的bit3 (S_ZSP) 为ON的状态，且 [Status D0 5 (Obj. 2D15h: 00h)] 的bit6 (S_MEND) 为ON的状态。

在伺服OFF状态下，如果S_ZSP为ON则可以进行控制切换。

注意事项


- 在控制切换完成前，不接收 [Controlword (Obj. 6040h)] 的OMS Bit。应参照 [Modes of operation display (Obj. 6061h)]，确认控制模式的切换完成后再输入指令。
- 应在启动指令（原点复位模式 (hm) 时，Homing operation start等）为OFF的状态下进行控制切换。

关于从点位表模式 (pt) 至JOG运行模式 (jg) 的控制切换，时序图如下所示。

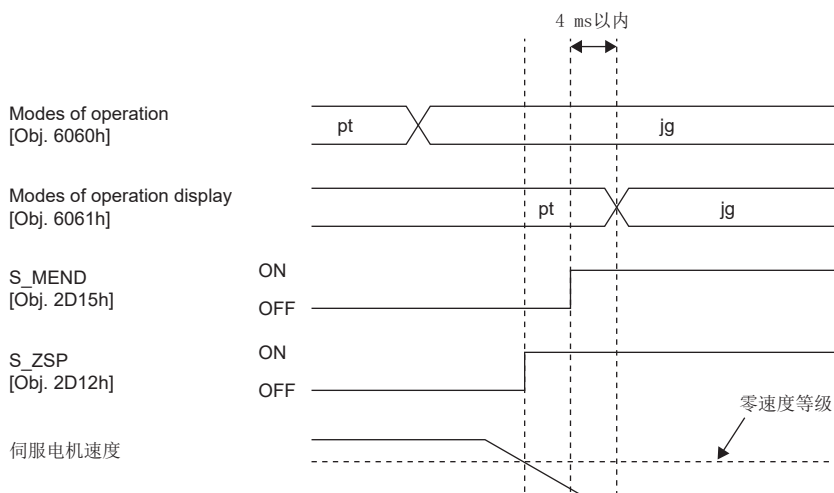

循环同步位置模式 (csp)

循环同步位置模式 (csp) 的功能及关联对象如下所示。

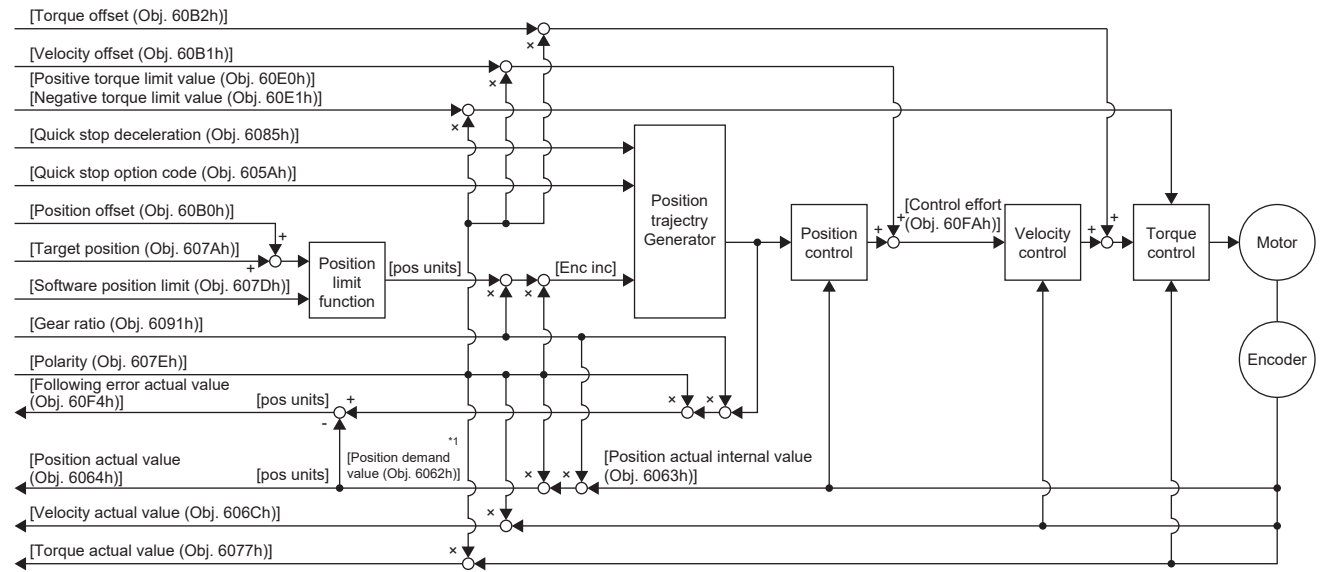

*1 根据使用的网络不同，此对象不可用。关于详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

关联对象

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
607Ah	—	VAR	Target position	指令位置 单位: pos units
607Bh	0	ARRAY	Position range limit	条目数
	1		Min position range limit	位置范围限位最小值 单位: pos units
	2		Max position range limit	位置范围限位最大值 单位: pos units
607Dh	0	ARRAY	Software position limit	条目数
	1		Min position limit	最小位置地址 单位: pos units
	2		Max position limit	最大位置地址 单位: pos units
6085h	—	VAR	Quick stop deceleration	使用Quick stop的减速停止时的减速度 单位: acc units
605Ah	—	VAR	Quick stop option code	Quick stop的动作设定 ☞ 194页 Quick stop [G]
6080h	—	VAR	Max motor speed	伺服电机最大速度 单位: r/min、mm/s
6063h	—	VAR	Position actual internal value	当前位置 单位: Enc inc
6064h	—	VAR	Position actual value	当前位置 单位: pos units
606Ch	—	VAR	Velocity actual value	当前速度 单位: vel units
6077h	—	VAR	Torque actual value	当前转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6092h	0	ARRAY	Feed constant	输出轴每转移动量的设定
	1		Feed	移动量设定
	2		Shaft revolutions	伺服电机轴的转数设定 单位: rev
60F4h	—	VAR	Following error actual value	偏差脉冲 单位: pos units

Index	Sub	Object	Name	Description
60FAh	—	VAR	Control effort	位置控制环输出 (速度指令) 单位: vel units
60E0h	—	VAR	Positive torque limit value	转矩限制值 (正) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
60E1h	—	VAR	Negative torque limit value	转矩限制值 (反) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6091h	0	ARRAY	Gear ratio	齿轮比
	1		Motor revolutions	伺服电机轴转数 (分子) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
	2		Shaft revolutions	驱动轴转数 (分母) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
607Eh	—	VAR	Polarity	极性选择 Bit 7: Position POL Bit 6: Velocity POL Bit 5: Torque POL ☞ 106页 旋转/移动方向选择 [G]
60A8h	—	VAR	SI unit position	SI单位位置 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60A9h	—	VAR	SI unit velocity	SI单位速度 回复SI单位速度。 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60B0h	—	VAR	Position offset	位置偏置 单位: pos units
60B1h	—	VAR	Velocity offset	速度偏置 单位: vel units
60B2h	—	VAR	Torque offset	转矩偏置 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6062h *1	—	VAR	Position demand value	指定位置 (绝对位置) 回复伺服放大器内部的指令位置。 单位: pos units

*1 根据使用的网络不同, 此对象不可用。关于详细内容, 请参照用户手册 (对象字典篇)。

Controlword/Statusword

通过变更 [Controlword (Obj. 6040h)], 可向伺服放大器发出控制指示。此外, 可通过 [Statusword (Obj. 6041h)] 确认控制状态。

控制模式不同时, [Controlword (Obj. 6040h)] 和 [Statusword (Obj. 6041h)] 的位也不同。因控制模式不同而异的位如下所示。

■Controlword OMS Bit (csp)


Bit	简称	内容
4	(reserved)	读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
5	(reserved)	
6	(reserved)	
8	(reserved)	
9	(reserved)	

■Statusword OMS Bit (csp)

Bit	简称	内容
10	(reserved)	读取时的值不确定。
12	Drive follows the command value (Target position ignored)	0: 正在丢弃 [Target position (Obj. 607Ah)] 1: 作为位置控制环输入正在使用 [Target position (Obj. 607Ah)]
13	Following error	0: No following error 1: Following error 在 [Following error actual value (Obj. 60F4h)] 的值超过 [Following error window (Obj. 6065h)] 的设定值的状态下, 经过 [Following error time out (Obj. 6066h)] 中设定的时间后, 该位将变为“1”。

循环同步速度模式 (csv)

循环同步速度模式 (csv) 的功能及关联对象如下所示。

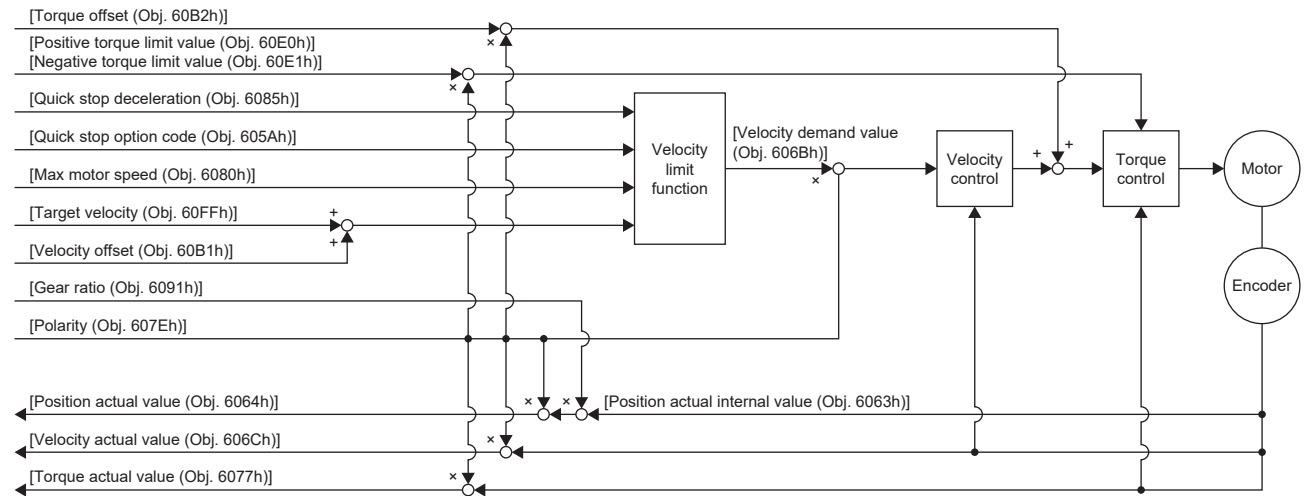

关联对象

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
60FFh	—	VAR	Target velocity	指令速度 单位: vel units
6085h	—	VAR	Quick stop deceleration	使用Quick stop的减速停止时的减速度 单位: acc units
605Ah	—	VAR	Quick stop option code	Quick stop的动作设定 ☞ 194页 Quick stop [G]
6080h	—	VAR	Max motor speed	伺服电机最大速度 单位: r/min、mm/s
606Bh	—	VAR	Velocity demand value	指令速度 (限后) 单位: vel units
6063h	—	VAR	Position actual internal value	当前位置 单位: Enc inc
6064h	—	VAR	Position actual value	当前位置 单位: pos units
606Ch	—	VAR	Velocity actual value	当前速度 单位: vel units
6077h	—	VAR	Torque actual value	当前转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6092h	0	ARRAY	Feed constant	输出轴每转动量的设定
	1		Feed	移动量设定
	2		Shaft revolutions	伺服电机轴的转数设定 单位: rev
60E0h	—	VAR	Positive torque limit value	转矩限制值 (正) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
60E1h	—	VAR	Negative torque limit value	转矩限制值 (反) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6091h	0	ARRAY	Gear ratio	齿轮比
	1		Motor revolutions	伺服电机轴转数 (分子) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
	2		Shaft revolutions	驱动轴转数 (分母) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
607Eh	—	VAR	Polarity	极性选择 Bit 7: Position POL Bit 6: Velocity POL Bit 5: Torque POL ☞ 106页 旋转/移动方向选择 [G]

Index	Sub	Object	Name	Description
60A8h	—	VAR	SI unit position	SI单位位置 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60A9h	—	VAR	SI unit velocity	SI单位速度 回复SI单位速度。 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60B1h	—	VAR	Velocity offset	速度偏置 单位: vel units
60B2h	—	VAR	Torque offset	转矩偏置 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)

Controlword/Statusword

通过变更 [Controlword (Obj. 6040h)], 可向伺服放大器发出控制指示。此外, 可通过 [Statusword (Obj. 6041h)] 确认控制状态。

控制模式不同时, [Controlword (Obj. 6040h)] 和 [Statusword (Obj. 6041h)] 的位也不同。因控制模式不同而异的位如下所示。

■Controlword OMS Bit (csv)


Bit	简称	内容
4	(reserved)	读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
5	(reserved)	
6	(reserved)	
8	(reserved)	
9	(reserved)	

■Statusword OMS Bit (csv)

Bit	简称	内容
10	(reserved)	读取时的值不确定。
12	Drive follows the command value (Target position ignored)	0: 正在丢弃 [Target velocity (Obj. 60FFh)] 1: 作为速度控制环输入正在使用 [Target velocity (Obj. 60FFh)]
13	(reserved)	读取时的值不确定。

循环同步转矩模式 (cst)

循环同步转矩模式 (cst) 的功能及关联对象如下所示。

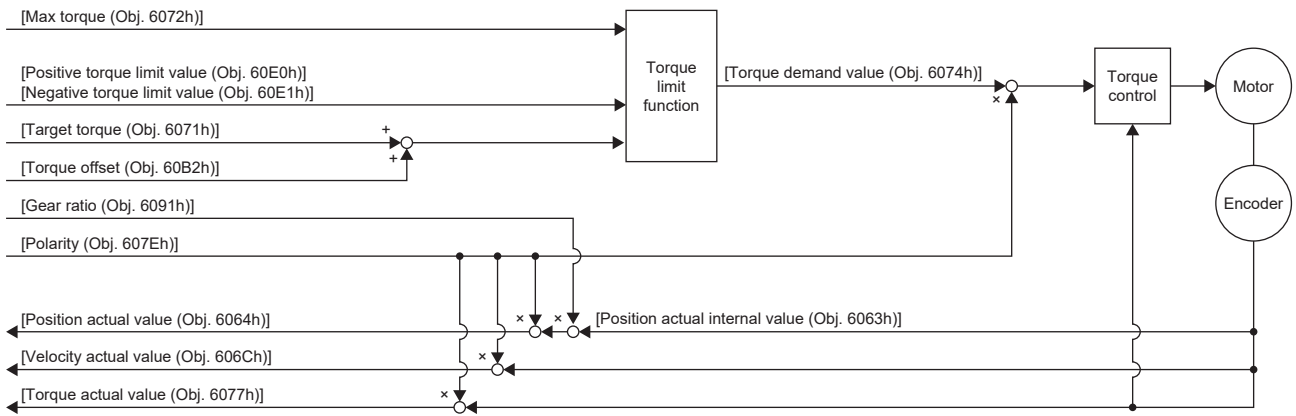

关联对象

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
6071h	—	VAR	Target torque	指令转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6072h	—	VAR	Max torque	最大转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6074h	—	VAR	Torque demand value	指令转矩 (限位后) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6063h	—	VAR	Position actual internal value	当前位置 单位: Enc inc
6064h	—	VAR	Position actual value	当前位置 单位: pos units
606Ch	—	VAR	Velocity actual value	当前速度 单位: vel units
6077h	—	VAR	Torque actual value	当前转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6092h	0	ARRAY	Feed constant	输出轴每转移动量的设定
	1		Feed	移动量设定
	2		Shaft revolutions	伺服电机轴的转数设定 单位: rev
60E0h	—	VAR	Positive torque limit value	转矩限制值 (正) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
60E1h	—	VAR	Negative torque limit value	转矩限制值 (反) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6091h	0	ARRAY	Gear ratio	齿轮比
	1		Motor revolutions	伺服电机轴转数 (分子) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
	2		Shaft revolutions	驱动轴转数 (分母) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
607Eh	—	VAR	Polarity	极性选择 Bit 7: Position POL Bit 6: Velocity POL Bit 5: Torque POL ☞ 106页 旋转/移动方向选择 [G]
2D20h	—	VAR	Velocity limit value	速度限制值 单位: vel units
60A8h	—	VAR	SI unit position	SI单位位置 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60A9h	—	VAR	SI unit velocity	SI单位速度 回复SI单位速度。 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。

Index	Sub	Object	Name	Description
60B2h	—	VAR	Torque offset	转矩偏置 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)

Controlword/Statusword

通过变更 [Controlword (Obj. 6040h)], 可向伺服放大器发出控制指示。此外, 可通过 [Statusword (Obj. 6041h)] 确认控制状态。

控制模式不同时, [Controlword (Obj. 6040h)] 和 [Statusword (Obj. 6041h)] 的位也不同。因控制模式不同而异的位如下所示。

■Controlword OMS Bit (cst)

Bit	简称	内容
4	(reserved)	读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
5	(reserved)	
6	(reserved)	
8	(reserved)	
9	(reserved)	


■Statusword OMS Bit (cst)

Bit	简称	内容
10	(reserved)	读取时的值不确定。
12	Drive follows the command value (Target position ignored)	0: 正在丢弃 [Target torque (Obj. 6071h)] 1: 作为转矩控制环输入正在使用 [Target torque (Obj. 6071h)]
13	(reserved)	读取时的值不确定。

轨迹位置模式 (pp)

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

轨迹位置模式 (pp) 的功能及关联对象如下所示。

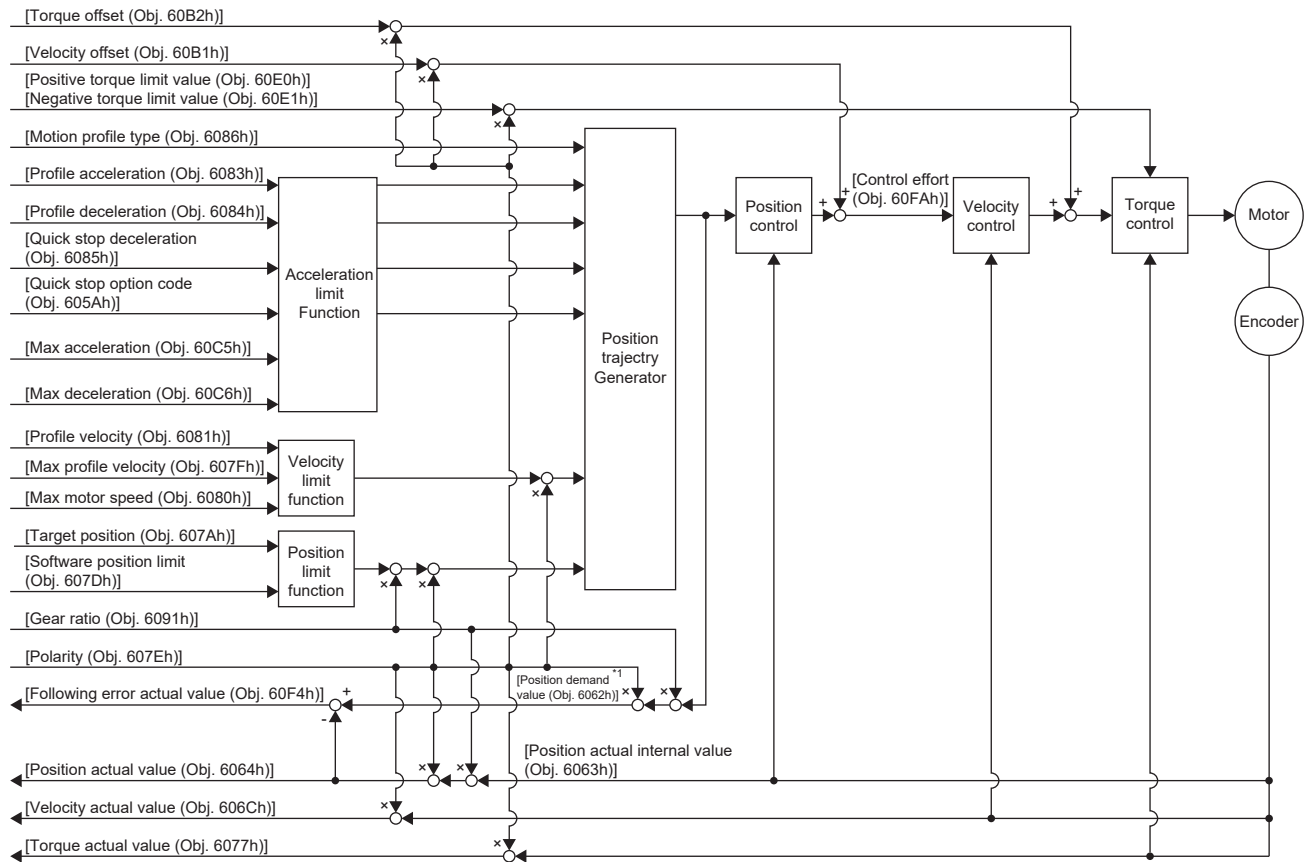

*1 根据使用的网络不同，此对象不可用。关于详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

关联对象

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
607Ah	—	VAR	Target position	指令位置 单位: pos units
607Bh	0	ARRAY	Position range limit	条目数
	1		Min position range limit	位置范围限位最小值 单位: pos units
	2		Max position range limit	位置范围限位最大值 单位: pos units
607Dh	0	ARRAY	Software position limit	条目数
	1		Min position limit	最小位置地址 单位: pos units
	2		Max position limit	最大位置地址 单位: pos units
607Fh	—	VAR	Max profile velocity	最大速度 单位: vel units
6080h	—	VAR	Max motor speed	伺服电机最大速度 单位: r/min、mm/s
6081h	—	VAR	Profile velocity	加速完成后的速度 单位: vel units
6083h	—	VAR	Profile acceleration	开始向目标位置移动时的加速度 单位: acc units
6084h	—	VAR	Profile deceleration	达到目标位置时的减速度 单位: acc units
6085h	—	VAR	Quick stop deceleration	基于Quick stop的减速停止时的减速度 单位: acc units
6086h	—	VAR	Motion profile type	加减速类型选择 -1: S曲线 0: Linear ramp (不对应) 1: Sin ² ramp (不对应) 2: Jerk-free ramp (不对应) 3: Jerk-limited ramp (不对应)
605Ah	—	VAR	Quick stop option code	Quick stop的动作设定 ☞ 194页 Quick stop [G]
60C5h *2	—	VAR	Max acceleration	加速度限制值 单位: 指令单位/s ²
60C6h *2	—	VAR	Max deceleration	减速度限制值 单位: 指令单位/s ²
6063h	—	VAR	Position actual internal value	当前位置 单位: Enc inc
6064h	—	VAR	Position actual value	当前位置 单位: pos units
606Ch	—	VAR	Velocity actual value	当前速度 单位: vel units
6077h	—	VAR	Torque actual value	当前转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6092h	0	ARRAY	Feed constant	输出轴每转移动量的设定
	1		Feed	移动量设定 单位: pos units
	2		Shaft revolutions	伺服电机轴的转数设定 单位: rev
60F4h	—	VAR	Following error actual value	偏差脉冲 单位: pos units
60FAh	—	VAR	Control effort	位置控制环输出 (速度指令) 单位: vel units
60E0h	—	VAR	Positive torque limit value	转矩限制值 (正) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
60E1h	—	VAR	Negative torque limit value	转矩限制值 (反) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)

Index	Sub	Object	Name	Description
6091h	0	ARRAY	Gear ratio	齿轮比
	1		Motor revolutions	伺服电机轴转数 (分子) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
	2		Shaft revolutions	驱动轴转数 (分母) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
607Eh	—	VAR	Polarity	极性选择 Bit 7: Position POL Bit 6: Velocity POL Bit 5: Torque POL ☞ 106页 旋转/移动方向选择 [G]
60A8h	—	VAR	SI unit position	SI单位位置 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60A9h	—	VAR	SI unit velocity	SI单位速度 回复SI单位速度。 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60B1h	—	VAR	Velocity offset	速度偏置 单位: vel units
60B2h	—	VAR	Torque offset	转矩偏置 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6062h *1	—	VAR	Position demand value	指定位置 (绝对位置) 回复伺服放大器内部的指令位置。 单位: pos units

*1 根据使用的网络不同, 此对象不可用。关于详细内容, 请参照用户手册 (对象字典篇)。

*2 可用于固件版本C0以上的伺服放大器。

Controlword/Statusword

通过变更 [Controlword (Obj. 6040h)], 可向伺服放大器发出控制指示。此外, 可通过 [Statusword (Obj. 6041h)] 确认控制状态。

[Controlword (Obj. 6040h)] 和 [Statusword (Obj. 6041h)], 既有因控制模式不同而异的位, 也有通用的位。因控制模式不同而异的位如下所示。

■Controlword OMS Bit (pp)


Bit	简称	内容
4	New set-point	获取位上升沿时的新定位伺服参数
5	Change set immediately	0: Set of set-points 1: Single set-point (立即受理定位伺服参数更新。)
6	abs/rel	0: 绝对位置指令 1: 相对位置指令
8	HALT	0: 驱动伺服电机 1: 根据 [Halt option code (Obj. 605Dh)], 停止伺服电机
9	Change on set-point	仅在Set of set-points ([Obj. 6040h: 00h] 的位5为“0”)时有效。 0: 完成当前的定位后, 转换至下一个定位 1: 保持 [profile velocity (Obj. 6081h)] 并定位至当前的set-point后, 转换至下一个定位 ☞ 33页 Set of set-points

■Statusword OMS Bit (pp)

Bit	简称	内容
10	Target reached	0: Halt (Bit 8) = 0: Target position not reached. 0: Halt (Bit 8) = 1: Axis decelerates. 1: Halt (Bit 8) = 0: Target position reached. 1: Halt (Bit 8) = 1: Velocity of axis is 0. Target position reached的判定条件: [Position actual value (Obj. 6064h)] 与 [Target position (Obj. 607Ah)] 的差为 [Position window (Obj. 6067h)] 的设定值以下的状态所持续的时间超过了 [Position window time (Obj. 6068he)] 所设定的时间时, 变为“Target position reached”。
12	Set-point acknowledge	0: 定位完成 (等待下一个命令) 1: 正在进行定位 (Single set-point ([Obj. 6040h: 00h] 的位5为“1”)时, 可改写setpoint)
13	Following error	0: No following error 1: Following error


Single Set-point

立即受理定位运行中的定位伺服参数更新。(中止当前的定位运行并转换至下一个定位运行。)

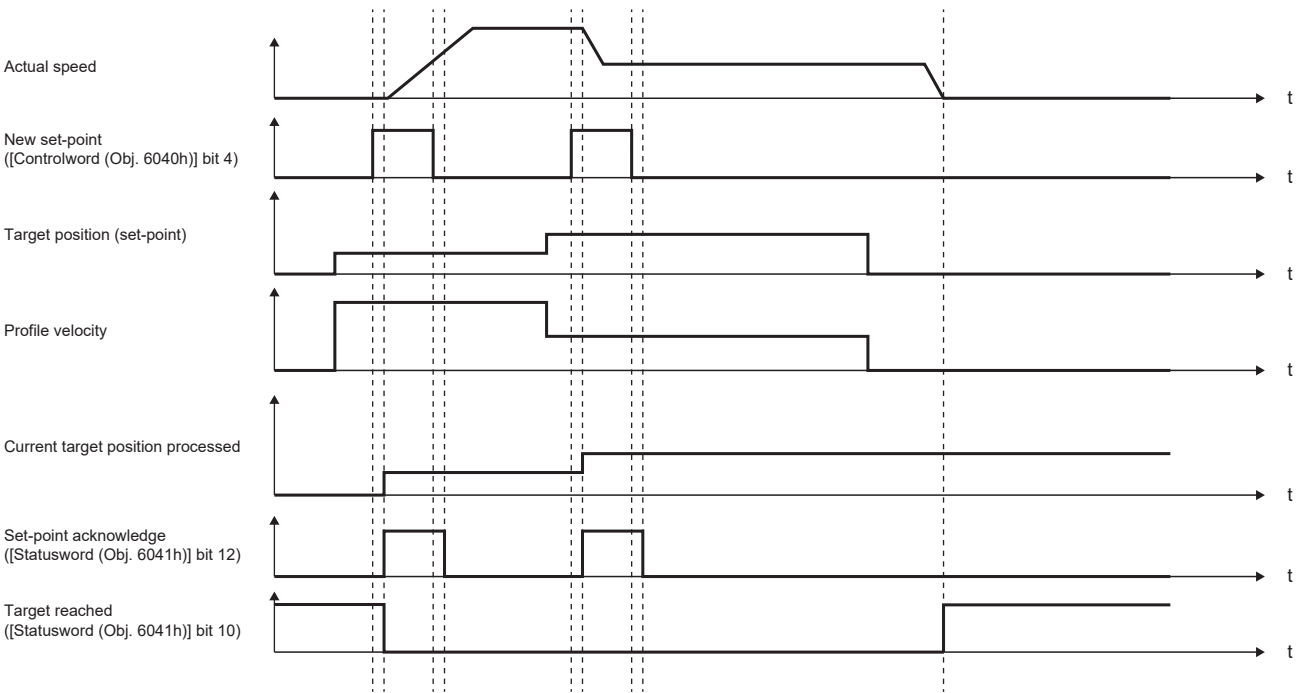

Set of set-points


完成当前的定位运行后，转换至下一个定位运行。在完成以Change on set-point (Controlword Bit 9) 的值进行的定位运行之前更新了伺服参数的情况下，可以对是否在最初的定位地点停止进行切换。

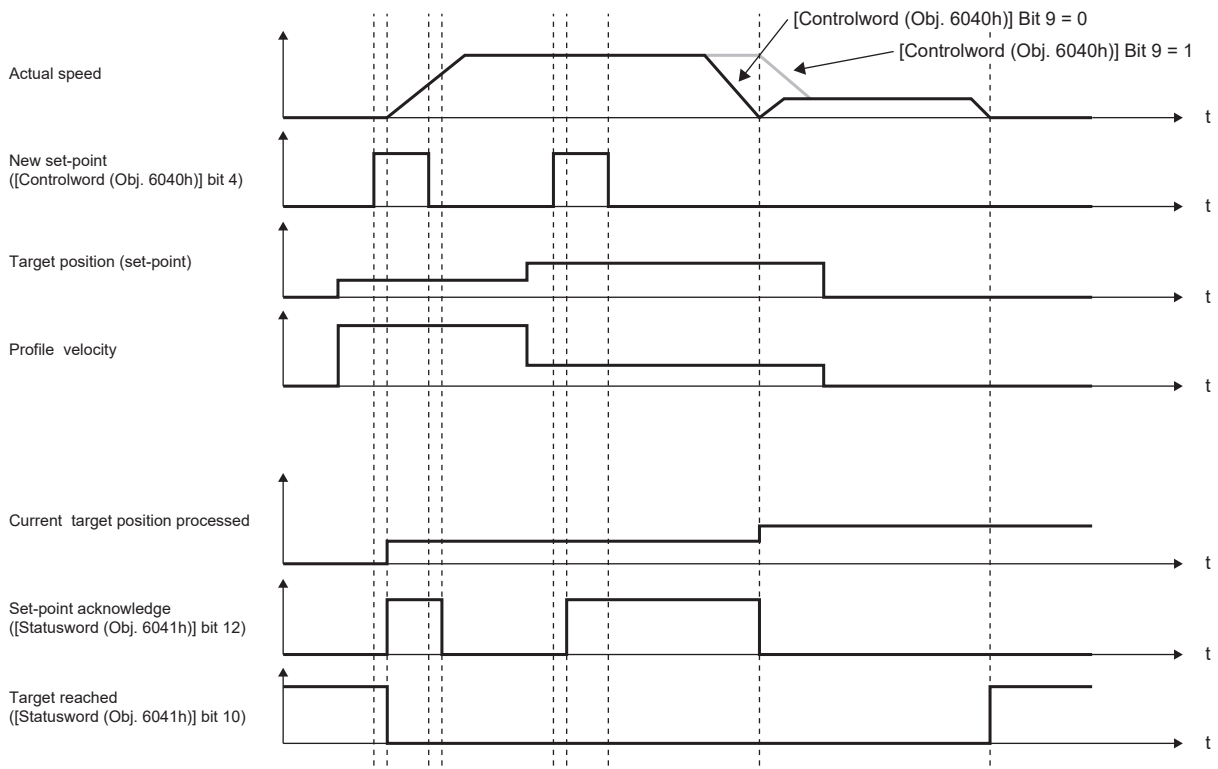

轨迹速度模式 (pv)

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

轨迹速度模式 (pv) 的功能及关联对象如下所示。

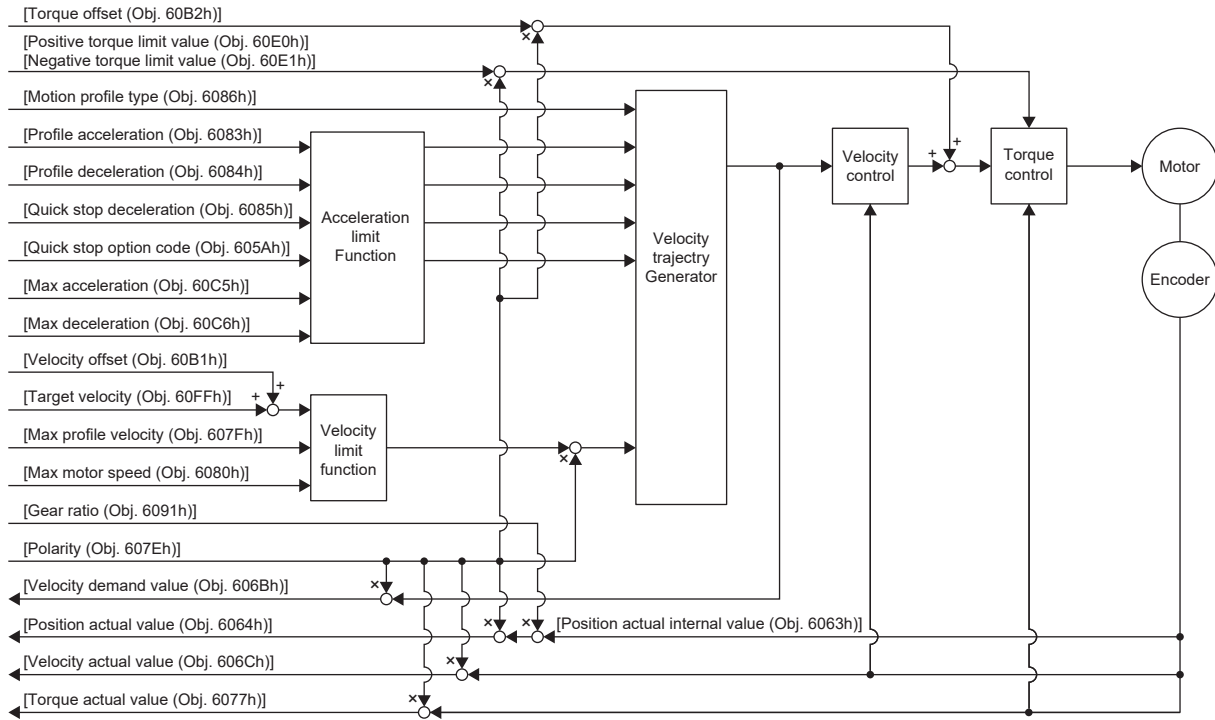

关联对象

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
60FFh	—	VAR	Target velocity	指令速度 单位: vel units
607Fh	—	VAR	Max profile velocity	最大速度 单位: vel units
6080h	—	VAR	Max motor speed	伺服电机最大速度 单位: r/min、mm/s
6083h	—	VAR	Profile acceleration	开始向目标位置移动时的加速度 单位: acc units
6084h	—	VAR	Profile deceleration	达到目标位置时的减速度 单位: acc units
6085h	—	VAR	Quick stop deceleration	基于Quick stop的减速停止时的减速度 单位: acc units
6086h	—	VAR	Motion profile type	加减速类型选择 -1: S曲线 0: Linear ramp (不对应) 1: Sin ² ramp (不对应) 2: Jerk-free ramp (不对应) 3: Jerk-limited ramp (不对应)
605Ah	—	VAR	Quick stop option code	Quick stop的动作设定 ☞ 194页 Quick stop [G]
6063h	—	VAR	Position actual internal value	当前位置 单位: Enc inc
6064h	—	VAR	Position actual value	当前位置 单位: pos units
606Bh	—	VAR	Velocity demand value	速度指令 (轨道生成后) 单位: vel units
606Ch	—	VAR	Velocity actual value	当前速度 单位: vel units

Index	Sub	Object	Name	Description
6077h	—	VAR	Torque actual value	当前转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6092h	0	ARRAY	Feed constant	输出轴每转移动量的设定
	1		Feed	移动量设定
	2		Shaft revolutions	伺服电机轴的转数设定 单位: rev
60C5h *1	—	VAR	Max acceleration	加速度限制值 单位: 指令单位/s ²
60C6h *1	—	VAR	Max deceleration	减速度限制值 单位: 指令单位/s ²
60E0h	—	VAR	Positive torque limit value	转矩限制值 (正) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
60E1h	—	VAR	Negative torque limit value	转矩限制值 (反) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6091h	0	ARRAY	Gear ratio	齿轮比
	1		Motor revolutions	伺服电机轴转数 (分子) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
	2		Shaft revolutions	驱动轴转数 (分母) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
607Eh	—	VAR	Polarity	极性选择 Bit 7: Position POL Bit 6: Velocity POL Bit 5: Torque POL ☞ 106页 旋转/移动方向选择 [G]
606Dh	—	VAR	Velocity window	Target reached判定用速度误差阈值 单位: vel units
606Eh	—	VAR	Velocity window time	Target reached判定时间 单位: ms
606Fh	—	VAR	Velocity threshold	Speed判定用零速度阈值 单位: vel units
6070h	—	VAR	Velocity threshold time	Speed判定时间 单位: ms
60A8h	—	VAR	SI unit position	SI单位位置 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60A9h	—	VAR	SI unit velocity	SI单位速度 回复SI单位速度。 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60B1h	—	VAR	Velocity offset	速度偏置 单位: vel units
60B2h	—	VAR	Torque offset	转矩偏置 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)

*1 可用于固件版本C0以上的伺服放大器。

Controlword/Statusword

通过变更 [Controlword (Obj. 6040h)], 可向伺服放大器发出控制指示。此外, 可通过 [Statusword (Obj. 6041h)] 确认控制状态。


[Controlword (Obj. 6040h)] 和 [Statusword (Obj. 6041h)], 既有因控制模式不同而异的位, 也有通用的位。因控制模式不同而异的位如下所示。

■Controlword OMS Bit (pv)

Bit	简称	内容
4	(reserved)	读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
5	(reserved)	
6	(reserved)	
8	HALT	0: 驱动伺服电机 1: 根据 [Halt option code (Obj. 605Dh)], 停止伺服电机
9	(reserved)	读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。

■Statusword OMS Bit (pv)


Bit	简称	内容
10	Target reached	0: Halt (Bit 8) = 0: Target velocity not reached. 0: Halt (Bit 8) = 1: Axis decelerates. 1: Halt (Bit 8) = 0: Target velocity reached. 1: Halt (Bit 8) = 1: Velocity of axis is 0. Target velocity reached的判定条件: [Velocity actual value (Obj. 606Ch)] 与 [Target velocity (Obj. 60FFh)] 的差为 [Velocity window (Obj. 606Dh)] 的设定值以下的状态所持续的时间超过了 [Velocity window time (Obj. 606Eh)] 所设定的时间时, 变为“Target velocity reached”。
12	Speed	0: Speed is not equal 0 1: Speed is equal 0 Speed is not equal 0的判定条件: [Velocity actual value (Obj. 606Ch)] 的绝对值为 [Velocity threshold (Obj. 606Fh)] 的设定值以上的状态所持续的时间超过了 [Velocity threshold time (Obj. 6070h)] 所设定的时间时, 变为“Speed is not equal 0”。
13	Max slippage error	0: Maximum slippage not reached 1: Maximum slippage reached (不对应) Max slippage为非同步伺服电机的最大转差量

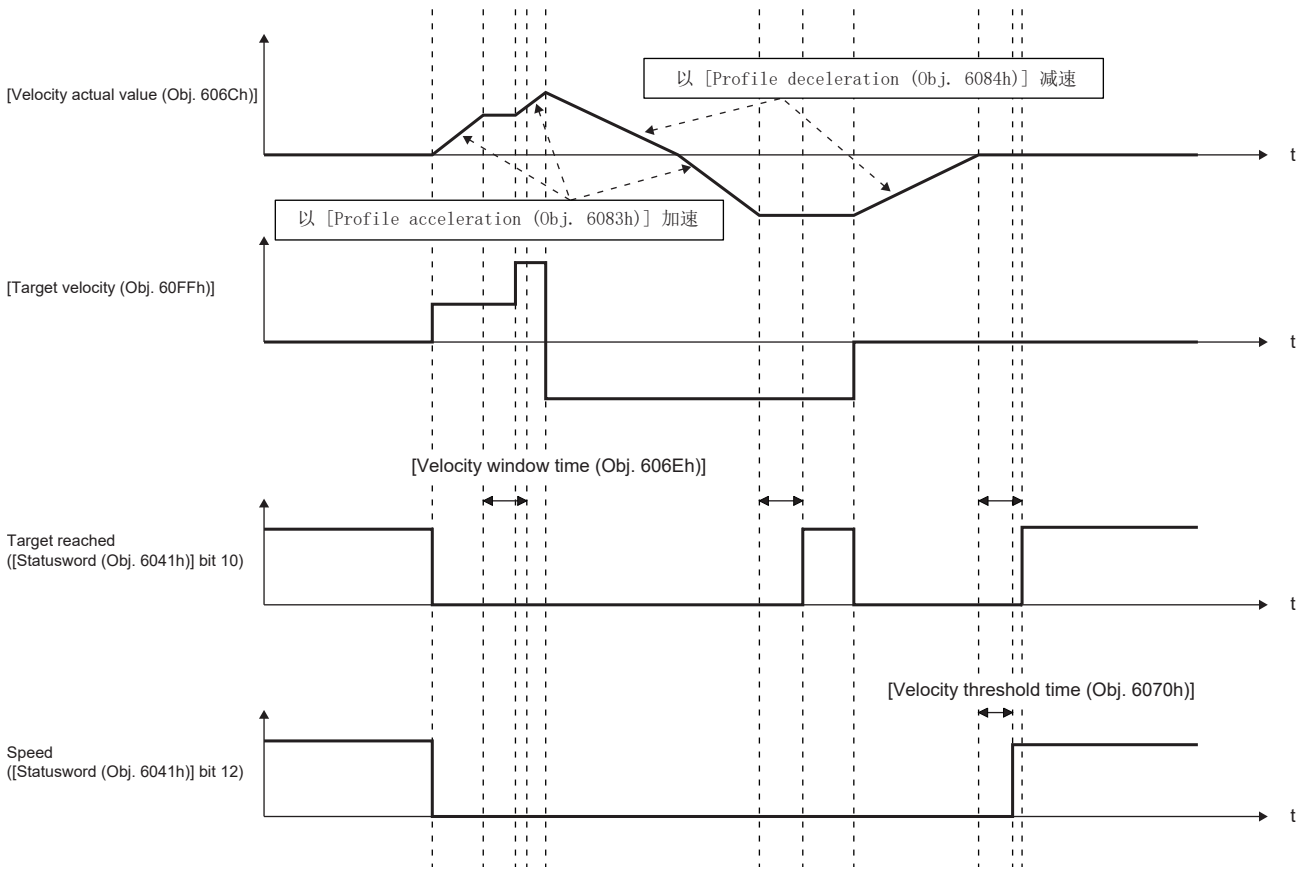

轨迹转矩模式 (tq)

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

轨迹转矩模式 (tq) 的功能及关联对象如下所示。

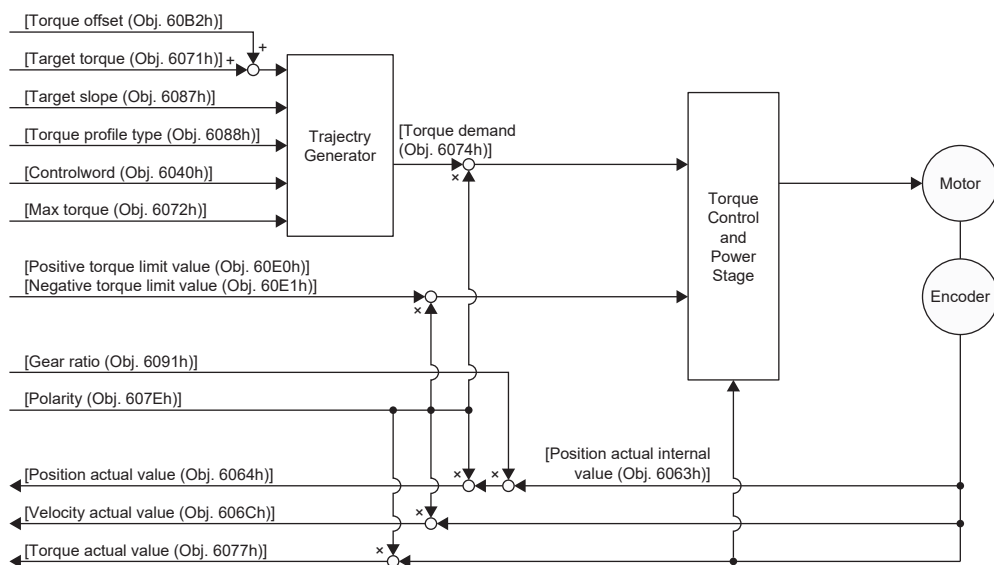

关联对象

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
6040h	—	VAR	Controlword	通用控制指令
6071h	—	VAR	Target torque	指令转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6072h	—	VAR	Max torque	最大转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6074h	—	VAR	Torque demand value	指令转矩 (限位后) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6087h	—	VAR	Torque slope	转矩的变化 单位: 0.1 %/s (100 %额定转矩换算)
6088h	—	VAR	Torque profile type	转矩变化曲线 0: Linear ramp 1: sin ² ramp (非对应)
6063h	—	VAR	Position actual internal value	当前位置 单位: Enc inc
6064h	—	VAR	Position actual value	当前位置 单位: pos units
606Ch	—	VAR	Velocity actual value	当前速度 单位: vel units
6077h	—	VAR	Torque actual value	当前转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6092h	0	ARRAY	Feed constant	输出轴每转动量的设定
	1		Feed	移动量设定
	2		Shaft revolutions	伺服电机轴的转数设定 单位: rev
60E0h	—	VAR	Positive torque limit value	转矩限制值 (正) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
60E1h	—	VAR	Negative torque limit value	转矩限制值 (反) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)

Index	Sub	Object	Name	Description
6091h	0	ARRAY	Gear ratio	齿轮比
	1		Motor revolutions	伺服电机轴转数 (分子) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
	2		Shaft revolutions	驱动轴转数 (分母) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
607Eh	—	VAR	Polarity	极性选择 Bit 7: Position POL Bit 6: Velocity POL Bit 5: Torque POL ☞ 106页 旋转/移动方向选择 [G]
2D20h	—	VAR	Velocity limit value	速度限制值 单位: vel units
60A8h	—	VAR	SI unit position	SI单位位置 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60A9h	—	VAR	SI unit velocity	SI单位速度 回复SI单位速度。 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60B2h	—	VAR	Torque offset	转矩偏置 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)

Controlword/Statusword

通过变更 [Controlword (Obj. 6040h)], 可向伺服放大器发出控制指示。此外, 可通过 [Statusword (Obj. 6041h)] 确认控制状态。


[Controlword (Obj. 6040h)] 及 [Statusword (Obj. 6041h)], 既有因控制模式不同而异的位, 也有通用的位。因控制模式不同而异的位如下所示。

■Controlword OMS Bit (tq)

Bit	简称	内容
4	(reserved)	读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
5	(reserved)	
6	(reserved)	
8	HALT	0: 驱动伺服电机 1: 根据 [Halt option code (Obj. 605Dh)], 停止伺服电机
9	(reserved)	读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。

■Statusword OMS Bit (tq)


Bit	简称	内容
10	Target reached (不支持)	0: Halt (Bit 8) = 0: Target torque not reached. 0: Halt (Bit 8) = 1: Axis decelerates. 1: Halt (Bit 8) = 0: Target torque reached. 1: Halt (Bit 8) = 1: Velocity of axis is 0. Target torque reached的判定条件: [Torque actual value (Obj. 6077h)] 与 [Target torque (Obj. 6071h)] 的差为 [Torque window] 的设定值以下的状态所持续的时间超过了 [Torque window time] 所设定的时间时, 变为“Target torque reached”。
12	(reserved)	读取时的值不确定。
13	(reserved)	

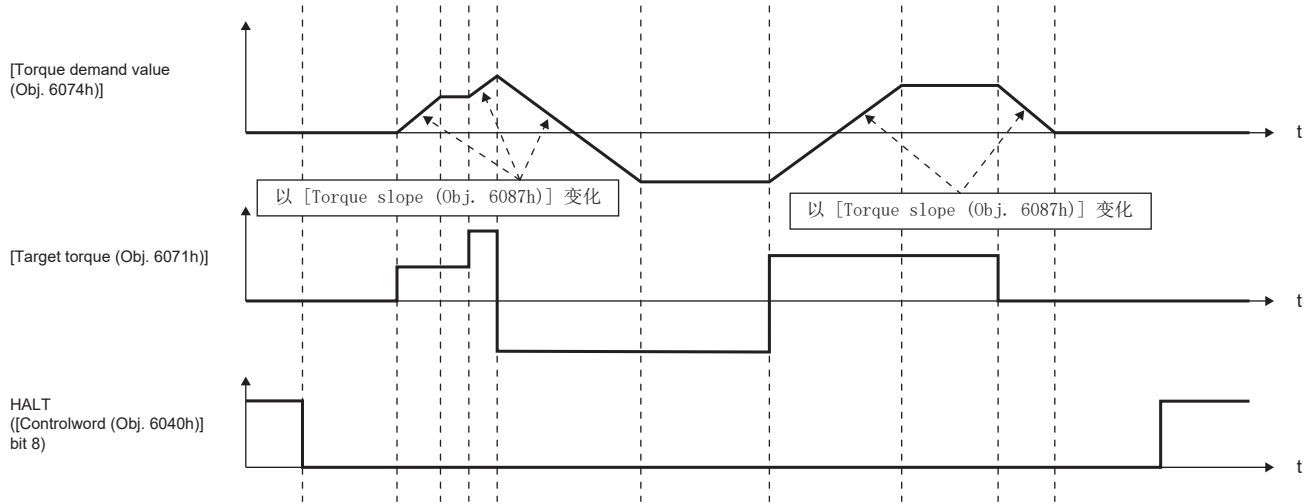

点位表模式 (pt)

可用于固件版本B8以上的伺服放大器。

点位表模式 (pt) 的功能及关联对象如下所示。

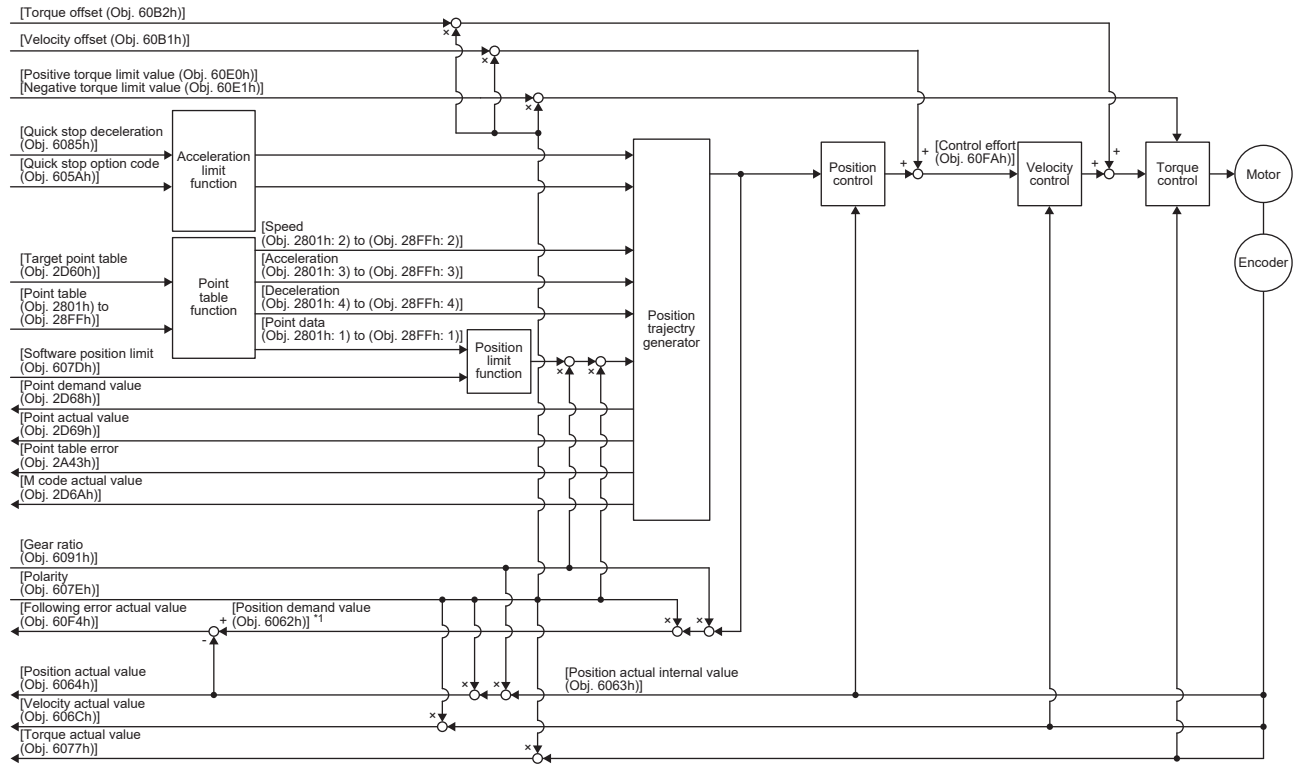

*1 根据使用的网络不同，此对象不可用。关于详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

关联对象

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
607Bh	0	ARRAY	Position range limit	条目数
	1		Min position range limit	位置范围限位最小值 单位: pos units
	2		Max position range limit	位置范围限位最大值 单位: pos units
607Dh	0	ARRAY	Software position limit	条目数
	1		Min position limit	最小位置地址 单位: pos units
	2		Max position limit	最大位置地址 单位: pos units
6085h	—	VAR	Quick stop deceleration	使用Quick stop的减速停止时的减速度 单位: acc units
605Ah	—	VAR	Quick stop option code	Quick stop的动作设定 ☞ 194页 Quick stop [G]
6080h	—	VAR	Max motor speed	伺服电机最大速度 单位: r/min、mm/s
6063h	—	VAR	Position actual internal value	当前位置 单位: Enc inc
6064h	—	VAR	Position actual value	当前位置 单位: pos units
606Ch	—	VAR	Velocity actual value	当前速度 单位: vel units
6077h	—	VAR	Torque actual value	当前转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)

Index	Sub	Object	Name	Description
6092h	0	ARRAY	Feed constant	输出轴每转移动量的设定
	1		Feed	移动量设定
	2		Shaft revolutions	伺服电机轴的转数设定 单位: rev
60F4h	—	VAR	Following error actual value	偏差脉冲 单位: pos units
60FAh	—	VAR	Control effort	位置控制环输出 (速度指令) 单位: vel units
60E0h	—	VAR	Positive torque limit value	转矩限制值 (正) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
60E1h	—	VAR	Negative torque limit value	转矩限制值 (反) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6091h	0	ARRAY	Gear ratio	齿轮比
	1		Motor revolutions	伺服电机轴转数 (分子) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
	2		Shaft revolutions	驱动轴转数 (分母) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
607Eh	—	VAR	Polarity	极性选择 Bit 7: Position POL Bit 6: Velocity POL Bit 5: Torque POL ☞ 106页 旋转/移动方向选择 [G]
60A8h	—	VAR	SI unit position	SI单位位置 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60A9h	—	VAR	SI unit velocity	SI单位速度 回复SI单位速度。 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60AAh	—	VAR	SI unit acceleration	SI 单位加速度 回复SI单位加速度。 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 及 [Pr. PT01.1 速度/加减速度单位选择] 自动设定。
6086h	—	VAR	Motion profile type	加减速类型选择 -1: S曲线 0: Linear ramp (不对应) 1: Sin ² ramp (不对应) 2: Jerk-free ramp (不对应) 3: Jerk-limited ramp (不对应)
2D60h	—	VAR	Target point table	点位表指令 0: 不起动 1 ~ 255: 指定点位表执行 -1: 至原点的定位
2D68h	—	VAR	Point demand value	点位表请求 回复当前指令下的点位表编号。 在伺服电机停止中, 回复 [Target point Table (Obj. 2D60h)] 的设定值。
2D69h	—	VAR	Point actual value	当前点位表 回复已完成的点位表编号。
2801h ~ 28FFh	0	ARRAY	Point table 001 ~ 255	条目数 (点位表数据)
	1		Point data	位置数据 单位: pos units
	2		Speed	速度数据 单位: vel units
	3		Acceleration	加速时间常数 单位: acc units
	4		Deceleration	减速时间常数 单位: acc units
	5		Dwell	停留 单位: ms
	6		Auxiliary	辅助功能
	7		M code	M代码

Index	Sub	Object	Name	Description
2A43h	0	ARRAY	Point table error	条目数 (点位表数据)
	1		Point table error No.	点位表错误编号 发生 [AL. 037.3 点位表设定异常] 时, 回复相应的点位表的编号。
	2		Point table error factor	点位表错误构成要素 发生 [AL. 037.3] 时, 回复相应的点位表的构成要素。 以位ON显示错误状态。
2D6Ah	—	VAR	M code actual value	当前M代码 回复已执行完成的点位表M代码。
60B1h	—	VAR	Velocity offset	速度偏置 单位: vel units
60B2h	—	VAR	Torque offset	转矩偏置 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6062h *1	—	VAR	Position demand value	指定位置 (绝对位置) 回复伺服放大器内部的指令位置。 单位: pos units

*1 根据使用的网络不同, 此对象不可用。关于详细内容, 请参照用户手册 (对象字典篇)。

Controlword/Statusword

通过变更 [Controlword (Obj. 6040h)], 可向伺服放大器发出控制指示。此外, 可通过 [Statusword (Obj. 6041h)] 确认控制状态。

控制模式不同时, [Controlword (Obj. 6040h)] 和 [Statusword (Obj. 6041h)] 的位也不同。因控制模式不同而异的位如下所示。

■Controlword OMS Bit (pt)

Bit	简称	内容
4	New set-point	位的上升沿时, 从 [Target point table (Obj. 2D60h)] 所指定的点位表开始运行。
5	(reserved)	读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
6	(reserved)	
8	HALT	0: 进行定位。 1: 根据 [Halt option code (Obj. 605Dh)] 停止伺服电机。
9	(reserved)	读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。


■Statusword OMS Bit (pt)

Bit	简称	内容
10	Target reached	0 (Halt (Bit 8) = 0) : Target position not reached. 0 (Halt (Bit 8) = 1) : Axis decelerates 1 (Halt (Bit 8) = 0) : Target position reached. 1 (Halt (Bit 8) = 1) : Velocity of axis is 0 Target position reached的判定条件 当前位置与点位表指令位置的差在 [Position window (Obj. 6067h)] 内的状态所持续的时间为 [Position window time (Obj. 6068h)] 以上时, 即变为Target position reached。
12	Set-point acknowledge	0: 定位完成 (等待下一个命令) 1: 正在进行定位
13	Following error	0: No following error 1: Following error Following error的判定条件 在 [Following error actual value (Obj. 60F4h)] 超过 [Following error window (Obj. 6065h)] 的设定值的状态下, 经过 [Following error time out (Obj. 6066h)] 中设定的时间后, 该位将变为“1”。

JOG运行模式 (jg)

可用于固件版本B8以上的伺服放大器。

JOG运行模式 (jg) 的功能及关联对象如下所示。

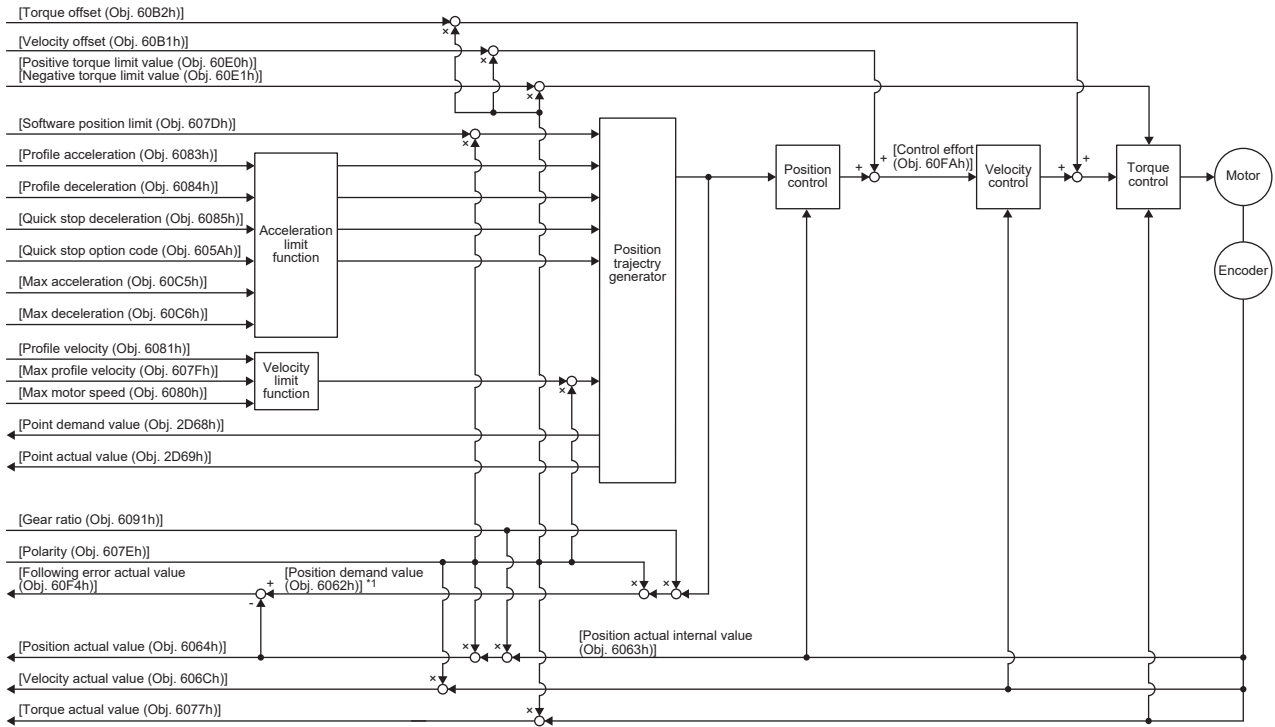

*1 根据使用的网络不同，此对象不可用。关于详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

关联对象

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
607Bh	0	ARRAY	Position range limit	条目数
	1		Min position range limit	位置范围限位最小值 单位: pos units
	2		Max position range limit	位置范围限位最大值 单位: pos units
607Dh	0	ARRAY	Software position limit	条目数
	1		Min position limit	最小位置地址 单位: pos units
	2		Max position limit	最大位置地址 单位: pos units
607Fh	—	VAR	Max profile velocity	最大速度 单位: vel units
6080h	—	VAR	Max motor speed	伺服电机最大速度 单位: r/min、mm/s
6081h	—	VAR	Profile velocity	加速完成后的速度 单位: vel units
6083h	—	VAR	Profile acceleration	开始向目标位置移动时的加速度 单位: acc units
6084h	—	VAR	Profile deceleration	达到目标位置时的减速度 单位: acc units
6085h	—	VAR	Quick stop deceleration	基于Quick stop的减速停止时的减速度 单位: acc units
605Ah	—	VAR	Quick stop option code	Quick stop的动作设定 ☞ 194页 Quick stop [G]
6063h	—	VAR	Position actual internal value	当前位置 单位: Enc inc
6064h	—	VAR	Position actual value	当前位置 单位: pos units
606Ch	—	VAR	Velocity actual value	当前速度 单位: vel units
6077h	—	VAR	Torque actual value	当前转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6092h	0	ARRAY	Feed constant	输出轴每转移动量的设定
	1		Feed	移动量设定 单位: pos units
	2		Shaft revolutions	伺服电机轴的转数设定 单位: rev
60C5h *2	—	VAR	Max acceleration	加速度限制值 单位: 指令单位/s ²
60C6h *2	—	VAR	Max deceleration	减速度限制值 单位: 指令单位/s ²
60F4h	—	VAR	Following error actual value	偏差脉冲 单位: pos units
60FAh	—	VAR	Control effort	位置控制环输出 (速度指令) 单位: vel units
60E0h	—	VAR	Positive torque limit value	转矩限制值 (正) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
60E1h	—	VAR	Negative torque limit value	转矩限制值 (反) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6091h	0	ARRAY	Gear ratio	齿轮比
	1		Motor revolutions	伺服电机轴转数 (分子) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
	2		Shaft revolutions	驱动轴转数 (分母) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]

Index	Sub	Object	Name	Description
607Eh	—	VAR	Polarity	极性选择 Bit 7: Position POL Bit 6: Velocity POL Bit 5: Torque POL ☞ 106页 旋转/移动方向选择 [G]
60A8h	—	VAR	SI unit position	SI单位位置 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60A9h	—	VAR	SI unit velocity	SI单位速度 回复SI单位速度。 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60AAh	—	VAR	SI unit acceleration	SI 单位加速度 回复SI单位加速度。 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 及 [Pr. PT01.1 速度/加减速度单位选择] 自动设定。
6086h	—	VAR	Motion profile type	加减速类型选择 -1: S曲线 0: Linear ramp (不对应) 1: Sin ² ramp (不对应) 2: Jerk-free ramp (不对应) 3: Jerk-limited ramp (不对应)
2D68h	—	VAR	Point demand value	点位表请求 始终为“0”。
2D69h	—	VAR	Point actual value	当前点位表 保持上一次的值。
60B1h	—	VAR	Velocity offset	速度偏置 单位: vel units
60B2h	—	VAR	Torque offset	转矩偏置 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6062h *1	—	VAR	Position demand value	指定位置 (绝对位置) 回复伺服放大器内部的指令位置。 单位: pos units

*1 根据使用的网络不同，此对象不可用。关于详细内容，请参照用户手册 (对象字典篇)。

*2 可用于固件版本C0以上的伺服放大器。

Controlword/Statusword

通过变更 [Controlword (Obj. 6040h)], 可向伺服放大器发出控制指示。此外, 可通过 [Statusword (Obj. 6041h)] 确认控制状态。

[Controlword (Obj. 6040h)] 和 [Statusword (Obj. 6041h)], 既有因控制模式不同而异的位, 也有通用的位。因控制模式不同而异的位如下所示。

■Controlword OMS Bit (jg)

Bit	简称	内容
4	Rotation start	0: 伺服电机停止 1: 伺服电机启动
5	Direction	0: 正转 (地址递增) 1: 反转 (地址递减)
6	(reserved)	读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
8	HALT	0: 进行定位。 1: 根据 [Halt option code (Obj. 605Dh)] 停止伺服电机。
9	(reserved)	读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。

■Statusword OMS Bit (jg)

Bit	简称	内容
10	Target reached	0 (Halt (Bit 8) = 0) : Target position not reached. 0 (Halt (Bit 8) = 1) : Axis decelerates 1 (Halt (Bit 8) = 0) : Target position reached. 1 (Halt (Bit 8) = 1) : Velocity of axis is 0 Target position reached的判定条件 当前位置与指令位置的误差在 [Position window (Obj. 6067h)] 内的状态所持续的时间为 [Position window time (Obj. 6068h)] 以上时, 即为Target position reached。
12	(reserved)	读取时的值不确定。
13	Following error	0: No following error 1: Following error Following error的判定条件 在 [Following error actual value (Obj. 60F4h)] 超过 [Following error window (Obj. 6065h)] 的设定值的状态下, 经过 [Following error time out (Obj. 6066h)] 中设定的时间后, 该位将变为“1”。

推压控制模式 (ct)

可用于固件版本B0以上的伺服放大器。

限制事项

无法在推压控制模式下使用以下功能。因此，当报警发生时，停止方式为DB、EDB或自由运行。

- 基本电路切断延迟功能
- 强制停止减速功能
- 升降轴提升功能
- 行程限位功能
- 软件限位
- 自动调谐功能
- 振动抑制控制1、2
- 微振动抑制控制
- 一键式调整
- 瞬间调谐功能

注意事项

指令转矩的设定值与伺服电机转矩产生方向之间的关系，会根据 [Pr. PA14 移动方向选择] 和 [PC29.3 转矩POL反映选择] 的设定值而变化。

伺服电机输出的转矩为指令转矩与在 [Pr. PE47 不平衡转矩偏置] 及 [Torque offset (Obj. 60B2h)] 中指定的值之和。


在 [Velocity offset (Obj. 60B1h)] 设定较大值的状态下，如果从csv模式切换到推压控制模式，则可能会发生冲击。

请勿如下设定伺服参数，因为这会影响推压控制模式下对转矩指令的响应性。

- 在 [Pr. PB12 过冲量补偿] 中设定“0”以外的值。
- 在 [Pr. PB24.1 PI-PID切换控制选择] 中设定“3”。

功能及关联对象

推压控制模式 (ct) 的功能及关联对象如下所示。

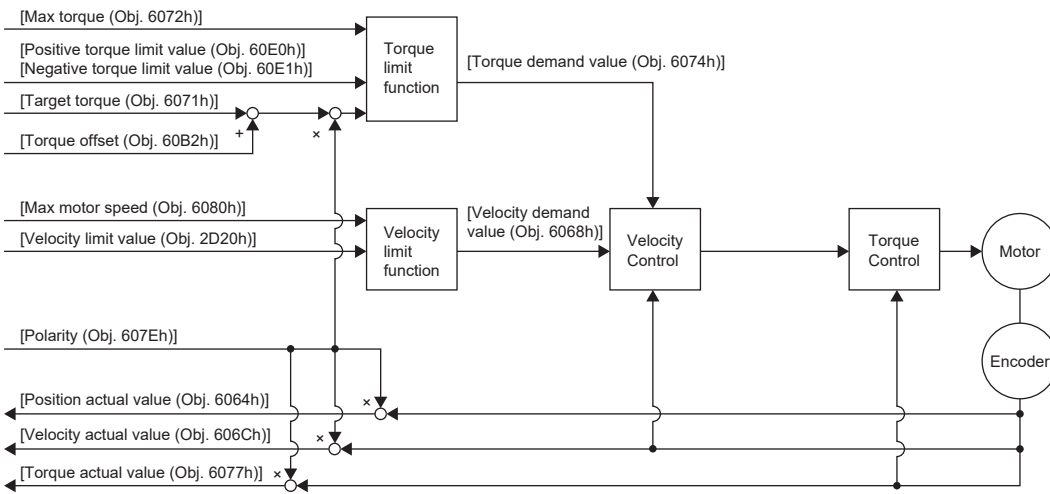

■关联对象

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
6080h	—	VAR	Max motor speed	伺服电机最大速度 单位: r/min
606Bh	—	VAR	Velocity demand value	指令速度 (限位后) 单位: vel units
6071h	—	VAR	Target torque	指令转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6072h	—	VAR	Max torque	最大转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6074h	—	VAR	Torque demand value	指令转矩 (限位后) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6063h	—	VAR	Position actual internal value	当前位置 单位: Enc inc
6064h	—	VAR	Position actual value	当前位置 单位: Pos units
606Ch	—	VAR	Velocity actual value	当前速度 单位: vel units
6077h	—	VAR	Torque actual value	当前转矩 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6092h	0	ARRAY	Feed constant	输出轴每转移动量的设定
	1		Feed	移动量设定
	2		Shaft revolutions	伺服电机轴的转数设定 单位: rev
60E0h	—	VAR	Positive torque limit value	转矩限制值 (正) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
60E1h	—	VAR	Negative torque limit value	转矩限制值 (反) 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6091h	0	ARRAY	Gear ratio	齿轮比
	1		Motor revolutions	伺服电机轴转数 (分子) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
	2		Shaft revolutions	驱动轴转数 (分母) ☞ 130页 电子齿轮功能 [G]
607Eh	—	VAR	Polarity	极性选择 Bit 7: Position POL Bit 6: Velocity POL Bit 5: Torque POL ☞ 106页 旋转/移动方向选择 [G]
2D20h	—	VAR	Velocity limit value	速度限制值 单位: vel units

Index	Sub	Object	Name	Description
60A8h	—	VAR	SI unit position	SI单位位置 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60A9h	—	VAR	SI unit velocity	SI单位速度 回复SI单位速度。 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 自动设定。
60B2h	—	VAR	Torque offset	转矩偏置 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)

■Controlword/Statusword

通过变更 [Controlword (Obj. 6040h)], 可向伺服放大器发出控制指示。此外, 可通过 [Statusword (Obj. 6041h)] 确认控制状态。

控制模式不同时, [Controlword (Obj. 6040h)] 和 [Statusword (Obj. 6041h)] 的位也不同。因控制模式不同而异的位如下所示。

• Controlword OMS Bit (ct)

Bit	简称	内容
4	(reserved)	读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
5	(reserved)	
6	(reserved)	
8	(reserved)	
9	(reserved)	

• Statusword OMS Bit (ct)

Bit	简称	内容
10	(reserved)	读取时的值不确定。
12	Target torque ignored	0: 正在丢弃 [Target torque (Obj. 6071h)] 1: 作为推压控制环输入正在使用 [Target torque (Obj. 6071h)]
13	(reserved)	读取时的值不确定。

■控制模式的切换

关于控制切换, 请参照用户手册 (通信功能篇) 的“推压控制模式 (ct) 的控制切换”。

■转矩反馈控制增益的设定

在推压控制模式下, 转矩反馈增益请使用 [Pr. PB03 转矩反馈环增益] 的初始值。不能获得满意的响应时, 请调整转矩反馈增益。

☞ 52页 参数调整方法

动作内容

■按压控制模式的动作内容


在推压控制模式下，当工件接触对象物时，则以 [Target torque (Obj. 6071h)] 和在 [Pr. PE47 不平衡转矩偏置] 及 [Torque offset (Obj. 60B2h)] 中设定的值之和为指令转矩进行转矩控制，不接触时，则以在 [Velocity limit value (Obj. 2D20h)] 中设定的速度限制值进行伺服电机的移动。指令转矩及速度限制值在推压控制模式下随时可以变更。

■推压控制模式的当前值

在推压控制模式下，[Position actual internal value (Obj. 6063h)] 及 [Position actual value (Obj. 6064h)] 将持续更新。但是，由于软件限位无效，所以即使 [Position actual value (Obj. 6064h)] 超过软件限位的值，也不会发生 [AL. 098 软件限位警告]。


■csp和推压控制模式的切换

关于csp模式和推压控制模式的切换时机，如下所示。

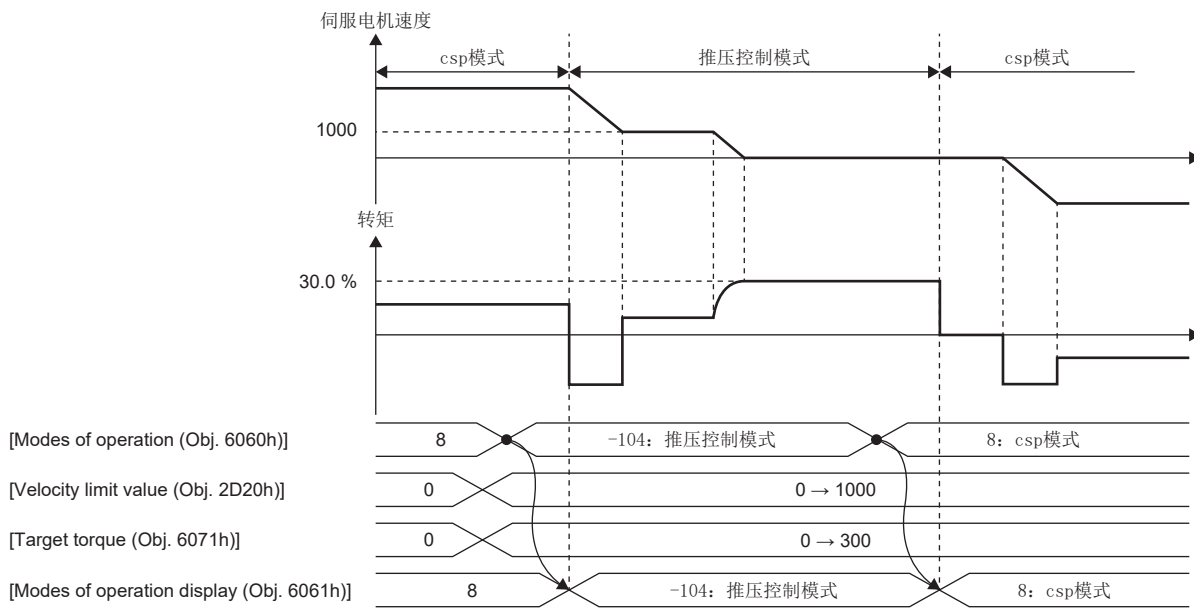

■csv和推压控制模式的切换

关于csv模式和推压控制模式的切换时机，如下所示。

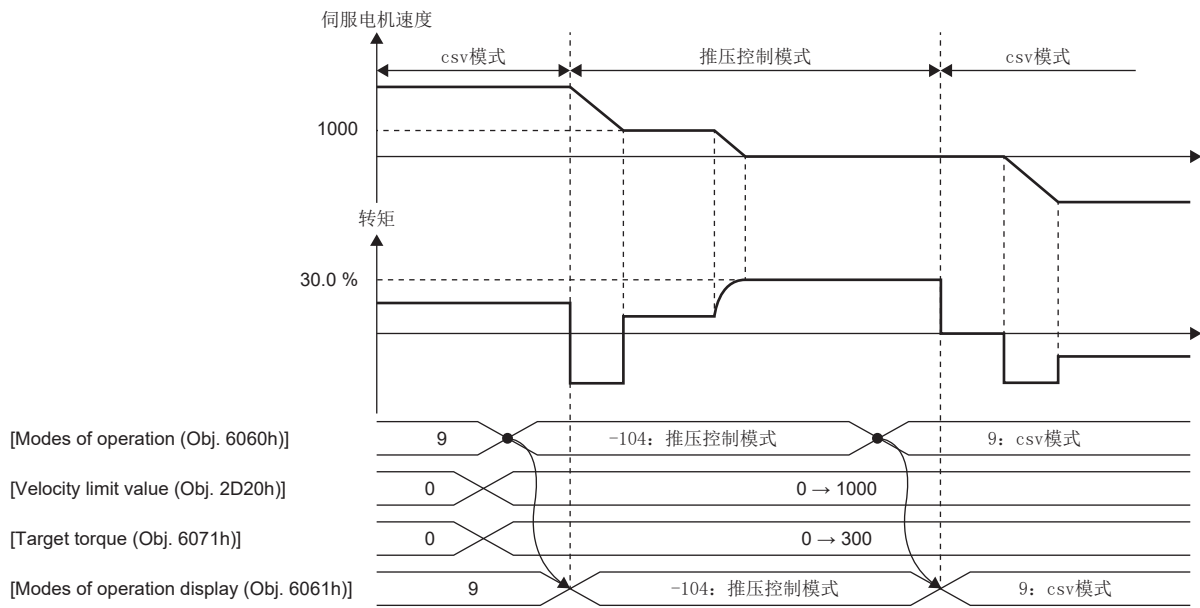

■参数调整方法

使用推压控制模式时，请按以下步骤调整参数。

1. 伺服稳定性的调整

通过调整确保在位置模式或速度模式下不会产生振动，使其正常动作。

2. 转矩反馈增益的设定


将 [Pr. PB03 转矩反馈环增益] 的值设定为初始值。

3. 转矩反馈增益的调整

工件接触对象物时，如果伺服电机速度或转矩振动，则降低 [Pr. PB03]。降低 [Pr. PB03] 可以抑制工件接触对象物时伺服电机速度或转矩的振动。但是，对指令转矩的跟随会变慢。

原点复位模式 (hm)

原点复位模式 (hm) 的功能及关联对象如下所示。

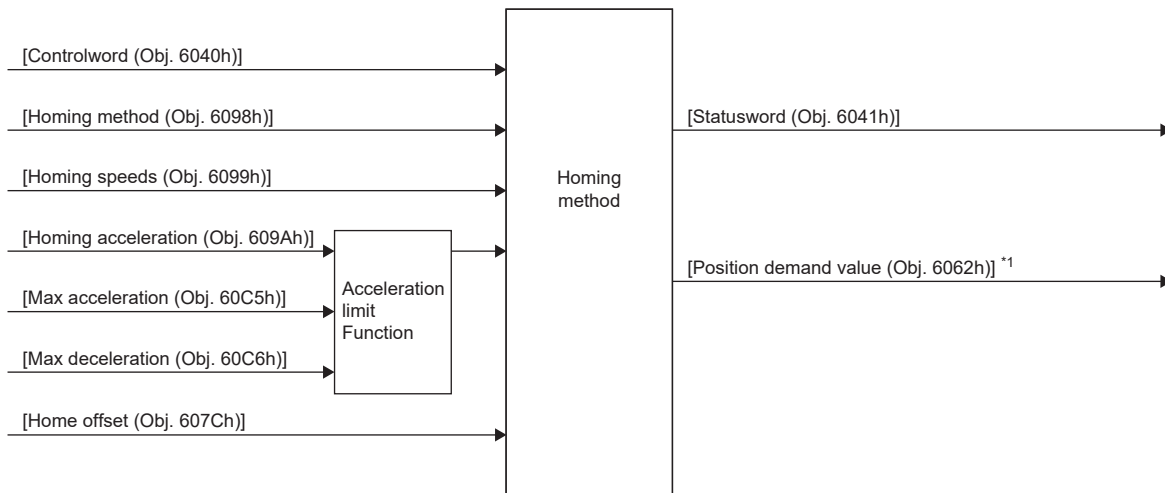

*1 根据使用的网络不同，此对象不可用。关于详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

关联对象

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
607Ch	0	VAR	Home offset	应设定机械坐标系的零点位置和原点复位位置的差。原点复位完成后，从原点复位位置减掉设定为该对象的值，同时 [Position demand value (Obj. 6062h)] 及 [Position actual value (Obj. 6064h)] 发生变更。 原点复位完成时或网络连接时，将反映基于该对象的设定。原点复位未完成的状态下不会反映。
6098h	0	VAR	Homing Method	应指定原点复位方法。 关于对应的原点复位方法，请参照下述章节。 ☞ 56页 Homing method一览
6099h	0	ARRAY	Homing Speeds	原点复位速度 条目数
	1		Speed during search for switch	应指定到近点检测为止的移动速度。*2 (vel units) 范围：0 ~ 伺服电机最大速度
	2		Speed during search for zero	应指定近点检测后到原点为止的移动速度。*1*2 (vel units) 范围：0 ~ 伺服电机最大速度
609Ah	0	VAR	Homing acceleration	原点复位时的加减速时间常数 单位：acc units
60C5h *4	—	VAR	Max acceleration	加速度限制值 单位：指令单位/s ²
60C6h *4	—	VAR	Max deceleration	减速度限制值 单位：指令单位/s ²
60E3h	0	ARRAY	Supported Homing Method	对应的原点复位方式 条目数
	1		1st supported homing method	—
	~		—	—
	41		41st supported homing method	—
6062h *3	—	VAR	Position demand value	指定位置（绝对位置） 回复伺服放大器内部的指令位置。 单位：pos units

*1 在原点复位模式 (hm) 下，检测出行程末端时，将执行遵从减速时间常数的紧急停止。应充分注意原点复位速度的设定。

*2 设定速度超过8000 r/min (mm/s) 时，将固定为8000 r/min (mm/s)。

*3 根据使用的网络不同，此对象不可用。关于详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

*4 可用于固件版本C0以上的伺服放大器。

Controlword/Statusword

通过变更 [Controlword (Obj. 6040h)], 可向伺服放大器发出控制指示。此外, 可通过 [Statusword (Obj. 6041h)] 确认控制状态。

控制模式不同时, [Controlword (Obj. 6040h)] 和 [Statusword (Obj. 6041h)] 的位也不同。因控制模式不同而异的位如下所示。

■Controlword OMS Bit (hm)

Bit	简称	内容
4	HOS	Homing operation start 0: Do not start homing procedure 1: Start or continue homing procedure
5	(reserved)	读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
6	(reserved)	
8	HALT	Halt 0: 驱动伺服电机。 1: 根据 [Halt option code (Obj. 605Dh)] 停止伺服电机。
9	(reserved)	读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。

■Statusword OMS Bit (hm)

要点

- 要在原点复位完成后跟踪位置时, 应在确认Statusword Bit 12及Bit 10均已转换为“1”后再进行。

Bit	简称	内容
10	Target reached	关于内容请参照下表。
12	Homing attained	
13	Homing error	

hm 模式时的Statusword Bit 10、Bit 12及Bit 13的内容如下所示。

Bit 13	Bit 12	Bit 10	Definition
0	0	0	Homing procedure is in progress. (原点复位中)
0	0	1	Homing procedure is interrupted or not started. (原点复位中断或未开始)
0	1	0	Homing is attained, but target is not reached. (原点复位已完成, 但未达到目标)
0	1	1	Homing procedure is completed successfully. (原点复位正常完成)
1	0	0	Homing error occurred, velocity is not 0. (发生原点复位错误, 速度不为0)
1	0	1	Homing error occurred, velocity is 0. (发生原点复位错误, 速度为0)
1	1	—	reserved

Homing method 一览

以下情况下，应务必在已通过一次Z相的状态下进行。Z相未通过的情况下，会发生 [AL. 090.5 原点复位未完成警告]。

- 在线性伺服电机控制模式下使用增量线性编码器时
- 在全闭环控制模式下使用增量外部编码器时
- 在直驱电机控制模式下使用三菱电机生产的直驱电机时

为了切实进行原点复位，应通过控制器在csv等模式下移动至相反侧的行程末端后，再进行原点复位。可通过 [Digital inputs (Obj. 60FDh)] 确认已到达行程末端。

原点复位完成后转换为其他的控制模式时，应将 [Target position (Obj. 607Ah)] 设定为“0”后再进行控制模式的切换。使用无Z相的ABZ相差动输出旋转编码器时，请勿实施近点狗式原点复位等使用Z相的原点复位。伺服电机可能会在原点复位未完成的情况下继续驱动。请实施数据设定式原点复位等不使用Z相的原点复位。

使用ABZ相差动输出型编码器时，使用Z相进行原点复位的精度取决于Z相对于A相及B相的宽度。

固件版本为D4以上的伺服放大器的情况下，根据 [Pr. PT55.1 原点复位时POL反映选择] 的设定值，可将 [Pr. PA14 移动方向选择] 的设定反映至原点复位方向。

原点复位模式 (hm) 中的原点复位方法应通过 [Homing Method (Obj. 6098h)] 进行指定。对应下表的Homing method。

Method 编号	原点复位方式	旋转方向 *3		内容	原点移位功能
		[Pr. PA14] = 0	[Pr. PA14] = 1		
-1	近点狗式原点复位 (后端检测 Z相基准)	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	使用近点狗通过后的Z相脉冲进行原点复位。 在近点狗前端开始减速，将后端通过后的最初的Z相信号或从Z相信号移动了设定的原点移位量的位置作为原点。	可使用
-33		反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向		可使用
-2	计数式原点复位 (前端检测 Z相基准)	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	使用近点狗接触后的编码器脉冲计数进行原点复位。 在近点狗前端开始减速，将移动了通过后的移动量之后的最初的Z相信号或从Z相信号移动了设定的原点移位量的位置作为原点。	可使用
-34		反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向		可使用
-3	数据设定式原点复位	—	—	在无近点狗的状态下进行原点复位。 将当前位置设为原点。 可以以Operational enabled state执行原点复位。伺服OFF状态下不可以执行原点复位。	不可使用
-4	推压式原点复位 (推压位置基准)	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	推压机上的止动块进行原点复位。 将推压机上的止动块后停止的位置作为原点。	不可使用
-36		反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向		不可使用
-6	近点狗式原点复位 (后端检测 后端基准)	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	以近点狗后端为基准进行原点复位。 在近点狗前端开始减速，将后端通过后移动了近点狗后移动量和原点移位量的位置作为原点。	可使用
-38		反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向		可使用
-7	计数式原点复位 (前端检测 前端基准)	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	以近点狗前端为基准进行原点复位。 在近点狗前端开始减速，将移动了近点狗后移动量和原点移位量的位置作为原点。	可使用
-39		反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向		可使用
-8	近点狗支架式原点复位	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	以近点狗前端为基准，使用最初的Z相脉冲进行原点复位。 可将检测近点狗前端后最初的Z相信号或从Z相信号移动了原点移位量的位置作为原点。	可使用
-40		反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向		可使用
-9	近点狗式前Z相基准原点复位	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	以近点狗前端为基准，使用其之前的Z相脉冲进行原点复位。 近点狗前端检测后，向反方向移动，以离开近点狗后最初的Z相信号或从Z相信号移动了原点移位量的位置作为原点。	可使用
-41		反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向		可使用
-10	近点狗式前端基准原点复位	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	以近点狗前端为基准，在近点狗前端进行原点复位。 将从近点狗前端移动了近点狗后移动量和原点移位量的位置作为原点。	可使用
-42		反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向		可使用
-11	无近点狗Z相基准原点复位	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	以最初的Z相为基准，在近点狗前端进行原点复位。 将最初的Z相信号或从Z相信号移动了原点移位量的位置作为原点。	可使用
-43		反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向		可使用

Method 编号	原点复位方式	旋转方向 *3		内容	原点移位功能
		[Pr. PA14] = 0	[Pr. PA14] = 1		
1 *1	Homing on negative limit switch and index pulse	反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向	反转侧行程末端检测后, 向反方向移动, 可将离开行程末端后最初的Z相信号或从Z相信号移动了原点移位量的位置作为原点。 向正转方向移动时, 在检测出Z相信号前, 检测出正转侧行程末端时, 会发生 [AL. 090 原点复位未完成警告]。 使用FLS/RLS时, 该原点复位方式可用于固件版本C0以上的伺服放大器。	可使用
2 *1	Homing on positive limit switch and index pulse	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	正转侧行程末端检测后, 向反方向移动, 可将离开行程末端后最初的Z相信号或从Z相信号移动了原点移位量的位置作为原点。 向反转方向移动时, 在检测出Z相信号前, 检测出反转侧行程末端时, 会发生 [AL. 090 原点复位未完成警告]。 使用FLS/RLS时, 该原点复位方式可用于固件版本C0以上的伺服放大器。	可使用
3	Homing on positive home switch and index pulse	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	与近点狗式前Z相基准原点复位相同。 原点复位过程中检测出行程末端时, 会发生 [AL. 090 原点复位未完成警告]。	可使用
4	Homing on positive home switch and index pulse	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	与近点狗支架式原点复位相同。 原点复位过程中检测出行程末端时, 会发生 [AL. 090 原点复位未完成警告]。	可使用
5	Homing on negative home switch and index pulse	反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向	与近点狗式前Z相基准原点复位相同。 原点复位过程中检测出行程末端时, 会发生 [AL. 090 原点复位未完成警告]。	可使用
6	Homing on negative home switch and index pulse	反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向	与近点狗支架式原点复位相同。 原点复位过程中检测出行程末端时, 会发生 [AL. 090 原点复位未完成警告]。	可使用
7	Homing on home switch and index pulse	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	与近点狗式前Z相基准原点复位相同。	可使用
8	Homing on home switch and index pulse	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	与近点狗支架式原点复位相同。	可使用
9 *2	Homing on home switch and index pulse	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	以近点狗后端为基准, 将近点狗后端前的Z相脉冲作为原点。 该原点复位方式, 将移动了原点移位量的位置作为原点。	可使用
10 *2	Homing on home switch and index pulse	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	以近点狗后端为基准, 将近点狗后端前的Z相脉冲作为原点。 该原点复位方式, 将移动了原点移位量的位置作为原点。	可使用
11	Homing on home switch and index pulse	反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向	与近点狗式前Z相基准原点复位相同。	可使用
12	Homing on home switch and index pulse	反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向	与近点狗支架式原点复位相同。	可使用
13 *2	Homing on home switch and index pulse	反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向	与Homing method 9相同。	可使用
14 *2	Homing on home switch and index pulse	反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向	与Homing method 10相同。	可使用
17 *2	Homing without index pulse	反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向	反转侧行程末端检测后, 向正转方向移动, 以远离行程末端的位置作为原点。 该原点复位方式, 将移动了原点移位量的位置作为原点。 向正转方向移动时, 如果检测出正转侧行程末端, 则将发生 [AL. 090 原点复位未完成警告]。	可使用

Method 编号	原点复位方式	旋转方向 *3		内容	原点移位功能
		[Pr. PA14] = 0	[Pr. PA14] = 1		
18 *2	Homing without index pulse	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	正转侧行程末端检测后, 向反转方向移动, 以远离行程末端的位置作为原点。该原点复位方式, 将移动了原点移位量的位置作为原点。向反转方向移动时, 如果检测到反转侧行程末端, 则将发生 [AL. 090 原点复位未完成警告]。	可使用
19	Homing without index pulse	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	与近点狗式前端基准原点复位相同。原点复位过程中检测出行程末端时, 会发生 [AL. 090 原点复位未完成警告]。	可使用
20	Homing without index pulse	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	与近点狗支架式原点复位相同, 停止位置不在Z相上, 而是将从近点狗前端移动近点狗后移动量和原点移位量的位置作为原点。原点复位过程中检测出行程末端时, 会发生 [AL. 090 原点复位未完成警告]。	可使用
21	Homing without index pulse	反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向	与近点狗式前端基准原点复位相同。原点复位过程中检测出行程末端时, 会发生 [AL. 090 原点复位未完成警告]。	可使用
22	Homing without index pulse	反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向	与近点狗支架式原点复位相同, 停止位置不在Z相上, 而是将从近点狗前端移动近点狗后移动量和原点移位量的位置作为原点。原点复位过程中检测出行程末端时, 会发生 [AL. 090 原点复位未完成警告]。	可使用
23	Homing without index pulse	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	与近点狗式前端基准原点复位相同。	可使用
24	Homing without index pulse	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	与近点狗支架式原点复位相同, 停止位置不在Z相上, 而是将从近点狗前端移动近点狗后移动量和原点移位量的位置作为原点。	可使用
27	Homing without index pulse	反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向	与近点狗式前端基准原点复位相同。	可使用
28	Homing without index pulse	反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向	与近点狗支架式原点复位相同, 停止位置不在Z相上, 而是将从近点狗前端移动近点狗后移动量和原点移位量的位置作为原点。	可使用
33	Homing on index pulse	反转 (CW) 或负方向	正转 (CCW) 或正方向	与无近点狗Z相基准相同, 以蠕变速度开始动作。	可使用
34	Homing on index pulse	正转 (CCW) 或正方向	反转 (CW) 或负方向	与无近点狗Z相基准相同, 以蠕变速度开始动作。	可使用
35	Homing on current position	—	—	将当前位置设为原点。即使不是 Operational enabled state时也可以执行原点复位。伺服OFF状态下也可以执行原点复位。	不可使用
37	Homing on current position	—	—	将当前位置设为原点。即使不是 Operational enabled state时也可以执行原点复位。伺服OFF状态下也可以执行原点复位。	不可使用

*1 可用于固件版本B2以上的伺服放大器。

*2 可用于固件版本C0以上的伺服放大器。

*3 固件版本为D4以上的伺服放大器, 在 [Pr. PT55.1 原点复位时POL反映选择] 的设定值为“1”的情况下, 原点复位时将反映 [Pr. PA14 移动方向选择] 的设定值。

原点移位功能

使用原点移位功能，可将各原点复位方式下的基准原点位置仅移动了 [Pr. PT07] 设定值的位置作为原点。

限制事项

关于原点移位功能中可以使用的原点复位方式，请参照以下的一览表。

☞ 56页 Homing method 一览

2

注意事项

- Homing method运行示例的时序图，记载了原点移位量为正时的相关内容。原点移位量设定为负的值时，则向相反方向移动。
- 原点移位量为正时，即使到达了原点复位方式相应的基准位置时伺服电机也不停止，而是在移动了移位量的位置停止。原点移位量为负时，按照已设定的原点复位方式的动作先移动到基准位置，之后再移动到已设定的移位量位置。
- 原点移位量移动时的速度是蠕变速度。


设定方法

应在 [Pr. PT07 原点移位量] 中设定原点移位量。


例

此处，近点狗式原点复位如以下时序图所示。

- 原点移位量为正时

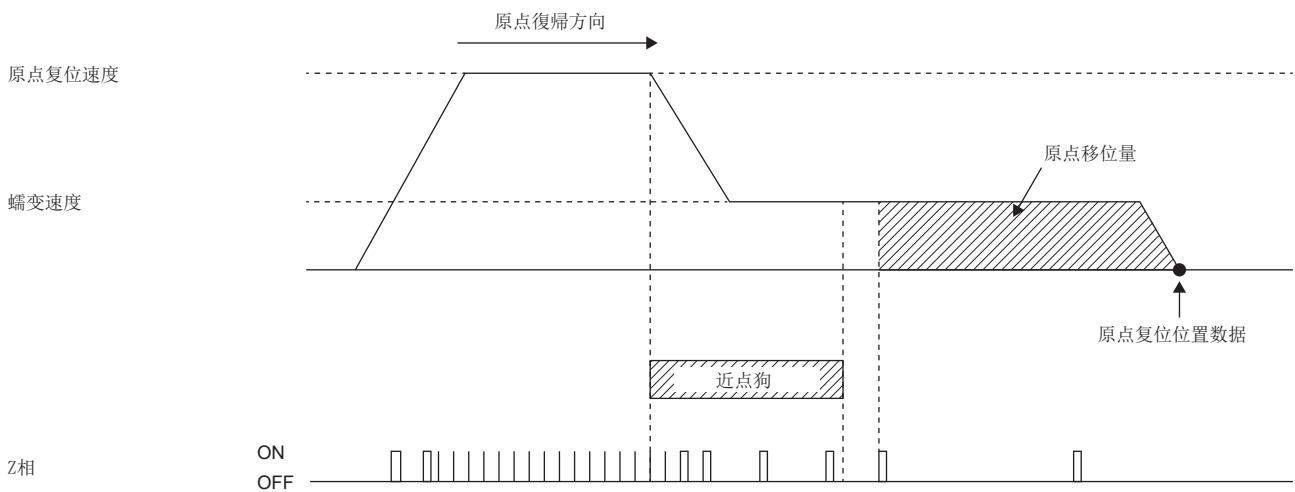

- 原点移位量为负时

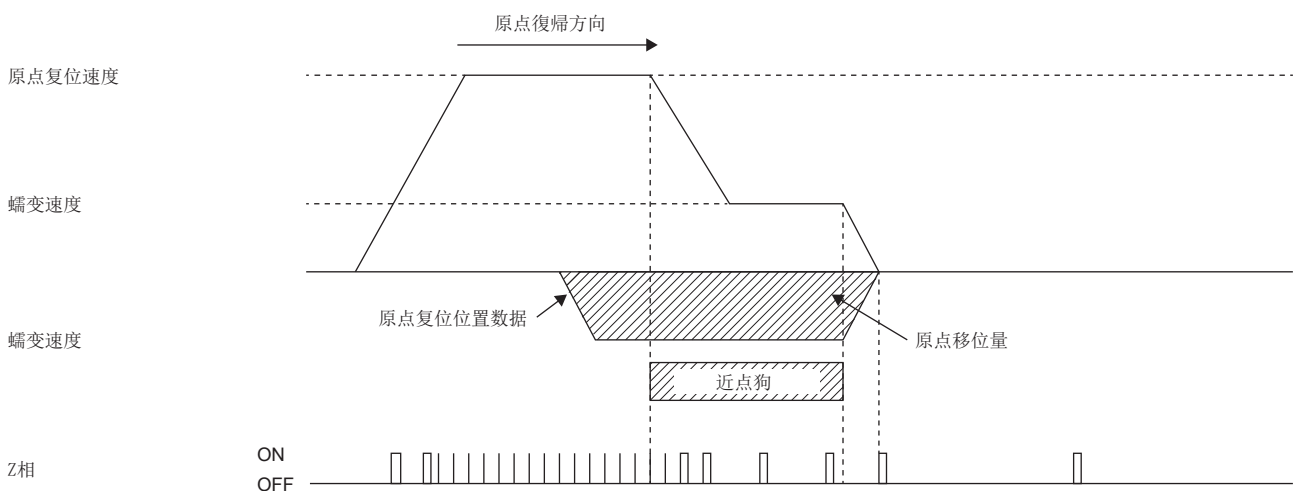

绝对位置数据丢失条件

在增量系统中，以下所示的条件下会丢失绝对位置数据。

- 未进行原点复位时。
- 原点复位过程中。
- 发生了 [AL. 069 指令异常] 时。

在绝对位置检测系统中，以下所示的条件下会丢失绝对位置数据。

- 未进行原点复位时。
- 原点复位过程中。
- 发生了 [AL. 069 指令异常] 时。
- 发生了 [AL. 025 绝对位置丢失] 或 [AL. 0E3 绝对位置计数警告] 时。
- 变更了电子齿轮 ([Pr. PA06] 或 [Pr. PA07]) 时。
- 变更了 [Pr. PA03.0 绝对位置检测系统选择] 的设定时。
- 变更了 [Pr. PA14 移动方向选择] 时。
- 变更了 [Pr. PA01.1 运行模式] 时。

要点

- 关于信号的极性输入输出软元件的分配，请参照以下内容。
- ☞ 144页 输入输出软元件的分配


CiA 402方式的原点复位方法如下所示。

Method 1: Homing on negative limit switch and index pulse

以行程末端为基准，将其之后的Z相作为原点的原点复位方法。

检测出反转侧行程末端后，向正转方向以蠕变速度移动，将离开行程末端后最初的Z相信号或从Z相信号移动了原点移位量的位置作为原点。

此外，向正转方向移动时，在检测出Z相信号前，检测出正转侧行程末端时，会发生 [AL. 090 原点复位未完成警告]。

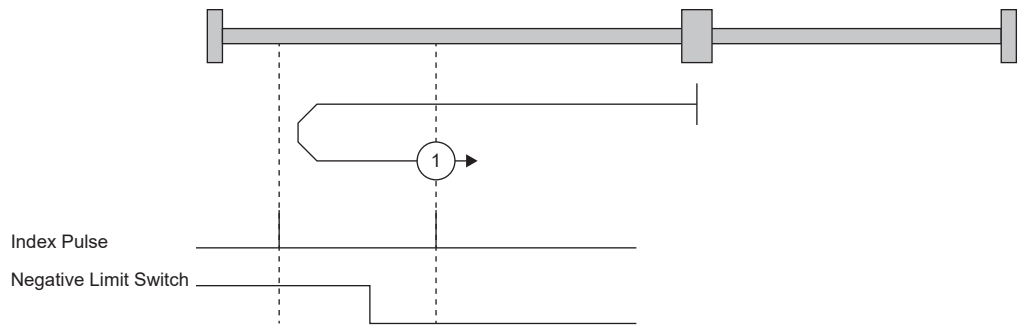


Method 2: Homing on positive limit switch and index pulse

以行程末端为基准，将其之后的Z相作为原点的原点复位方法。

检测出正转侧行程末端后，向反转方向以蠕变速度移动，将离开行程末端后最初的Z相信号或从Z相信号移动了原点移位量的位置作为原点。


此外，向反转方向移动时，在检测出Z相信号前，检测出反转侧行程末端时，会发生 [AL. 090 原点复位未完成警告]。

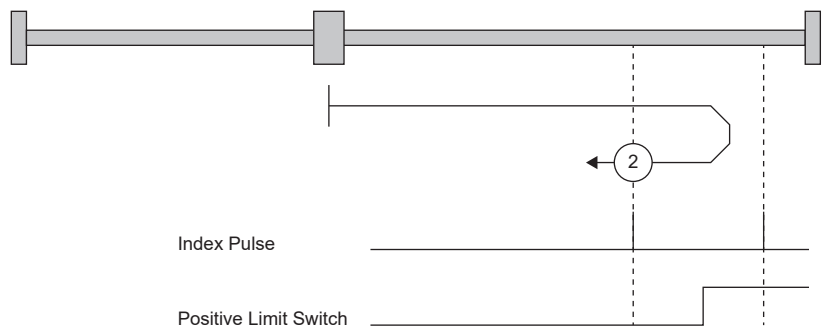

Method 3 and Method 4: Homing on positive home switch and index pulse

以近点狗前端为基准，将其之前及之后的Z相作为原点的原点复位方法。

虽然Method 3与近点狗式前Z相基准原点复位的正转启动时的动作相同，Method 4与近点狗支架式原点复位的正转启动时的动作相同，但如果在原点复位过程中检测到行程末端，将会发生 [AL. 090]。

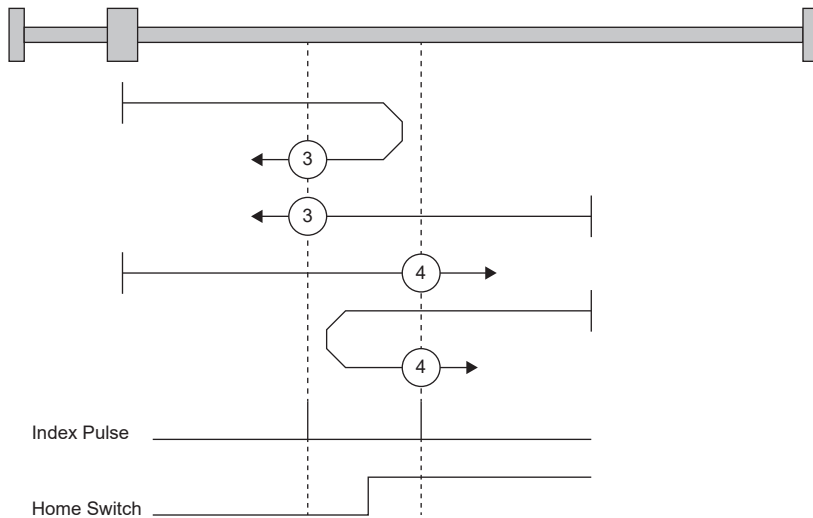


Method 5 and Method 6: Homing on negative home switch and index pulse

以近点狗前端为基准，将其之前及之后的Z相作为原点的原点复位方法。启动方向为反转方向的点与方法3及方法4不同。

Method 7, Method 8, Method 11 and Method 12: Homing on home switch and index pulse

对Method 3 ~ Method 6增加了行程末端检测时的动作的原点复位方法。因此，原点位置与方法3 ~ Method 6相同。

Method 7与近点狗式前Z相基准原点复位的正转启动时的动作相同，Method 8与近点狗支架式原点复位的正转启动时的动作相同。Method 11及Method 12除了启动方向为反转方向的点之外，与方法7及Method 8相同。

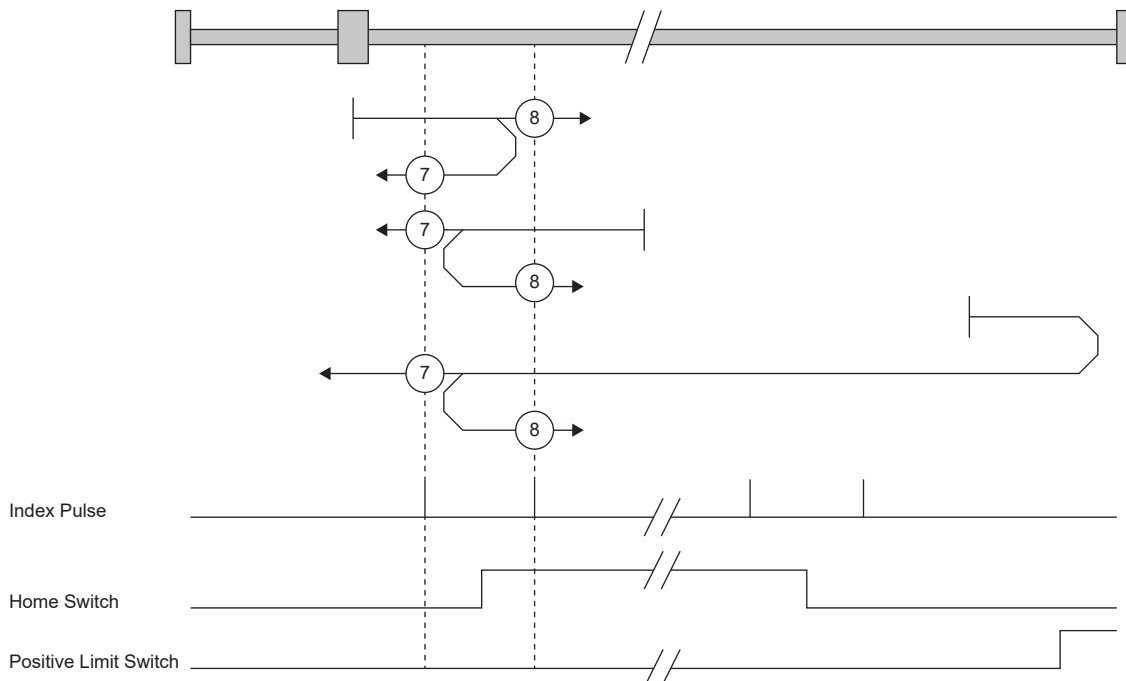


Method 9, Method 10, Method 13 and Method 14: Homing on home switch and index pulse

使用Home switch (近点狗) 与Index pulse (Z相) 的原点复位方法。原点复位方向为正转 (CCW) 或正方向。

Method 9以近点狗后端之前的Z相为原点, Method 10以近点狗后端之后的Z相为原点。检测到正转行程末端时, 将向反转 (CW) 或反方向动作。


Method 13及Method 14除了原点复位方向为反转 (CW) 或反方向的点之外, 与Method 9及Method 10相同。

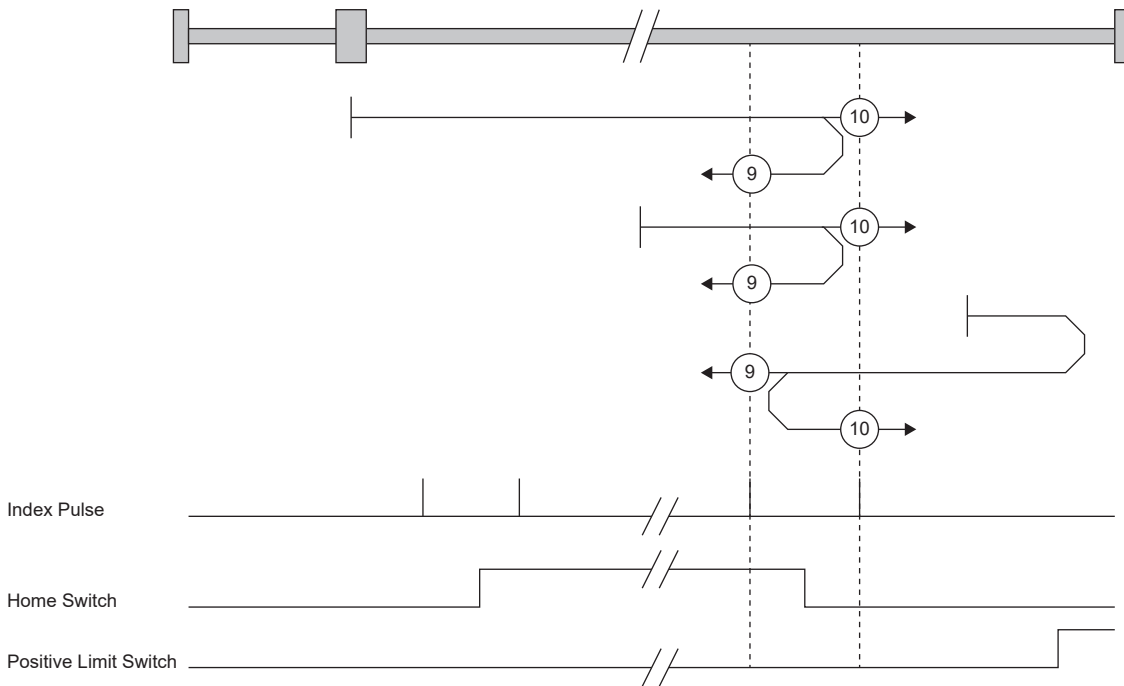

Method 17 to Method 30: Homing without index pulse


虽然与Method 1 ~ Method 14的动作相同, 但原点位置不设在Z相上, 而是设在近点狗上的原点复位方法。Method 19及

Method 20的原点复位方式的动作如下图所示。Method 19及Method 20虽然与Method 3及Method 4的动作相同, 但原点位置不设在Z相上而是设在近点狗上。此外, Method 19与近点狗式前端基准原点复位的动作相同。Method 20虽然与近点狗支架式原点复位的动作相同, 但停止位置不设在Z相上而是设在近点狗上。

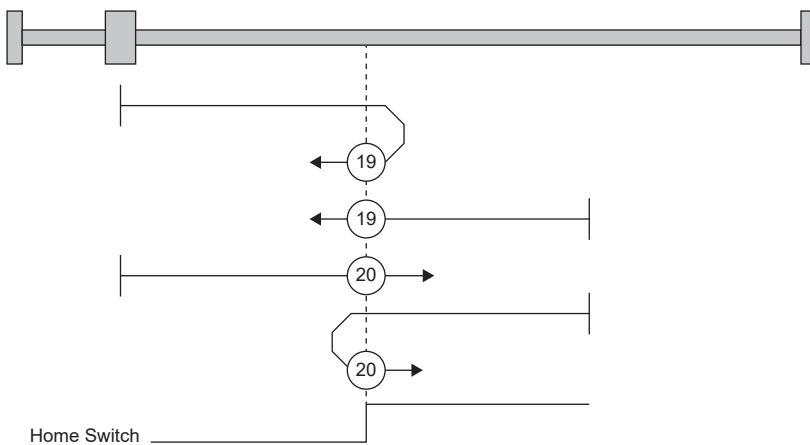

Method 33 and Method 34: Homing on index pulse


将最初检测出的Z相作为原点的原点复位方法。虽然与无近点狗Z相基准的动作相同，但启动时以蠕变速度开始动作的点不同。

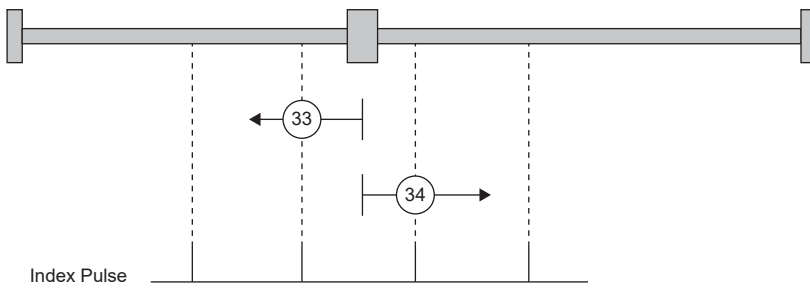

Method 35 and Method 37: Homing on current position

将当前位置作为原点位置的原点复位方法。动作情况与数据设定式原点复位相同，伺服OFF状态下也可以执行原点复位。

使用三菱电机生产的运动模块 (RD78G(H)/FX5-SSC-G) 时，伺服OFF状态下无法执行原点复位。关于详细内容，请参照各控制器的手册。

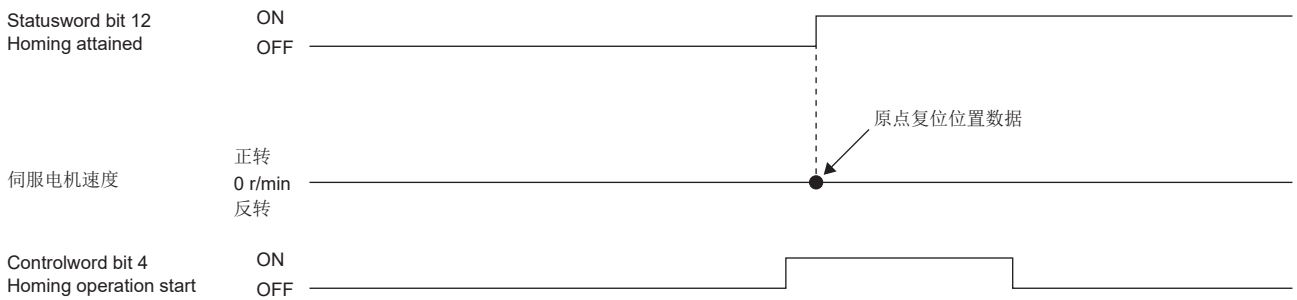

CiA 402方式Homing method运行示例

[Pr. PA14 移动方向选择] 的设定值为“0”时的CiA 402方式Homing method原点复位的运行示例如下所示。

[Pr. PA14] 的设定值为“1”时的原点复位方向，与图中方向相反。


固件版本为D4以上的伺服放大器，在 [Pr. PT55.1 原点复位时POL反映选择] 的设定值为“1”的情况下，原点复位时将反映 [Pr. PA14] 的设定值。

Method 1 (Homing on negative limit switch and index pulse) and Method 2 (Homing on positive limit switch and index pulse)


通过Homing method 2的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method 1的原点复位方向为Homing method 2的反方向。

要点

- 如果Z相附近存在行程末端，原点复位完成位置会有偏差。建议将行程末端的检测位置设在伺服电机旋转了1/2转的位置。

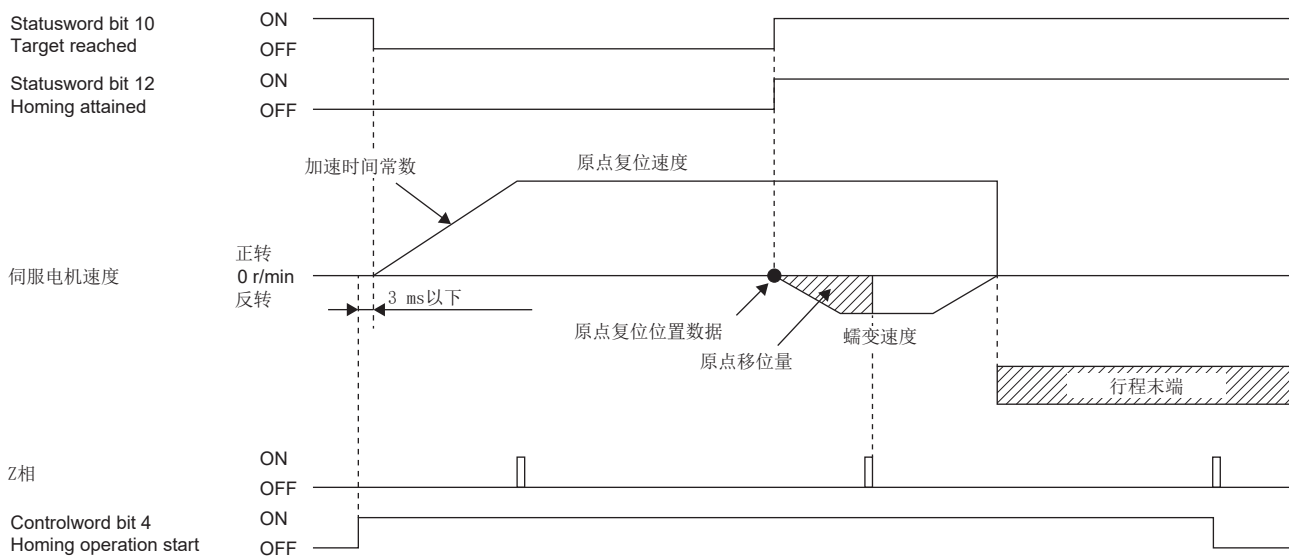


- 从行程末端上开始时

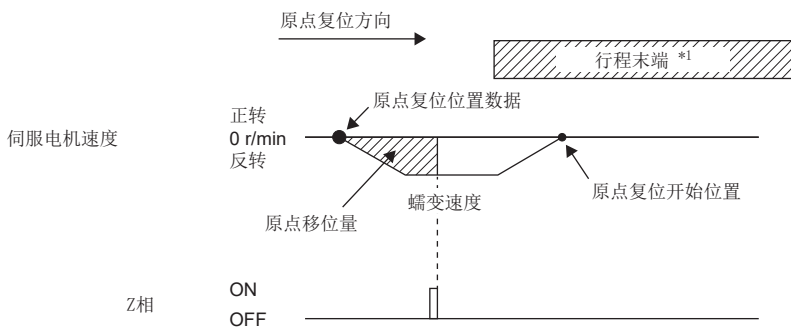


*1 软件限位中无法使用。

Method 3 (Homing on positive home switch and index pulse) and Method 5 (Homing on negative home switch and index pulse)


通过Homing method 3的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method 5的原点复位方向为Homing method 3的反转方向。

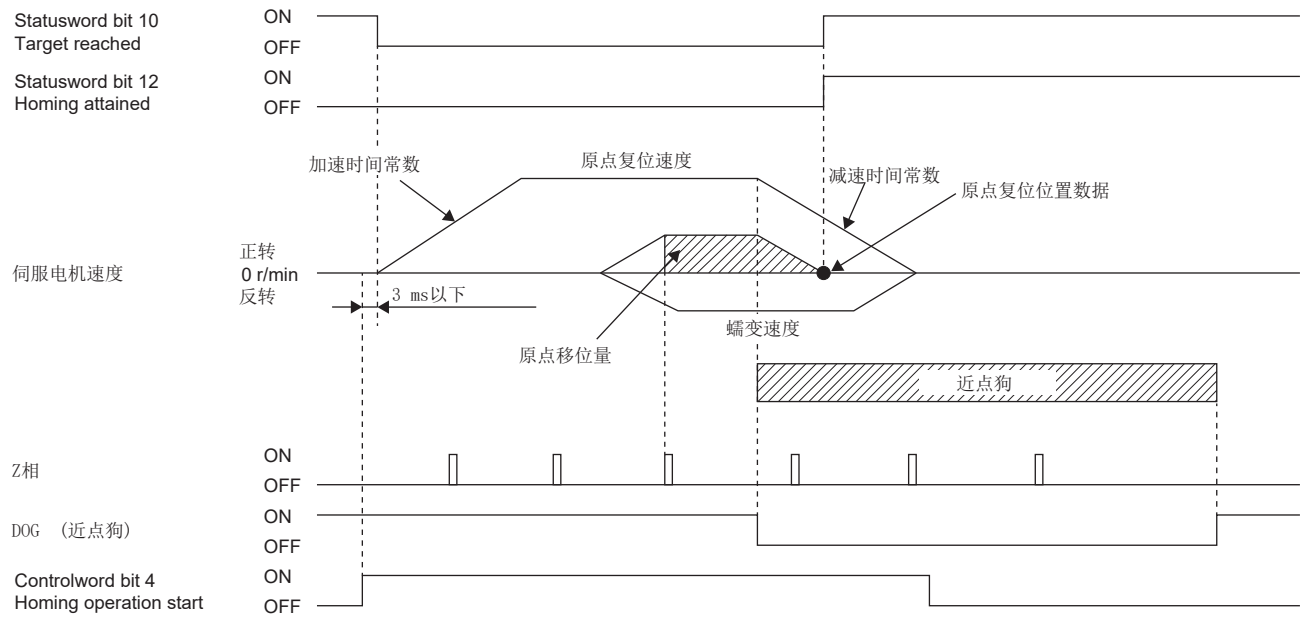

• 从近点狗上开始时

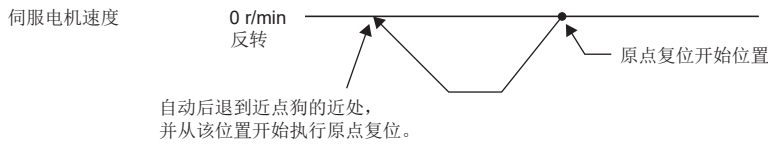


• 检测到行程末端时

 


■Method 4 (Homing on positive home switch and index pulse) and Method 6 (Homing on negative home switch and index pulse)


通过Homing method 4的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method 6的原点复位方向为Homing method 4的反方向。

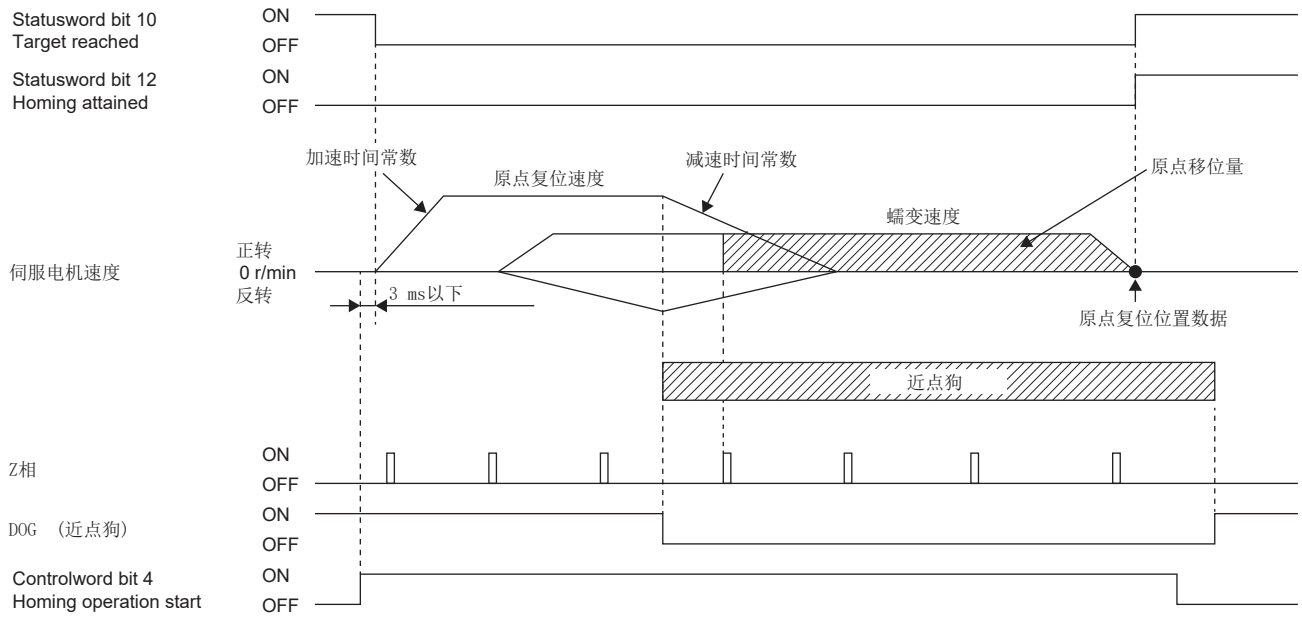

• 从近点狗上开始时

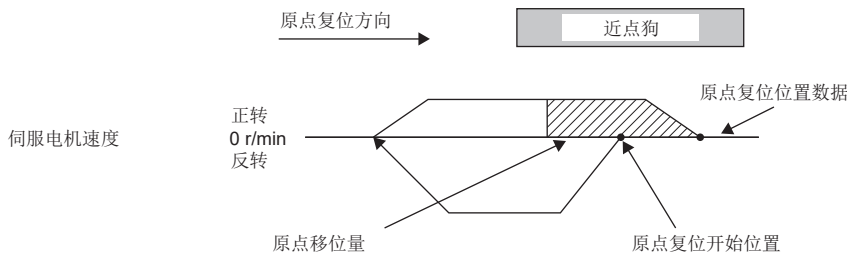


• 检测到行程末端时

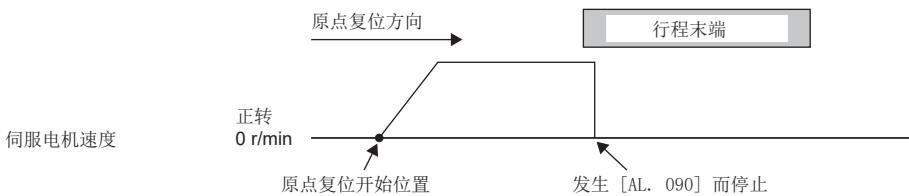


Method 7 and Method 11 (Homing on home switch and index pulse)


通过Homing method 7的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method 11的原点复位方向为Homing method 7的反方向。

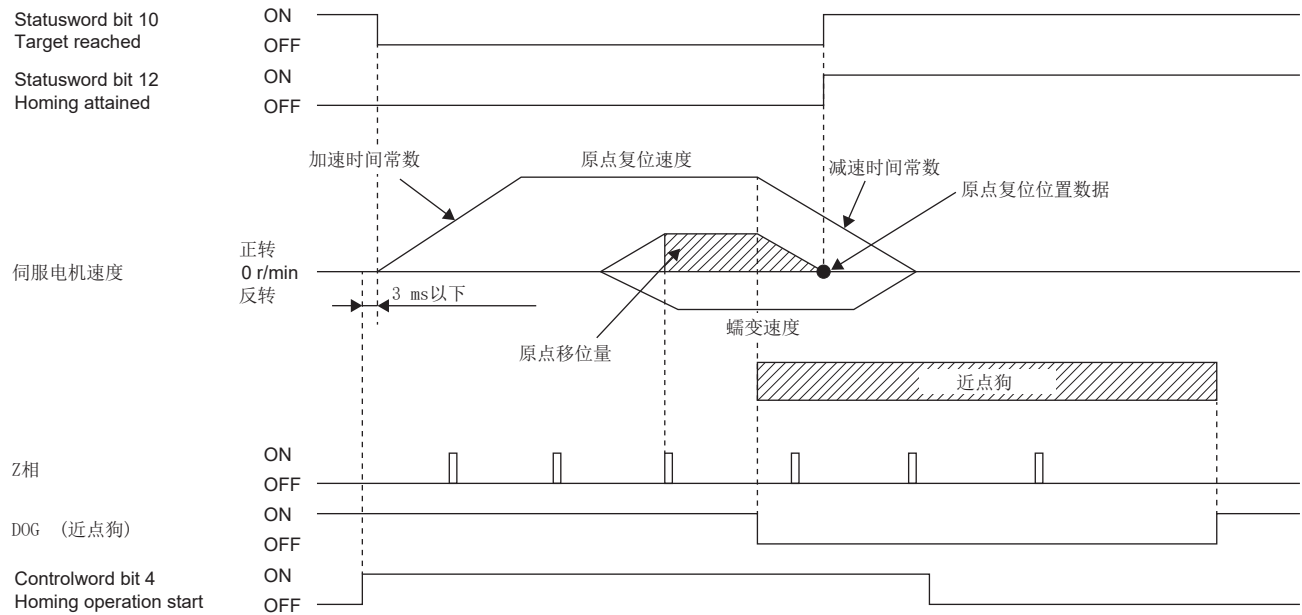

- 从近点狗上开始时

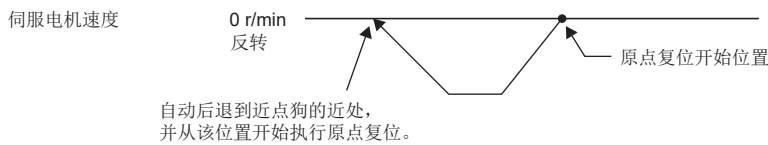


- 在行程末端返回时

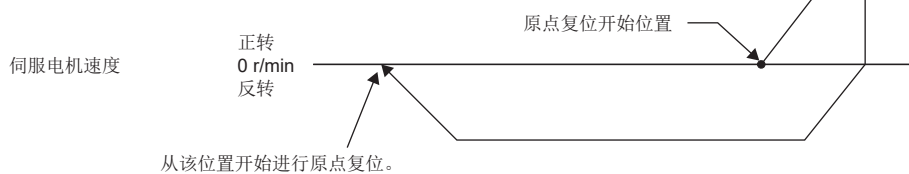


*1 软件限位中无法使用。

Method 8 and Method 12 (Homing on home switch and index pulse)


通过Homing method 8的动作，原点移位置量为正时如下图所示。Homing method 12的原点复位方向为Homing method 8的反方向。

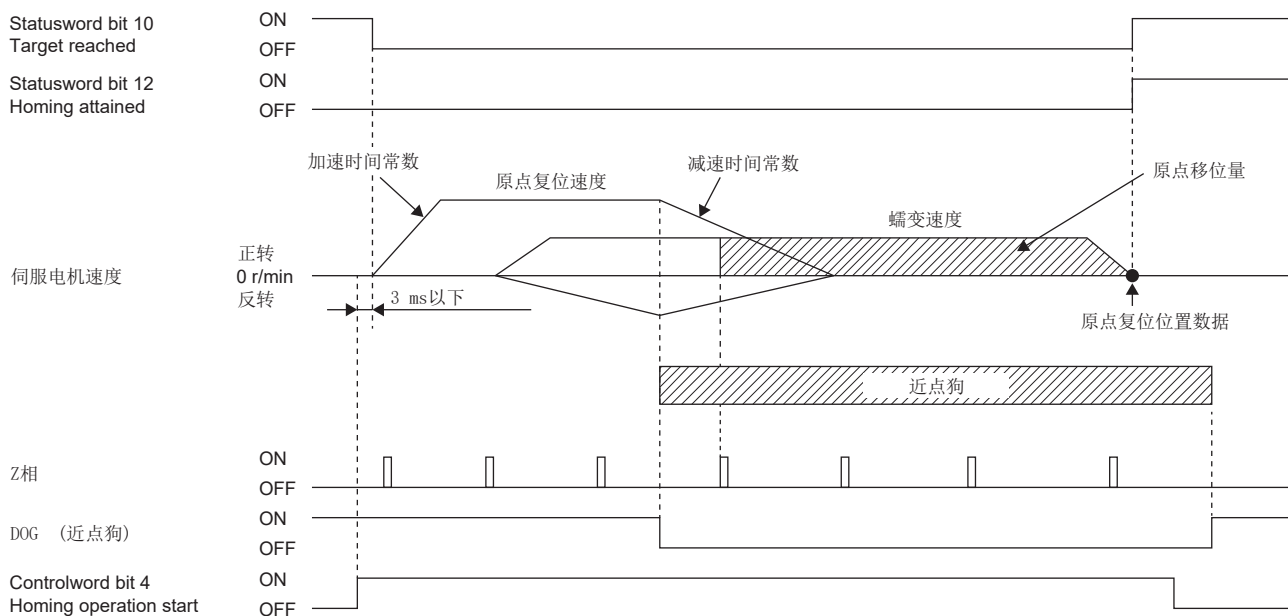

• 从近点狗上开始时

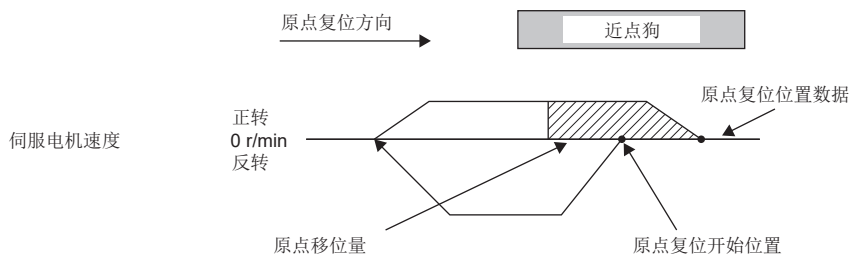


• 在行程末端返回时

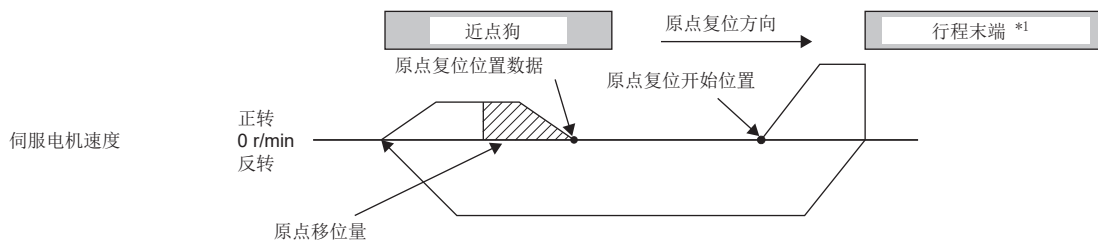


*1 软件限位中无法使用。

Method 9 and Method 13 (Homing on home switch and index pulse)

通过Homing method 9的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method 13的原点复位方向为Homing method 9的反转方向。

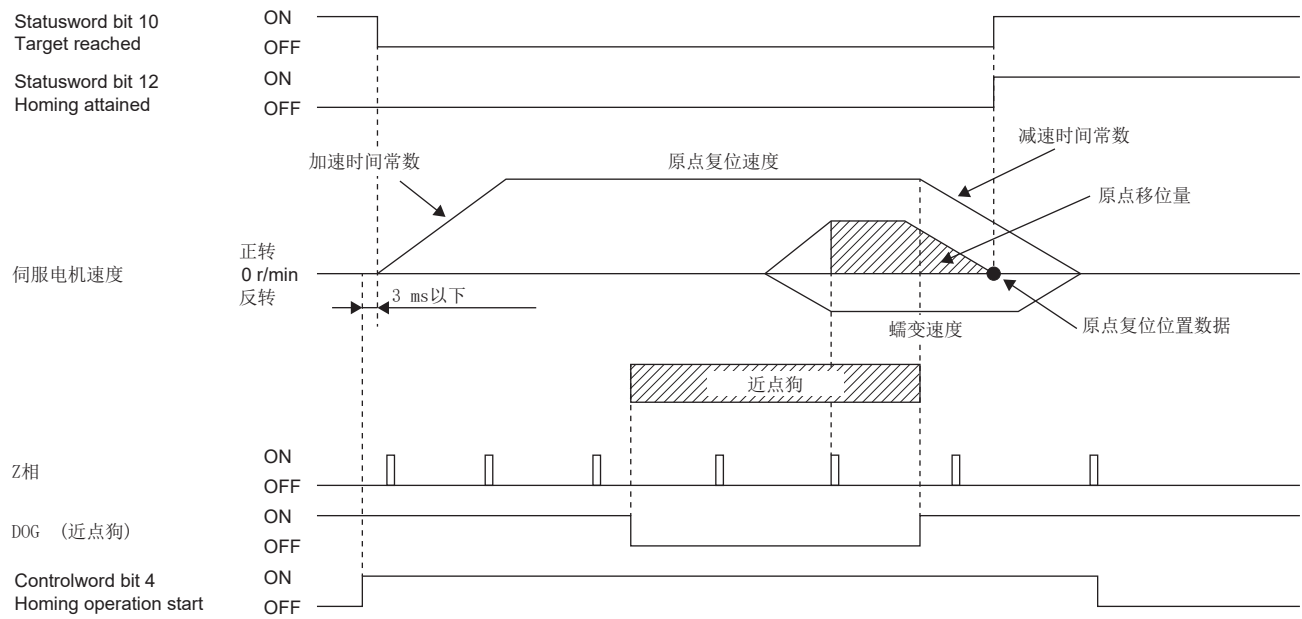


• 在行程末端返回时

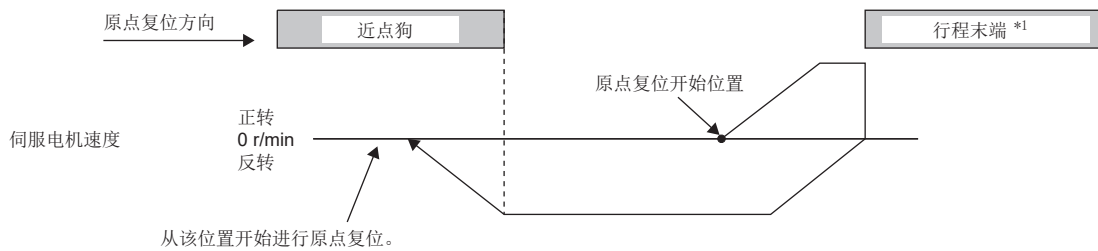


*1 软件限位中无法使用。

Method 10 and Method 14 (Homing on home switch and index pulse)

通过Homing method 10的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method 14的原点复位方向为Homing method 10的反转方向。

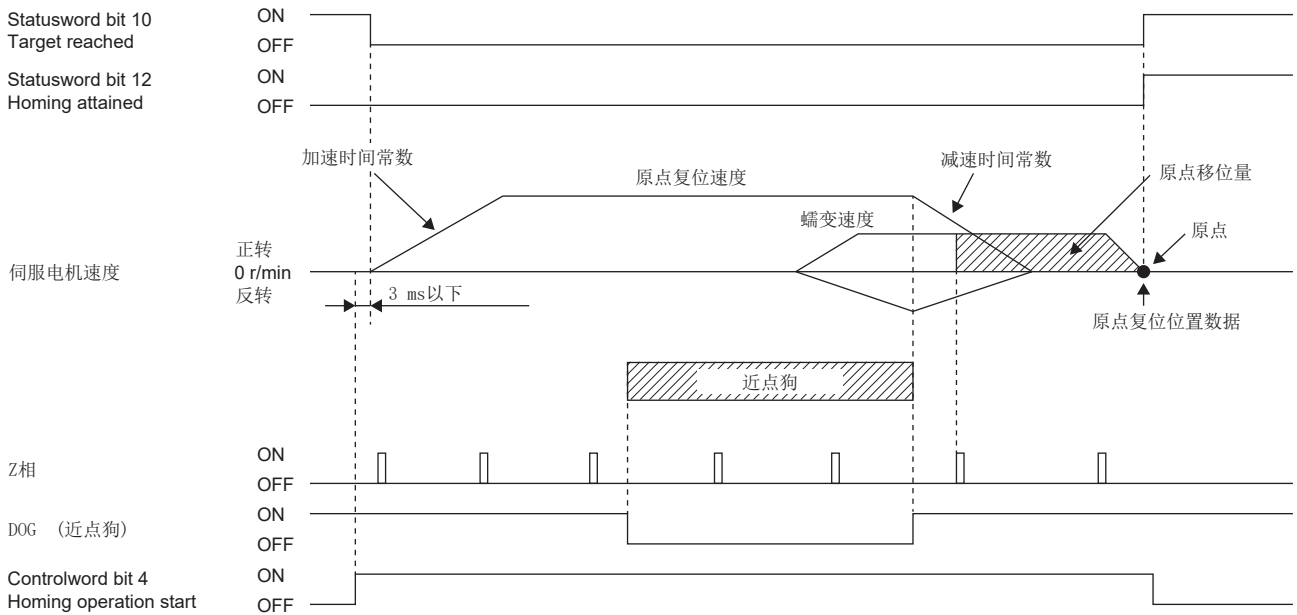


• 在行程末端返回时

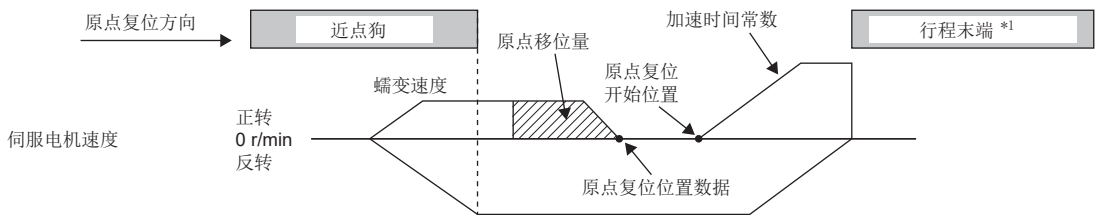


*1 软件限位中无法使用。

Method 17 (Homing on negative limit switch) and Method 18 (Homing on positive limit switch)

通过Homing method 18的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method 17的原点复位方向为Homing method 18的反转方向。

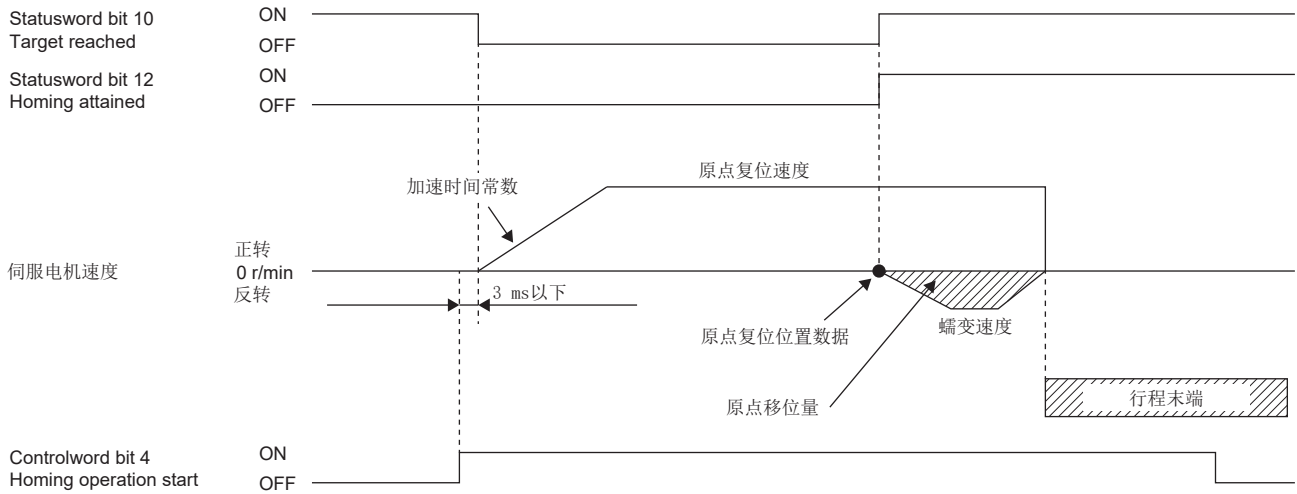


- 在行程末端返回时

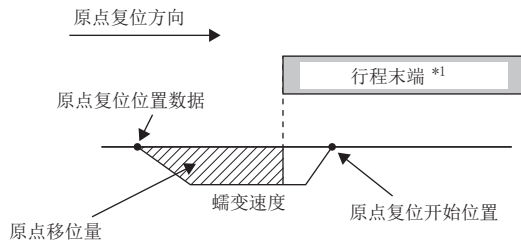


*1 软件限位中无法使用

Method 19 and Method 21 (Homing without index pulse)


通过Homing method 19的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method 21的原点复位方向为Homing method 19的反方向。

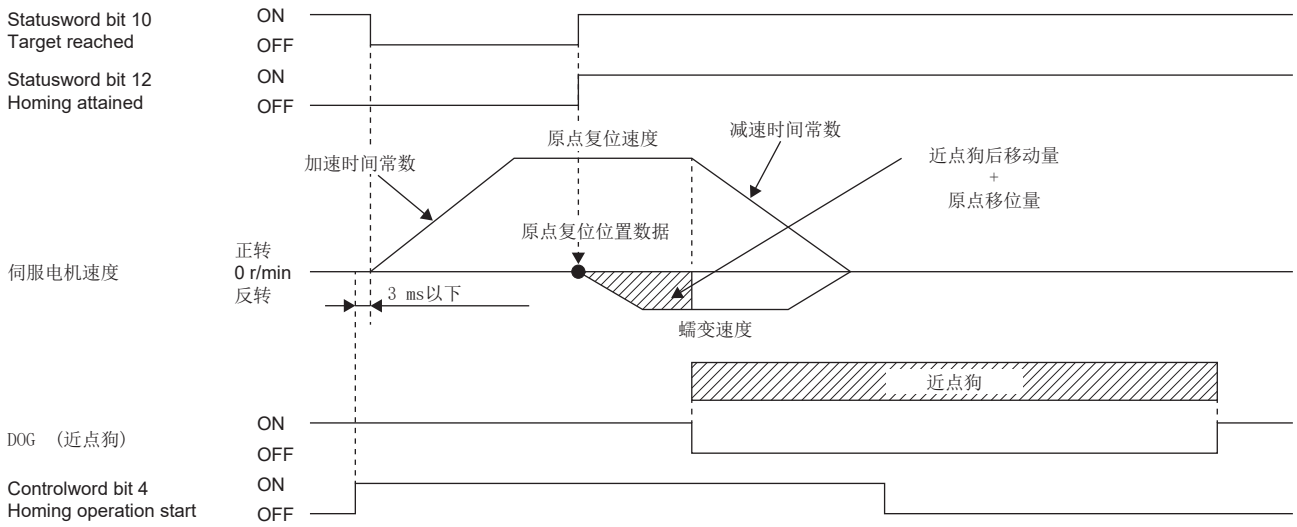

- 从近点狗上开始时

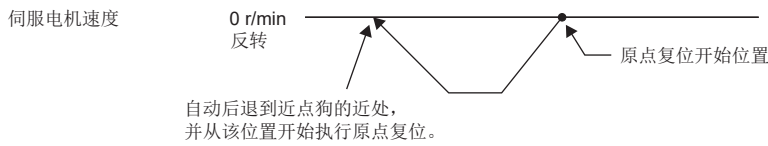


- 检测到行程末端时

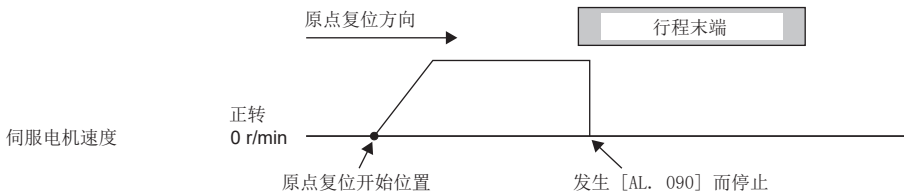


Method 20 and Method 22 (Homing without index pulse)


通过Homing method 20的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method 22的原点复位方向为Homing method 20的反方向。

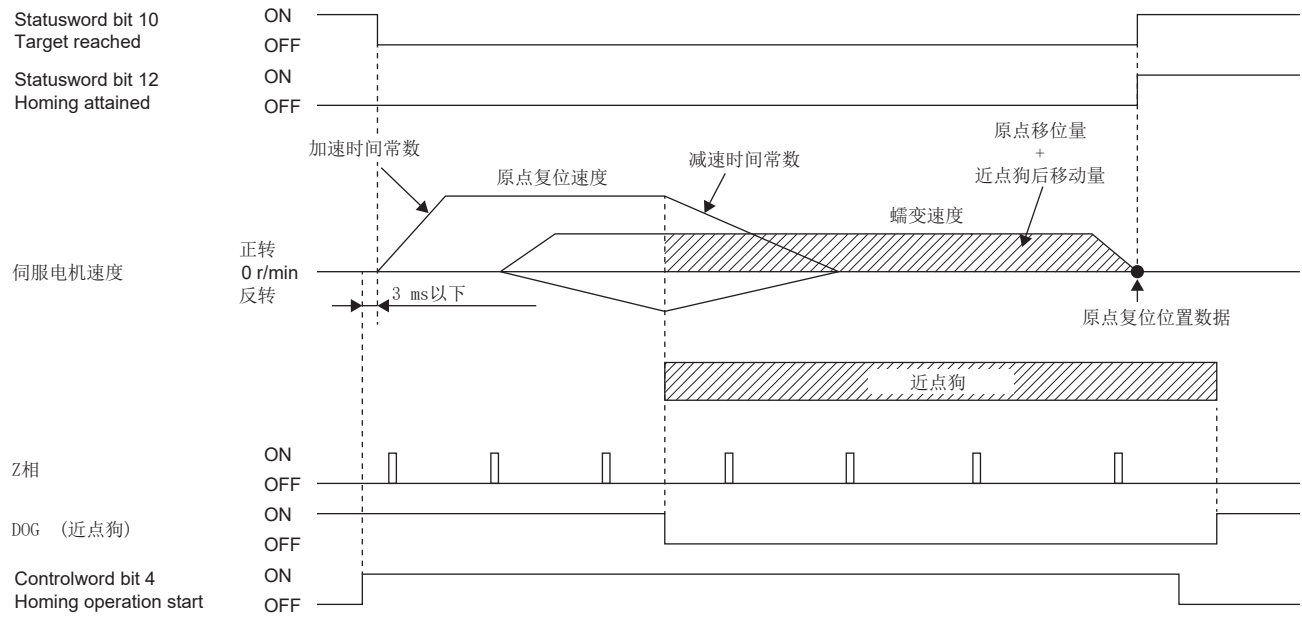

• 从近点狗上开始时

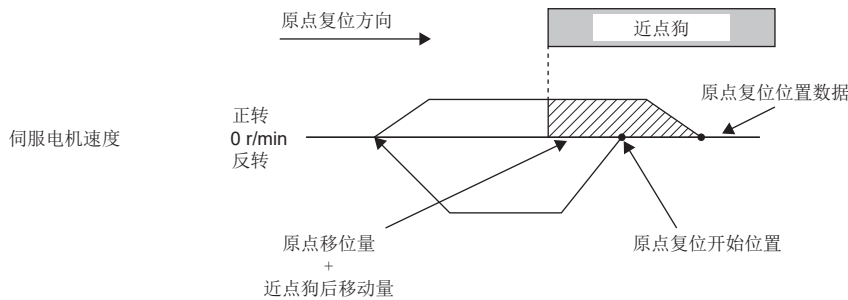


• 检测到行程末端时

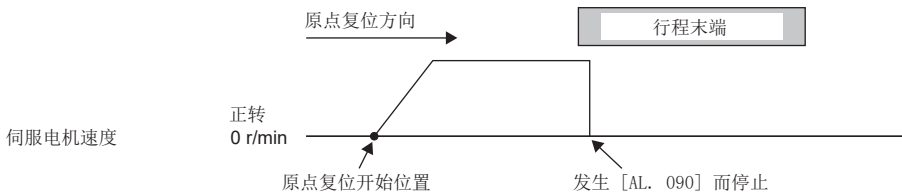


Method 23 and Method 27 (Homing without index pulse)


通过Homing method 23的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method 27的原点复位方向为Homing method 23的反转方向。

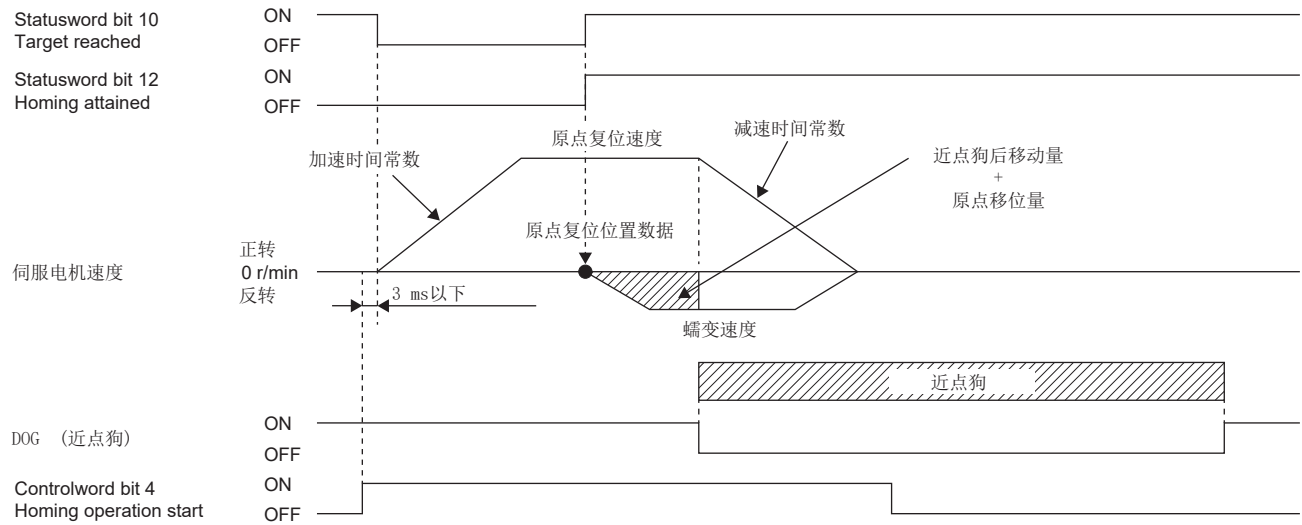

• 从近点狗上开始时

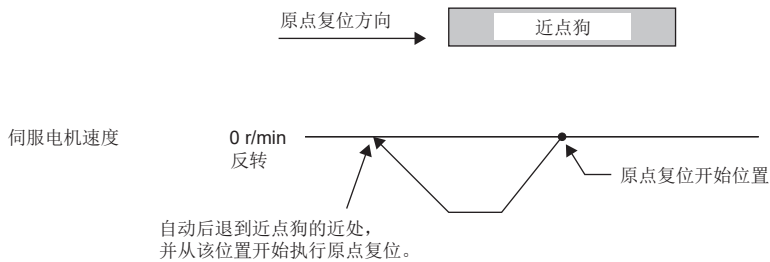


• 在行程末端返回时

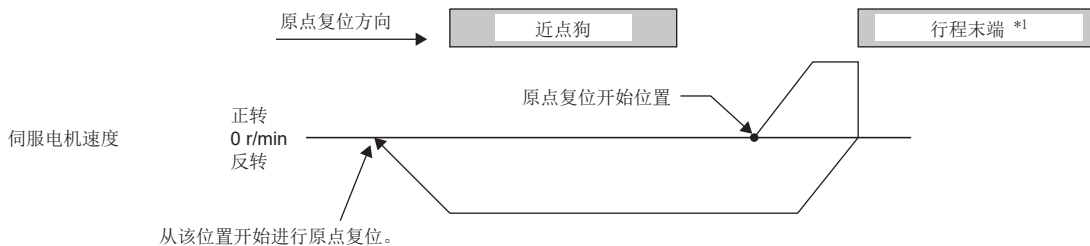


*1 软件限位中无法使用。

Method 24 and Method 28 (Homing without index pulse)


通过Homing method 24的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method 28的原点复位方向为Homing method 24的反方向。

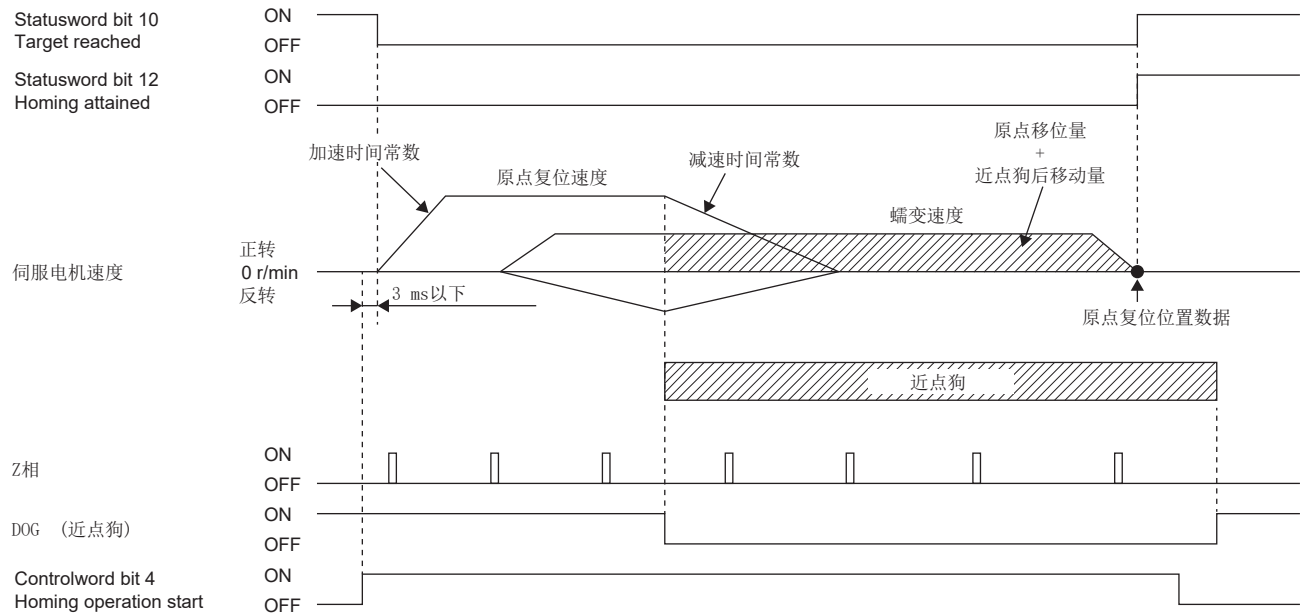

• 从近点狗上开始时

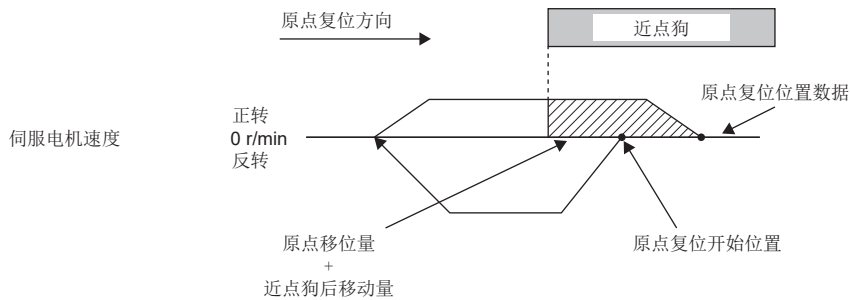

• 在行程末端返回时

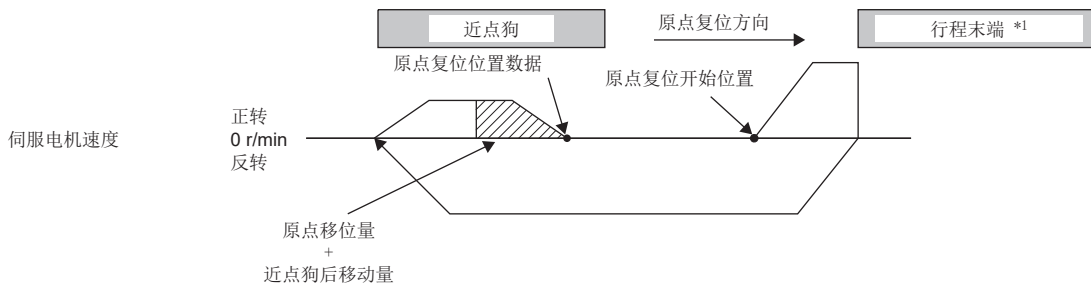


*1 软件限位中无法使用。

Method 33 and Method 34 (Homing on index pulse)


通过Homing method 34的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method 33的原点复位方向为Homing method 34的反方向。

要点

- 从Z相附近开始进行原点复位时，原点复位完成位置会有偏差。建议在与原点复位方向相反的方向上，从伺服电机旋转了1/2转的位置开始进行原点复位。

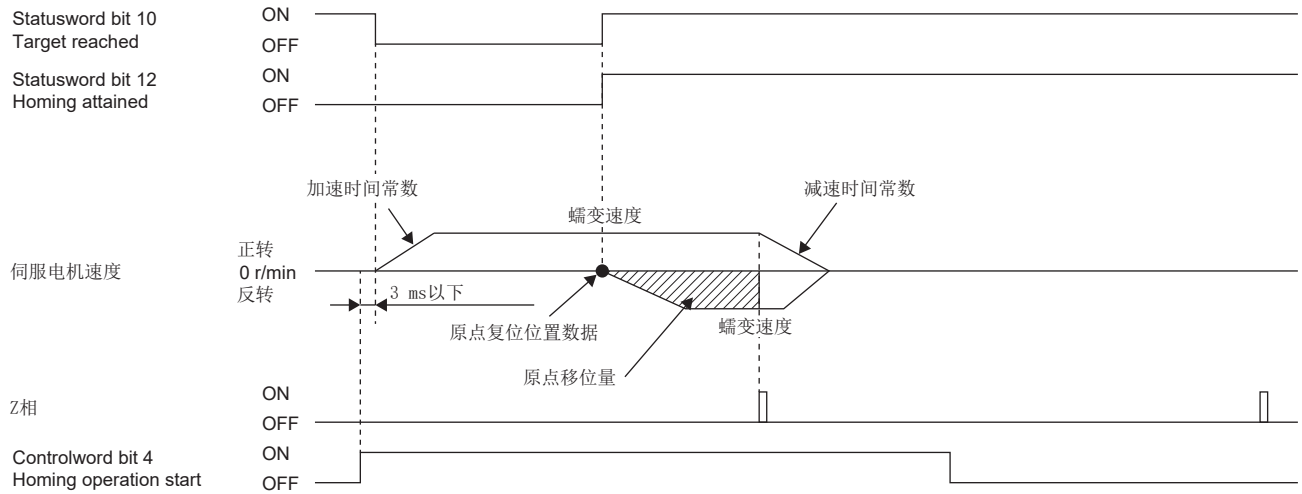


- 检测到行程末端时

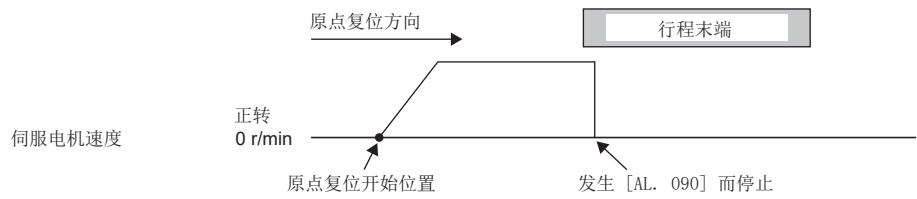

Method 35 and Method 37 (Homing on current position)

Homing method 35及Homing method 37的动作如下图所示。伺服OFF中也可以执行原点复位。使用三菱电机生产的运动模块 (RD78G(H)/FX5-SSC-G) 时，伺服OFF状态下无法执行原点复位。关于详细内容，请参照各控制器的手册。

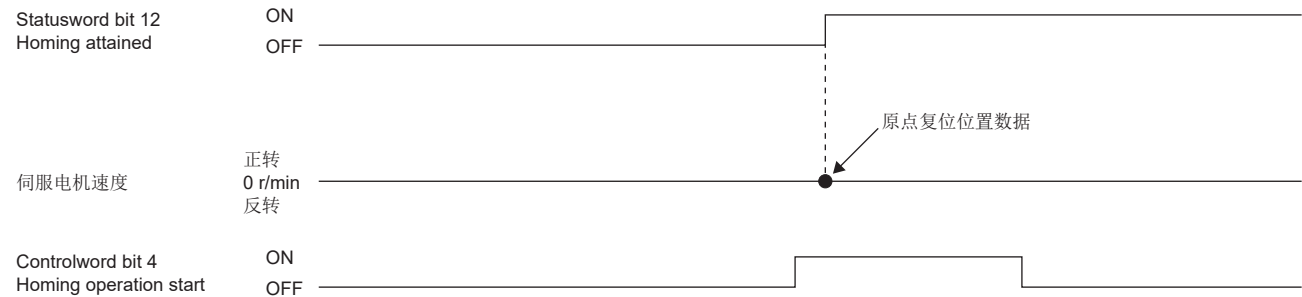

Manufacturer-specific Homing method运行示例

要点

- 关于信号的极性输入输出元件的分配，请参照以下内容。
- 144页 输入输出元件的分配


[Pr. PA14 移动方向选择] 的设定值为“0”时的Manufacturer-specific的原点复位的运行示例如下所示。

[Pr. PA14] 的设定值为“1”时的原点复位方向，与图中方向相反。

固件版本为D4以上的伺服放大器，在 [Pr. PT55.1 原点复位时POL反映选择] 的设定值为“1”的情况下，原点复位时将反映 [Pr. PA14] 的设定值。


Method -1 and Method -33 (近点狗式原点复位)

通过Homing method -1的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method -33的原点复位方向为Homing method -1的反方向。

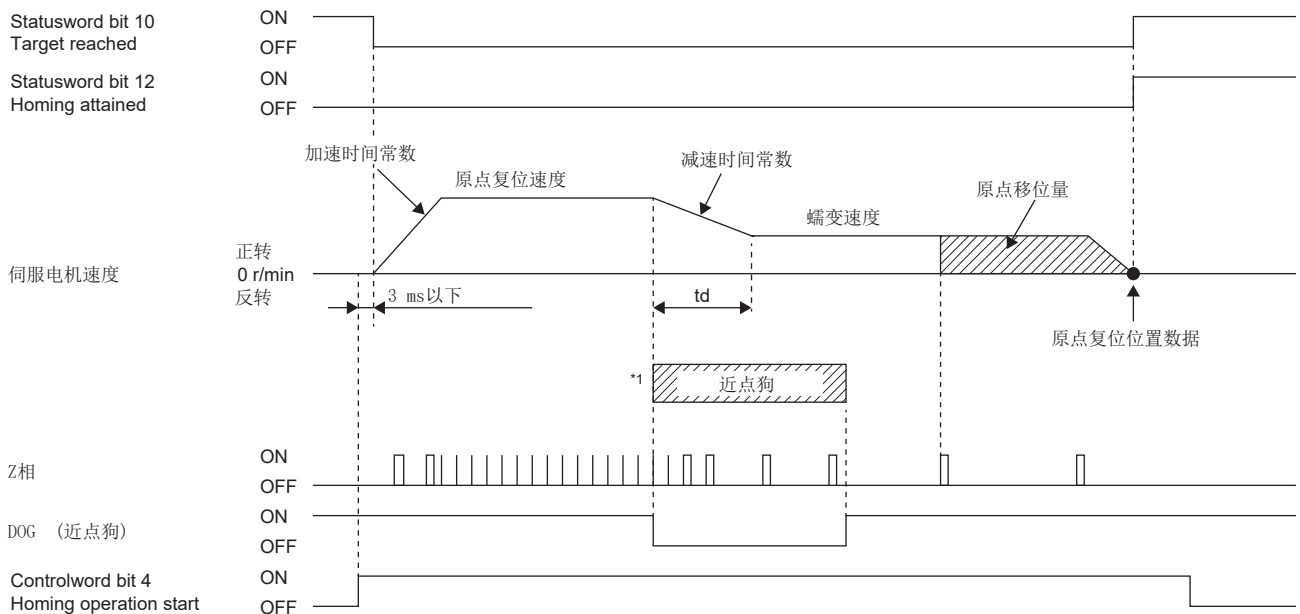


*1 检测近点狗前端后，未达到蠕变速度而移动了近点狗后移动量时，会发生 [AL. 090]。应将近点狗后移动量设为可以从原点复位速度减速到蠕变速度的移动量。

- 从近点狗上开始时

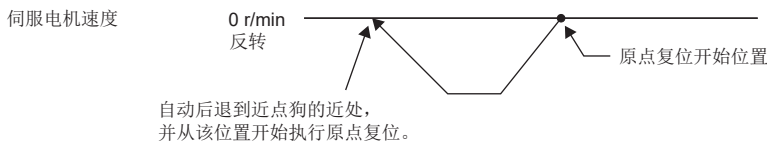

- 在行程末端返回时

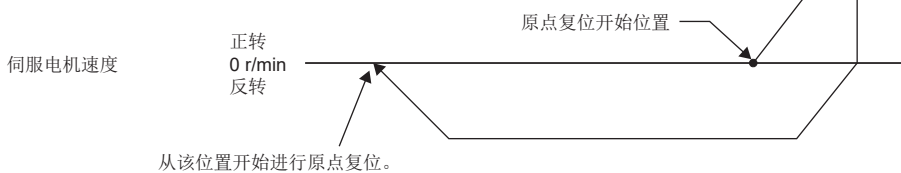


*1 软件限位中无法使用。

Method -2 and Method -34 (计数式原点复位)

要点


计数式原点复位会在检测出近点狗前端之后，移动近点狗后移动量中设定的距离。此后，将最初的Z相作为原点。因此，如果近点狗的ON时间为10 ms以上，则对近点狗的长度没有限制。此原点复位，应在无法确保近点狗的长度且无法使用近点狗式原点复位等时使用。

通过Homing method -2的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method -34的原点复位方向为Homing method -2的反方向。

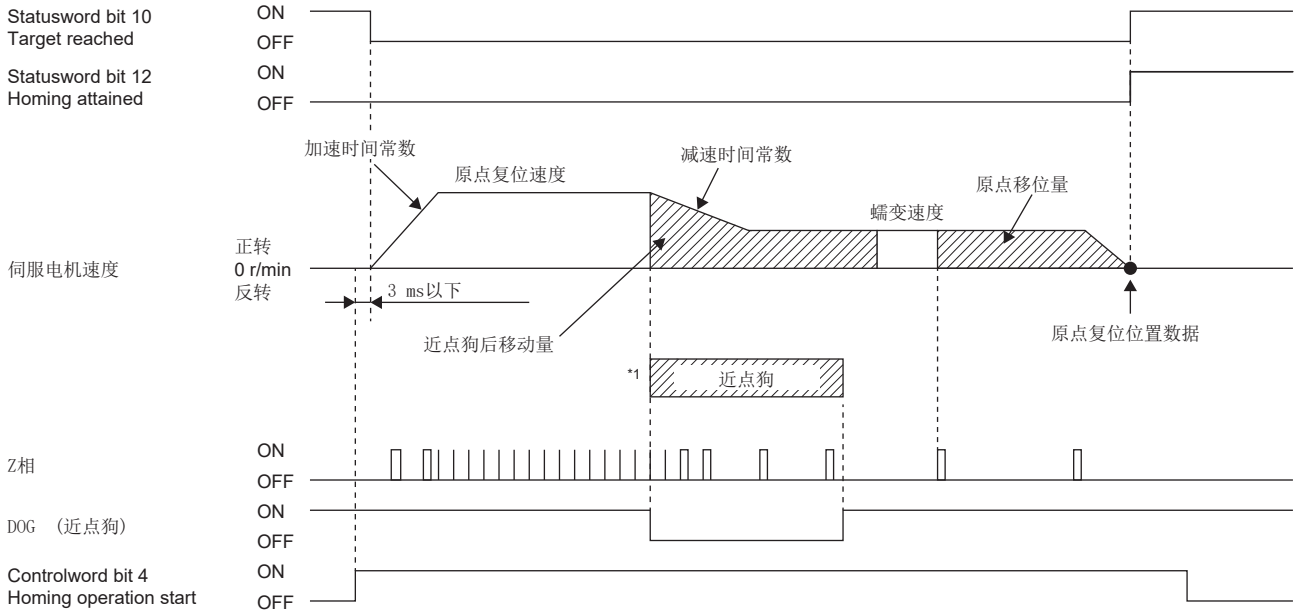


*1 检测近点狗前端后，未达到蠕变速度而移动了近点狗后移动量时，会发生 [AL. 090]。应将近点狗后移动量设为可以从原点复位速度减速到蠕变速度的移动量。

- 从近点狗上开始时

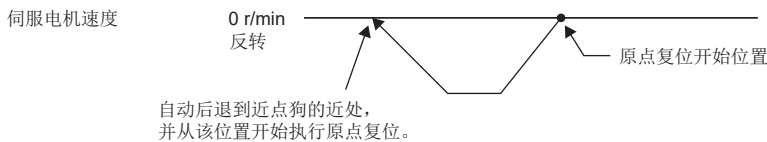


- 在行程末端返回时

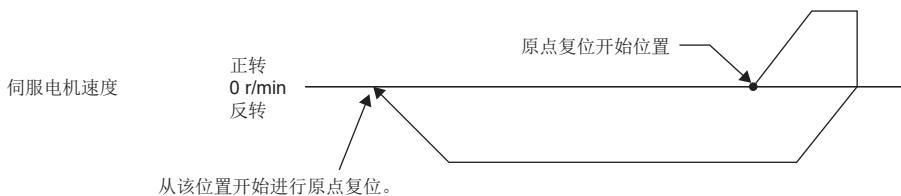

*1 软件限位中无法使用。

Method -3 (数据设定式原点复位)

Homing method -3的动作如下图所示。伺服OFF状态下不可以执行。

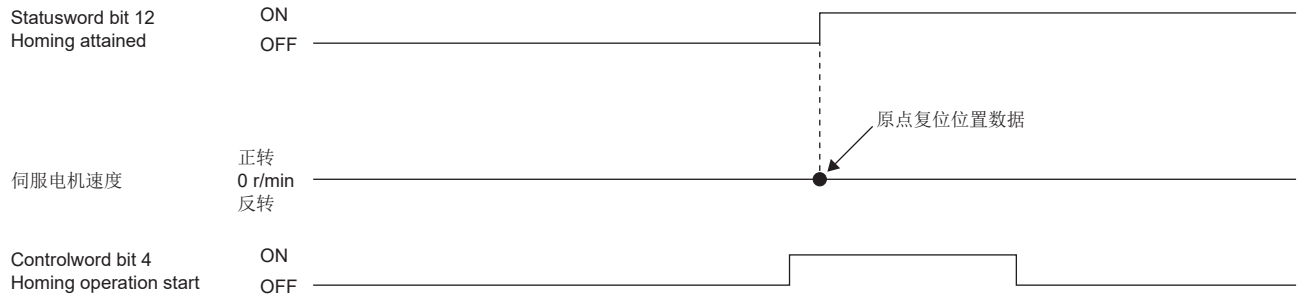


Method -4 and Method -36 (推压式原点复位)

要点

为了与机器的止动块相碰撞，需要将原点复位速度降到非常低。


Homing method -4的动作如下图所示。Homing method -36的原点复位方向为Homing method -4的反转方向。

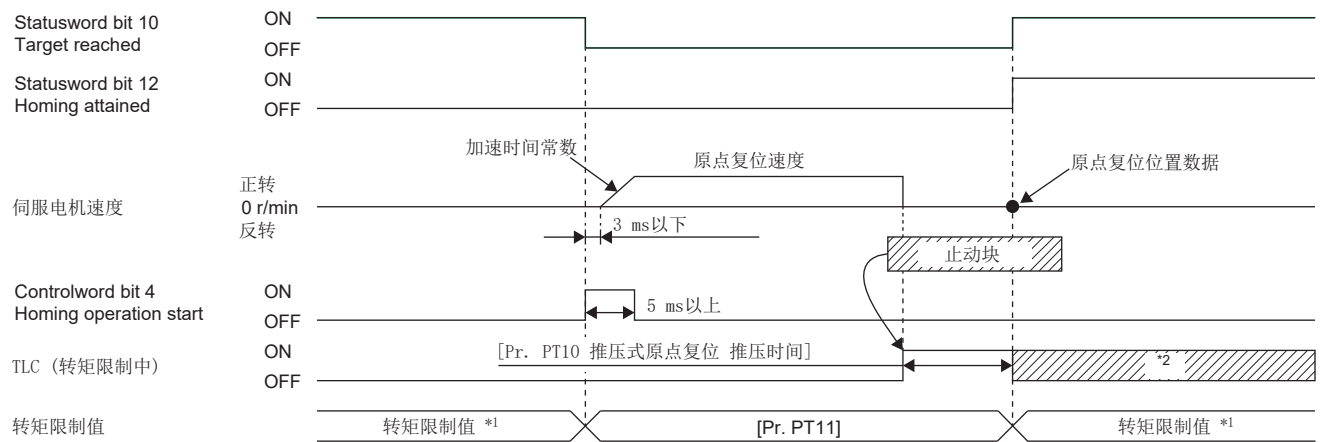

*1 设定Method -4时, 适用 [Positive torque limit value (Obj. 60E0h)] 的转矩限制值。设定Method -36时, 适用 [Negative torque limit value (Obj. 60E1h)] 的转矩限制值。

*2 达到转矩限制值时, 原点复位完成后也为ON。

• 检测到行程末端时

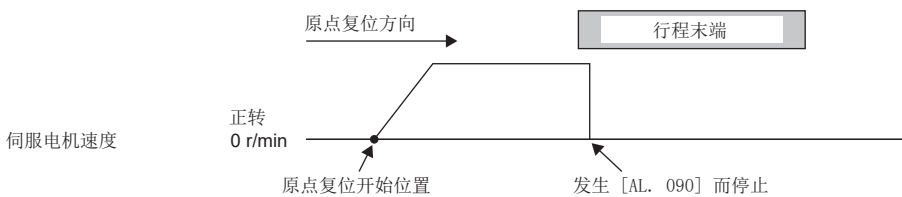

Method -6 and Method -38 (近点狗式后端基准原点复位)


要点

该原点复位方法取决于读取检测出近点狗后端部的DOG (近点狗) 的时机。因此，将蠕变速度设定为100 r/min 进行了原点复位时，原点位置会发生以下的误差。

$$\pm (\text{编码器分辨率}) \times 100/65536 [\text{pulse}]$$


蠕变速度越快，原点位置的误差越大。

通过Homing method -6的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method -38的原点复位方向为Homing method -6的反方向。

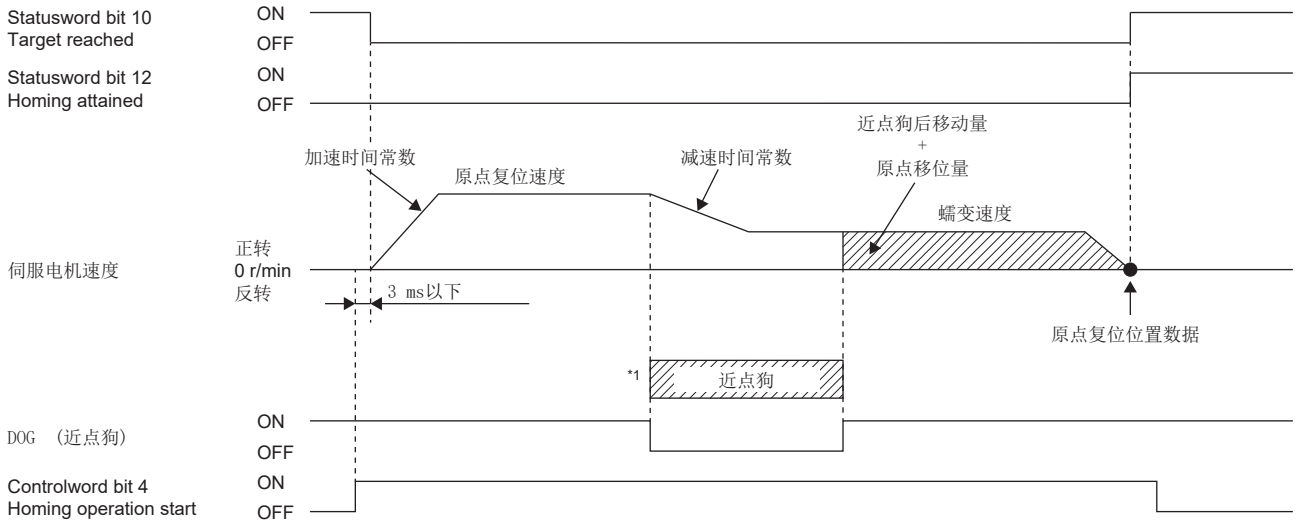


*1 检测近点狗前端后，未达到蠕变速度而检测出近点狗后端时，会发生 [AL. 090]。应重新设定近点狗的长度或重新设定原点复位速度及蠕变速度。

• 从近点狗上开始时

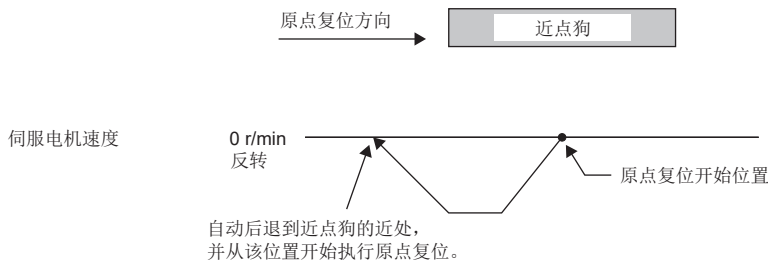

• 在行程末端返回时

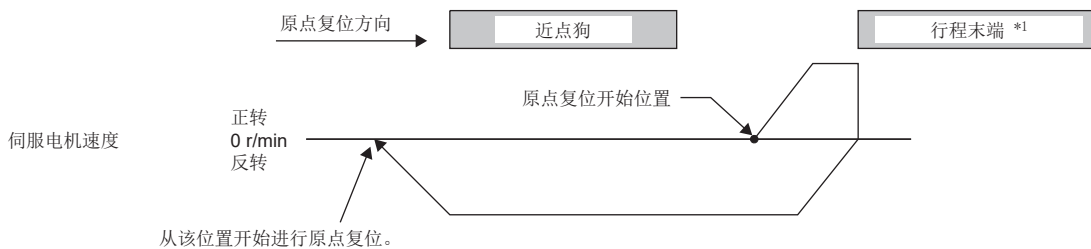

*1 软件限位中无法使用。

Method -7 and Method -39 (计数式前端基准原点复位)


要点

该原点复位方法取决于读取检测出近点狗前端部的DOG (近点狗) 的时机。因此，将蠕变速度设定为100 r/min 进行了原点复位时，原点位置会发生以下的误差。


$$\pm (\text{编码器分辨率}) \times 100/65536 [\text{pulse}]$$

原点复位速度越快，原点位置的误差越大。


通过Homing method -7的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method -39的原点复位方向为Homing method -7的反方向。

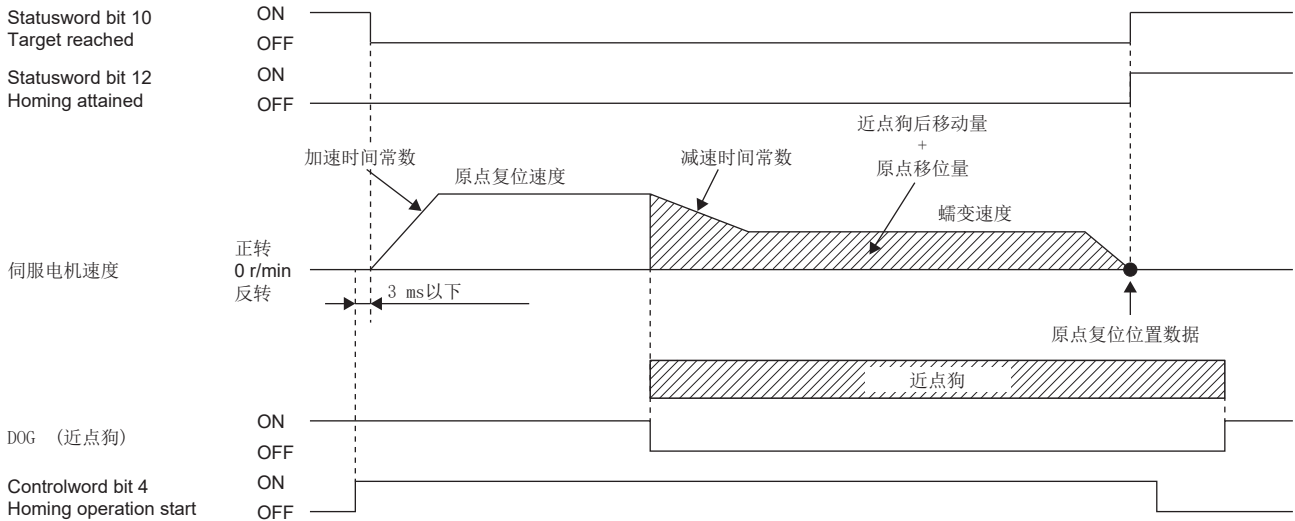

- 从近点狗上开始时

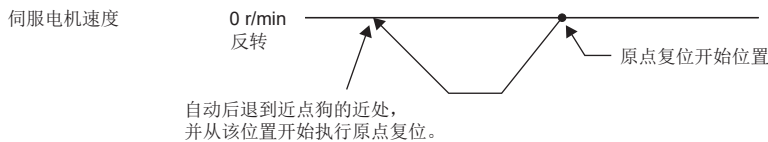


- 在行程末端返回时

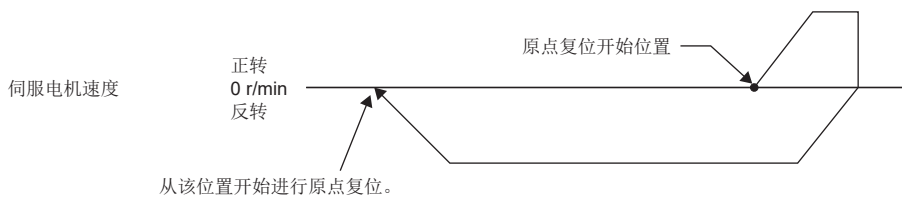


*1 软件限位中无法使用。

Method -8 and Method -40 (近点狗支架式原点复位)


通过Homing method -8的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method -40的原点复位方向为Homing method -8的反方向。

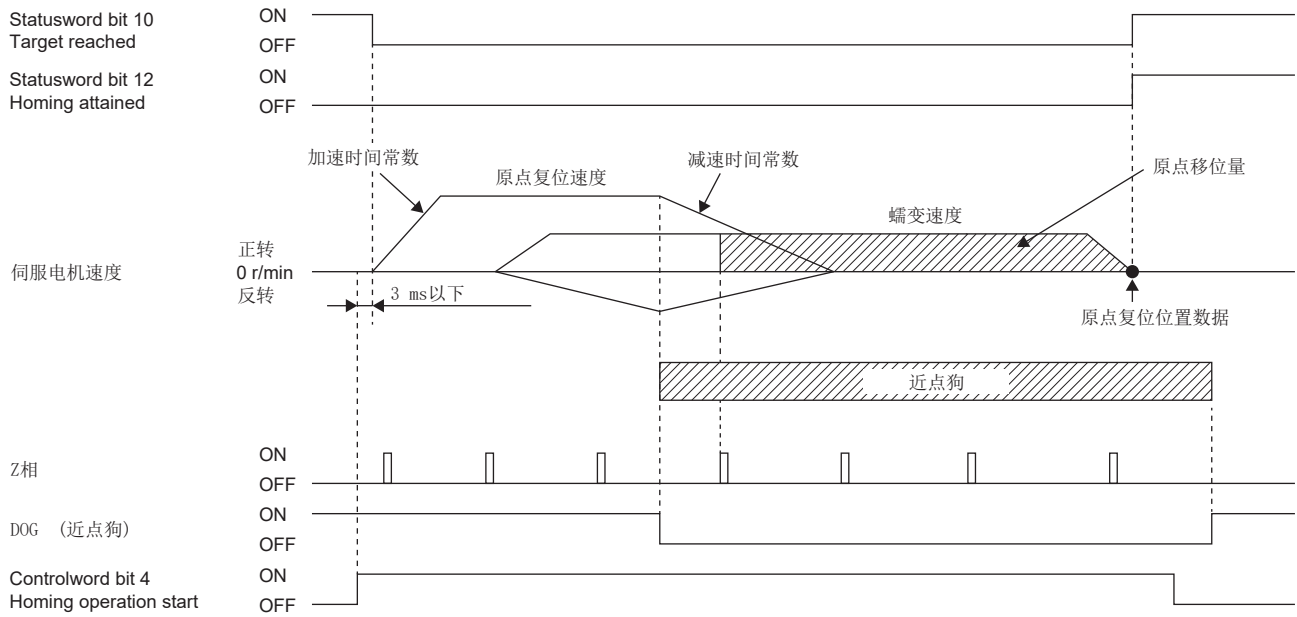

• 从近点狗上开始时

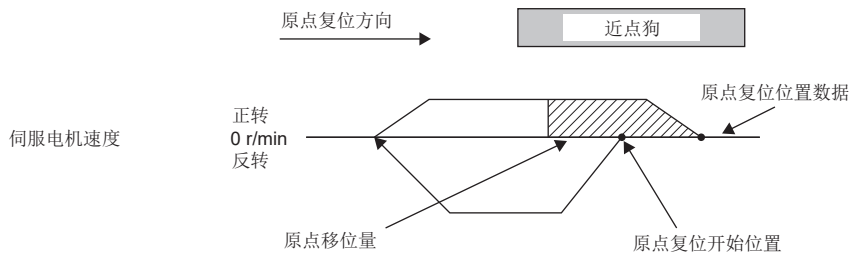


• 在行程末端返回时

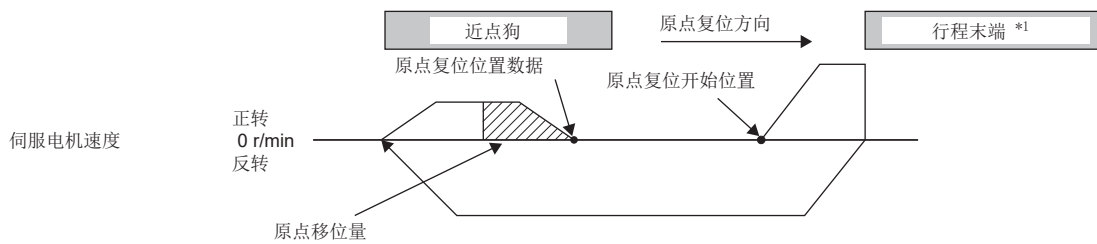

*1 软件限位中无法使用。


Method -9 and Method -41 (近点狗式前Z相基准原点复位)

通过Homing method -9的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method -41的原点复位方向为Homing method -9的反方向。

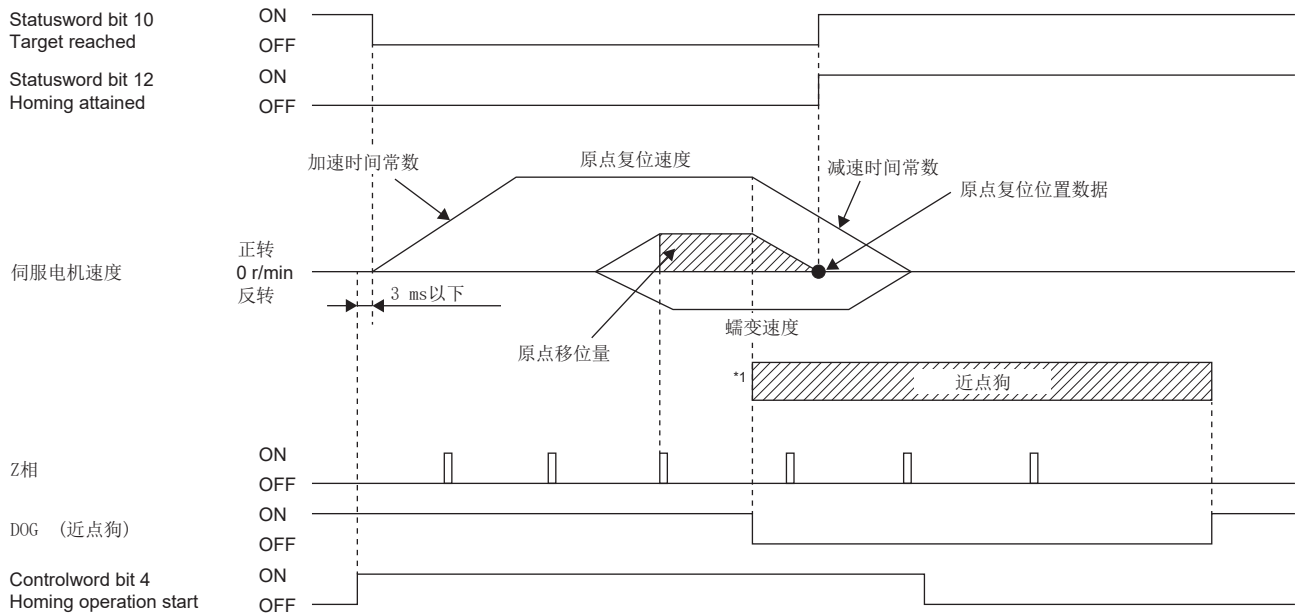


*1 检测近点狗前端后，无法停止而检测出近点狗后端时，会发生 [AL. 090]。应重新设定近点狗的长度或重新设定原点复位速度及蠕变速度。

- 从近点狗上开始时

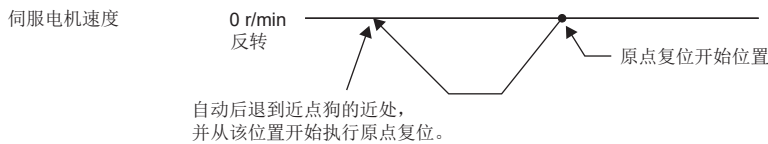


- 在行程末端返回时

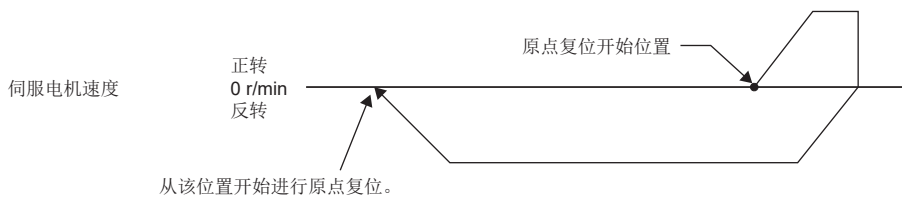

*1 软件限位中无法使用。


Method -10 and Method -42 (近点狗式前端基准原点复位)

通过Homing method -10的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method -42的原点复位方向为Homing method -10的反方向。

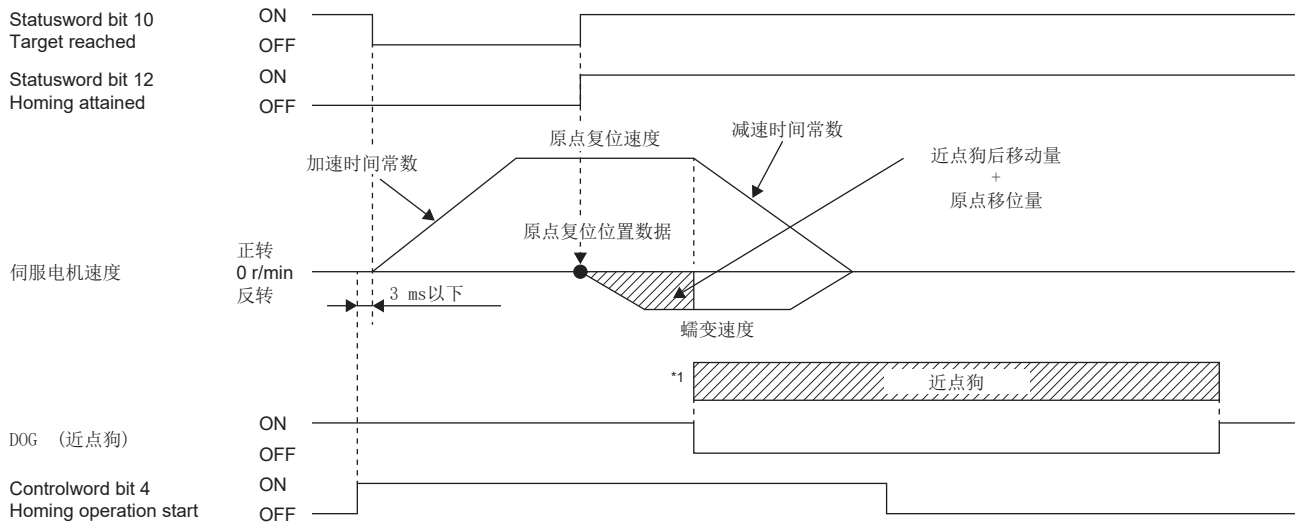


*1 检测近点狗前端后，未达到蠕变速度而检测出近点狗后端时，会发生 [AL. 090]。应重新设定近点狗的长度或重新设定原点复位速度及蠕变速度。

- 从近点狗上开始时

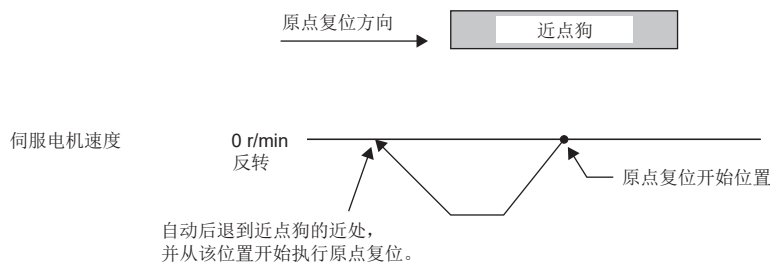

- 在行程末端返回时

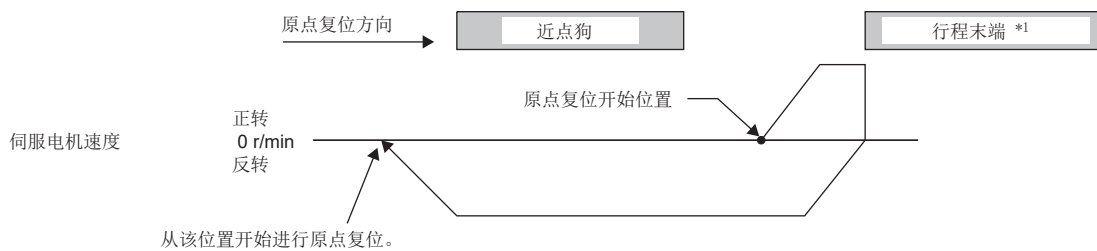


*1 软件限位中无法使用。

Method -11 and Method -43 (无近点狗Z相基准原点复位)


通过Homing method -11的动作，原点移位量为正时如下图所示。Homing method -43的原点复位方向为Homing method -11的反方向。

要点

- 从Z相附近开始进行原点复位时，原点复位完成位置会有偏差。建议在与原原点复位方向相反的方向上，从伺服电机旋转了1/2转的位置开始进行原点复位。

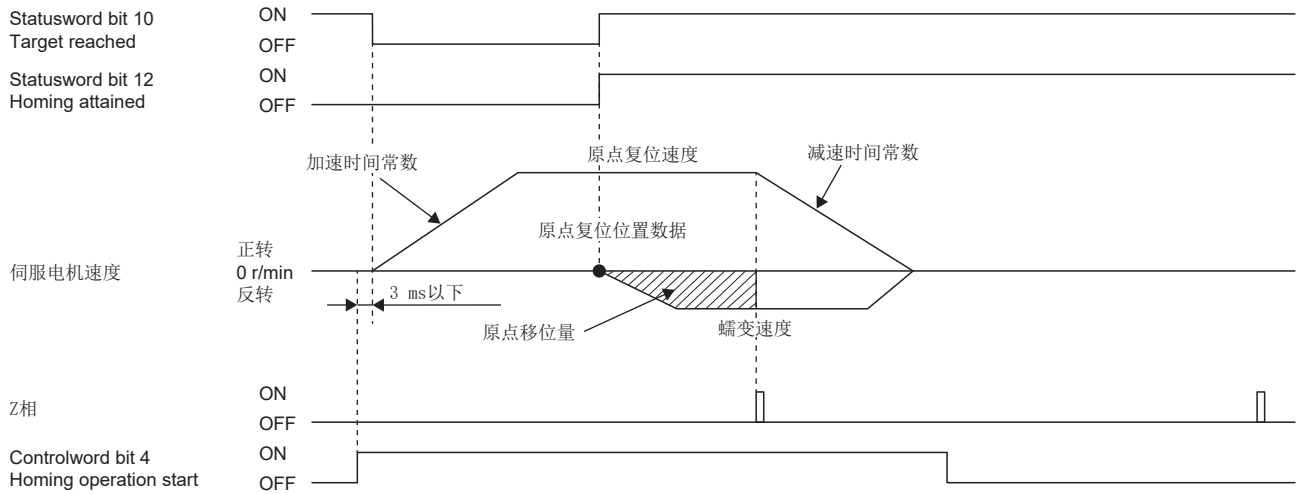

- 检测到行程末端时

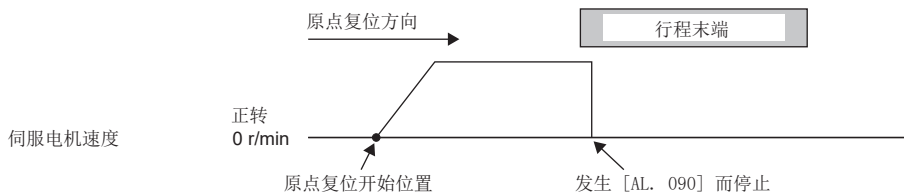

2.2 控制模式 [B]

驱动伺服电机的方法因各控制模式的不同而异。各控制模式下的特征如下所述。

分类	控制模式	简称	内容
SSCNET III/H控制模式	位置控制模式	P_SSC	通过与控制器的同步通信按照固定周期来接收位置指令并驱动伺服电机的控制模式。
	速度控制模式	S_SSC	通过与控制器的同步通信按照固定周期来接收速度指令并驱动伺服电机的控制模式。
	转矩控制模式	T_SSC	通过与控制器的同步通信按照固定周期来接收转矩指令并驱动伺服电机的控制模式。
推力·转矩控制	推压控制模式	ct	无需从位置控制模式或速度控制模式停止，即可平稳地切换到转矩控制。没有速度及转矩的突然变化，可以减少机械的负载及实现高质量的成型。

关于使用方法，请参照各控制器的手册。

推压控制模式 (ct)

限制事项

无法在推压控制模式下使用以下功能。因此，当报警发生时，停止方式为DB、EDB或自由运行。

- 基本电路切断延迟功能
- 强制停止减速功能
- 升降轴提升功能
- 自动调谐功能
- 振动抑制控制1、2
- 微振动抑制控制
- 一键式调整
- 瞬间调谐功能

注意事项

指令转矩的设定值与伺服电机转矩产生方向之间的关系，会根据 [Pr. PA14 移动方向选择] 和 [PC29.3 转矩POL反映选择] 的设定值而变化。

伺服电机输出的转矩为指令转矩与 [Pr. PE47 不平衡转矩偏置] 所指定的值的和。

请勿如下设定伺服参数，因为这会影响推压控制模式下对转矩指令的响应性。

- 在 [Pr. PB12 过冲量补偿] 中设定“0”以外的值。
- 在 [Pr. PB24.1 PI-PID切换控制选择] 中设定“3”。

动作内容

关于详细内容，请参照各控制器的手册。

■参数调整方法

使用推压控制模式时，请按以下步骤调整参数。

1. 伺服稳定性的调整

通过调整确保在位置模式或速度模式下不会产生振动，使其正常动作。

2. 转矩反馈增益的设定

将 [Pr. PB03 转矩反馈环增益] 的值设定为初始值。

3. 转矩反馈增益的调整

工件接触对象物时，如果伺服电机速度或转矩振动，则降低 [Pr. PB03]。降低 [Pr. PB03] 可以抑制工件接触对象物时伺服电机速度或转矩的振动。但是，对指令转矩的跟随会变慢。

2.3 控制模式 [A]

驱动伺服电机的方法因各控制模式的不同而异。各控制模式下的特征如下所述。

分类	控制模式	简称	内容
脉冲/模拟/DI指令	位置控制模式	P	通过输入脉冲串驱动伺服电机的控制模式。
	速度控制模式	S	通过内部速度或模拟速度指令驱动伺服电机的控制模式。
	转矩控制模式	T	通过模拟转矩指令驱动伺服电机的控制模式。
	位置/速度控制切换模式	P/S	通过输入软元件进行位置控制和速度控制之间的切换。
	速度/转矩控制切换模式	S/T	通过输入软元件进行速度控制和转矩控制之间的切换。
	转矩/位置控制切换模式	T/P	通过输入软元件进行转矩控制和位置控制之间的切换。

控制切换

可通过LOP（控制切换）切换控制模式。

使用LOP（控制切换）的控制模式切换

可通过使用LOP（控制切换）切换2个控制模式。从位置控制模式切换到其他的控制模式时，以及从其他的控制模式切换到位置控制模式时，应在零速度状态时切换。

■位置控制和速度控制切换

☞ 98页 位置/速度控制切换模式（P/S）

■速度控制和转矩控制切换

☞ 100页 速度/转矩控制切换模式（S/T）

■转矩控制和位置控制切换

☞ 102页 转矩/位置控制切换模式（T/P）

位置控制模式（P）

可以通过输入到伺服放大器的脉冲控制速度。在 [Pr. PA01.0 控制模式选择] 为初始值“0”（位置控制模式）时可以运行。应根据以下内容对定位模块和伺服放大器的指令脉冲逻辑进行设定。

- Q系列/L系列/R系列定位模块

信号的方式	指令脉冲的逻辑设定	
	Q系列/L系列/R系列定位模块Pr. 23的设定	[Pr. PA13.1 脉冲串逻辑选择] 的设定值
集电极开路方式	正逻辑	正逻辑 (0)
	负逻辑	负逻辑 (1)
差动线驱动器方式	正逻辑 *1	负逻辑 (1)
	负逻辑 *1	正逻辑 (0)

*1 Q系列/L系列/R系列定位模块的情况下，该逻辑是指N侧的波形。因此，应与伺服放大器的输入脉冲逻辑相反。

- F系列定位模块

信号的方式	指令脉冲的逻辑设定	
	F系列定位模块（固定）	[Pr. PA13.1 脉冲串逻辑选择] 的设定值
集电极开路方式 差动线驱动器方式	负逻辑	负逻辑 (1)

脉冲串输入


■输入脉冲的波形选择

可以通过3种形态输入指令脉冲，并可以选择正逻辑或负逻辑。指令脉冲串的形态应通过 [Pr. PA13 指令脉冲输入形态] 进行设定。

■连接和波形


- 集电极开路方式

对设定 [Pr. PA13.0 指令输入脉冲串形态选择] = “0” (正转、反转脉冲串)、[Pr. PA13.1 脉冲串逻辑选择] = “1” (负逻辑) 后，将输入波形设定为负逻辑、正转脉冲串及反转脉冲串的情况进行说明。

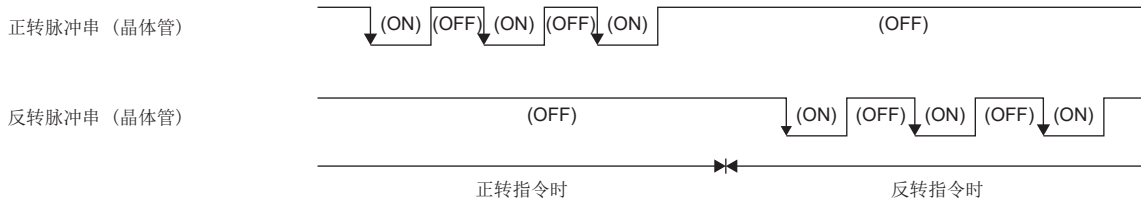

- 差动线驱动器方式

对设定 [Pr. PA13.0 指令输入脉冲串形态选择] = “0” (正转、反转脉冲串)、[Pr. PA13.1 脉冲串逻辑选择] = “1” (负逻辑) 的情况进行说明。PP、PG、NP及NG的波形是以LG为标准的波形。

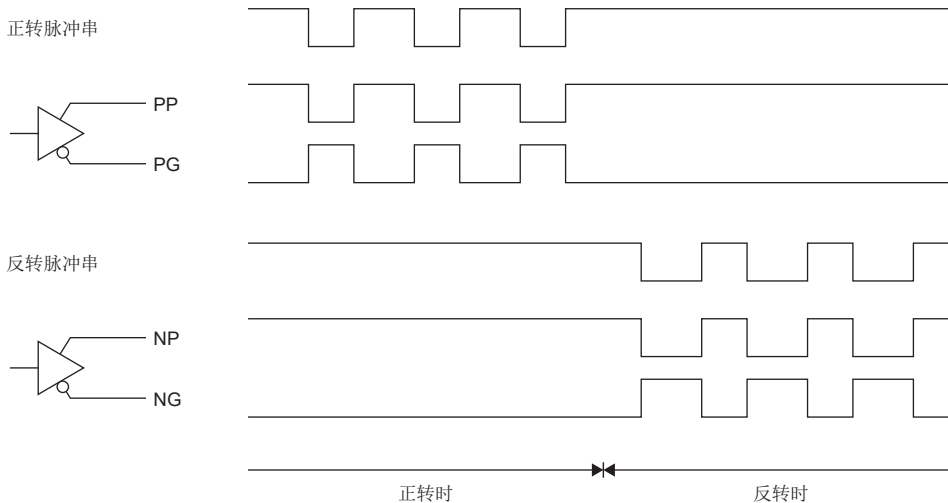

INP (到位)

偏差脉冲在设定的到位范围 ([Pr. PA10 到位范围]) 以下时，INP变为ON。将到位范围设定为较大数值，并低速运行时，可能会始终处于导通状态。


请参照下述章节。

☞ 142页 到位范围的设定

RD (准备完成)

通过将SON (伺服ON) 设为ON来切换为伺服ON状态后, RD将变为ON。

将SON (伺服ON) 设为OFF或发生报警时, RD为OFF。

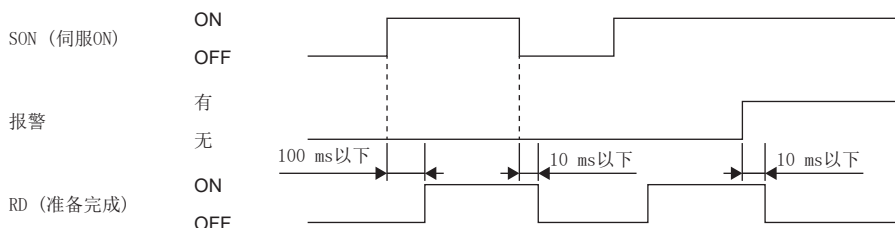

电子齿轮的切换

应通过CM1及CM2的组合, 选择伺服参数中设定的4种电子齿轮的分子。

请参照下述章节。

☞ 138页 电子齿轮功能 [A]

转矩限制

注意事项

- 在伺服锁定中解除转矩限制后, 根据相对于指令位置的位置偏差量, 伺服电机可能会突然旋转。

■转矩限制和转矩

设定 [Pr. PA11 正转转矩限制] 及 [Pr. PA12 反转转矩限制] 后, 运行过程中将始终限制最大转矩。

请参照下述章节。

☞ 333页 转矩限制 [A]

■转矩限制值的选择

应使用TL (外部转矩限制选择) 选择 [Pr. PA11 正转转矩限制] 及 [Pr. PA12 反转转矩限制] 和基于TLA (模拟转矩限制) 的转矩限制。

请参照下述章节。

☞ 333页 转矩限制 [A]

■TLC (转矩限制中)

伺服电机的转矩达到正转转矩限制、反转转矩限制或模拟转矩限制中所限制的转矩时, TLC变为ON。

位置指令加减速时间常数（位置平滑）



应通过 [Pr. PB03 位置指令加减速时间常数（位置平滑）] 设定相对于位置指令的一阶滞后滤波的常数。

此外，可在 [Pr. PB25.1 位置加减速滤波方式选择] 中选择“一阶滞后”或“直线加减速”的控制方式。直线加减速选择时的设定范围为0 ms ~ 10 ms。设定为10 ms以上的值后，将识别为10 ms。

选择直线加减速时，请勿将 [Pr. PA01.0 控制模式选择] 变更为初始值“0”（位置控制模式）以外的值。切换位置控制模式时，伺服电机或线性伺服电机机会紧急停止。

（使用示例）

同步用编码器等发出指令时，即使是在线运行过程中启动，也可以平稳地开始同步运行。

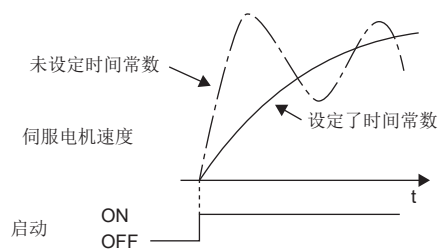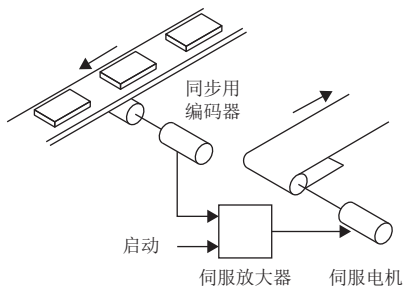

速度控制模式 (S)

要点

应设定为 [Pr. PA01.0] = “2” (速度控制模式)。


可以用伺服参数中设定的速度或通过VC (模拟速度指令) 的施加电压设定的速度来控制速度。

速度设定

速度指令和速度

以伺服参数中设定的速度或通过VC (模拟速度指令) 的施加电压设定的速度来运行。VC (模拟速度指令) 的施加电压和伺服电机速度的关系如下所示。

在初始设定下±10 V为额定速度。可在 [Pr. PC12 模拟速度指令 最大速度] 中变更±10 V时的伺服电机速度。

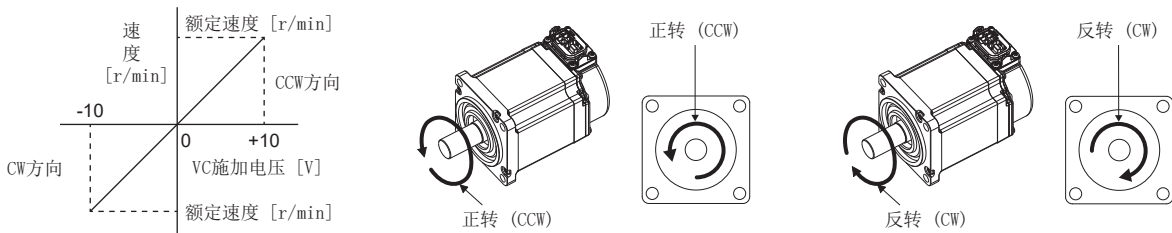

可以使用ST1 (正转启动)、ST2 (反转启动) 及VC (模拟速度指令) 来选择旋转方向。

输入软元件 *1		旋转方向 *2			
ST2	ST1	VC (模拟速度指令)			内部速度
		+极性	0 V	-极性	
0	0	停止 (伺服锁定)	停止 (伺服锁定)	停止 (伺服锁定)	停止 (伺服锁定)
0	1	CCW	停止 (无伺服锁定)	CW	CCW
1	0	CW		CCW	CW
1	1	停止 (伺服锁定)	停止 (伺服锁定)	停止 (伺服锁定)	停止 (伺服锁定)

*1 0: OFF
1: ON

*2 在伺服锁定中解除转矩限制后, 根据相对于指令位置的位置偏差量, 伺服电机可能会突然驱动。
线性伺服电机的情况下, CCW为正方向、CW为负方向。

■SP1（速度选择1）/SP2（速度选择2）与速度指令值

可以使用SP1（速度选择1）及SP2（速度选择2）来选择速度指令。

输入软元件 *1		速度指令值
SP2	SP1	
0	0	VC（模拟速度指令）
0	1	[Pr. PC05 内部速度1]
1	0	[Pr. PC06 内部速度2]
1	1	[Pr. PC07 内部速度3]

*1 0: OFF
1: ON

在 [Pr. PD03 输入软元件选择1] ~ [Pr. PD22 输入软元件选择10] 的设定中将SP3（速度选择3）设为可使用后，可以选择内部速度4 ~ 内部速度7。

输入软元件 *1			速度指令值
SP3	SP2	SP1	
0	0	0	VC（模拟速度指令）
0	0	1	[Pr. PC05 内部速度1]
0	1	0	[Pr. PC06 内部速度2]
0	1	1	[Pr. PC07 内部速度3]
1	0	0	[Pr. PC08 内部速度4]
1	0	1	[Pr. PC09 内部速度5]
1	1	0	[Pr. PC10 内部速度6]
1	1	1	[Pr. PC11 内部速度7]


*1 0: OFF
1: ON

驱动过程中也可以切换速度。此时，通过 [Pr. PC01 速度加速时间常数] 及 [Pr. PC02 速度减速时间常数] 的常数设定进行加减速。

以内部速度对速度发出了指令时，不会因为环境温度变化而引起速度变动。

SA（速度到达）

伺服电机的速度接近内部速度或模拟速度指令中设定的速度时，SA变为ON。

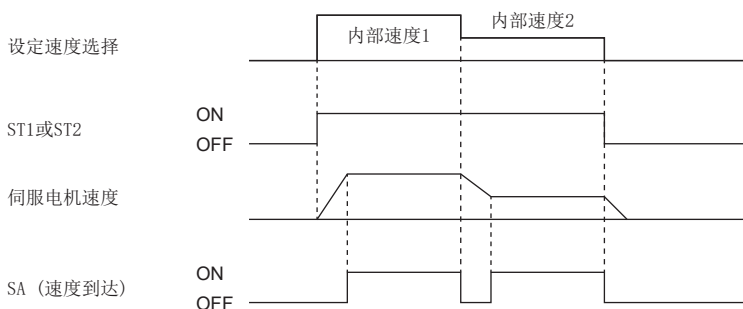

转矩限制

与位置控制模式相同。

☞ 91页 转矩限制

转矩控制模式 (T)

要点

应设定为 [Pr. PA01.0] = “4” (转矩控制模式)。


可通过TC (模拟转矩指令) 的施加电压和RS1 (正转选择) 及RS2 (反转选择) 来控制转矩。

转矩控制

■转矩指令和转矩

TC (模拟转矩指令) 的施加电压和伺服电机转矩的关系如下所示。

在初始设定下, 将±8 V时的输出转矩的100.0 %设为最大转矩。可通过 [Pr. PC13 模拟转矩指令最大输出] 变更±8 V时的输出转矩。

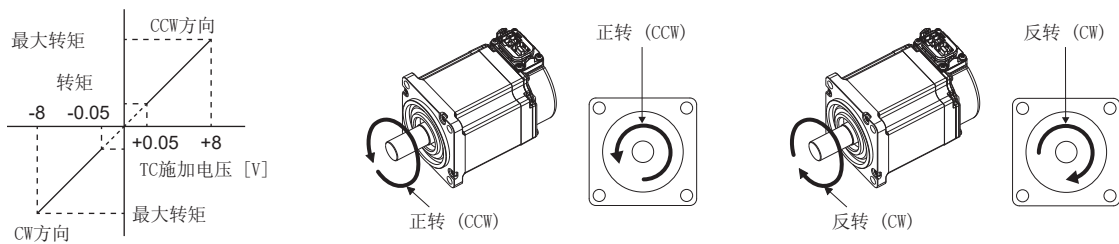

根据产品的不同, 与电压相对的输出转矩指令值会有约5 %的偏差。此外, 电压较低 (-0.05 V ~ 0.05 V) 且实际速度接近限制值时, 转矩可能会变动。此时, 应提高速度限制值。

可使用RS1 (正转选择)、RS2 (反转选择) 及TC (模拟转矩指令) 选择转矩的发生方向。


输入软元件 *1		旋转方向 *2		
RS2	RS1	TC (模拟转矩指令)		
		+极性	0 V	-极性
0	0	不产生转矩。	不产生转矩。	不产生转矩。
0	1	CCW (正转驱动/反转再生)		CW (反转驱动/正转再生)
1	0	CW (反转驱动/正转再生)		CCW (正转驱动/反转再生)
1	1	不产生转矩。		不产生转矩。

*1 0: OFF
1: ON

*2 线性伺服电机的情况下, CCW为正方向、CW为负方向。

■模拟转矩指令偏置

可以通过 [Pr. PC38 模拟指令输入2 偏置] 对TC端子的施加电压如下所示进行-9999 mV ~ 9999 mV的偏置电压补偿。

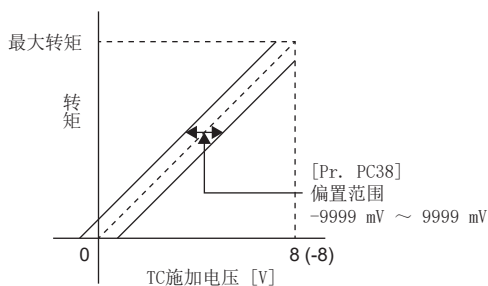

转矩限制

设定 [Pr. PA11 正转转矩限制] 及 [Pr. PA12 反转转矩限制] 后，运行过程中将始终限制最大转矩。

限制值和伺服电机的转矩关系与位置控制模式的说明相同。

但是，无法使用TLA（模拟转矩限制）。

☞ 91页 转矩限制


速度限制

■速度限制值和速度

限制 [Pr. PC05 内部速度1] ~ [Pr. PC11 内部速度7] 中设定的速度或通过VLA（模拟速度限制）的施加电压设定的速度。VLA（模拟速度限制）的施加电压和伺服电机速度的关系如下所示。

伺服电机速度达到速度限制值后，可能会出现转矩控制不稳定。应将设定值设定为大于希望进行速度限制的值，即100 r/min 以上。

在初始设定下，±10 V时的额定速度被设定为速度限制值。可在 [Pr. PC12 模拟速度指令 最大速度] 中变更±10 V时的速度限制值。

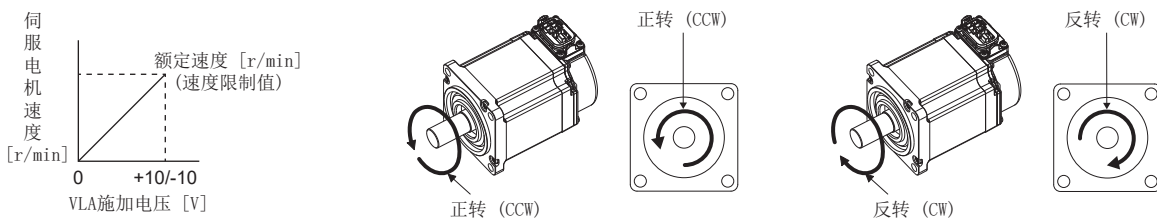

基于RS1（正转选择）及RS2（反转选择）的限制方向如下所示。

输入软元件 *1		TC (模拟转矩指令)		速度限制方向 *2		内部速度限制
RS1	RS2	电压极性	转矩指令方向	VLA (模拟速度限制)		
				+极性	-极性	
1	0	+极性	CCW	CCW	CCW	CCW
		-极性	CW	CW	CW	CW
0	1	+极性	CW	CW	CW	CW
		-极性	CCW	CCW	CCW	CCW

*1 0: OFF

1: ON

*2 线性伺服电机的情况下，CCW为正方向、CW为负方向。

■速度限制值的选择

可以使用SP1（速度选择1）、SP2（速度选择2）及SP3（速度选择3）来选择速度限制。

输入软元件 *1			速度限制
SP3	SP2	SP1	
0	0	0	VLA（模拟速度限制）
0	0	1	[Pr. PC05 内部速度1]
0	1	0	[Pr. PC06 内部速度2]
0	1	1	[Pr. PC07 内部速度3]
1	0	0	[Pr. PC08 内部速度4]
1	0	1	[Pr. PC09 内部速度5]
1	1	0	[Pr. PC10 内部速度6]
1	1	1	[Pr. PC11 内部速度7]

*1 0: OFF

1: ON

通过内部速度1 ~ 内部速度7对速度进行了限制时，不会因为环境温度变化而引起速度变动。

■VLC（速度限制中）

伺服电机的速度达到通过内部速度1 ~ 内部速度7或模拟速度限制来限制的速度时，VLC变为ON。

位置/速度控制切换模式 (P/S)

要点

应设定为 [Pr. PA01.0] = “1” (位置/速度控制切换模式)。
在零速度状态下可以进行位置控制和速度控制的切换。请参照下述章节。
☞ 89页 使用LOP (控制切换) 的控制模式切换

可以使用LOP (控制切换) 通过外部触点进行位置控制模式和速度控制模式的切换。在绝对位置检测系统中无法使用该功能。

LOP (控制切换)


可以使用LOP (控制切换) 通过外部触点进行位置控制模式和速度控制模式的切换。LOP和控制模式的关系如下所示。

LOP *1	控制模式
0	位置控制模式
1	速度控制模式

*1 0: OFF
1: ON

在零速度状态时可以进行控制模式的切换。但是, 为了安全起见应在伺服电机停止后再进行切换。从位置控制模式切换到速度控制模式时, 将清除偏差脉冲。

在高于零速度的状态下切换LOP后, 即使降到零速度以下也无法切换控制模式。
切换的时序图如下所示。

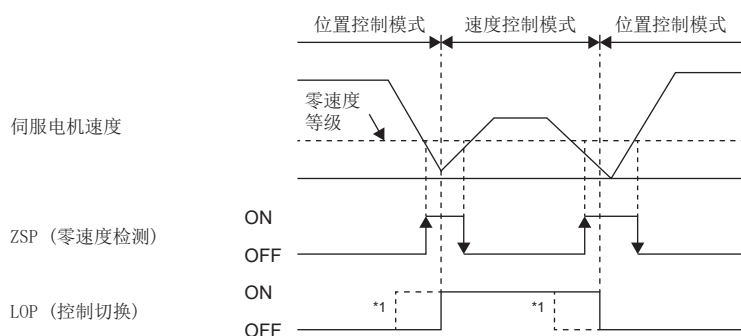

*1 ZSP不为ON时, 即使将LOP设为ON/OFF也无法切换。之后, 即使ZSP变为ON也无法切换。

位置控制模式下的转矩限制

与位置控制模式项中的规格相同。

☞ 91页 转矩限制

速度控制模式下的速度设定

■速度指令和速度

以伺服参数中设定的速度或通过VC（模拟速度指令）的施加电压设定的速度来运行。VC（模拟速度指令）的施加电压和伺服电机速度的关系，及ST1/ST2为ON时所设定的方向与速度控制模式项相同。

☞ 93页 速度指令和速度

■速度指令值的选择

可以使用SP1（速度选择1）及SP2（速度选择2）来选择速度指令。

输入软元件 *1		速度指令值
SP2	SP1	
0	0	VC（模拟速度指令）
0	1	[Pr. PC05 内部速度1]
1	0	[Pr. PC06 内部速度2]
1	1	[Pr. PC07 内部速度3]

*1 0: OFF
1: ON

在 [Pr. PD03 输入软元件选择1] ~ [Pr. PD22 输入软元件选择10] 的设定中将SP3（速度选择3）设为可使用后，可以选择内部速度4 ~ 内部速度7。

输入软元件 *1			速度指令值
SP3	SP2	SP1	
0	0	0	VC（模拟速度指令）
0	0	1	[Pr. PC05 内部速度1]
0	1	0	[Pr. PC06 内部速度2]
0	1	1	[Pr. PC07 内部速度3]
1	0	0	[Pr. PC08 内部速度4]
1	0	1	[Pr. PC09 内部速度5]
1	1	0	[Pr. PC10 内部速度6]
1	1	1	[Pr. PC11 内部速度7]

*1 0: OFF
1: ON

驱动过程中也可以切换速度。此时，通过 [Pr. PC01 速度加速时间常数] 及 [Pr. PC02 速度减速时间常数] 的常数设定进行加减速。

通过内部速度1 ~ 内部速度7对速度发出了指令时，不会因为环境温度变化而引起速度变动。

■SA（速度到达）

与速度控制模式项中记载的规格相同。

☞ 94页 SA（速度到达）

速度/转矩控制切换模式 (S/T)

要点

应设定为 [Pr. PA01.0] = “3” (速度/转矩控制切换模式)。

可以使用LOP (控制切换) 通过外部触点进行速度控制模式和转矩控制模式的切换。随时可以进行控制模式的切换。

LOP (控制切换)


可以使用LOP (控制切换) 通过外部触点进行速度控制模式和转矩控制模式的切换。LOP和控制模式的关系如下所示。

LOP *1	控制模式
0	速度控制模式
1	转矩控制模式

*1 0: OFF

1: ON

随时可以进行控制模式的切换。切换的时序图如下所示。

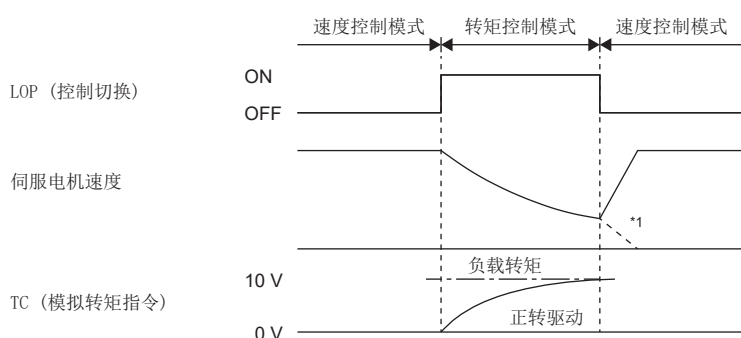

*1 切换至速度控制的同时，将ST1 (正转启动) 及ST2 (反转启动) 设为OFF后，将根据减速时间常数停止。切换控制模式时，可能会发生冲击。

速度控制模式下的速度设定、转矩限制

与速度控制模式项中的规格相同。

☞ 93页 速度设定

☞ 91页 转矩限制

转矩控制模式下的速度限制

■速度限制值和速度

限制伺服参数的限制值或通过VLA（模拟速度限制）的施加电压设定的速度。

VLA（模拟速度限制）的施加电压和限制值的关系与转矩控制模式项的规格相同。

☞ 96页 速度限制值和速度

■速度限制值的选择

可使用SP1（速度选择1）选择速度限制。

输入软元件 *1	速度限制值
SP1	
0	VLA（模拟速度限制）
1	[Pr. PC05 内部速度1]

*1 0: OFF

1: ON

驱动过程中也可以切换速度。此时，通过 [Pr. PC01 速度加速时间常数] 及 [Pr. PC02 速度减速时间常数] 的常数设定进行加减速。

通过内部速度1对速度发出了指令时，不会因为环境温度变化而引起速度变动。

■VLC（速度限制中）

与转矩控制模式项的规格相同。

☞ 97页 VLC（速度限制中）

转矩控制模式下的转矩控制、转矩限制

与转矩控制模式项的规格相同。

☞ 95页 转矩控制

☞ 96页 转矩限制

转矩/位置控制切换模式 (T/P)

要点

应设定为 [Pr. PA01.0] = “5” (转矩/位置控制切换模式)。
在零速度状态下可以切换转矩控制和位置控制。请参照下述章节。
☞ 89页 使用LOP (控制切换) 的控制模式切换

可以使用LOP (控制切换) 通过外部触点进行转矩控制模式和位置控制模式的切换。从位置控制模式切换到转矩控制模式时，将清除偏差脉冲。

LOP (控制切换)


可以使用LOP (控制切换) 通过外部触点进行转矩控制模式和位置控制模式的切换。LOP和控制模式的关系如下所示。

LOP *1	控制模式
0	转矩控制模式
1	位置控制模式

*1 0: OFF
1: ON

在零速度状态时可以进行控制模式的切换。但是，为了安全起见应在伺服电机停止后再进行切换。从位置控制模式切换到转矩控制模式时，将清除偏差脉冲。

在高于零速度的状态下切换LOP后，即使降到零速度以下也无法切换控制模式。
切换的时序图如下所示。

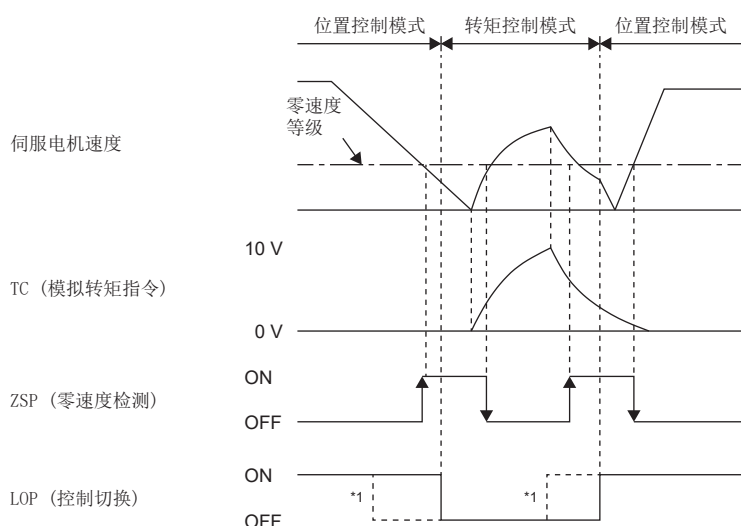

*1 ZSP为OFF时，即使将LOP设为ON/OFF也无法切换。之后，即使ZSP变为ON也无法切换。

转矩控制模式下的速度限制、转矩控制、转矩限制

与转矩控制模式项的规格相同。

- ☞ 96页 速度限制
- ☞ 95页 转矩控制
- ☞ 96页 转矩限制

位置控制模式下的转矩限制

与位置控制模式项的规格相同。

- ☞ 91页 转矩限制

3 基本功能

对实现伺服放大器基本运行的各功能进行说明。应根据需要设定各功能。实现伺服放大器的应用性运行时，请参照下述章节。
☞ 202页 应用功能

注意事项

- 设定后初次运行时应以低速的指令确认运行状态，否则会导致故障及部件受损。

3.1 伺服参数和对象字典的概要

MR-J5伺服放大器通过伺服参数来设定伺服放大器的功能，并可通过对象与控制器进行指令值和反馈值等数据的通信。

伺服参数

要点

对于通过循环通信定期进行数据更新的伺服参数，由于通过工程工具等写入的值将会被控制器改写，因此请勿通过工程工具等实施写入。

可通过伺服参数对伺服放大器的各功能进行设定。伺服参数保存在伺服放大器内部的固定存储器中，在出厂状态下已设定了初始值。应根据需要通过工程工具等变更设定。

在本手册中说明的各基本功能相关的伺服参数通过以下形式来表示。

伺服参数名称为移动方向选择、伺服参数编号为PA14的情况下

[Pr. PA14 移动方向选择]

伺服参数	简称	名称	概要
PA14	*POL	移动方向选择	可设定伺服电机的旋转方向或线性伺服电机的移动方向。 初始值：0 (CCW或正方向)

此外，伺服参数简称前带有*号的伺服参数可在以下条件下设为有效。


- *：设定后要再次接通电源，进行控制器复位，或进行软件复位。
- **：设定后要再次接通电源，或进行软件复位。

以16进制按位选择功能的伺服参数的情况下，用详细编号表示各位。


最低位的详细编号用 [Pr. PA01.0] 来表示。此外，通过多位组合来设定伺服参数时，如 [Pr. PA01.0-1] 所示用“-”来表示。

伺服参数编号为PA01、设定值为16进制的“FEDCBA98”的表示示例如下所述。

- 分别设定各位时

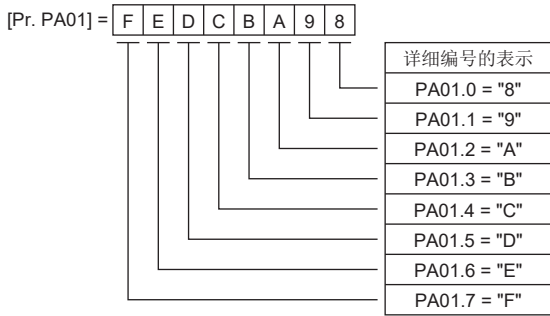

- 多位组合时

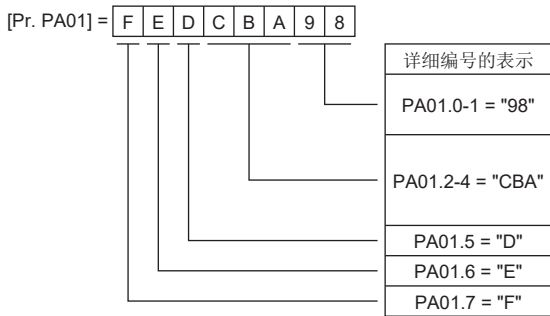

例如，伺服参数名称为功能选择A-1，设定位名称为强制停止减速功能选择，伺服参数编号为PA04第4位的情况如下所述。

[Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择]

伺服参数	简称	名称	概要
PA04.3	*AOP1	强制停止减速功能选择	应设定强制停止减速功能的有效/无效。 初始值：1h (有效)

对象字典 [G]

MR-J5伺服放大器通过网络进行位置指令、位置反馈等信息的通信。为了识别信息，分配各自固有的Index即0000h ~ FFFFh的编号，称其为对象。

例如，指令位置为分配了607Ah的Index的对象。此外，伺服放大器拥有多个对象，这些对象的集合体统称为对象字典。

本手册中说明的基本功能有通过对象向伺服放大器发出指令来起动的功能，以及通过对象向控制器发出状态通知的功能，因此也一并记载有对象的使用方法。

三菱电机生产的控制器的情况下，由于控制器本身具备实现各功能所需的对象值的设定及获取功能，因此一般无需考虑对象。明确需要获取及设定各对象值时，应使用伺服循环传送功能或伺服瞬时传送功能。关于详细内容，请参照各控制器的手册。在本手册中说明的各基本功能相关的对象通过以下形式来表示。

例

[Target position (Obj. 607Ah)]


Index	Sub	Object	Name	Description
607Ah	—	VAR	Target position	指令位置 单位: pos units

关于对象所设定的内容的保存，请参照用户手册（通信功能篇）的“对象字典数据的保存”。


3.2 旋转/移动方向选择 [G]

可以对位置指令、速度指令、转矩指令变更伺服电机的旋转方向或线性伺服电机的移动方向。应根据系统构成，通过伺服参数或对象进行设定。

伺服电机的旋转方向如下所述。

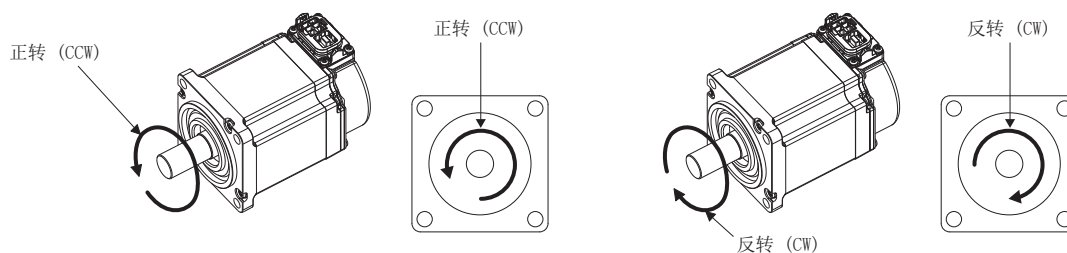

线性伺服电机的正方向及负方向如下所述。

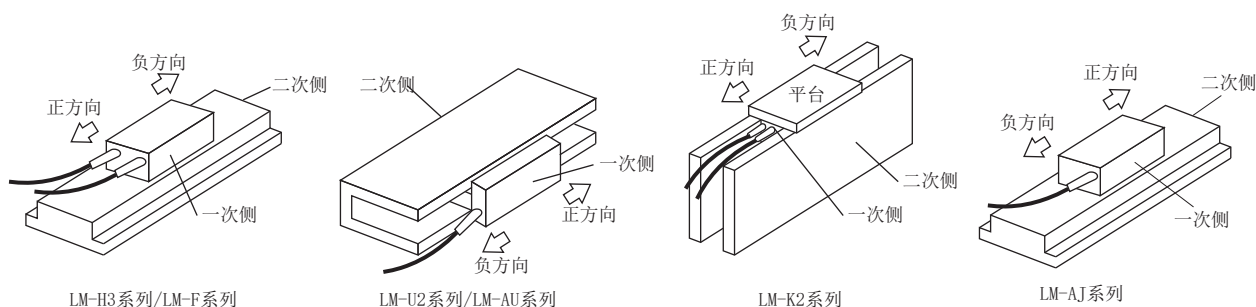

限制事项

- 变更伺服电机旋转方向设定后，将变为原点复位未完成状态。应再次进行原点复位。

注意事项

- 无法通过旋转/移动方向选择的设定来变更MR Configurator2的批量显示功能及图表功能。
- 对象有通过旋转/移动方向选择的设定变更的对象和无法变更的对象。关于详细内容，请参照下述章节。

109页 对象

功能的设定方法

通过伺服参数进行设定

可以在不变更控制器发出的指令极性的状态下变更旋转/移动方向。相对于控制器发出的指令和发送到控制器的反馈信息，位置/速度信息可通过 [Pr. PA14 移动方向选择] 的设定进行变更。

此外，转矩信息会根据 [Pr. PA14 移动方向选择] 和 [Pr. PC29.3 转矩POL反映选择] 的组合而变化。

旋转/移动方向的设定在控制模式下通用。例如，通过 [Pr. PA14] 及 [Pr. PC29.3] 变更了转矩的极性时，即使在位置模式下转矩信息的极性也会变化。

与旋转/移动方向选择的设定相关的伺服参数如下所述。

伺服参数	简称	名称	概要
PA14	*POL	移动方向选择	可设定伺服电机的旋转方向及线性伺服电机的移动方向。 初始值：0 (CCW或正方向)
PC29.3	*COPB	转矩POL反映选择	可进行转矩POL反映选择。 在该伺服参数与 [Pr. PA14] 的组合中，转矩的极性会发生变化。 初始值：1h (无效)

因伺服参数的设定而变化的位置信息、速度信息及转矩信息的旋转/移动方向如下所示。

■位置信息

[Pr. PA14] 设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向	
	定位地址递增	定位地址递减
0	CCW或正方向	CW或负方向
1	CW或负方向	CCW或正方向

■速度信息

[Pr. PA14] 设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向	
	通过控制器处理的速度：正	通过控制器处理的速度：负
0	CCW或正方向	CW或负方向
1	CW或负方向	CCW或正方向

■转矩信息

设定值		伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向	
[Pr. PA14]	[Pr. PC29.3]	通过控制器处理的转矩：正	通过控制器处理的转矩：负
0	0：有效	CCW或正方向	CW或负方向
	1：无效		
1	0：有效	CW或负方向	CCW或正方向
	1：无效		

通过对象字典进行设定

可以使用 [Polarity (Obj. 607Eh)] 在不变更控制器发出的指令极性的状态下变更旋转/移动方向。针对位置信息及速度信息的 [Polarity (Obj. 607Eh)] 可通过 [Pr. PA14 移动方向选择] 进行设定, 针对转矩信息的 [Polarity (Obj. 607Eh)] 可通过 [Pr. PA14 移动方向选择] 及 [Pr. PC29] 的“转矩POL反映选择”进行设定。

[Polarity (Obj. 607Eh)] 的设定无法在变更后马上生效。

对象定义、对象的设定值与伺服参数的关系如下所示。无法设定此处所示组合以外的其他组合。

Bit	内容
0	(reserved) 读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
1	
2	
3	
4	
5	0: 以正转矩进行伺服电机CCW旋转 1: 以正转矩进行伺服电机CW旋转
6	0: 以正速度进行伺服电机CCW旋转 1: 以正速度进行伺服电机CW旋转
7	0: 以定位地址递增方向进行伺服电机CCW旋转 1: 以定位地址递增方向进行伺服电机CW旋转

[Polarity (Obj. 607Eh)] 的设定值与伺服参数的关系如下。

对象			伺服参数		内容
[Polarity (Obj. 607Eh)]			[Pr. PA14]	[Pr. PC29.3]	
Bit7	Bit6	Bit5			
0	0	0	0	1	极性不反转。
1	1	0	1	1	位置和速度的极性反转。
1	1	1	1	0	位置、速度和转矩的极性反转。

对象

在 [Pr. PA14] 和 [Pr. PC29.3] 的设定及 [Polarity (Obj. 607Eh)] 的设定中，极性反转的对象如下所示。

- [Target position (Obj. 607Ah)]
- [Target velocity (Obj. 60FFh)]
- [Target torque (Obj. 6071h)]
- [Position demand value (Obj. 6062h)]

可用于固件版本B6以上的伺服放大器。

- [Position actual value (Obj. 6064h)]
- [Velocity demand value (Obj. 606Bh)]

在 [Pr. PC76.2 内部指令速度POL反映选择] 中设定下述值后，可以通过 [Polarity (Obj. 607Eh)] 反转或切换极性。

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

“0”：自动设定 (POL设定有效)

“1” (POL设定有效)：通过 [Polarity (Obj. 607Eh)] 极性反转。

“2” (POL设定无效)：通过 [Polarity (Obj. 607Eh)] 极性不反转。

- [Velocity actual value (Obj. 606Ch)]
- [Torque demand value (Obj. 6074h)]
- [Torque actual value (Obj. 6077h)]
- [Current actual value (Obj. 6078h)]

可用于固件版本B6以上的伺服放大器。

- [Position offset (Obj. 60B0h)]

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

- [Velocity offset (Obj. 60B1h)]

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

- [Torque offset (Obj. 60B2h)]

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

- [Positive torque limit value (Obj. 60E0h)]

[Pr. PA14] 及 [Pr. PC29.3] 的设定中对应的伺服参数发生如下变更。

[Pr. PA14]	[Pr. PC29.3]	对应的伺服参数
0	1 (无效)	[Pr. PA11 正转转矩限制]
	0 (有效)	
1	1 (无效)	[Pr. PA12 反转转矩限制]
	0 (有效)	

- [Negative torque limit value (Obj. 60E1h)]

[Pr. PA14] 及 [Pr. PC29.3] 的设定中对应的伺服参数发生如下变更。

[Pr. PA14]	[Pr. PC29.3]	对应的伺服参数
0	1 (无效)	[Pr. PA12 反转转矩限制]
	0 (有效)	
1	1 (无效)	[Pr. PA11 正转转矩限制]
	0 (有效)	

- [Digital inputs (Obj. 60FDh)]


[Pr. PA14] 的设定中对应的状态发生如下变更。

[Pr. PA14]	Negative limit switch (bit 0)	Positive limit switch (bit 1)
0	LSN (反转行程末端)	LSP (正转行程末端)
1	LSP (正转行程末端)	LSN (反转行程末端)


3.3 旋转/移动方向选择 [B]

可以对位置指令、速度指令、转矩指令变更伺服电机的旋转方向或线性伺服电机的移动方向。应根据系统构成，通过伺服参数进行设定。

伺服电机的旋转方向如下所述。

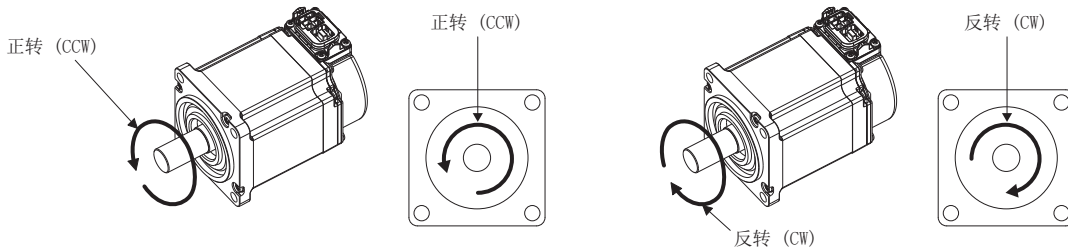

线性伺服电机的正方向及负方向如下所述。

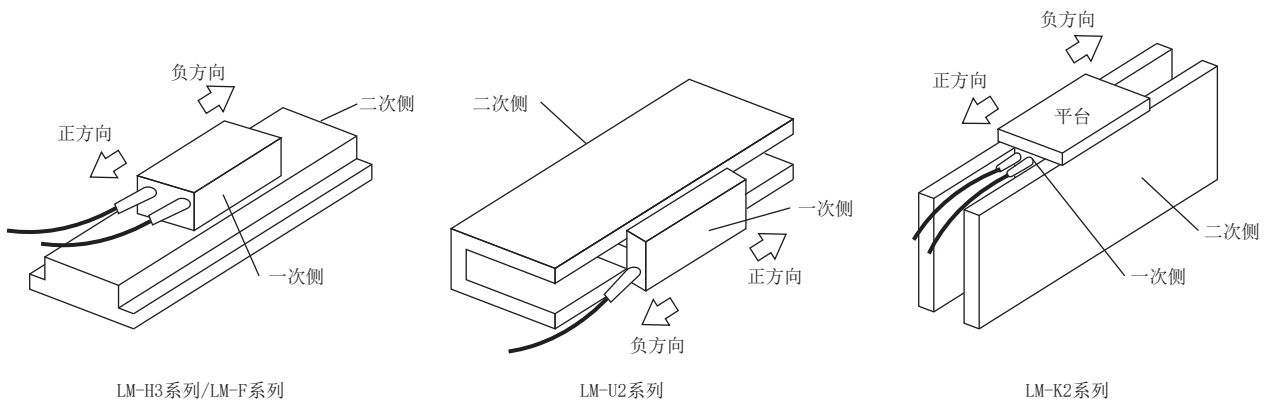

限制事项

- 变更伺服电机旋转方向设定后，控制器中原点复位请求将变为ON。应再次进行原点复位。关于详细内容，请参照各控制器的手册。

注意事项

- 无法通过旋转/移动方向选择的设定来变更MR Configurator2的批量显示功能及图表功能。

功能的设定方法

通过伺服参数进行设定

可以在不变更控制器发出的指令极性的状态下变更旋转/移动方向。相对于控制器发出的指令和发送到控制器的反馈信息，位置/速度信息可通过 [Pr. PA14 移动方向选择] 的设定进行变更。

此外，转矩信息会根据 [Pr. PA14 移动方向选择] 和 [Pr. PC29.3 转矩POL反映选择] 的组合而变化。

旋转/移动方向的设定在控制模式下通用。例如，通过 [Pr. PA14] 及 [Pr. PC29.3] 变更了转矩的极性时，即使在位置模式下转矩信息的极性也会变化。

与旋转/移动方向选择的设定相关的伺服参数如下所述。

伺服参数	简称	名称	概要
PA14	*POL	移动方向选择	可设定伺服电机的旋转方向及线性伺服电机的移动方向。 初始值：0 (CCW或正方向)
PC29.3	*COPB	转矩POL反映选择	可进行转矩POL反映选择。 在该伺服参数与 [Pr. PA14] 的组合中，转矩的极性会发生变化。 初始值：0h (有效)

因伺服参数的设定而变化的位置信息、速度信息及转矩信息的旋转/移动方向如下所示。

■位置信息

[Pr. PA14] 设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向	
	定位地址递增	定位地址递减
0	CCW或正方向	CW或负方向
1	CW或负方向	CCW或正方向

■速度信息

[Pr. PA14] 设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向	
	通过控制器处理的速度：正	通过控制器处理的速度：负
0	CCW或正方向	CW或负方向
1	CW或负方向	CCW或正方向

■转矩信息

• 推压控制模式以外

设定值		伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向	
[Pr. PA14]	[Pr. PC29.3]	通过控制器处理的转矩：正	通过控制器处理的转矩：负
0	0: 有效	CCW或正方向	CW或负方向
	1: 无效		
1	0: 有效	CW或负方向	CCW或正方向
	1: 无效	CCW或正方向	CW或负方向


• 推压控制模式

设定值		伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向	
[Pr. PA14]	[Pr. PC29.3]	通过控制器处理的转矩：正	通过控制器处理的转矩：负
0	0: 有效	CCW或正方向	CW或负方向
	1: 无效		
1	0: 有效	CCW或正方向	CW或负方向
	1: 无效		


3.4 旋转/移动方向选择 [A]

可以对位置指令、速度指令、转矩指令变更伺服电机的旋转方向或线性伺服电机的移动方向。应根据系统构成，通过伺服参数进行设定。

伺服电机的旋转方向如下所述。

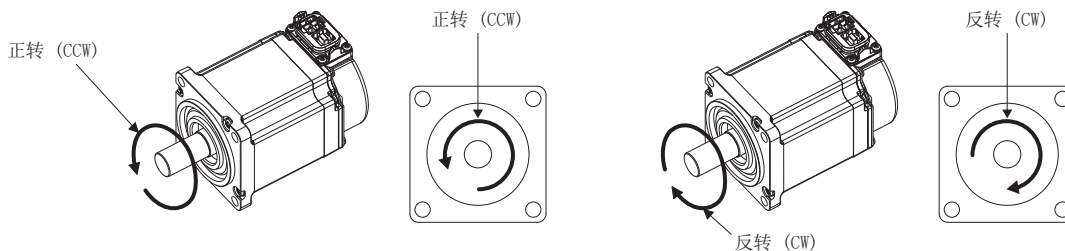

线性伺服电机的正方向及负方向如下所述。

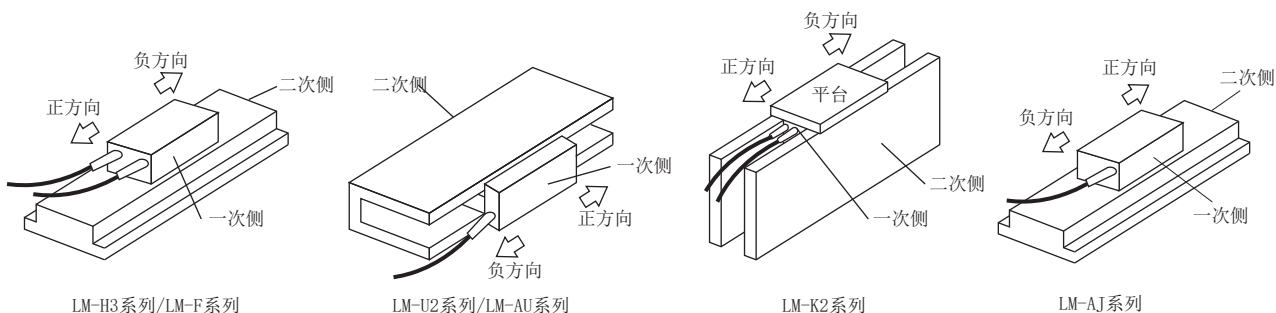

限制事项

- 变更伺服电机旋转方向设定后，将变为原点复位未完成状态。应再次进行原点复位。
- 速度控制模式 (S)、转矩控制模式 (T) 下无法通过伺服参数变更旋转方向的设定。应通过ST1 (正转启动) 及ST2 (反转启动) 的组合变更旋转方向。

注意事项

- 无法通过旋转/移动方向选择的设定来变更MR Configurator2的批量显示功能及图表功能。

功能的设定方法

通过伺服参数进行设定

各控制模式的旋转方向/移动方向如下所述。

■位置控制模式的情况

通过 [Pr. PA14 移动方向选择] 的设定，可以在不变更输入的脉冲串的正转脉冲输入/反转脉冲输入的情况下变更旋转/移动方向。

伺服参数	简称	名称	概要
PA14	*POL	移动方向选择	可设定伺服电机的旋转方向及线性伺服电机的移动方向。 初始值：0 (CCW或正方向)

因伺服参数的设定而变化的位置信息的旋转/移动方向如下所示。

• 位置信息

[Pr. PA14] 设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向	
	定位地址递增	定位地址递减
0	CCW或正方向	CW或负方向
1	CW或负方向	CCW或正方向

■速度控制/转矩控制模式的情况

无法通过伺服参数变更旋转/移动方向。

3.5 行程限位功能 [G]

行程限位功能为限制伺服电机移动量的功能。在可动范围有限的系统构成的情况下，由于碰撞可能会导致机器受损，因此应连接行程限位信号后使用该功能。

检测出行程限位信号后，将发生与检测出的信号相关的警告，并按照本节所述的行程限位的停止方法来停止。

在可动范围无限制的系统构成中无需行程限位功能的情况下，应始终将行程限位信号设为ON。

限制事项

- 转矩模式的情况下，无法使用行程限位信号。但是，在线性伺服电机及直驱电机的转矩模式的情况下，仅可在磁极检测过程中使用行程限位信号。
- 在推压控制模式下，行程限位信号仅在使用线性伺服电机或直驱电机并检测出磁极时有效，磁极检测完成后变为无效。

注意事项

- 行程限位信号为B触点的信号。ON（短路状态）时为限位解除，OFF（开路状态）时为限位进行中。
- 根据行程限位的停止方法设定及控制器发出的指令的不同，在运行过程中检测到行程限位信号并停止后，可能会丢失原点。丢失了原点时，应再次进行原点复位。

行程限位信号名的说明

行程限位信号有FLS（上限行程限位）/RLS（下限行程限位）和LSP（正转行程末端）/LSN（反转行程末端）两种，分别具有下述特点。通过控制器处理行程限位信号时和通过伺服放大器处理时的信号名称不同。读取时应按照系统构成进行切换。

将限位开关连接至伺服放大器时，应将安装在CCW方向上的限位开关连接至LSP（正转行程末端），将安装在CW方向上的限位开关连接至LSN（反转行程末端）。

连接至控制器时，应将安装在定位地址递增方向上的限位开关连接至FLS（上限行程限位），将安装在递减方向上的限位开关连接至RLS（下限行程限位）后，从控制器侧输入。

名称	简称	信号的含义
上限行程限位	FLS	对控制器发出的指令抑制定位地址递增方向的运行的限位信号
下限行程限位	RLS	对控制器发出的指令抑制定位地址递减方向的运行的限位信号
正转行程末端	LSP	抑制伺服电机CCW方向或线性伺服电机正方向的运行的限位信号
反转行程末端	LSN	抑制伺服电机CW方向或线性伺服电机负方向的运行的限位信号

功能的设定方法

应参照下表，进行符合系统构成的设定。

项目	参照章节
将限位开关连接至伺服放大器时	☞ 115页 将限位开关连接至伺服放大器时
将限位开关连接至伺服放大器以外的设备时	☞ 117页 将限位开关连接至伺服放大器以外的设备时
通过位置数据设定可动范围时	☞ 117页 通过位置数据设定可动范围时
可动范围无限制时	☞ 117页 可动范围无限制时

将限位开关连接至伺服放大器时

应参考本项所示的系统构成示例，在伺服放大器中输入限位开关信号。

[Pr. PD41.3 传感器输入方式选择] 应设为初始设定的“0”（从伺服放大器输入（LSP/LSN/DOG））。应将安装在CCW或正方向上的限位开关设定为LSP，将安装在CW或负方向上的限位开关设定为LSN。初始设定时，CN3-2引脚中分配有LSP，CN3-12引脚中分配有LSN。

发送至控制器的行程末端的信息根据 [Pr. PA14 移动方向选择] 的设定而变化。

[Pr. PA14 移动方向选择] 为“0”的情况下（定位地址递增时，移动至CCW或正方向）

行程末端的信号名		对应的行程限位信号名	
简称	信号名	简称	信号名
LSP	正转行程末端	FLS	上限行程限位
LSN	反转行程末端	RLS	下限行程限位


[Pr. PA14 移动方向选择] 为“1”的情况下（定位地址递增时，移动至CW或负方向）

行程末端的信号名		对应的行程限位信号名	
简称	信号名	简称	信号名
LSP	正转行程末端	RLS	下限行程限位
LSN	反转行程末端	FLS	上限行程限位

■系统构成示例


- [Pr. PA14 移动方向选择] = “0” (CCW或正方向)

应将抑制CCW或正方向运行的限位信号设为LSP (上限行程末端)。LSP (正转行程末端) 的ON和OFF作为FLS (上限行程限位)、LSN (反转行程末端) 的ON和OFF作为RLS (下限行程限位) 输出至控制器。

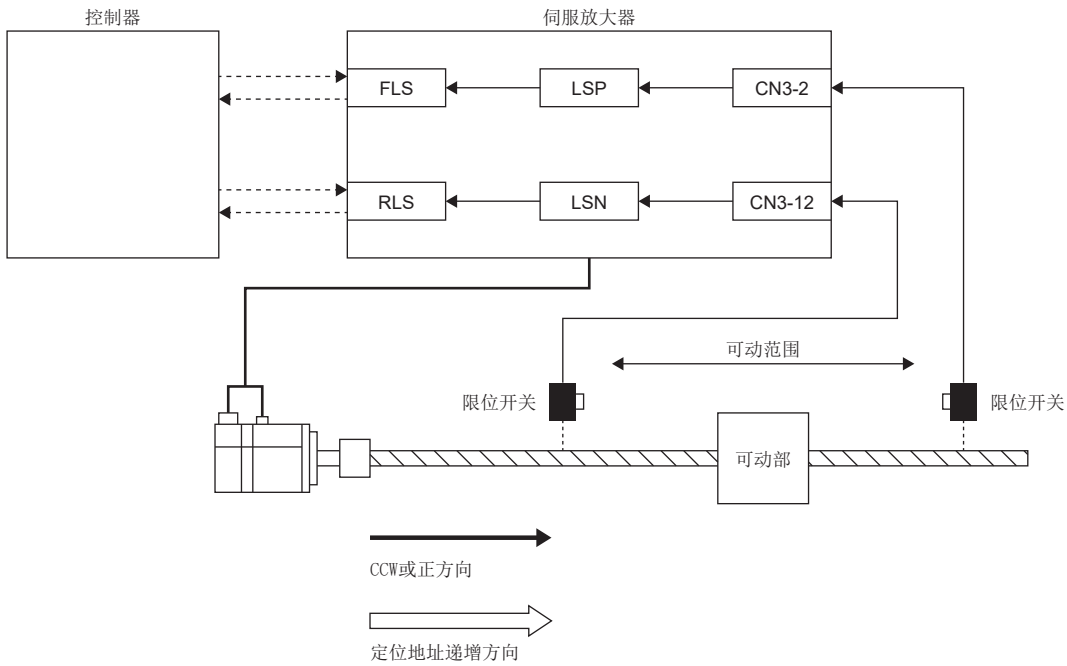

- [Pr. PA14 移动方向选择] = “1” (CW或负方向)

伺服放大器的CCW或正方向与控制器定位地址递增方向不同的情况。LSN (反转行程末端) 的ON和OFF作为FLS (上限行程限位)、LSP (正转行程末端) 的ON和OFF作为RLS (下限行程限位) 输出至控制器。

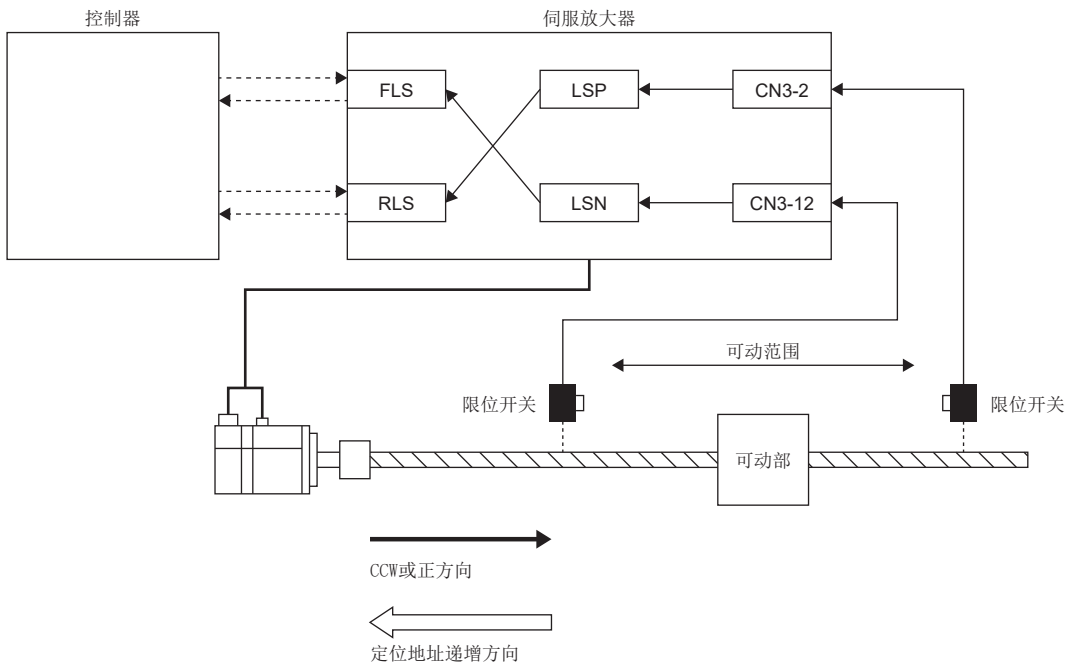

将限位开关连接至伺服放大器以外的设备时


通过将限位开关连接至控制器等非伺服放大器设备后，可通过控制器发出的输入信号使用行程限位功能。应参考本项所示的系统构成示例，安装限位开关。

应设定为 [Pr. PD41.3 传感器输入方式选择] = “1”（从控制器输入 (C_FLS/C_RLS/C_DOG)）。应将安装在定位地址递增方向上的限位开关作为FLS（上限行程限位）、将安装在地址递减方向上的限位开关作为RLS（下限行程限位）从控制器侧输入至伺服放大器。

关于控制器设定的详细内容，请参照控制器的手册。

■系统构成示例

将限位开关连接至控制器的示例如下所示。应对控制器发出的指令抑制定位地址递增方向的运行的限位信号输入至FLS（上限行程限位）。此外，无需将限位开关连接至伺服放大器。

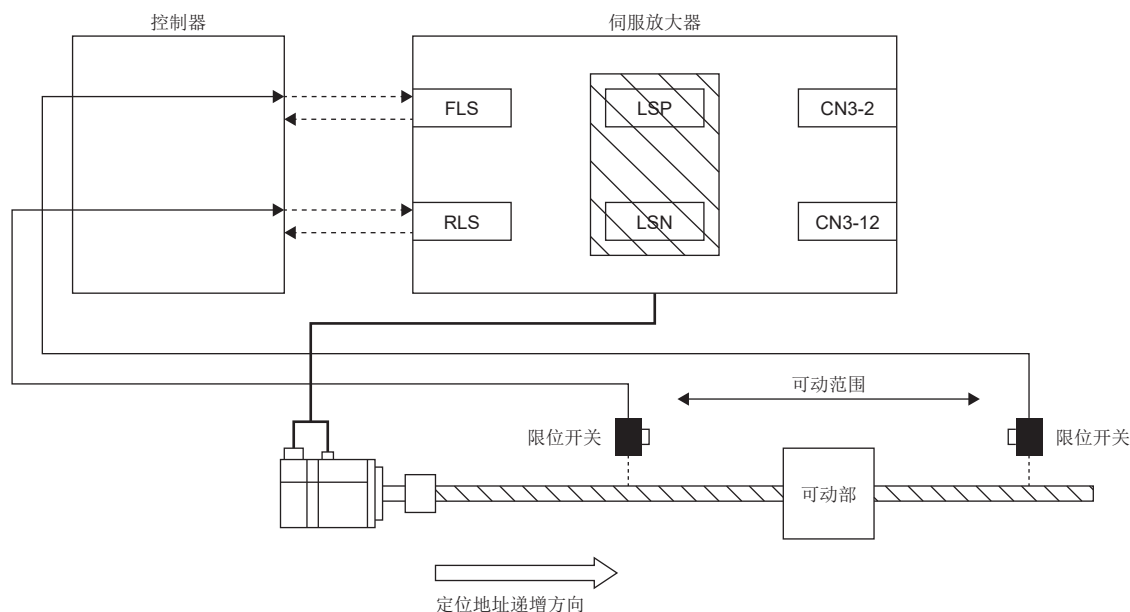

通过位置数据设定可动范围时

使用软件限位，可指定位置数据的上限和下限来限制可动范围。

☞ 327页 软件限位 [G]

可动范围无限制时

传送带等可动范围无限制的系统构成的情况下，应将LSP/LSN设定为自动ON。由于信号始终为ON，不会通过行程限位来停止。可通过MR Configurator2的数字输入输出的基本设定进行设定。

行程限位检测时的停止方法

LSP（正转行程末端）/LSN（反转行程末端）或FLS（上限行程限位）/RLS（下限行程限位）为OFF时，按照本项所示的停止方法来停止。

循环同步位置模式（csp）下，行程末端检测时应停止指令。指令位置超过检测出行程末端的位置30位时，会发生 [AL. 069 指令异常]。发生了 [AL. 069 指令异常] 时，会丢失原点。应重新进行原点复位。

☞ 53页 原点复位模式（hm）

运行状态		备注
恒速旋转时 —— 无S曲线加减速 - - - 有S曲线加减速 	减速停止时 —— 无S曲线加减速 - - - 有S曲线加减速 	移动偏差脉冲部分后停止。 应重新进行原点复位。

行程限位信号检测时，应采取以下的复位方法。

控制模式	复位方法
循环同步位置模式	通过 [Position actual value (Obj. 6061h)] 对 [Target position (Obj. 607Ah)] 进行跟踪后，应输入与限位相反方向的位置指令。 应确认 [Statusword (Obj. 6041h)] 的Bit 12为0后再进行位置指令的输入。
循环同步速度模式	在 [Target velocity (Obj. 60FFh)] 中输入与限位相反方向的速度指令。 应确认 [Statusword (Obj. 6041h)] 的Bit 12为0后再进行速度指令的输入。
轨迹位置模式	在 [Target position (Obj. 607Ah)] 中输入与限位相反方向的位置指令。
轨迹速度模式	在 [Target velocity (Obj. 60FFh)] 中输入与限位相反方向的速度指令。
点位表模式	应以点位表的定位运行向与限位相反的方向运行。
JOG运行模式	应以JOG运行向与限位相反的方向运行。

伺服参数一览

可通过伺服参数直接设定行程限位功能的相关设定。应根据需要进行设定。

伺服参数	简称	名称	概要
PC19.0	*COP6	[AL. 099 行程限位警告] 选择	应选择 [AL. 099 行程限位警告] 的有效/无效。 选择了无效时, LSP (正转行程末端) 或LSN (反转行程末端) 为OFF时不会发生 [AL. 099 行程限位警告], 但会通过行程限位停止运行。 0: 有效 (初始值) 1: 无效
PD01.2	*DIA1	输入信号自动ON选择	应对LSP (正转行程末端)、LSN (反转行程末端) 是设为无效 (用于外部输入信号。) 还是有效 (自动ON) 进行设定。 初始值: 0h (无效 (用于外部输入信号。))
PD03.0-1	*DI1	软元件选择	应向连接器引脚分配任意的输入软元件。分配的连接引脚编号请参照下述章节。 ☞ 120页 通过 [Pr. PD03.0-1] 分配的连接引脚编号 初始值: 0Ah (LSP (正转行程末端))
PD04.0-1	*DI2	软元件选择	应向连接器引脚分配任意的输入软元件。分配的连接引脚编号请参照下述章节。 ☞ 120页 通过 [Pr. PD04.0-1] 分配的连接引脚编号 初始值: 0Bh (LSN (反转行程末端))
PD05.0-1	*DI3	软元件选择	应向连接器引脚分配任意的输入软元件。分配的连接引脚编号请参照下述章节。 ☞ 120页 通过 [Pr. PD05.0-1] 分配的连接引脚编号 初始值: 22h (DOG (近点狗))
PD41.2	*DOP4	限位开关有效状态选择	0: 限位开关始终有效 (初始值) 1: 仅在原点复位模式下有效
PD41.3	*DOP4	传感器输入方式选择	0: 从伺服放大器输入 (LSP/LSN/DOG) (初始值) 1: 从控制器输入 (C_FLS/C_RLS/C_DOG)
PL08.2	*LIT3	磁极检测行程限位有效/无效选择	应选择磁极检测时行程限位功能的有效/无效。 0: 有效 (初始值) 1: 无效

通过 [Pr. PD03.0-1] 分配的连接器的引脚编号

机型	轴	连接器引脚编号	初始分配软元件
MR-J5- _G_	—	CN3-2	LSP
MR-J5W2- _G_	A轴	CN3-7	LSP-A
	B轴	CN3-20	LSP-B
MR-J5W3- _G_	A轴	CN3-7	LSP-A
	B轴	CN3-20	LSP-B
	C轴	CN3-1	LSP-C
MR-J5D1- _G_	—	CN3-12	LSP
MR-J5D2- _G_	A轴	CN3-12	LSP-A
	B轴	CN3-26	LSP-B
MR-J5D3- _G_	A轴	CN3-12	LSP-A
	B轴	CN3-26	LSP-B
	C轴	CN3-10	LSP-C

通过 [Pr. PD04.0-1] 分配的连接器的引脚编号

机型	轴	连接器引脚编号	初始分配软元件
MR-J5- _G_	—	CN3-12	LSN
MR-J5W2- _G_	A轴	CN3-8	LSN-A
	B轴	CN3-21	LSN-B
MR-J5W3- _G_	A轴	CN3-8	LSN-A
	B轴	CN3-21	LSN-B
	C轴	CN3-2	LSN-C
MR-J5D1- _G_	—	CN3-28	LSN
MR-J5D2- _G_	A轴	CN3-28	LSN-A
	B轴	CN3-25	LSN-B
MR-J5D3- _G_	A轴	CN3-28	LSN-A
	B轴	CN3-25	LSN-B
	C轴	CN3-9	LSN-C

通过 [Pr. PD05.0-1] 分配的连接器的引脚编号

机型	轴	连接器引脚编号	初始分配软元件
MR-J5- _G_	—	CN3-19	DOG
MR-J5W2- _G_	A轴	CN3-9	DOG-A
	B轴	CN3-22	DOG-B
MR-J5W3- _G_	A轴	CN3-9	DOG-A
	B轴	CN3-22	DOG-B
	C轴	CN3-15	DOG-C
MR-J5D1- _G_	—	CN3-29	DOG
MR-J5D2- _G_	A轴	CN3-29	DOG-A
	B轴	CN3-27	DOG-B
MR-J5D3- _G_	A轴	CN3-29	DOG-A
	B轴	CN3-27	DOG-B
	C轴	CN3-11	DOG-C


限位开关解除位置判定功能

概要

可用于固件版本B2以上的伺服放大器。

限位开关解除位置判定功能可在循环同步位置模式（csp）或循环同步速度模式（csv）下使用。

检出限位开关后的停止位置超过限位开关的检测位置时，请使用该功能。超过限位开关的检测位置并停止时，在解除条件成立之前，不会受理面向限位开关通过方向的指令。

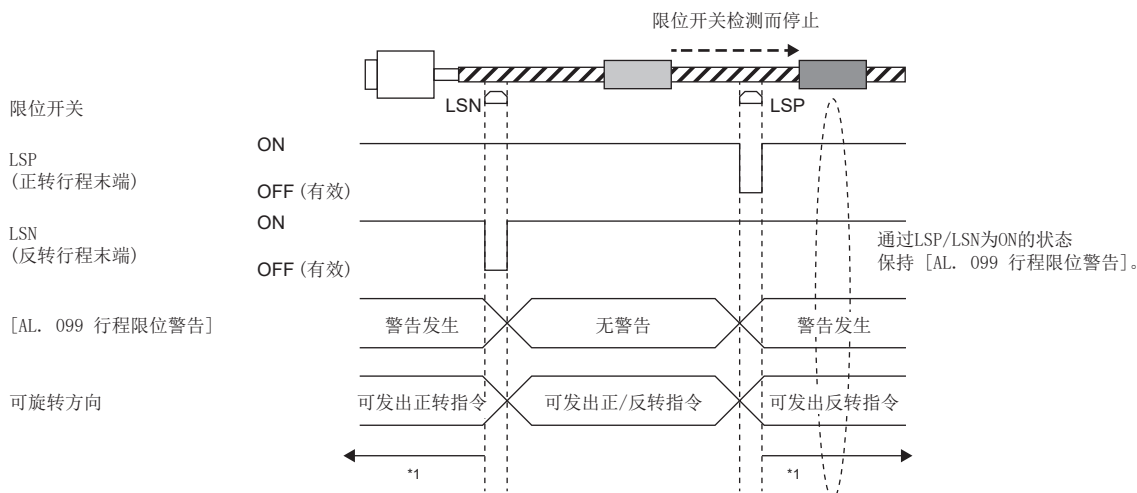

*1 121页 注意事项

注意事项

请确认当前位置在限位开关的范围内后再运转。在如下情况下，该功能不能正常起动。

- 在限位开关范围之外接通了电源。
- 在限位开关范围之外进行了控制器复位。
- 在限位开关范围之外进行了原点复位。
- 在限位开关范围之外进行了控制模式切换。
- 限位开关的ON时间短于10 ms。

功能的设定方法

根据 [Pr. PT38.4 限位开关解除位置判定功能选择] 的设定不同，将在 [AL. 099 行程限位警告] 的解除条件中添加限位位置判定。有效判定的解除条件全部成立时，将解除行程限位警告。

[Pr. PT38.4]	限位开关解除位置判定功能
0	无效
1	有效

■限位位置判定条件

当前位置返回到检出行程末端的位置时，解除条件成立。

3.6 行程限位功能 [B]

行程限位功能为通过控制器限制伺服电机移动量的功能。在可动范围有限的系统构成的情况下，由于碰撞可能会导致机器受损，因此应连接行程限位信号后使用该功能。

可以在控制器的设定中向软元件分配行程限位信号。

关于设定方法，请参照各控制器的手册。

限制事项

- 在线性伺服电机及直驱电机的磁极检测过程中，应向伺服放大器分配行程限位信号。

伺服参数一览

可通过伺服参数直接设定行程限位功能的相关设定。应根据需要进行设定。

伺服参数	简称	名称	概要
PD02.0	*DIA2	输入信号自动ON选择1	应对FLS（上限行程限位）、RLS（下限行程限位）是设为无效（用于外部输入信号。）还是有效（自动ON）进行设定。 初始值：0h（无效（用于外部输入信号。））
PL08.2	*LIT3	磁极检测行程限位有效/无效选择	应选择磁极检测时行程限位功能的有效/无效。 0：有效（初始值） 1：无效

3.7 行程限位功能 [A]

行程限位功能为限制伺服电机移动量的功能。在可动范围有限的系统构成的情况下，由于碰撞可能会导致机器受损，因此应连接行程限位信号后使用该功能。

检测出行程限位信号后，将发生与检测出的信号相关的警告，并按照本节所述的行程限位的停止方法来停止。

在可动范围无限制的系统构成中无需行程限位功能的情况下，应始终将行程限位信号设为ON。

限制事项

- 转矩模式的情况下，无法使用行程限位信号。但是，在线性伺服电机及直驱电机的转矩模式的情况下，仅可在磁极检测过程中使用行程限位信号。

3

注意事项

- 行程限位信号为B触点的信号。ON（短路状态）时为限位解除，OFF（开路状态）时为限位进行中。
- 根据行程限位的停止方法设定及控制器发出的指令的不同，在运行过程中检测到行程限位信号并停止后，可能会丢失原点。丢失了原点时，应再次进行原点复位。

功能的设定方法

应参照下表，进行符合系统构成的设定。

项目	本项的参照章节
将限位开关连接至伺服放大器时	☞ 123页 将限位开关连接至伺服放大器时
可动范围无限制时	☞ 124页 可动范围无限制时


将限位开关连接至伺服放大器时

应向伺服放大器输入限位开关的输出信号（LSP及LSN）。

应将安装在CCW或正方向上的限位开关连接至LSP，将安装在CW或负方向上的限位开关连接至LSN。

初始设定时CN3-43引脚中分配有LSP（正转行程末端）、CN3-44引脚中分配有LSN（反转行程末端）。

■系统构成示例

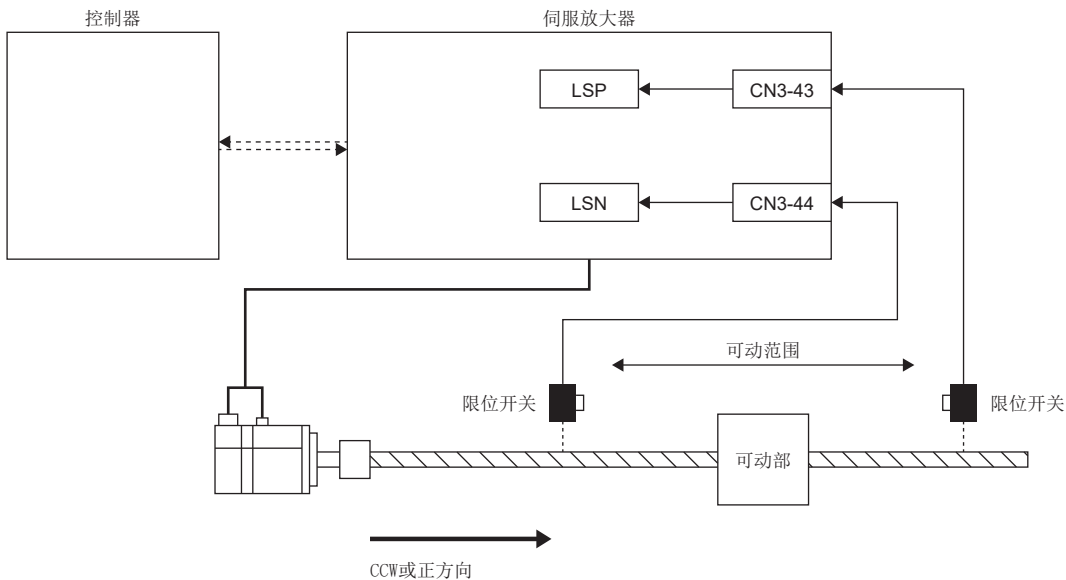

可动范围无限制时

传送带等可动范围无限制的系统构成的情况下，应将LSP/LSN设定为自动ON。由于信号始终为ON，不会通过行程限位来停止。可通过MR Configurator2的数字输入输出的基本设定进行设定。

行程限位检测时的停止方法

LSP（正转行程末端）/LSN（反转行程末端）为OFF时，按照 [Pr. PD30.0 LSP/LSN信号OFF时的停止处理选择] 的设定来停止。在MR Configurator2中可通过输入输出的设定选择停止方法。

[Pr. PD30.0] 的设定值

“0”
紧急停止（初始值）

“1”
缓慢停止

行程末端检测时，应采取以下的复位方法。丢失了原点时，应进行原点复位。

控制模式	复位方法
位置控制模式	应输入与限位相反方向的位置指令。
速度控制模式	应输入与限位相反方向的速度指令。

伺服参数一览

可通过伺服参数直接设定行程限位功能的相关设定。应根据需要进行设定。关于输入软元件用引脚的引脚编号及对应的伺服参数，请参照下述内容。

伺服参数	简称	名称	概要
PC26.0	*COP5	[AL. 099 行程限位警告] 选择	应选择 [AL. 099 行程限位警告] 的有效/无效。 选择了无效时，LSP（正转行程末端）或LSN（反转行程末端）为OFF时不会发生 [AL. 099 行程限位警告]，但会通过行程限位停止运行。 0: 有效（初始值） 1: 无效
PD01.2	*DIA1	输入信号自动ON选择	应对LSP（正转行程末端）、LSN（反转行程末端）是设为无效（用于外部输入信号。）还是有效（自动ON）进行设定。 初始值：0h（无效（用于外部输入信号。））
PD03 ~ PD14、 PD17 ~ PD22、 PD43 ~ PD46	—	—	应对CN3指定的引脚分配LSN或LSP。 初始设定定时，CN3-43引脚分配有LSP、CN3-44引脚分配有LSN。
PD30.0	*DOP1	LSP/LSN信号OFF时的停止处理选择	应选择行程限位信号检测时的停止方法。 0: 紧急停止（初始值） 1: 缓慢停止
PL08.2	*LIT3	磁极检测行程限位有效/无效选择	应选择磁极检测时行程限位功能的有效/无效。 0: 有效（初始值） 1: 无效

3.8 指令单位选择功能 [G]

位置指令单位选择功能

位置指令单位选择功能及degree单位，可用于固件版本B6以上的伺服放大器。

mm及inch单位，可用于使用定位模式（点位表）的固件版本B8以上的伺服放大器。

通过使用指令单位选择功能，可以根据系统选择位置数据的指令单元（mm/inch/pulse/degree）。

关于可以使用degree单位的控制模式，请参阅用户手册（通信功能篇）的“控制模式的选择（Modes of operation）”。

指令单位	说明
mm inch pulse	适用于直线坐标系系统的最佳单位。（例. X-Y平面）
degree	适用于旋转坐标系系统的最佳单位。（例. 索引表）

限制事项

- 在循环同步模式下，degree不能用作位置数据的单位。设定了degree时，无法切换到循环同步模式。


注意事项

- 伺服电机对于指令单位的位置数据的旋转量/移动量，应通过电子齿轮功能调整。

☞ 130页 电子齿轮功能 [G]

- 伺服参数的设定单位根据指令单位而变化。关于详细内容，请参照各伺服参数的单位描述。

功能框图

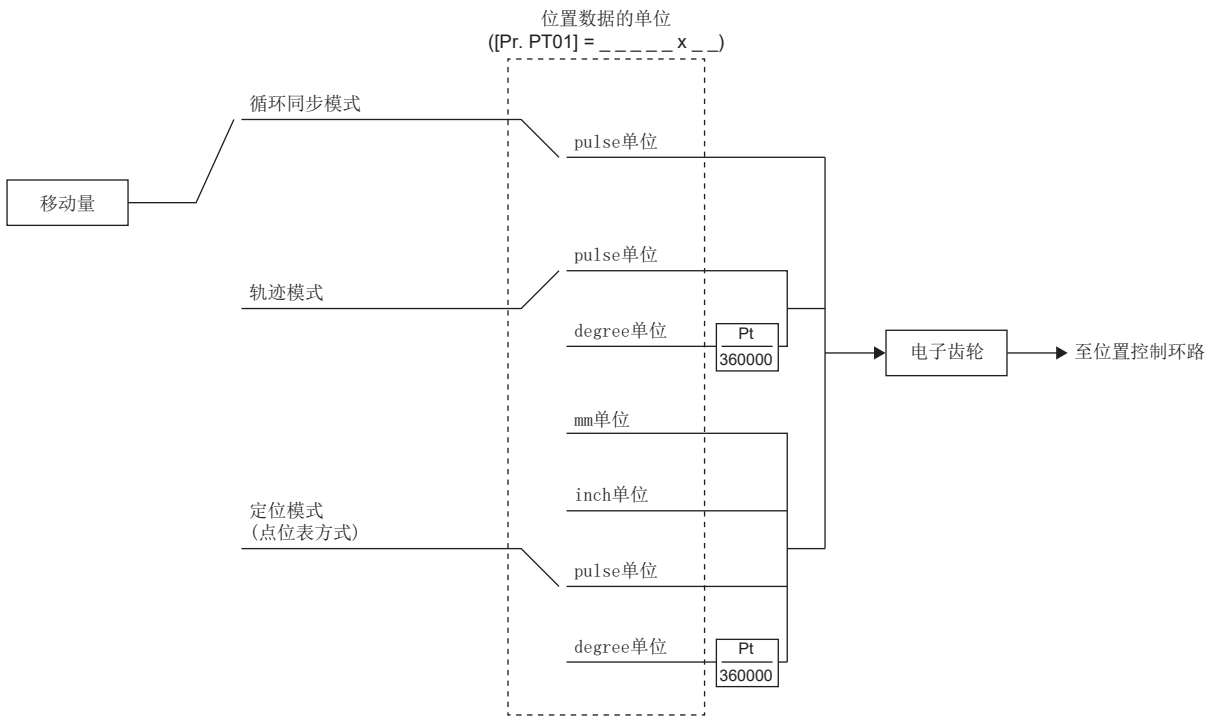

每个指令单位的移动量的设定单位如下所示。

指令单位	移动量的设定单位
mm	0.001 [mm]
inch	0.0001 [inch]
pulse	1 [pulse]
degree	0.001 [degree]

设定方法

■通过伺服参数进行设定

应通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 设定位置数据的指令单位。

伺服参数	简称	名称	概要
PT01.2	**CTY	位置数据的单位	应设定位置数据的单位。 0: mm 1: inch 2: degree 3: pulse (初始值)

■通过对象字典进行设定

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
6092	0	ARRAY	Feed constant	输出轴每转移动量的设定
	1		Feed	移动量设定
	2		Shaft revolutions	伺服电机轴的转数设定
60A8h	—	VAR	SI unit position	SI单位位置 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 的“位置数据的单位”自动设定数值。

[Feed (Obj. 6092h: 01h)] 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 被自动设定，因此无法写入。写入时，将会发生错误。

[Shaft revolutions (Obj. 6092h: 02h)] 被自动设定，因此无法写入。写入时，将会发生错误。

[Feed constant (Obj. 6092h)] 的值如下所示。

[Pr. PT01.2 位置数据的单位]	Feed	Shaft revolutions
0: mm	伺服电机的编码器分辨率	1
1: inch		1
2: degree	360000	1
3: pulse	伺服电机的编码器分辨率	1

[Gear ratio (Obj. 6091h)]、[Feed constant (Obj. 6092h)] 及 [Position actual value (Obj. 6064h)] 如下所示计算。

$$[\text{Position actual value (Obj. 6064h)}] = \frac{[\text{Position actual internal value (Obj. 6063h)}] \times [\text{Feed constant (Obj. 6092h)}]}{[\text{Position encoder resolution (Obj. 608Fh)}] \times [\text{Gear ratio (Obj. 6091h)}]}$$

将单位设定为degree时，计算结果为0 ~ 359999范围内的值。

[SI unit position (Obj. 60A8h)] 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 的“位置数据的单位”的设定自动设定数值。

[SI unit position] 的值如下所示。

[Pr. PT01.2]	值
0: mm	FA010000 (0.001 mm)
1: inch	FCC00000 (0.0001 inch)
2: degree	FD410000 (0.001 degree)
3: pulse	00000000 (pulse)

速度指令单位选择功能

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

选择速度数据的设定单位的功能。可选择r/min (mm/s) 及指令单位/s。

设定单位	说明
r/min、mm/s	应在以伺服电机速度（编码器单位）设定速度数据时使用。
指令单位/s	应在以指令单位设定速度数据时使用。 通过进行 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 的设定，可以将指令单位变更为mm、inch、pulse或degree。

注意事项

- 通过 [Pr. PT01.1 速度/加减速度单位选择] 所选择的单位不同时，设定速度数据的伺服参数也会有所不同。但是，对象与所选择的单位无关，都是相同的。
- 通过 [Pr. PT01.1] 选择的单位不同时，不仅速度数据会有所不同，加减速度数据的单位也会有所不同。

设定方法

应通过 [Pr. PT01.1 速度/加减速度单位选择] 选择速度数据的设定单位。

伺服参数	简称	名称	概要
PT01.1	**CTY	速度/加减速度单位选择	应选择速度单位。 0: r/min, mm/s 1: 指令单位/s

作为对象的速度数据及加减速度数据

[Pr. PT01.1 速度/加减速度单位选择]		与伺服参数联动的对象
0	1	
[Pr. PT65 轨迹速度指令]	[Pr. PV01 轨迹速度指令扩展设定]	[Profile velocity (Obj. 6081h)]
[Pr. PT66 最大轨迹速度]	[Pr. PV03 最大轨迹速度扩展设定]	[Max profile velocity (Obj. 607Fh)]
[Pr. PT49 速度加速时间常数]	[Pr. PV05 轨迹加速度]	[Profile acceleration (Obj. 6083h)]
[Pr. PT50 速度减速时间常数]	[Pr. PV07 轨迹减速度]	[Profile deceleration (Obj. 6084h)]
[Pr. PC24 强制停止时 减速时间常数]	[Pr. PV09 强制停止时 减速度]	[Quick stop deceleration (Obj. 6085h)]
[Pr. PT05 原点复位速度]	[Pr. PV11 原点复位速度扩展设定]	[Speed during search for switch (Obj. 6099h: 01h)]
[Pr. PT06 蠕变速度]	[Pr. PV13 蠕变速度扩展设定]	[Speed during search for zero (Obj. 6099h: 02h)]
[Pr. PT56 原点复位加速时间常数]	[Pr. PV15 原点复位加速度]	[Homing acceleration (Obj. 609Ah)]
[Pr. PT57 原点复位减速时间常数]	[Pr. PV17 原点复位减速度]	—
[Pr. PC72 速度到达2 输出范围]	[Pr. PV19 速度到达2 输出范围扩展设定]	[Velocity window (Obj. 606Dh)]
[Pr. PC65 零速度2等级]	[Pr. PV20 零速度2等级扩展设定]	[Velocity threshold (Obj. 606Fh)]
[Pr. PT67 速度限制]	[Pr. PV21 速度限制扩展设定]	[Velocity limit value (Obj. 2D20h)]

3.9 指令单位选择功能 [A]

可选择转矩指令的单位。

转矩指令单位选择功能

选择转矩数据设定单位的功能。可选择模拟转矩指令及转矩限制的设定单位。

项目	说明
模拟转矩指令	可从最大转矩单位和额定转矩单位中选择设定单位。
转矩限制	

3

注意事项


- 将 [Pr. PC50.0 转矩限制单位变更] 从初始值“1”（额定转矩单位）变更为“0”（最大转矩单位）时，应确认转矩限制值是否设定了正确的值。

设定方法

伺服参数	简称	名称	概要
PC50.0	**COPB	转矩限制单位变更	应选择转矩限制的设定单位。 0: 最大转矩单位 1: 额定转矩单位 (初始值)
PC50.1	**COPB	模拟转矩指令单位变更	应选择模拟转矩指令的设定单位。 0: 最大转矩单位 (初始值) 1: 额定转矩单位

3.10 电子齿轮功能 [G]

电子齿轮功能为电子齿轮比乘以位置指令，并任意设定相对于指令单位的旋转量/移动量的伺服电机的旋转量/移动量的功能。对于位置反馈，乘以电子齿轮比的倒数。

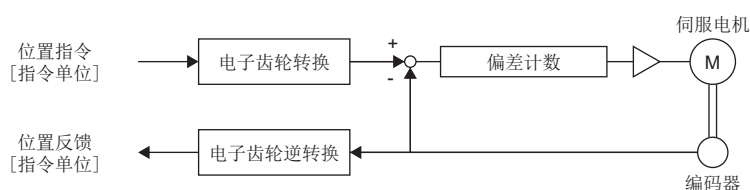

限制事项

- 应在条件范围内进行电子齿轮的设定。设定了超出范围的值时，会发生 [AL. 037 参数异常]。

注意事项

- 应正确设定电子齿轮，否则会发生预料之外的动作。
- 循环同步位置模式下，从控制器输入了过大的指令脉冲频率时，根据电子齿轮比的值可能会发生 [AL. 031 过速] 或 [AL. 035 指令频率异常]。

设定方法

通过伺服参数进行设定

伺服参数	简称	名称	概要
PA06	CMX	电子齿轮分子	应设定电子齿轮分子。 初始值: 1
PA07	CDV	电子齿轮分母	应设定电子齿轮分母。 初始值: 1

通过对象字典进行设定

应将电子齿轮分子设定为 [Motor revolutions (Obj. 6091h: 01h)]，将电子齿轮分母设定为 [Shaft revolutions (Obj. 6091h: 02h)]。

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
6091h	0	ARRAY	Gear ratio	齿轮比
	1		Motor revolutions	伺服电机轴转数 (分子) 对应 [Pr. PA06]。
	2		Shaft revolutions	驱动轴转数 (分母) 对应 [Pr. PA07]。


设定示例

要点

功能框图中记载有位置指令侧的电子齿轮。在位置反馈侧起作用的是电子齿轮比的倒数。

循环同步位置模式的情况

应通过 [Pr. PA06 电子齿轮分子]、[Pr. PA07 电子齿轮分母] 进行调整，以使控制器中设定的移动量与机械的移动量一致。也可通过 [Motor revolutions (Obj. 6091h: 01h)]、[Shaft revolutions (Obj. 6091h: 02h)] 进行设定。

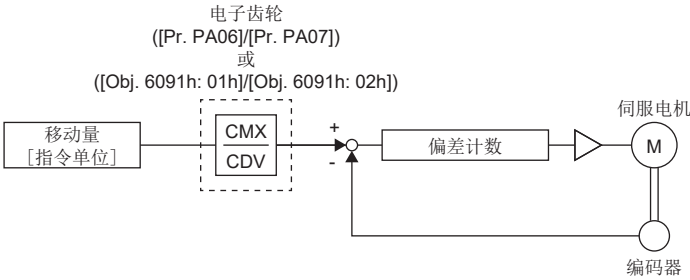

P_t : 伺服电机编码器分辨率 [pulse/rev]

ΔS : 伺服电机每转的移动量 [指令单位/rev]

CMX: 电子齿轮分子

CDV: 电子齿轮分母

$CMX/CDV = P_t / \Delta S$

电子齿轮的计算方法通过以下设定示例进行说明。

要点

电子齿轮的计算需要以下的规格记号。

Pb: 滚珠丝杠导程 [mm]

1/n: 减速比

P_t : 伺服电机编码器分辨率 [pulse/rev]

ΔL_0 : 指令每1脉冲的移动量 [mm/pulse]

ΔS : 伺服电机每转的移动量 [mm/rev]

$\Delta \theta^\circ$: 每1脉冲的角度 [$^\circ$ /pulse]


$\Delta \theta$: 每转的角度 [$^\circ$ /rev]

例

滚珠丝杠的设定示例

每1脉冲以10 μm单位移动的情况如下所示。

机器的规格

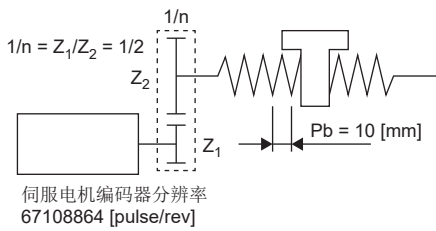

滚珠丝杠导程Pb = 10 [mm]

减速比: $1/n = Z_1/Z_2 = 1/2$

Z₁: 伺服电机侧的齿轮齿数

Z₂: 负载侧的齿轮齿数

伺服电机编码器分辨率: P_t = 67108864 [pulse/rev]

$$\frac{CMX}{CDV} = \Delta L_0 \cdot \frac{P_t}{\Delta S} = \Delta L_0 \cdot \frac{P_t}{1/n \cdot Pb} = 10 \times 10^{-3} \cdot \frac{67108864}{1/2 \cdot 10} = \frac{67108864}{500} = \frac{16777216}{125}$$

因此, 应设定CMX = 16777216、CDV = 125。


例

传送带的设定示例

每1脉冲以0.01° 单位旋转的情况如下。

机器的规格

伺服电机
67108864 [pulse/rev]

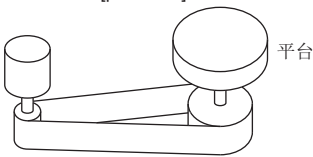

同步带: 625/12544

台: 360° /rev

减速比: $1/n = 625/12544$

伺服电机编码器分辨率: P_t = 67108864 [pulse/rev]

$$\frac{CMX}{CDV} = \Delta \theta \cdot \frac{P_t}{\Delta \theta} = 0.01 \cdot \frac{67108864}{625/12544 \cdot 360} = \frac{841813590016}{22500000} = \frac{26306674688}{703125}$$

计算的结果, CMX未达到设定范围 (2147483647以下), 因此需要约分。将CMX约分至设定范围以下, 然后将小数点后第1位四舍五入。

$$\frac{CMX}{CDV} = \frac{26306674688}{703125} = \frac{1753778312.53}{46875} \approx \frac{1753778313}{46875}$$

因此, 应设定CMX = 1753778313、CDV = 46875。

要点

在索引表等中, 比如朝着一个方向无限旋转时, 会累积四舍五入部分的误差而偏离索引位置。

例如, 在前例中, 即使输入了36000 pulses的指令, 台的计算结果也会如下所示, 因此在台上无法定位到同一位置。


$$36000 \cdot \frac{1753778313}{46875} \cdot \frac{1}{67108864} \cdot \frac{625}{12544} \cdot 360^\circ = 360.0000001^\circ$$

约分时, 应尽量使约分前的计算值与约分结果的计算值相近。

轨迹位置模式的情况

■在 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 中设定了“3” (pulse) 时

应通过 [Pr. PA06 电子齿轮分子]、[Pr. PA07 电子齿轮分母] 进行调整，以使伺服放大器中设定的移动量与机械的移动量一致。也可通过 [Motor revolutions (Obj. 6091h: 01h)]、[Shaft revolutions (Obj. 6091h: 02h)] 进行设定。

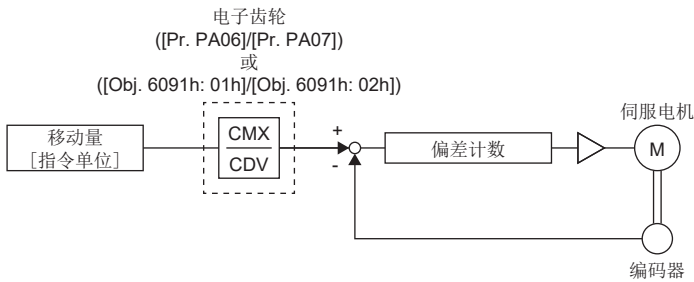

P_t : 伺服电机编码器分辨率 [pulse/rev]

ΔS : 伺服电机每转的移动量 [指令单位/rev]

CMX: 电子齿轮分子

CDV: 电子齿轮分母

$CMX/CDV = P_t / \Delta S$

电子齿轮的计算方法通过以下设定示例进行说明。

要点

计算电子齿轮时，需要以下各种记号。

Pb: 滚珠丝杠导程 [mm]

1/n: 减速比


P_t : 伺服电机编码器分辨率 [pulse/rev]

ΔS : 伺服电机每转的移动量 [mm/rev]

例

滚珠丝杠的设定示例

机器的规格

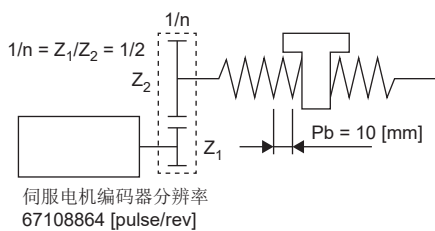

滚珠丝杠导程 Pb = 10 [mm]

减速比: $1/n = Z_1/Z_2 = 1/2$

Z_1 : 伺服电机侧的齿轮齿数

Z_2 : 负载侧的齿轮齿数

伺服电机编码器分辨率: $P_t = 67108864$ [pulse/rev]


$$\frac{CMX}{CDV} = \frac{P_t}{\Delta S} = \frac{P_t}{1/n \cdot Pb \cdot \alpha^{*1}} = \frac{67108864}{1/2 \cdot 10 \cdot 1000} = \frac{67108864}{5000} = \frac{8388608}{625}$$

因此，应设定 CMX = 8388608 及 CDV = 625。

*1 指令单位为“pulse”时，应转换为 $\alpha = 1$ 。

例

传送带的设定示例
机器的规格

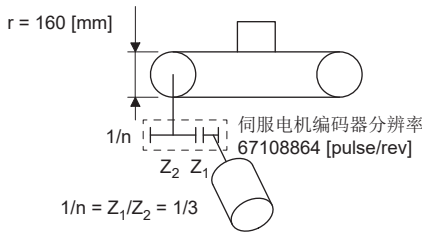

带轮直径: $r = 160 \text{ [mm]}$

减速比: $1/n = Z_1/Z_2 = 1/3$

Z_1 : 伺服电机侧的齿轮齿数

Z_2 : 负载侧的齿轮齿数

伺服电机编码器分辨率: $P_t = 67108864 \text{ [pulse/rev]}$

$$\frac{CMX}{CDV} = \frac{P_t}{\Delta S} = \frac{P_t}{1/n \cdot r \cdot \pi \cdot \alpha^{*1}} = \frac{67108864}{1/3 \cdot 160 \cdot \pi \cdot 1000} = \frac{67108864}{167551.61} = \frac{524288}{1309}$$


应将CMX及CDV约分至设定范围以下，然后将小数点后第1位四舍五入。

因此，应设定CMX = 524288及CDV = 1309。

*1 指令单位为“pulse”时，应转换为 $\alpha = 1$ 。

■在 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 中设定了“2” (degree) 时

应将机械侧齿轮齿数设定为 [Pr. PA06 电子齿轮分子]，将伺服电机侧齿轮齿数设定为 [Pr. PA07 电子齿轮分母]。也可通过 [Motor revolutions (Obj. 6091h: 01h)]、[Shaft revolutions (Obj. 6091h: 02h)] 进行设定。

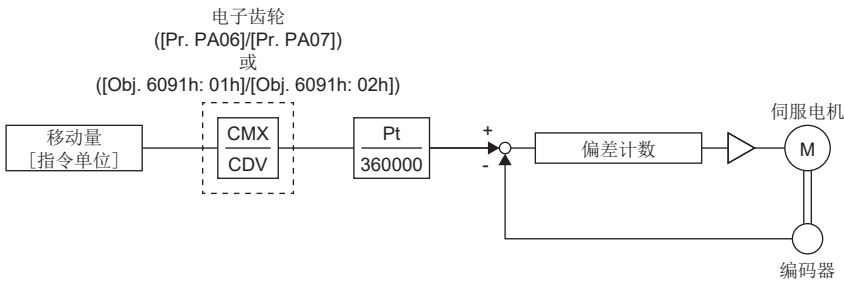


P_t : 伺服电机编码器分辨率 [pulse/rev]

CMX: 机械侧齿轮齿数

CDV: 伺服电机侧齿轮齿数

例

机械侧齿轮齿数为25，伺服电机侧齿轮齿数为11时，应将 [Pr. PA06] 设定为25，将 [Pr. PA07] 设定为11。

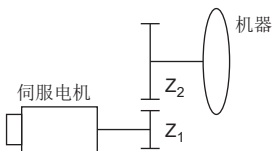

P_t (伺服电机分辨率): 67108864 pulses/rev

Z_1 : 伺服电机侧齿轮齿数


Z_2 : 机械侧齿轮齿数

$Z_1: Z_2 = 11: 25$

定位模式（点位表方式）时

■在 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 中设定了“3”（pulse）时

应通过 [Pr. PA06 电子齿轮分子]、[Pr. PA07 电子齿轮分母] 进行调整，以使伺服放大器中设定的移动量与机械的移动量一致。也可通过 [Motor revolutions (Obj. 6091h: 01h)]、[Shaft revolutions (Obj. 6091h: 02h)] 进行设定。

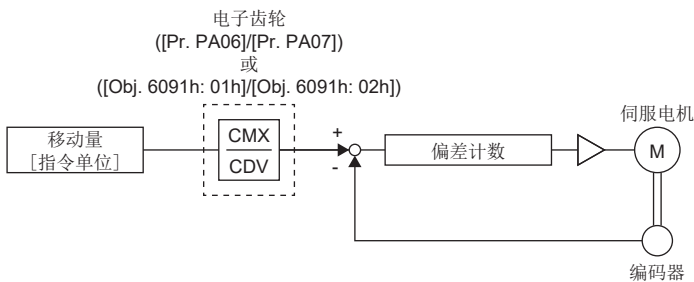

P_t : 伺服电机编码器分辨率 [pulse/rev]

ΔS : 伺服电机每转的移动量 [指令单位/rev]

CMX: 电子齿轮分子

CDV: 电子齿轮分母

$$CMX/CDV = P_t / \Delta S$$

电子齿轮的计算方法通过以下设定示例进行说明。

要点

计算电子齿轮时，需要以下各种记号。

Pb: 滚珠丝杠导程 [mm]

1/n: 减速比


P_t : 伺服电机编码器分辨率 [pulse/rev]

ΔS : 伺服电机每转的移动量 [mm/rev]

例

滚珠丝杠的设定示例

机器的规格

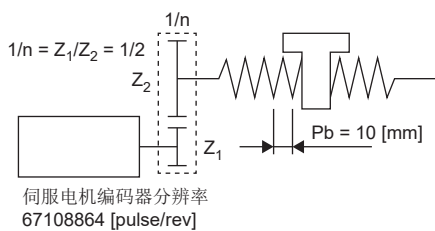

滚珠丝杠导程 $P_b = 10$ [mm]

减速比: $1/n = Z_1/Z_2 = 1/2$

Z_1 : 伺服电机侧的齿轮齿数

Z_2 : 负载侧的齿轮齿数

伺服电机编码器分辨率: $P_t = 67108864$ [pulse/rev]

$$\frac{CMX}{CDV} = \frac{P_t}{\Delta S} = \frac{P_t}{1/n \cdot P_b \cdot \alpha^*} = \frac{67108864}{1/2 \cdot 10 \cdot 1000} = \frac{67108864}{5000} = \frac{8388608}{625}$$


因此，应设定 $CMX = 8388608$ 及 $CDV = 625$ 。

*1 指令单位为“mm”时，应转换为 $\alpha = 1000$ 。指令单位为“inch”时，应转换为 $\alpha = 10000$ 。指令单位为“pulse”时，应转换为 $\alpha = 1$ 。

例

传送带的设定示例

机器的规格

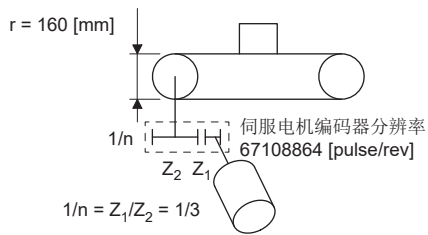带轮直径: $r = 160 \text{ [mm]}$ 减速比: $1/n = Z_1/Z_2 = 1/3$ Z_1 : 伺服电机侧的齿轮齿数 Z_2 : 负载侧的齿轮齿数伺服电机编码器分辨率: $P_t = 67108864 \text{ [pulse/rev]}$

$$\frac{\text{CMX}}{\text{CDV}} = \frac{P_t}{\Delta S} = \frac{P_t}{1/n \cdot r \cdot \pi \cdot \alpha^{*1}} = \frac{67108864}{1/3 \cdot 160 \cdot \pi \cdot 1000} = \frac{67108864}{167551.61} = \frac{524288}{1309}$$

应将CMX及CDV约分至设定范围以下，然后将小数点后第1位四舍五入。

因此，应设定CMX = 524288及CDV = 1309。


*1 指令单位为“mm”时，应转换为 $\alpha = 1000$ 。指令单位为“inch”时，应转换为 $\alpha = 10000$ 。指令单位为“pulse”时，应转换为 $\alpha = 1$ 。

■在 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 中设定了“2” (degree) 时
与轨迹位置模式相同。

☞ 134页 在 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 中设定了“2” (degree) 时

3.11 电子齿轮功能 [B]

电子齿轮功能为电子齿轮比乘以位置指令，并任意设定相对于指令单位的旋转量/移动量的伺服电机的旋转量/移动量的功能。对于位置反馈，乘以电子齿轮比的倒数。

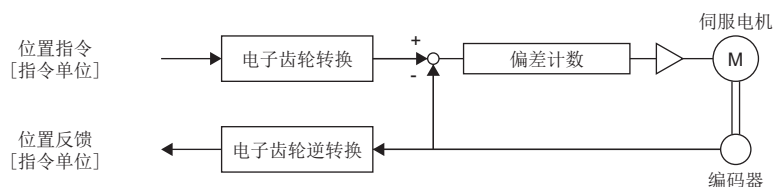

限制事项

- 应在条件范围内进行电子齿轮的设定。设定了超出范围的值时，会发生 [AL. 037 参数异常]。

注意事项

- 应正确设定电子齿轮，否则会发生预料之外的动作。
- 位置模式下，从控制器输入了过大的指令脉冲频率时，根据电子齿轮比的值可能会发生 [AL. 031 过速] 或 [AL. 035 指令频率异常]。

设定方法


应通过 [Pr. PA06 电子齿轮分子] 及 [Pr. PA07 电子齿轮分母] 进行调整，以使控制器中设定的移动量与机械的移动量一致。关于详细内容，请参照各控制器的手册。

通过伺服参数进行设定

伺服参数	简称	名称	概要
PA06	CMX	电子齿轮分子	应设定电子齿轮分子。 初始值：1
PA07	CDV	电子齿轮分母	应设定电子齿轮分母。 初始值：1

3.12 电子齿轮功能 [A]

电子齿轮功能为电子齿轮比乘以位置指令，并任意设定相对于指令单位的旋转量/移动量的伺服电机的旋转量/移动量的功能。对于位置反馈，乘以电子齿轮比的倒数。

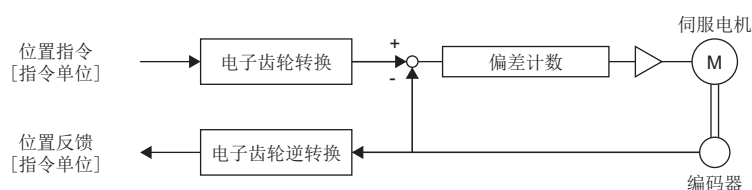

限制事项

- 应在条件范围内进行电子齿轮的设定。设定了超出范围的值时，会发生 [AL. 037 参数异常]。

注意事项

- 应正确设定电子齿轮，否则会发生预料之外的动作。
- 位置控制模式的情况下，为了防止错误设定引起预料之外的动作，应在伺服OFF状态下进行电子齿轮的设定。
- 位置控制模式下，从控制器输入了过大的指令脉冲频率时，根据电子齿轮比的值可能会发生 [AL. 031 过速]。

设定方法

通过伺服参数进行设定

应将电子齿轮分子设定为 [Pr. PA06 电子齿轮分子]，将电子齿轮分母设定为 [Pr. PA07 电子齿轮分母]。使用在每转的指令输入脉冲中的电子齿轮时，应设定为 [Pr. PA05 每转的指令输入脉冲数]。应设定在 [Pr. PA21] 的“电子齿轮兼容选择”中使用的电子齿轮的伺服参数及电子齿轮设定兼容模式。

伺服参数	简称	名称	概要
PA05	*FBP	每转的指令输入脉冲数	应设定每转的指令输入脉冲数。 初始值: 10000 [pulse]
PA06	CMX	电子齿轮分子	应设定电子齿轮分子。 初始值: 1
PA07	CDV	电子齿轮分母	应设定电子齿轮分母。 初始值: 1
PA21.3	*AOP3	电子齿轮兼容选择	应设定电子齿轮的选择及电子齿轮设定兼容模式。 0: 电子齿轮 (初始值) 1: 每转的指令输入脉冲数 2: J3电子齿轮设定值兼容模式 3: J2S电子齿轮设定值兼容模式 4: J4电子齿轮设定值兼容模式
PC32	CMX2	指令输入脉冲 倍率分子2	应通过输入软元件的CM1 (电子齿轮选择1) 和CM2 (电子齿轮选择2) 设定切换电子齿轮分子时的电子齿轮分子。 初始值: 1
PC33	CMX3	指令输入脉冲 倍率分子3	
PC34	CMX4	指令输入脉冲 倍率分子4	

设定示例


要点

功能框图中记载有位置指令侧的电子齿轮。在位置反馈侧起作用的是电子齿轮比的倒数。

位置控制模式的情况

应通过 [Pr. PA06 电子齿轮分子]、[Pr. PA07 电子齿轮分母] 进行调整，以使控制器中设定的移动量与机械的移动量一致。使用在 [Pr. PA05 每转的指令输入脉冲数] 中的变换时，电子齿轮比的分子为编码器分辨率，分母为 [Pr. PA05] 的设定值。

3

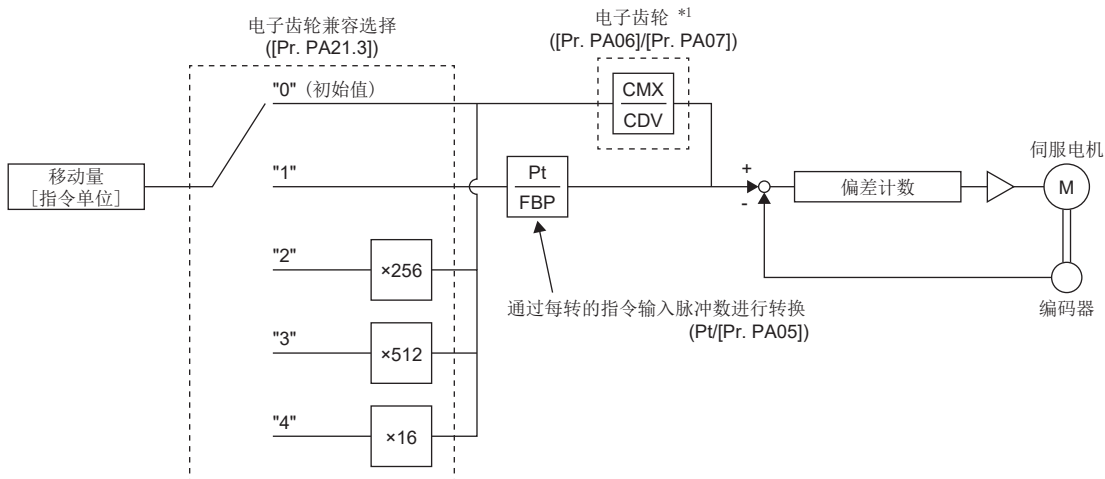

*1 可以通过输入软元件CM1（电子齿轮选择1）及CM2（电子齿轮选择2）从 [Pr. PA06]、[Pr. PC32]、[Pr. PC33] 或 [Pr. PC34] 中选择 CMX的设定值。

P_t : 伺服电机编码器分辨率 [pulse/rev]

ΔS : 伺服电机每转的移动量 [指令单位/rev]

CMX: 电子齿轮分子

CDV: 电子齿轮分母

$CMX/CDV = P_t / \Delta S$

电子齿轮的计算方法通过以下设定示例进行说明。

要点

电子齿轮的计算需要以下的规格记号。

Pb: 滚珠丝杠导程 [mm]

1/n: 减速比

P_t : 伺服电机编码器分辨率 [pulse/rev]

ΔL_0 : 指令每1脉冲的移动量 [mm/pulse]

ΔS : 伺服电机每转的移动量 [mm/rev]


$\Delta \theta^\circ$: 每1脉冲的角度 [$^\circ$ /pulse]

$\Delta \theta$: 每转的角度 [$^\circ$ /rev]

■滚珠丝杠的设定示例

每1脉冲以10 μm单位移动的情况如下所示。

机器的规格

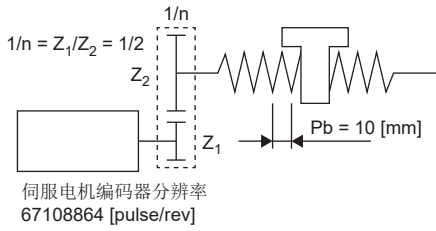

滚珠丝杠导程Pb = 10 [mm]

减速比: $1/n = Z_1/Z_2 = 1/2$

Z_1 : 伺服电机侧的齿轮齿数

Z_2 : 负载侧的齿轮齿数

伺服电机编码器分辨率: $P_t = 67108864$ [pulse/rev]


$$\frac{CMX}{CDV} = \Delta L_0 \cdot \frac{P_t}{\Delta S} = \Delta L_0 \cdot \frac{P_t}{1/n \cdot Pb} = 10 \times 10^{-3} \cdot \frac{67108864}{1/2 \cdot 10} = \frac{67108864}{500} = \frac{16777216}{125}$$

因此, 应设定CMX = 16777216、CDV = 125。

■传送带的设定示例

每1脉冲以0.01° 单位旋转的情况如下。

机器的规格

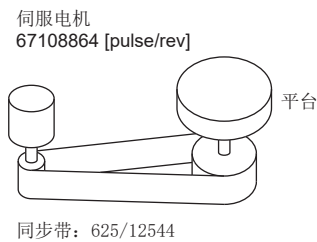

台: 360° /rev

减速比: $1/n = 625/12544$

伺服电机编码器分辨率: $P_t = 67108864$ [pulse/rev]

$$\frac{CMX}{CDV} = \Delta \theta \cdot \frac{P_t}{\Delta \theta} = 0.01 \cdot \frac{67108864}{625/12544 \cdot 360} = \frac{841813590016}{22500000} = \frac{26306674688}{703125}$$

计算的结果, CMX未达到设定范围 (2147483647以下), 因此需要约分。将CMX约分至设定范围以下, 然后将小数点后第1位四舍五入。

$$\frac{CMX}{CDV} = \frac{26306674688}{703125} = \frac{1753778312.53}{46875} \approx \frac{1753778313}{46875}$$

因此, 应设定CMX = 1753778313、CDV = 46875。

要点

在索引表等中, 比如朝着一个方向无限旋转时, 会累积四舍五入部分的误差而偏离索引位置。

例如, 在前例中, 即使输入了36000 pulses的指令, 台的计算结果也会如下所示, 因此在台上无法定位到同一位置。

$$36000 \cdot \frac{1753778313}{46875} \cdot \frac{1}{67108864} \cdot \frac{625}{12544} \cdot 360^\circ = 360.0000001^\circ$$

约分时, 应尽量使约分前的计算值与约分结果的计算值相近。

电子齿轮选择功能


可使用输入软元件CM1（电子齿轮选择1）和CM2（电子齿轮选择2）来选择电子齿轮的分子（CMX）。将CM1及CM2设为ON或OFF的同时切换电子齿轮的分子（CMX）。切换时发生冲击的情况下，应使用位置平滑（[Pr. PB03 位置指令加减速时间常数（位置平滑）]）进行缓和。

输入软元件 *1		电子齿轮分子
CM2	CM1	
0	0	[Pr. PA06]
0	1	[Pr. PC32]
1	0	[Pr. PC33]
1	1	[Pr. PC34]

*1 0: OFF
1: ON

3.13 到位范围的设定

可通过INP（到位）确认定位完成状态。偏差脉冲为通过伺服参数设定的到位范围以下时，INP（到位）将变为ON。此外，可通过伺服参数变更到位的范围单位和到位的ON条件。

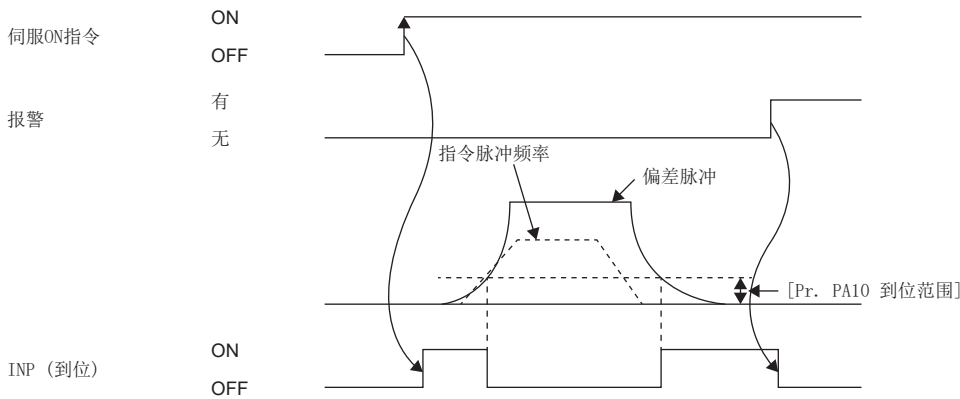

限制事项

- INP在速度模式、转矩模式及推压控制模式下始终为OFF。

注意事项

- 将 [Pr. PA10 到位范围] 设定为较大数值，并低速运行时，可能会始终处于ON。此时，应降低设定值直到不再输出到位信号。
- 设定值在到位范围以下后，因过冲、振动导致偏差脉冲超出到位范围时，到位可能会重复ON/OFF。此时，应进行增益调整、运行曲线的重新设定等。

使用超级跟踪控制时，为了在伺服电机控制中使偏差脉冲接近0，可能需要保持INP（到位）为ON。不保持INP（到位）的ON状态时，应按如下所示设定伺服参数。

[G] [B]: [Pr. PD13.2 INP输出信号ON条件选择] = “1”（到位范围内且指令输出完成的情况下）

[A]: [Pr. PD31.2 INP输出信号ON条件选择] = “1”（到位范围内且指令输出完成的情况下）

设定方法 [G]

到位设定相关的伺服参数如下所述。

伺服参数	简称	名称	概要
PA10	INP	到位范围	应设定到位范围。 初始值：25600 [pulse]
PC06.0	*COP3	到位范围单位选择	应选择到位的范围单位。 0：指令输入脉冲单位（初始值） 1：伺服电机编码器脉冲单位
PD13.2	*DOP2	INP输出信号ON条件选择	应选择到位ON条件。 0：到位范围内（初始值） 1：到位范围内且指令输出完成的情况下 2：到位范围内、指令输出完成且启动信号OFF的情况下

设定方法 [B]

到位设定相关的伺服参数如下所述。

伺服参数	简称	名称	概要
PA10	INP	到位范围	应设定到位范围。 初始值：25600 [pulse]
PD13.2	*DOP2	INP输出信号ON条件选择	应选择到位ON条件。 0：到位范围内（初始值） 1：到位范围内且指令输出完成的情况下

设定方法 [A]

到位设定相关的伺服参数如下所述。

伺服参数	简称	名称	概要
PA10	INP	到位范围	应设定到位范围。 初始值：400 [pulse]
PC24.0	*COP3	到位范围单位选择	应选择到位的范围单位。 0：指令输入脉冲单位（初始值） 1：伺服电机编码器脉冲单位
PD31.2	*DOP2	INP输出信号ON条件选择	应选择到位ON条件。 0：到位范围内（初始值） 1：到位范围内且指令输出完成的情况下

3.14 输入输出软元件的分配

可以对伺服放大器的外部输入输出信号进行信号分配。也可以在不接线状态下将信号设定为自动ON。此外，外部输入信号由于噪声等原因发生了触点抖动时，可使用输入滤波来抑制噪声的影响。MR-J5-_A_及MR-J5-_G_时，可以设定DI引脚的极性。应根据系统构成进行设定。

限制事项 [G]

- 输入软元件分为可设定自动ON的输入软元件和不能设定自动ON的输入软元件。关于可设定的输入软元件，请参照 [Pr. PD01 输入信号自动ON选择1]。

限制事项 [B]

- 输入软元件分为可设定自动ON的输入软元件和不能设定自动ON的输入软元件。关于可设定的输入软元件，请参照 [Pr. PD02 输入信号自动ON选择2]。

限制事项 [A]

- 输入软元件分为可设定自动ON的输入软元件和不能设定自动ON的输入软元件。可设定的输入软元件请参照 [Pr. PD01 输入信号自动ON选择1]、[Pr. PD41 输入信号自动ON选择3]、[Pr. PD42 输入信号自动ON选择4]。
- ABS传送模式 (ABSM) 或ABS请求 (ABSR) 等特定的软元件及CN3-22等特定的连接器引脚编号可能会通过软元件设定以外的功能变更。此外，根据控制模式的不同可使用的软元件有限制。

注意事项 [G][A]

- 将LSP (正转行程末端) 或LSN (反转行程末端) 等设备保护相关的信号设定为了自动ON时，由于无法通过伺服放大器进行保护，因此应确保设备整体的安全。
- DI引脚的极性设定为了“0 V输入时ON”的情况下，在输入电路故障时DI引脚可能会变为ON状态。因此，建议将分配有LSP (正转行程末端) 或LSN (反转行程末端) 等设备保护相关的信号的DI引脚的极性设定为“0 V输入时ON”。进行设定时，应确保设备整体的安全。

注意事项 [B]

- 将FLS (上限行程限位) 或RLS (下限行程限位) 等设备保护相关的信号设定为了自动ON时，由于无法通过伺服放大器进行保护，因此应确保设备整体的安全。

设定方法 [G]

伺服参数一览

可通过直接设定伺服参数，进行输入输出软元件选择、输入信号自动ON选择、输入信号滤波及DI引脚极性选择的设定。

■MR-J5- _G_

伺服参数	简称	名称	概要
PD01.2	*DIA1	输入信号自动ON选择	应对LSP（正转行程末端）、LSN（反转行程末端）是用于外部输入信号还是设为自动ON进行设定。 初始值：0h（用于外部输入信号）
PD03.0-1	*DI1	软元件选择	应向CN3-2引脚分配任意的输入软元件。 初始值：0Ah（LSP（正转行程末端））
PD04.0-1	*DI2	软元件选择	应向CN3-12引脚分配任意的输入软元件。 初始值：0Bh（LSN（反转行程末端））
PD05.0-1	*DI3	软元件选择	应向CN3-19引脚分配任意的输入软元件。 初始值：22h（DOG（近点狗））
PD07.0-1	*DO1	软元件选择	应向CN3-13引脚分配任意的输出软元件。 初始值：05h（MBR（电磁制动互锁））
PD08.0-1	*DO2	软元件选择	应向CN3-9引脚分配任意的输出软元件。 初始值：04h（INP（到位））
PD09.0-1	*DO3	软元件选择	应向CN3-15引脚分配任意的输出软元件。 初始值：03h（ALM（故障））
PD11.0	*DIF	输入信号滤波选择	应选择输入信号滤波。 初始值：7h（3.500 [ms]）
PD60.0-1 *1	*DIP	DI引脚极性选择	应选择DI引脚的极性。 初始值：00h（24 V输入时ON）
PT29.0	*TOP3	软元件输入极性1	应选择近点狗输入极性。 初始值：0h（OFF时检测近点狗）

*1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

■MR-J5W_-G_

伺服参数	简称	名称	概要
PD01.2	*DIA1	输入信号自动ON选择	应对LSP（正转行程末端）、LSN（反转行程末端）是设为无效（用于外部输入信号。）还是有效（自动ON）进行设定。 初始值：0h（无效（用于外部输入信号。））
PD03.0-1	*DI1	软元件选择	应对CN3-7引脚（A轴）、CN3-20引脚（B轴）、CN3-1引脚（C轴）分配任意的输入软元件。 初始值：0Ah（LSP（正转行程末端））
PD04.0-1	*DI2	软元件选择	应对CN3-8引脚（A轴）、CN3-21引脚（B轴）、CN3-2引脚（C轴）分配任意的输入软元件。 初始值：0Bh（LSN（反转行程末端））
PD05.0-1	*DI3	软元件选择	应对CN3-9引脚（A轴）、CN3-22引脚（B轴）、CN3-15引脚（C轴）分配任意的输入软元件。 初始值：22h（DOG（近点狗））
PD07.0-1	*D01	软元件选择	应对CN3-12引脚（A轴）、CN3-25引脚（B轴）、CN3-13引脚（C轴）分配任意的输出软元件。 初始值：05h（MBR（电磁制动互锁））
PD08.0-1	*D02	软元件选择	应向CN3-24引脚（通用）分配任意的输出软元件。 初始值：04h（INP（到位））
PD09.0-1	*D03	软元件选择	应向CN3-11引脚（通用）分配任意的输出软元件。 初始值：03h（ALM（故障））
PD11.0	*DIF	输入信号滤波选择	应选择输入信号滤波。 初始值：7h（3.500 [ms]）
PD60.0 *1	*DIP	DI引脚极性选择	应选择DI引脚的极性。 初始值：0h（24 V输入时ON）
PT29.0	*TOP3	软元件输入极性1	应选择近点狗输入极性。 初始值：0h（OFF时检测近点狗）

*1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

■MR-J5D1-_G_

伺服参数	简称	名称	概要
PD01.2	*DIA1	输入信号自动ON选择	应对LSP（正转行程末端）、LSN（反转行程末端）是用于外部输入信号还是设为自动ON进行设定。 初始值：0h（用于外部输入信号）
PD03.0-1	*DI1	软元件选择	应向CN3-12引脚分配任意的输入软元件。 初始值：0Ah（LSP（正转行程末端））
PD04.0-1	*DI2	软元件选择	应向CN3-28引脚分配任意的输入软元件。 初始值：0Bh（LSN（反转行程末端））
PD05.0-1	*DI3	软元件选择	应向CN3-29引脚分配任意的输入软元件。 初始值：22h（DOG（近点狗））
PD07.0-1	*D01	软元件选择	应向CN3-32引脚分配任意的输出软元件。 初始值：05h（MBR（电磁制动互锁））
PD08.0-1	*D02	软元件选择	应向CN3-16引脚分配任意的输出软元件。 初始值：04h（INP（到位））
PD09.0-1	*D03	软元件选择	应向CN3-15引脚分配任意的输出软元件。 初始值：03h（ALM（故障））
PD11.0	*DIF	输入信号滤波选择	应选择输入信号滤波。 初始值：7h（3.500 [ms]）
PD60.0-1	*DIP	DI引脚极性选择	应选择DI引脚的极性。 初始值：00h（24 V输入时ON）
PT29.0	*TOP3	软元件输入极性1	应选择近点狗输入极性。 初始值：0h（OFF时检测近点狗）

■MR-J5D2-_G_/MR-J5D3-_G_

伺服参数	简称	名称	概要
PD01.2	*DIA1	输入信号自动ON选择	应对LSP（正转行程末端）、LSN（反转行程末端）是设为无效（用于外部输入信号。）还是有效（自动ON）进行设定。 初始值：0h（无效（用于外部输入信号。））
PD03.0-1	*DI1	软元件选择	应对CN3-12引脚（A轴）、CN3-26引脚（B轴）、CN3-10引脚（C轴）分配任意的输入软元件。 初始值：0Ah（LSP（正转行程末端））
PD04.0-1	*DI2	软元件选择	应对CN3-28引脚（A轴）、CN3-25引脚（B轴）、CN3-10引脚（C轴）分配任意的输入软元件。 初始值：0Bh（LSN（反转行程末端））
PD05.0-1	*DI3	软元件选择	应对CN3-29引脚（A轴）、CN3-27引脚（B轴）、CN3-11引脚（C轴）分配任意的输入软元件。 初始值：22h（DOG（近点狗））
PD07.0-1	*D01	软元件选择	应对CN3-32引脚（A轴）、CN3-31引脚（B轴）、CN3-30引脚（C轴）分配任意的输出软元件。 初始值：05h（MBR（电磁制动互锁））
PD08.0-1	*D02	软元件选择	应向CN3-16引脚（通用）分配任意的输出软元件。 初始值：04h（INP（到位））
PD09.0-1	*D03	软元件选择	应向CN3-15引脚（通用）分配任意的输出软元件。 初始值：03h（ALM（故障））
PD11.0	*DIF	输入信号滤波选择	应选择输入信号滤波。 初始值：7h（3.500 [ms]）
PD60.0	*DIP	DI引脚极性选择	应选择DI引脚的极性。 初始值：0h（24 V输入时ON）
PT29.0	*TOP3	软元件输入极性1	应选择近点狗输入极性。 初始值：0h（OFF时检测近点狗）

设定方法 [B]

伺服参数一览

可通过直接设定伺服参数，进行输入输出软元件选择、输入信号自动ON选择及输入信号滤波选择的设定。

■MR-J5- _B_

伺服参数	简称	名称	概要
PD02.0	*DIA2	输入信号自动ON选择1	应对FLS（上限行程限位）、RLS（下限行程限位）是设为无效（用于外部输入信号。）还是有效（自动ON）进行设定。 初始值：0h（无效（用于外部输入信号。））
PD07.0-1	*D01	软元件选择	应向CN3-13引脚分配任意的输出软元件。 初始值：05h（MBR（电磁制动互锁））
PD08.0-1	*D02	软元件选择	应向CN3-9引脚分配任意的输出软元件。 初始值：04h（INP（到位））
PD09.0-1	*D03	软元件选择	应向CN3-15引脚分配任意的输出软元件。 初始值：03h（ALM（故障））
PD11.0	*DIF	输入信号滤波选择	应选择输入信号滤波。 初始值：7h（3.500 [ms]）

■MR-J5W- _B_

伺服参数	简称	名称	概要
PD02.0	*DIA2	输入信号自动ON选择1	应选择FLS（上限行程限位）或RLS（下限行程限位）的有效（自动ON）/无效。 初始值：0h（无效（用于外部输入信号。））
PD07.0-1	*D01	软元件选择	应对CN3-12引脚（A轴）、CN3-25引脚（B轴）、CN3-13引脚（C轴）分配任意的输出软元件。 初始值：05h（MBR（电磁制动互锁））
PD08.0-1	*D02	软元件选择	应向CN3-24引脚（通用）分配任意的输出软元件。 初始值：04h（INP（到位））
PD09.0-1	*D03	软元件选择	应向CN3-11引脚（通用）分配任意的输出软元件。 初始值：03h（ALM（故障））
PD11.0	*DIF	输入信号滤波选择	应选择输入信号滤波。 初始值：7h（3.500 [ms]）

设定方法 [A]

伺服参数一览

可通过直接设定伺服参数，进行输入输出软元件选择、输入信号自动ON选择、输入信号滤波及DI引脚极性选择的设定。

伺服参数	简称	名称	概要
PD01.0-3	*DIA1	输入信号自动ON选择1	应选择自动设为ON的输入软元件。 初始值应参照各伺服参数。
PD03 ~ PD14、 PD17 ~ PD22、 PD43 ~ PD46	—	—	应向CN3指定的引脚分配任意的输入软元件。 初始值应参照各伺服参数。
PD23 ~ PD26、 PD28、PD47	—	—	应向CN3指定的引脚分配任意的输出软元件。 初始值应参照各伺服参数。
PD29.0	*DIF	输入信号滤波选择	应选择输入信号滤波。 初始值：7h (3.500 [ms])
PD29.1	*DIF	RES信号专用滤波选择	应选择RES（复位）专用滤波。 初始值：0h（无效）
PD29.2	*DIF	CR信号专用滤波选择	应选择CR（清除）专用滤波。 初始值：0h（无效）
PD60.0-2 *1	*DIP	DI引脚极性选择	应选择DI引脚的极性。 初始值：000h (24 V输入时ON)

*1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

3.15 再生选件选择

应在伺服放大器的内置再生电阻器因产生的再生功率过大而再生能力不足时使用再生选件。可提高再生能力，消耗已产生的再生功率。应根据使用的再生电阻器，设定 [Pr. PA02.0-1 再生选件选择]。

关于再生选件的详细内容，请参照以下手册的“再生选件”。

📖 MR-J5 用户手册（硬件篇）

再生选件

再生选件应选择三菱电机指定的再生电阻器（MR-RB系列）。

限制事项

- MR-J5D-_G_的情况下，无法使用再生选件。

注意事项

- 应通过指定的组合使用再生选件和伺服放大器，否则会导致火灾。

设定方法

伺服参数	简称	名称	概要
PA02.0-1	**REG	再生选件选择	<p>应选择使用的再生选件。 设定错误时可能会烧坏再生选件。 选择与伺服放大器不匹配的再生选件后，将发生 [AL. 037 参数异常]。 使用FR-XC-(H)时，无法同时使用其他再生选件。 MR-J5D-_G_的情况下，该伺服参数的设定值为无效。</p> <p>00：不使用再生选件</p> <ul style="list-style-type: none">• 100 W的伺服放大器的情况下，不使用再生电阻器。• 0.2 kW ~ 7 kW的伺服放大器的情况下，使用内置再生电阻器。 <p>01：FR-XC-(H) 02：MR-RB032 03：MR-RB12 05：MR-RB30 06：MR-RB50（需要冷却风扇） 08：MR-RB31 09：MR-RB51（需要冷却风扇） 0B：MR-RB3N 0C：MR-RB5N（需要冷却风扇） 0D：MR-RB14 0E：MR-RB34 1C：MR-RB3Z 1D：MR-RB5Z（需要冷却风扇） 80：MR-RB1H-4 81：MR-RB3M-4（需要冷却风扇） 82：MR-RB3G-4（需要冷却风扇） 83：MR-RB5G-4（需要冷却风扇） 93：MR-RB3Y-4（需要冷却风扇） 94：MR-RB5Y-4（需要冷却风扇）</p> <p>“1C”及“1D”可以在固件版本B6以上的伺服放大器中使用。</p>

3.16 报警功能

运行过程中发生了异常时，会显示报警及警告。发生报警后，ALM（故障）将变为OFF，伺服电机停止。发生了警告时，根据警告编号的不同，伺服电机可能停止也可能不停止。

根据强制停止减速功能的有效/无效，停止方式会发生变化。但是，即使将强制停止减速功能设为有效，根据发生的报警，可能强制停止减速也不会变为有效，而是通过动态制动等来停止。

应在报警及警告解除后再重新运行。

关于报警及警告的详细内容，请参照以下手册。

📖 MR-J5 用户手册（故障排除篇）

报警发生时的运行状态 [G] [B]

报警发生时伺服放大器的状态如下所示。

状态	参照章节
表示7段LED中发生的报警的编号。	请参照用户手册（导入篇）的“伺服放大器的开关设定和显示部”或“驱动器模块的开关设定和显示部”。
在运行过程中检测到报警时，按照各报警编号规定的方法安全地停止伺服电机。	☞ 156页 报警/警告发生时的停止方式
将发生的报警记录为报警记录。报警记录可记录最新的16个记录，并确认过去发生了怎样的报警。	☞ 153页 报警记录 [G] ☞ 155页 报警记录 [B]
在驱动记录中记录报警发生前后的伺服放大器的状态（伺服电机速度、偏差脉冲等）。可有助于分析报警发生的原因。	☞ 292页 驱动记录
将输出软元件信号的ALM（故障）设为OFF。	—
可通过MR Configurator2及经由网络监视报警及警告的发生状态。	☞ 153页 报警记录 [G] ☞ 155页 报警记录 [B]

报警发生时的运行状态 [A]

报警发生时伺服放大器的状态如下所示。

状态	参照章节
表示7段LED中发生的报警的编号。	请参照用户手册（导入篇）的“伺服放大器的开关设定和显示部”。
在运行过程中检测到报警时，按照各报警编号规定的方法安全地停止伺服电机。	☞ 156页 报警/警告发生时的停止方式
将发生的报警记录为报警记录。报警记录可记录最新的16个记录，并确认过去发生了怎样的报警。	☞ 155页 报警记录 [A]
在驱动记录中记录报警发生前后的伺服放大器的状态（伺服电机速度、偏差脉冲等）。可有助于分析报警发生的原因。	☞ 292页 驱动记录
将输出软元件信号的ALM（故障）及ALMWNG（故障/警告）设为OFF。	—
可通过MR Configurator2监视报警及警告的发生状态。	☞ 155页 报警记录 [A]

报警发生时的运行状态 [G] [B]

警告发生时伺服放大器的状态如下所示。

状态	参照章节
表示7段LED中发生的警告的编号。	请参照用户手册（导入篇）的“伺服放大器的开关设定和显示部”或“驱动器模块的开关设定和显示部”。
继续运行。但是，警告为停止伺服电机的情况下，按照该警告相应的方法停止伺服电机。	☞ 156页 报警/警告发生时的停止方式
将输出软元件信号的WNG（警告）等设为OFF。此外，警告为停止伺服电机的情况下，将WNGSTOP（电机停止警告）设为OFF。	—
可通过MR Configurator2及经由网络监视报警及警告的发生状态。	☞ 153页 报警记录 [G] ☞ 155页 报警记录 [B]

警告发生时的运行状态 [A]

警告发生时伺服放大器的状态如下所示。

状态	参照章节
表示7段LED中发生的警告的编号。	—
继续运行。但是，警告为停止伺服电机的情况下，按照该警告相应的方法停止伺服电机。	☞ 156页 报警/警告发生时的停止方式
将输出软元件信号的WNG（警告）及ALMWNG（故障/警告）等设为OFF。此外，警告为停止伺服电机的情况下，将WNGSTOP（电机停止警告）设为OFF。	—
可通过MR Configurator2监视报警及警告的发生状态。	☞ 155页 报警记录 [A]

从报警复位 [G] [B]

要点

报警发生时，应先排除报警原因，确认运行信号未输入，确保安全之后再解除报警，重新运行。

应按照以下手册排除报警的原因。

☞MR-J5 用户手册（故障排除篇）

报警解除方法如下所示。

报警解除	说明
报警复位	<ul style="list-style-type: none"> • 控制器发出的错误复位指令 • 在MR Configurator2的“报警显示”窗口中点击“发生报警复位”。
通信复位	<ul style="list-style-type: none"> • 进行网络切断/再次连接。 • 复位控制器。
再次接通电源	<ul style="list-style-type: none"> • 再次接通电源。 • 通过控制器及MR Configurator2发出的指令进行软件复位。

从报警复位 [A]

要点

报警发生时，应先排除报警原因，确认运行信号未输入，确保安全之后再解除报警，重新运行。

应按照以下手册排除报警的原因。

☞MR-J5 用户手册（故障排除篇）

报警解除方法如下所示。

报警解除	说明
报警复位	<ul style="list-style-type: none"> • 控制器发出的错误复位指令 • 在MR Configurator2的“报警显示”窗口中点击“发生报警复位”。 • 通过输入软元件使RES（复位）ON • 在伺服放大器显示部的当前报警显示状态下按下“SET”按钮
再次接通电源	<ul style="list-style-type: none"> • 再次接通电源。 • 通过控制器及MR Configurator2发出的指令进行软件复位。

从警告复位

警告有两种，一种是在消除原因后自动解除，另一种是在消除原因后复位报警时解除。

应按照以下手册排除警告的原因。

☞MR-J5 用户手册（故障排除篇）

报警记录 [G]

可将发生的报警的报警编号和发生时间记录为报警记录。报警记录可记录最新的16个记录，并确认过去发生了怎样的报警。

清除报警记录时，可使用 [Pr. PC21.0 报警记录清除选择] 或通过MR Configurator2的报警显示画面来进行清除。

通过MR Configurator2确认的方法

1. 应连接伺服放大器和计算机，通过MR Configurator2的诊断选择报警显示。
2. 在报警画面中显示报警编号、详细编号、电源接通后的累计时间及实际时间。

关联对象

可以使用对象来确认报警发生状态和报警记录。

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description	
2A00h	0	RECORD	Alarm history newest	回复子对象的个数 (7)。	
	1	RECORD	Alarm No.	回复发生的报警编号和详细编号。(32位)	
	2	RECORD	Alarm time (Hour)	回复报警的发生时间。	
	3	RECORD	Alarm2 No.	回复“0000h”。(16位)	
	4	RECORD	Alarm time (second)	以32位整数（从1970年1月1日0:00:00起经过的时间）回复报警发生时间。	
	5	RECORD	Alarm time (nanosecond)	报警发生时间中，以32位整数回复秒单位之后的位。	
	6	RECORD	Alarm time (time zone)	以32位整数回复报警发生时间的时区。	
2A01h	7	RECORD	Alarm time (summer time)	以32位整数回复报警发生时间的夏令时时间。	
	0	RECORD	Alarm history 1	回复子对象的个数 (7)。	
	1	RECORD	Alarm No.	回复第2个报警编号和详细编号。(32位)	
	2	RECORD	Alarm time (Hour)	回复第2个报警发生时间。	
	3	RECORD	Alarm2 No.	回复“0000h”。(16位)	
	4	RECORD	Alarm time (second)	以32位整数（从1970年1月1日0:00:00起经过的时间）回复第2个报警发生时间。	
	5	RECORD	Alarm time (nanosecond)	第2个报警发生时间中，以32位整数回复秒单位之后的位。	
:	6	RECORD	Alarm time (time zone)	以32位整数回复第2个报警发生时间的时区。	
	7	RECORD	Alarm time (summer time)	以32位整数回复第2个报警发生时间的夏令时时间。	
	:	:	:	:	
	2A0Fh	0	RECORD	Alarm history 15	回复子对象的个数 (7)。
		1	RECORD	Alarm No.	回复第16个报警编号和详细编号。(32位)
		2	RECORD	Alarm time (Hour)	回复第16个报警发生时间。
		3	RECORD	Alarm2 No.	回复“0000h”。(16位)
4		RECORD	Alarm time (second)	以32位整数（从1970年1月1日0:00:00起经过的时间）回复第16个报警发生时间。	
5		RECORD	Alarm time (nanosecond)	第16个报警发生时间中，以32位整数回复秒单位之后的位。	
6		RECORD	Alarm time (time zone)	以32位整数回复第16个报警发生时间的时区。	
2A40h	7	RECORD	Alarm time (summer time)	以32位整数回复第16个报警发生时间的夏令时时间。	
	—	VAR	Clear alarm history	可通过写入“1EA5h”来清除报警记录。	
	2A41h	—	VAR	Current alarm	回复当前正在发生的报警编号。(32位)
	2A42h	—	VAR	Current alarm2	回复当前正在发生的报警编号。(16位)
	2A43h	0	ARRAY	Point table error	回复子对象的个数 (2)。
		1	ARRAY	Point table error No.	回复点位表错误编号。
		2	ARRAY	Point table error factor	回复点位表错误要素。
2A44h	—	VAR	Parameter error number	回复伺服参数错误的个数。	
2A45h	0	ARRAY	Parameter error list	回复子对象的个数 (254)。	
	1	ARRAY	Parameter error list 1	发生 [AL. 037 参数异常] 时，回复作为报警原因的伺服参数编号的第1个。	
	:	:	:	:	
2A46h	254	ARRAY	Parameter error list 254	发生 [AL. 037 参数异常] 时，回复作为报警原因的伺服参数编号的第254个。	
	—	VAR	Reset alarm	通过写入“1EA5h”来进行报警复位。	
2A47h	—	VAR	Converter Alarm No.	回复转换器模块侧发生的报警编号。	

报警记录 [B]

可将发生的报警的报警编号和发生时间记录为报警记录。报警记录可记录最新的16个记录，并确认过去发生了怎样的报警。清除报警记录时，可通过 [Pr. PC21.0 报警记录清除选择]、MR Configurator2的报警显示画面以及任意数据监视功能的瞬时指令来进行清除。

通过MR Configurator2确认的方法

1. 应连接伺服放大器和计算机，通过MR Configurator2的诊断选择报警显示。
2. 在报警画面中显示报警编号、详细编号、电源接通后的累计时间及实际时间。

通过任意数据监视功能确认的方法

请参照下述章节。

☞ 410页 瞬时指令

报警记录 [A]

可将发生的报警的报警编号和电源接通后累计时间记录为报警记录。报警记录可记录最新的16个记录，并确认过去发生了怎样的报警。

清除报警记录时，可使用 [Pr. PC18.0 报警记录清除选择] 或通过MR Configurator2的报警显示画面来进行清除。

通过MR Configurator2确认的方法

1. 应连接伺服放大器和计算机，通过MR Configurator2的诊断选择报警显示。
2. 在报警画面中显示报警编号、详细编号、电源接通后的累计时间及实际时间。

通过伺服放大器显示部确认的方法

请参照以下手册的“显示的步骤”。

☞ MR-J5-A 用户手册（导入篇）

报警/警告发生时的停止方式

报警发生时的电机停止方式有强制停止减速、动态制动停止、电子式动态制动停止。关于各报警编号的电机停止方式，请参照以下手册。

📖MR-J5 用户手册（故障排除篇）

强制停止减速

强制停止减速后，通过动态制动停止。

动态制动停止

在不进行强制停止减速的情况下，通过动态制动停止。去除动态制动器的产品呈现自由运行状态。

电子式动态制动选择

使用特定伺服电机时，不进行强制停止减速的情况下，通过电子式动态制动停止。使用非特定的伺服电机时，为动态制动停止。

关于特定的伺服电机，请参照以下手册的“动态制动特性的注意事项”。

📖MR-J5 用户手册（硬件篇）

📖MR-J5D 用户手册（硬件篇）

报警发生时的时序图 (MR-J5- _G_/MR-J5W- _G_/MR-J5- _B_/MR-J5W- _B_/MR-J5- _A_)

• MR-J5- _G_/MR-J5W- _G_

要点

- 在转矩模式及推压控制模式的情况下，无法使用强制停止减速功能。
- 由于报警发生等原因而停止时，不接收控制器发出的指令。在循环同步位置模式下再启动时，应注意位置指令。

• MR-J5- _B_/MR-J5W- _B_

要点

在转矩模式及推压控制模式的情况下，无法使用强制停止减速功能。

• MR-J5- _A_

要点

在转矩模式的情况下，无法使用强制停止减速功能。


使用强制停止减速功能时

要点

- 设定为 [Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] = “2” (强制停止减速功能有效) 的情况。
- 像双驱机构那样通过多轴连接的设备时，应将 [Pr. PA04.3] 设为“0” (强制停止减速功能无效)。如果在强制停止减速功能为无效状态时发生报警，则伺服电机将通过动态制动停止。

■因强制停止减速功能而停止


检测报警后，因强制停止减速而停止伺服电机，并将MBR及ALM设为OFF。

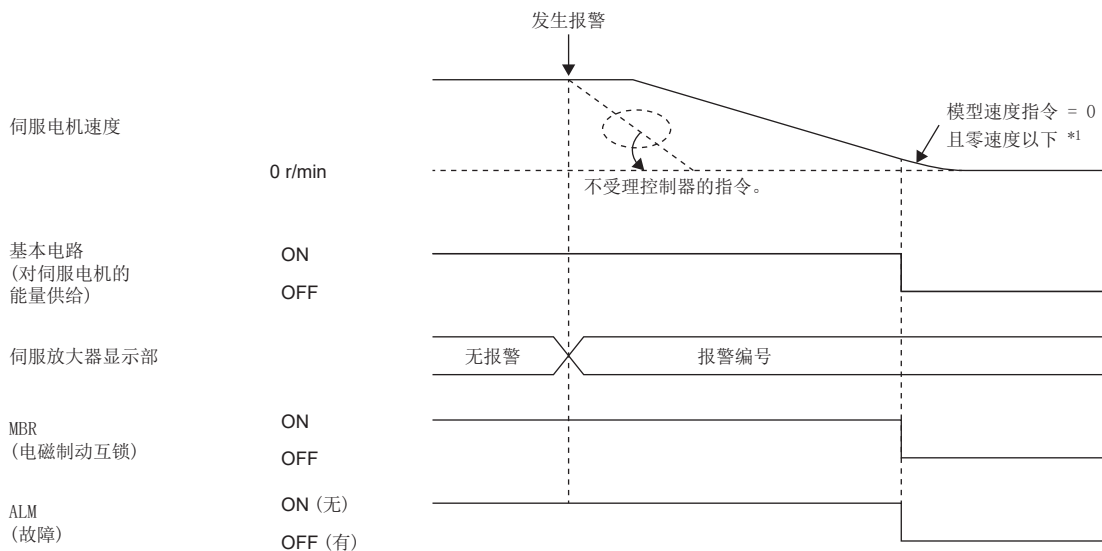

*1 模型速度指令是指为了使伺服电机强制停止减速而在伺服放大器内部生成的速度指令。

■通过动态制动停止


检测报警后，将MBR及ALM设为OFF，并通过动态制动和电磁制动停止伺服电机。

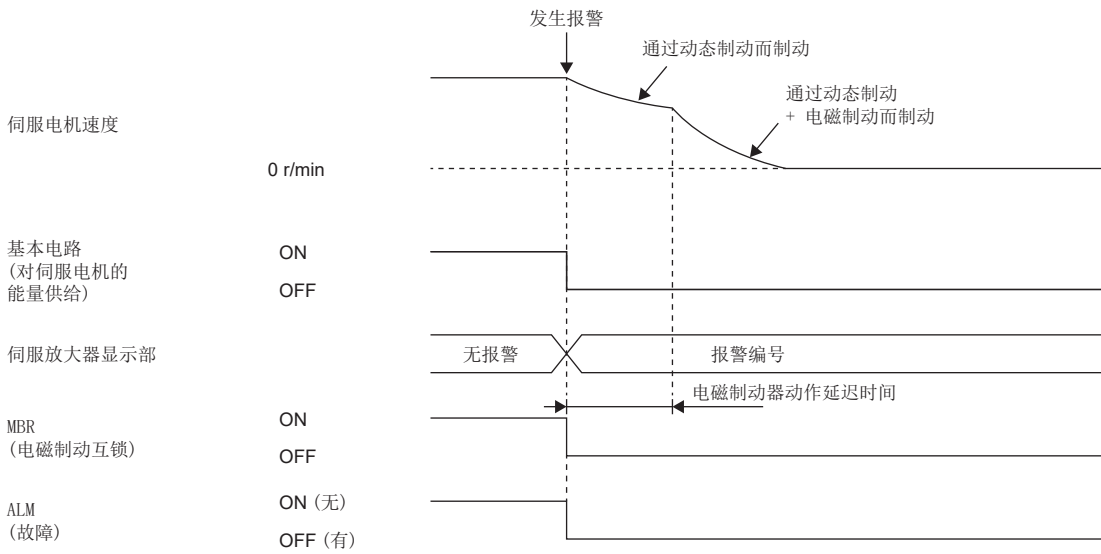

■发生了网络的通信中断或通信超时的情况 [G]

根据通信的切断状态的不同，动态制动可能会起动。


根据网络的不同，可能出现不检测通信中断或通信超时的情况。关于详细内容，请参照用户手册（通信功能篇）。

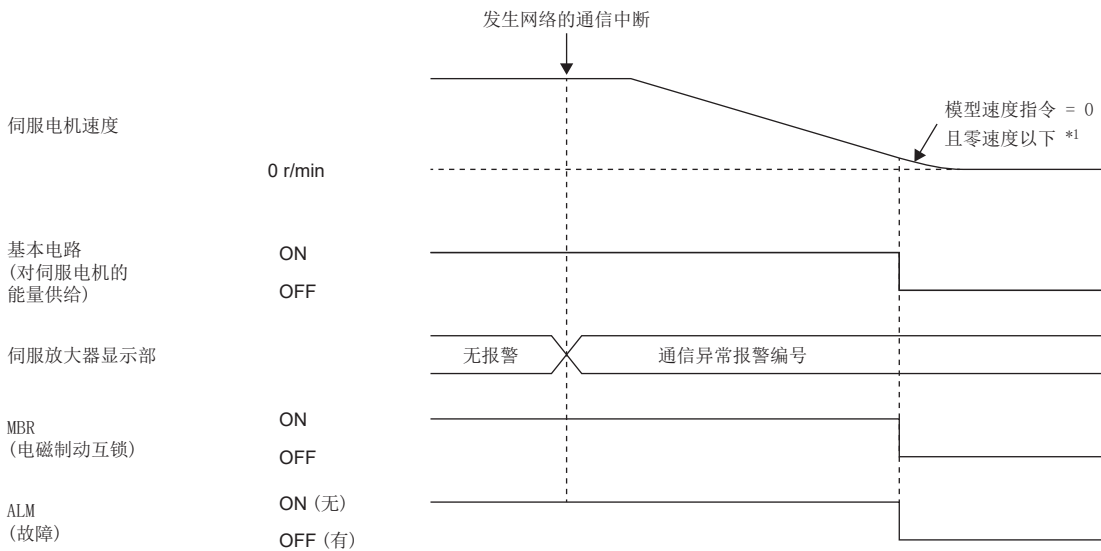

*1 模型速度指令是指为了使伺服电机强制停止减速而在伺服放大器内部生成的速度指令。

■发生网络通信中断时 [B]

根据通信的切断状态的不同，动态制动可能会起动。

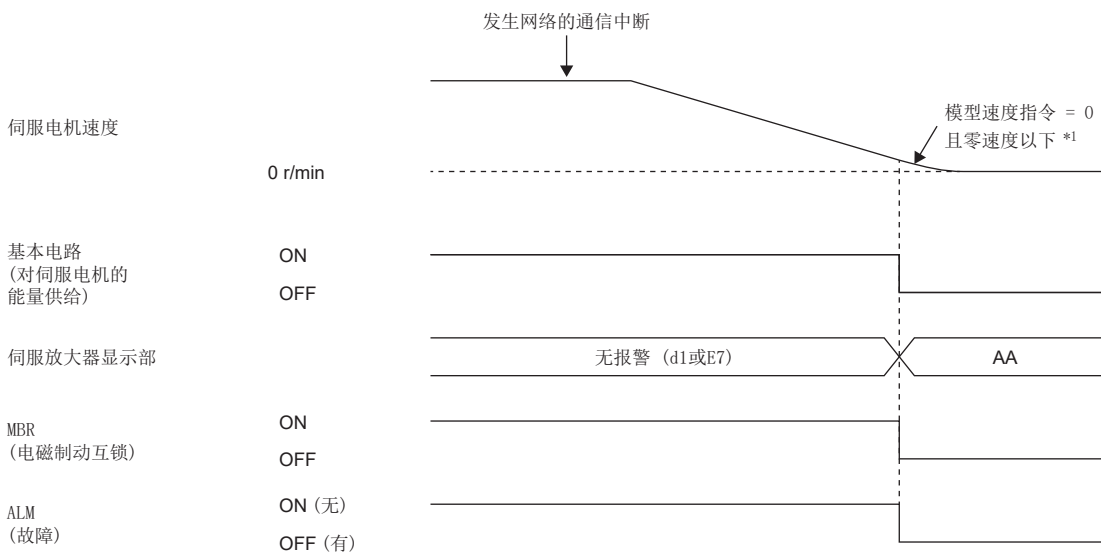

*1 模型速度指令是指为了使伺服电机强制停止减速而在伺服放大器内部生成的速度指令。

不使用强制停止减速功能时

要点

设定为 [Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] = “0” (强制停止减速功能无效) 的情况。

报警发生时及发生网络通信中断时的伺服电机的运行状态与本项的通过动态制动停止相同。

☞ 158页 通过动态制动停止

报警发生时的时序图 (MR-J5D_-_G_)

要点

在转矩模式及推压控制模式的情况下，无法使用强制停止减速功能。

由于报警发生等原因而停止时，不接收控制器发出的指令。在循环同步位置模式下再启动时，应注意位置指令。

一台MR-CV连接多台MR-J5D_-_G_时，应将[Pr. PC46.2 保护协调多台连接选择]设定为“1”。

使用强制停止减速功能时 (以1对1连接MR-CV与MR-J5D_-_G_时)

要点

- 设定为 [Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] = “2” (强制停止减速功能有效) 的情况。
- 像双驱机构那样通过多轴连接的设备时，应将 [Pr. PA04.3] 设为“0” (强制停止减速功能无效)。如果在强制停止减速功能为无效状态时发生报警，则伺服电机将通过动态制动停止。

■因强制停止减速功能而停止


检测报警后，因强制停止减速而停止伺服电机，并将MBR及ALM设为OFF。

使用MR-J5D2-_G_及MR-J5D3-_G_时如各轴发生停止报警，则该项仅显示发生了报警的轴的运行状态。未发生报警的轴可继续运行。

使用MR-J5D2-_G_及MR-J5D3-_G_时如所有轴发生停止报警，则该项显示所有轴的运行状态。

关于各轴及所有轴的报警，请参照以下手册的“报警编号/警告编号一览表”。

📖MR-J5 用户手册 (故障排除篇)

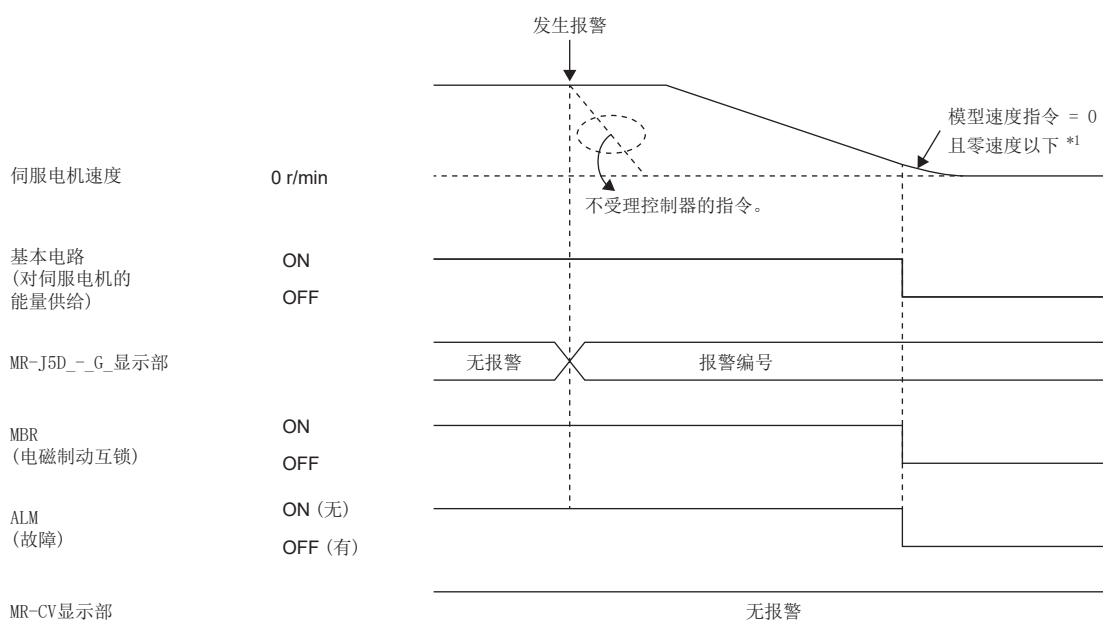

*1 模型速度指令是指为了使伺服电机强制停止减速而在伺服放大器内部生成的速度指令。

■通过动态制动停止


检测报警后，将MBR及ALM设为OFF，并通过动态制动和电磁制动停止伺服电机。

使用MR-J5D2-_G_及MR-J5D3-_G_时如各轴发生停止报警，则该项仅显示发生了报警的轴的运行状态。未发生报警的轴可继续运行。

使用MR-J5D2-_G_及MR-J5D3-_G_时如所有轴发生停止报警，则该项显示所有轴的运行状态。

关于各轴及所有轴的报警，请参照以下手册的“报警编号/警告编号一览表”。


📖MR-J5 用户手册（故障排除篇）

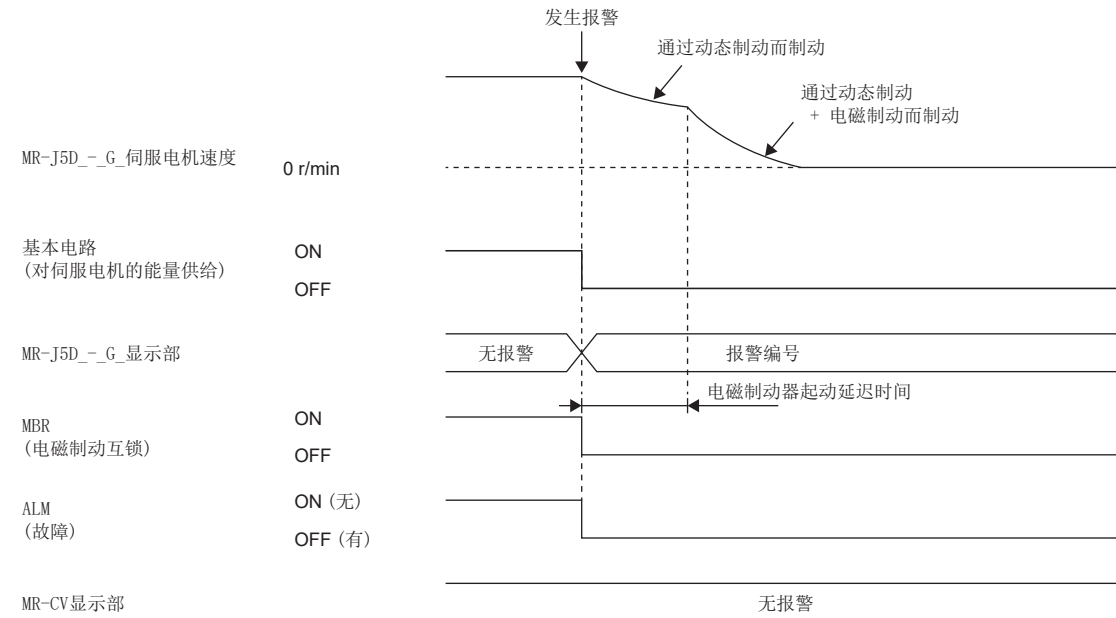

■发生了网络的通信中断或通信超时的情况

根据通信的切断状态的不同，动态制动可能会起动。

根据网络的不同，可能出现不检测通信中断或通信超时的情况。关于详细内容，请参照用户手册（通信功能篇）。

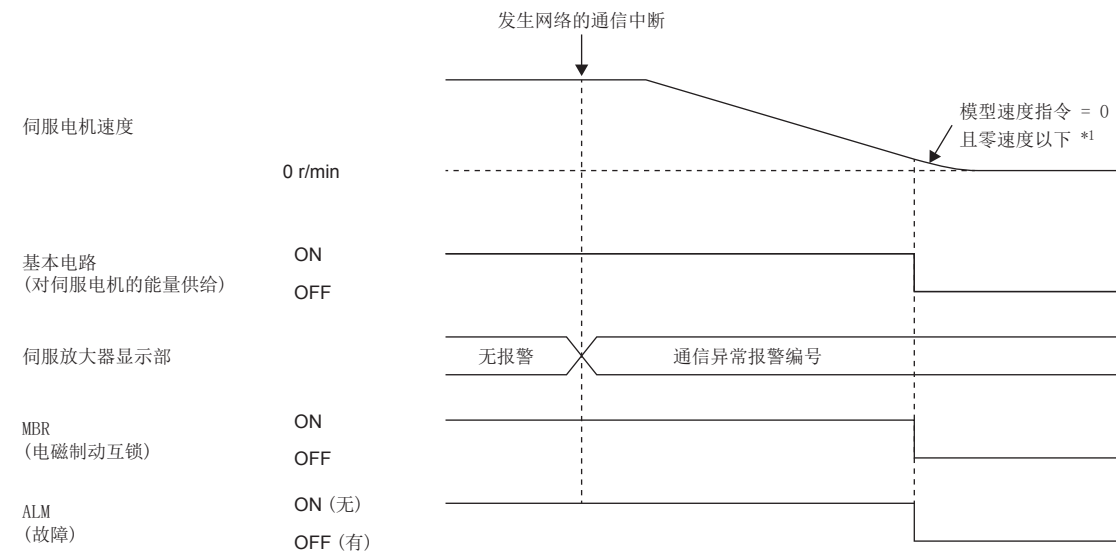

*1 模型速度指令是指为了使伺服电机强制停止减速而在伺服放大器内部生成的速度指令。

使用强制停止减速功能时 (MR-CV与多台MR-J5D-_G_连接时)

要点

- 设定为 [Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] = “2” (强制停止减速功能有效) 的情况。
- 像双驱机构那样通过多轴连接的设备时, 应将 [Pr. PA04.3] 设为 “0” (强制停止减速功能无效)。如果在强制停止减速功能为无效状态时发生报警, 则伺服电机将通过动态制动停止。

■因强制停止减速功能而停止

要点


一台MR-CV连接多台MR-J5D-_G_时, 应将[Pr. PC46.2 保护协调多台连接选择]设定为“1”。

检测报警后, 因强制停止减速而停止伺服电机, 并将MBR设为OFF。



使用MR-J5D2-_G_及MR-J5D3-_G_时发生非转换器主电路停止对象的报警时, 则仅发生报警的轴通过强制停止减速停止伺服电机。未发生报警的轴及保护协调电缆连接的其他MR-J5D-_G_可继续运行。

使用MR-J5D-_G_的所有轴时发生非转换器主电路停止对象的报警时, 则在发生报警的轴通过强制停止减速停止伺服电机后, 保护协调电缆连接的其他的MR-J5D-_G_也将停止伺服电机。

关于转换器主电路停止对象的报警, 请参照以下手册的“报警编号/警告编号一览表”。

 MR-J5 用户手册 (故障排除篇)

MR-J5D2-_G_为第1台，MR-J5D1-_G_为第2台时的示例如下所示。

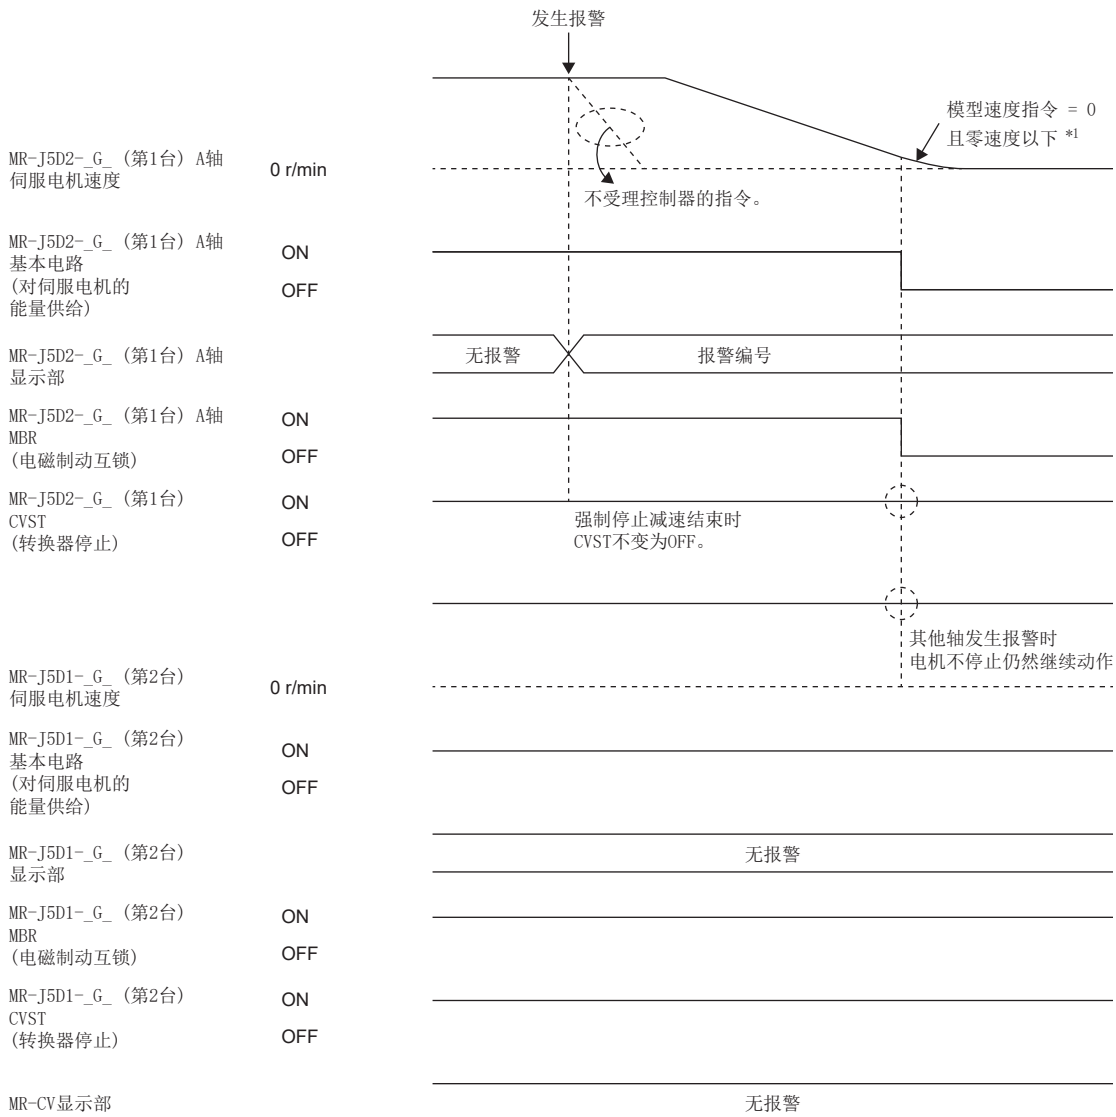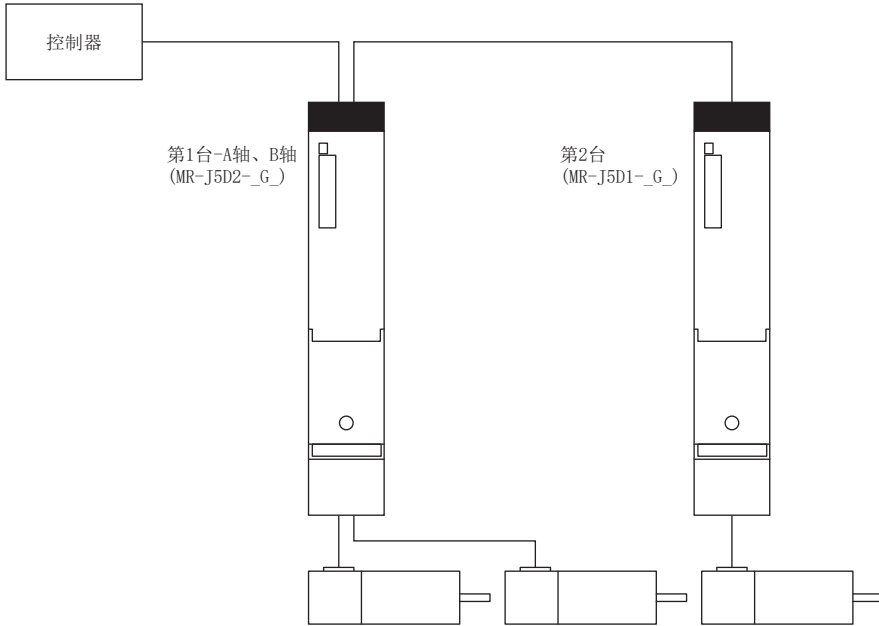

*1 模型速度指令是指为了使伺服电机强制停止减速而在伺服放大器内部生成的速度指令。

■通过动态制动停止

要点

一台MR-CV连接多台MR-J5D-_G_时，应将[Pr. PC46.2 保护协调多台连接选择]设定为“1”。


- 发生了转换器主电路停止对象的报警时

检测报警后，将MBR及CVST设为OFF，并通过动态制动和电磁制动停止伺服电机。

使用MR-J5D-_G_时发生转换器主电路停止对象的报警时，则保护协调电缆连接的其他的MR-J5D-_G_伺服电机也将停止。

关于转换器主电路停止对象的报警，请参照以下手册的“报警编号/警告编号一览表”。

📖MR-J5 用户手册（故障排除篇）

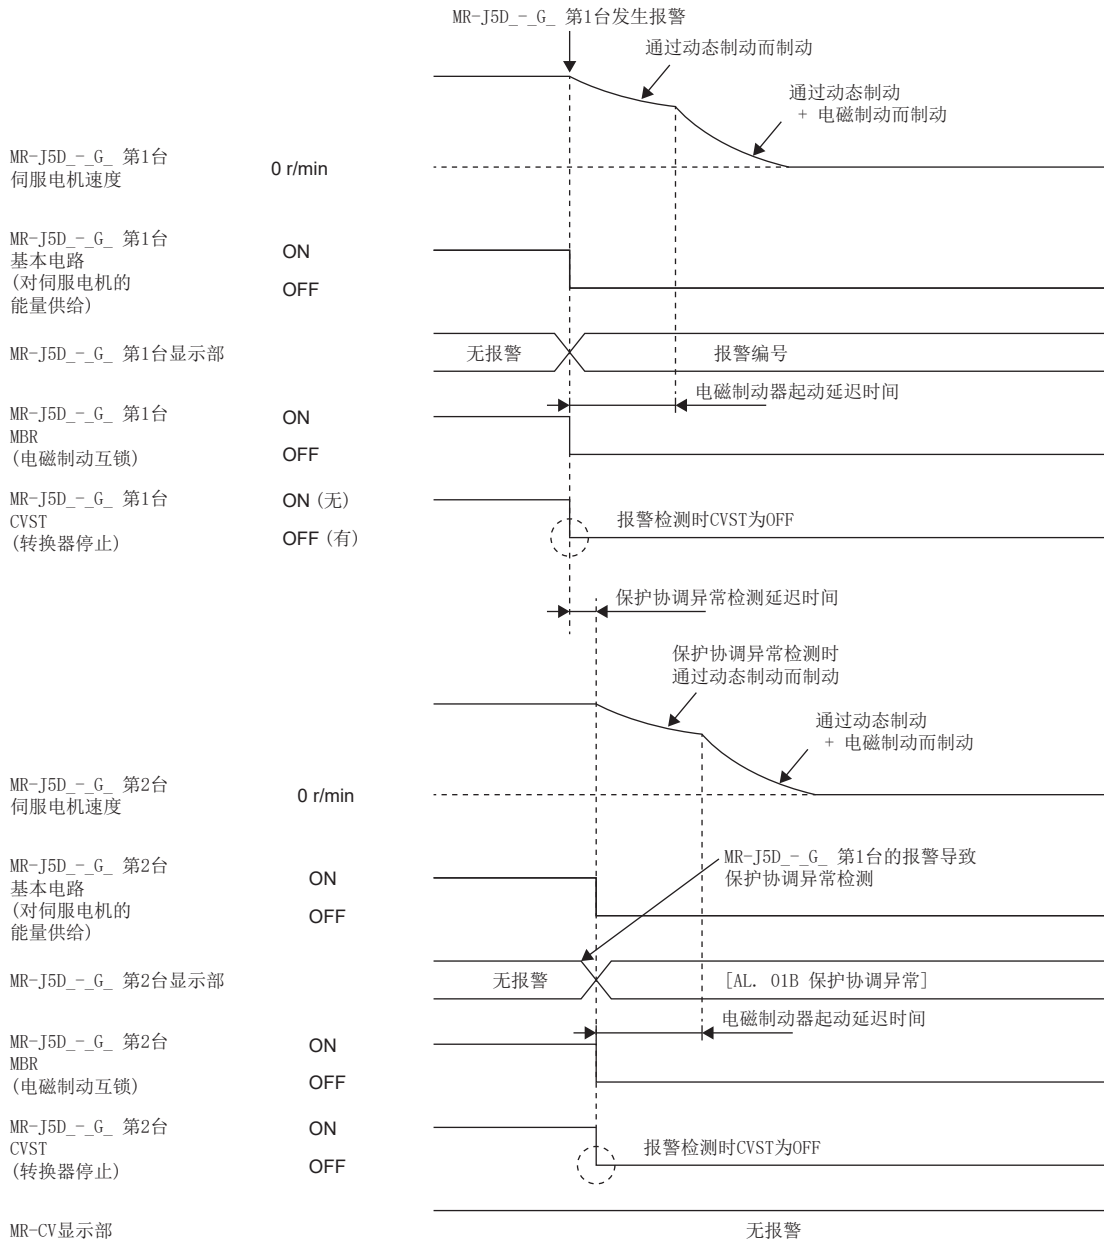

- 发生了非转换器主电路停止对象的报警时

要点


一台MR-CV连接多台MR-J5D-_G_时，应将[Pr. PC46.2 保护协调多台连接选择]设定为“1”。

检测报警后，将MBR设为OFF，并通过动态制动和电磁制动停止伺服电机。



使用MR-J5D2-_G_及MR-J5D3-_G_时发生非转换器主电路停止对象的报警时，则仅发生报警的轴停止伺服电机。未发生报警的轴及保护协调电缆连接的其他MR-J5D-_G_可继续运行。

使用MR-J5D-_G_的所有轴时发生非转换器主电路停止对象的报警时，则在发生报警的轴通过强制停止减速停止伺服电机后，保护协调电缆连接的其他的MR-J5D-_G_也将停止伺服电机。

关于转换器主电路停止对象的报警及各轴停止报警，请参照以下手册的“报警编号/警告编号一览表”。


 MR-J5 用户手册（故障排除篇）

MR-J5D2-_G_为第1台，MR-J5D1-_G_为第2台时的示例如下所示。

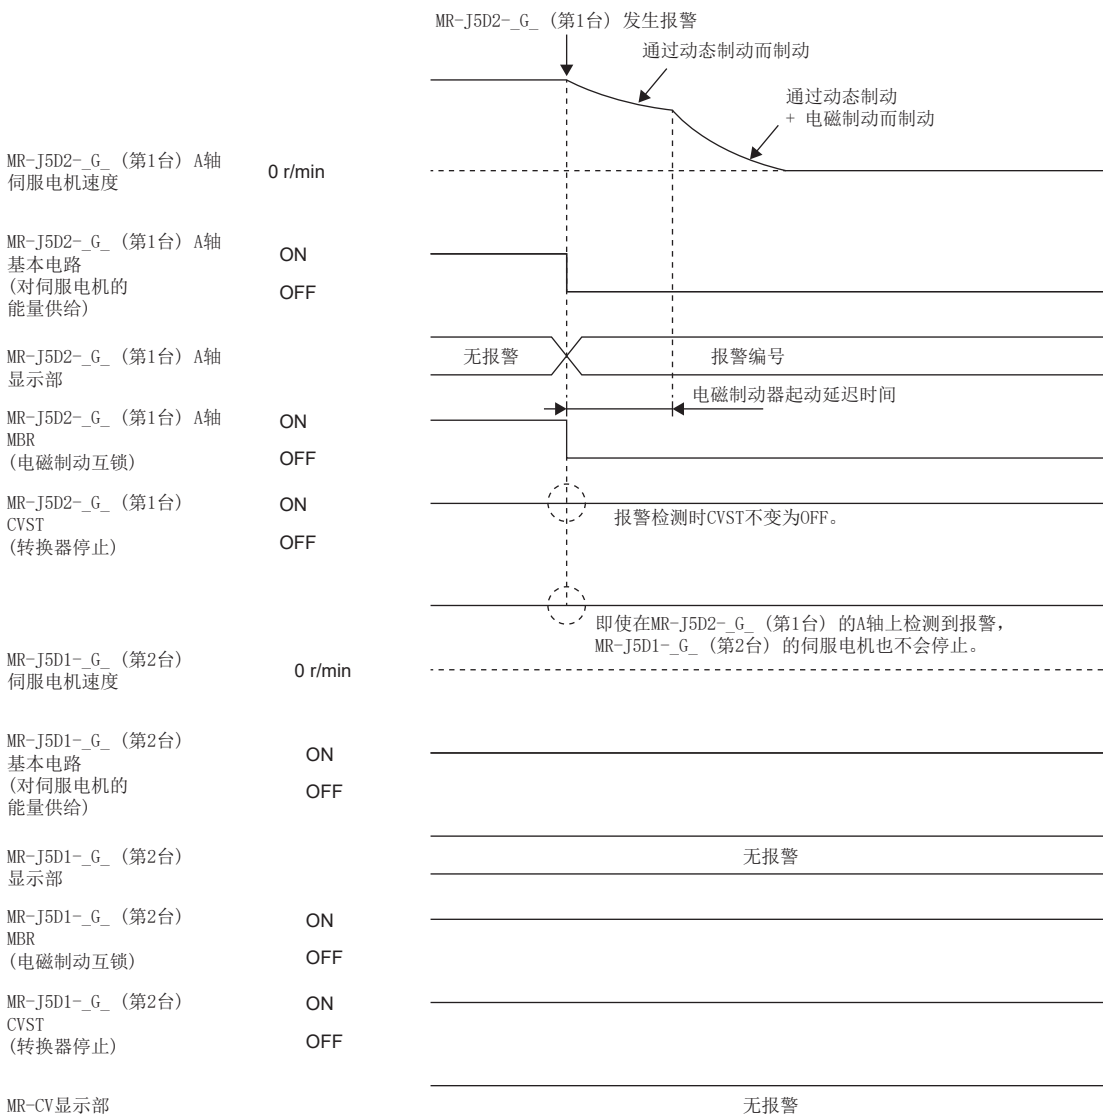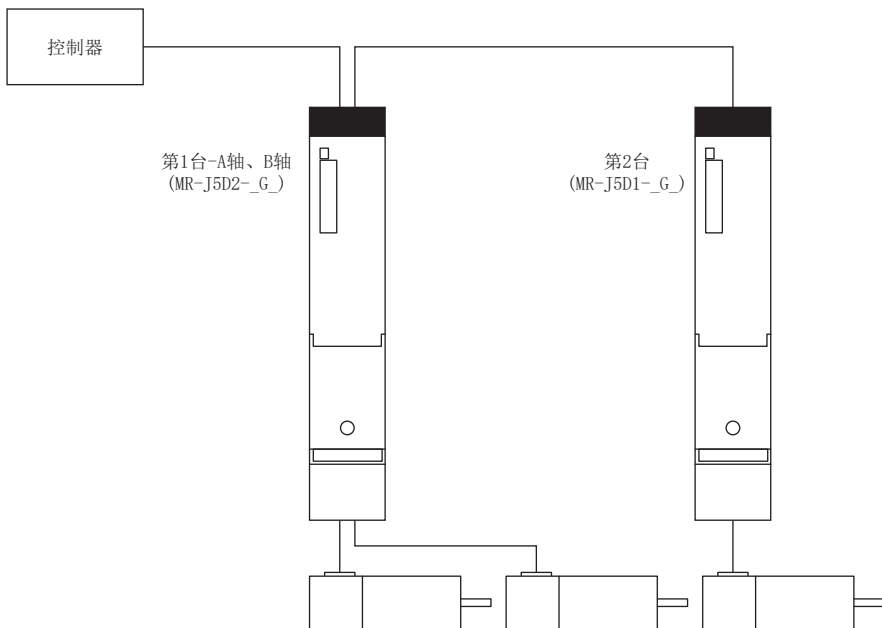

• MR-CV中发生了报警时


使用MR-J5D-_G_时检测到MR-CV_发生了报警时，则将MBR、ALM及CVST设为OFF，并通过动态制动和电磁制动停止伺服为ON的所有轴的伺服电机。

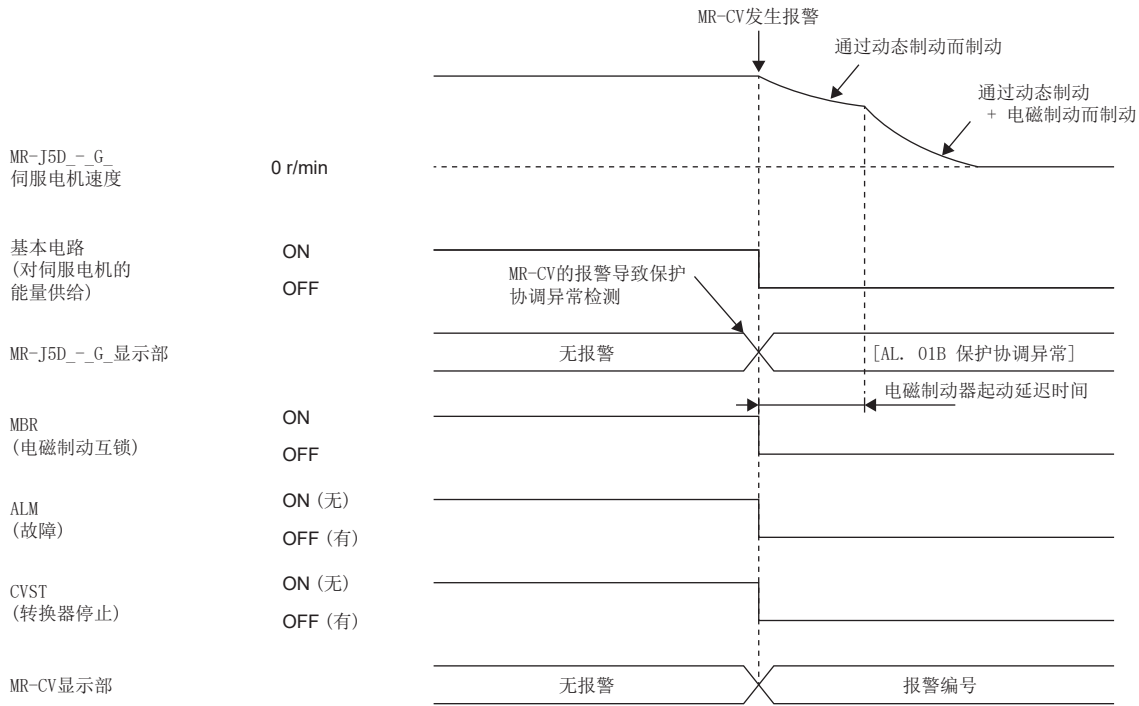

■发生了网络的通信中断或通信超时的情况

根据通信的切断状态的不同，动态制动可能会起动。

根据网络的不同，可能出现不检测通信中断或通信超时的情况。关于详细内容，请参照用户手册（通信功能篇）。

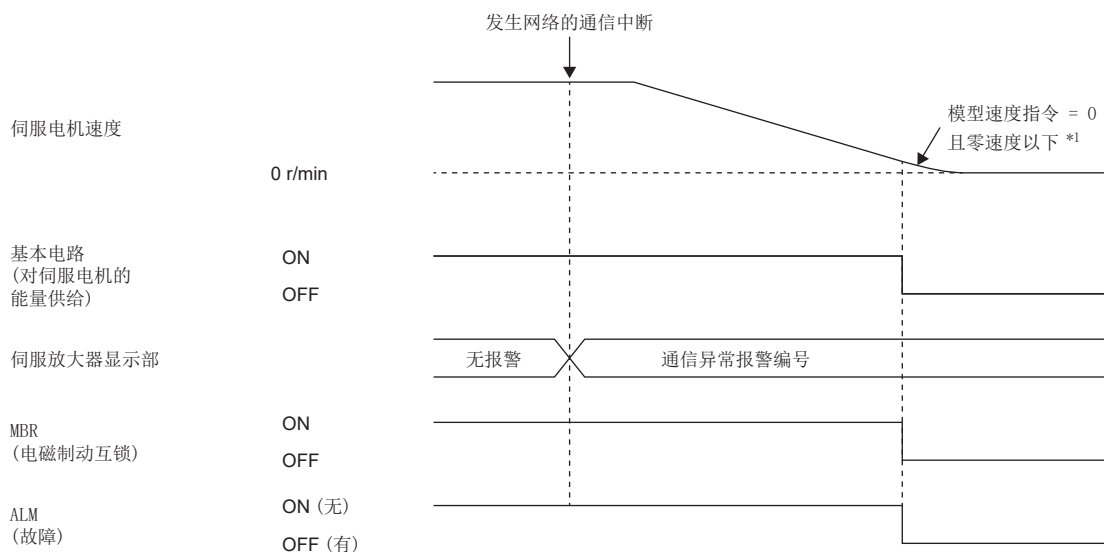

*1 模型速度指令是指为了使伺服电机强制停止减速而在伺服放大器内部生成的速度指令。

不使用强制停止减速功能时

要点

设定为 [Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] = “0” (强制停止减速功能无效) 的情况。

报警发生时及发生网络通信中断时的伺服电机的运行状态与本项的通过动态制动停止相同。

☞ 161页 通过动态制动停止

☞ 164页 通过动态制动停止

3.17 强制停止减速功能

强制停止减速功能是指，将EM2（强制停止2）设为OFF时，通过指令使伺服电机减速，下降到零速度以下后，动态制动将起动并停止伺服电机的功能。由此，与仅通过动态制动来停止相比，通过强制停止减速功能来停止还可以缩短伺服电机的惯性移动距离。强制停止减速功能起动后，显示部将显示 [AL. 0E6 伺服强制停止警告]。可通过伺服参数设定从额定速度下降到0 [r/min]、[mm/s] 为止的时间和零速度检测范围。

[G]：通过使用Quick stop，即使通过网络上的指令也可以执行强制停止减速功能。

☞ 194页 Quick stop [G]

[B]：也可以通过控制器发出的紧急停止指令执行强制停止减速功能。关于详细内容，请参照各控制器的手册。

限制事项

- 在转矩模式及推压控制模式的情况下，无法使用强制停止减速功能。
- 一台MR-CV连接多台MR-J5D-_G_时，应将[Pr. PC46.2 保护协调多台连接选择]设定为“1”。

注意事项

- 发生非强制停止减速功能对应的报警时，强制停止减速功能不起动。
- 发生了网络通信中断时，强制停止减速功能起动。
- ☞ 158页 发生了网络的通信中断或通信超时的情况 [G]
- ☞ 159页 发生网络通信中断时 [B]
- 像双驱机构那样通过多轴连接的设备时，应将强制停止减速功能设为无效。如果在强制停止减速功能为无效状态时发生报警，则伺服电机将通过动态制动停止。
- EM2（强制停止2）设为OFF后，应将伺服ON指令（来自控制器）及Ready-on指令（来自控制器）设为OFF。如果在EM2设为OFF之前将Ready-on指令（来自控制器）设为了OFF，则强制停止减速、基本电路切断延迟及升降轴提升功能将不起作用。
- 请勿在正常运行过程中反复地使用EM2（强制停止2）进行伺服的停止、运行。否则可能会导致伺服放大器寿命缩短。
- 在强制停止减速过程中发生了动态制动起动的报警时，到伺服电机停止为止的制动距离比正常进行强制停止减速时要长。
- 在强制停止减速过程中将STO设为OFF后，将发生动态制动停止，因此应注意动态制动继电器的寿命。
- 动态制动器因断电或发生报警等而起动时，不要用外部动力驱动伺服电机，因为会导致动态制动器故障或引起火灾。

设定方法 [G] [B]

应在 [Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] 中设定强制停止减速功能的有效/无效。将 [Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] 设定为“2”（强制停止减速功能有效）后，EM2（强制停止2）OFF时强制停止减速功能将起动。此外，应在 [Pr. PC07 零速度] 和 [Pr. PC24 强制停止时减速时间常数] 中设定ZSP（零速度检测）的等级和从额定速度下降到0 [r/min]、[mm/s] 为止的时间。

伺服参数	简称	名称	概要
PA04.3	*AOP1	强制停止减速功能选择	应设定强制停止减速功能的有效/无效。 0: 强制停止减速功能无效（使用EM1） 2: 强制停止减速功能有效（使用EM2）（初始值）
PC07	ZSP	零速度	应设定ZSP（零速度检测）的等级。 初始值：50 [r/min]、[mm/s]
PC24	RSBR	强制停止时 减速时间常数	应设定强制停止时的减速时间常数。 初始值：100 [ms]


设定方法 [A]

应在 [Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] 中设定强制停止减速功能的有效/无效。将 [Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] 设定为“2”（强制停止减速功能有效）后，EM2（强制停止2）OFF时强制停止减速功能将起动。此外，应在 [Pr. PC17 零速度] 和 [Pr. PC51 强制停止时减速时间常数] 中设定ZSP（零速度检测）的等级和从额定速度下降到0 [r/min]、[mm/s] 为止的时间。

伺服参数	简称	名称	概要
PA04.3	*AOP1	强制停止减速功能选择	应设定强制停止减速功能的有效/无效。 0: 强制停止减速功能无效（使用EM1） 2: 强制停止减速功能有效（使用EM2）（初始值）
PC17	ZSP	零速度	应设定ZSP（零速度检测）的等级。 初始值：50 [r/min]、[mm/s]
PC51	RSBR	强制停止时减速时间常数	应设定强制停止时的减速时间常数。 初始值：100 [ms]


时序图 [G] [B]

将EM2（强制停止2）设为OFF后，将根据 [Pr. PC24 强制停止时减速时间常数] 的值进行减速。减速指令完成，伺服电机的速度下降到 [Pr. PC07 零速度] 以下后，基本电路被切断，动态制动起动。

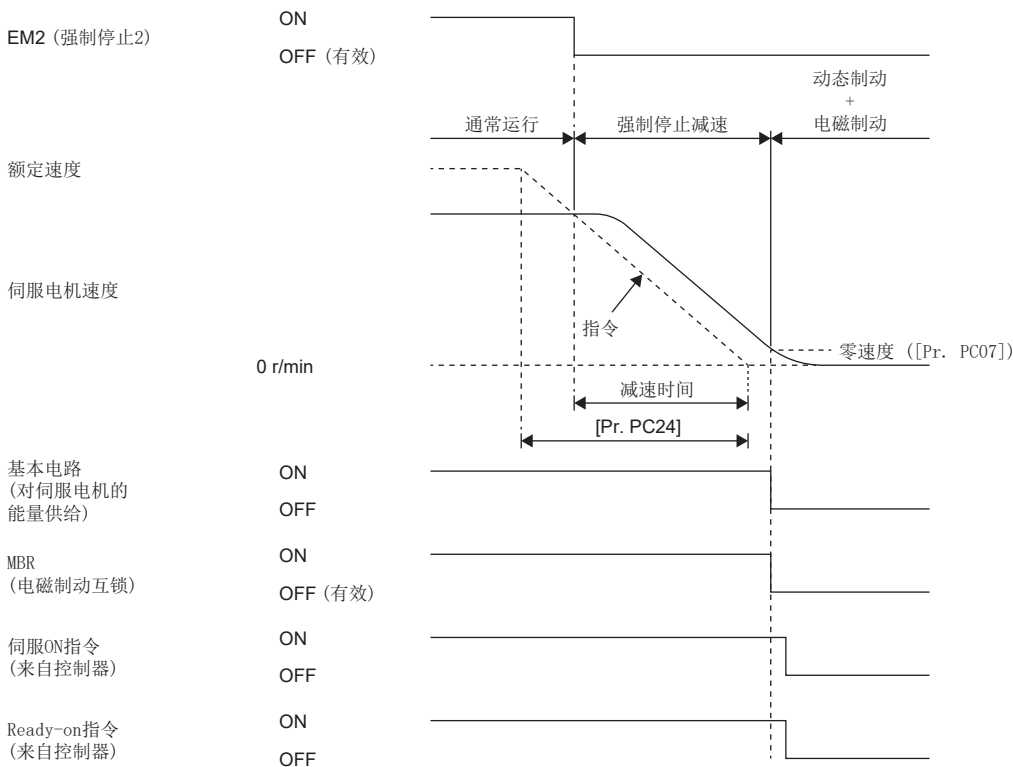

时序图 [A]

将EM2（强制停止2）设为OFF后，将根据 [Pr. PC51 强制停止时减速时间常数] 的值进行减速。减速指令完成，伺服电机的速度下降到 [Pr. PC17 零速度] 以下后，基本电路被切断，动态制动起动。

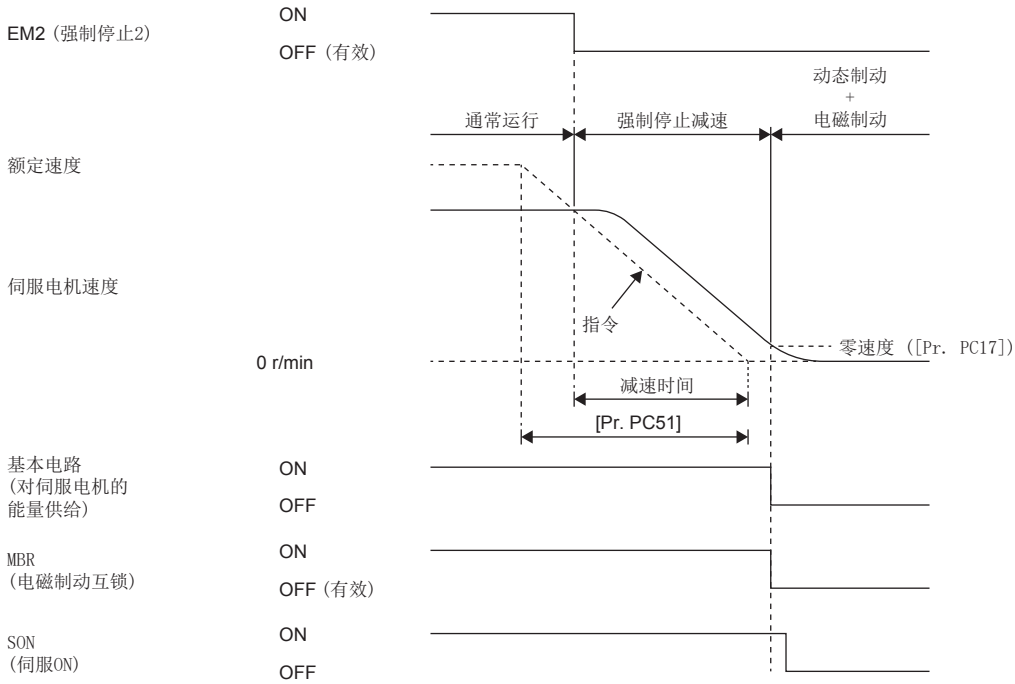

3.18 电磁制动互锁功能

使带电磁制动器的伺服电机在伺服OFF时、发生异常时等情况下起动电磁制动的功能。通过使用电磁制动，可保持伺服电机的位置，使其不因外力而移动。在升降轴的系统中使用该功能，可防止升降轴的掉落。

基本电路切断延迟功能

基本电路切断延迟功能为在以下所示情况下防止电磁制动起动延迟而导致升降轴掉落的功能。

- 伺服OFF指令时
- 强制停止时（EM2为OFF）
- 发生报警时
- 发生网络通信中断时

可通过伺服参数设定从MBR（电磁制动互锁）为OFF开始到基本电路切断为止的时间。

限制事项

- 发生非强制停止减速功能对应的报警时，该功能不起动。
- 强制停止减速功能无效的情况下，强制停止时（EM2为OFF）、发生报警时或发生网络通信中断时该功能不起动。

注意事项

- [G]：输入了Ready-off指令的情况下，该功能不能起动。使用该功能时，应设定 [Pr. PC41.3 电磁制动顺控输出功能选择] = “1” (Switched On/Ready to switch on/Switch on disabled)。

设定方法 [G] [B]

要点

关于电磁制动器的电源容量、动作延迟时间等规格，请参照以下手册的“电磁制动特性”。

📖 旋转型伺服电机 用户手册（对应MR-J5）

关于电磁制动器用浪涌吸收器的选定，请参照以下手册的“电磁制动特性”。

📖 旋转型伺服电机 用户手册（对应MR-J5）

应在 [Pr. PD07 输出软元件选择1] ~ [Pr. PD09 输出软元件选择3] 中，将MBR（电磁制动互锁）设定为可使用。

应在 [Pr. PC02 电磁制动顺控输出] 中对伺服OFF时的从MBR（电磁制动互锁）为OFF到基本电路切断为止的延迟时间（Tb）进行设定。

📖 174页 使用强制停止减速功能时

伺服参数	简称	名称	概要
PC02	MBR	电磁制动顺控输出	应设定从MBR（电磁制动互锁）为OFF到基本电路切断为止的延迟时间。 初始值：0 [ms]
PD07.0-1	*D01	软元件选择	应选择输出软元件用引脚的功能。
PD08.0-1	*D02	软元件选择	
PD09.0-1	*D03	软元件选择	

设定方法 [A]

要点


关于电磁制动器的电源容量、动作延迟时间等规格，请参照以下手册的“电磁制动特性”。

 旋转型伺服电机 用户手册 (对应MR-J5)

关于电磁制动器用浪涌吸收器的选定，请参照以下手册的“电磁制动特性”。

 旋转型伺服电机 用户手册 (对应MR-J5)

应在 [Pr. PD23 输出软元件选择1] ~ [Pr. PD26 输出软元件选择4]、[Pr. PD28 输出软元件选择6] 及 [Pr. PD47 输出软元件选择7]中，将MBR（电磁制动互锁）设定为可使用。此外，应在 [Pr. PC16 电磁制动顺控输出] 中对伺服OFF时的从MBR（电磁制动互锁）为OFF到基本电路切断为止的延迟时间（Tb）进行设定。

 174页 使用强制停止减速功能时

伺服参数	简称	名称	概要
PC16	MBR	电磁制动顺控输出	应设定从MBR（电磁制动互锁）为OFF到基本电路切断为止的延迟时间。 初始值：0 [ms]
PD23. 0-1	*D01	软元件选择	应选择CN3-22引脚的功能。
PD24. 0-1	*D02	软元件选择	应选择CN3-23引脚的功能。
PD25. 0-1	*D03	软元件选择	应选择CN3-24引脚的功能。
PD26. 0-1	*D04	软元件选择	应选择CN3-25引脚的功能。
PD28. 0-1	*D06	软元件选择	应选择CN3-49引脚的功能。
PD47. 0-1	*D07	软元件选择	应选择CN3-13引脚的功能。
PD47. 2-3	*D07	软元件选择	应选择CN3-14引脚的功能。

时序图

使用强制停止减速功能时


要点

将 [Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] 设定为“2”（强制停止减速功能有效）的情况。

■伺服ON指令的ON/OFF [G] [B]

将伺服ON指令设为OFF，则Tb [ms] 之后将解除伺服锁定，呈自由运行状态。

如果在伺服锁定状态下电磁制动有效，则制动器寿命可能会变短。因此，用于升降轴等时，Tb应设定为可动部不掉落的最短延迟时间的约1.5倍。

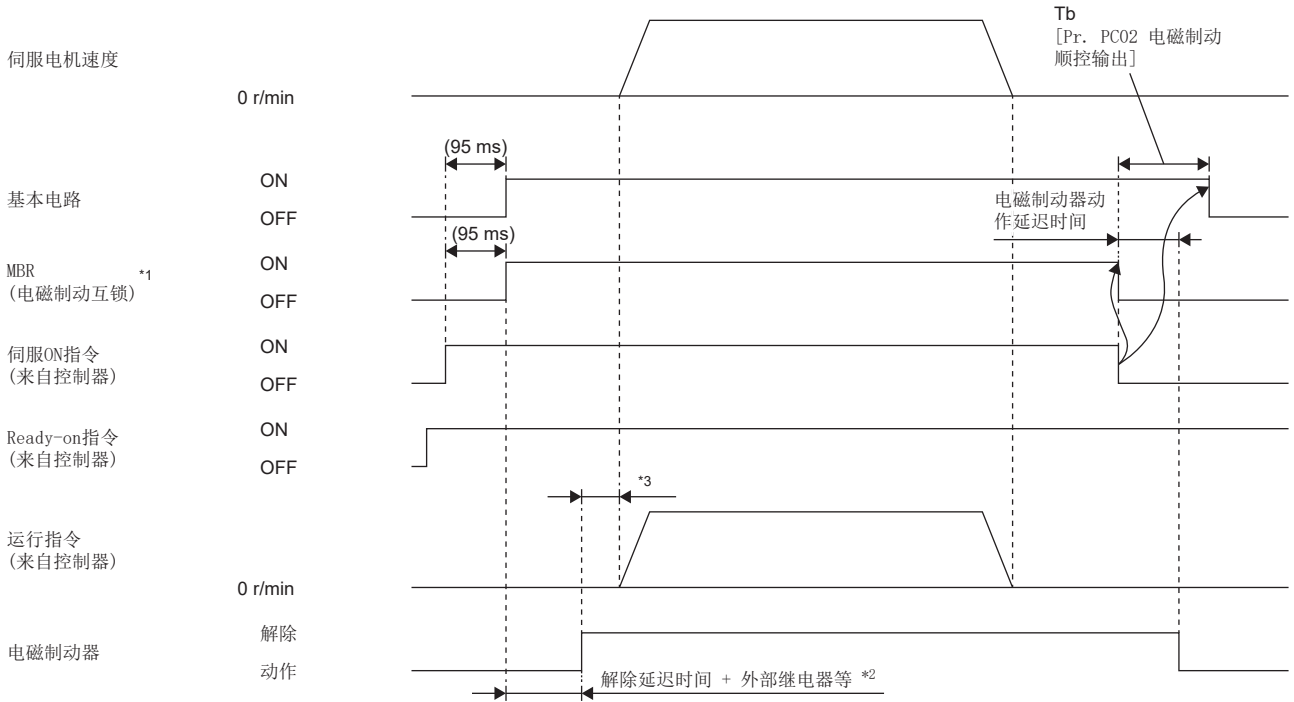

*1 ON: 电磁制动无效的状态
OFF: 电磁制动有效的状态

*2 电磁制动解除时的延迟时间仅为电磁制动解除延迟时间与外部电路的继电器等的动作时间之和。关于电磁制动的解除延迟时间，请参照以下手册的“电磁制动特性”。


📖 旋转型伺服电机 用户手册（对应MR-J5）

*3 应在解除电磁制动后再从控制器发出运行指令。

■伺服ON指令的ON/OFF [A]

将伺服ON指令设为OFF，则 T_b [ms] 之后将解除伺服锁定，呈自由运行状态。

如果在伺服锁定状态下电磁制动有效，则制动器寿命可能会变短。因此，用于升降轴等时， T_b 应设定为可动部不掉落的最短延迟时间的约1.5倍。

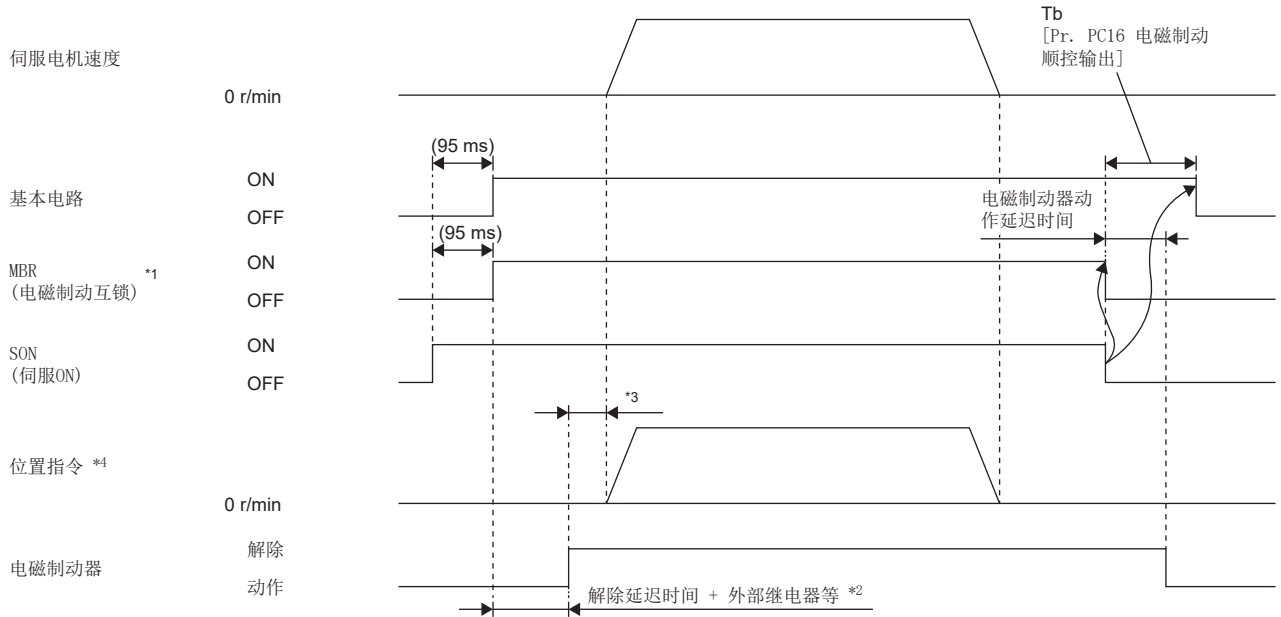

*1 ON: 电磁制动无效的状态
OFF: 电磁制动有效的状态

*2 电磁制动解除时的延迟时间仅为电磁制动解除延迟时间与外部电路的继电器等的动作时间之和。关于电磁制动的解除延迟时间，请参照以下手册的“电磁制动特性”。

📖 旋转型伺服电机 用户手册 (对应MR-J5)

*3 应在解除电磁制动后再发出位置指令。

*4 位置控制模式的情况。


■紧急停止指令（来自控制器）或EM2（强制停止2）的OFF/ON [G] [B]

要点

在转矩模式及推压控制模式的情况下，无法使用强制停止减速功能。

将紧急停止指令（来自控制器）或EM2（强制停止2）设为OFF之后，再将伺服ON指令（来自控制器）及Ready-on指令（来自控制器）设为OFF。在紧急停止指令（来自控制器）或EM2设为OFF之前，如果将Ready-on指令（来自控制器）设为OFF时，则Tb [Pr. PC02 电磁制动顺控输出] 功能不起作用。

通过强制停止减速停止伺服电机后，再将MBR设为OFF，并在基本电路切断延迟时间后将基本电路设为OFF。

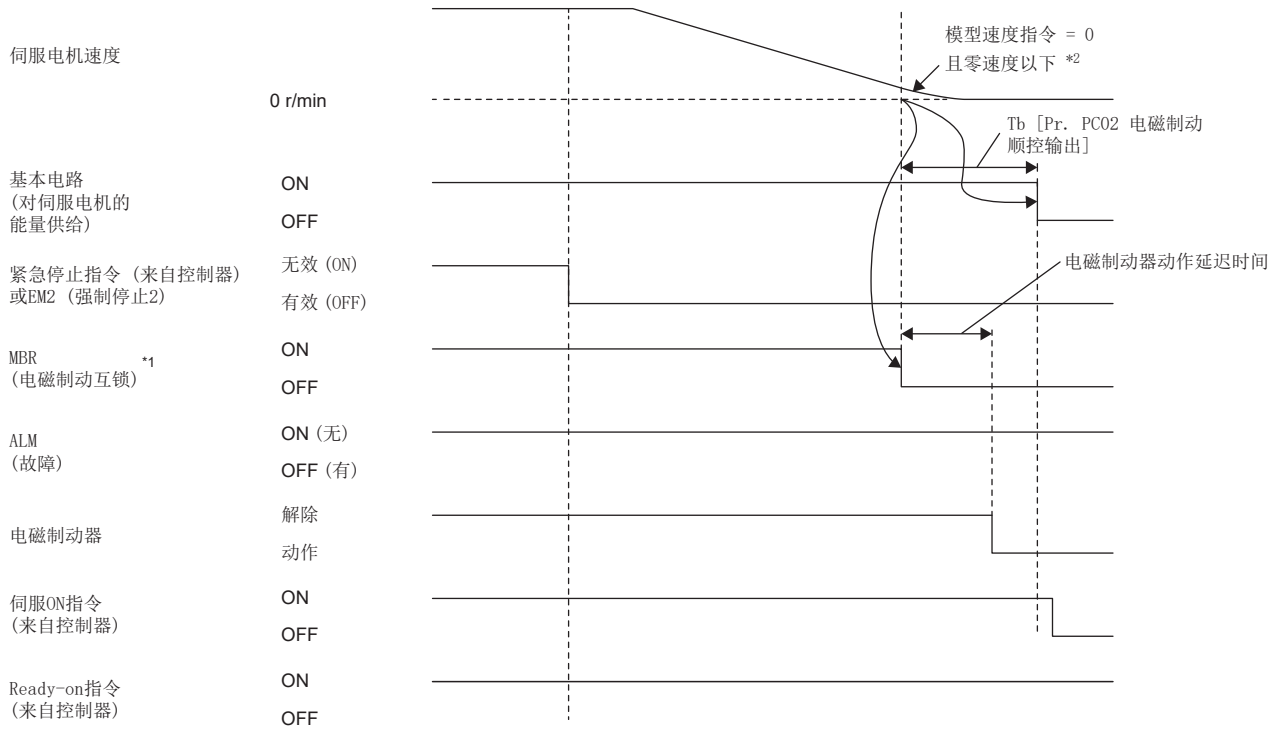

*1 ON: 电磁制动无效的状态
OFF: 电磁制动有效的状态

*2 模型速度指令是指为了使伺服电机强制停止减速而在伺服放大器内部生成的速度指令。

■EM2（强制停止2）的OFF/ON [A]


要点

在转矩模式的情况下，无法使用强制停止减速功能。

应将EM2（强制停止2）设为OFF后再将SON（伺服ON）设为OFF。将EM2设为OFF前已将SON设为OFF的情况下，伺服放大器的运行状态与下述相同。

☞ 175页 伺服ON指令的ON/OFF [A]

通过强制停止减速停止伺服电机后，再将MBR设为OFF，并在基本电路切断延迟时间后将基本电路设为OFF。

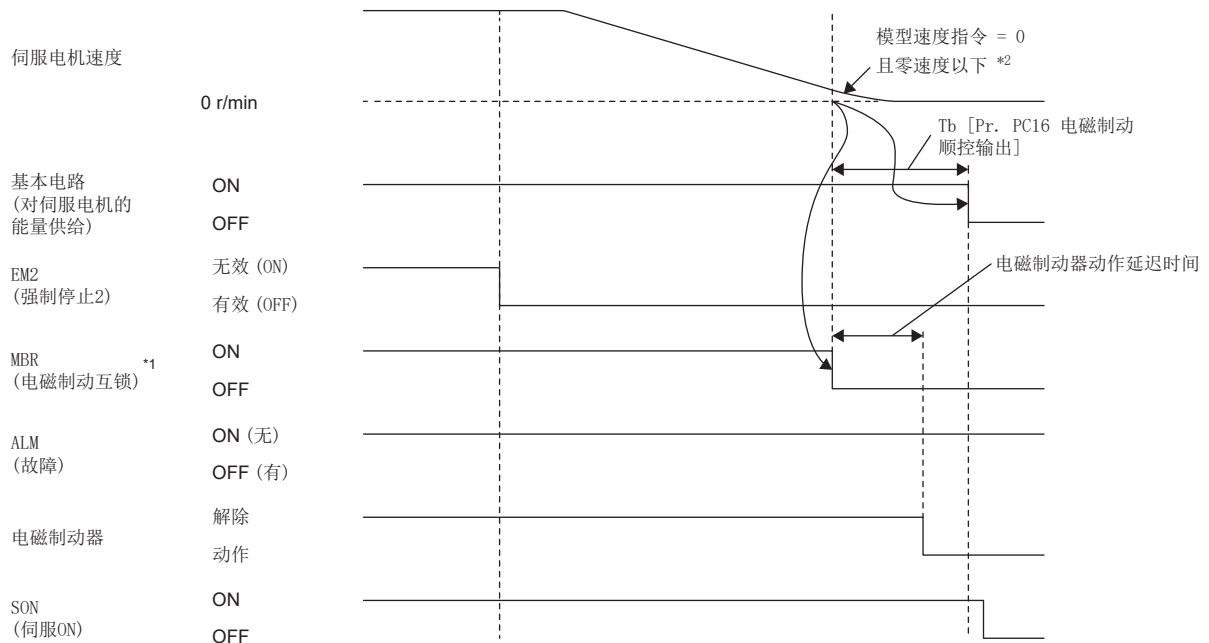

*1 ON: 电磁制动无效的状态


OFF: 电磁制动有效的状态

*2 模型速度指令是指为了使伺服电机强制停止减速而在伺服放大器内部生成的速度指令。

■报警发生 [G] [B]

- 强制停止减速有效时

通过强制停止减速停止伺服电机后，再将MBR设为OFF，并在基本电路切断延迟时间后将基本电路及ALM设为OFF。

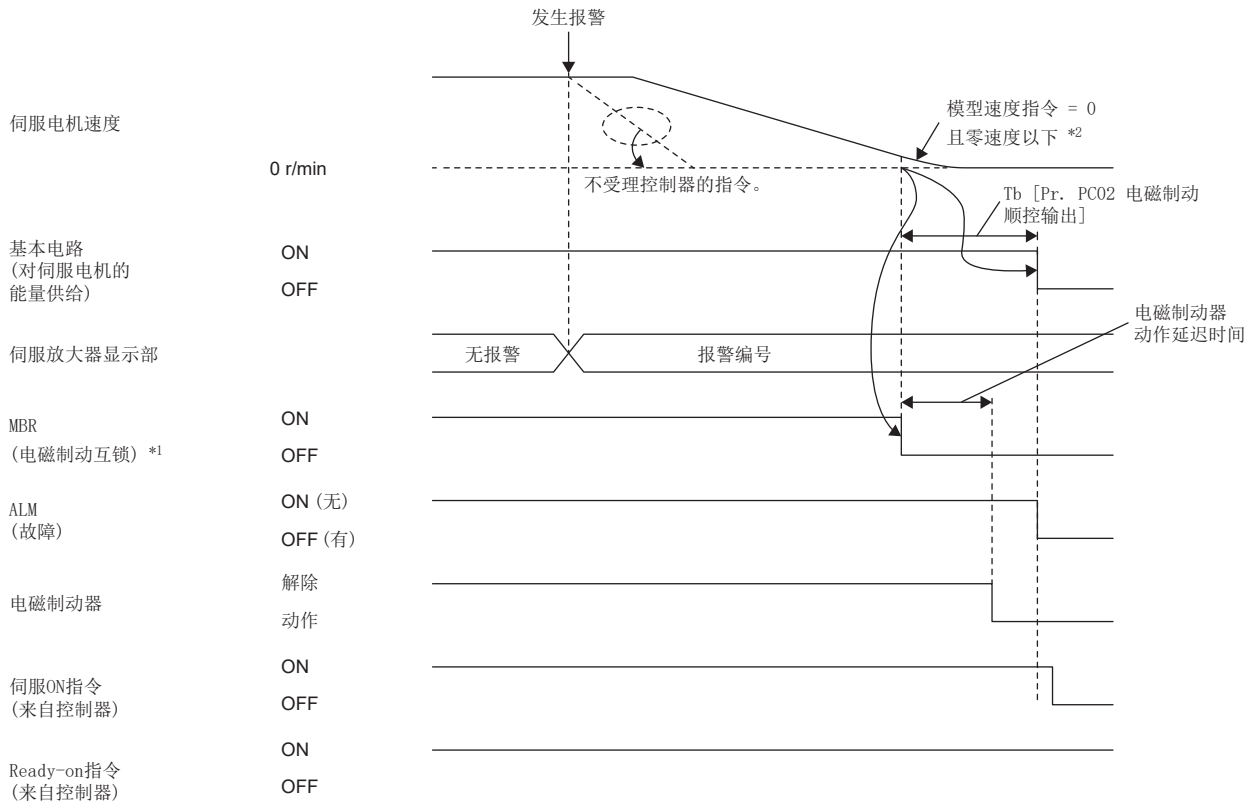

*1 ON: 电磁制动无效的状态

OFF: 电磁制动有效的状态

*2 模型速度指令是指为了使伺服电机强制停止减速而在伺服放大器内部生成的速度指令。


- 强制停止减速为无效时

伺服电机的运行状态与通过动态制动停止的状态相同。

☞ 161页 通过动态制动停止

• 发生网络的通信中断时 [G]

通过强制停止减速停止伺服电机后，再将MBR设为OFF，并在基本电路切断延迟时间后将基本电路及ALM设为OFF。根据通信的切断状态的不同，动态制动可能会起动。

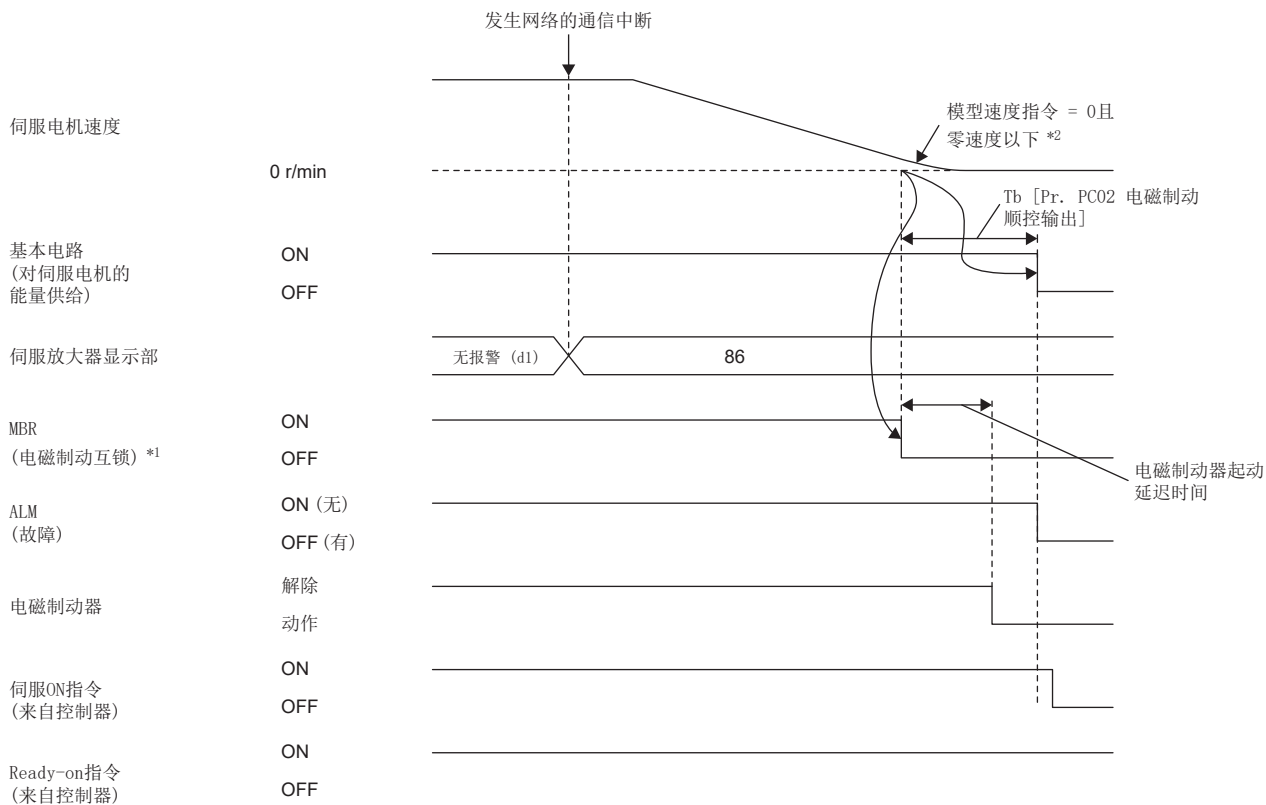


*1 ON: 电磁制动无效的状态

OFF: 电磁制动有效的状态

*2 模型速度指令是指为了使伺服电机强制停止减速而在伺服放大器内部生成的速度指令。

• 发生网络的通信中断时 [B]

通过强制停止减速停止伺服电机后，再将MBR设为OFF，并在基本电路切断延迟时间后将基本电路及ALM设为OFF。根据通信的切断状态的不同，动态制动可能会起动。

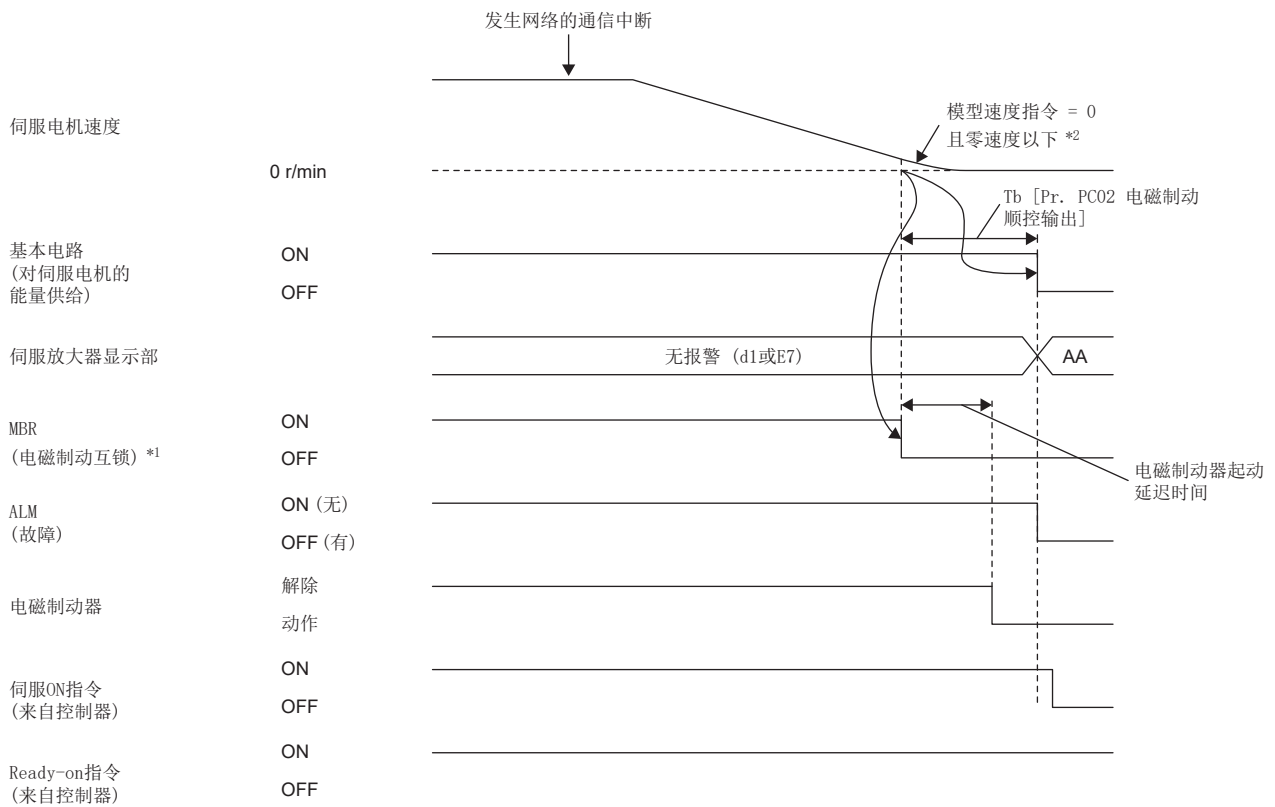

*1 ON: 电磁制动无效的状态


OFF: 电磁制动有效的状态

*2 模型速度指令是指为了使伺服电机强制停止减速而在伺服放大器内部生成的速度指令。

■报警发生 [A]

- 强制停止减速有效时

通过强制停止减速停止伺服电机后，再将MBR设为OFF，并在基本电路切断延迟时间后将基本电路及ALM设为OFF。

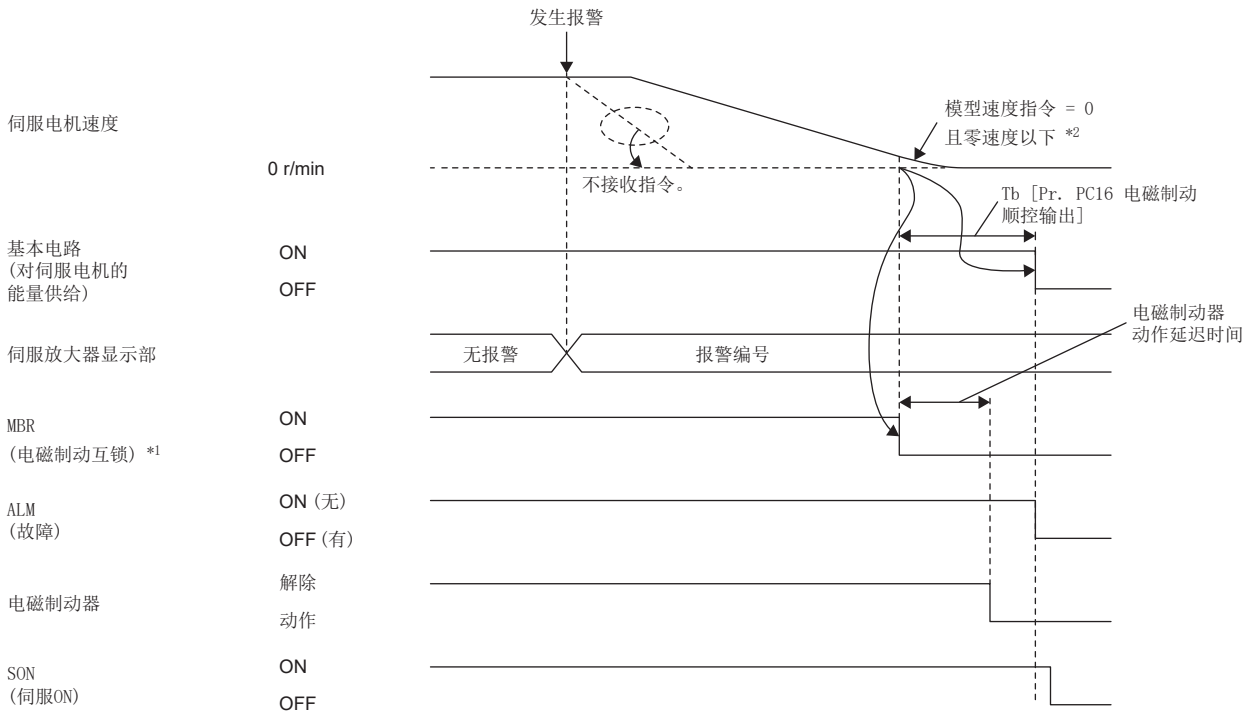

*1 ON: 电磁制动无效的状态
OFF: 电磁制动有效的状态

*2 模型速度指令是指为了使伺服电机强制停止减速而在伺服放大器内部生成的速度指令。


- 强制停止减速为无效时

伺服电机的运行状态与通过动态制动停止的状态相同。

☞ 161页 通过动态制动停止

■主电路电源、控制电路电源均为OFF

将基本电路设为OFF后，通过动态制动和电磁制动来停止。

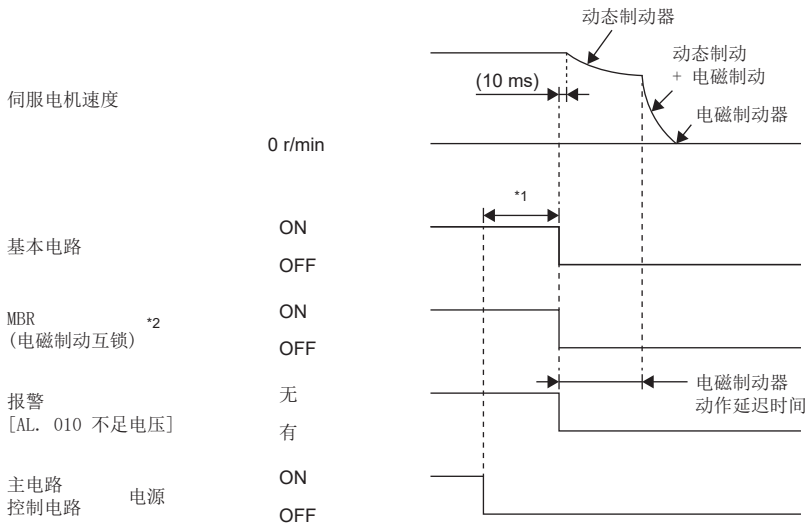

*1 根据运行状态的不同而变化。

*2 ON: 电磁制动无效的状态


OFF: 电磁制动有效的状态

■控制电路电源保持ON，仅主电路电源OFF

要点

在转矩模式及推压控制模式的情况下，无法使用强制停止减速功能。

检测出电压下降后，将强制停止减速，并在将基本电路设为OFF后通过动态制动和电磁制动来停止。

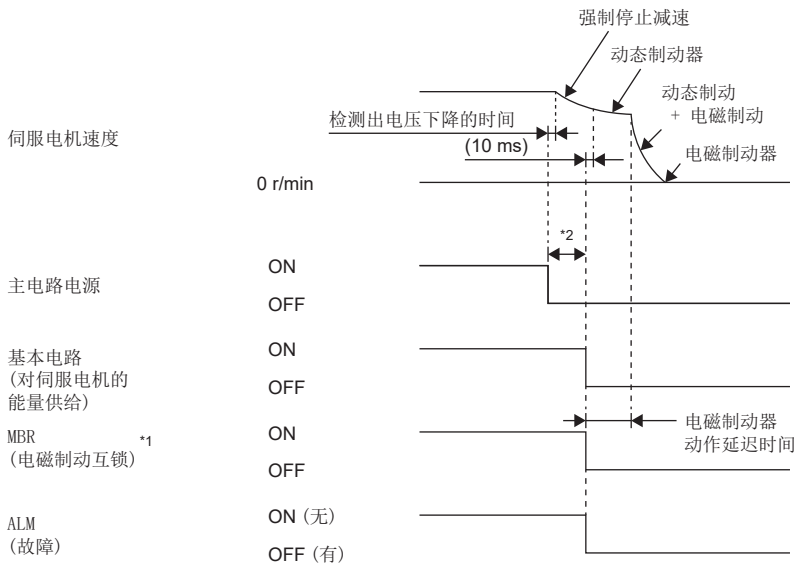


*1 ON: 电磁制动无效的状态

OFF: 电磁制动有效的状态

*2 根据运行状态的不同而变化。

■控制器发出的Ready-off指令 [G]

通过Ready-off指令将基本电路设为OFF后，使用动态制动和电磁制动来停止。

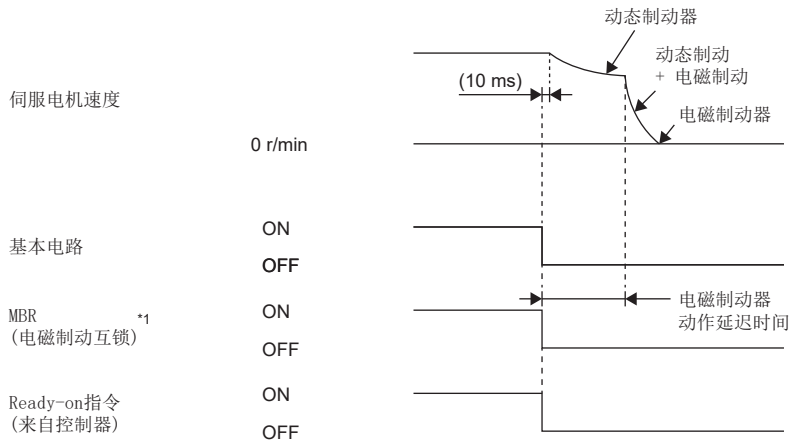

*1 ON: 电磁制动无效的状态
OFF: 电磁制动有效的状态

不使用强制停止减速功能时

要点

将 [Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] 设定为“0”（强制停止减速功能无效）的情况。

■伺服ON指令的ON/OFF [G] [B]


☞ 174页 伺服ON指令的ON/OFF [G] [B]

■伺服ON指令的ON/OFF [A]

☞ 175页 伺服ON指令的ON/OFF [A]

■紧急停止指令（来自控制器）或EM1（强制停止1）的OFF/ON

输入OFF指令后，通过动态制动和电磁制动来停止。

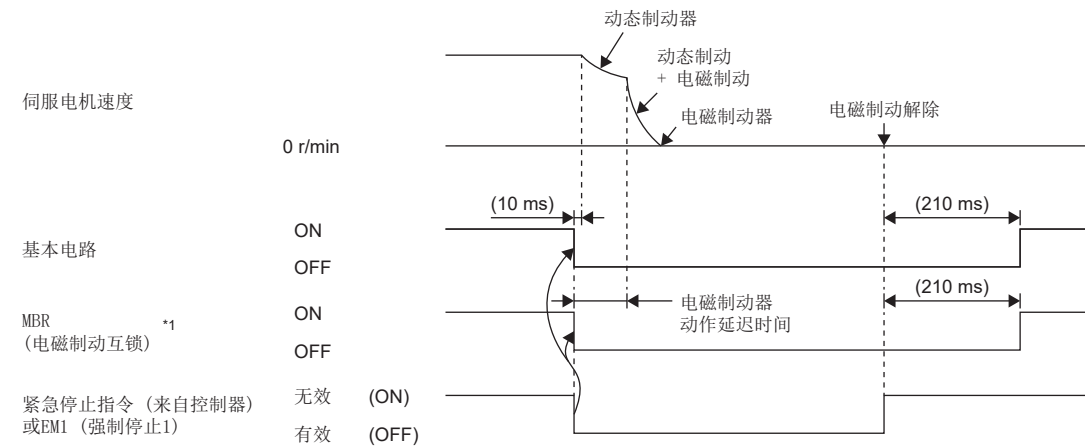

*1 ON: 电磁制动无效的状态
OFF: 电磁制动有效的状态

■发生报警

报警发生时伺服电机的运行状态与通过动态制动停止的状态相同。


☞ 158页 通过动态制动停止

■主电路电源、控制电路电源均为OFF

☞ 182页 主电路电源、控制电路电源均为OFF

■控制电路电源保持ON，仅主电路电源OFF

检测出电压下降后，将通过动态制动和电磁制动来停止。

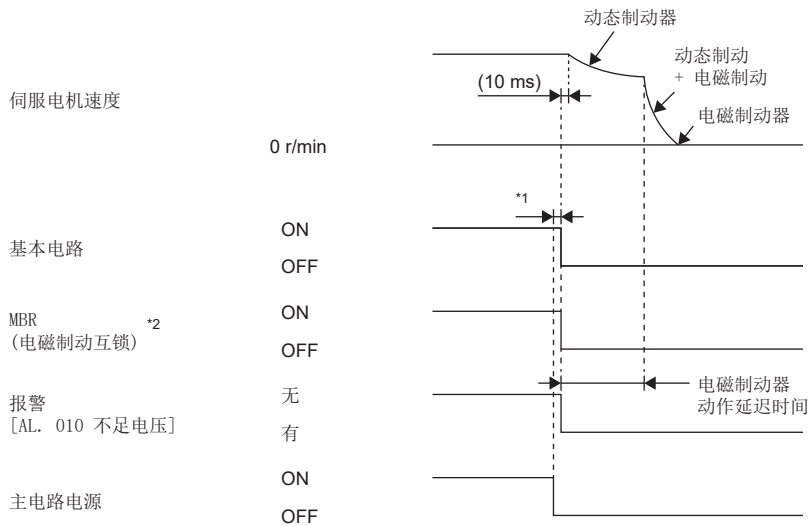

*1 根据运行状态的不同而变化。

*2 ON: 电磁制动无效的状态

OFF: 电磁制动有效的状态

■控制器发出的Ready-off指令 [G]

☞ 183页 控制器发出的Ready-off指令 [G]

3.19 升降轴提升功能

在升降轴的驱动中使用伺服电机时，虽然可使用伺服电机电磁制动和基本电路切断延迟功能来防止强制停止时轴掉落，但可能会因伺服电机电磁制动的机械间隙而掉落几 μm 。由于掉落可能导致机器损伤时，通过使轴小幅提升以防止机器损伤的功能为升降轴提升功能。

要点

- 设定各伺服参数，在伺服电机速度为零速度以下的状态下，EM2（强制停止2）为OFF、发生了报警或网络通信中断了的情况下，该功能不起动。

限制事项

- 发生非强制停止减速功能对应的报警时，该功能不起动。
- 该功能可用于位置模式、点位表模式、原点复位模式及JOG运行模式。

注意事项

- 应参照本节的设定方法，确认是否已设定各伺服参数。未设定时，该功能不起动。
- 应确认强制停止减速功能是否有效。无效的情况下，该功能不起动。

设定方法 [G] [B]

应在 [Pr. PC31 升降轴提升量] 中设定提升量。

然后，应在伺服电机停止状态下将EM2（强制停止2）设为OFF，在 [Pr. PC02 电磁制动顺控输出] 中配合移动量 ([Pr. PC31 升降轴提升量]) 对基本电路切断延迟时间进行调整。应在对确认伺服电机速度、转矩波形等提升状态进行观察的同时进行调整。

伺服参数	简称	名称	概要
PC02	MBR	电磁制动顺控输出	应设定基本电路切断延迟时间。 初始值: 0 [ms]
PC31	RSUP1	升降轴提升量	应设定提升量。 初始值: 0 [0.0001 rev]、[0.01 mm]


设定方法 [A]

应在 [Pr. PC54 升降轴提升量] 中设定提升量。


然后，应在伺服电机停止状态下将EM2（强制停止2）设为OFF，在 [Pr. PC16 电磁制动顺控输出] 中配合移动量 ([Pr. PC54 升降轴提升量]) 对基本电路切断延迟时间进行调整。应在对确认伺服电机速度、转矩波形等提升状态进行观察的同时进行调整。

伺服参数	简称	名称	概要
PC16	MBR	电磁制动顺控输出	应设定基本电路切断延迟时间。 初始值: 0 [ms]
PC54	RSUP1	升降轴提升量	应设定提升量。 初始值: 0 [0.0001 rev]、[0.01 mm]

时序图 [G] [B]

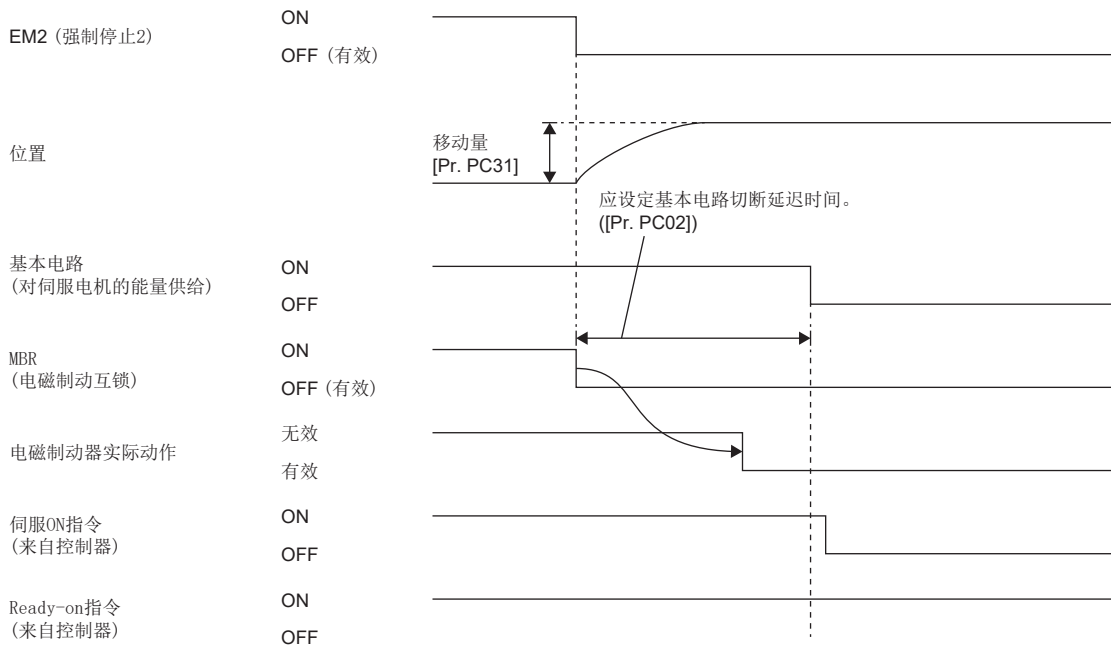

时序图 [A]

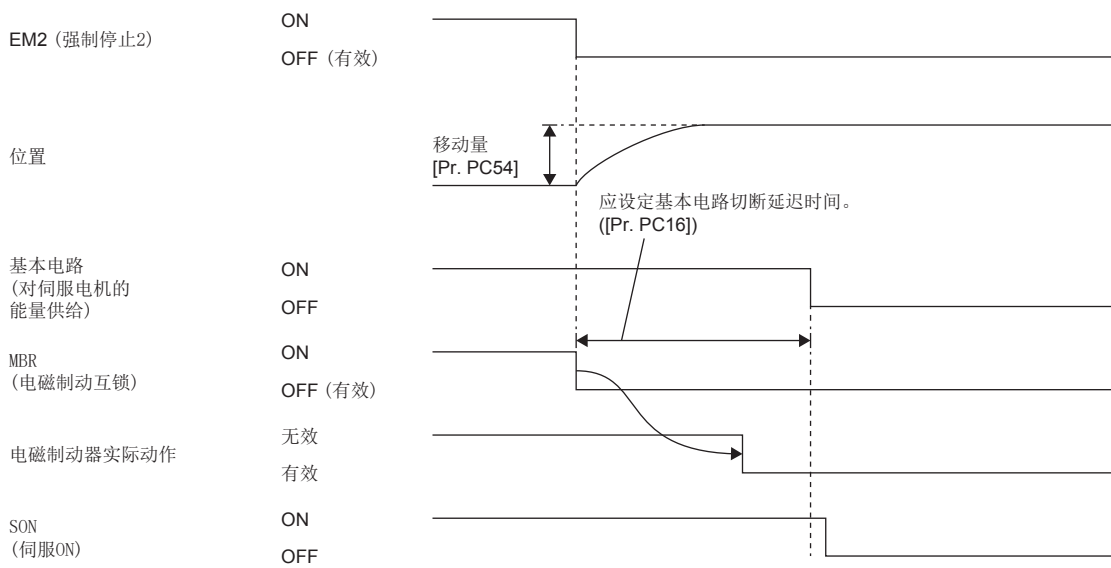

3.20 加减速功能 [G] [A]

可通过使用加减速功能，顺畅地进行加速/减速。加减速功能有以下的方式。

MR-J5- _G_/MR-J5W- _G_

项目	说明	参照章节
加减速时间常数方式	根据指定的加减速时间常数 [ms] 进行加减速的方式。 以该方式使用时，应将 [Pr. PT01.1 速度/加减速单位选择] 设定为“0”。	☞ 188页 加减速时间常数 ☞ 190页 S曲线加减速时间常数 [G]
加减速速度方式 *1	根据指定的加减速速度 [指令单位/s ²] 进行加减速的方式。 通过同时使用S曲线加减速时间常数，可更顺畅地进行加减速。 以该方式使用时，应将 [Pr. PT01.1 速度/加减速单位选择] 设定为“1”。	☞ 190页 S曲线加减速时间常数 [G] ☞ 192页 加减速速度 [G]

*1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

MR-J5- _A_


项目	说明	参照章节
加减速时间常数方式	根据指定的加减速时间常数 [ms] 进行加减速的方式。 通过同时使用S曲线加减速时间常数 [ms]，可更顺畅地进行加减速。	☞ 188页 加减速时间常数 ☞ 191页 S曲线加减速时间常数 [A]

加减速时间常数

加减速时间常数是指，对于指令或限制，从0 [r/min] (0 [mm/s]) 达到额定速度或从额定速度达到0 [r/min] (0 [mm/s]) 为止的时间。加减速时间常数的设定因伺服参数、对象等各控制模式的不同而异。

例

例如，额定速度为3000 [r/min] 的伺服电机的情况下，要在1 [s] 内完成从0 [r/min] 到1000 [r/min] 的加速时，应设定为3 [s]。

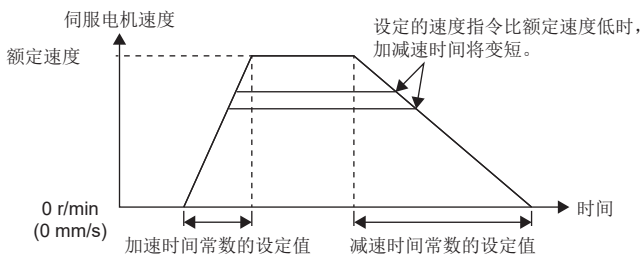

注意事项

- 请参照各控制模式下加减速时间常数的设定伺服参数、对象等。

设定方法 [G]

设定方法因控制模式的不同而异。请参照下表。此外，可通过 [Pr. PC24 强制停止时减速时间常数] 设定强制停止减速功能的减速时间常数。

☞ 169页 强制停止减速功能

控制模式	简称	内容
循环同步位置模式	csp	通过控制器发出的指令值来确定。
循环同步速度模式	csv	应根据所使用的控制器的手册进行设定。
循环同步转矩模式	cst	
轨迹位置模式 *1	pp	可通过 [Profile acceleration (Obj. 6083h)] 及 [Profile deceleration (Obj. 6084h)] 进行设定。 此外，也可通过 [Pr. PT49 速度加速时间常数] 及 [Pr. PT50 速度减速时间常数] 进行设定。
轨迹速度模式 *1	pv	可通过 [Profile acceleration (Obj. 6083h)] 及 [Profile deceleration (Obj. 6084h)] 进行设定。 此外，也可通过 [Pr. PT49 速度加速时间常数] 及 [Pr. PT50 速度减速时间常数] 进行设定。
轨迹转矩模式 *1	tq	应通过 [Torque slope (Obj. 6087h)] 设定转矩的变化。
原点复位模式	hm	可通过 [Homing acceleration (Obj. 609Ah)] 设定。 ☞ 53页 原点复位模式 (hm)
点位表模式 *2	pt	☞ 573页 点位表的设定方法
JOG运行模式 *2	jg	☞ 569页 JOG运行模式 (jg)

*1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

*2 可用于固件版本B8以上的伺服放大器。

设定方法 [A]

设定方法因控制模式的不同而异。请参照下表。此外，可通过 [Pr. PC51 强制停止时减速时间常数] 设定强制停止减速功能的减速时间常数。

☞ 169页 强制停止减速功能

控制模式	简称	设定方法
位置控制模式	P	通过控制器发出的指令脉冲频率来确定。 应根据所使用的控制器的手册进行设定。
速度控制模式	S	可在 [Pr. PC01 速度加速时间常数] 及 [Pr. PC02 速度减速时间常数] 中进行设定。此外，通过将STAB2 (速度加减速选择) 设为ON, 切换为 [Pr. PC30 速度加速时间常数2] 及 [Pr. PC31 速度减速时间常数2] 中设定的值。 ☞ 93页 速度控制模式 (S)
转矩控制模式	T	可在 [Pr. PC01 速度加速时间常数] 及 [Pr. PC02 速度减速时间常数] 中进行设定。 此外，通过将STAB2 (速度加减速选择) 设为ON, 切换为 [Pr. PC30 速度加速时间常数2] 及 [Pr. PC31 速度减速时间常数2] 中设定的值。 ☞ 95页 转矩控制模式 (T) 此外，关于转矩限制及速度限制，请参照下述章节内容。 ☞ 333页 转矩限制 [A] ☞ 338页 速度限制 [A]


伺服参数	简称	名称	概要
PC01	STA	速度加速时间常数	应设定速度加速时间常数。 初始值: 0 [ms]
PC02	STB	速度减速时间常数	应设定速度减速时间常数。 初始值: 0 [ms]
PC30	STA2	速度加速时间常数2	应设定将STAB2 (速度加减速选择) 设为ON时的速度加速时间常数。 初始值: 0 [ms]
PC31	STB2	速度减速时间常数2	应设定将STAB2 (速度加减速选择) 设为ON时的速度减速时间常数。 初始值: 0 [ms]

S曲线加减速时间常数 [G]

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

通过设定S曲线加减速时间常数，可顺畅地进行伺服电机的启动/停止。

设定 [Pr. PT51 S曲线加减速时间常数] 后，该功能启动。

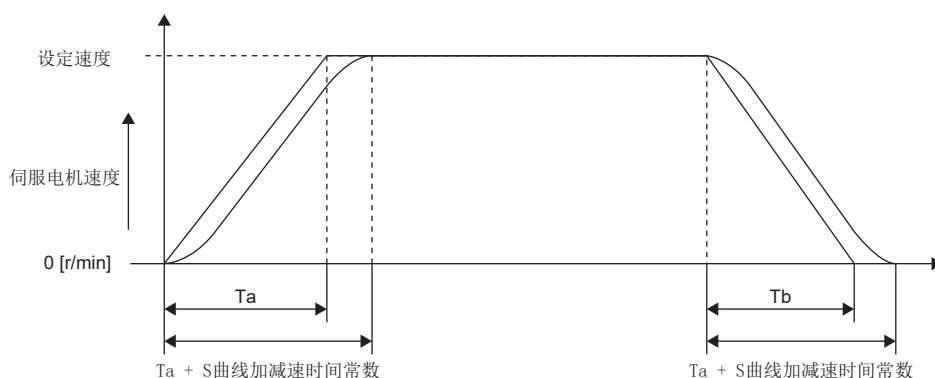

Ta: 加速时间
Tb: 减速时间

限制事项

- 该功能在轨迹位置模式、轨迹速度模式、点位表模式及JOG运行模式时有效。
- 将 [Pr. PT51] 设定为“0”后，该功能无效。
- 点位表模式及JOG运行模式时，从启动到输出MEND（移动完成）之前的时间将会变长，变长的时间为设定的S曲线加减速时间常数。
- 原点复位模式时，该功能无效。
- 轨迹位置模式、点位表模式及JOG运行模式时，如果在S曲线加减速时间常数中设定1000 ms以上的值，则将固定为1000 ms。

注意事项

- 加速时间或减速时间设定得较大时，相对于S曲线加减速时间常数的设定，圆弧部分的时间可能会发生误差。
- 将S曲线加减速时间常数的值设定得比定速时间长时，可能会达不到速度指令的速度。
- 根据加速时间及减速时间来限制S曲线加减速时的圆弧部分的时间上限值。关于详细内容，请参照 [Pr. PT51]。


设定方法

伺服参数	简称	名称	概要
PT51	STC	S曲线加减速时间常数	应设定S曲线加减速时间常数。 初始值: 0 [ms]

S曲线加减速时间常数 [A]

通过设定S曲线加减速时间常数，可顺畅地进行伺服电机的启动/停止。

设定 [Pr. PC03 S曲线加减速时间常数] 后，该功能有效。

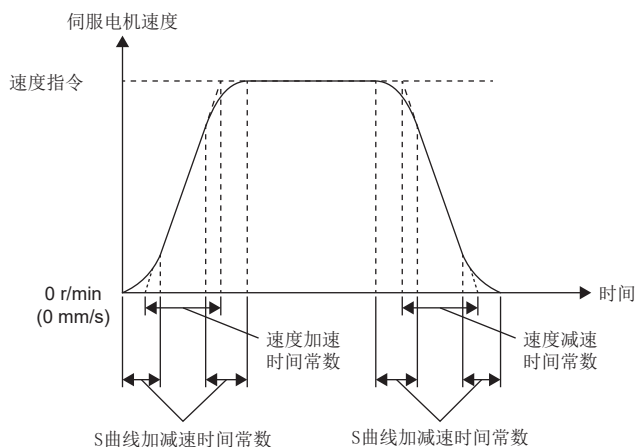

限制事项

- 可在速度控制模式、转矩控制模式下使用。
- 将 [Pr. PC03 S曲线加减速时间常数] 设定为“0”后，该功能无效。

注意事项

- 速度加速时间常数或速度减速时间常数设定得较大时，相对于S曲线加减速时间常数的设定，圆弧部分的时间可能会发生误差。
- 将S曲线加减速时间常数的值设定得比定速时间长时，可能会达不到速度指令的速度。
- 根据速度加速时间常数及速度减速时间常数的设定值来限制S曲线加减速时的圆弧部分的时间上限值。关于详细内容，请参照 [Pr. PC03 S曲线加减速时间常数]。

设定方法

伺服参数	简称	名称	概要
PC03	STC	S曲线加减速时间常数	应设定S曲线加减速时间常数。 初始值：0 [ms]

加減速度 [G]


可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

根据指定的加減速度 [指令单位/s²] 进行加減速。与加減速时间常数不同，可进行与伺服电机额定速度无关的加減速。加減速度的设定因伺服参数及对象等各控制模式的不同而异。

设定示例

想要在0.5 [s] 内从0 [指令单位/s] 加速至1500 [指令单位/s] 时，应在加速度中设定3000 [指令单位/s²]。

想要在2 [s] 内从1500 [指令单位/s] 减速至0 [指令单位/s] 时，应在减速度中设定750 [指令单位/s²]。

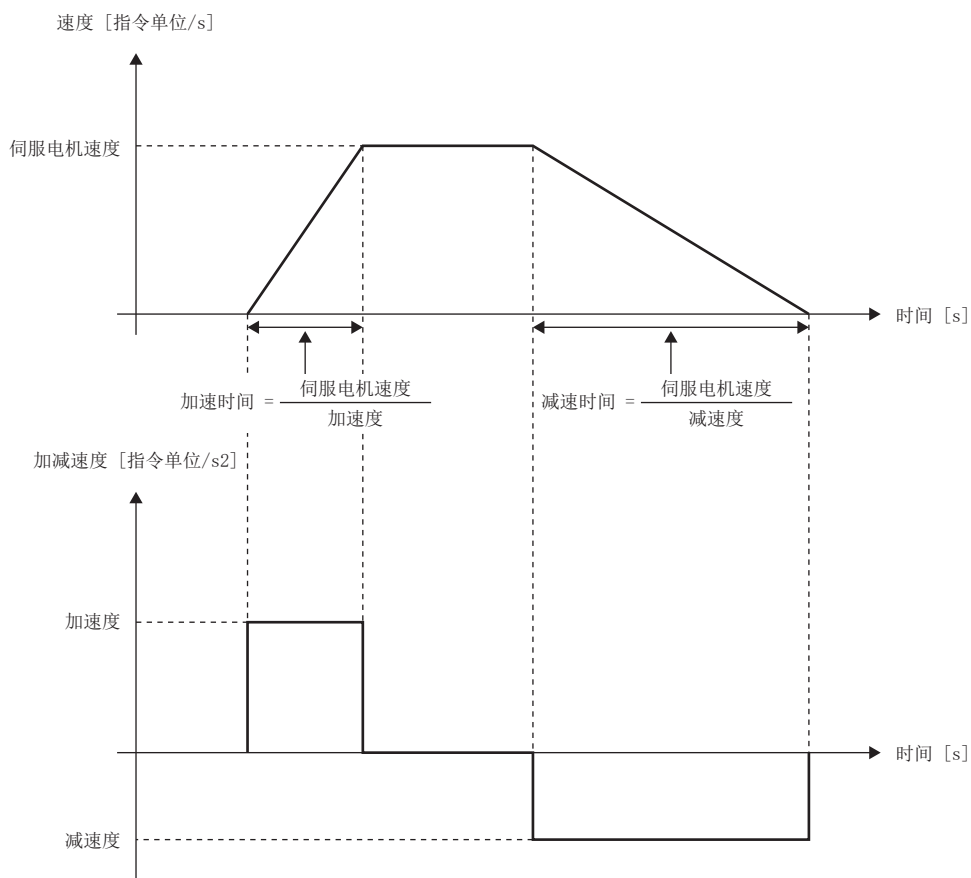

注意事项

- 通过 [Pr. PT01.1 速度/加減速度单位选择] 所选择的单位不同时，设定加減速度数据的伺服参数会有所不同。但是，对象与所选择的单位无关，都是相同的。关于详细内容，请参照 [Pr. PT01.1]。关于各加減速度数据的注意事项，请参照设定伺服参数及对象。

设定方法

应通过 [Pr. PT01.1 速度/加减速度单位选择] 选择加减速度的单位。通过 [Pr. PT01.1] 选择了“1”（指令单位/s²）时，应通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 选择指令单位。

伺服参数	简称	名称	概要
PT01.1	**CTY	速度/加减速度单位选择	应选择加减速度的单位。 0: ms 1: 指令单位/s ²
PT01.2		位置数据的单位	应选择位置数据的单位。 0: mm 1: inch 2: degree 3: pulse

作为对象的加减速度数据

☞ 128页 作为对象的速度数据及加减速度数据

3.21 Quick stop [G]

利用CiA 402中所定义的Quick stop，可通过强制停止减速来停止伺服电机。关于强制停止减速的详细内容，请参照下述章节。

☞ 169页 强制停止减速功能

将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的Quick stop指令设为OFF时，将根据 [Quick stop option code (Obj. 605Ah)] 的设定进行减速停止，从而转换为Switch On Disabled状态（伺服OFF）或Quick Stop Active状态（伺服ON保持）。

要点

- 在循环同步位置模式 (csp) 下解除Quick stop时，应通过 [Position actual value (Obj. 6064h)] 跟踪 [Target position (Obj. 607Ah)] + [Position offset (Obj. 60B0h)]。如果未进行位置跟踪就解除Quick stop，则伺服电机可能会有急速加速等预料之外的动作发生。
- [Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] 为“0”（强制停止减速功能无效）时，与 [Quick stop option code (Obj. 605Ah)] 的设定值无关，动态制动启动而停止。
- 仅在PDS状态转换为“Operation Enabled”状态时，受理Quick stop指令。

限制事项

- 可在循环同步模式 (csp/csv/cst)、轨迹模式 (pp/pv/tq)、点位表模式 (pt)、JOG运行模式 (jg) 及原点复位模式 (hm) 下使用。
- 转矩模式及推压控制模式 (ct) 的情况下，不进行减速停止而通过动态制动来停止。
- 通过Quick stop减速停止时发生了强制停止减速报警的情况下，PDS状态转换将变为“Fault reaction active”。通过Quick stop的减速时间常数停止后，将变为伺服OFF。
- 通过Quick stop减速停止时发生了强制停止减速警告的情况下，PDS状态转换将保持“Quick stop active”。通过Quick stop的减速时间常数停止后，将变为伺服OFF。
- 根据不同的警告，在减速停止中发生了通过Quick stop进行的减速停止时，PDS状态转换将变为“Quick stop active”。根据不同的警告，通过减速停止的减速时间常数停止后，将变为伺服OFF。
- 如果控制器的停止指令与将Quick stop指令设为OFF同时进行，则优先执行停止指令，伺服电机不进行减速停止而通过动态制动来停止。

设定方法

通过伺服参数进行设定

可以通过 [Pr. PT68.0 紧急停止方式选择] 指定减速停止动作方式。[Pr. PT68.0] 对应 [Quick stop option code (Obj. 605Ah)]。

伺服参数	名称	概要
PC24	强制停止时 减速时间常数	应设定强制停止时的减速时间常数。 ^{*1} 初始值: 100 [ms]
PV09	强制停止时 减速度	设定强制停止减速功能所使用的减速度。 ^{*1} 初始值: 0 [指令单位/s ²]
PT68.0	紧急停止方式选择	应选择紧急停止方式。 从轴转矩模式 (s1t) 中, 无论此伺服参数的设定值如何, 都忽略Quick Stop输入, 根据主轴的停止指令减速停止。关于详细内容, 请参照用户手册 (通信功能篇) 的“主从运行同时停止功能”。 通过EM2 (强制停止2) OFF的强制停止减速, 与该伺服参数的设定值无关, 与“2” (通过 [Quick stop deceleration (Obj. 6085h)] 减速停止后, 伺服OFF) 相同。 [Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择] 为“0” (强制停止减速功能无效) 时, 与该伺服参数的设定值无关, 动态制动启动而停止。 0: 动态制动停止 ^{*2} 1: 通过各控制模式的减速时间常数减速停止后, 伺服OFF ^{*2*4} 2: 通过 [Quick stop option code (Obj. 605Ah)] 减速停止后, 伺服OFF 5: 通过各控制模式的减速时间常数减速停止后, 保持伺服ON ^{*2*3*4*5} 6: 通过 [Quick stop option code (Obj. 605Ah)] 减速停止后, 保持伺服ON ^{*2*3*5*6} 初始值: 2

*1 通过 [Pr. PT01.1 速度/加减速度单位选择] 所选择的单位不同时, 设定的伺服参数也会有所不同。但是, 对象与所选择的单位无关, 都是相同的。关于详细内容, 请参照用户手册 (参数篇) 中的“[Pr. PT01.1 速度/加减速度单位选择]”。

*2 可用于固件版本D0以上的伺服放大器。

*3 CC-Link IE现场网络Basic中无法使用该功能。

*4 关于各控制模式的减速时间常数的详细内容, 请参照用户手册 (对象字典篇) 的“[Quick stop option code (Obj. 605Ah)]”。

*5 如果是无法以“Quick stop active”状态 (伺服ON中) 进行跟踪的控制器, 请勿在循环同步位置模式 (csp) 下使用该设定值。关于所使用的控制器是否能以“Quick stop active”状态进行跟踪, 请参照各控制器的手册。

*6 在循环同步位置模式 (csp) 下解除Quick stop时, 应先将伺服OFF后再解除, 或通过控制器进行位置跟踪。如果在未进行位置跟踪的状态下解除了Quick Stop, 则伺服电机可能会急速加速。

通过对象进行设定

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
6085h	—	VAR	Quick stop deceleration	使用Quick stop的减速停止时的减速度 单位: acc units
605Ah	—	VAR	Quick stop option code	关于内容请参照下表。

[Quick stop option code (Obj. 605Ah)] 中支持的方式及动作如下表所示。

设定值	内容
0 *1	动态制动停止 立即转换为“Switch On Disabled” (Ready-off/伺服OFF)，动态制动起动而停止。
1 *1	通过各控制模式的减速时间常数减速停止后，伺服OFF 在循环同步位置/速度模式 (csp/csv) 下，通过 [Quick stop deceleration (Obj. 6085h)] 减速停止并转换为“Switch On Disabled” (Ready-off/伺服OFF)。 在循环同步转矩模式 (cst)、轨迹转矩模式 (tq) 及推压控制模式 (ct) 下，立即转换为“Switch On Disabled” (Ready-off/伺服OFF)，动态制动起动而停止。 在轨迹位置/速度模式 (pp/pv)、JOG运行模式 (jg)，通过 [Profile deceleration (Obj. 6084h)] 减速停止并转换为“Switch On Disabled” (Ready-off/伺服OFF)。 在原点复位模式 (hm) 下，通过 [Homing acceleration (Obj. 609Ah)] 减速停止，并转换为“Switch On Disabled” (Ready-off/伺服OFF)。 在点位表模式 (pt) 下，通过定位运行中的点位表编号的减速时间常数减速停止，并转换为“Switch On Disabled” (Ready-off/伺服OFF)。
2	通过 [Quick stop deceleration (Obj. 6085h)] 减速停止后，伺服OFF 在循环同步位置/速度模式 (csp/csv)、轨迹位置/速度模式 (pp/pv)、点位表模式 (pt)、JOG运行模式 (jg) 及原点复位模式 (hm) 下，通过 [Quick stop deceleration (Obj. 6085h)] 减速停止并转换为“Switch On Disabled” (Ready-off/伺服OFF)。 在循环同步转矩模式 (cst)、轨迹转矩模式 (tq) 及推压控制模式 (ct) 下，立即转换为“Switch On Disabled” (Ready-off/伺服OFF)，动态制动起动而停止。
3 (不支持)	—
4 (不支持)	—
5 *1*2*3*4	通过各控制模式的减速时间常数减速停止后，保持伺服ON 在循环同步位置/速度模式 (csp/csv) 下，通过 [Quick stop deceleration (Obj. 6085h)] 减速停止后，停止在“Quick Stop Active”。(维持伺服ON。) 在循环同步转矩模式 (cst)、轨迹转矩模式 (tq) 及推压控制模式 (ct) 下，立即转换为“Switch On Disabled” (Ready-off/伺服OFF)，动态制动起动而停止。 在轨迹位置/速度模式 (pp/pv)、JOG运行模式 (jg) 下，通过 [Profile deceleration (Obj. 6084h)] 减速停止后，停止在“Quick Stop Active”。(维持伺服ON。) 在原点复位模式 (hm) 下，通过 [Homing acceleration (Obj. 609Ah)] 减速停止后，停止在“Quick Stop Active”。(维持伺服ON。) 在点位表模式 (pt) 下，通过定位运行中的点位表编号的减速时间常数减速停止后，停止在“Quick Stop Active”。(维持伺服ON。)
6 *1*2*3*4	通过 [Quick stop deceleration (Obj. 6085h)] 减速停止后，保持伺服ON 在循环同步位置/速度模式 (csp/csv)、轨迹位置/速度模式 (pp/pv)、点位表模式 (pt)、JOG运行模式 (jg) 及原点复位模式 (hm) 下，通过 [Quick stop deceleration (Obj. 6085h)] 减速停止后，停止在“Quick Stop Active”。(维持伺服ON。) 在循环同步转矩模式 (cst)、轨迹转矩模式 (tq) 及推压控制模式 (ct) 下，立即转换为“Switch On Disabled” (Ready-off/伺服OFF)，动态制动起动而停止。
7 (不支持)	—
8 (不支持)	—

*1 可用于固件版本D0以上的伺服放大器。

*2 在循环同步位置模式 (csp) 下解除Quick stop时，应先将伺服OFF后再解除，或通过控制器进行位置跟踪。如果在未进行位置跟踪的状态下解除了Quick Stop，则伺服电机可能会急速加速。


*3 CC-Link IE现场网络Basic中无法使用该功能。

*4 如果是无法以“Quick stop active”状态 (伺服ON中) 进行跟踪的控制器，请勿在循环同步位置模式 (csp) 下使用该设定值。关于所使用的控制器是否能以“Quick stop active”状态进行跟踪，请参照各控制器的手册。

时序图


将 [Quick stop option code (Obj. 605Ah)] 设定为“1”时

通过各控制模式的减速时间常数减速停止，并转换为“Switch On Disabled”。关于详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

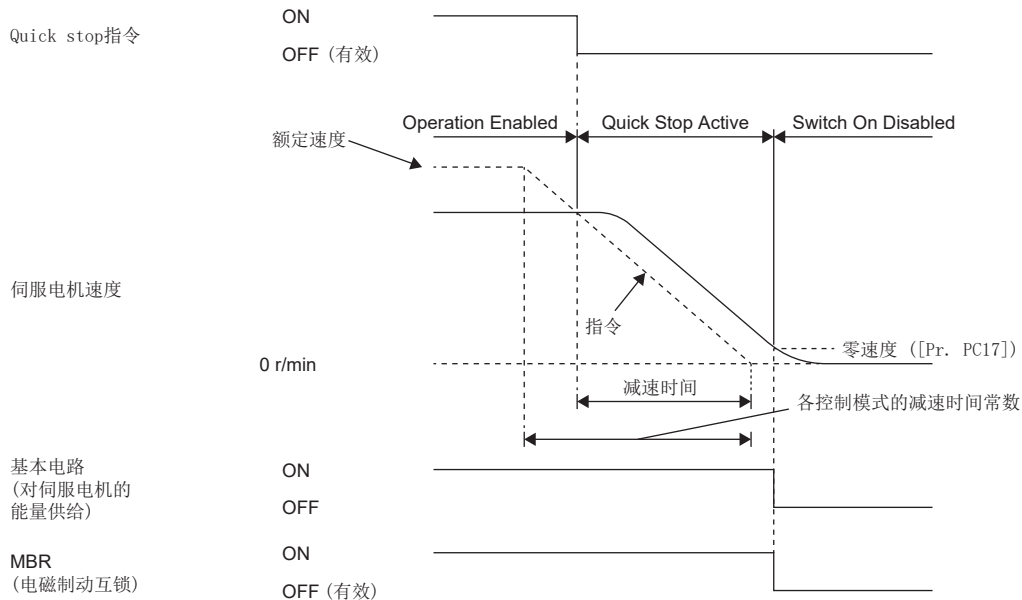


将 [Quick stop option code (Obj. 605Ah)] 设定为“2”时

通过 [Quick stop deceleration (Obj. 6085h)] 减速停止，并转换为Switch On Disabled。

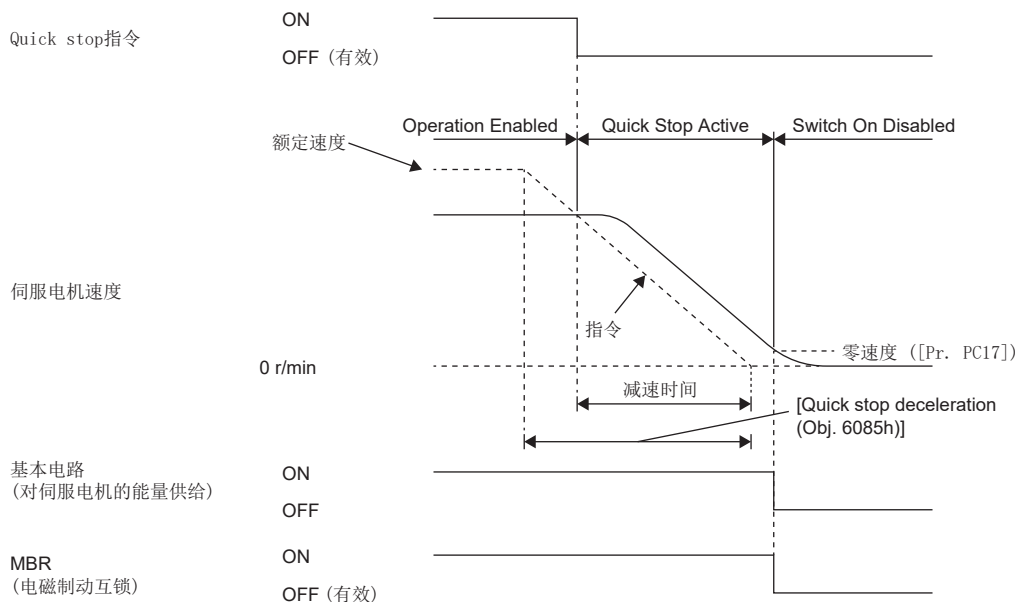


将 [Quick stop option code (Obj. 605Ah)] 设定为“5”时

通过各控制模式的减速时间常数减速停止后，停止在“Quick Stop Active”（伺服ON）。关于详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

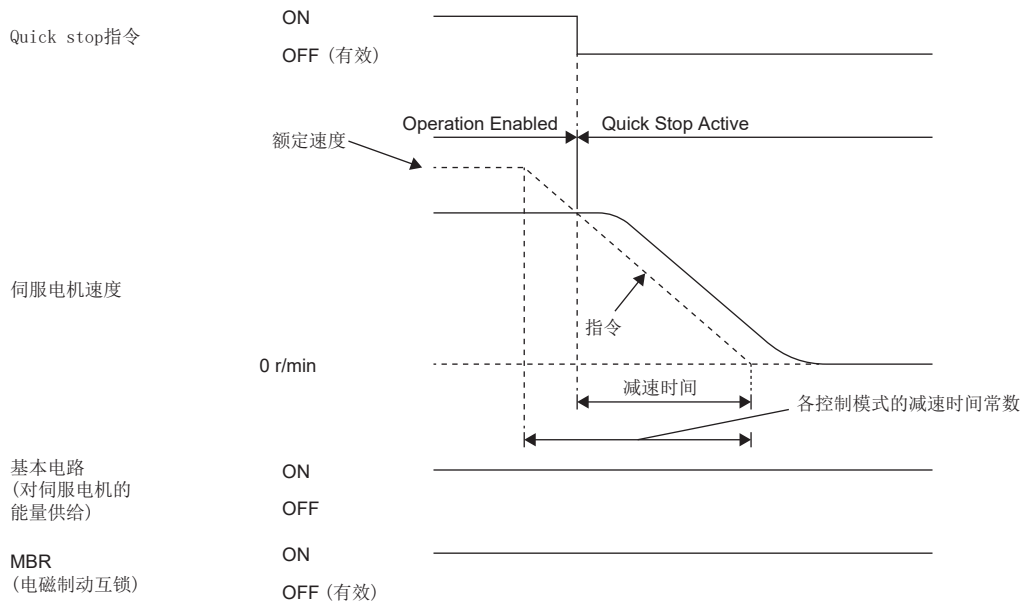

将 [Quick stop option code (Obj. 605Ah)] 设定为“6”时

通过 [Quick stop deceleration (Obj. 6085h)] 减速停止后，停止在“Quick Stop Active”（伺服ON）。

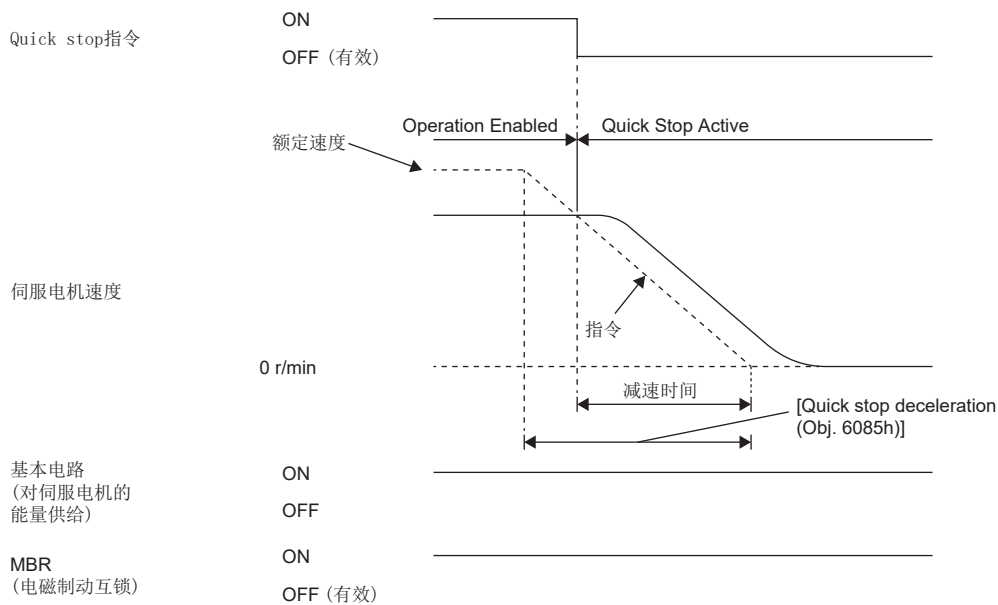

3.22 Halt [G]

利用CiA 402所定义的Halt，可暂时停止伺服电机。

[Controlword (Obj. 6040h)] 的Bit 8 (HALT) 中设定1后，根据 [Halt option code (Obj. 605Dh)] 的设定，通过 [Profile deceleration (Obj. 6084h)] 或 [Homing acceleration (Obj. 609Ah)] 的减速时间常数减速停止，并停在Operation Enable 状态（伺服ON）。将减速停止中的Halt Bit设定为0时，减速停止后复位为可运行状态。

限制事项

- 可在轨迹模式 (pp/pv/tq)、点位表模式 (pt)、JOG运行模式 (jg) 及原点复位模式 (hm) 下使用。其他的控制模式与Halt Bit的状态无关，可以运行。
- 轨迹转矩模式 (tq) 的情况下，无论 [Halt option code (Obj. 605Dh)] 情况如何，都将 [Torque demand value (Obj. 6074h)] 设为0。此时的转矩变化量使用 [Torque slope (Obj. 6087h)]。

设定对象

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。


Index	Sub	Object	Name	Description
605Dh	—	VAR	Halt option code	执行Halt功能时的设定 关于内容请参照下表。
6084h	—	VAR	Profile deceleration	达到目标位置时的减速度 单位: acc units
609Ah	—	VAR	Homing acceleration	达到目标位置时的减速度 单位: acc units
6074h	—	VAR	Torque demand value	指令转矩（限位后） 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)
6087h	—	VAR	Torque slope	转矩的变化 单位: 0.1 %/s (100 %额定转矩换算)
2801h ~ 28FFh *1	4	VAR	Deceleration	点位表的减速时间常数 单位: acc units

*1 可用于固件版本B8以上的伺服放大器。

[Halt option code (Obj. 605Dh)] 的内容如下表所述。

设定值	内容
1	轨迹位置/速度模式 (pp/pv) 及JOG运行模式 (jg) 时根据 [Profile deceleration (Obj. 6084h)]、点位表模式 (pt) 时根据点位表减速时间常数/点位表减速度、原点复位模式 (hm) 时根据 [Homing acceleration (Obj. 609Ah)] 减速停止，并停止在“Operation Enabled”。 所谓轨迹转矩模式 (tq)，是以[Torque slope (Obj. 6087h)] 所设定的转矩变化量使 [Torque demand value (Obj. 6074h)] 为“0”并停止，从而停止在“Operation Enabled”。
2 (未支持)	根据 [Quick stop deceleration (Obj. 6085h)] 减速停止，继续保留为Operation Enabled。(维持伺服ON。)
3 (不支持)	限制电流进行减速停止，继续保留为Operation Enabled。(维持伺服ON。)
4 (不支持)	限制电压进行减速停止，继续保留为Operation Enabled。(维持伺服ON。)

时序图

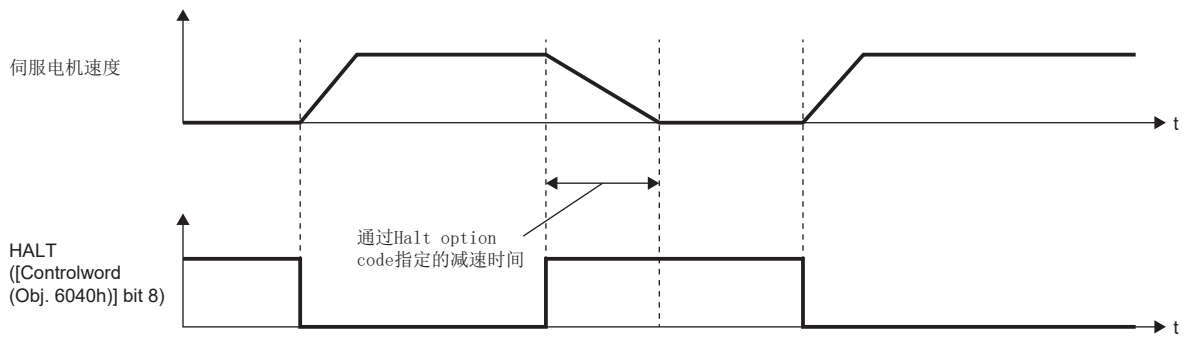

3.23 指令脉冲串监视功能 [A]

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

需要考虑安全性时，推荐使用该功能。

为了在因噪声而错误地输入了指令脉冲串时避免发生预料之外的动作，应使用该功能。

指令频率异常阈值的设定

应设定 [Pr. PC90 指令频率异常阈值]。

检测到指令脉冲输入的频率为设定值以上时，将发生 [AL. 035 指令频率异常]。

PEN（指令输入许可信号）的设定

应向输入软元件分配PEN（指令输入许可信号）。

☞ 144页 输入输出软元件的分配

PEN为OFF时，不受理指令脉冲串输入。


将PEN设为ON后，受理指令脉冲串输入。

未向输入软元件分配PEN的情况下，始终可以受理指令脉冲串输入。

向输出软元件分配了PENS（指令脉冲串输入许可中）的情况下，在可以受理指令脉冲串输入时，PENS为ON。

从PEN为ON开始到PENS为ON之前，或从PEN为OFF开始到PENS为OFF之前，会有延迟。

指令脉冲串输入的受理时机如下所示。

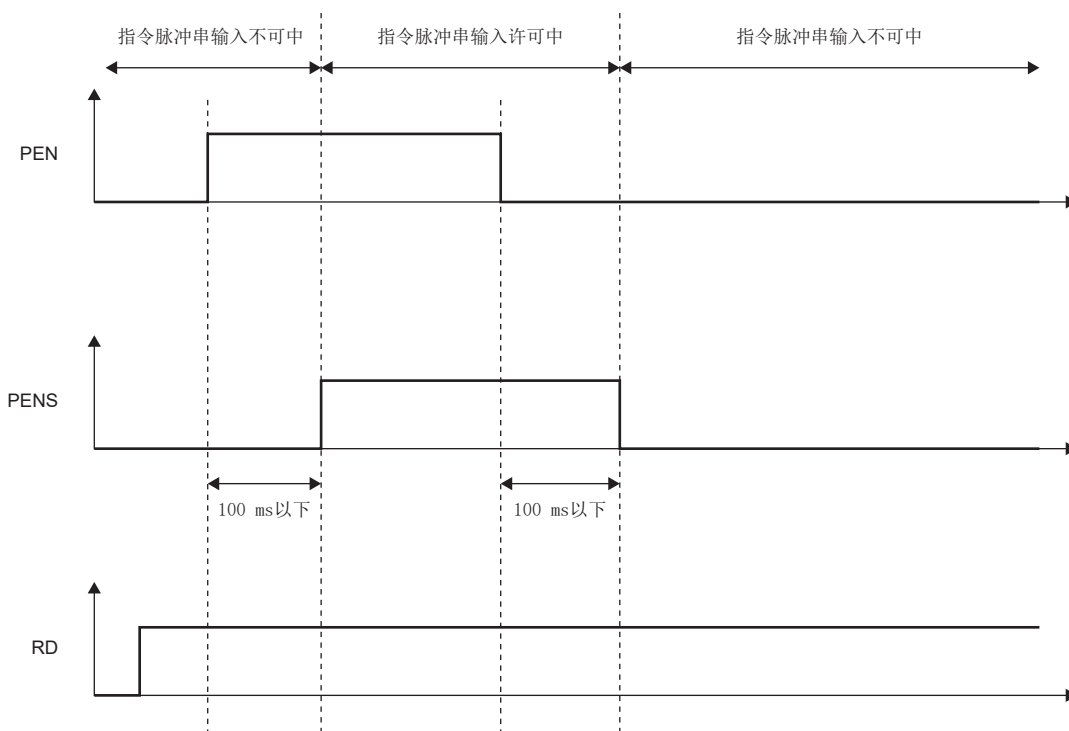

4 应用功能

本章就应用功能进行说明。应从下表选择要使用的应用功能。

更安全地运行的功能

应用功能	概要	参照章节
软件限位	应在不想让可动部碰撞到设备时使用此功能。	☞ 327页 软件限位 [G]
转矩限制	应在不想对伺服电机输出规定以上的转矩时使用此功能。	☞ 330页 转矩限制 [G] ☞ 333页 转矩限制 [A]
速度限制	应在不想让伺服电机速度超过指定速度时使用此功能。	☞ 336页 速度限制 [G] ☞ 338页 速度限制 [A]
误差过大报警检测功能	应在不想让电机的反馈位置偏离指定的值以上时针对位置指令使用该功能。	☞ 366页 误差过大报警检测功能

提高伺服放大器故障检测能力的功能

应用功能	概要	参照章节
机械诊断	应在想要了解设备驱动部的机械部件异常时使用此功能。	☞ 238页 机械诊断
放大器寿命诊断	应在想要知道伺服放大器本身的寿命时使用此功能。	☞ 353页 放大器寿命诊断功能
编码器通信诊断功能	应在想要诊断编码器通信电路的故障时使用此功能。	☞ 355页 编码器通信诊断功能
断线检测功能	应在想要检测主电路电线、伺服电机电源线的断线时使用此功能。	☞ 357页 断线/误接线检测

防止伺服电机驱动停止的功能

应用功能	概要	参照章节
Tough Drive功能	应在不想因为瞬时停电及振动使设备的运行停止时使用此功能。	☞ 204页 Tough Drive功能
对应SEMI-F47规格	应在想要对应SEMI-F47规格时使用此功能。	☞ 208页 对应SEMI-F47规格

在特定应用程序下进行高度控制的功能

应用功能	概要	参照章节
degree单位 *1	在定位模式下，应在像工具切换装置一样通过Modulo坐标（旋转轴）进行控制时使用。	☞ 346页 degree单位 [G]
无限长度进给 *1	应在想要在绝对位置检测系统中从原点开始旋转32767转以上时使用此功能。	☞ 352页 无限长度进给功能 [G]
超驰功能 *2	应在点位表模式及轨迹位置模式下变更伺服电机速度时使用。	☞ 369页 超驰功能 [G]

*1 可用于固件版本B6以上的伺服放大器。

*2 可用于固件版本D4以上的伺服放大器。

通过伺服放大器保存高速采样数据、通知并输出至控制器的功能

应用功能	概要	参照章节
驱动记录	应在想要保存发生报警时的数据并进行原因解析时使用此功能。	☞ 292页 驱动记录
标尺测量功能 *1	应在想要经由伺服放大器将线性编码器的数据发送至伺服系统控制器时使用此功能。	☞ 210页 标尺测量功能 [G] [B]
探针 *1	在TPR1 (探针1)、TPR2 (探针2) 及TPR3 (探针3) 的上升沿及下降沿正确锁存, 并以1 μ s精度进行检测。要锁存当前位置时, 应将探针信号设为ON。	☞ 223页 探针 [G]
ABZ相脉冲输出功能	应在想要将伺服电机或机械侧编码器的位置信息接收为ABZ相脉冲并进行同步控制等时使用此功能。	☞ 340页 ABZ相脉冲输出功能

*1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

缩短作业时间的功能

应用功能	概要	参照章节
参数自动设定	通过SLMP通信, 使用CC-Link IE TSN从控制器发送伺服参数等数据的功能。	请参照用户手册 (通信功能篇) 的“参数自动设定”。
软件复位	无需再次接通伺服放大器的电源, 即可进行与再次接通了电源时相同的处理。应在想要复位伺服放大器的状态时使用此功能。	☞ 326页 软件复位

可提高性能的功能

应用功能	概要	参照章节
指令偏置 *1	可对位置/速度/转矩指令加上任意的偏置量。 应在想要补偿目标指令时或提高对目标指令的响应性时使用此功能。	☞ 364页 指令偏置 [G]

*1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

4.1 Tough Drive功能

Tough Drive功能是指，即使在通常会发生报警的情况下，也会使设备继续运行而不停止的功能。Tough Drive功能分为振动Tough Drive及瞬停Tough Drive。

振动Tough Drive

振动Tough Drive功能是指，机器的老化导致机械共振频率变化并发生了机械共振时，瞬时再次设定滤波以防止振动的功能。关于详细内容，请参照以下手册的“振动Tough Drive”。

📖MR-J5 用户手册（调整篇）

瞬停Tough Drive

瞬停Tough Drive是指，即使运行过程中发生了瞬时停电，也能避免发生 [AL. 010 不足电压] 的功能。可以不停止设备而继续运行。瞬停Tough Drive功能起动后，将在瞬时停电时使用伺服放大器内电容器所充电能来增大瞬停耐量，同时变更 [AL. 010 不足电压] 的报警等级。控制电路电源的 [AL. 010.1 控制电路电源电压下降] 检测时间可以在 [Pr. PF25 SEMI-F47功能瞬停检测时间（瞬停Tough Drive检测时间）] 中变更。此外，母线电压的 [AL. 010.2 主电路电源电压下降] 检测等级将会自动进行变更。

注意事项

- MR-J5D_ _G_的情况下，无法使用该功能。
- 在瞬停Tough Drive状态下，MBR（电磁制动互锁）为ON。
- 与 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间（瞬停Tough Drive 检测时间）] 的设定值无关，瞬时停电时的负载较大时，可能会由于母线电压下降而发生 [AL. 010.2]。
- 对应SEMI-F47规格时，无法使用外置动态制动。请勿对输出软元件分配DB（动态制动互锁）。分配了DB的情况下，伺服放大器在瞬时停电时变为伺服OFF状态。
- 对应SEMI-F47规格时，无需变更 [Pr. PF25] 的初始值（200 [ms]）。但是，瞬时停电时间超过200 [ms] 且瞬时停电电压未达到额定输入电压的70 [%] 时，即使将该伺服参数设定为大于200 [ms] 的值，也可能会出现常规的电源OFF。

设定方法

应将 [Pr. PA20.2 SEMI-F47功能选择] 设定为“1”（有效）。

设定发生 [AL. 010.1 控制电路电源电压下降] 之前的时间时，应设定 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间（瞬停Tough Drive 检测时间）]。

延长发生 [AL. 010.2 主电路电源电压下降] 之前的时间时，应将 [Pr. PA26.0 瞬停时转矩限制功能选择] 设定为“1”（有效）。


伺服参数	简称	名称	概要
PA20.2	*TDS	SEMI-F47功能选择	应设定SEMI-F47功能的有效/无效。 0: 无效（初始值） 1: 有效
PA26.0	*AOP5	瞬停时转矩限制功能选择	应设定瞬停时转矩限制功能的有效/无效。 0: 无效（初始值） 1: 有效
PF25	CVAT	SEMI-F47功能 瞬停检测时间（瞬停Tough Drive检测时间）	应设定发生 [AL. 010.1 控制电路电源电压下降] 之前的时间。 初始设定: 200 [ms]

时序图

■控制电路电源瞬时停电时间 > [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间 (瞬停Tough Drive检测时间)] 时

控制电路电源瞬时停电时间超过 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间 (瞬停Tough Drive检测时间)] 时发生报警。MTTR (Tough Drive中) 在检测出瞬时停电后变为ON。

MBR (电磁制动互锁) 在发生了报警时变为OFF。

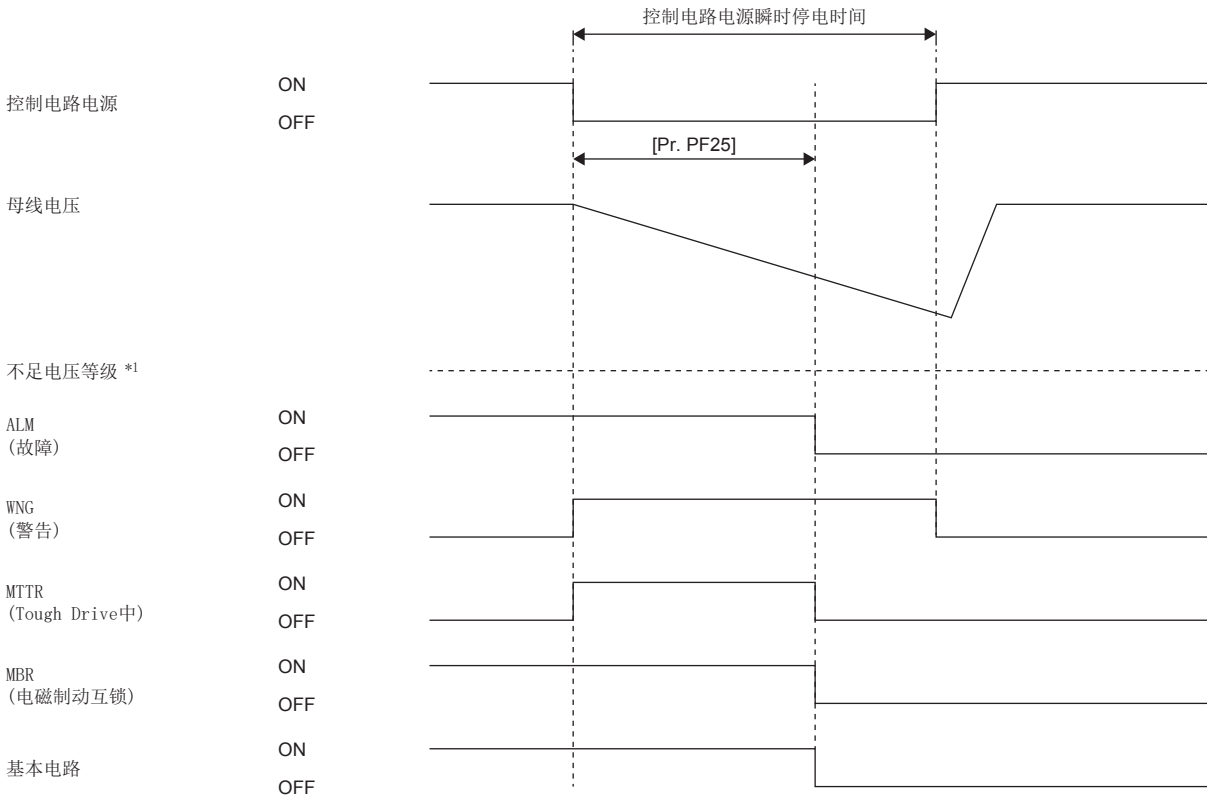


*1 关于不足电压等级，请参照下表。

☞ 208页 动作内容

■控制电路电源瞬时停电时间 < [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间 (瞬停Tough Drive检测时间)] 时


根据母线电压下降状态的不同，运行状况会有所不同。

- 在控制电路电源瞬时停电时间内母线电压未变为不足电压等级以下时不会发生报警而继续运行。

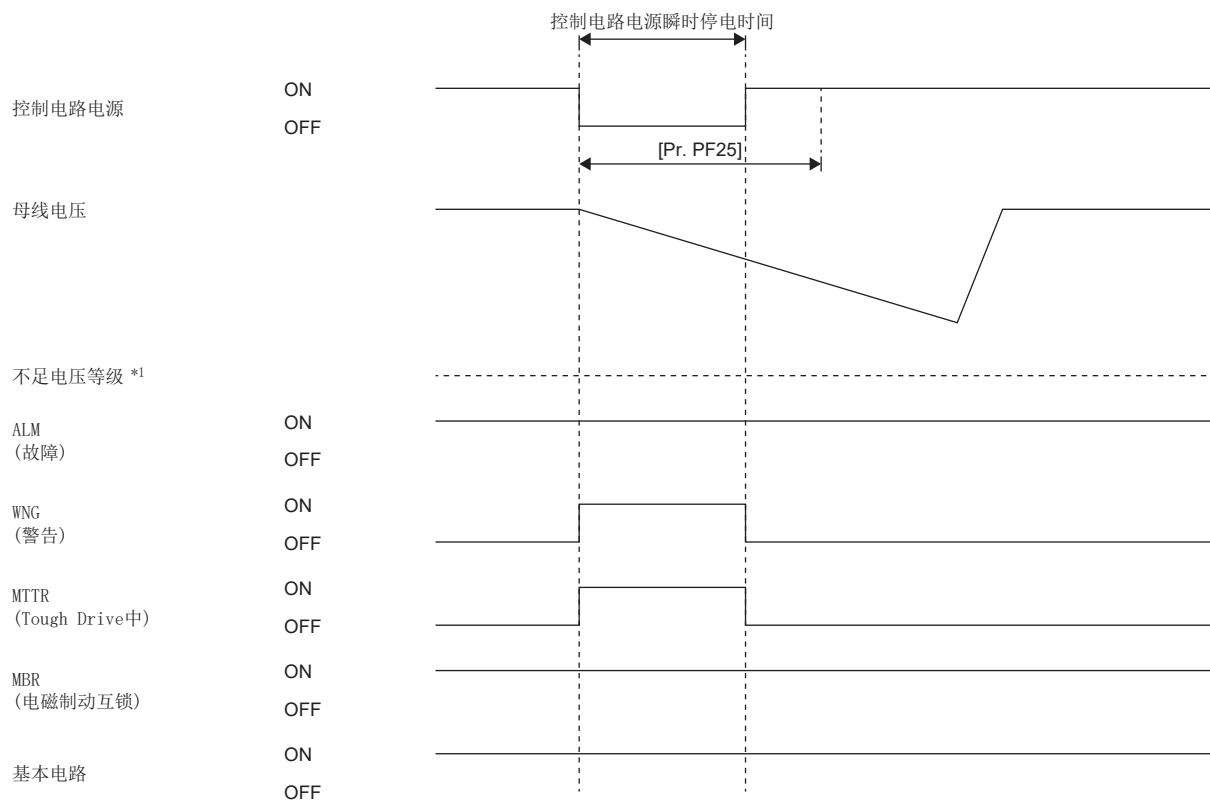

*1 关于不足电压等级，请参照下表。
 ☞ 208页 动作内容

- 在控制电路电源瞬时停电时间内母线电压变为不足电压等级以下时
即使瞬停Tough Drive有效，母线电压变为了不足电压等级以下时，也会发生 [AL. 010 不足电压]。

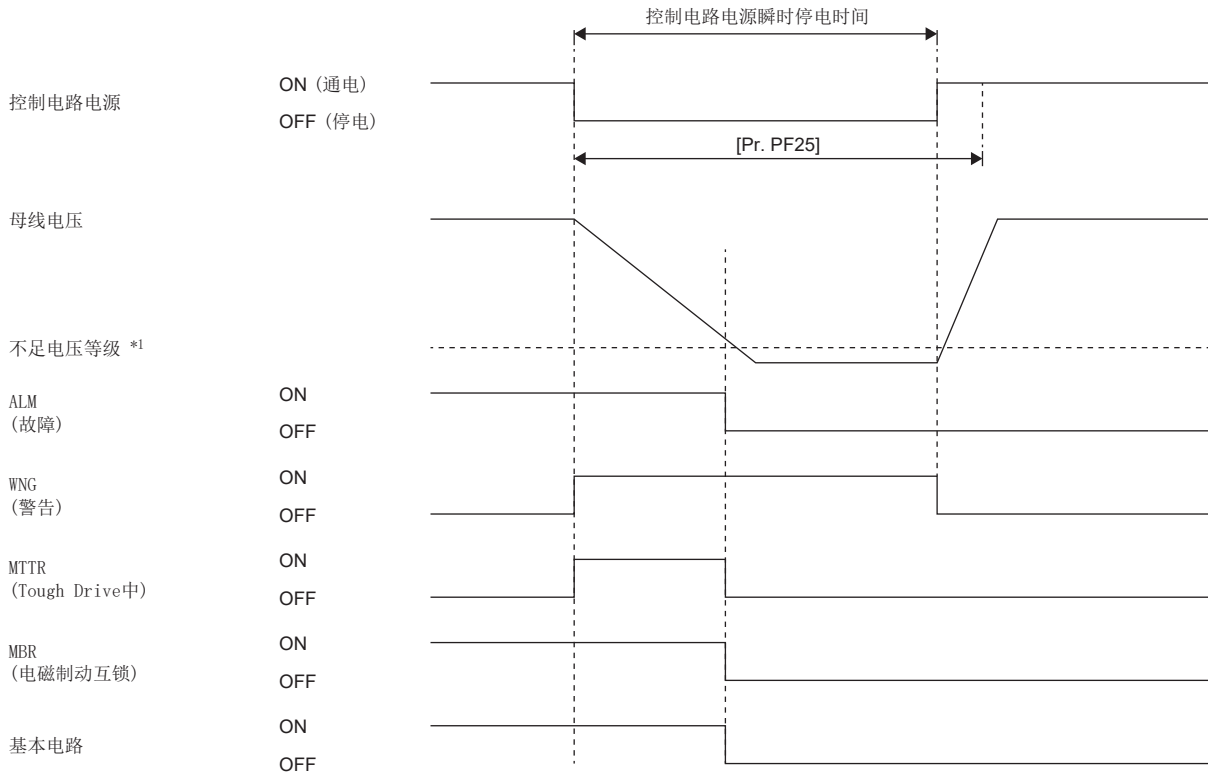

*1 关于不足电压等级，请参照下表。
☞ 208页 动作内容

4.2 对应SEMI-F47规格

为了对应“SEMI-F47半导体制造设备电压暂降抗扰度测试”的功能。即使在运行过程中发生了瞬时停电，也可以使用电容器中所充电能来避免发生 [AL. 010 不足电压]。

限制事项

- 应使用三相电源作为伺服放大器的输入电源。使用单相AC 200 V作为输入电源时，无法对应SEMI-F47规格。

注意事项

- MR-J5D_ _G_的情况下，无法使用该功能。
- 该伺服放大器的控制电路电源可以对应SEMI-F47规格，但根据电源阻抗和运行状况，主电路电源的瞬时停电可能会需要备用电容器。
- 对应SEMI-F47规格时，无法使用外置动态制动。请勿对输出软元件分配DB（动态制动互锁）。分配了DB的情况下，伺服放大器在瞬时停电时变为伺服OFF状态。
- 应使用客户的设备对SEMI-F47电源瞬时停电规格实施实机试验并确认详细情况。

设定方法

通过将 [Pr. PA20.2 SEMI-F47 功能选择] 设定为“1”（有效），将 [Pr. PF25 SEMI-F47功能 瞬停检测时间（瞬停Tough Drive检测时间）] 设定为“200” [ms]，可以使用对应SEMI-F47规格的功能。

伺服参数	简称	名称	概要
PA20.2	*TDS	SEMI-F47功能选择	应设定SEMI-F47功能的有效/无效。 0: 无效（初始值） 1: 有效
PF25	CVAT	SEMI-F47功能 瞬停检测时间（瞬停Tough Drive检测时间）	应设定发生 [AL. 010.1 控制电路电源电压下降] 之前的时间。 初始设定: 200 [ms]

动作内容

将对应SEMI-F47规格的功能设为有效后，动作如下。

- 控制电路电源电压下降至额定电压 \times 50 %以下的状态持续200 ms后，将发生 [AL. 010.1 控制电路电源电压下降]。
- 母线电压为以下所示电压的情况下，会发生 [AL. 010.2 主电路电源电压下降]。

伺服放大器	发生报警的母线电压
MR-J5-10_ ~ MR-J5-700_ MR-J5W_ _	DC 158 V
MR-J5-60_4_ ~ MR-J5-350_4_	DC 380 V

- 发生 [AL. 010.1 控制电路电源电压下降] 时的MBR（电磁制动互锁）为OFF。

SEMI-F47规格的要求条件

瞬时停电电压的允许瞬时停电时间如下表所示。

瞬时停电电压	允许瞬时停电时间 [s]
额定电压 \times 80 %	1
额定电压 \times 70 %	0.5
额定电压 \times 50 %	0.2

瞬时停电耐量的计算方法

瞬时停电电压为额定电压 $\times 50\%$ 且瞬时停电时间为200 [ms] 时，瞬时停电耐量如下表所示。

瞬时最大输出表示各伺服放大器可输出的功率，是在额定速度下发生了最大转矩的情况。通过比较各条件的值和瞬时最大输出，可进行余量的研讨。

在实际的运行过程中发生最大转矩时，如速度较慢也不会达到最大输出，也可作为余量处理。

瞬时停电耐量的条件如下所示。

三角形连接

三相 (L1/L2/L3) 三角形连接时，会对3对线间电压 (L1和L2之间、L2和L3之间、L3和L1之间) 中的1对线间电压 (如L1和L2之间) 施加瞬时停电。

星型接线

三相 (L1/L2/L3及中性点N) 星型连接时，会对3对线间电压 (L1和L2之间、L2和L3之间、L3和L1之间) 及3对相与中性点 (L1和N之间、L2和N之间、L3和N之间) 共计6对电压中的1对电压 (如L1和N之间) 施加瞬时停电。

伺服放大器型号	瞬时最大输出 [W]	瞬时停电耐量 [W] (线间电压下降)
MR-J5-10_	350	250
MR-J5-20_	700	420
MR-J5-40_	1400	630
MR-J5-60_	1800	410
MR-J5-70_	3375	1150
MR-J5-100_	4000	1190
MR-J5-200_	6000	2040
MR-J5-350_	10500	2600
MR-J5-500_	15000	4100
MR-J5-700_	21000	5900
MR-J5W2-22_	1400 (700 \times 2)	790
MR-J5W2-44_	2800 (1400 \times 2)	1190
MR-J5W2-77_	6750 (3375 \times 2)	2300
MR-J5W2-1010_	8000 (4000 \times 2)	2400
MR-J5W3-222_	2100 (700 \times 3)	970
MR-J5W3-444_	4200 (1400 \times 3)	1700
MR-J5-60_4_	1800	190
MR-J5-100_4_	3500	200
MR-J5-200_4_	6000	350
MR-J5-350_4_	10500	730

4.3 标尺测量功能 [G] [B]

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

该伺服放大器使用线性编码器作为标尺测量编码器时，请参照以下手册。

📖 MR-J5 合作商编码器 用户手册

要点 🔍

通过配备有无电池绝对位置编码器的伺服电机来使用绝对位置检测系统更换伺服电机时，需要设定 [Pr. PA03.2 标尺测量编码器更换准备]。启动时将绝对位置检测系统设定为有效，且 [Pr. PF63.1 [AL. 01A.6 伺服电机组异常4] 选择] 设定为“1”（无效）时，可在不变更 [Pr. PA03.2] 设定值的情况下，更换正在使用的无电池绝对位置标尺测量编码器。

概要

标尺测量功能是在半闭环控制的状态下连接标尺测量编码器后，将标尺测量编码器的位置信息传递给控制器的功能。

限制事项 🚫

使用MR-J5-_G_、MR-J5W2-_G_、MR-J5D2-_G_、MR-J5-_B_及MR-J5W2-_B_构建标尺测量功能时，有以下的限制。但是，使用MR-J5-_G_-RJ、MR-J5D1-_G_及MR-J5-_B_-RJ时，没有这些限制。此外，MR-J5W3-_G_、MR-J5D3-_G_及MR-J5W3-_B_无法使用该功能。在MR-J5W3-_G_、MR-J5D3-_G_及MR-J5W3-_B_中将标尺测量功能设定为了有效的情况下，会发生 [AL. 037 参数异常]。

- 无法使用ABZ相差动输出型的编码器。
- 标尺测量编码器及伺服电机编码器仅可使用二线制通信方式。不可使用四线制通信方式的标尺测量编码器及伺服电机编码器。

标尺测量功能不可用于全闭环控制模式。在全闭环控制模式下将标尺测量功能设定为了有效的情况下，会发生 [AL. 037]。

MR-J5-_B_时，应在 [Pr. PA01.1 运行模式选择] 中设定“0”（标准控制模式）。如果设定为其他运行模式，则会发生 [AL. 037]。

标尺测量编码器可用于HK-KT伺服电机、HK-MT伺服电机、线性编码器及ABZ相差动输出型的编码器。关于伺服放大器可以使用的标尺测量编码器，请咨询营业窗口。

标尺测量功能有效时，网络通信周期低于125 μs的情况下，会发生 [AL. 09E 网络警告]。

MR-J5-_G_及MR-J5D1-_G_的标尺测量功能有效时，网络通信周期低于125 μs的情况下，会发生 [AL. 09E]。

MR-J5W2-_G_及MR-J5D2-_G_中的标尺测量功能有效时，网络通信周期低于250 μs的情况下，会发生 [AL. 09E]。

注意事项

- 使用配备有无电池绝对位置编码器的三菱电机伺服电机时，在以下条件下会发生绝对位置数据丢失。

更换了伺服电机或伺服放大器时。

将 [Pr. PA22.3 标尺测量功能选择] 设定为了“0”（无效）或“2”（用于增量系统）。

- 使用配备有无电池绝对位置编码器的三菱电机伺服电机时，如果连接的伺服电机与绝对位置检测系统启动时所连接的配备有无电池绝对位置编码器的伺服电机不同，则会发生 [AL. 01A 伺服电机组合异常]。

此时，将绝对位置检测系统启动时所连接的配备有无电池绝对位置编码器的伺服电机再次进行连接，将不会再发生绝对位置数据丢失而是会正常运行。

但是，将 [Pr. PF63.1 AL. 01A.6 伺服电机组合异常4选择] 设定为“1”（无效）时，如果连接的配备有无电池绝对位置编码器的伺服电机与绝对位置检测系统启动时所连接的不同，则会发生 [AL. 025.2 标尺测量编码器 绝对位置丢失]，绝对位置数据会丢失。


应注意不要对伺服电机进行错误连接。

更换伺服电机时，请参照下述章节。

☞ 220页 标尺测量编码器（配备有无电池绝对位置编码器的三菱电机伺服电机）的更换步骤


功能框图 [G]

标尺测量功能的功能框图如下所示。选择了标尺测量功能的情况下，以伺服电机的编码器单位进行控制。

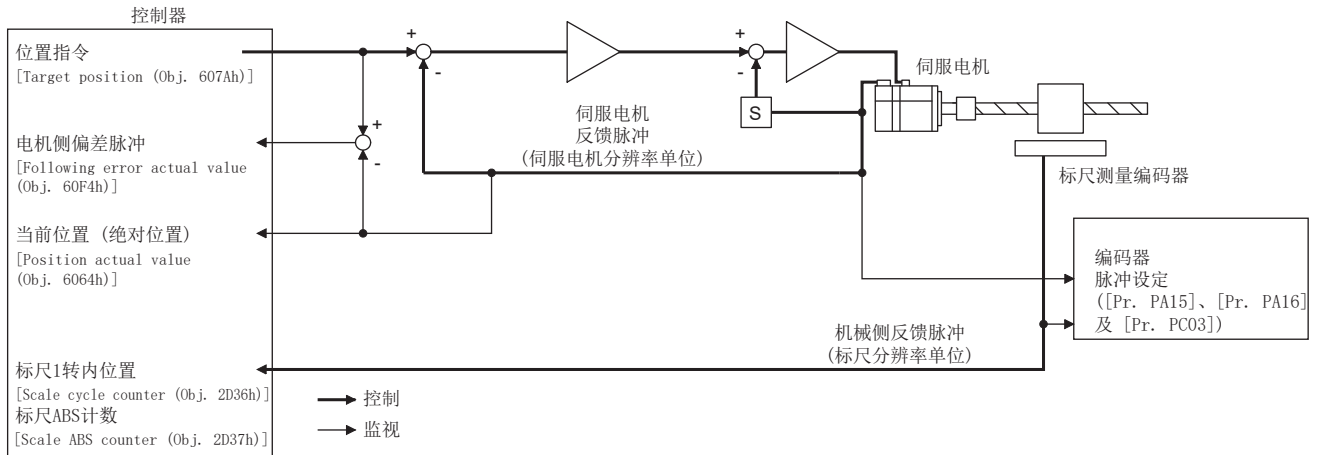

功能框图 [B]


标尺测量功能的功能框图如下所示。选择了标尺测量功能的情况下，以伺服电机的编码器单位进行控制。

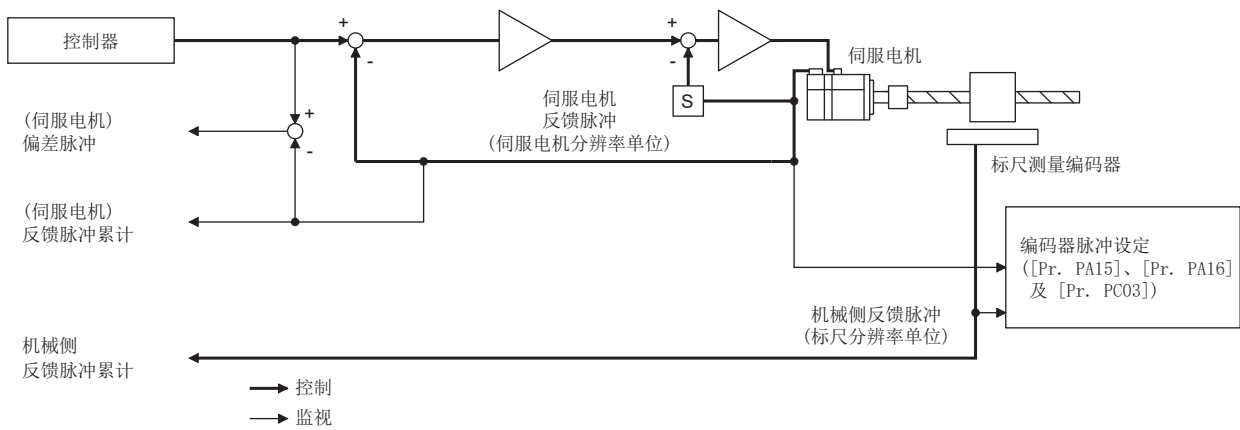


系统构成

线性编码器的情况

■无CN2L或CN2AL的伺服放大器

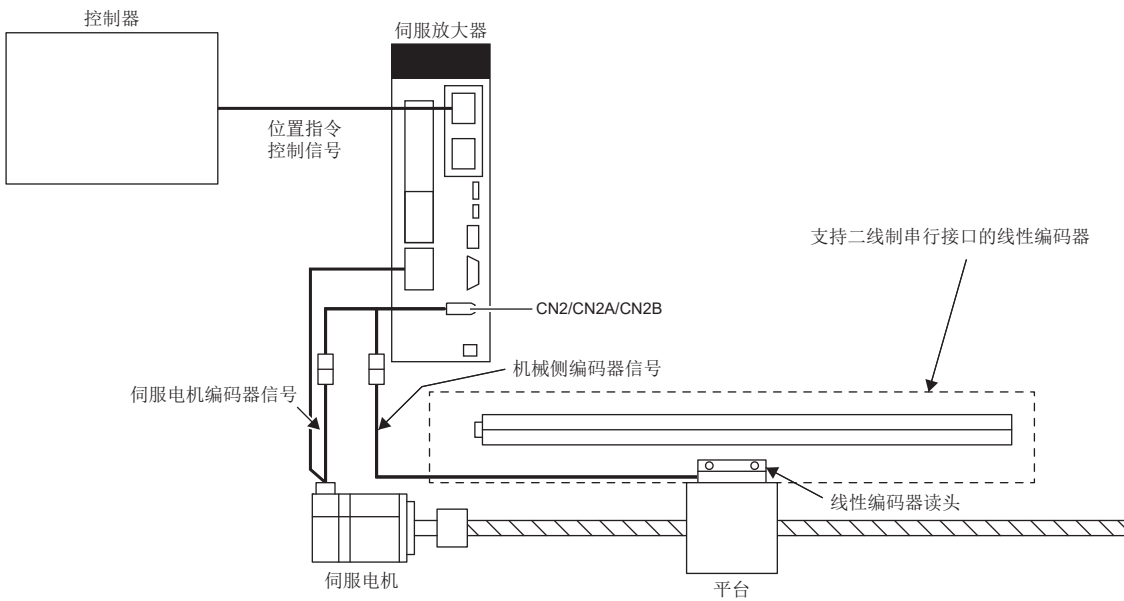


■有CN2L或CN2AL的伺服放大器

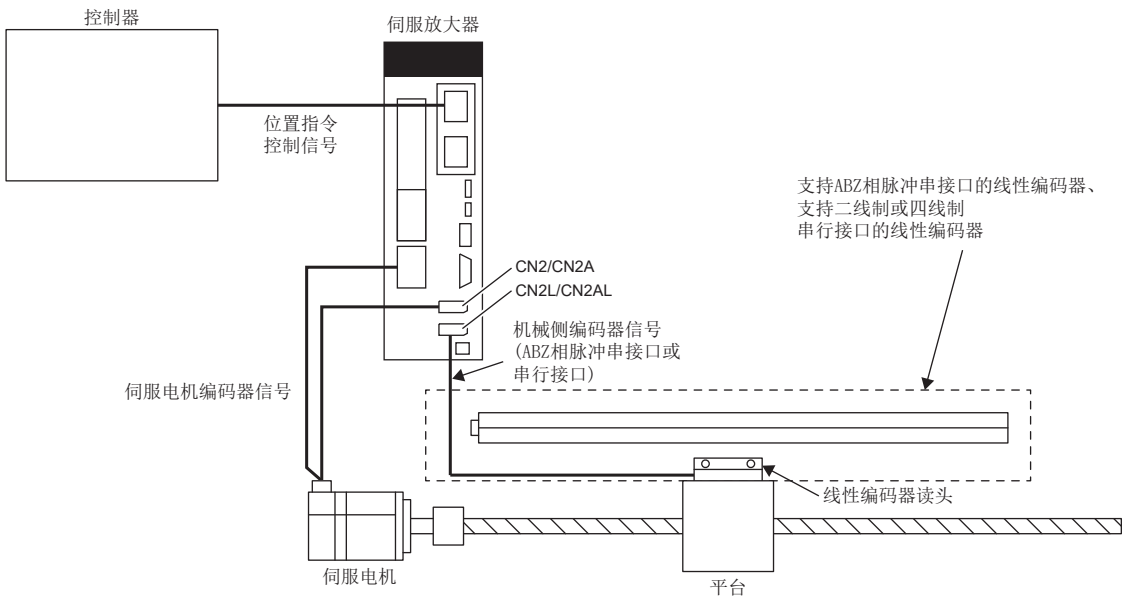


旋转编码器的情况

■无CN2L或CN2AL的伺服放大器

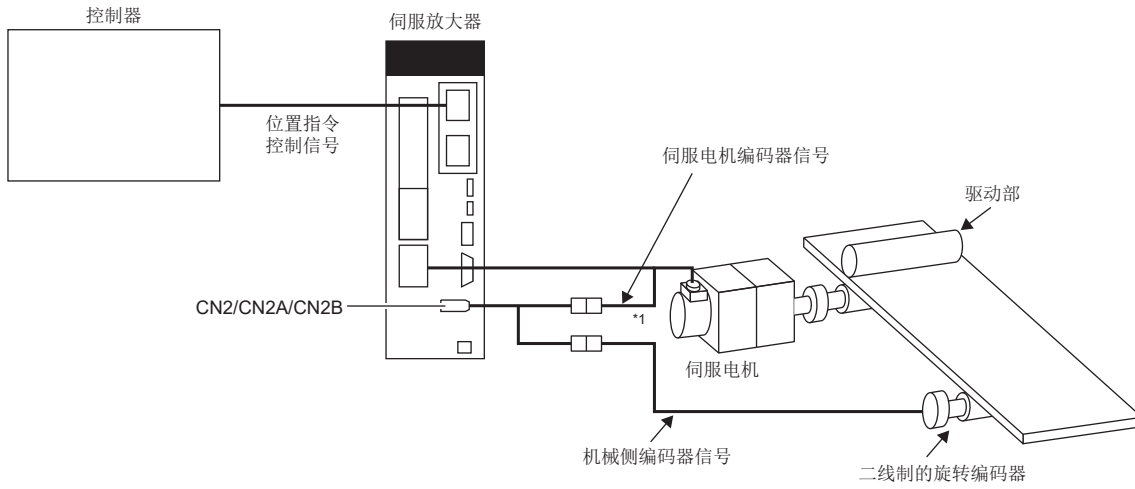

*1 应使用二线制的编码器电缆。不可使用四线制的编码器电缆。

■有CN2L或CN2AL的伺服放大器

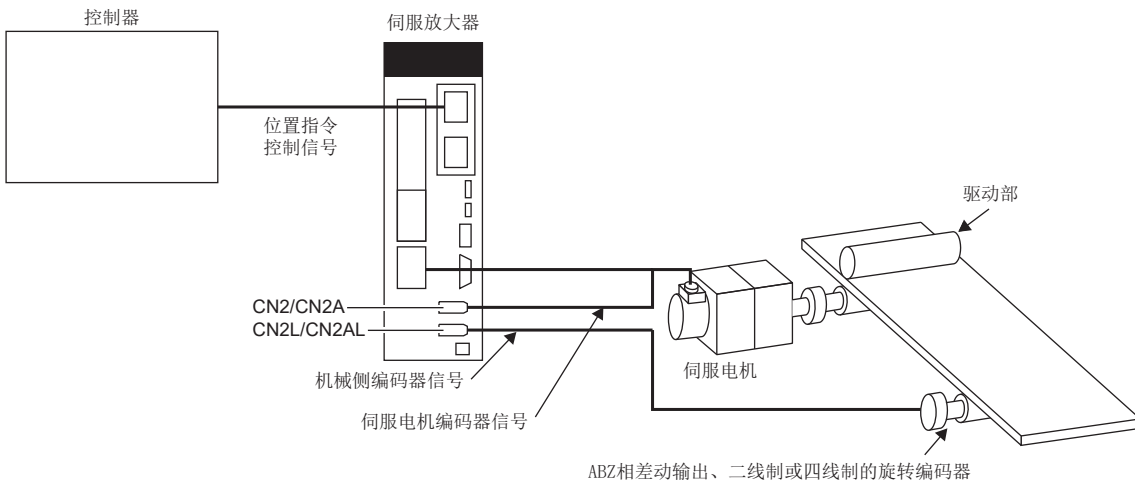

标尺测量编码器

注意事项

关于标尺测量编码器的规格、性能、质保等详细内容，请咨询各编码器厂商。

线性编码器

关于可以使用的线性编码器，请参照以下手册。

📖 MR-J5 合作商编码器 用户手册

在 [Pr. PA22.3 标尺测量功能选择] 设定为“1”（用于绝对位置检测系统）的情况下使用时，需要绝对位置型的线性编码器。此时，无需为了保持机械侧的绝对位置数据而在伺服放大器上安装编码器用电池。

旋转编码器

将旋转编码器用作标尺测量编码器时，应将下表所示的伺服电机用作编码器。

伺服放大器	HK-KT HK-MT
MR-J5-_G_/MR-J5-_B_	○
MR-J5-_G_-RJ_/MR-J5D1-_G_/MR-J5-_B_-RJ	○
MR-J5W2-_G_/MR-J5D2-_G_/MR-J5W2-_B_	○

MR-J5-_G_、MR-J5W2-_G_、MR-J5D1-_G_、MR-J5D2-_G_、MR-J5-_B_及MR-J5W2-_B_中，应使用二线制的编码器电缆。

在 [Pr. PA22.3 标尺测量功能选择] 设定为“1”（用于绝对位置检测系统）的情况下使用，且连接了电池备份式旋转编码器时，为了保持机械侧的绝对位置数据，应在伺服放大器上安装编码器用电池。此时，由于电池是对伺服电机侧及机械侧的2个编码器供电，因此耗电电流会变大，从而会导致电池的寿命变短。因此，连接了无电池旋转编码器时，无需在伺服放大器上安装编码器用电池。

使用ABZ相差动输出型编码器时，请参照以下手册的“ABZ相差动输出型编码器”。

📖 MR-J5 合作商编码器 用户手册


使用线性编码器时的编码器电缆构成图

所使用的电缆因标尺测量编码器不同而异。

关于线性编码器用的编码器电缆，请参照以下手册。


MR-J5 合作商编码器 用户手册

■无CN2L或CN2AL的伺服放大器

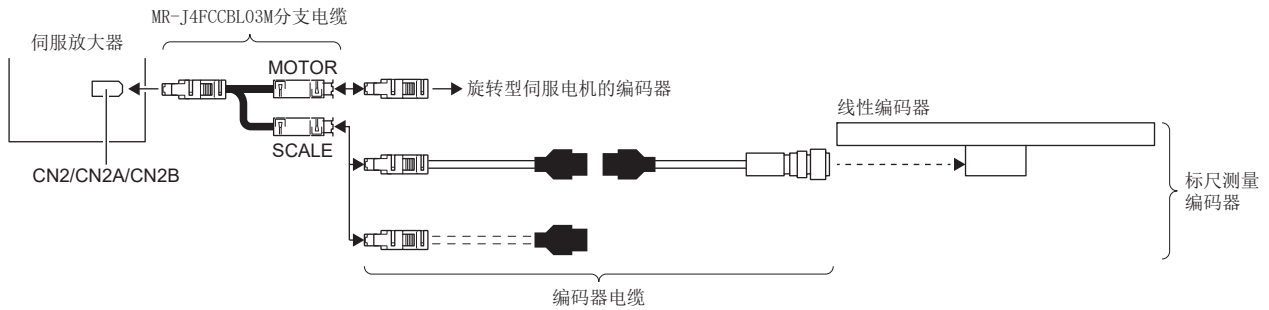

■有CN2L或CN2AL的伺服放大器

无需使用MR-J4FCCBL03M分支电缆即可连接线性编码器。此外，也可以使用四线制的线性编码器。

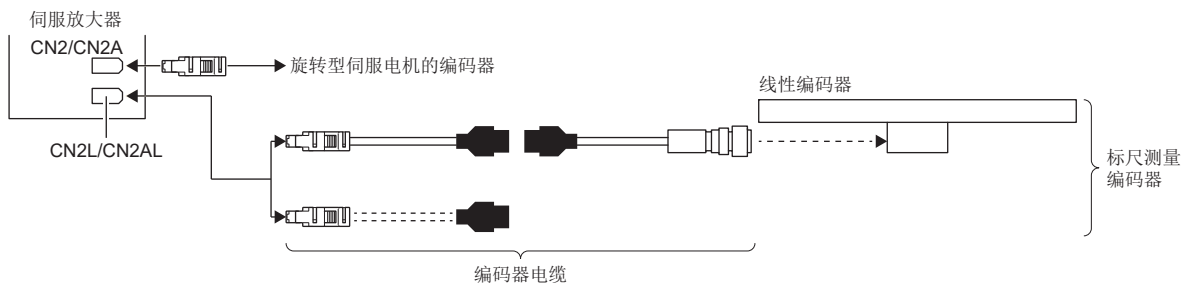

使用旋转编码器时的编码器电缆构成图


要点

- 将旋转编码器用作标尺测量编码器时，应将HK-KT伺服电机或HK-MT伺服电机作为编码器使用。
- 应使用二线制的编码器电缆。

关于旋转编码器用的编码器电缆，请参照以下手册的“电机电缆和连接器组件”及“编码器电缆”。

📖 旋转型伺服电机 用户手册（对应MR-J5）

■无CN2L或CN2AL的伺服放大器

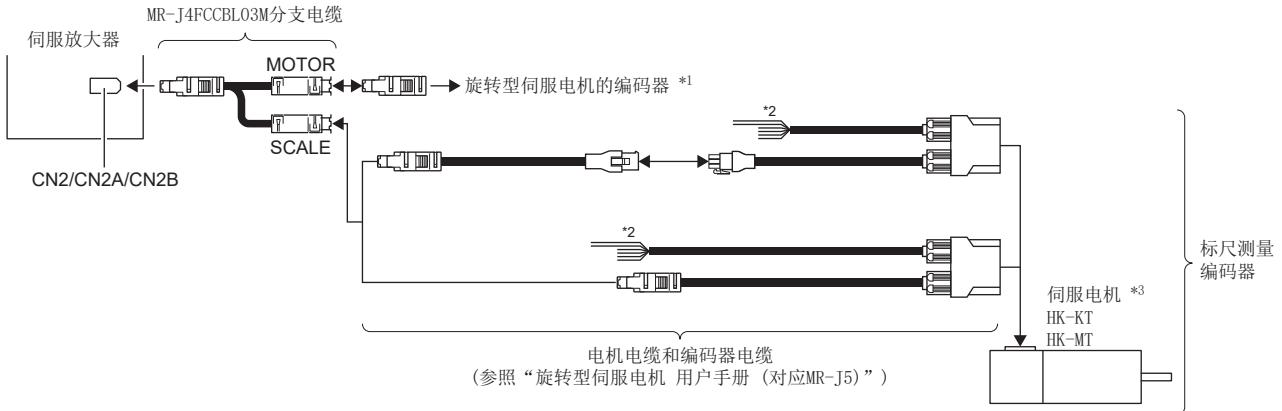

*1 应使用二线制的编码器电缆。不可使用四线制的编码器电缆。


*2 伺服电机的电机类型为“HK-KT_W”及“HK-MT_W”时，电缆的最大输出电压为240 V，“HK-KT_4_W”时的最大输出电压为480 V，因此需要进行绝缘处理。相对于最大电压进行绝缘保护处理时，应对U、V、W及接地线的各线均进行处理。此时，请勿切断电源电缆。

*3 请勿使伺服电机速度超过以下手册的“标准规格一览”中记载的最大速度范围。

📖 旋转型伺服电机 用户手册（对应MR-J5）

■有CN2L或CN2AL的伺服放大器

无需使用MR-J4FCCBL03M分支电缆即可连接旋转编码器。

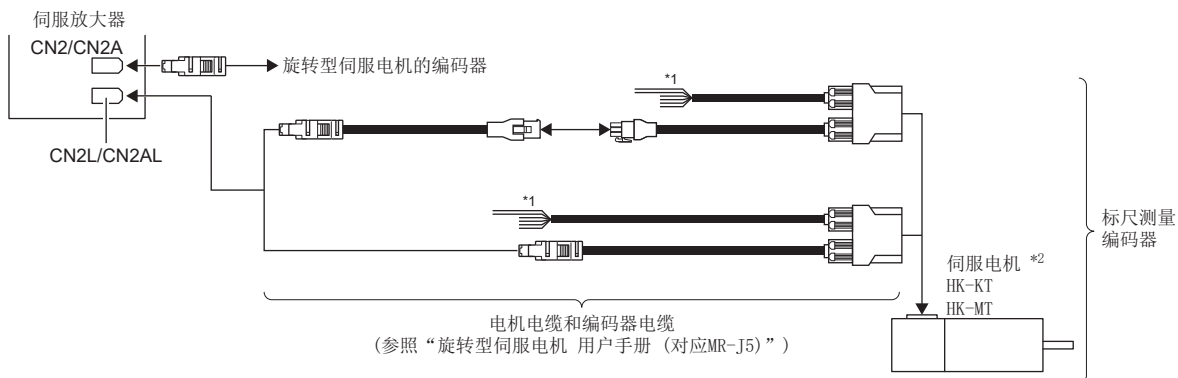

*1 伺服电机的电机类型为“HK-KT_W”及“HK-MT_W”时，电缆的最大输出电压为240 V，“HK-KT_4_W”时的最大输出电压为480 V，因此需要进行绝缘处理。相对于最大电压进行绝缘保护处理时，应对U、V、W及接地线的各线均进行处理。此时，请勿切断电源电缆。

*2 请勿使伺服电机速度超过以下手册的“标准规格一览”中记载的最大速度范围。

📖 旋转型伺服电机 用户手册（对应MR-J5）

设定方法

注意事项

完成标尺测量编码器的安装及伺服参数设定后，应移动设备（标尺测量编码器）以确认标尺测量编码器的数据是否已正确更新。如果未正确更新，则应确认标尺测量编码器的安装、接线及伺服参数设定。应根据需要更换标尺测量编码器的极性。

标尺测量功能的选择

标尺测量功能应由 [Pr. PA01] 及 [Pr. PA22] 组合设定。

■半闭环控制模式的选择

标尺测量功能仅可在选择了半闭环控制模式时使用。应将 [Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择] 设定为“0”（无效：半闭环控制模式）。

编号	简称	名称	概要
PA01.4	**STY	全闭环运行模式选择	应选择半闭环控制模式。 初始设定：0（无效（半闭环控制模式））

■标尺测量功能选择

应选择标尺测量功能。应根据使用的编码器选择 [Pr. PA22.3 标尺测量功能选择] 为“1”（用于绝对位置检测系统）或者“2”（用于增量系统）。

编号	简称	名称	概要
PA22.3	**PCS	标尺测量功能选择	应选择标尺测量功能。 初始设定：0（无效）

■[AL. 025.2 标尺测量编码器绝对位置丢失] 的解除

使用绝对位置检测系统时，连接编码器电缆后，首次接通电源时将发生 [AL. 025.2]。在发生报警的状态下，应放置5 s后再接通电源以解除报警。

标尺测量编码器的通信方式的选择

标尺测量编码器的种类不同时，通信方式也不同。关于使用线性编码器作为标尺测量编码器时的通信方式，请参照以下手册的“对应编码器一览”。

📖MR-J5 合作商编码器 用户手册

应通过 [Pr. PC26.3 机械侧编码器电缆通信方式选择] 选择连接至CN2L或CN2AL的电缆。应根据所使用的电缆选择 [Pr. PC26.3] 为“0”（二线制）或“1”（四线制）。

编号	简称	名称	概要
PC26.3	**COP8	机械侧编码器电缆通信方式选择	应选择机械侧编码器电缆通信方式。 初始设定：0（二线制）

标尺测量编码器的极性的选择

应根据需要通过下述 [Pr. PC27.0 编码器脉冲计数极性选择] 及 [Pr. PC27.2 ABZ相输入接口编码器 ABZ相连接判定功能选择] 选择标尺测量编码器的极性。


注意事项

[Pr. PC27.0 编码器脉冲计数极性选择] 与 [Pr. PA14 移动方向选择] 无关。应根据伺服电机与线性编码器及旋转编码器的关系进行设定。

■编码器脉冲计数极性的选择

为了使伺服电机的CCW方向与机械侧编码器反馈的递增方向一致，可以通过该伺服参数对CN2L或CN2AL所连接的机械侧编码器的极性进行设定。应选择 [Pr. PC27.0 编码器脉冲计数极性选择] 为“0”（伺服电机CCW或正方向为编码器脉冲递增方向）或为“1”（伺服电机CCW或正方向、编码器脉冲递减方向）。

编号	简称	名称	概要
PC27.0	**COP9	编码器脉冲计数极性选择	应选择机械侧编码器的极性。 初始设定：0（伺服电机CCW或正方向、编码器脉冲递增方向）

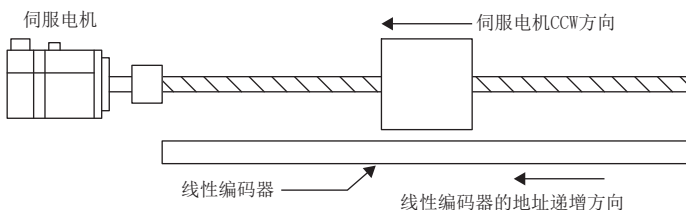

■ABZ相输入接口编码器的Z相连接判定功能

该功能是在Z相无信号时进行检测并发出报警的功能。

初始状态下，Z相连接判定功能有效。可以通过 [Pr. PC27.2 ABZ相输入接口编码器 ABZ相连接判定功能选择] 将Z相连接判定功能设为无效。应根据需要选择 [Pr. PC27.2] 为“0”（有效）或“1”（无效）。

编号	简称	名称	概要
PC27.2	**COP9	ABZ相输入接口编码器ABZ相连接判定功能选择	应选择ABZ相输入接口编码器脉冲串信号的无信号检测。 初始设定：0（有效）

■标尺测量编码器的分辨率设定

使用ABZ相差动输出旋转编码器作为标尺测量编码器时，应通过 [Pr. PE51 机械侧编码器分辨率设定] 设定分辨率。

编号	简称	名称	概要
PE51	**EDV2	机械侧编码器分辨率设定	应设定机械侧编码器分辨率。 初始值：0 [pulse]

■ABZ相差动输出类型编码器的标尺测量编码器选择 [G]

将串行编码器连接到CN2、将ABZ相差动输出型编码器连接到CN2L或CN2AL时，需要选择将哪一个用作标尺测量编码器。将ABZ相差动输出型编码器用作伺服电机编码器还是用作标尺测量编码器，应根据需要设定 [Pr. PC27.5 标尺测量编码器选择]。

编号	简称	名称	概要
PC27.5	**COP9	标尺测量编码器选择	应选择使用ABZ相差动输出型编码器时的标尺测量编码器。 0：将ABZ相差动输出类型编码器用作标尺测量编码器（初始值） 1：将串行编码器用作标尺测量编码器

标尺测量编码器（配备有无电池绝对位置编码器的三菱电机伺服电机）的更换步骤

对作为标尺测量编码器使用的配备有无电池绝对位置编码器的三菱电机伺服电机进行更换时，应按照以下步骤进行更换。

伺服电机更换步骤

要点

固件版本为D8以上的伺服放大器时，无需实施步骤3。

1. 伺服电机的更换

应将伺服放大器的电源设为OFF后再更换伺服电机。

2. [AL. 01A 伺服电机组合异常] 的解除

接通伺服放大器的电源后，将发生 [AL. 01A.6 伺服电机组合异常4]。

应将 [Pr. PA03.2 标尺测量编码器更换准备] 设定为“1”（有效）后，再次接通伺服放大器的电源或实施软件复位来解除 [AL. 01A.6]。

3. 再次接通电源

应在确认未发生 [AL. 01A.6] 后，再次接通伺服放大器的电源或实施软件复位。

4. 原点复位

更换伺服电机时伺服放大器将丢失绝对位置数据。应在运行前进行原点复位。

更换伺服电机时无需进行伺服参数设定的步骤

将绝对位置检测系统设定为有效，且 [Pr. PF63.1 [AL. 01A.6 伺服电机组合异常4] 选择] 设定为“1”（无效）时，可在不变更 Pr. PA03.2 标尺测量编码器更换准备] 设定值的情况下更换正在使用的无电池绝对位置标尺测量编码器。

但是，如果连接的无电池绝对位置标尺测量编码器，与绝对位置检测系统启动时所连接的无电池绝对位置标尺测量编码器不同，则将发生 [AL. 025.2 标尺测量编码器 绝对位置丢失]，绝对位置数据会丢失。

应注意不要对伺服电机进行错误连接。

更换伺服电机时无需进行伺服参数设定的步骤如下所示。应预先将 [Pr. PF63.1] 设定为“1”（无效）后，进行控制器复位或再次接通电源。

1. 伺服电机的更换

应将伺服放大器的电源设为OFF后再更换伺服电机。

2. [AL. 025.2 标尺测量编码器 绝对位置丢失] 的解除

接通伺服放大器的电源后，将发生 [AL. 025.2]。

应再次接通伺服放大器的电源来解除 [AL. 025.2]。

3. 原点复位

由于发生 [AL. 025]，伺服放大器将丢失绝对位置数据。应在运行前进行原点复位。

在不丢失绝对位置数据的情况下更换伺服放大器的步骤 [B]

要点

将参数沿用到出厂状态下的伺服放大器时，应在连接控制器之前，确认 [Pr. PC92 伺服放大器更换用数据9] ~ [Pr. PC95 伺服放大器更换用数据12] 设定值是否为“0”。否则，可能会发生 [AL. 01A.6 伺服电机组合异常4]。发生 [AL. 01A.6] 时，应将 [Pr. PA03.2 标尺测量编码器更换准备] 的设定变更为“1”（有效）后，再次接通电源来解除 [AL. 01A 伺服电机组合异常]。应重新进行原点复位。连接控制器后，将自动设定伺服参数。

由于伺服放大器的故障等原因，要更换将配备有无电池绝对位置编码器的伺服电机作为标尺测量使用的伺服放大器时，应按以下步骤进行更换。

1. 伺服参数的设定

控制器和伺服放大器建立通信后，应在 [Pr. PF63.2 伺服放大器更换用数据保存选择] 中设定“1”（有效）。设定后应再次接通电源，或者进行控制器复位或软件复位，以反映设定。

2. 确认控制器设定值

控制器和伺服放大器建立通信后，应通过控制器确认值已反映到 [Pr. PC92 伺服放大器更换用数据9] ~ [Pr. PC95 伺服放大器更换用数据12] 中。

3. 伺服放大器的更换

应将伺服放大器的电源设为OFF后再更换伺服放大器。由于不会丢失绝对位置，因此无需再次进行原点复位即可进行定位运行。

关联对象 [G]

标尺测量功能对象

应确认 [Encoder status 2 (Obj. 2D35h: 02h)] 的bit1为ON后再进行对象的读取。

如果在bit1为OFF的状态下进行读取，则各对象的值为0。

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
2D36h	0	VAR	Scale cycle counter	标尺1转内位置 旋转编码器：循环计数 线性编码器绝对位置型：ABS计数 线性编码器增量型：标尺自由运行计数 *1 线性编码器ABZ相差动输出型（增量型）：标尺自由运行计数 *1 旋转编码器ABZ相差动输出型（增量型）：循环计数
2D37h	0	VAR	Scale ABS counter	标尺ABS计数 旋转编码器：多转ABS计数 线性编码器绝对位置型：0固定 线性编码器增量型：0固定 线性编码器ABZ相差动输出型（增量型）：0固定 旋转编码器ABZ相差动输出型（增量型）：0固定
2D3Ch	0	VAR	Scale measurement encoder reception status	标尺编码器报警数据 0：正常。各对象中存储了正确的数据。 0以外：异常。各对象中存储了上一一次的值。
2D38h	0	VAR	Scale measurement encoder resolution	标尺编码器分辨率 旋转编码器时，例如连接了67108864 pulses/rev的编码器的情况下，该对象的值为“67108864”。 非旋转编码器时，始终为“0”。
2D35h	0	ARRAY	Encoder status	编码器状态显示
	1	ARRAY	Encoder status 1	编码器状态显示1 回复编码器的状态。全闭环系统时，回复外部编码器的状态。 Bit 0：回复伺服放大器是否为绝对位置检测系统。(OFF = 增量系统，ON = 绝对位置检测系统)
	2	ARRAY	Encoder status 2	编码器状态显示2 回复标尺测量编码器的状态。 Bit 0：回复伺服放大器是否为绝对位置检测系统。(OFF = 增量系统，ON = 绝对位置检测系统) Bit 1：回复标尺测量功能的有效/无效。(OFF = 无效，ON = 有效) Bit 2：回复所连接的标尺测量编码器为绝对位置型。(OFF = 增量型，ON = 绝对位置型)

*1 以接通电源时的位置为0，之后根据移动方向对移动量进行累计。范围为-2147483648 ~ 2147483647。

标尺测量编码器位置计算方法

标尺测量编码器的位置可通过以下方法计算。

标尺位置 = ([Scale ABS counter (Obj. 2D37h)] × [Scale measurement encoder resolution (Obj. 2D38h)]) + [Scale cycle counter (Obj. 2D36h)]

4.4 探针 [G]


概要

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

探针是通过传感器等的信号输入对当前位置进行锁存的功能。可以根据指定的条件，以1 μ s精度检测输入软元件的上升沿及下降沿的位置反馈，并存储于对象中。

限制事项

- MR-J5-_G时，固件版本C0以上且在2021年6月以后生产的伺服放大器可以使用该功能。
- 探针的输入软元件的分配，受限于可设定的引脚。

 224页 设定方法

- 使用多轴放大器时，设定了输入软元件的TPR1（探针1）、TPR2（探针2）及TPR3（探针3）时，在网络通信周期低于250 [μ s]的情况下，会发生 [AL. 09E 网络警告]。
- 使用3轴伺服放大器并设定了输入软元件的TPR1、TPR2及TPR3，使用了CC-Link IE TSN 通信的情况下，无法使用ABZ相脉冲输出功能。

 340页 ABZ相脉冲输出功能

- 在该功能动作中切换了半闭环控制/全闭环控制时，可能无法检测正确位置。
- 线性编码器的全行程中存在多个线性编码器原点时，编码器0点无法设为触发。

注意事项

如果外部输入信号由于噪声等发生了触点抖动时，可能会无法正确检测位置。应检查周围环境。

设定方法

探针可以根据 [Touch probe function (Obj. 60B8h)] 或 [Touch probe function 2 (Obj. 2DE8h)] 所指定的条件，保存位置反馈后，分别存储至各个对象。

关于输入输出软元件的设定，请参照以下内容。

☞ 144页 输入输出软元件的分配

☞ 225页 输入软元件的设定

关于时序图，请参照下述章节。

☞ 236页 时序图

使用探针所需的对象及输入软元件如下所示。

探针	对象			输入软元件	
	Index	名称	bit范围	名称	简称
Touch probe1	60B8h	Touch probe function	bit0 ~ 7	探针1	TPR1
	60B9h	Touch probe status	bit0 ~ 7		
	60BAh	Touch probe 1 positive edge	—		
	60BBh	Touch probe 1 negative edge	—		
	60D1h	Touch probe time stamp 1 positive value	—		
	60D2h	Touch probe time stamp 1 negative value	—		
Touch probe2	60B8h	Touch probe function	bit8 ~ 15	探针2	TPR2
	60B9h	Touch probe status	bit8 ~ 15		
	60ECh	Touch probe 2 positive edge	—		
	60BDh	Touch probe 2 negative edge	—		
	60D3h	Touch probe time stamp 2 positive value	—		
	60D4h	Touch probe time stamp 2 negative value	—		
Touch probe3	2DE8h	Touch probe function 2	bit0 ~ 7	探针3	TPR3
	2DE9h	Touch probe status 2	bit0 ~ 7		
	2DEAh	Touch probe 3 positive edge	—		
	2DEBh	Touch probe 3 negative edge	—		
	2DF8h	Touch probe time stamp 3 positive value	—		
	2DF9h	Touch probe time stamp 3 negative value	—		

输入软元件的设定

■MR-J5-_G_时

TPR1、TPR2及TPR3输入软元件，其可分配的连接器引脚编号与伺服参数如下所示。

连接器引脚编号	伺服参数	初始分配软元件
CN3-10 *1	[Pr. PD38 输入软元件选择4]	TPR1
CN3-1 *1	[Pr. PD39 输入软元件选择5]	TPR2

*1 固件版本C0以上，且在2021年6月以后生产的伺服放大器可以使用该功能。

■MR-J5-_G_-RJ_的情况

TPR1、TPR2及TPR3输入软元件，其可分配的连接器引脚编号与伺服参数如下所示。

连接器引脚编号	伺服参数	初始分配软元件
CN3-10	[Pr. PD38 输入软元件选择4]	TPR1
CN3-1	[Pr. PD39 输入软元件选择5]	TPR2
CN3-19	[Pr. PD05 输入软元件选择3]	DOG

■MR-J5W-_G_的情况

多轴伺服放大器时，不仅要分配输入软元件（TPR1、TPR2及TPR3），还应选择对哪一轴使用输入信号。可以分别对A、B、C轴按探针各设定1个通道，也可以在B轴使用3个通道的探针，还可以通过1个输入信号对A、B、C轴的当前位置同时进行锁存。

但是，不仅设定了输入软元件，还设定了通过 [Touch probe function (Obj. 60B8h)] 的bit2触发编码器0点的情况下，仅通过锁存设定轴的位置，无法锁存其他轴的位置。

TPR1、TPR2及TPR3输入软元件，其可分配的连接器引脚编号与伺服参数如下所示。

连接器引脚编号	MR-J5W2-_G_		MR-J5W3-_G_	
	伺服参数	初始分配软元件	伺服参数	初始分配软元件
CN3-9	[Pr. PD05 输入软元件选择3] (A轴)	DOG-A	[Pr. PD05 输入软元件选择3] (A轴)	DOG-A
CN3-22	[Pr. PD05 输入软元件选择3] (B轴)	DOG-B	[Pr. PD05 输入软元件选择3] (B轴)	DOG-B
CN3-15	[Pr. PD51 输入软元件选择3-2] (通用)	不分配	[Pr. PD05 输入软元件选择3] (C轴)	DOG-C

■MR-J5D1-_G_时

TPR1、TPR2及TPR3输入软元件，其可分配的连接器引脚编号与伺服参数如下所示。

连接器引脚编号	伺服参数	初始分配软元件
CN3-11	[Pr. PD38 输入软元件选择4]	TPR1
CN3-27	[Pr. PD39 输入软元件选择5]	TPR2
CN3-29	[Pr. PD05 输入软元件选择3]	DOG

■MR-J5D2-_G_/MR-J5D3-_G_时

多轴伺服放大器时，不仅要分配输入软元件（TPR1、TPR2及TPR3），还应选择哪一轴使用输入信号。可以分别对A、B、C轴按探针各设定1个通道，也可以在B轴使用3个通道的探针，还可以通过1个输入信号对A、B、C轴的当前位置同时进行锁存。

但是，不仅设定了输入软元件，还设定了通过 [Touch probe function (Obj. 60B8h)] 的bit2触发编码器0点的情况下，仅通过锁存设定轴的位置，无法锁存其他轴的位置。

TPR1、TPR2及TPR3输入软元件，其可分配的连接器的引脚编号与伺服参数如下所示。

连接器引脚编号	MR-J5D2-_G_		MR-J5D3-_G_	
	伺服参数	初始分配软元件	伺服参数	初始分配软元件
CN3-29	[Pr. PD05 输入软元件选择3] (A轴)	DOG-A	[Pr. PD05 输入软元件选择3] (A轴)	DOG-A
CN3-27	[Pr. PD05 输入软元件选择3] (B轴)	DOG-B	[Pr. PD05 输入软元件选择3] (B轴)	DOG-B
CN3-11	[Pr. PD51 输入软元件选择3-2] (通用)	不分配	[Pr. PD05 输入软元件选择3] (C轴)	DOG-C

例

MR-J5W3-_G_时的设定示例如下。应通过 [Pr. PD05.0-1 输入软元件选择3] 分配输入软元件 (TPR1、TPR2、TPR3)，通过 [Pr. PD05.4 输入轴选择3] 选择输入软元件所使用的轴。

A、B、C轴的锁存位置存储于各探针1时

锁存对象轴	对象		
	Touch probe 1	Touch probe 2	Touch probe 3
A轴	CN3-9	—	—
B轴	CN3-22	—	—
C轴	CN3-15	—	—

应如下表所示进行设定。

连接器引脚编号	伺服参数设定			软元件名称	设定内容
	设定轴	[Pr. PD05.0-1]	[Pr. PD05.4]		
CN3-9	A轴	“2Ch” (TPR1)	“0h” (自动选择: A轴)	TPR1-A	向A轴用输入引脚分配TPR1
CN3-22	B轴	“2Ch” (TPR1)	“0h” (自动选择: B轴)	TPR1-B	向B轴用输入引脚分配TPR1
CN3-15	C轴	“2Ch” (TPR1)	“0h” (自动选择: C轴)	TPR1-C	向C轴用输入引脚分配TPR1

在B轴使用3个通道的探针时

锁存对象轴	对象		
	Touch probe 1	Touch probe 2	Touch probe 3
A轴	—	—	—
B轴	CN3-9	CN3-22	CN3-15
C轴	—	—	—

应如下表所示进行设定。

连接器引脚编号	伺服参数设定			软元件名称	设定内容
	设定轴	[Pr. PD05.0-1]	[Pr. PD05.4]		
CN3-9	A轴	“2Ch” (TPR1)	“2h” (B轴有效)	TPR1-B	对A轴用输入引脚设定B轴有效并分配TPR1
CN3-22	B轴	“2Dh” (TPR2)	“0h” (自动选择: B轴)	TPR2-B	向B轴用输入引脚分配TPR2
CN3-15	C轴	“63h” (TPR3)	“2h” (B轴有效)	TPR3-B	向C轴用输入引脚设定B轴有效并分配TPR3

对应输入信号引脚、锁存对象轴、存储对象时

锁存对象轴	对象		
	Touch probe 1	Touch probe 2	Touch probe 3
A轴	CN3-9	CN3-15	—
B轴	CN3-22		—
C轴	—		—

应如下表所示进行设定。

连接器引脚编号	伺服参数设定			软元件名称	设定内容
	设定轴	[Pr. PD05.0-1]	[Pr. PD05.4]		
CN3-9	A轴	“2Ch” (TPR1)	“0h” (自动设定: A轴)	TPR1-A	向A轴用输入引脚分配TPR1
CN3-22	B轴	“2Ch” (TPR1)	“6h” (B、C轴有效)	TPR1-B TPR1-C	对B轴用输入引脚设定B轴、C轴有效并分配TPR1
CN3-15	C轴	“2Dh” (TPR2)	“7h” (A、B、C轴有效)	TPR2-A TPR2-B TPR2-C	对C轴用输入引脚设定A、B、C轴有效并分配TPR2

伺服参数

分配了TPR1、TPR2或TPR3的引脚，[Pr. PD11.0 输入信号滤波选择] 的滤波设定无效。

■MR-J5-_G_

伺服参数	简称	名称	概要
PD38.0-1 *1	*DI4	输入软元件选择4	应向CN3-10引脚分配任意的输入软元件。 初始值：2Ch (TPR1)
PD39.0-1 *1	*DI5	输入软元件选择5	应向CN3-1引脚分配任意的输入软元件。 初始值：2Dh (TPR2)
PT26.4 *2	*TOP2	探针锁存位置选择	应选择探针锁存位置。 初始值：0

*1 固件版本C0以上，且在2021年6月以后生产的伺服放大器可以使用该功能。

*2 可用于固件版本C4以上的伺服放大器。

■MR-J5-_G_-RJ_

伺服参数	简称	名称	概要
PD05.0-1	*DI3	输入软元件选择3	应向CN3-19引脚分配任意的输入软元件。 初始值：22h (DOG)
PD38.0-1	*DI4	输入软元件选择4	应向CN3-10引脚分配任意的输入软元件。 初始值：2Ch (TPR1)
PD39.0-1	*DI5	输入软元件选择5	应向CN3-1引脚分配任意的输入软元件。 初始值：2Dh (TPR2)
PT26.4 *1	*TOP2	探针锁存位置选择	应选择探针锁存位置。 初始值：0

*1 可用于固件版本C4以上的伺服放大器。

■MR-J5W2-_G_

伺服参数	简称	名称	概要
PD05.0-1 (A轴)	*DI3	输入软元件选择3	应向CN3-9引脚分配任意的输入软元件。 初始值：22h (DOG)
PD05.4 (A轴)		输入轴选择3	应对哪一轴使用CN3-9引脚的输入信号进行设定。 初始值：0h (自动设定：A轴)
PD05.0-1 (B轴)	*DI3	输入软元件选择3	应向CN3-22引脚分配任意的输入软元件。 初始值：22h (DOG)
PD05.4 (B轴)		输入轴选择3	应对哪一轴使用CN3-22引脚的输入信号进行设定。 初始值：0h (自动设定：B轴)
PD51.0-1	*DI3W2	输入软元件选择3-2	MR-J5W2-_G_时，应向CN3-15引脚分配任意的输入软元件。 初始值：62h (无分配功能)
PD51.4		输入轴选择3-2	MR-J5W2-_G_时，应对哪一轴使用CN3-15引脚的输入信号进行设定。 初始值：0h (自动设定：A轴)
PT26.4 *1	*TOP2	探针锁存位置选择	应选择探针锁存位置。 初始值：0

*1 可用于固件版本C4以上的伺服放大器。

■MR-J5W3-_G_

伺服参数	简称	名称	概要
PD05.0-1 (A轴)	*DI3	输入软元件选择3	应向CN3-9引脚分配任意的输入软元件。 初始值: 22h (DOG-A)
PD05.4 (A轴)		输入轴选择3	应对哪一轴使用CN3-9引脚的输入信号进行设定。 初始值: 0h (自动设定: A轴)
PD05.0-1 (B轴)	*DI3	输入软元件选择3	应向CN3-22引脚分配任意的输入软元件。 初始值: 22h (DOG-B)
PD05.4 (B轴)		输入轴选择3	应对哪一轴使用CN3-22引脚的输入信号进行设定。 初始值: 0h (自动设定: B轴)
PD05.0-1 (C轴)	*DI3	输入软元件选择3	应向CN3-15引脚分配任意的输入软元件。 初始值: 22h (DOG-C)
PD05.4 (C轴)		输入轴选择3	应对哪一轴使用CN3-15引脚的输入信号进行设定。 初始值: 0h (自动设定: C轴)
PT26.4 *1	*TOP2	探针锁存位置选择	应选择探针锁存位置。 初始值: 0

*1 可用于固件版本C4以上的伺服放大器。

■MR-J5D1-_G_

伺服参数	简称	名称	概要
PD05.0-1	*DI3	输入软元件选择3	应向CN3-29引脚分配任意的输入软元件。 初始值: 22h (DOG)
PD38.0-1	*DI4	输入软元件选择4	应向CN3-11引脚分配任意的输入软元件。 初始值: 2Ch (TPR1)
PD39.0-1	*DI5	输入软元件选择5	应向CN3-27引脚分配任意的输入软元件。 初始值: 2Dh (TPR2)
PT26.4 *1	*TOP2	探针锁存位置选择	应选择探针锁存位置。 初始值: 0

*1 可用于固件版本C4以上的伺服放大器。

■MR-J5D2-_G_

伺服参数	简称	名称	概要
PD05.0-1 (A轴)	*DI3	输入软元件选择3	应向CN3-29引脚分配任意的输入软元件。 初始值: 22h (DOG)
PD05.4 (A轴)		输入轴选择3	应对哪一轴使用CN3-29引脚的输入信号进行设定。 初始值: 0h (自动设定: A轴)
PD05.0-1 (B轴)	*DI3	输入软元件选择3	应向CN3-27引脚分配任意的输入软元件。 初始值: 22h (DOG)
PD05.4 (B轴)		输入轴选择3	应对哪一轴使用CN3-27引脚的输入信号进行设定。 初始值: 0h (自动设定: B轴)
PD51.0-1	*DI3W2	输入软元件选择3-2	MR-J5D2-_G_时, 应向CN3-11引脚分配任意的输入软元件。 初始值: 62h (无分配功能)
PD51.4		输入轴选择3-2	MR-J5D2-_G_时, 应对哪一轴使用CN3-11引脚的输入信号进行设定。 初始值: 0h (自动设定: A轴)
PT26.4 *1	*TOP2	探针锁存位置选择	应选择探针锁存位置。 初始值: 0

*1 可用于固件版本C4以上的伺服放大器。

■MR-J5D3-_G_

伺服参数	简称	名称	概要
PD05.0-1 (A轴)	*DI3	输入软元件选择3	应向CN3-29引脚分配任意的输入软元件。 初始值：22h (DOG-A)
PD05.4 (A轴)		输入轴选择3	应对哪一轴使用CN3-29引脚的输入信号进行设定。 初始值：0h (自动设定：A轴)
PD05.0-1 (B轴)	*DI3	输入软元件选择3	应向CN3-27引脚分配任意的输入软元件。 初始值：22h (DOG-B)
PD05.4 (B轴)		输入轴选择3	应对哪一轴使用CN3-27引脚的输入信号进行设定。 初始值：0h (自动设定：B轴)
PD05.0-1 (C轴)	*DI3	输入软元件选择3	应向CN3-11引脚分配任意的输入软元件。 初始值：22h (DOG-C)
PD05.4 (C轴)		输入轴选择3	应对哪一轴使用CN3-11引脚的输入信号进行设定。 初始值：0h (自动设定：C轴)
PT26.4 *1	*TOP2	探针锁存位置选择	应选择探针锁存位置。 初始值：0

*1 可用于固件版本C4以上的伺服放大器。

对象字典

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
60B8h	—	VAR	Touch probe function	☞ 232页 [Touch probe function (Obj. 60B8h)] 详细内容
60B9h	—	VAR	Touch probe status	☞ 234页 [Touch probe status (Obj. 60B9h)] 详细内容
60BAh	—	VAR	Touch probe 1 positive edge	表示TPR1（探针1）的上升沿位置。(pos units)
60BBh	—	VAR	Touch probe 1 negative edge	表示TPR1（探针1）的下降沿位置。(pos units)
60D1h	—	VAR	Touch probe time stamp 1 positive value	表示TPR1（探针1）的上升沿时的时间戳。(ns)
60D2h	—	VAR	Touch probe time stamp 1 negative value	表示TPR1（探针1）的下降沿时的时间戳。(ns)
60BCh	—	VAR	Touch probe 2 positive edge	表示TPR2（探针2）的上升沿位置。(pos units)
60BDh	—	VAR	Touch probe 2 negative edge	表示TPR2（探针2）的下降沿位置。(pos units)
60D3h	—	VAR	Touch probe time stamp 2 positive value	表示TPR2（探针2）的上升沿时的时间戳。(ns)
60D4h	—	VAR	Touch probe time stamp 2 negative value	表示TPR2（探针2）的下降沿时的时间戳。(ns)
2DE8h	—	VAR	Touch probe function 2	☞ 233页 [Touch probe function 2 (Obj. 2DE8h)] 详细内容
2DE9h	—	VAR	Touch probe status 2	☞ 235页 [Touch probe status 2 (Obj. 2DE9h)] 详细内容
2DEAh	—	VAR	Touch probe 3 positive edge	表示TPR3（探针3）的上升沿位置。(pos units)
2DEBh	—	VAR	Touch probe 3 negative edge	表示TPR3（探针3）的下降沿位置。(pos units)
2DF8h	—	VAR	Touch probe time stamp 3 positive value	表示TPR3（探针3）的上升沿时的时间戳。(ns)
2DF9h	—	VAR	Touch probe time stamp 3 negative value	表示TPR3（探针3）的下降沿时的时间戳。(ns)

■[Touch probe function (Obj. 60B8h)] 详细内容

Bit	内容
0	0: 探针1无效 1: 探针1有效
1	0: 单触发模式 1: 连续触发模式
2	0: 将探针1输入设定为触发 1: 将编码器0点设定为触发
3	(reserved) 读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
4	0: 中止探针1的上升沿的采样 1: 开始探针1的上升沿的采样 将探针1输入设定为了触发 (位2 = 0) 的情况下, 在探针1的上升沿锁存的位置反馈将被存储至 [Touch probe 1 positive edge (Obj. 60BAh)], 时间戳将被存储至 [Touch probe time stamp 1 positive value (Obj. 60D1h)]。 将编码器0点设定为了触发 (位2 = 1) 的情况下, 在编码器0点通过时 *1 的位置反馈将被存储至 [Touch probe 1 positive edge (Obj. 60BAh)]。
5	0: 中止探针1的下降沿的采样 1: 开始探针1的下降沿的采样 将探针1输入设定为了触发 (位2 = 0) 的情况下, 在探针1的下降沿锁存的位置反馈将被存储至 [Touch probe 1 negative edge (Obj. 60BBh)], 时间戳将被存储至 [Touch probe time stamp 1 negative value (Obj. 60D2h)]。 将编码器0点设定为了触发 (位2 = 1) 的情况下, 在编码器0点通过时 *1 的位置反馈将被存储至 [Touch probe 1 negative edge (Obj. 60BBh)]。
6	(reserved) 读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
7	
8	0: 探针2无效 1: 探针2有效
9	0: 单触发模式 1: 连续触发模式
10	0: 将探针2输入设定为触发 1: 将编码器0点设定为触发
11	(reserved) 读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
12	0: 中止探针2的上升沿的采样 1: 开始探针2的上升沿的采样 将探针2输入设定为了触发 (位10 = 0) 的情况下, 在探针2的上升沿锁存的位置反馈将被存储至 [Touch probe 2 positive edge (Obj. 60BCh)], 时间戳将被存储至 [Touch probe time stamp 2 positive value (Obj. 60D3h)]。 将编码器0点设定为了触发 (位10 = 1) 的情况下, 在编码器0点通过时 *1 的位置反馈将被存储至 [Touch probe 2 positive edge (Obj. 60BCh)]。
13	0: 中止探针2的下降沿的采样 1: 开始探针2的下降沿的采样 将探针2输入设定为了触发 (位10 = 0) 的情况下, 在探针2的下降沿锁存的位置反馈将被存储至 [Touch probe 2 negative edge (Obj. 60BDh)], 时间戳将被存储至 [Touch probe time stamp 2 negative value (Obj. 60D4h)]。 将编码器0点设定为了触发 (位10 = 1) 的情况下, 在编码器0点通过时 *1 的位置反馈将被存储至 [Touch probe 2 negative edge (Obj. 60BDh)]。
14	(reserved) 读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
15	

*1 线性伺服电机的情况下, 编码器0点是每个以线性编码器原点为基准进行的原点复位时的停止间隔 [pulse] (可通过 [Pr. PL01.2 原点复位时的停止间隔设定] 进行变更) 的位置。

■[Touch probe function 2 (Obj. 2DE8h)] 详细内容

Bit	内容
0	0: 探针3无效 1: 探针3有效
1	0: 单触发模式 1: 连续触发模式
2	0: 将探针3输入设定为触发 1: 将编码器0点设定为触发
3	(reserved) 读取时的值不确定。此外，写入时应设定“0”。
4	0: 中止探针3的上升沿的采样 1: 开始探针3的上升沿的采样 将探针3输入设定为了触发（位2 = 0）的情况下，在探针3的上升沿锁存的位置反馈将被存储至 [Touch probe 3 positive edge (Obj. 2DEAh)], 时间戳将被存储至 [Touch probe time stamp 3 positive value (Obj. 2DF8h)]。 将编码器0点设定为了触发（位2 = 1）的情况下，在编码器0点通过时 *1 的位置反馈将被存储至 [Touch probe 3 positive edge (Obj. 2DEAh)]。
5	0: 中止探针3的下降沿的采样 1: 开始探针3的下降沿的采样 将探针3输入设定为了触发（位2 = 0）的情况下，在探针3的下降沿锁存的位置反馈将被存储至 [Touch probe 3 negative edge (Obj. 2DEBh)], 时间戳将被存储至 [Touch probe time stamp 3 negative value (Obj. 2DF9h)]。 将编码器0点设定为了触发（位2 = 1）的情况下，在编码器0点通过时 *1 的位置反馈将被存储至 [Touch probe 3 negative edge (Obj. 2DEBh)]。
6	(reserved) 读取时的值不确定。此外，写入时应设定“0”。
7	
8 to 15	

*1 线性伺服电机的情况下，编码器0点是每个以线性编码器原点为基准进行的原点复位时的停止间隔 [pulse]（可通过 [Pr. PL01.2 原点复位时的停止间隔设定] 进行变更）的位置。


■[Touch probe status (Obj. 60B9h)] 详细内容

Bit	内容
0	0: 探针1无效 1: 探针1有效
1	0: 探针1的上升沿数据未存储 1: 探针1的上升沿数据已存储 在 [Touch probe 1 positive edge (Obj. 60BAh)] 中存储位置反馈, 在 [Touch probe time stamp 1 positive value (Obj. 60D1h)] 中存储时间戳后, 将会设定1。 将 [Touch probe function (Obj. 60B8h)] 的位4设为0后, 会清除为0。
2	0: 探针1的下降沿数据未存储 1: 探针1的下降沿数据已存储 在 [Touch probe 1 negative edge (Obj. 60BBh)] 中存储位置反馈, 在 [Touch probe time stamp 1 negative value (Obj. 60D2h)] 中存储时间戳后, 将会设定1。 将 [Touch probe function (Obj. 60B8h)] 的位5设为0后, 会清除为0。
3 to 5	(reserved) 读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
6	探针1上升沿锁存结束触发器状态 0 or 1: 通过设定 [Touch probe function (Obj. 60B8h)] 的位1 = “1” (连续触发模式), 每次在 [Touch probe 1 positive edge (Obj. 60BAh)] 中存储位置反馈, 在 [Touch probe time stamp 1 positive value (Obj. 60D1h)] 中存储时间戳时, 状态 (0 or 1) 将发生变化。
7	探针1下降沿锁存结束触发器状态 0 or 1: 通过设定 [Touch probe function (Obj. 60B8h)] 的位1 = “1” (连续触发模式), 每次在 [Touch probe 1 negative edge (Obj. 60BBh)] 中存储位置反馈, 在 [Touch probe time stamp 1 negative value (Obj. 60D2h)] 中存储时间戳时, 状态 (0 or 1) 将发生变化。
8	0: 探针2无效 1: 探针2有效
9	0: 探针2的上升沿数据未存储 1: 探针2的上升沿数据已存储 在 [Touch probe 2 positive edge (Obj. 60BCh)] 中存储位置反馈, 在 [Touch probe time stamp 2 positive value (Obj. 60D3h)] 中存储时间戳后, 将会设定1。 将 [Touch probe function (Obj. 60B8h)] 的位9设为0后, 会清除为0。
10	0: 探针2的下降沿数据未存储 1: 探针2的下降沿数据已存储 在 [Touch probe 2 negative edge (Obj. 60BDh)] 中存储位置反馈, 在 [Touch probe time stamp 2 negative value (Obj. 60D4h)] 中存储时间戳后, 将会设定1。 将 [Touch probe function (Obj. 60B8h)] 的位10设为0后, 会清除为0。
11 to 13	(reserved) 读取时的值不确定。此外, 写入时应设定“0”。
14	探针2上升沿锁存结束触发器状态 0 or 1: 通过设定 [Touch probe function (Obj. 60B8h)] 的位9 = “1” (连续触发模式), 每次在 [Touch probe 2 positive edge (Obj. 60BCh)] 中存储位置反馈, 在 [Touch probe time stamp 2 positive value (Obj. 60D3h)] 中存储时间戳时, 状态 (0 or 1) 将发生变化。
15	探针2下降沿锁存结束触发器状态 0 or 1: 通过设定 [Touch probe function (Obj. 60B8h)] 的位9 = “1” (连续触发模式), 每次在 [Touch probe 2 negative edge (Obj. 60BDh)] 中存储位置反馈, 在 [Touch probe time stamp 2 negative value (Obj. 60D4h)] 中存储时间戳时, 状态 (0 or 1) 将发生变化。

■[Touch probe status 2 (Obj. 2DE9h)] 详细内容

Bit	内容
0	0: 探针3无效 1: 探针3有效
1	0: 探针3的上升沿位置未存储 1: 探针3的上升沿位置已存储 在 [Touch probe 3 positive edge (Obj. 2DEAh)] 中存储位置反馈, 在 [Touch probe time stamp 3 positive value (Obj. 2DF8h)] 中存储时间戳后, 将会设定1。 将 [Touch probe function 2 (Obj. 2DE8h)] 的位4设为0后, 会清除为0。
2	0: 探针3的下降沿位置未存储 1: 探针3的下降沿位置已存储 在 [Touch probe 3 negative edge (Obj. 2DEBh)] 中存储位置反馈, 在 [Touch probe time stamp 3 negative value (Obj. 2DF9h)] 中存储时间戳后, 将会设定1。 将 [Touch probe function 2 (Obj. 2DE8h)] 的位5设为0后, 会清除为0。
3 to 5	(reserved) 读取时的值不确定。
6	探针3上升沿锁存结束触发器状态 0 or 1: 通过设定 [Touch probe function 2 (Obj. 2DE8h)] 的位1 = “1” (连续触发模式), 每次在 [Touch probe 3 positive edge (Obj. 2DEAh)] 中存储位置反馈, 在 [Touch probe time stamp 3 positive value (Obj. 2DF8h)] 中存储时间戳时, 状态 (0 or 1) 将发生变化。
7	探针3下降沿锁存结束触发器状态 0 or 1: 通过设定 [Touch probe function 2 (Obj. 2DE8h)] 的位1 = “1” (连续触发模式), 每次在 [Touch probe 3 negative edge (Obj. 2DEBh)] 中存储位置反馈, 在 [Touch probe time stamp 3 negative value (Obj. 2DF9h)] 中存储时间戳时, 状态 (0 or 1) 将发生变化。
8 to 15	(reserved) 读取时的值不确定。

时序图

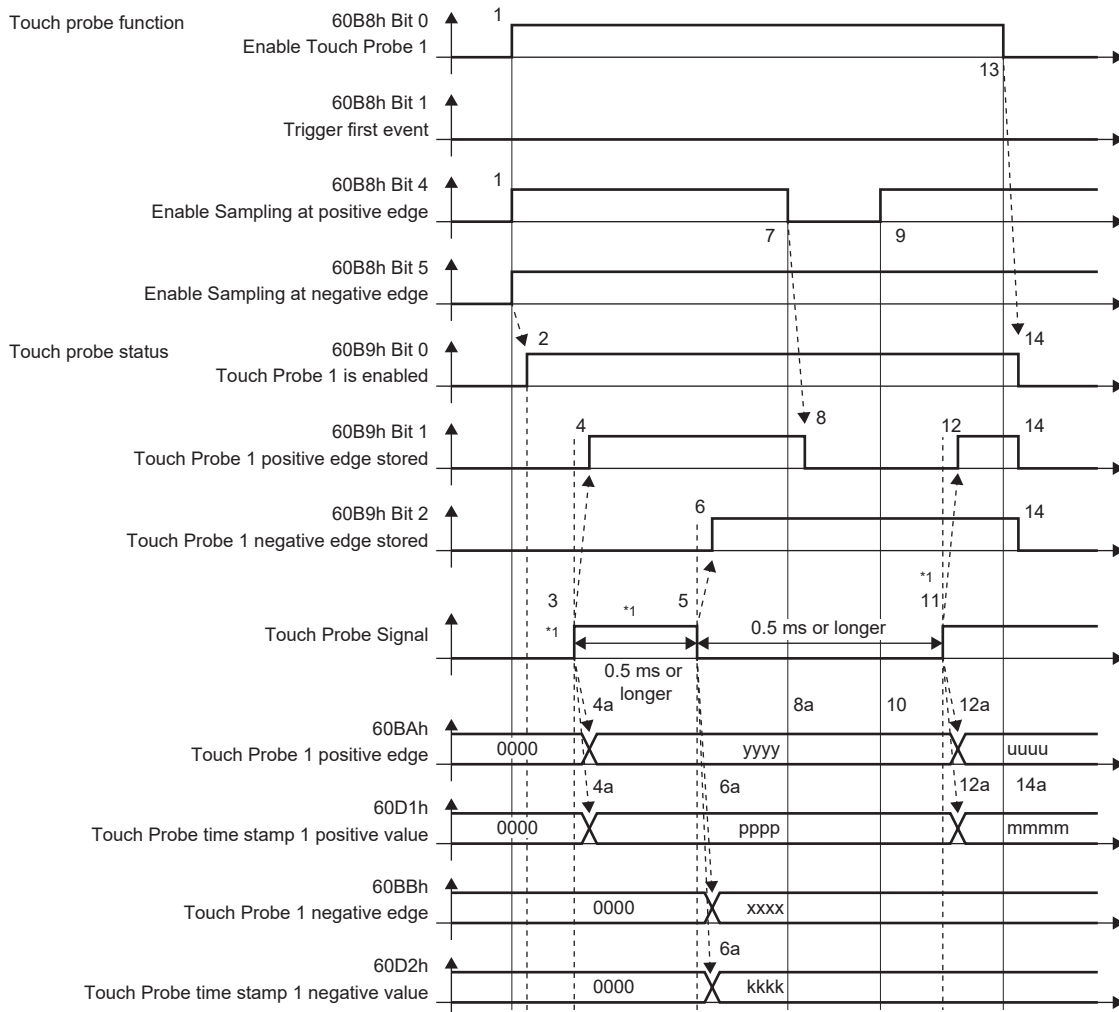


*1 应变更Touch Probe Signal从而可以保证ON时间/OFF时间分别为0.5 ms以上。

转换编号	对象	内容
1	60B8h Bit 0, 4, 5 = 1	使Touch Probe1有效。上升沿及下降沿有效。
2	→ 60B9h Bit 0 = 1	将Touch Probe1 enable状态设为ON。
3	—	将Touch Probe Signal (TPR1) 设为ON。
4	→ 60B9h Bit 1 = 1	将Touch Probe1 positive edge stored状态设为ON。
4a	→ 60BAh、60D1h	在Touch probe 1 positive edge中设定锁存的位置反馈，在Touch probe time stamp 1 positive value中设定锁存的时间戳。
5	—	将Touch Probe Signal (TPR1) 设为OFF。
6	→ 60B9h Bit 2 = 1	将Touch Probe1 negative edge stored状态设为ON。
6a	→ 60BBh、60D2h	在Touch probe 1 negative edge中设定锁存的位置反馈，在Touch probe time stamp 1 negative value中设定锁存的时间戳。
7	60B8h Bit 4 = 0	将Sample positive edge设为OFF。使上升沿的检测无效。
8	→ 60B9h Bit 1 = 0	将Touch Probe1 positive edge stored状态设为OFF。
8a	→ 60BAh、60D1h	Touch probe 1 positive edge、Touch probe time stamp 1 positive value无变化。
9	60B8h Bit 4 = 1	将Sample positive edge设为ON。使上升沿的检测有效。
10	→ 60BAh、60D1h	Touch probe 1 positive edge、Touch probe time stamp 1 positive value无变化。
11	—	将Touch Probe Signal (TPR1) 设为ON。
12	→ 60B9h Bit 1 = 1	将Touch Probe1 positive edge stored状态设为ON。
12a	→ 60BAh、60D1h	在Touch probe 1 positive edge中设定锁存的位置反馈，在Touch probe time stamp 1 positive value中设定锁存的时间戳。
13	60B8h Bit 0 = 0	使Touch Probe1无效。
14	→ 60B9h Bit 0、1、2 = 0	清除所有的状态Bit。

转换编号	对象	内容
14a	→ 60BAh、60BBh、60D1h、60D2h	Touch probe 1 positive/negative edge、Touch probe time stamp 1 positive/negative value 无变化。

[Touch probe status (Obj. 60B9h)] 的Bit 6的时序图如下所示。Bit7在下降沿的锁存结束时变化。

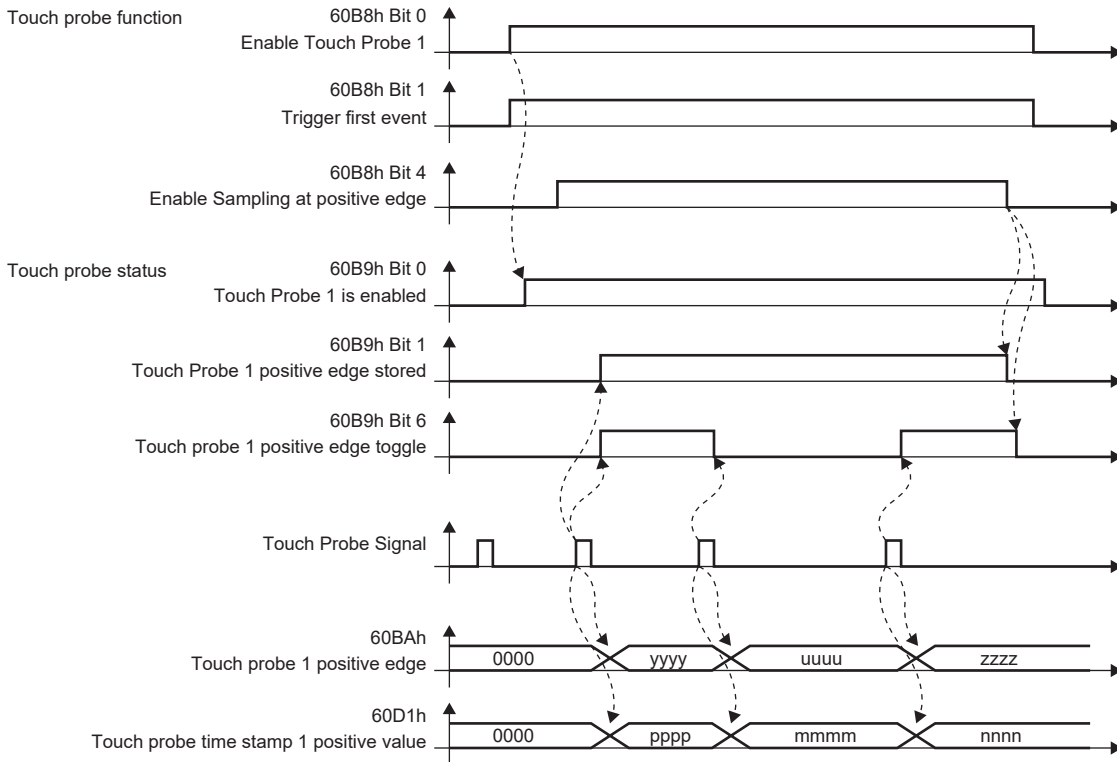

4.5 机械诊断

使用机械诊断功能，可从伺服放大器的内部数据推定设备驱动部的摩擦和振动成分，并可检测滚珠丝杠和轴承等机器部件的异常。机械诊断功能中有以下功能。

诊断对象	诊断项目	诊断功能	概要	详细说明
线性导轨 滚珠丝杠	静摩擦/动摩擦	摩擦推定功能	摩擦推定功能在任意运行曲线下运行后推定及检测导轨及滚珠丝杠的静摩擦（包含重力）及动摩擦。	☞ 238页 摩擦振动推定功能
		摩擦故障预测功能	摩擦故障预测功能根据摩擦振动推定功能推定的摩擦来预测设备故障。	☞ 243页 摩擦故障预测功能
	电机振动转矩	振动推定功能	振动推定功能在任意运行曲线下运行后推定及检测伺服电机运行时的振动等级、伺服电机运行时的振动频率、伺服电机停止时的振动等级及伺服电机停止时的振动频率。	☞ 238页 摩擦振动推定功能
		振动故障预测功能	振动故障预测功能根据振动推定功能推定的伺服电机运行时的振动等级来预测设备故障。	☞ 250页 振动故障预测功能
伺服电机 设备部件	电机总移动量	总移动量故障预测功能	总移动量故障预测功能是根据伺服电机总移动量预测伺服电机及设备故障的功能。	☞ 255页 总移动量故障预测功能
齿轮	齿隙量	齿隙推定功能	通过伺服电机驱动状态来推定伺服电机上连接的齿轮的齿隙量。	☞ 262页 齿轮故障诊断功能
		齿轮故障诊断功能	根据推定的齿隙量来预测齿轮的故障。	☞ 262页 齿轮故障诊断功能
皮带	皮带张力	静摩擦故障预测功能	静摩擦故障预测功能通过摩擦推定功能推定的静摩擦的增减来预测皮带张力下降。	☞ 275页 皮带诊断功能
		皮带张力下降预测功能	皮带张力下降预测功能通过伺服放大器内部数据推定皮带张力，并预测皮带张力伺服参数中所设定的阈值以下的时期。	☞ 275页 皮带诊断功能

摩擦振动推定功能

摩擦振动推定功能分为摩擦推定功能和振动推定功能，摩擦推定功能通过伺服放大器的内部数据来推定驱动设备的摩擦，振动推定功能可以推定微小振动的振动等级及振动频率。摩擦推定功能在任意运行曲线下运行后推定及检测导轨及滚珠丝杠的静摩擦（包含重力）及动摩擦。振动推定功能在任意运行曲线下运行后推定及检测伺服电机运行时的振动等级、伺服电机运行时的振动频率、伺服电机停止时的振动等级及伺服电机停止时的振动频率。

限制事项

- 振动频率极低或极高时，无法进行振动推定。例如，在低刚性机械中检测不到几十Hz的低频振动等。
- 存在多个机械共振等同时以多个频率振动时，可能无法正常推定振动频率。
- 转矩即将达到转矩限制值时，可能无法正常推定振动频率。应延长指令的加速时间及减速时间或稍微降低增益以避免发生过大的转矩振动。
- 无法同时使用摩擦故障预测功能和静摩擦故障推定功能。同时将摩擦故障预测功能和静摩擦故障预测功能设为有效时，会发生 [AL. 037 参数异常]。

注意事项

- 建议对开始运转时通过摩擦振动推定功能推定的值进行保存。通过比较开始运转后由摩擦振动推定功能推定的值和开始运转时的值，可把握运转后机器的老化程度，有助于预防保全。

设定方法 [G] [B]

■摩擦推定功能

1. 应启动系统。
2. 如果是达到额定速度前不使用的运行曲线，应设定为运行 [Pr. PF31] 时最大速度的1/2。或者应将 [Pr. PF34.6] 设定为“1”（自动设定），并自动计算 [Pr. PF31]。
3. 应驱动伺服电机。
4. 推定静摩擦及动摩擦（额定速度时）。
5. 应保存推定的静摩擦及动摩擦。

伺服参数	简称	名称	内容
PF31	FRIC	机械诊断功能低速时摩擦推定区域判定速度	关于机械诊断的摩擦推定处理，应设定低速时摩擦推定区域和高速时摩擦推定区域分开的伺服电机速度。 不为额定速度的运行曲线时，建议将值设为运行时最大速度的一半。*1*2 此外，将 [Pr. PF34.6 摩擦推定区域判定速度设定] 设定为“1”（自动设定）后，将从伺服电机驱动时的运行曲线开始自动计算该伺服参数值。自动计算该伺服参数值时，该参数值将自动改写为计算结果。 初始值：0 [r/min]、[mm/s]
PF34.6	*MFP	摩擦推定区域判定速度设定	应设定机械诊断功能低速时摩擦推定区域判定速度的设定方法。 0：手动设定（初始值） 1：自动设定 设为“1”（自动设定）后，将根据伺服电机的驱动曲线计算 [Pr. PF31]。计算后，[Pr. PF31] 将改写为计算结果，该伺服参数变为“0”（手动设定）。 此外，该伺服参数为“1”（自动设定）的情况下，摩擦推定停止。

*1 设定为“0”时，其值设定为额定速度的一半。

*2 设定值将固定为最大速度。变更为允许速度时，应在 [Pr. PA28.4 速度范围限制选择] 中进行设定。

■振动推定功能

无需设定。伺服放大器始终推定运行曲线的振动。

1. 应启动系统。
2. 应驱动伺服电机。
3. 推定振动等级和振动频率。
4. 应保存推定的振动等级和振动频率。

设定方法 [A]

■摩擦推定功能

1. 应启动系统。
2. 如果是达到额定速度前不使用的运行曲线，应设定为运行 [Pr. PF31] 时最大速度的1/2。或者应将 [Pr. PF34.6] 设定为“1”（自动设定），并自动计算 [Pr. PF31]。
3. 应驱动伺服电机。
4. 推定静摩擦及动摩擦（额定速度时）。
5. 应保存推定的静摩擦及动摩擦。

伺服参数	简称	名称	内容
PF31	FRIC	机械诊断功能低速时摩擦推定区域判定速度	关于机械诊断的摩擦推定处理，应设定低速时摩擦推定区域和高速时摩擦推定区域分开的伺服电机速度。 不为额定速度的运行曲线时，建议将值设为运行时最大速度的一半。*1*2 此外，将 [Pr. PF51.6 摩擦推定区域判定速度设定] 设定为“1”（自动设定）后，将从伺服电机驱动时的运行曲线开始自动计算该伺服参数值。自动计算该伺服参数值时，该参数值将自动改写为计算结果。 初始值：0 [r/min]、[mm/s]
PF51.6	*MFP	摩擦推定区域判定速度设定	应设定机械诊断功能低速时摩擦推定区域判定速度的设定方法。 0：手动设定（初始值） 1：自动设定 设为“1”（自动设定）后，将根据伺服电机的驱动曲线计算 [Pr. PF31]。计算后，[Pr. PF31] 将改写为计算结果，该伺服参数变为“0”（手动设定）。 此外，该伺服参数为“1”（自动设定）的情况下，摩擦推定停止。

*1 设定为“0”时，其值设定为额定速度的一半。


*2 设定值将固定为最大速度。变更为允许速度时，应在 [Pr. PA28.4 速度范围限制选择] 中进行设定。

■振动推定功能

无需设定。伺服放大器始终推定运行曲线的振动。


1. 应启动系统。
2. 应驱动伺服电机。
3. 推定振动等级和振动频率。
4. 应保存推定的振动等级和振动频率。

摩擦推定功能

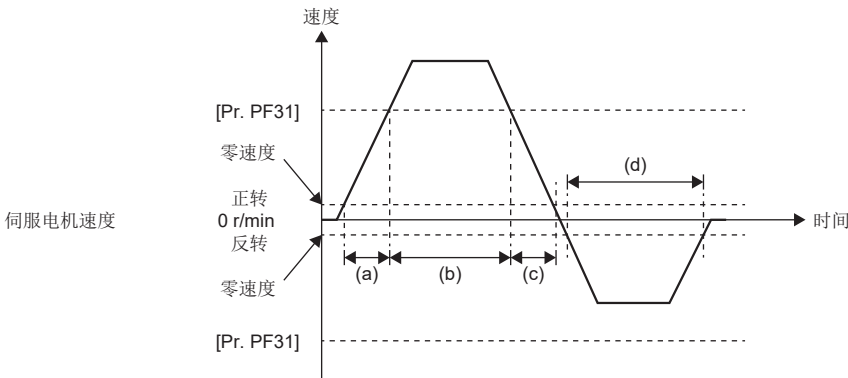

进行摩擦推定时，需要伺服电机以零速度以上的速度旋转，且需要在高速时/低速时分别运行150 s。高速时表示伺服电机速度的绝对值为 [Pr. PF31 机械诊断功能低速时摩擦推定区域判定速度] 以上的区间的值，低速时则表示伺服电机速度的绝对值为小于 [Pr. PF31] 的区间的值。上述的运行曲线示例的情况下，(a) + (c) 达到150 s以上且 (b) 达到150 s以上时可得到正转方向的摩擦推定结果。关于反转方向，由于没有相当于高速的区间，因此即使 (d) 的时间达到150 s以上，摩擦推定也不会结束。此时，可以通过减小 [Pr. PF31] 来进行摩擦推定。[Pr. PF31] 为“0”时，额定速度的1/2值为阈值。

下述运行曲线的情况下，到摩擦推定结束为止，耗时约20 min。

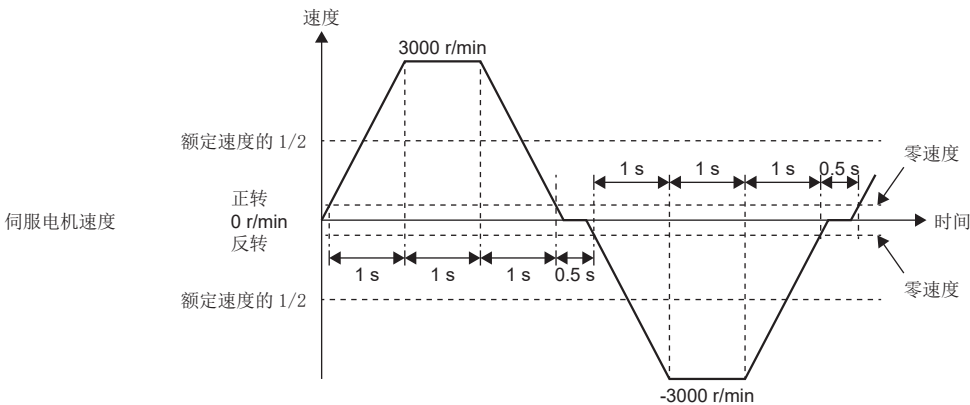


摩擦推定功能是推定正转时的静摩擦、正转时的动摩擦（额定速度时）、反转时的静摩擦及反转时的动摩擦（额定速度时）的功能。无需为了推定这些值而进行往返定位运行。可以进行正转方向的加减速运行并仅推定正转时的静摩擦及动摩擦（额定速度时），也可以进行反转方向的加减速运行并仅推定反转时的静摩擦及动摩擦（额定速度时）。

通过使用MR Configurator2或控制器可以了解摩擦推定的进度。使用MR Configurator2来了解摩擦推定的进度时，应打开机械诊断画面。通过使用控制器来了解摩擦推定的进度时，可通过 [Friction estimate status (Obj. 2C31h)] 进行了解。

振动推定功能

振动推定功能是观测转矩振动并推定高频区的微小振动的振动等级及振动频率的功能。可观测因导轨、滚珠丝杠、皮带等的松动和老化而导致的振动等级增加及振动频率变化。

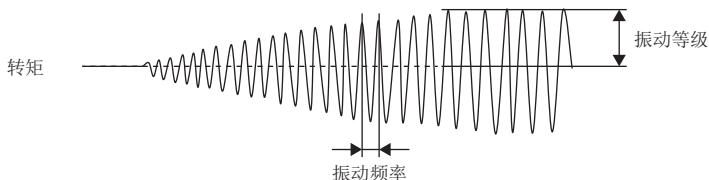

振动推定功能是分别对伺服电机运行时和停止时的振动等级及振动频率进行推定的功能。分别推定伺服电机运行时的振动等级、伺服电机运行时的振动频率、伺服电机停止时的振动等级及伺服电机停止时的振动频率。

关联对象 [G]

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

index	Sub	Object	Name	Description
2C20h	0	VAR	Machine diagnostic status	回复机械诊断状态。 [Bit 0 ~ 3: 正转时摩擦推定状态] *1*2 0: 推定中（正常） 1: 推定完成（正常） 2: 电机旋转/移动方向有可能偏向一个方向。（警告） 3: 进行摩擦推定时伺服电机速度有可能较小。（警告） 4: 进行摩擦推定时伺服电机速度的变化有可能较小。（警告） 5: 进行摩擦推定时加减速时间常数有可能较小。（警告） 6: 运行时间有可能不充分。（警告） [Bit 4 ~ 7: 反转时摩擦推定状态] *1*2 0: 推定中（正常） 1: 推定完成（正常） 2: 电机旋转/移动方向有可能偏向一个方向。（警告） 3: 进行摩擦推定时伺服电机速度有可能较小。（警告） 4: 进行摩擦推定时伺服电机速度的变化有可能较小。（警告） 5: 进行摩擦推定时加减速时间常数有可能较小。（警告） 6: 运行时间有可能不充分。（警告） [Bit 8 ~ 11: 振动推定状态] 0: 推定中 1: 推定完成 [Bit 12 ~ 15: reserved]
2C21h	0	VAR	Static friction torque at forward rotation	回复正转转矩时的静摩擦。 单位: 0.1 % (以100 %额定转矩换算)
2C22h	0	VAR	Dynamic friction torque at forward rotation (at rated speed)	回复正转转矩时额定速度下的动摩擦。 单位: 0.1 % (以100 %额定转矩换算)
2C23h	0	VAR	Static friction torque at reverse rotation	回复反转转矩时的静摩擦。 单位: 0.1 % (以100 %额定转矩换算)
2C24h	0	VAR	Dynamic friction torque at reverse rotation (at rated speed)	回复反转转矩时额定速度下的动摩擦。 单位: 0.1 % (以100 %额定转矩换算)
2C25h	0	VAR	Oscillation frequency during motor stop	回复停止、伺服锁定中的振动频率。 单位: [Hz]
2C26h	0	VAR	Vibration level during motor stop	回复停止、伺服锁定中的振动等级。 单位: 0.1 % (以100 %额定转矩换算)
2C27h	0	VAR	Oscillation frequency during motor operating	回复运行中的振动频率。 单位: [Hz]
2C28h	0	VAR	Vibration level during motor operating	回复运行中的振动等级。 单位: 0.1 % (以100 %额定转矩换算)
2C31h	0	VAR	Friction estimate status	回复摩擦推定的进度。 单位: [%]

*1 2 ~ 6的警告条件同时成立时，回复最小值。

*2 即使是在变为警告后完成了推定，状态也会变为推定完成。

摩擦故障预测功能

摩擦故障预测功能使用摩擦振动推定功能推定的动摩擦（额定速度时）来预测设备故障。

限制事项

- 转矩模式的情况下，无法使用摩擦故障预测功能。

注意事项 [G] [B]


- 在摩擦故障预测功能下，通过阈值自动设定生成动摩擦的阈值时，机械总移动量超过 [Pr. PF41 故障预测伺服电机总移动量] 的1/2后，需要设备连续运转3小时以上及在位置或速度模式下累计运转90小时。
- 可通过MR Configurator2或控制器确认使用摩擦故障预测功能及振动故障预测功能时的阈值。

注意事项 [A]

- 在摩擦故障预测功能下，通过阈值自动设定生成动摩擦的阈值时，机械总移动量超过 [Pr. PF53 故障预测伺服电机总移动量] 的1/2后，需要设备连续运转3小时以上及在位置或速度模式下设备的累计运转时间达到90小时以上。
- 可通过MR Configurator2确认使用摩擦故障预测功能及振动故障预测功能时的阈值。

设定方法 [G] [B]

摩擦故障预测功能通过摩擦推定功能推定的动摩擦（额定速度时）的增减来预测设备故障。预测到设备故障时，会发生 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告]。应根据以下流程设定摩擦故障预测功能。

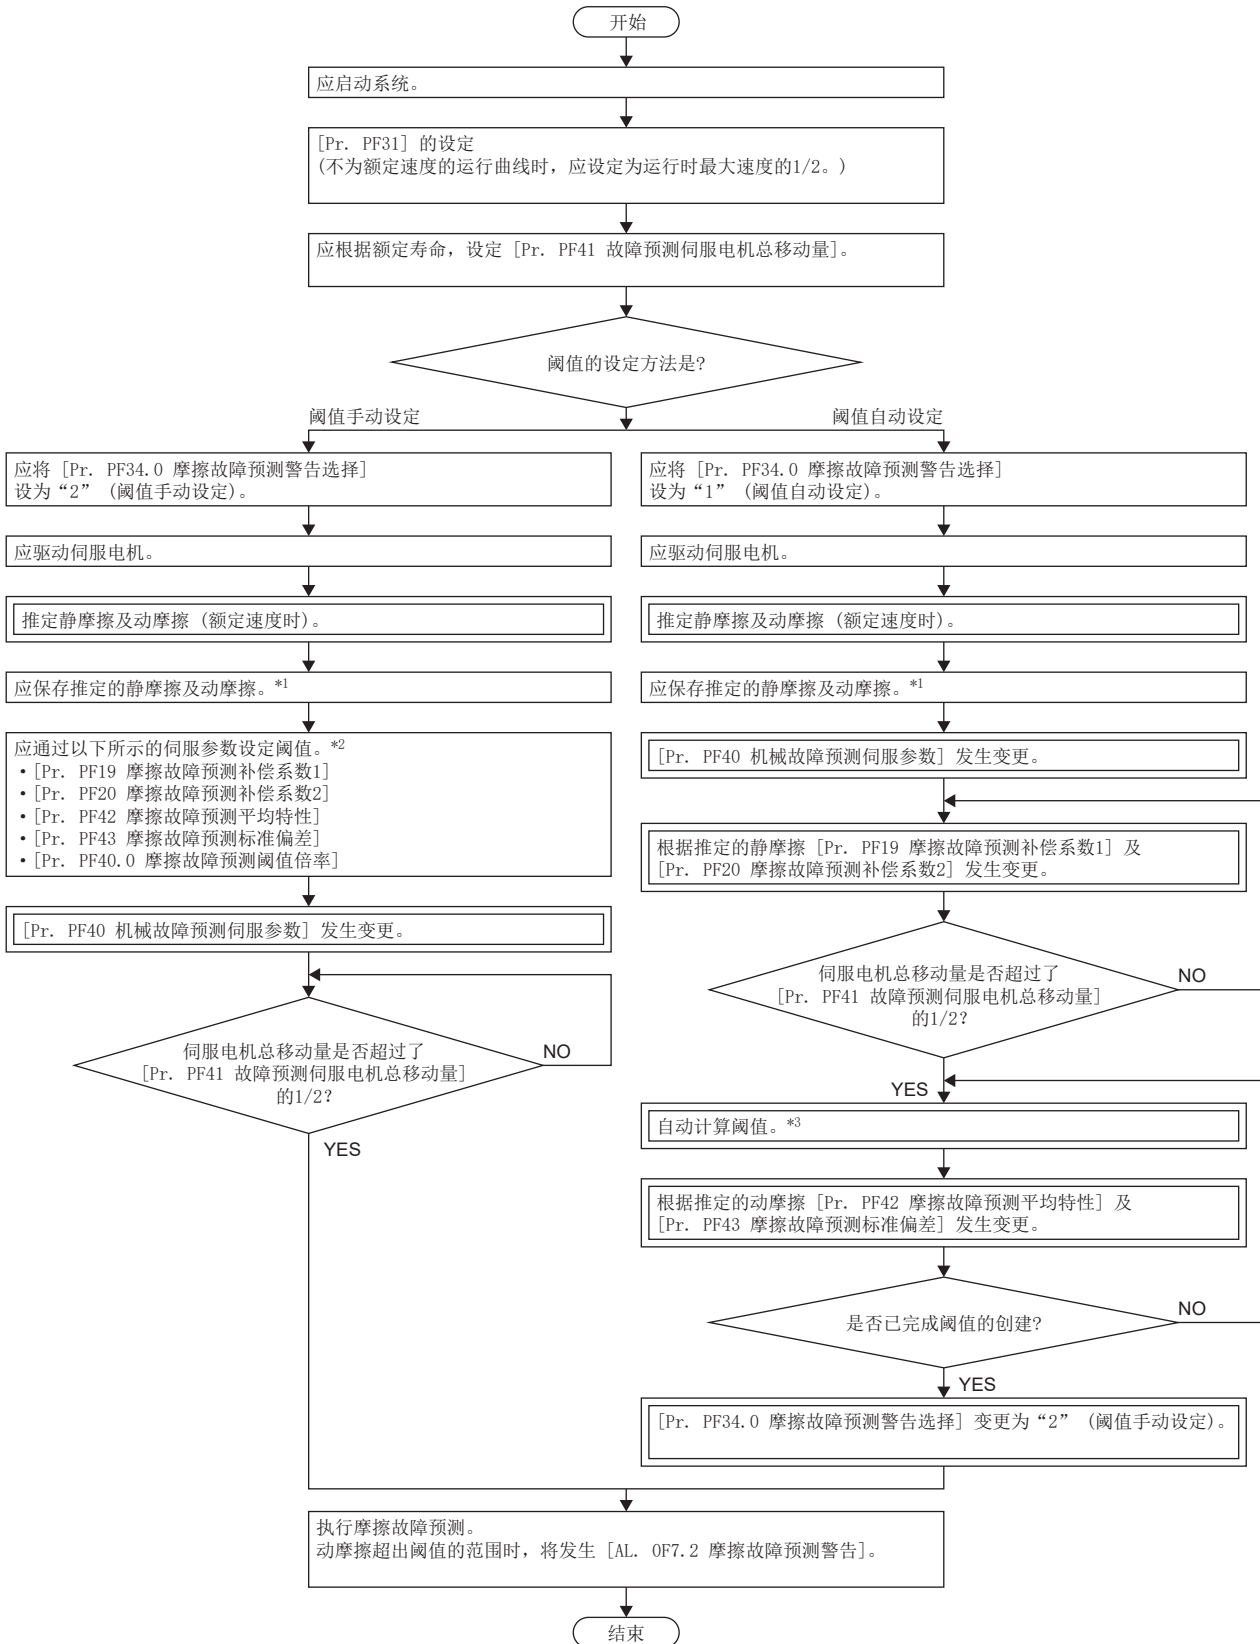

*1 推定得出的静摩擦及动摩擦可通过MR Configurator2的机械诊断画面进行保存。

*2 即使不变更 [Pr. PF19] 及 [Pr. PF20] 的初始值也不影响功能, 但通过阈值自动设定来设定推定值后, 故障预测误检测的可能性将会降低。

*3 设备的连续运转时间不足3小时或 [Pr. PF40] 中设定的移动方向的摩擦推定未完成时, 不会自动计算阈值。

使用摩擦故障预测功能时, 发生 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告] 的阈值的设定方法有两种。

■阈值自动设定

根据由摩擦推定功能推定的动摩擦 (额定速度时) 在伺服放大器内部自动计算发生 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告] 的阈值的方法。通过使用该方法, 无需设定阈值即可使用摩擦故障预测功能。但是, 机械总移动量超过 [Pr. PF41 故障预测伺服电机总移动量] 的1/2后, 在设备连续运转时间未达到3小时以上及位置或速度模式下的累计运转时间未达到90小时以上之前不自动设定。伺服放大器内部完成阈值计算之前不发生 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告]。

■阈值手动设定

通过 [Pr. PF40.0 摩擦故障预测阈值倍率]、[Pr. PF42 摩擦故障预测平均特性] 及 [Pr. PF43 摩擦故障预测标准偏差] 设定输出 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告] 的阈值的方法。阈值手动设定中, 机械总移动量超过 [Pr. PF41 故障预测伺服电机总移动量] 的1/2时, 开始摩擦故障预测。因此, 已知动摩擦阈值时或所使用的设备与通过阈值自动设定计算得出的阈值的构成相同时, 也可以通过使用阈值手动设定来检测初始故障等。

在进行了一次阈值自动设定的设备上进行阈值手动设定时, 应在 [Pr. PF19 摩擦故障预测补偿系数1] 及 [Pr. PF20 摩擦故障预测补偿系数2] 中设定通过阈值自动设定计算得出的值。通过设定 [Pr. PF19 摩擦故障预测补偿系数1] 及 [Pr. PF20 摩擦故障预测补偿系数2], 故障预测误检测的可能性会降低。

■摩擦故障预测警告设定

应将 [Pr. PF34.0 摩擦故障预测警告选择] 设定为“1” (阈值自动设定) 或“2” (阈值手动设定), 使摩擦故障预测警告有效。

伺服参数	简称	名称	概要
PF34.0	*MFP	摩擦故障预测警告选择	应在将摩擦故障预测警告设为有效时进行设定。 0: 无效 (初始值) 1: 有效 (阈值自动设定) 2: 有效 (阈值手动设定) 3: 阈值复位

■故障预测伺服电机总移动量的设定

使用阈值自动设定时, 应设定故障预测伺服电机总移动量。建议将故障预测伺服电机总移动量设定为相当于各导轨厂家及滚珠丝杠厂家等所出示的额定寿命。例如, 额定寿命为 8×10^5 rev时, 应将 [Pr. PF41 故障预测伺服电机总移动量] 设定为“80000” [10 rev]。

■阈值设定方法

使用阈值自动设定时, 决定阈值的伺服参数 [Pr. PF42 摩擦故障预测平均特性] 及 [Pr. PF43 摩擦故障预测标准偏差] 会根据伺服放大器内部推定的动摩擦 (额定速度时) 自动改写。此时, 可通过变更 [Pr. PF40.0 摩擦故障预测阈值倍率] 变更阈值。基于通过阈值自动设定计算得出的值而发生 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告] 时, 应将 [Pr. PF40.0 摩擦故障预测阈值倍率] 设为“6”以上。伺服放大器内部的阈值计算完成后, [Pr. PF34.0 摩擦故障预测警告选择] 将变为“2” (阈值手动设定)。

使用阈值手动设定时, 通过以下公式计算阈值的上限和下限。[Pr. PF40.0 摩擦故障预测阈值倍率] 为“0”时, 将其作为“5”来计算上限阈值、下限阈值。

上限阈值 [0.1 %] = [Pr. PF42] + [Pr. PF43] × [Pr. PF40.0]


下限阈值 [0.1 %] = [Pr. PF42] - [Pr. PF43] × [Pr. PF40.0]

■阈值再次设定方法

通过阈值自动设定来自动设定上限阈值及下限阈值后再次进行阈值自动设定时, 在将 [Pr. PF34.0 摩擦故障预测警告选择] 设定为“3” (阈值复位) 后, 应重新接通电源。再次接通电源后阈值将复位, [Pr. PF34.0 摩擦故障预测警告选择] 将变为“1” (阈值自动设定)。开始使用摩擦故障预测功能后更换了设备部件时, 应复位摩擦阈值和伺服电机总移动量。

设定方法 [A]

摩擦故障预测功能通过摩擦推定功能推定的动摩擦（额定速度时）的增减来预测设备故障。预测到设备故障时，会发生 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告]。应根据以下流程设定摩擦故障预测功能。

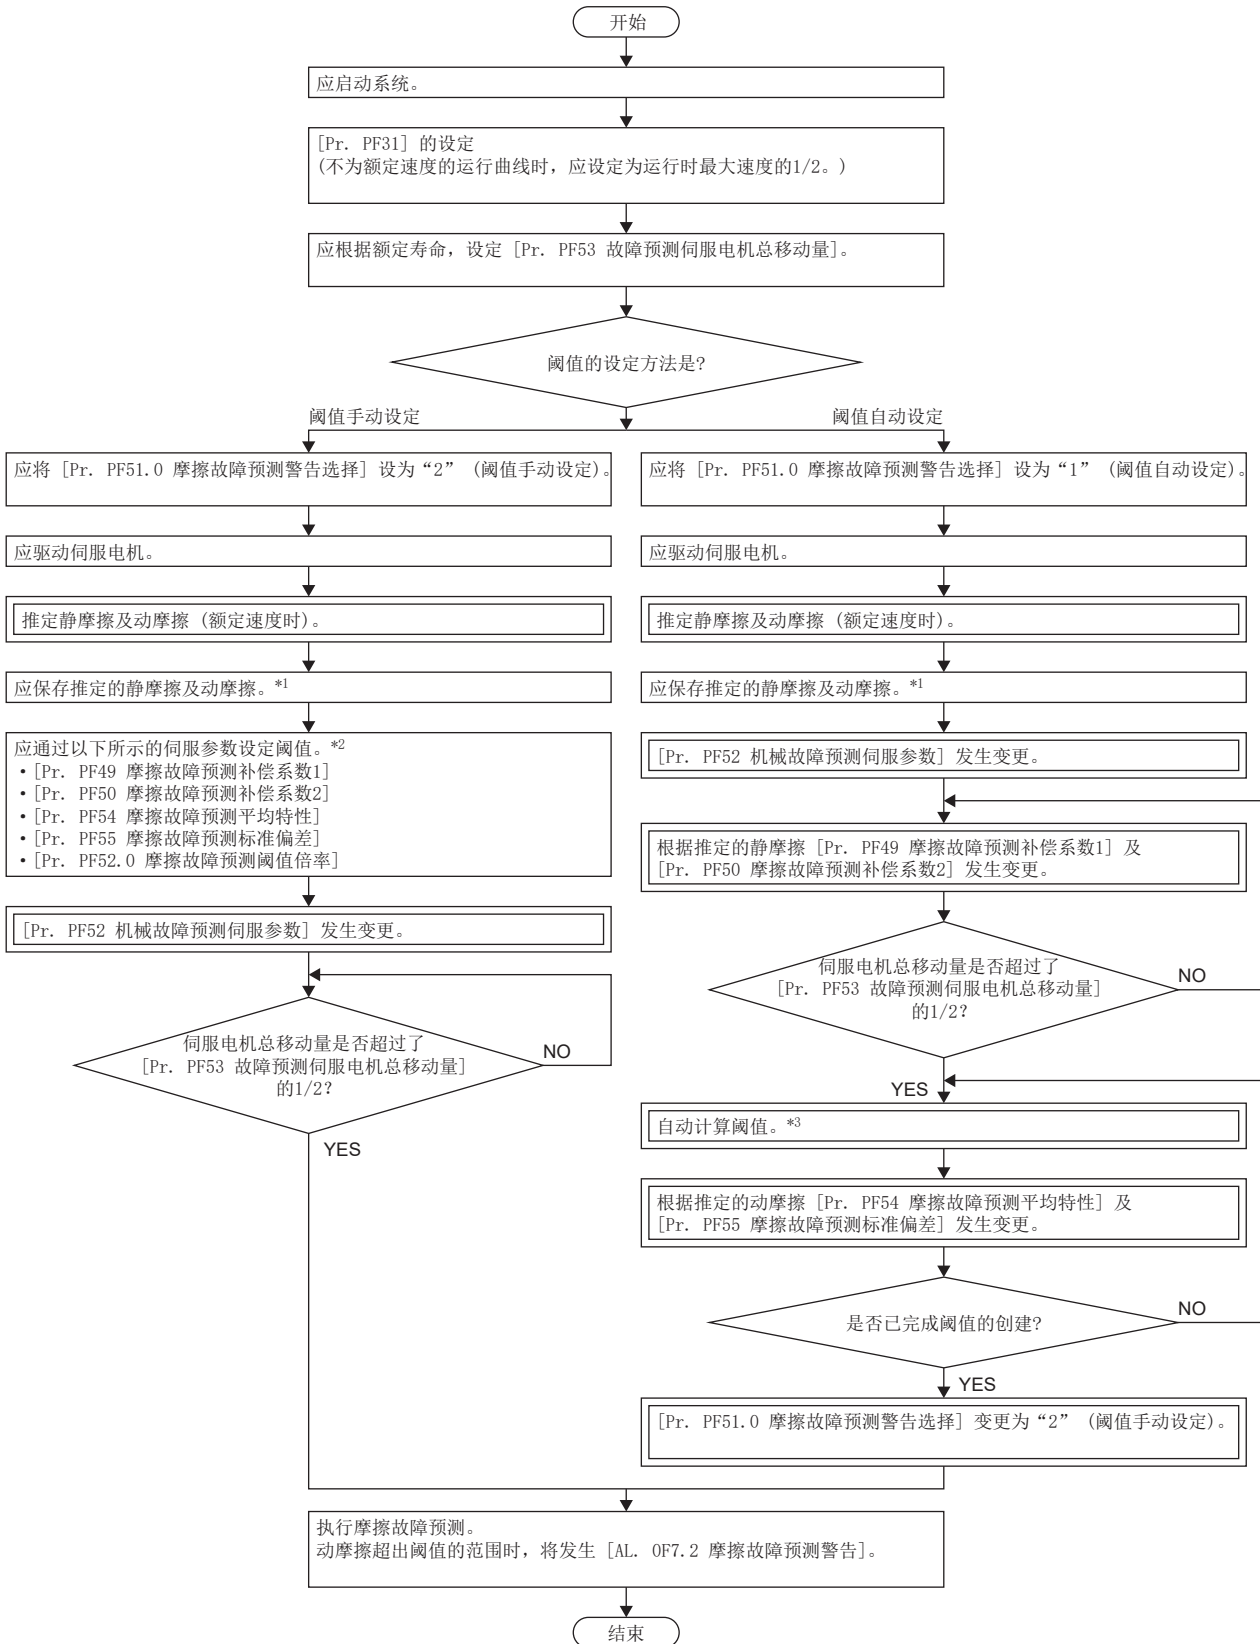

*1 推定得出的静摩擦及动摩擦可通过MR Configurator2的机械诊断画面进行保存。

*2 即使不变更 [Pr. PF19] 及 [Pr. PF20] 的初始值也不影响功能，但通过阈值自动设定来设定推定值后，故障预测误检测的可能性将会降低。

*3 设备的连续运转时间不足3小时或 [Pr. PF40] 中设定的移动方向的摩擦推定未完成时，不会自动计算阈值。

使用摩擦故障预测功能时，发生 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告] 的阈值的设定方法有两种。

■阈值自动设定

根据由摩擦推定功能推定的动摩擦（额定速度时）在伺服放大器内部自动计算发生 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告] 的阈值的方法。通过使用该方法，无需设定阈值即可使用摩擦故障预测功能。但是，机械总移动量超过 [Pr. PF53 故障预测伺服电机总移动量] 的1/2后，在设备连续运转时间未达到3小时以上及位置或速度模式下的累计运转时间未达到90小时以上之前不自动设定。伺服放大器内部完成阈值计算之前不发生 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告]。

■阈值手动设定

通过 [Pr. PF52.0 摩擦故障预测阈值倍率]、[Pr. PF54 摩擦故障预测平均特性] 及 [Pr. PF55 摩擦故障预测标准偏差] 设定输出 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告] 的阈值的方法。阈值手动设定中，伺服电机的总移动量超过 [Pr. PF53 故障预测伺服电机总移动量] 的1/2时，开始摩擦故障预测。因此，已知动摩擦阈值时或所使用的设备与通过阈值自动设定计算得出的阈值的构成相同时，也可以通过使用阈值手动设定来检测初始故障等。

在进行了一次阈值自动设定的设备上进行阈值手动设定时，应在 [Pr. PF49 摩擦故障预测补偿系数1] 及 [Pr. PF50 摩擦故障预测补偿系数2] 中设定通过阈值自动设定计算得出的值。通过设定 [Pr. PF49 摩擦故障预测补偿系数1] 及 [Pr. PF50 摩擦故障预测补偿系数2]，故障预测误检测的可能性会降低。

■摩擦故障预测警告设定

应将 [Pr. PF51.0 摩擦故障预测警告选择] 设定为“1”（阈值自动设定）或“2”（阈值手动设定），使摩擦故障预测警告有效。

伺服参数	简称	名称	概要
PF51.0	*MFP	摩擦故障预测警告选择	应在将摩擦故障预测警告设为有效时进行设定。 0: 无效（初始值） 1: 有效（阈值自动设定） 2: 有效（阈值手动设定） 3: 阈值复位

■故障预测伺服电机总移动量的设定

使用阈值自动设定时，应设定故障预测伺服电机总移动量。建议将故障预测伺服电机总移动量设定为相当于各导轨厂家及滚珠丝杠厂家等所出示的额定寿命。例如，额定寿命为 8×10^5 rev时，应将 [Pr. PF53 故障预测伺服电机总移动量] 设定为“80000” [10 rev]。

■阈值设定方法

使用阈值自动设定时，决定阈值的伺服参数 [Pr. PF54 摩擦故障预测平均特性] 及 [Pr. PF55 摩擦故障预测标准偏差] 会根据伺服放大器内部推定的动摩擦（额定速度时）自动改写。此时，可通过变更 [Pr. PF52.0 摩擦故障预测阈值倍率] 变更阈值。基于通过阈值自动设定计算得出的值而发生 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告] 时，应将 [Pr. PF52.0 摩擦故障预测阈值倍率] 设为“6”以上。伺服放大器内部的阈值计算完成后，[Pr. PF51.0 摩擦故障预测警告选择] 将变为“2”（阈值手动设定）。

使用阈值手动设定时，通过以下公式计算阈值的上限和下限。[Pr. PF52.0 摩擦故障预测阈值倍率] 为“0”时，将其作为“5”来计算上限阈值、下限阈值。

上限阈值 [0.1 %] = [Pr. PF54] + [Pr. PF55] × [Pr. PF52.0]


下限阈值 [0.1 %] = [Pr. PF54] - [Pr. PF55] × [Pr. PF52.0]

■阈值再次设定方法

通过阈值自动设定来自动设定上限阈值及下限阈值后再次进行阈值自动设定时，在将 [Pr. PF51.0 摩擦故障预测警告选择] 设定为“3”（阈值复位）后，应重新接通电源。再次接通电源后阈值将复位，[Pr. PF51.0 摩擦故障预测警告选择] 将变为“1”（阈值自动设定）。开始使用摩擦故障预测功能后更换了设备部件时，应复位摩擦阈值和伺服电机总移动量。


摩擦故障预测 [G] [B]

输入上限阈值和下限阈值至伺服放大器后，伺服放大器将开始摩擦故障预测。摩擦故障预测过程中，通过摩擦推定功能推定的动摩擦（额定速度时）超过上限阈值或下限阈值时，会发生 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告]。发生 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告] 后，动摩擦（额定速度时）处于上限阈值和下限阈值的范围内时，[AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告] 将解除。

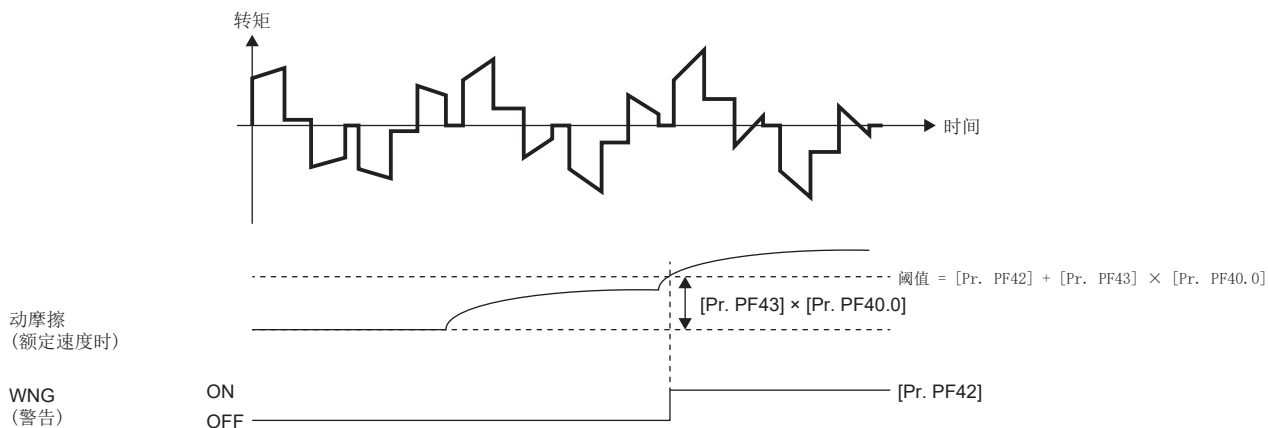

摩擦故障预测 [A]

输入上限阈值和下限阈值至伺服放大器后，伺服放大器将开始摩擦故障预测。摩擦故障预测过程中，通过摩擦推定功能推定的动摩擦（额定速度时）超过上限阈值或下限阈值时，会发生 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告]。发生 [AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告] 后，动摩擦（额定速度时）处于上限阈值和下限阈值的范围内时，[AL. 0F7.2 摩擦故障预测警告] 将解除。

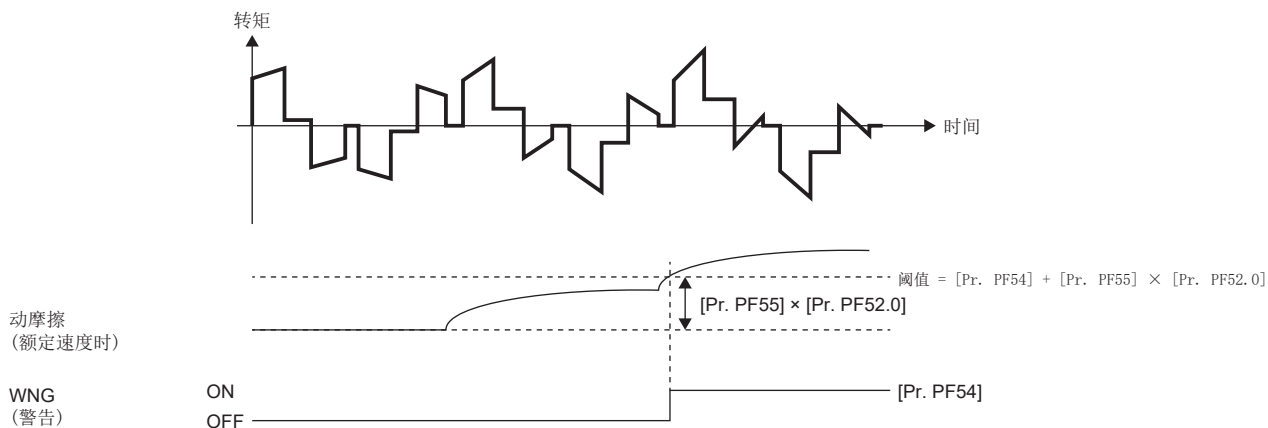

关联对象 [G]

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

index	Sub	Object	Name	Description
2C29h	0	VAR	Fault prediction status	[Bit 0 ~ 3: 摩擦故障预测状态] 0: 摩擦故障预测无效 1: 摩擦故障预测准备中 2: 摩擦故障预测执行中 3: 摩擦故障预测警告中 [Bit 4 ~ 7: 振动故障预测状态] 0: 振动故障预测无效 1: 振动故障预测准备中 2: 振动故障预测执行中 3: 振动故障预测警告中 [Bit 8 ~ 11: 总移动量故障预测状态] 0: 电机总移动量故障预测无效 1: 电机总移动量故障预测执行中 2: 电机总移动量故障预测警告中 [Bit 12 ~ 15: 电机总移动量计算状态] 0: 电机总移动量计算停止中 1: 电机总移动量计算中 [Bit 16 ~ 19: reserved] [Bit 20 ~ 23: 静摩擦故障预测状态] 0: 静摩擦故障预测无效 1: 静摩擦故障预测准备中 2: 静摩擦故障预测执行中 3: 静摩擦故障预测警告中 [Bit 24 ~ 27: 皮带张力下降预测状态] 0: 皮带张力下降预测无效 1: 皮带张力下降预测执行中 2: 皮带张力下降警告中 [Bit 28 ~ 31: 皮带张力推定状态] 0: 皮带张力推定中 1: 皮带张力推定完成 7: 皮带张力推定未设定
2C2Ah	0	VAR	Friction based fault prediction upper threshold	摩擦故障预测上限阈值 将额定转矩作为100%，以0.1%单位表示摩擦故障预测所使用的上限阈值。
2C2Bh	0	VAR	Friction based fault prediction lower threshold	摩擦故障预测下限阈值 将额定转矩视为100%，以0.1%单位表示摩擦故障预测所使用的下限阈值。
2C2Ch	0	VAR	Friction based fault prediction prepare status	摩擦故障预测准备进度 以%单位表示摩擦故障预测所使用的阈值的制定进度。达到100%时，摩擦故障预测上限阈值和摩擦故障预测下限阈值即完成制定。

振动故障预测功能


振动故障预测功能是通过摩擦振动推定功能推定的伺服电机运行时的振动等级来预测设备故障。

注意事项

- 将振动故障预测功能设为了有效时，如果变更伺服放大器的增益将可能发生振动故障警告。要将振动故障预测功能设为有效时，应在伺服放大器的增益调整结束后将振动故障预测功能设为有效。
- 在振动故障预测功能下，通过阈值自动设定生成振动等级的阈值时，需要设备连续运转3小时及位置或速度模式下设备的累计运转时间达到90小时以上。

设定方法 [G] [B]

振动故障预测功能通过增大振动推定功能推定的振动等级来预测设备故障。通过振动预测到设备故障时，会发生 [AL. 0F7. 1 振动故障预测警告]。应根据以下流程设定振动故障预测功能。

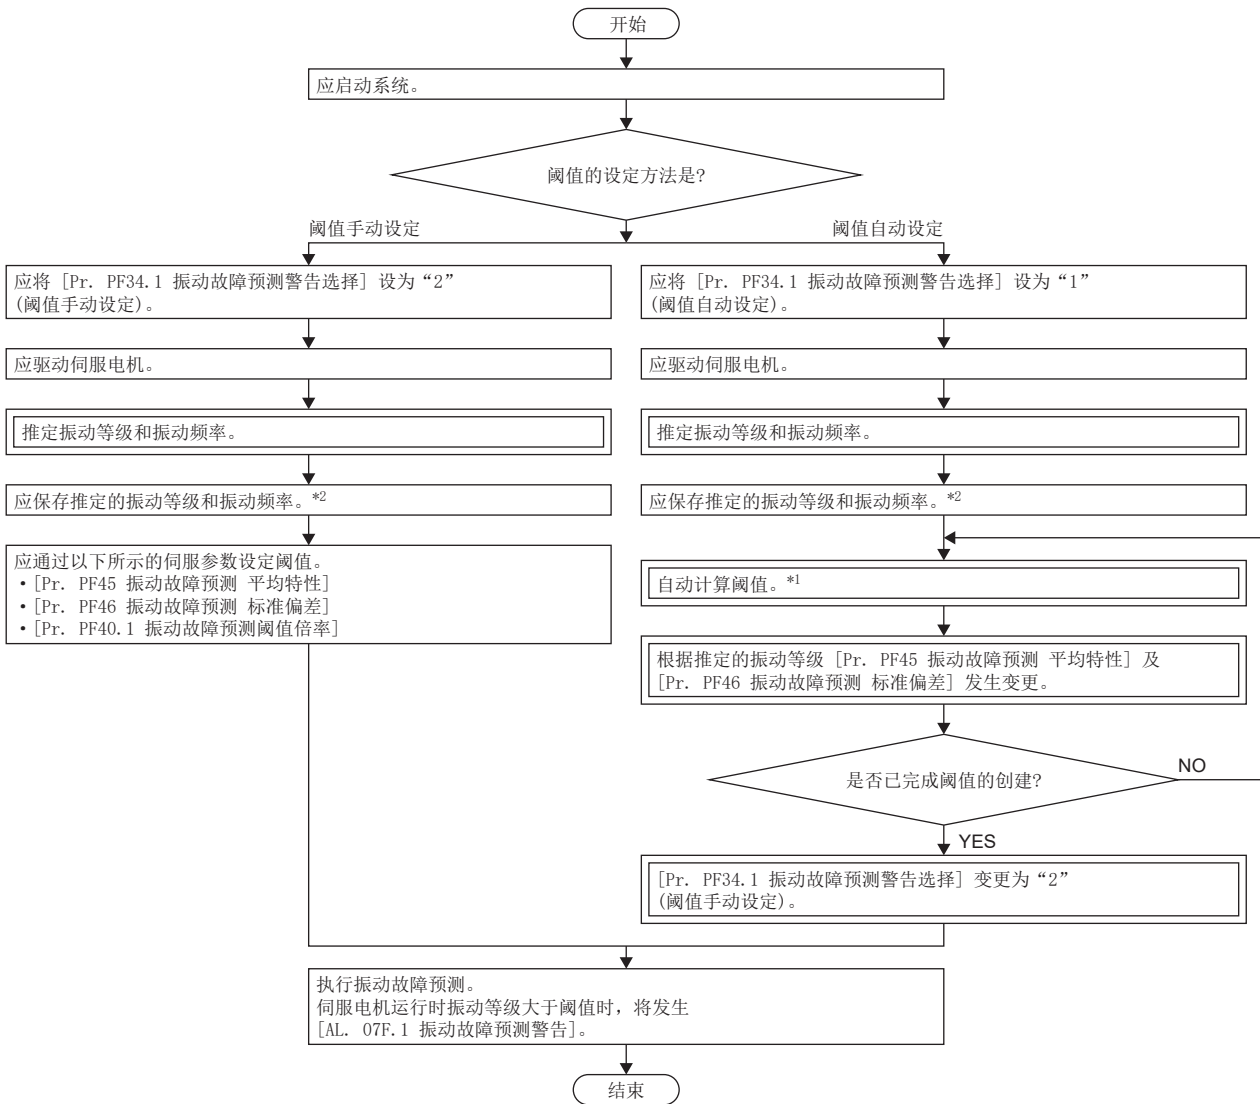

*1 设备的连续运转时间不足3小时以及位置或速度模式下累计不足90小时时，不自动计算阈值。

*2 打开MR Configurator2的机械诊断画面，即可保存推定的振动等级和振动频率。

使用振动故障预测功能时，发生 [AL. 0F7.1 振动故障预测警告] 的阈值的设定方法有两种。

■ 阈值自动设定

根据由振动推定功能推定的振动等级在伺服放大器内部自动计算发生 [AL. 0F7.1 振动故障预测警告] 的阈值的方法。通过使用该方法，无需设定阈值也可使用振动故障预测功能。但是，从开始使用振动故障预测功能到实际开始振动故障预测为止大约需要90小时的运转时间。到伺服放大器内部的阈值计算完成为止不会发生 [AL. 0F7.1]。

■ 阈值手动设定

通过 [Pr. PF40.1 振动故障预测阈值倍率]、[Pr. PF45 振动故障预测 平均特性] 及 [Pr. PF46 振动故障预测 标准偏差] 设定发生 [AL. 0F7.1 振动故障预测警告] 的阈值的方法。阈值手动设定中，开始使用振动故障预测后立即开始振动故障预测。因此，已知振动振幅的阈值时或所使用的设备与通过阈值自动设定计算得出的阈值的构成相同时，也可以通过使用阈值手动设定来检测初始故障等。

■ 振动故障预测警告设定

应将 [Pr. PF34.1 振动故障预测警告选择] 设定为“1”（阈值自动设定）或“2”（阈值手动设定），使振动故障预测警告有效。

伺服参数	简称	名称	概要
PF34.1	*MFP	振动故障预测警告选择	应在将振动故障预测警告设为有效时进行设定。 0: 无效 (初始值) 1: 有效 (阈值自动设定) 2: 有效 (阈值手动设定) 3: 阈值复位

■ 阈值设定方法

使用阈值自动设定时，决定阈值的伺服参数 [Pr. PF45 振动故障预测 平均特性] 及 [Pr. PF46 振动故障预测 标准偏差] 会根据伺服放大器内部推定的振动等级自动改写。此时，可通过变更 [Pr. PF40.1 振动故障预测阈值倍率] 变更阈值。基于通过阈值自动设定计算得出的值而发生 [AL. 0F7.1 振动故障预测警告] 时，应将 [Pr. PF40.1 振动故障预测阈值倍率] 设为“6”以上。伺服放大器内部的阈值计算完成后，[Pr. PF34.1 振动故障预测警告选择] 将变为“2”（阈值手动设定）。

使用阈值手动设定时，通过以下公式计算阈值的上限和下限。[Pr. PF40.1 振动故障预测阈值倍率] 为“0”时，将其作为“5”来计算阈值。

阈值 [0.1 %] = [Pr. PF45 振动故障预测 平均特性] + [Pr. PF46 振动故障预测 标准偏差] × [Pr. PF40.1 振动故障预测 阈值倍率]


通过MR Configurator2的图表功能既可以测量转矩波形，也可以决定 [Pr. PF45 振动故障预测 平均特性] 及 [Pr. PF46 振动故障预测 标准偏差] 的数值。通过将由图表功能测量得出的转矩波形的平均值及标准偏差分别设定为 [Pr. PF45 振动故障预测 平均特性] 及 [Pr. PF46 振动故障预测 标准偏差]，也可以设定振动故障预测的阈值。

■ 阈值再次设定方法

通过阈值自动设定来自动设定阈值后再次进行阈值自动设定时，在将 [Pr. PF34.1 振动故障预测警告选择] 设定为“3”（阈值复位）后，应重新接通电源。再次接通电源后阈值将复位，[Pr. PF34.1 振动故障预测警告选择] 将变为“1”（阈值自动设定）。开始使用振动故障预测功能后变更了增益或机械共振抑制滤波等伺服参数时，或者更换了设备部件的情况下，应复位阈值。

设定方法 [A]

振动故障预测功能通过增大振动推定功能推定的振动等级来预测设备故障。通过振动预测到设备故障时，会发生 [AL. 0F7. 1 振动故障预测警告]。应根据以下流程设定振动故障预测。

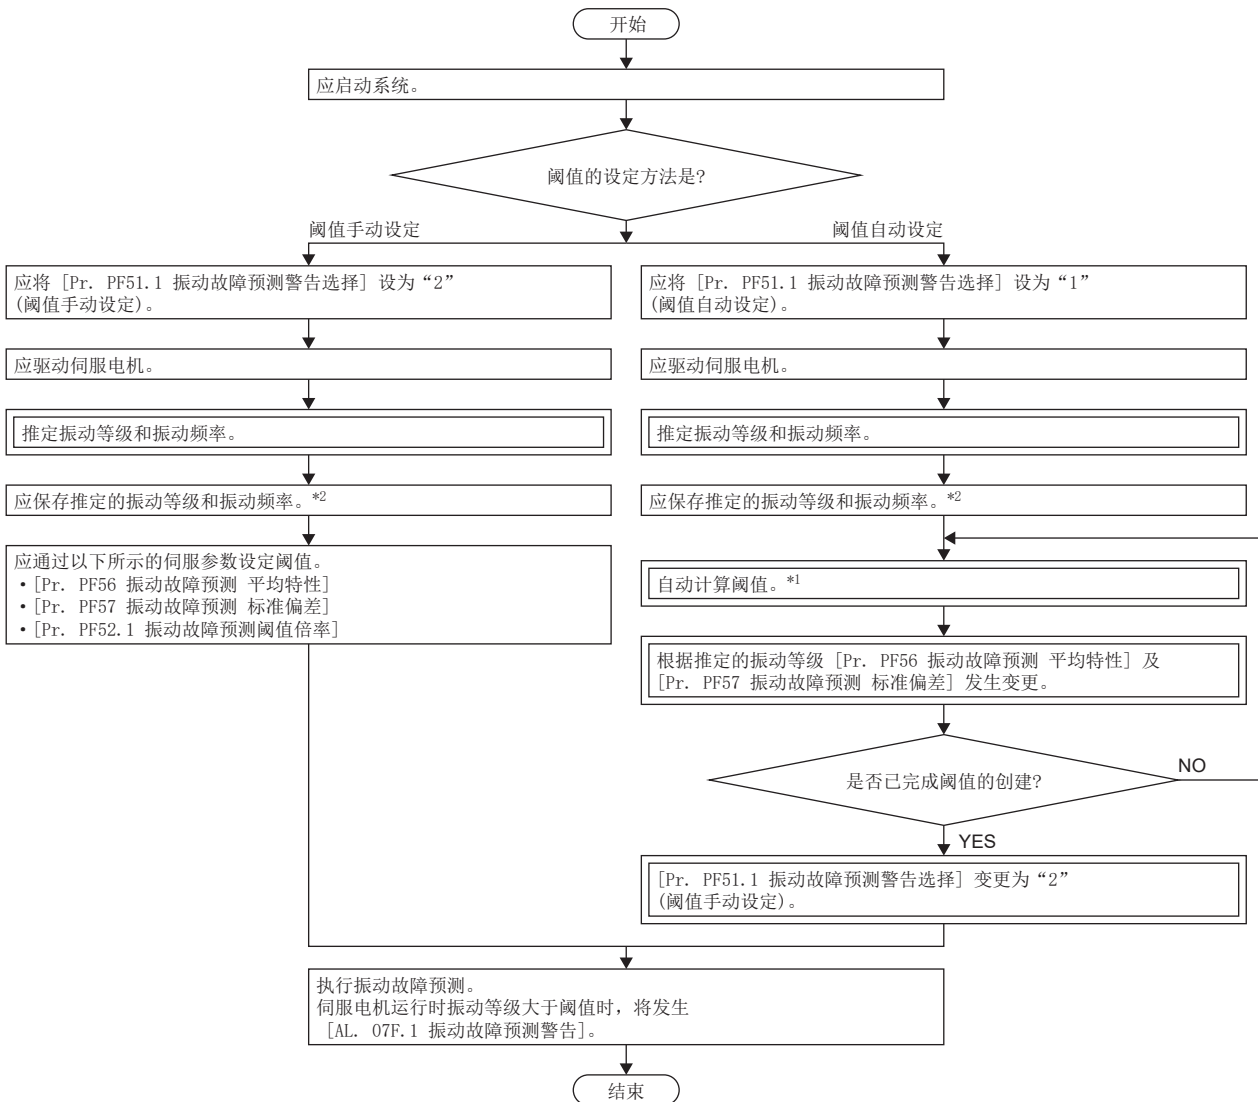

*1 设备的连续运转时间不足3小时以及位置或速度模式下累计不足90小时时，不自动计算阈值。

*2 打开MR Configurator2的机械诊断画面，即可保存推定的振动等级和振动频率。

使用振动故障预测功能时，发生 [AL. 0F7. 1 振动故障预测警告] 的阈值的设定方法有两种。

■ 阈值自动设定

根据由振动推定功能推定的振动等级在伺服放大器内部自动计算发生 [AL. 0F7. 1 振动故障预测警告] 的阈值的方法。通过使用该方法，无需设定阈值也可使用振动故障预测功能。但是，从开始使用振动故障预测功能到实际开始振动故障预测为止大约需要90小时的运转时间。到伺服放大器内部的阈值计算完成为止不会发生 [AL. 0F7. 1]。

■ 阈值手动设定

通过 [Pr. PF52.1 振动故障预测阈值倍率]、[Pr. PF56 振动故障预测 平均特性] 及 [Pr. PF57 振动故障预测 标准偏差] 设定发生 [AL. 0F7. 1 振动故障预测警告] 的阈值的方法。阈值手动设定中，开始使用振动故障预测后立即开始振动故障预测。因此，已知振动振幅的阈值时或所使用的设备与通过阈值自动设定计算得出的阈值的构成相同时，也可以通过使用阈值手动设定来检测初始故障等。

■振动故障预测警告设定

应将 [Pr. PF51.1 振动故障预测警告选择] 设定为“1”（阈值自动设定）或“2”（阈值手动设定），使振动故障预测警告有效。

伺服参数	简称	名称	概要
PF51.1	*MFP	振动故障预测警告选择	应在将振动故障预测警告设为有效时进行设定。 0: 无效 (初始值) 1: 有效 (阈值自动设定) 2: 有效 (阈值手动设定) 3: 阈值复位

■阈值设定方法

使用阈值自动设定时，决定阈值的伺服参数 [Pr. PF56 振动故障预测 平均特性] 及 [Pr. PF57 振动故障预测 标准偏差] 会根据伺服放大器内部推定的振动等级自动改写。此时，可通过变更 [Pr. PF52.1 振动故障预测阈值倍率] 变更阈值。基于通过阈值自动设定计算得出的值而发生 [AL. OF7.1 振动故障预测警告] 时，应将 [Pr. PF52.1 振动故障预测阈值倍率] 设为“6”以上。伺服放大器内部的阈值计算完成后，[Pr. PF51.1 振动故障预测警告选择] 将变为“2”（阈值手动设定）。

使用阈值手动设定时，通过以下公式计算阈值的上限和下限。[Pr. PF52.1 振动故障预测阈值倍率] 为“0”时，将其作为“5”来计算阈值。

阈值 [0.1 %] = [Pr. PF56 振动故障预测 平均特性] + [Pr. PF57 振动故障预测 标准偏差] × [Pr. PF52.1 振动故障预测阈值倍率]


通过MR Configurator2的图表功能既可以测量转矩波形，也可以决定 [Pr. PF56 振动故障预测 平均特性] 及 [Pr. PF57 振动故障预测 标准偏差] 的数值。通过将由图表功能测量得出的转矩波形的平均值及标准偏差分别设定为 [Pr. PF56 振动故障预测 平均特性] 及 [Pr. PF57 振动故障预测 标准偏差]，也可以设定振动故障预测的阈值。

■阈值再次设定方法

通过阈值自动设定来自动设定阈值后再次进行阈值自动设定时，在将 [Pr. PF51.1 振动故障预测警告选择] 设定为“3”（阈值复位）后，应重新接通电源。再次接通电源后阈值将复位，[Pr. PF51.1 振动故障预测警告选择] 将变为“1”（阈值自动设定）。开始使用振动故障预测功能后变更了增益或机械共振抑制滤波等伺服参数时，或者更换了设备部件的情况下，应复位阈值。


振动故障预测 [G] [B]

输入阈值至伺服放大器后，伺服放大器将开始振动故障预测。振动故障预测过程中，通过振动推定功能推定的伺服电机运行时振动等级超过阈值时，会发生 [AL. OF7.1 振动故障预测警告]。发生 [AL. OF7.1 振动故障预测警告] 后，伺服电机运行时振动等级不超过阈值时，[AL. OF7.1 振动故障预测警告] 将解除。

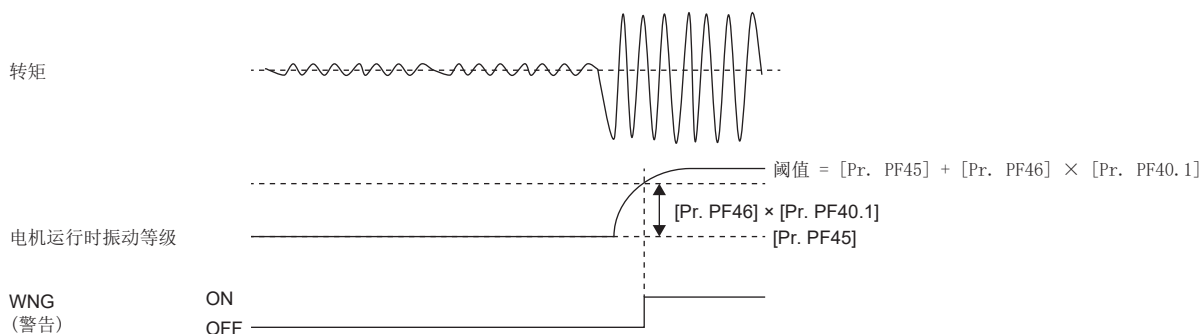

振动故障预测 [A]

输入阈值至伺服放大器后，伺服放大器将开始振动故障预测。振动故障预测过程中，通过振动推定功能推定的伺服电机运行时振动等级超过阈值时，会发生 [AL. 0F7.1 振动故障预测警告]。发生 [AL. 0F7.1 振动故障预测警告] 后，伺服电机运行时振动等级不超过阈值时，[AL. 0F7.1 振动故障预测警告] 将解除。

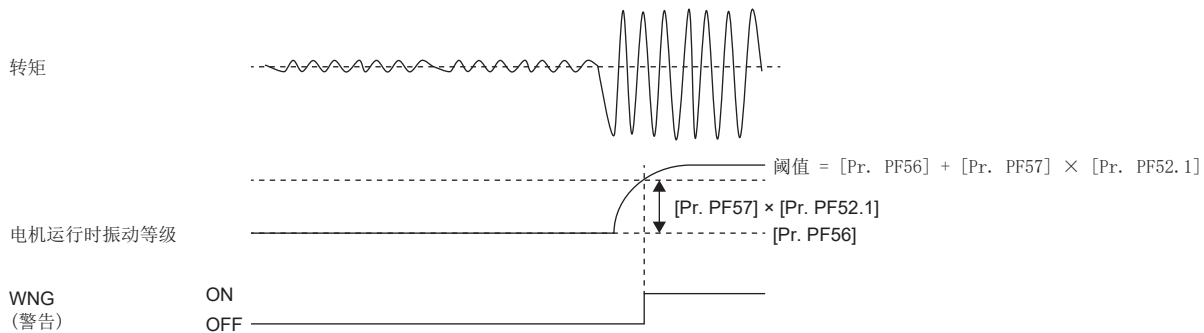

关联对象 [G]

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

index	Sub	Object	Name	Description
2C29h	0	VAR	Fault prediction status	[Bit 0 ~ 3: 摩擦故障预测状态] 0: 摩擦故障预测无效 1: 摩擦故障预测准备中 2: 摩擦故障预测执行中 3: 摩擦故障预测警告中 [Bit 4 ~ 7: 振动故障预测状态] 0: 振动故障预测无效 1: 振动故障预测准备中 2: 振动故障预测执行中 3: 振动故障预测警告中 [Bit 8 ~ 11: 总移动量故障预测状态] 0: 电机总移动量故障预测无效 1: 电机总移动量故障预测执行中 2: 电机总移动量故障预测警告中 [Bit 12 ~ 15: 电机总移动量计算状态] 0: 电机总移动量计算停止中 1: 电机总移动量计算中 [Bit 16 ~ 19: reserved] [Bit 20 ~ 23: 静摩擦故障预测状态] 0: 静摩擦故障预测无效 1: 静摩擦故障预测准备中 2: 静摩擦故障预测执行中 3: 静摩擦故障预测警告中 [Bit 24 ~ 27: 皮带张力下降预测状态] 0: 皮带张力下降预测无效 1: 皮带张力下降预测执行中 2: 皮带张力下降警告中 [Bit 28 ~ 31: 皮带张力推定状态] 0: 皮带张力推定中 1: 皮带张力推定完成 7: 皮带张力推定未设定
2C2Dh	0	VAR	Vibration based fault prediction threshold	振动故障预测阈值 以额定转矩作为100 %并以0.1 %单位表示振动故障预测所使用的阈值。
2C2Eh	0	VAR	Vibration based fault prediction prepare status	振动故障预测准备进度 以%单位表示振动故障预测所使用的阈值的制定进度。达到100 %后，振动故障预测阈值将完成制定。

总移动量故障预测功能

概要 [G] [B]

可通过总移动量故障预测功能确认出厂后的伺服电机及设备的总移动量。

伺服电机总移动量表示伺服电机的累计转数或移动量。

伺服电机总移动量可作为伺服电机及设备机械部件的更换时期、维护时期的判断标准。

伺服放大器会保持伺服电机总移动量，在更换设备部件时需要对伺服放大器进行偏置、复位等设定。

此外，通过设定 [Pr. PF34.2 伺服电机总移动量故障预测警告选择]，会在伺服电机总移动量超过阈值由伺服放大器输出警告，并可事前预测伺服电机及机械部件的故障。

概要 [A]

可通过总移动量故障预测功能确认出厂后的伺服电机及设备的总移动量。

伺服电机总移动量表示伺服电机的累计转数或移动量。

伺服电机总移动量可作为伺服电机及设备机械部件的更换时期、维护时期的判断标准。

伺服放大器会保持伺服电机总移动量，在更换设备部件时需要对伺服放大器进行偏置、复位等设定。

此外，通过设定 [Pr. PF51.2 伺服电机总移动量故障预测警告选择]，会在伺服电机总移动量超过阈值时由伺服放大器输出警告，并可事前预测伺服电机及机械部件的故障。

注意事项 [G] [B]

- 总移动量故障预测功能中，将 [Pr. PF34.0] 设定为“0”（无效）以外，或将 [Pr. PF34.2] 设定为“1”（有效）时，计算伺服电机总移动量。

注意事项 [A]

- 总移动量故障预测功能中，将 [Pr. PF51.0] 设定为“0”（无效）以外，或将 [Pr. PF51.2] 设定为“1”（有效）时，计算伺服电机总移动量。

总移动量的读取方法 [G] [B]

可通过经由网络或USB连接的工程工具（MR Configurator2）读取伺服电机总移动量。读取的伺服电机总移动量中将加上 [Pr. PF47 伺服电机总移动量偏置] 的设定值。

■经由网络读取总移动量时 [G]

应指定对象进行读取。关于对象的详细内容，请参照下述章节。

☞ 261页 关联对象 [G]

■通过工程工具（MR Configurator2）读取总移动量时

应选择机械诊断画面的伺服电机总移动量，并点击“读取”。显示点击时的伺服电机总移动量，可确认伺服电机总移动量及与伺服电机总移动量阈值进行比较。此外，可通过机械诊断画面保存读取的伺服电机总移动量。显示范围为0 ~ 42949672950。超过该范围时，将固定为最大值。

总移动量的读取方法 [A]

可通过USB连接的工程工具 (MR Configurator2) 读取伺服电机总移动量。读取的伺服电机总移动量中将加上 [Pr. PF58 伺服电机总移动量偏置] 的设定值。

■通过工程工具 (MR Configurator2) 读取总移动量时

应选择机械诊断画面的伺服电机总移动量，并点击读取。显示点击时的伺服电机总移动量，可确认伺服电机总移动量及与伺服电机总移动量阈值进行比较。此外，可通过机械诊断画面保存读取的伺服电机总移动量。显示范围为0 ~ 42949672950。超过该范围时，将固定为最大值。

总移动量故障预测功能的设定方法 [G] [B]

使用了伺服电机总移动量的总移动量故障预测功能可按以下步骤使用。

■使用了伺服电机总移动量的故障预测功能设定

应将 [Pr. PF34.2 伺服电机总移动量故障预测警告选择] 设定为“1” (有效)，使伺服电机总移动量故障预测警告设为有效。应设定故障预测伺服电机总移动量。建议将故障预测伺服电机总移动量设定为相当于各导轨厂家及滚珠丝杠厂家等所出示的额定寿命。例如，额定寿命为 8×10^5 rev时，应将 [Pr. PF41] 设定为“80000” [10 rev]。[Pr. PF41] 为“0”的情况下，无法开始伺服电机总移动量故障预测。此外，设备更换时想继续使用伺服电机总移动量进行故障预测时，应设定 [Pr. PF47 伺服电机总移动量偏置]。关于 [Pr. PF47] 的设定方法，请参照下述章节。

☞ 260页 更换设备时的对应 [G] [B]

1. 应启动系统。
2. 应将 [Pr. PF34.2 伺服电机总移动量故障预测警告选择] 设为“1” (有效)。
3. 应根据额定寿命，设定 [Pr. PF41 故障预测伺服电机总移动量]。
4. 进行设备更换时，应设定 [Pr. PF47 伺服电机总移动量偏置]。

☞ 260页 更换设备时的对应 [G] [B]

5. 应驱动伺服电机。
6. 进行机械总移动量故障预测。

机械总移动量如果大于 [Pr. PF41 故障预测伺服电机总移动量]，将发生 [AL. 0F7.3 伺服电机总移动量故障预测警告]。

伺服参数	简称	名称	概要
PF34.2	*MFP	伺服电机总移动量故障预测警告选择	应设定伺服电机总移动量的警告输出的有效/无效。 0: 无效 (初始值) 1: 有效 2: 伺服电机总移动量复位
PF41	FPMT	故障预测伺服电机总移动量	应设定伺服电机总移动量的警告输出中的有效/无效。 该值为“0”的情况下，不进行伺服电机总移动量的警告输出。 初始值: 0 [10 rev]、[m]
PF47	TMO	伺服电机总移动量偏置	应设定伺服电机总移动量的偏置值。 ☞ 260页 更换设备时的对应 [G] [B] 初始值: 0 [10 rev]、[m]

总移动量故障预测功能的设定方法 [A]

使用了伺服电机总移动量的总移动量故障预测功能可按以下步骤使用。

■使用了伺服电机总移动量的故障预测功能设定

应将 [Pr. PF51.2 伺服电机总移动量故障预测警告选择] 设定为“1”（有效），使伺服电机总移动量故障预测警告设为有效。应设定故障预测伺服电机总移动量。建议将故障预测伺服电机总移动量设定为相当于各导轨厂家及滚珠丝杠厂家等所出示的额定寿命。例如，额定寿命为 8×10^5 rev时，应将 [Pr. PF53] 设定为“80000” [10 rev]。[Pr. PF53] 为“0”的情况下，无法开始伺服电机总移动量故障预测。此外，设备更换时想继续使用伺服电机总移动量进行故障预测时，应设定 [Pr. PF58 伺服电机总移动量偏置]。关于 [Pr. PF58] 的设定值，请参照下述章节。

☞ 260页 更换设备时的对应 [A]

1. 应启动系统。
2. 应将 [Pr. PF51.2 伺服电机总移动量故障预测警告选择] 设为“1”（有效）。
3. 应根据额定寿命，设定 [Pr. PF53 故障预测伺服电机总移动量]。
4. 进行设备更换时，应设定 [Pr. PF58 伺服电机总移动量偏置]。

☞ 260页 更换设备时的对应 [A]

5. 应驱动伺服电机。
6. 进行机械总移动量故障预测。


机械总移动量如果大于 [Pr. PF53 故障预测伺服电机总移动量]，将发生 [AL. 0F7.3 伺服电机总移动量故障预测警告]。

伺服参数	简称	名称	概要
PF51.2	*MFP	伺服电机总移动量故障预测警告选择	应设定伺服电机总移动量的警告输出的有效/无效。 0: 无效 (初始值) 1: 有效 2: 伺服电机总移动量复位
PF53	FPMT	故障预测伺服电机总移动量	应设定伺服电机总移动量的警告输出中的有效/无效。 该值为“0”的情况下，不进行伺服电机总移动量的警告输出。 初始值: 0 [10 rev]、[m]
PF58	TMO	伺服电机总移动量偏置	应设定伺服电机总移动量的偏置值。 ☞ 260页 更换设备时的对应 [A] 初始值: 0 [10 rev]、[m]

总移动量故障预测功能的实施 [G] [B]

使用了伺服电机总移动量的总移动量故障预测功能如下起动。

■使用了伺服电机总移动量的总移动量故障预测

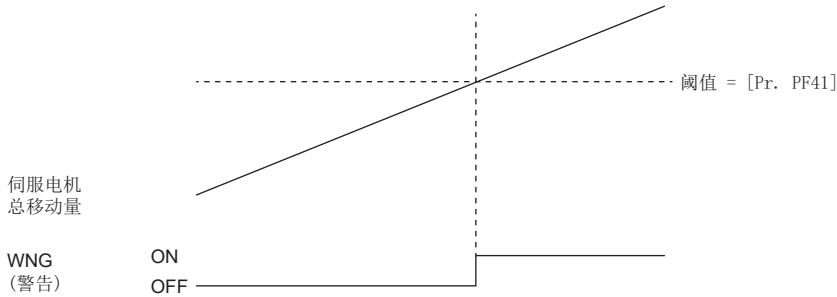

将 [Pr. PF34.2 伺服电机总移动量故障预测警告选择] 设定为“1”（有效）后，伺服放大器开始预测使用伺服电机总移动量的总移动量故障。若伺服电机总移动量超过阈值时，将发生 [AL. 0F7.3 伺服电机总移动量故障预测警告]。此报警发生时的处理方法及此报警的解除方法如下所示。

发生 [AL. 0F7.3 伺服电机总移动量故障预测警告] 时，应采取以下任意一种处理方法。

- 应确认是否已正确设定阈值。阈值未正确设定时，应重新设定并重新运转设备。
- 应检查设备。进行设备更换时，请参照下述章节。

☞ 260页 更换设备时的对应 [G] [B]

[AL. 0F7.3 伺服电机总移动量故障预测警告] 可按以下任意一种方法解除。

- 应在 [Pr. PF41 故障预测伺服电机总移动量] 中设定大于伺服电机总移动量的值。
- 应在 [Pr. PF34.2] 中设定“0”（无效）。
- 应在 [Pr. PF34.2] 中设定“2”（伺服电机总移动量复位），并复位伺服电机总移动量。


关于复位方法，请参照下述章节。

☞ 259页 伺服电机总移动量的复位方法 [G] [B]

总移动量故障预测功能的实施 [A]

使用了伺服电机总移动量的总移动量故障预测功能如下起动。

■使用了伺服电机总移动量的总移动量故障预测

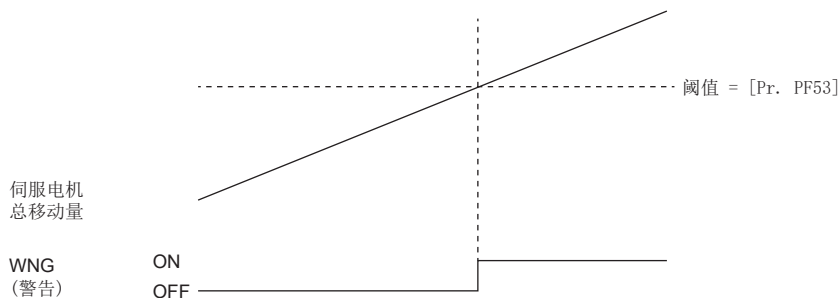

将 [Pr. PF51.2 伺服电机总移动量故障预测警告选择] 设定为“1”（有效）后，伺服放大器开始预测使用伺服电机总移动量的总移动量故障。若伺服电机总移动量超过阈值时，将发生 [AL. 0F7.3 伺服电机总移动量故障预测警告]。此报警发生时的处理方法及此报警的解除方法如下所示。

发生 [AL. 0F7.3 伺服电机总移动量故障预测警告] 时，应采取以下任意一种处理方法。

- 应确认是否已正确设定阈值。阈值未正确设定时，应重新设定并重新运转设备。
- 应检查设备。进行设备更换时，请参照下述章节。

☞ 260页 更换设备时的对应 [A]

[AL. 0F7.3 伺服电机总移动量故障预测警告] 可按以下任意一种方法解除。

- 应在 [Pr. PF53 故障预测伺服电机总移动量] 中设定大于伺服电机总移动量的值。
- 应在 [Pr. PF51.2] 中设定“0”（无效）。
- 应在 [Pr. PF51.2] 中设定“2”（伺服电机总移动量复位），并复位伺服电机总移动量。

关于复位方法，请参照下述章节。

☞ 259页 伺服电机总移动量的复位方法 [A]

伺服电机总移动量的复位方法 [G] [B]

更换了设备部件时，应复位伺服电机总移动量。将 [Pr. PF34.2] 设定为“2”（伺服电机总移动量复位），并再次接通电源、进行软件复位或控制器复位后，伺服电机总移动量将复位。复位伺服电机总移动量后，[Pr. PF34.2] 即变为“1”（有效）。

伺服电机总移动量的复位方法 [A]

更换了设备部件时，应复位伺服电机总移动量。将 [Pr. PF51.2] 设定为“2”（伺服电机总移动量复位），并再次接通电源、进行软件复位或控制器复位后，伺服电机总移动量将复位。复位伺服电机总移动量后，[Pr. PF51.2] 即变为“1”（有效）。

更换设备时的对应 [G] [B]

更换设备时，通过设定伺服电机总移动量偏置，可以继续使用伺服电机总移动量，正确获取设备的总移动量。设备更换时的对应如下表所示。

更换设备	操作内容
伺服电机（不更换伺服放大器和设备）	无
伺服放大器（不更换伺服电机和设备）	步骤1. 应确认更换前的伺服电机总移动量。 ^{*1} 步骤2. 更换后，应在 [Pr. PF47 伺服电机总移动量偏置] 中设定更换前的伺服电机总移动量。
伺服放大器和伺服电机（不更换设备）	步骤1. 应确认更换前的伺服电机总移动量。 ^{*1} 步骤2. 更换后，应在 [Pr. PF47 伺服电机总移动量偏置] 中设定更换前的伺服电机总移动量。
编码器（不更换伺服电机、伺服放大器及设备）	无
滚珠丝杠、导轨等设备（不更换伺服电机、伺服放大器）	设备更换后，应在 [Pr. PF34.2] 中设定“2”（伺服电机总移动量复位），并再次接通电源、进行软件复位或控制器复位后，复位伺服电机总移动量。

*1 因伺服放大器的故障无法确认伺服电机总移动量时，应在 [Pr. PF47 伺服电机总移动量偏置] 中设定“0”或设定为在故障前最后确认的伺服电机总移动量的值。

更换设备时的对应 [A]

更换设备时，通过设定伺服电机总移动量偏置，可以继续使用伺服电机总移动量，正确获取设备的总移动量。设备更换时的对应如下表所示。

更换设备	操作内容
伺服电机（不更换伺服放大器和设备）	无
伺服放大器（不更换伺服电机和设备）	步骤1. 应确认更换前的伺服电机总移动量。 ^{*1} 步骤2. 更换后，应在 [Pr. PF58 伺服电机总移动量偏置] 中设定更换前的伺服电机总移动量。
伺服放大器和伺服电机（不更换设备）	步骤1. 应确认更换前的伺服电机总移动量。 ^{*1} 步骤2. 更换后，应在 [Pr. PF58 伺服电机总移动量偏置] 中设定更换前的伺服电机总移动量。
编码器（不更换伺服电机、伺服放大器及设备）	无
滚珠丝杠、导轨等设备（不更换伺服电机、伺服放大器）	设备更换后，应在 [Pr. PF51.2] 中设定“2”（伺服电机总移动量复位），并再次接通电源、进行软件复位或控制器复位后，复位伺服电机总移动量。

*1 因伺服放大器的故障无法确认伺服电机总移动量时，应在 [Pr. PF58 伺服电机总移动量偏置] 中设定“0”或设定为在故障前最后确认的伺服电机总移动量的值。

关联对象 [G]

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

index	Sub	Object	Name	Description
2C29h	0	VAR	Fault prediction status	[Bit 0 ~ 3: 摩擦故障预测状态] 0: 摩擦故障预测无效 1: 摩擦故障预测准备中 2: 摩擦故障预测执行中 3: 摩擦故障预测警告中 [Bit 4 ~ 7: 振动故障预测状态] 0: 振动故障预测无效 1: 振动故障预测准备中 2: 振动故障预测执行中 3: 振动故障预测警告中 [Bit 8 ~ 11: 总移动量故障预测状态] 0: 电机总移动量故障预测无效 1: 电机总移动量故障预测执行中 2: 电机总移动量故障预测警告中 [Bit 12 ~ 15: 电机总移动量计算状态] 0: 电机总移动量计算停止中 1: 电机总移动量计算中 [Bit 16 ~ 19: reserved] [Bit 20 ~ 23: 静摩擦故障预测状态] 0: 静摩擦故障预测无效 1: 静摩擦故障预测准备中 2: 静摩擦故障预测执行中 3: 静摩擦故障预测警告中 [Bit 24 ~ 27: 皮带张力下降预测状态] 0: 皮带张力下降预测无效 1: 皮带张力下降预测执行中 2: 皮带张力下降警告中 [Bit 28 ~ 31: 皮带张力推定状态] 0: 皮带张力推定中 1: 皮带张力推定完成 7: 皮带张力推定未设定
2C2Fh	0	VAR	Motor total distance	伺服电机总移动量 以rev单位或m单位表示伺服电机总移动量。

齿轮故障诊断功能

齿轮故障诊断功能可通过伺服电机的驱动状态，推定伺服电机上连接的齿轮的齿隙量从而预测齿轮的故障。齿轮故障诊断功能分为齿隙推定功能和齿轮故障预测功能。

- 齿隙推定功能

齿隙推定功能通过往返定位运行时的伺服放大器内部数据来推定伺服电机上连接的齿轮的齿隙量。伺服电机停止时点击MR Configurator2的推定开始按钮即开始。伺服电机速度为20 r/min以上的情况下，即使按下MR Configurator2的推定开始按钮，也不会开始齿隙推定，而是显示错误。

- 齿轮故障预测功能

齿轮故障预测功能通过比较齿隙推定功能推定的齿隙量和伺服参数中设定的齿隙阈值来预测齿轮的故障。在 [Pr. PF67 齿隙标称值] 及 [Pr. PF68 齿隙阈值倍率] 中输入齿隙阈值后，进行齿隙推定即执行齿轮故障预测。

限制事项


- 使用线性伺服电机时，无法使用齿轮故障诊断功能。使用线性伺服电机时即使执行齿隙推定也会发生错误，所以不会开始齿隙推定。
- 应在伺服放大器所连接的所有伺服电机都停止的情况下进行齿隙推定。只要伺服放大器所连的伺服电机中有任意一个正在驱动，即使进行齿隙推定也会发生错误，所以不会开始齿隙推定。

注意事项

- 齿轮诊断时，伺服放大器自动生成指令并驱动伺服电机。即使伺服电机移动齿轮诊断时的移动量 + 1转，也应在确保可动部与设备不发生碰撞后再进行齿隙推定。齿轮诊断时应使用行程限位和EM2（强制停止2）。
- 可使用齿轮故障诊断功能的齿轮，其齿隙量以伺服电机轴来换算为0.1 degree以上。即使对负载侧的齿隙量小于0.1 degree的齿轮进行齿隙推定，推定值与真值的误差也会较大，从而会误检测出 [AL. 0F7 机械诊断警告]。此外，齿轮故障时可能会不检测 [AL. 0F7 机械诊断警告]。
- 在负载转动惯量比为2倍以上时可使用齿轮故障诊断功能。连接了负载转动惯量比小于2倍的负载或无负载时，即使进行齿隙推定，推定值与真值的误差也会较大，从而会误检测出 [AL. 0F7 机械诊断警告]。齿轮故障时可能不会检测 [AL. 0F7 机械诊断警告]。
- 进行齿隙推定后，伺服放大器将进入试运行模式，之后无法通过控制器发出的指令进行控制。进行齿隙推定后，应重新进行通信复位或接通伺服放大器的电源。
- 超速报警等级、转矩限制值较小时，齿隙推定可能会失败。
- 有机器干扰的设备中，如果同时在2轴以上进行齿轮诊断，设备可能会发生故障。应逐轴进行齿轮诊断。
- 应调整增益确保设备不会振动后，再进行齿隙推定。齿隙推定是通过往返运行时的伺服电机驱动状态来推定齿隙。设备振动时，齿隙推定值与真值的误差可能会变大。
- 负载侧的齿轮比较大时，齿隙推定的精度可能会降低。
- 在MR-J5 - B 中进行齿隙推定时，应向伺服放大器分配FLS（上限行程限位）及RLS（下限行程限位）。向控制器分配并进行齿隙推定时，错误代码的状态显示为“C007”。

设定方法

应按照以下所示步骤使用齿轮故障诊断功能。

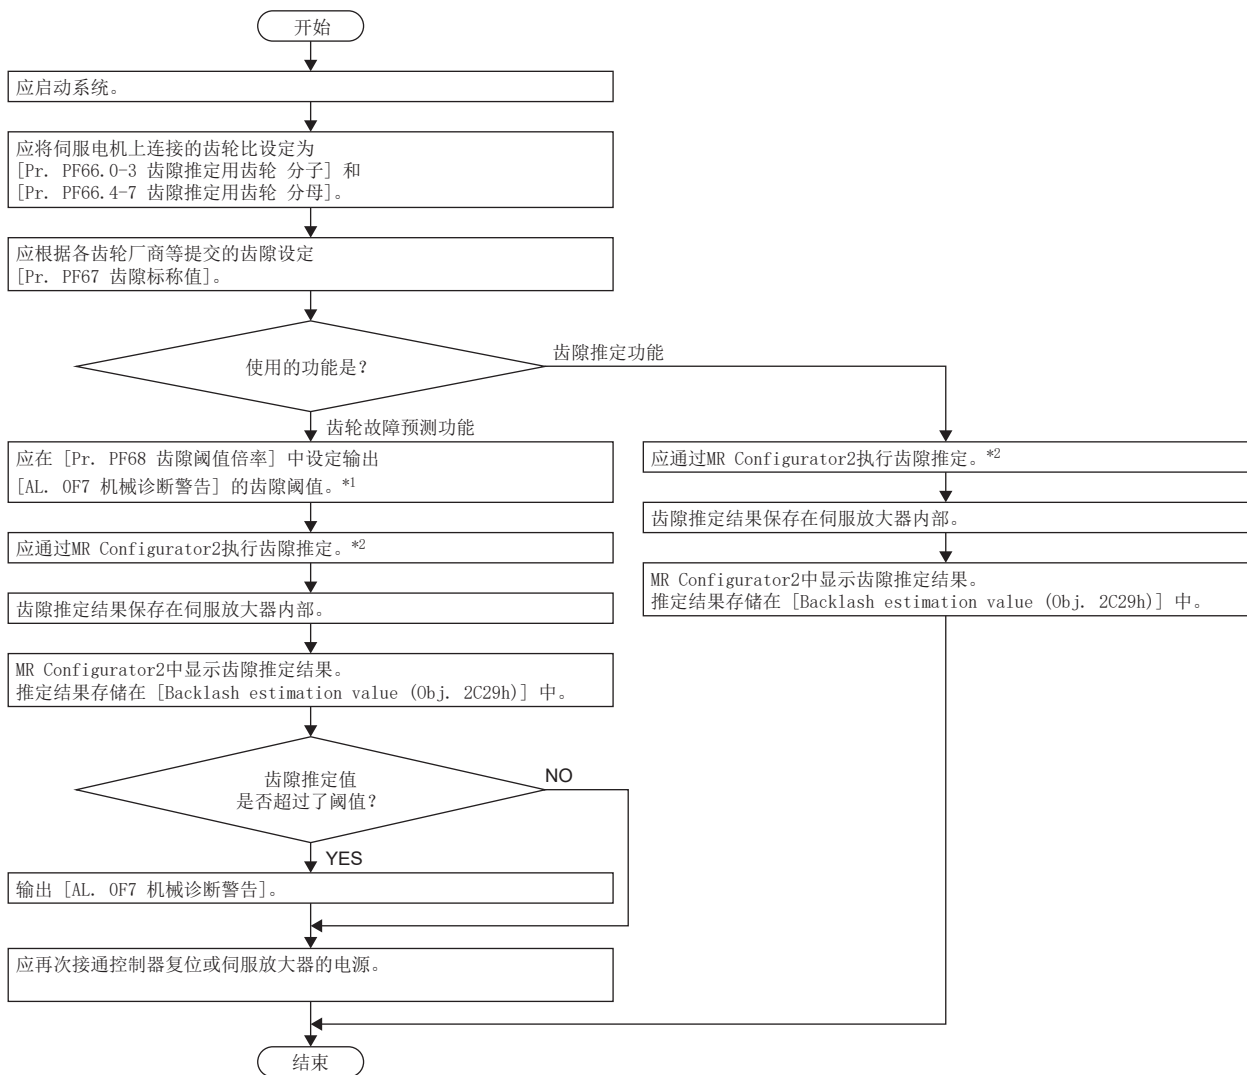

*1 输出 [AL. 0F7 机械诊断警告] 的阈值为，齿隙阈值 = [Pr. PF67 齿隙标称值] × [Pr. PF68 齿隙阈值倍率]。

*2 进行齿隙推定后，伺服放大器将进入试运行模式，之后无法通过控制器发出的指令进行控制。

■齿隙推定伺服参数输入

• 齿隙推定用齿轮比的设定

应输入伺服电机所连接的齿轮的齿轮比分子和分母。通过输入齿轮比的分子和分母，齿隙推定时的移动量只需最小限度即可。齿轮比的分子和分母中任意一个设定为“0”时，齿隙推定时的移动量为从齿隙推定开始位置起正转侧2转、反转侧2转。

伺服参数	简称	名称	概要
PF66.0-3	BLG	齿隙推定用齿轮 分子	应以16进制设定伺服电机上连接的齿轮的齿轮比分子。伺服电机上连接有多个齿轮时，应设定包括负载在内的齿轮比。 齿轮比的分子、分母均不能以小于或等于“ $2^{16}-1$ ”的数字表示时，应将齿轮比的尾数进行进位后，设定分子、分母均为“ $2^{16}-1$ ”以下的值。 [Pr. PF66.0-3 齿隙推定用齿轮 分子]和 [Pr. PF66.4-7 齿隙推定用齿轮 分母]即使偏离尾数也不会影响齿隙推定量精度。 初始值：0000h
PF66.4-7	BLG	齿隙推定用齿轮 分母	应以16进制设定伺服电机上连接的齿轮的齿轮比分母。 伺服电机上连接有多个齿轮时，应设定包括负载在内的齿轮比。 齿轮比的分子、分母均不能以小于或等于“ $2^{16}-1$ ”的数字表示时，应将齿轮比的尾数进行进位后，设定分子、分母均为“ $2^{16}-1$ ”以下的值。 初始值：0000h

■齿轮诊断阈值设定方法

可在 [Pr. PF67 齿隙标称值]、[Pr. PF68 齿隙阈值倍率] 中设定齿轮故障预测功能所使用的齿隙阈值，并按以下公式进行计算。此外，[Pr. PF68 齿隙阈值倍率] 为0时，[Pr. PF67 齿隙标称值]/100的2倍设定为齿隙阈值。


基本上无需变更 [Pr. PF68 齿隙阈值倍率] 的初始值。想变更齿轮故障预测功能中使用的齿隙阈值时，应变更 [Pr. PF68 齿隙阈值倍率]。

齿隙阈值 = [Pr. PF67 齿隙标称值]/100 × [Pr. PF68 齿隙阈值倍率]/10

伺服参数	简称	名称	概要
PF67	BLN	齿隙标称值	应对用于设定齿轮故障预测所使用的阈值的齿隙标称值进行设定。应输入伺服电机上连接的齿轮厂商提供的齿隙。 [Pr. PF66.0-3 齿隙推定用齿轮 分子]或 [Pr. PF66.4-7 齿隙推定用齿轮 分母]中输入“0”时，应输入换算成伺服电机侧的旋转角度后的齿隙标称值。 [Pr. PF66.0-3 齿隙推定用齿轮 分子]或 [Pr. PF66.4-7 齿隙推定用齿轮 分母]中输入“0”以外的值时，应输入考虑了齿隙推定用齿轮比的值。 设定为0时，即使进行齿隙推定，也不会输出 [AL. 0F7 机械诊断警告]。 初始设定：0 [0.01 degree]
PF68	BLTT	齿隙阈值倍率	应设定用于设定齿轮故障预测所使用的阈值的阈值倍率。齿轮故障预测所使用的阈值如下所述。 齿隙阈值 = [Pr. PF67 齿隙标称值]/100 × [Pr. PF68 齿隙阈值倍率]/10 设定为0时，[Pr. PF67 齿隙标称值]/100的2倍设定为齿隙阈值。 齿隙阈值为0时，即使进行齿隙推定，也不会输出 [AL. 0F7 机械诊断警告]。 初始设定：0


■齿隙推定用单位选择 [G] [A]

应选择通过齿隙推定功能自动设定的移动量的单位。

伺服参数	简称	名称	概要
PF62.0	FOP14	齿隙推定用单位选择	<p>应选择通过齿隙推定功能自动设定的“齿隙推定时的移动量”的单位。</p> <p>0: 指令脉冲单位 1: 伺服电机编码器脉冲单位</p> <p>根据电子齿轮 ([Pr. PA06 电子齿轮分子]/[Pr. PA07 电子齿轮分母]) 的设定值的情况, 执行齿隙推定功能时可能会发生超时。如果发生超时, 应将该伺服参数设定为“1”。</p> <p>该伺服参数为“0”时, 伺服电机的旋转量如下所述。 伺服电机旋转量 = 齿隙推定时的移动量 × ([Pr. PA06]/ [Pr. PA07]) [rev]</p> <p>关于“齿隙推定时的移动量”, 请参照以下设定示例。</p> <p> 269页 设定示例 [G] [A]</p> <p>初始值: 0</p>

齿隙推定功能 [G]

伺服电机停止时点击MR Configurator2的推定开始按钮后即开始齿隙推定。伺服OFF的状态下点击了齿隙推定的开始时，会自动变为伺服ON并开始齿隙推定。此外，从伺服OFF状态开始了齿隙推定时，齿隙推定结束/中止后将自动变为伺服OFF状态。进行齿隙推定时，伺服电机将进行4次正转、反转或反转、正转的往返定位，旋转量为计算得出的移动量。通过这4次往返定位运行时的伺服放大器内部数据来推定齿隙。在伺服放大器内部计算进行齿隙推定时的移动方向、往返定位运行的最大速度及加减速时间。

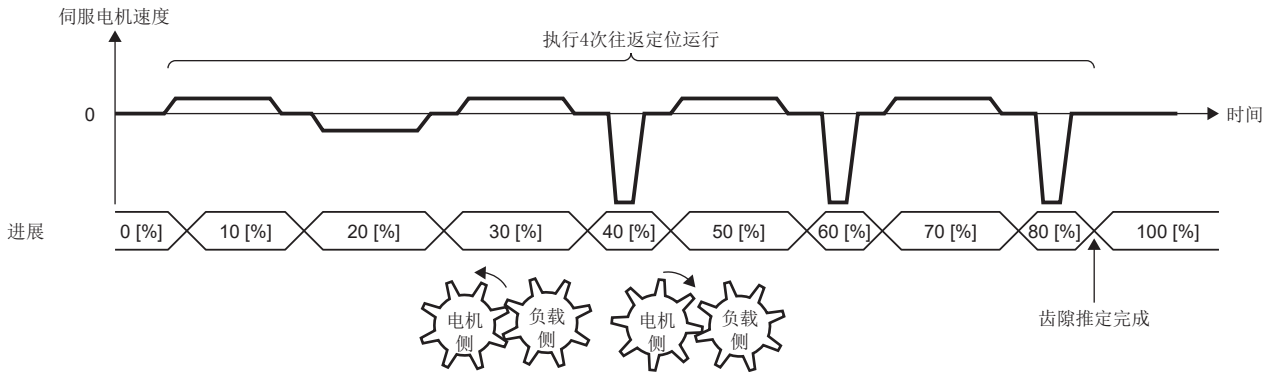

项目	内容
移动量	齿隙阈值根据 [Pr. PF67 齿隙标称值] 及 [Pr. PF68 齿隙阈值倍率] 通过以下计算公式自动设定。但是，计算结果不足1转时，移动量为1转。 齿隙阈值 [degree] = [Pr. PF67]/100 × [Pr. PF68]/10 [Pr. PF67] 设定为“0”时，移动量为正转侧2转、反转侧2转。 移动量 [rev] = 4 × 齿隙阈值 可通过 [Pr. PF62.0 齿隙推定用单位选择] 选择伺服电机的旋转量。
伺服电机速度	自动设定为不超过额定速度1/2且不超过过速报警检测等级 ([Pr. PC08]) 的速度。
加速时间常数 减速时间常数	确定加速时间常数和减速时间常数，使加减速转矩变为输入的转矩。但是，输入的转矩大于齿隙推定时设定的转矩限制值时，自动设定加速时间常数/减速时间常数使其不超过转矩限制值。在初始值中，自动设定加速时间常数/减速时间常数，使转矩不超过额定转矩120 %且不超过齿隙推定开始时所设定的转矩限制值。
停留时间	在伺服放大器内部计算指令完成到伺服电机跟踪完成为止的时间，并自动设定。实际计算的停留时间为Max 200 [ms]、9800/[Pr. PB07 模型控制增益]。

齿隙推定过程中显示进度状况。进度为100 %时齿隙推定完成。

齿隙推定后，错误代码的状态显示为“0000”、“推定结果”显示为齿隙推定量。


在 [Pr. PF66.0-3 齿隙推定用齿轮 分子] 或 [Pr. PF66.4-7 齿隙推定用齿轮 分母] 中设定“0”时，将输出齿隙推定量作为伺服电机侧的旋转角度。例如行星齿轮等由多个齿轮连结而成的机构的情况下，针对实际的齿隙仅增大减速比来算出齿隙推定量。

在 [Pr. PF66.0-3 齿隙推定用齿轮 分子] 或 [Pr. PF66.4-7 齿隙推定用齿轮 分母] 中设定“0”以外的值时，输出考虑了齿隙推定用齿轮比的值作为齿隙推定量。

进行齿隙推定后，无法通过控制器发出的指令进行控制。通过控制器发出的指令恢复至控制时，应进行通信复位、再次接通电源、软件复位中的任意一项操作。

齿隙推定功能 [B]

伺服电机停止时点击MR Configurator2的推定开始按钮后即开始齿隙推定。伺服OFF的状态下点击了齿隙推定的开始时，会自动变为伺服ON并开始齿隙推定。此外，从伺服OFF状态开始了齿隙推定时，齿隙推定结束/中止后将自动变为伺服OFF状态。进行齿隙推定时，伺服电机将进行4次正转、反转或反转、正转的往返定位，旋转量为计算得出的移动量。通过这4次往返定位运行时的伺服放大器内部数据来推定齿隙。在伺服放大器内部计算进行齿隙推定时的移动方向、往返定位运行的最大速度及加减速时间。

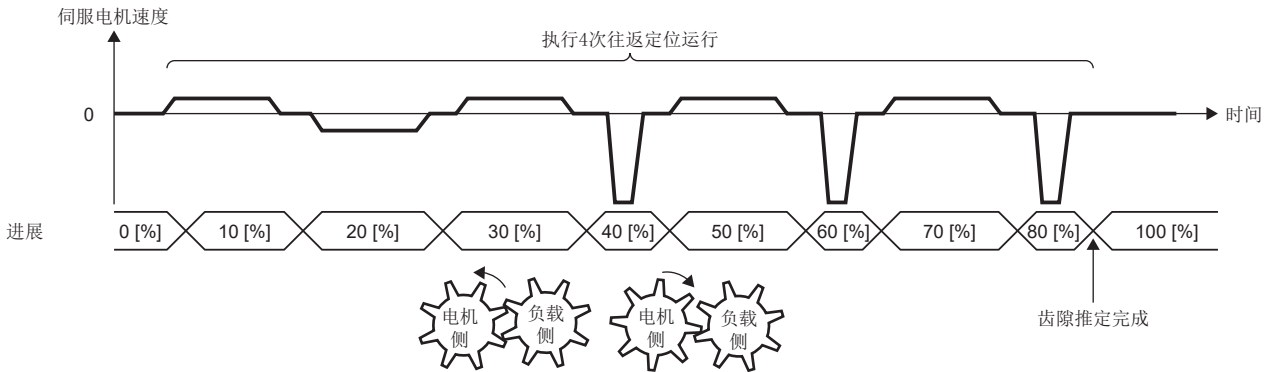

项目	内容
移动量	齿隙阈值根据 [Pr. PF67 齿隙标称值] 及 [Pr. PF68 齿隙阈值倍率] 通过以下计算公式自动设定。但是，计算结果不足1转时，移动量为1转。 齿隙阈值 [degree] = [Pr. PF67 齿隙标称值]/100 × [Pr. PF68 齿隙阈值倍率]/10 [Pr. PF67 齿隙标称值] 设定为“0”时，移动量为正转侧2转、反转侧2转。 移动量 [rev] = 4 × 齿隙阈值
伺服电机速度	自动设定为不超过额定速度1/2且不超过过速报警检测等级 ([Pr. PC08]) 的速度。
加速时间常数 减速时间常数	确定加速时间常数和减速时间常数，使加减速转矩变为输入的转矩。但是，输入的转矩大于齿隙推定时设定的转矩限制值时，自动设定加速时间常数/减速时间常数使其不超过转矩限制值。在初始值中，自动设定加速时间常数/减速时间常数，使转矩不超过额定转矩120 %且不超过齿隙推定开始时所设定的转矩限制值。
停留时间	在伺服放大器内部计算指令完成到伺服电机跟踪完成为止的时间，并自动设定。实际计算的停留时间为Max 200 [ms]、9800/[Pr. PB07 模型控制增益]。

齿隙推定过程中显示进度状况。进度为100 %时齿隙推定完成。

齿隙推定后，错误代码的状态显示为“0000”、“推定结果”显示为齿隙推定量。


在 [Pr. PF66.0-3 齿隙推定用齿轮 分子] 或 [Pr. PF66.4-7 齿隙推定用齿轮 分母] 中设定“0”时，将输出齿隙推定量作为伺服电机侧的旋转角度。例如行星齿轮等由多个齿轮连结而成的机构的情况下，针对实际的齿隙仅增大减速比来算出齿隙推定量。

在 [Pr. PF66.0-3 齿隙推定用齿轮 分子] 或 [Pr. PF66.4-7 齿隙推定用齿轮 分母] 中设定“0”以外的值时，输出考虑了齿隙推定用齿轮比的值作为齿隙推定量。

进行齿隙推定后，无法通过控制器发出的指令进行控制。通过控制器发出的指令恢复至控制时，应进行通信复位、再次接通电源、软件复位中的任意一项操作。

齿隙推定功能 [A]

伺服电机停止时点击MR Configurator2的推定开始按钮后即开始齿隙推定。伺服OFF的状态下点击了齿隙推定的开始时，会自动变为伺服ON并开始齿隙推定。此外，从伺服OFF状态开始了齿隙推定时，齿隙推定结束/中止后将自动变为伺服OFF状态。进行齿隙推定时，伺服电机将进行4次正转、反转或反转、正转的往返定位，旋转量为计算得出的移动量。通过这4次往返定位运行时的伺服放大器内部数据来推定齿隙。在伺服放大器内部计算进行齿隙推定时的移动方向、往返定位运行的最大速度及加减速时间。

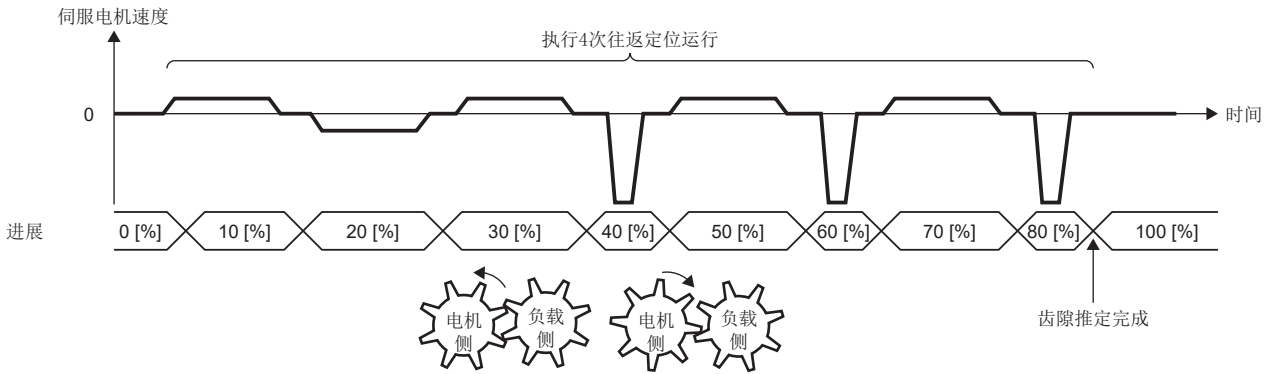

项目	内容
移动量	齿隙阈值根据 [Pr. PF67 齿隙标称值] 及 [Pr. PF68 齿隙阈值倍率] 通过以下计算公式自动设定。但是，计算结果不足1转时，移动量为1转。 齿隙阈值 [degree] = [Pr. PF67]/100 × [Pr. PF68]/10 [Pr. PF67] 设定为“0”时，移动量为正转侧2转、反转侧2转。 移动量 [rev] = 4 × 齿隙阈值 可通过 [Pr. PF62.0 齿隙推定用单位选择] 选择伺服电机的旋转量。
伺服电机速度	自动设定为不超过额定速度1/2且不超过过速报警检测等级的速度。
加速时间常数 减速时间常数	确定加速时间常数和减速时间常数，使加减速转矩变为输入的转矩。但是，输入的转矩大于齿隙推定时设定的转矩限制值时，自动设定加速时间常数/减速时间常数使其不超过转矩限制值。在初始值中，自动设定加速时间常数/减速时间常数，使转矩不超过额定转矩120 %且不超过齿隙推定开始时所设定的转矩限制值。
停留时间	在伺服放大器内部计算指令完成到伺服电机跟踪完成为止的时间，并自动设定。

齿隙推定过程中显示进度状况。进度为100 %时齿隙推定完成。

齿隙推定后，错误代码的状态显示为“0000”、“推定结果”显示为齿隙推定量。

在 [Pr. PF66.0-3 齿隙推定用齿轮 分子] 或 [Pr. PF66.4-7 齿隙推定用齿轮 分母] 中设定“0”时，将输出齿隙推定量作为伺服电机侧的旋转角度。例如行星齿轮等由多个齿轮连结而成的机构的情况下，针对实际的齿隙仅增大减速比来算出齿隙推定量。

在 [Pr. PF66.0-3 齿隙推定用齿轮 分子] 或 [Pr. PF66.4-7 齿隙推定用齿轮 分母] 中设定“0”以外的值时，输出考虑了齿隙推定用齿轮比的值作为齿隙推定量。


进行齿隙推定后，无法通过控制器发出的指令进行控制。通过控制器发出的指令恢复至控制时，应进行通信复位、再次接通电源、软件复位中的任意一项操作。

设定示例 [G] [A]

齿隙推定功能的使用方法通过以下设定示例进行说明。

例

机器的规格

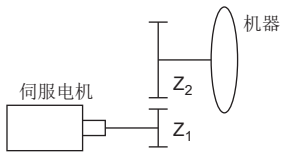


Pt (伺服电机分辨率): 67108864 pulses/rev

Z_1 伺服电机侧齿轮齿数: 11

Z_2 机械侧齿轮齿数: 25

$Z_1: Z_2 = 11: 25$

Bn 厂商提供的齿隙标称值: 10 [degree]

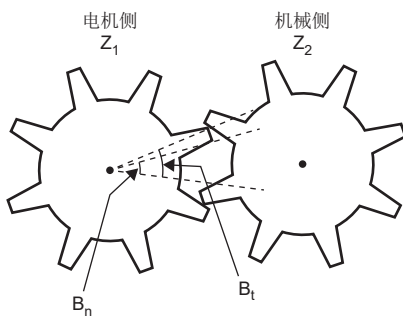

■知道伺服电机所连接的齿轮的齿轮比时

设定 [Pr. PF66.0-3 齿隙推定用齿轮 分子] 及 [Pr. PF66.4-7 齿隙推定用齿轮 分母] 后, 齿隙推定时的移动量只需最小限度即可。此时, 伺服电机所连接的齿轮的齿隙推定值为机械侧单位的值。

1. 应以16进制设定伺服电机上连接的齿轮的齿轮比。

伺服电机侧齿轮齿数为11、机械侧齿轮齿数为25时, 应在 [Pr. PF66.0-3] 中设定“000B”、在 [Pr. PF66.4-7] 中设定“0019”。

伺服电机上连接有多个齿轮时, 应设定包括负载在内的齿轮比。

2. 应设定伺服电机上连接的齿轮厂商提供的齿隙标称值。

齿隙标称值应通过考虑了齿隙推定用齿轮比的值输入到 [Pr. PF67 齿隙标称值] 中。

齿隙标称值为10 [degree] 时, 通过以下公式计算。

$$\text{厂商提供的齿隙标称值} \times 100 \times ([\text{Pr. PF66.0-3}]/[\text{Pr. PF66.4-7}]) = 10 \times 100 \times (11/25) = 440.0$$

因此, 应在 [Pr. PF67] 中设定440 [0.01 degree]。应将计算结果的尾数进行进位。

齿隙标称值为机械侧单位时, 无需考虑齿隙推定用齿轮比。

齿隙标称值为机械侧单位10 [degree] 时, 应在 [Pr. PF67] 中设定以下的计算结果。

$$\text{厂商提供的齿隙标称值} \times 100 = 10 \times 100 = 1000 [0.01 \text{ degree}]$$

3. 应选择通过齿隙推定功能自动设定的移动量的单位。

根据电子齿轮 ([Pr. PA06 电子齿轮分子]/[Pr. PA07 电子齿轮分母]) 的设定值的情况, 执行齿隙推定功能时可能会发生超时。此时, 应将 [Pr. PF62.0 齿隙推定用单位选择] 设定为“1”。

4. 应调整齿轮故障预测功能的设定。

想变更齿轮故障预测功能中使用的齿隙阈值时, 应变更 [Pr. PF68 齿隙阈值倍率]。设定为“0” (初始值) 时, [Pr. PF67]/100的2倍设定为齿隙阈值。

通过以下的公式计算齿轮故障预测所使用的阈值。

$$\text{齿隙阈值} = [\text{Pr. PF67}]/100 \times [\text{Pr. PF68}]/10$$

齿隙标称值为440 [0.01 degree] 时, 希望将齿隙阈值设定为1000 [0.01 degree] 的情况下, 通过以下公式计算。

$$[\text{Pr. PF68}] = \text{齿隙阈值} [0.01 \text{ degree}]/[\text{Pr. PF67}] \times 10 = 1000/440 \times 10 = 22.72\cdots$$

因此, 应在 [Pr. PF68] 中设定23 [0.1倍]。应将计算结果的尾数进行进位。

■不知道伺服电机所连接的齿轮的齿轮比时

将 [Pr. PF66.0-3 齿隙推定用齿轮 分子] 及 [Pr. PF66.4-7 齿隙推定用齿轮 分母] 中的任意一个设定为“0”时, 齿隙推定时的移动量为从齿隙推定开始位置起正转侧2转、反转侧2转。此时, 伺服电机所连接的齿轮的齿隙推定值为伺服电机侧单位的值。

1. 应设定伺服电机上连接的齿轮厂商提供的齿隙标称值。

齿隙标称值应换算成伺服电机侧的旋转角度来设定 [Pr. PF67 齿隙标称值]。

齿隙标称值为10 [degree] 时, 通过以下公式计算。

$$\text{厂商提供的齿隙标称值} \times 100 = 1000$$

因此, 应在 [Pr. PF67] 中设定1000 [0.01 degree]。

2. 应选择通过齿隙推定功能自动设定的移动量的单位。

根据电子齿轮 ([Pr. PA06 电子齿轮分子]/[Pr. PA07 电子齿轮分母]) 的设定值的情况, 执行齿隙推定功能时可能会发生超时。此时, 应将 [Pr. PF62.0 齿隙推定用单位选择] 设定为“1”。

3. 应调整齿轮故障预测功能的设定。

想变更齿轮故障预测功能中使用的齿隙阈值时, 应变更 [Pr. PF68 齿隙阈值倍率]。设定为“0” (初始值) 时, [Pr. PF67]/100的2倍设定为齿隙阈值。

通过以下的公式计算齿轮故障预测所使用的阈值。

$$\text{齿隙阈值} = [\text{Pr. PF67}]/100 \times [\text{Pr. PF68}]/10$$


齿隙标称值为1000 [0.01 degree] 时, 希望将齿隙阈值设定为2000 [0.01 degree] 的情况下, 应在 [Pr. PF68] 中设定20 [0.1 倍]。

设定示例 [B]

齿隙推定功能的使用方法通过以下设定示例进行说明。

例

机器的规格

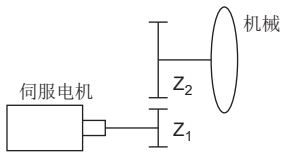


P_t (伺服电机分辨率): 67108864 pulses/rev

Z_1 伺服电机侧齿轮齿数: 11

Z_2 机械侧齿轮齿数: 25

$Z_1: Z_2 = 11: 25$

B_n 厂商提交的齿隙标称值: 10 [degree]

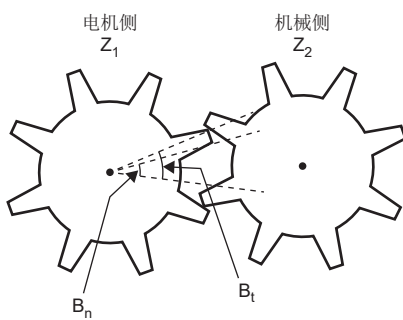

■知道伺服电机所连接的齿轮的齿轮比时

设定 [Pr. PF66.0-3 齿隙推定用齿轮 分子] 及 [Pr. PF66.4-7 齿隙推定用齿轮 分母] 后, 齿隙推定时的移动量只需最小限度即可。此时, 伺服电机所连接的齿轮的齿隙推定值为机械侧单位的值。

1. 应以16进制设定伺服电机上连接的齿轮的齿轮比。

伺服电机侧齿轮齿数为11、机械侧齿轮齿数为25时, 应在 [Pr. PF66.0-3] 中设定“000B”、在 [Pr. PF66.4-7] 中设定“0019”。

伺服电机上连接有多个齿轮时, 应设定包括负载在内的齿轮比。

2. 应设定伺服电机上连接的齿轮厂商提供的齿隙标称值。

齿隙标称值应通过考虑了齿隙推定用齿轮比的值输入到 [Pr. PF67 齿隙标称值] 中。

齿隙标称值为10 [degree] 时, 通过以下公式计算。

厂商提供的齿隙标称值 $\times 100 \times ([Pr. PF66.0-3] / [Pr. PF66.4-7]) = 10 \times 100 \times (11/25) = 440.0$

因此, 应在 [Pr. PF67] 中设定440 [0.01 degree]。应将计算结果的尾数进行进位。

齿隙标称值为机械侧单位时, 无需考虑齿隙推定用齿轮比。

齿隙标称值为机械侧单位10 [degree] 时, 应在 [Pr. PF67] 中设定以下的计算结果。

厂商提供的齿隙标称值 $\times 100 = 10 \times 100 = 1000$ [0.01 degree]

3. 应调整齿轮故障预测功能的设定。

想变更齿轮故障预测功能中使用的齿隙阈值时, 应变更 [Pr. PF68 齿隙阈值倍率]。设定为“0” (初始值) 时, [Pr. PF67]/100的2倍设定为齿隙阈值。

通过以下的公式计算齿轮故障预测所使用的阈值。

齿隙阈值 = [Pr. PF67]/100 \times [Pr. PF68]/10

齿隙标称值为440 [0.01 degree] 时, 希望将齿隙阈值设定为1000 [0.01 degree] 的情况下, 通过以下公式计算。

[Pr. PF68] = 齿隙阈值 [0.01 degree]/[Pr. PF67] $\times 10 = 1000/440 \times 10 = 22.72\dots$

因此, 应在 [Pr. PF68] 中设定23 [0.1倍]。应将计算结果的尾数进行进位。

■不知道伺服电机所连接的齿轮的齿轮比时

将 [Pr. PF66.0-3 齿隙推定用齿轮 分子] 及 [Pr. PF66.4-7 齿隙推定用齿轮 分母] 中的任意一个设定为“0”时, 齿隙推定时的移动量为从齿隙推定开始位置起正转侧2转、反转侧2转。此时, 伺服电机所连接的齿轮的齿隙推定值为伺服电机侧单位的值。

1. 应设定伺服电机上连接的齿轮厂商提供的齿隙标称值。

齿隙标称值应换算成伺服电机侧的旋转角度来设定 [Pr. PF67 齿隙标称值]。

齿隙标称值为10 [degree] 时, 通过以下公式计算。

厂商提供的齿隙标称值 $\times 100 = 1000$

因此, 应在 [Pr. PF67] 中设定1000 [0.01 degree]。

2. 应调整齿轮故障预测功能的设定。

想变更齿轮故障预测功能中使用的齿隙阈值时, 应变更 [Pr. PF68 齿隙阈值倍率]。设定为“0” (初始值) 时, [Pr. PF67]/100的2倍设定为齿隙阈值。

通过以下的公式计算齿轮故障预测所使用的阈值。

齿隙阈值 = [Pr. PF67]/100 \times [Pr. PF68]/10

齿隙标称值为1000 [0.01 degree] 时, 希望将齿隙阈值设定为2000 [0.01 degree] 的情况下, 应在 [Pr. PF68] 中设定20 [0.1 倍]。

齿隙推定功能的中止

齿隙推定过程中点击中止按钮后, 将中止齿隙推定。齿隙推定中止后, 错误代码的状态显示为“C000”。此外, 中止齿隙推定后, 再次进行齿隙推定时, 应先停止伺服电机。此外, 应将可动部返回至推定开始位置后再实施。

发生齿隙推定错误时

齿隙推定过程中发生了推定错误时，会中止齿隙推定。此时，错误代码的状态显示为错误代码，因此应确认发生推定错误的原因。再次进行齿隙推定时，应先停止伺服电机。此外，应将可动部返回至推定开始位置后再实施。

显示	名称	错误内容	处理示例
0000	正常结束	—	—
C000	调整过程中取消	在齿隙推定过程中按压了“中止按钮”。	—
C001	推定过程中伺服OFF	在齿隙推定过程中设为伺服OFF。	应避免在齿隙推定过程中变为伺服OFF。
C002	齿隙推定错误	未进行齿隙推定量量的计算。	应在满足以下推定条件的状态下运行。 • 超速报警等级为100 [r/min] 以上。 • 加减速转矩为额定转矩的30 %以上。
		由于振动等影响，未进行往返定位运行。	应通过调整增益确保不会发生振动后再进行齿隙推定。
		没有齿轮的状态下进行了齿隙推定。	应在伺服电机上连接了齿轮的状态下进行齿隙推定。
C003	齿隙推定驱动中开始错误	伺服电机速度：试图在20 [r/min] 以上时开始齿隙推定。	应在伺服电机停止状态下进行齿隙推定。
C004	齿隙推定开始错误	在齿隙推定过程中按压了齿隙推定开始按钮。	应在未进行齿隙推定时按压齿隙推定开始按钮。
		在放大器指令方式一键式调整过程中按压了齿隙推定开始按钮。	应在未进行放大器指令方式一键式调整时按压齿隙推定开始按钮。
C005	齿隙推定控制模式错误	在线性伺服电机控制模式下开始了齿隙推定。	在线性伺服电机控制模式下无法使用齿隙推定。
C006	齿隙推定指令生成错误	转矩限制值设定为“0”。	应将转矩限制值设定为大于额定转矩的30 %。
C007	停止信号错误	[G] [A]: 齿隙推定过程中LSP及LSN变为OFF。 齿隙推定过程中EM2变为了OFF。 齿隙推定过程中FLS及RLS变为了OFF。	应重新设定开始齿隙推定的位置。 应确认安全后，将EM2设为ON。
		[B]: 齿隙推定过程中EM2变为了OFF。 齿隙推定过程中FLS及RLS变为了OFF。 在经由控制器进行齿隙推定过程中，控制器发出的紧急停止指令变为了OFF。	应重新设定开始齿隙推定的位置。 应确认安全后，将EM2或控制器发出的紧急停止指令设为ON。
C008	伺服参数	仅将齿轮比的分子或分母设定为了“0”。	齿轮比的分子、分母都应设定为“0”以外的值。
		厂商设定用的伺服参数被更改了。	应将厂商设定用的伺服参数恢复至初始值。
		超速报警等级低。	应增大超速报警等级。
		仅将齿轮比的分子或分母设定为了“0”。	齿轮比的分子、分母都应设定。
C009	报警	试图在报警/警告发生过程中开始齿隙推定。 在齿隙推定过程中发生了报警/警告。	应在未发生报警/警告的状态下开始齿隙推定。 在齿隙推定过程中，应避免发生报警及警告。
C00A	超时	齿隙推定中经过2分钟以上。	应在增大转矩限制值及超速报警检测等级的状态下开始齿隙推定。
		齿隙推定中切断了与MR Configurator2的通信。	应确保齿隙推定中不切断与MR Configurator2的通信。
FFFF	齿隙推定未进行	未进行齿隙推定	应进行齿隙推定。

齿轮故障预测功能

齿轮故障预测功能通过比较齿隙推定功能推定的齿隙量和伺服参数中设定的齿隙值来预测齿轮的故障。

通过齿轮诊断阈值设定方法将阈值输入到伺服放大器后进行齿隙推定时，将进行齿轮故障预测。关于齿轮诊断阈值设定方法，请参照下述章节。

☞ 264页 齿轮诊断阈值设定方法

进行齿轮故障预测时，齿隙推定值大于阈值时会输出 [AL. 0F7 机械诊断警告]。[AL. 0F7 机械诊断警告] 输出后，将 [Pr. PF67 齿隙标称值] 设为0，进行通信复位、再次接通伺服放大器的电源或进行软件复位后，将解除 [AL. 0F7 机械诊断警告]。齿隙推定后会进行 [AL. 0F7 机械诊断警告] 的输出。即使存储在伺服放大器内部的齿隙推定结果大于齿隙阈值，也不会输出 [AL. 0F7 机械诊断警告]。

关联对象 [G]

记载与齿轮故障诊断功能相关的对象。

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
2C32h	0	VAR	Backlash estimation value	表示齿隙推定结果。 齿隙推定用齿轮 分子或齿隙推定用齿轮 分母设定为“0”时，将输出齿隙推定量作为伺服电机侧的旋转角度。 齿隙推定用齿轮比设定为“0”以外的值时，将输出考虑了齿隙推定用齿轮比的值作为齿隙推定量。 单位：0 [0.01 degree]

皮带诊断功能

限制事项


- 无法同时使用摩擦故障预测功能和静摩擦故障预测功能。将摩擦故障预测功能及静摩擦故障预测功能同时设为有效时，会发生 [AL. 037 参数异常]。

注意事项

- 静摩擦故障预测功能通过摩擦推定功能推定的静摩擦来预测故障。因此，应设定 [Pr. PF31 机械诊断功能低速时摩擦推定区域判定速度] 以确保可通过摩擦推定功能来推定静摩擦。

概要 [G] [B]

皮带诊断功能通过伺服放大器内部数据使用摩擦值来推定伺服电机上连接的皮带的张力下降。可通过了解皮带的张力下降，预测皮带的故障。而且，还可以把握更换皮带的时期。但是，皮带诊断功能无法预测皮带的切断状态。

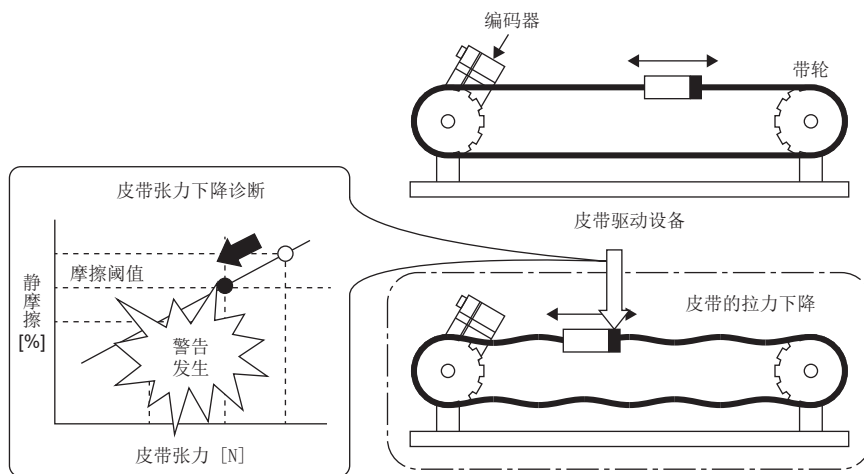

皮带诊断功能有以下2个功能。

■静摩擦故障预测功能

摩擦故障预测功能通过摩擦推定功能推定的静摩擦的增减来预测设备故障。预测到设备故障时，会发生 [AL. 0F7 机械诊断警告]。可自动设定 [AL. 0F7 机械诊断警告] 的阈值，因此比起皮带张力下降预测功能在使用上更为简单。但是，由于静摩擦故障预测功能是通过静摩擦的增减来检测的，因此皮带张力下降的精度低、皮带的初始拉伸等原因可能导致发生 [AL. 0F7 机械诊断警告]。

■皮带张力下降预测功能


皮带张力下降预测功能通过伺服放大器内部数据来推定皮带张力，皮带张力为伺服参数中输入的阈值以下时，会发生 [AL. 0F7 机械诊断警告]。虽然需要通过伺服参数输入皮带张力与静摩擦的关系，但推定皮带张力后将输出 [AL. 0F7 机械诊断警告]，因此可以改善皮带张力下降的精度。

静摩擦故障预测功能和皮带张力下降功能的差别如下表所示。

项目	静摩擦故障预测功能	皮带张力下降预测功能
判定标准	静摩擦	皮带张力
阈值设定	可自动设定	手动设定
必须输入的伺服参数	[Pr. PF34.5 静摩擦故障预测警告选择] [Pr. PF41 故障预测伺服电机总移动量]	[Pr. PF71.0 皮带张力下降预测功能选择] [Pr. PF72 安装时皮带张力] [Pr. PF73 伸长时皮带张力] [Pr. PF74 安装时静摩擦] [Pr. PF75 伸长时静摩擦] [Pr. PF76 皮带张力异常阈值]
皮带张力下降检测精度	低	高

概要 [A]

皮带诊断功能通过伺服放大器内部数据使用摩擦值来推定伺服电机上连接的皮带的张力下降。可通过了解皮带的张力下降，预测皮带的故障。而且，还可以把握更换皮带的时期。但是，皮带诊断功能无法预测皮带的切断状态。

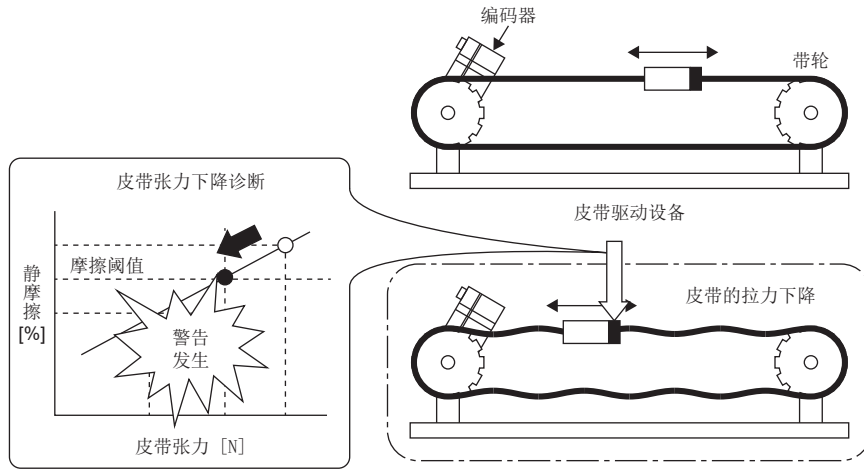

皮带诊断功能有以下2个功能。

■静摩擦故障预测功能

摩擦故障预测功能通过摩擦推定功能推定的静摩擦的增减来预测设备故障。预测到设备故障时，会发生 [AL. 0F7 机械诊断警告]。可自动设定 [AL. 0F7 机械诊断警告] 的阈值，因此比起皮带张力下降预测功能在使用上更为简单。但是，由于静摩擦故障预测功能是通过静摩擦的增减来检测的，因此皮带张力下降的精度低、皮带的初始拉伸等原因可能导致发生 [AL. 0F7 机械诊断警告]。

■皮带张力下降预测功能

皮带张力下降预测功能通过伺服放大器内部数据来推定皮带张力，皮带张力为伺服参数中输入的阈值以下时，会发生 [AL. 0F7 机械诊断警告]。虽然需要通过伺服参数输入皮带张力与静摩擦的关系，但推定皮带张力后将输出 [AL. 0F7 机械诊断警告]，因此可以改善皮带张力下降的精度。


静摩擦故障预测功能和皮带张力下降功能的差别如下表所示。

项目	静摩擦故障预测功能	皮带张力下降预测功能
判定标准	静摩擦	皮带张力
阈值设定	可自动设定	手动设定
必须输入的伺服参数	[Pr. PF51.5 静摩擦故障预测警告选择] [Pr. PF53 故障预测伺服电机总移动量]	[Pr. PF71.0 皮带张力下降预测功能选择] [Pr. PF72 安装时皮带张力] [Pr. PF73 伸长时皮带张力] [Pr. PF74 安装时静摩擦] [Pr. PF75 伸长时静摩擦] [Pr. PF76 皮带张力异常阈值]
皮带张力下降检测精度	低	高

静摩擦故障预测功能 [G] [B]

■静摩擦故障预测功能使用方法

应按照以下所示步骤使用静摩擦故障预测功能。静摩擦故障预测功能分为在伺服放大器内部自动计算用于输出警告的阈值的阈值自动设定以及通过伺服参数设定的阈值手动设定。阈值手动设定可将用于输出警告的阈值设定为任意值。

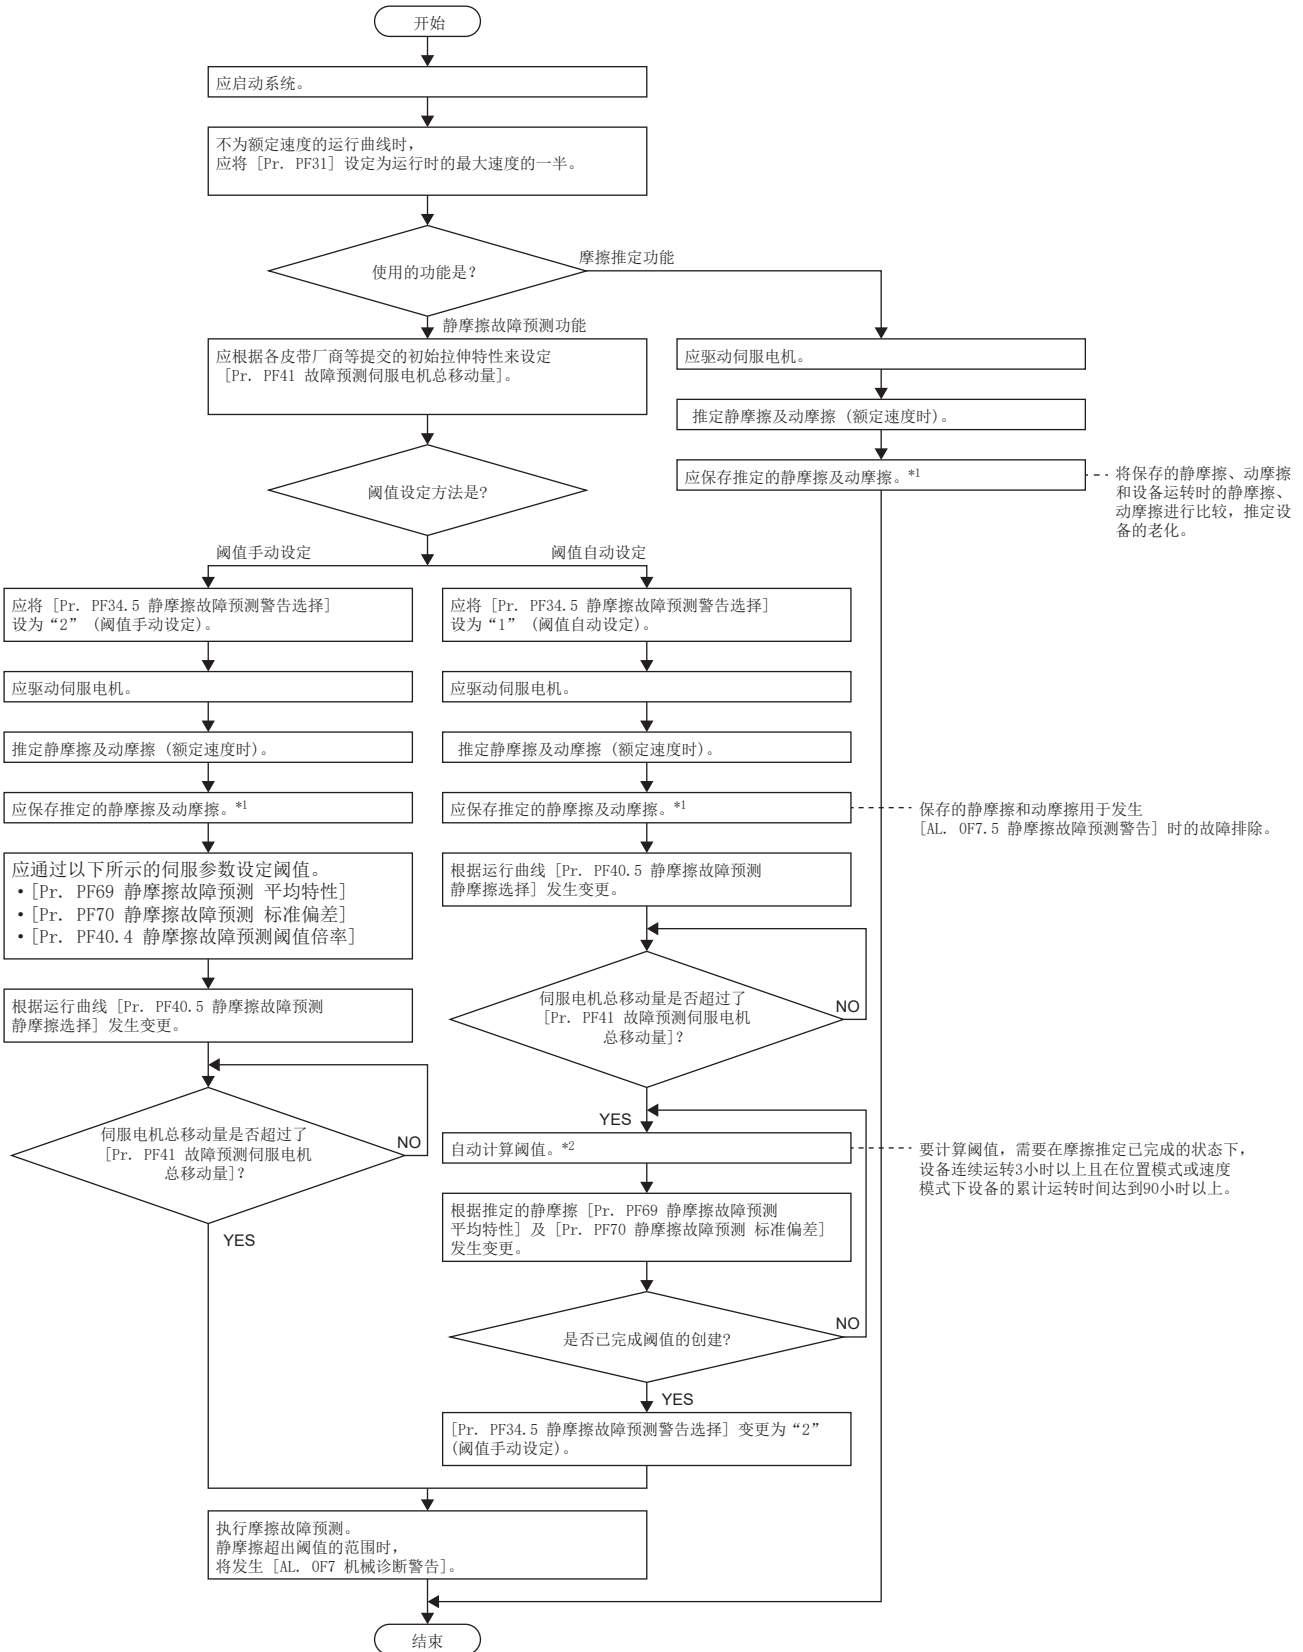

*1 打开MR Configurator2的机械诊断画面，即可保存推定的静摩擦和动摩擦。

*2 设备的连续运转时间不足3小时的情况下，或者在 [Pr. PF40.5 静摩擦故障预测 静摩擦选择] 中设定的旋转方向的摩擦推定未完成时，不会自动计算阈值。

■静摩擦故障预测警告设定

应设定 [Pr. PF34.5 静摩擦故障预测警告选择] 使静摩擦故障预测警告有效。设定为“1”（静摩擦阈值自动设定）时，在伺服放大器内部自动计算阈值。设定为“2”（静摩擦阈值手动设定）时，应通过伺服参数设定阈值。

伺服参数	简称	名称	内容
PF34.5	*MFP	静摩擦故障预测警告选择	0: 无效 (初始值) 1: 阈值自动设定 2: 阈值手动设定 3: 阈值复位

■故障预测伺服电机总移动量的设定

使用阈值自动设定时，应通过 [Pr. PF41 故障预测伺服电机总移动量] 设定故障预测伺服电机总移动量。

机械总移动量小于故障预测伺服电机总移动量时，认为皮带有初张力，从而不会通过推定的静摩擦自动设定阈值。故障预测伺服电机总移动量应考虑到各皮带厂商等提供的初张力特性和设备的代表性驱动类型，设定初始拉伸完成的机械总移动量。例如，将故障预测伺服电机总移动量设为 8×10^5 rev时，应将 [Pr. PF41 故障预测伺服电机总移动量] 设定为“80000” [10 rev]。

■ 阈值设定方法

将 [Pr. PF34.5 静摩擦故障预测警告选择] 设为了“1”（阈值自动设定）时，决定阈值的伺服参数 [Pr. PF69 静摩擦故障预测 平均特性]、[Pr. PF70 静摩擦故障预测 标准偏差] 将根据伺服放大器内部推定的静摩擦自动改写。

可通过 [Pr. PF40.4 静摩擦故障预测阈值倍率] 变更阈值。基于通过阈值自动设定计算得出的值而误检测了 [AL. OF7 机械诊断警告] 时，应增大 [Pr. PF40.4 静摩擦故障预测阈值倍率] 的值。

伺服放大器内部的阈值计算完成后，[Pr. PF34.5 静摩擦故障预测警告选择] 将变为“2”（阈值手动设定）。

通过将 [Pr. PF34.5 静摩擦故障预测警告选择] 设定为“2”（阈值手动设定），可以手动设定阈值。可在 [Pr. PF40.4 静摩擦故障预测阈值倍率]、[Pr. PF69 静摩擦故障预测 平均特性]、[Pr. PF70 静摩擦故障预测 标准偏差] 中设定阈值的上限和下限，并按以下公式进行计算。此外，在以下公式中，[Pr. PF40.4 静摩擦故障预测阈值倍率] 设为0时，以静摩擦故障预测阈值倍率为5来计算上限阈值、下限阈值。

上限阈值 [0.1 %] = [Pr. PF69] + [Pr. PF70] × [Pr. PF40.4]

下限阈值 [0.1 %] = [Pr. PF69] - [Pr. PF70] × [Pr. PF40.4]

伺服参数	简称	名称	内容
PF40.4	MFPP	静摩擦故障预测阈值倍率	应设定静摩擦故障预测功能所使用的阈值的计算范围。 静摩擦故障预测阈值倍率的值越小，静摩擦故障预测所使用的阈值就越小，因此虽然能提早预测到故障，但其误检测的可能性也会增大。 *1 初始值：0h
PF69	SPAV	静摩擦故障预测 平均特性	应设定静摩擦转矩平均值。*2 初始值：0 [0.1 %]
PF70	SPSD	静摩擦故障预测 标准偏差	应设定静摩擦转矩标准偏差。*2 初始值：0 [0.1 %]

*1 设定为“0”时为5倍。

*2 [Pr. PF34.5 静摩擦故障预测警告选择] = “2”（阈值手动设定）时有效。

[Pr. PF34.5 静摩擦故障预测警告选择] = “1”（阈值自动设定）时，通过推定的静摩擦转矩自动计算。

■ 阈值再次设定方法

通过阈值自动设定来自动设定上限阈值、下限阈值后再次进行阈值自动设定时，设定为 [Pr. PF34.5 静摩擦故障预测警告选择] “3” (阈值复位) 后，应再次接通电源或进行软件复位。再次接通电源或进行软件复位后阈值将复位，[Pr. PF34.5 静摩擦故障预测警告选择] 将变更为“1” (阈值自动设定)。

开始使用静摩擦故障预测后更换了设备部件时，应复位静摩擦阈值和机械总移动量。


■ 静摩擦故障预测功能

通过阈值设定方法向伺服放大器输入上限阈值和下限阈值后，伺服放大器将开始静摩擦故障预测。关于阈值设定方法，请参照下述章节。

☞ 279页 阈值设定方法

静摩擦故障预测中，通过摩擦推定功能推定的静摩擦超过上限阈值时将输出 [AL. OF7 机械诊断警告]。此外，静摩擦低于下限阈值时也会输出 [AL. OF7 机械诊断警告]。

输出 [AL. OF7 机械诊断警告] 后，静摩擦在上限阈值和下限阈值的范围内时，会解除 [AL. OF7 机械诊断警告]。

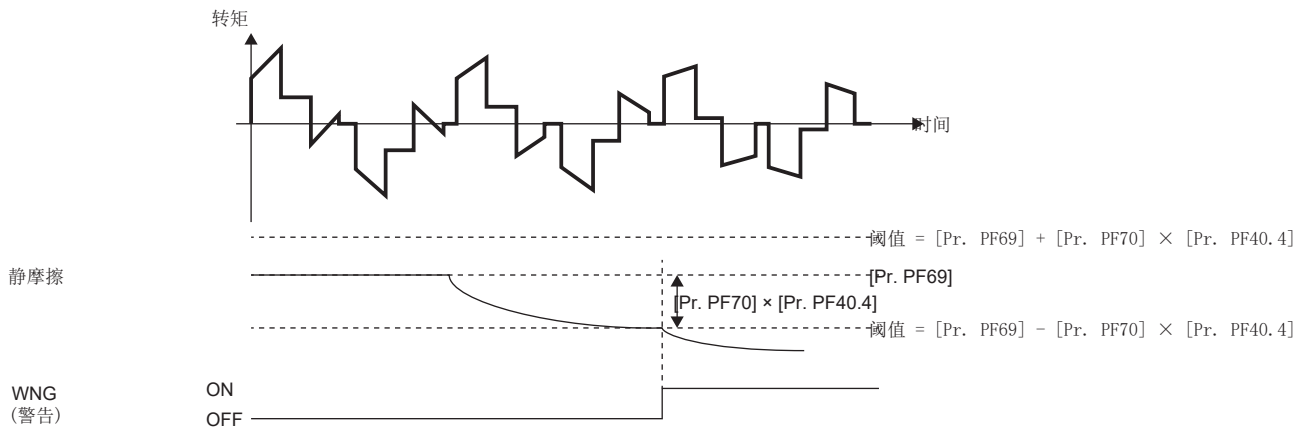

■关联对象 [G]

记载与静摩擦故障预测功能相关的对象。


关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
2C29h	0	VAR	Fault prediction status	[Bit 0 ~ 3: 摩擦故障预测状态] 0: 摩擦故障预测无效 1: 摩擦故障预测准备中 2: 摩擦故障预测执行中 3: 摩擦故障预测警告中 [Bit 4 ~ 7: 振动故障预测状态] 0: 振动故障预测无效 1: 振动故障预测准备中 2: 振动故障预测执行中 3: 振动故障预测警告中 [Bit 8 ~ 11: 总移动量故障预测状态] 0: 电机总移动量故障预测无效 1: 电机总移动量故障预测执行中 2: 电机总移动量故障预测警告中 [Bit 12 ~ 15: 电机总移动量计算状态] 0: 电机总移动量计算停止中 1: 电机总移动量计算中 [Bit 16 ~ 19: reserved] [Bit 20 ~ 23: 静摩擦故障预测状态] 0: 静摩擦故障预测无效 1: 静摩擦故障预测准备中 2: 静摩擦故障预测执行中 3: 静摩擦故障预测警告中 [Bit 24 ~ 27: 皮带张力下降预测状态] 0: 皮带张力下降预测无效 1: 皮带张力下降预测执行中 2: 皮带张力下降警告中 [Bit 28 ~ 31: 皮带张力推定状态] 0: 皮带张力推定中 1: 皮带张力推定完成 7: 皮带张力推定未设定
2C33h	0	VAR	Static friction based fault prediction upper threshold	将额定转矩视为100%，以0.1%单位表示静摩擦故障预测所使用的上限阈值。
2C34h	0	VAR	Static friction based fault prediction lower threshold	将额定转矩视为100%，以0.1%单位表示静摩擦故障预测所使用的下限阈值。
2C35h	0	VAR	Static friction based fault prediction prepare status	以%单位表示静摩擦故障预测所使用的阈值的制定进度。达到100%时，摩擦故障预测上限阈值和摩擦故障预测下限阈值即完成制定。

静摩擦故障预测功能 [A]

静摩擦故障预测功能使用方法

应按照以下所示步骤使用静摩擦故障预测功能。静摩擦故障预测功能分为在伺服放大器内部自动计算用于输出警告的阈值的阈值自动设定以及通过伺服参数设定的阈值手动设定。通过阈值手动设定可将用于输出警告的阈值设定为任意值。

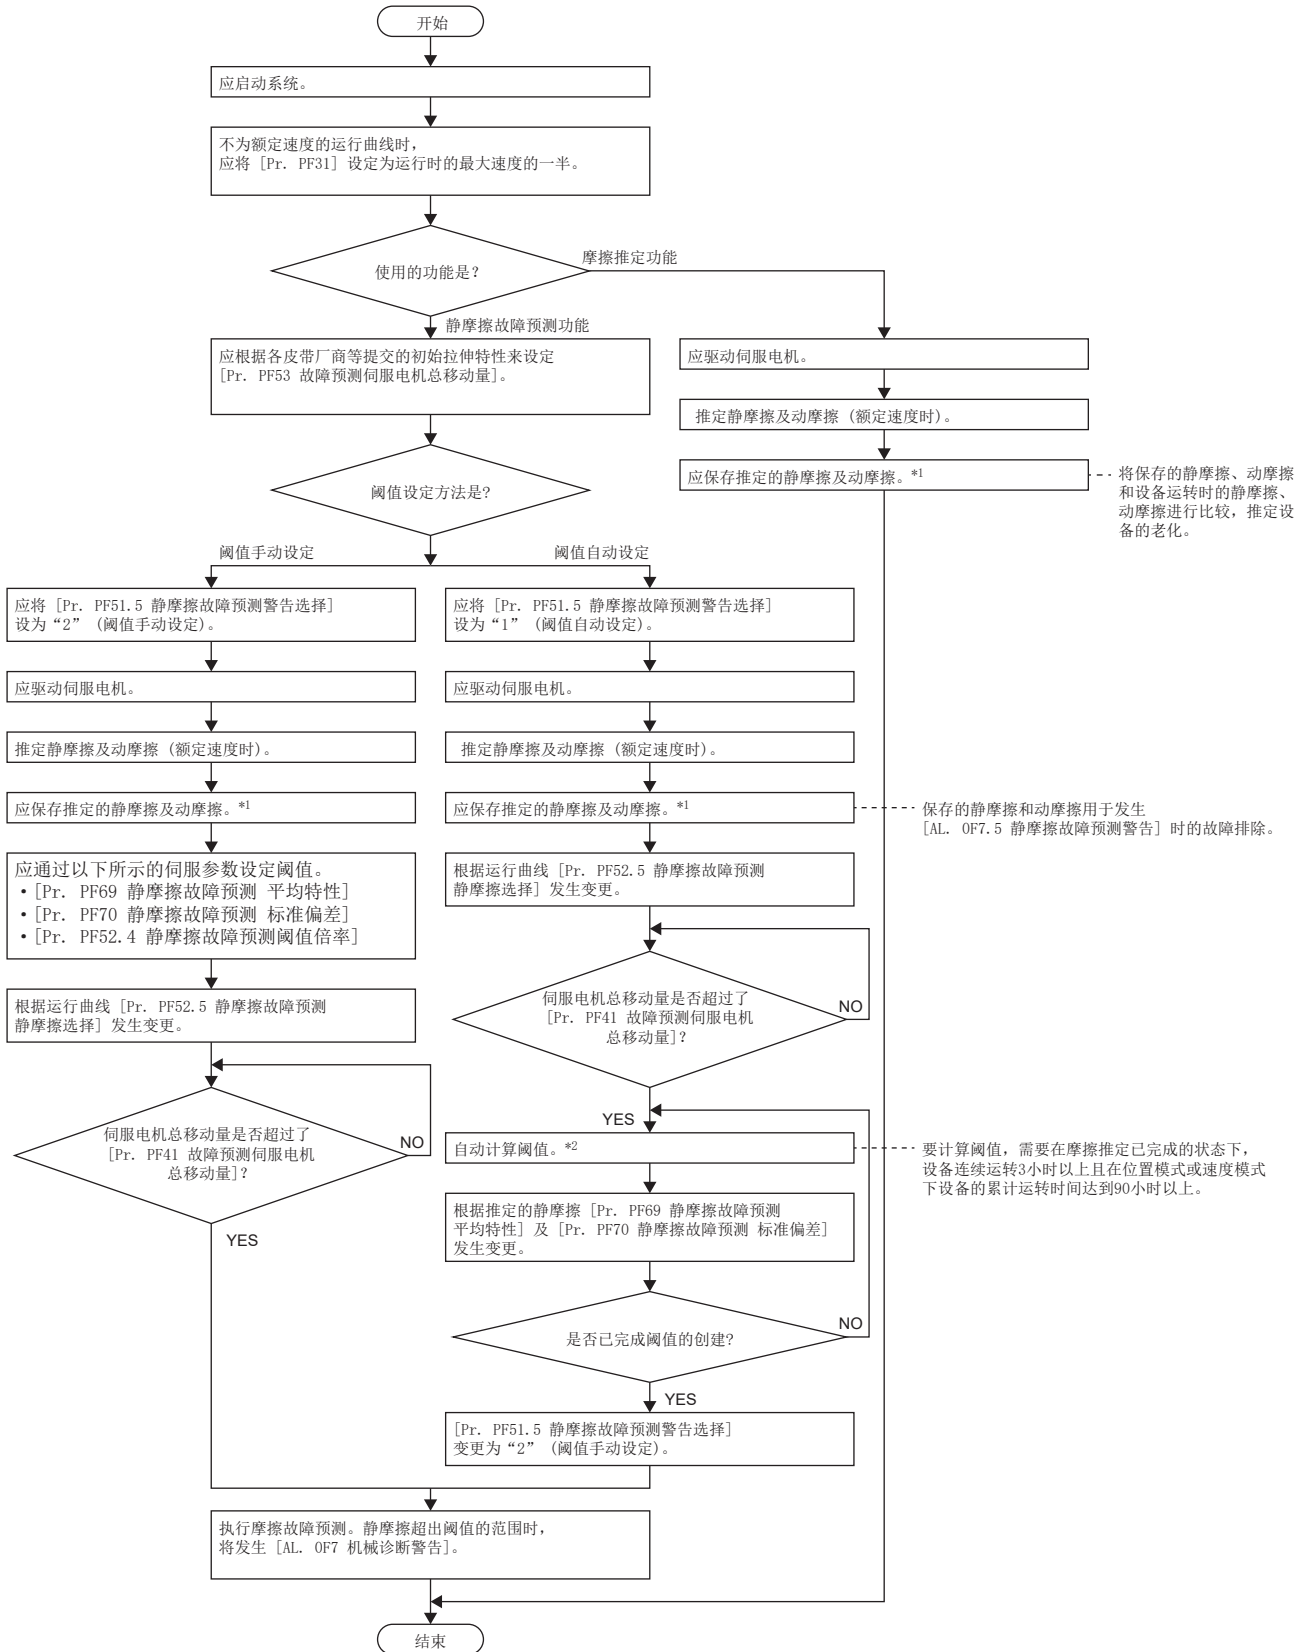

*1 打开MR Configurator2的机械诊断画面，即可保存推定的静摩擦和动摩擦。

*2 设备的连续运转时间不足3小时的情况下，或者在 [Pr. PF52.5 静摩擦故障预测 静摩擦选择] 中设定的旋转方向的摩擦推定未完成时，不会自动计算阈值。

■静摩擦故障预测警告设定

应设定 [Pr. PF51.5 静摩擦故障预测警告选择] 使静摩擦故障预测警告有效。设定为“1”（静摩擦阈值自动设定）时，在伺服放大器内部自动计算阈值。设定为“2”（静摩擦阈值手动设定）时，应通过伺服参数设定阈值。

伺服参数	简称	名称	内容
PF51.5	*MFP	静摩擦故障预测警告选择	0: 无效 (初始值) 1: 阈值自动设定 2: 阈值手动设定 3: 阈值复位

■故障预测伺服电机总移动量的设定

使用阈值自动设定时，应通过 [Pr. PF53 故障预测伺服电机总移动量] 设定故障预测伺服电机总移动量。

机械总移动量小于故障预测伺服电机总移动量时，认为皮带有初张力，从而不会通过推定的静摩擦自动设定阈值。故障预测伺服电机总移动量应考虑到各皮带厂商等提供的初张力特性和设备的代表性驱动类型，设定初始拉伸完成的伺服电机总移动量。

例如，将故障预测伺服电机总移动量设为 8×10^5 rev时，应将 [Pr. PF53 故障预测伺服电机总移动量] 设定为“80000” [10 rev]。

■ 阈值设定方法

将 [Pr. PF51.5 静摩擦故障预测警告选择] 设为了“1”（阈值自动设定）时，决定阈值的伺服参数 [Pr. PF69 静摩擦故障预测 平均特性]、[Pr. PF70 静摩擦故障预测 标准偏差] 将根据伺服放大器内部推定的静摩擦自动改写。

可通过 [Pr. PF52.4 静摩擦故障预测阈值倍率] 变更阈值。基于通过阈值自动设定计算得出的值而误检测了 [AL. OF7 机械诊断警告] 时，应增大 [Pr. PF52.4 静摩擦故障预测阈值倍率] 的值。

伺服放大器内部的阈值计算完成后，[Pr. PF51.5 静摩擦故障预测警告选择] 将变为“2”（阈值手动设定）。

通过将 [Pr. PF51.5 静摩擦故障预测警告选择] 设定为“2”（阈值手动设定），可以手动设定阈值。可在 [Pr. PF52.4 静摩擦故障预测阈值倍率]、[Pr. PF69 静摩擦故障预测 平均特性]、[Pr. PF70 静摩擦故障预测 标准偏差] 中设定阈值的上限和下限，并按以下公式进行计算。此外，在以下公式中，[Pr. PF52.4 静摩擦故障预测阈值倍率] 设为“0”时，以静摩擦故障预测阈值倍率为5来计算上限阈值、下限阈值。

上限阈值 [0.1 %] = [Pr. PF69] + [Pr. PF70] × [Pr. PF52.4]

下限阈值 [0.1 %] = [Pr. PF69] - [Pr. PF70] × [Pr. PF52.4]

伺服参数	简称	名称	内容
PF52.4	MFPP	静摩擦故障预测阈值倍率	应设定静摩擦故障预测功能所使用的阈值的计算范围。 静摩擦故障预测阈值倍率的值越小，静摩擦故障预测所使用的阈值就越小，因此虽然能提早预测到故障，但其误检测的可能性也会增大。*1 初始值：0h
PF69	SPAV	静摩擦故障预测 平均特性	应设定静摩擦转矩平均值。*2 初始值：0 [0.1 %]
PF70	SPSD	静摩擦故障预测 标准偏差	应设定静摩擦转矩标准偏差。*2 初始值：0 [0.1 %]

*1 设定为“0”时为5倍。

*2 [Pr. PF51.5 静摩擦故障预测警告选择] = “2”（阈值手动设定）时有效。

[Pr. PF51.5 静摩擦故障预测警告选择] = “1”（阈值自动设定）时，通过推定的静摩擦转矩自动计算。

■ 阈值再次设定方法

通过阈值自动设定来自动设定上限阈值、下限阈值后再次进行阈值自动设定时，设定为 [Pr. PF51.5 静摩擦故障预测警告选择] “3”（阈值复位）后，应再次接通电源或进行软件复位。再次接通电源或进行软件复位后阈值将复位，[Pr. PF51.5 静摩擦故障预测警告选择] 将变更为“1”（阈值自动设定）。

开始使用静摩擦故障预测后更换了设备部件时，应复位静摩擦阈值和机械总移动量。


■ 静摩擦故障预测功能

通过阈值设定方法向伺服放大器输入上限阈值和下限阈值后，伺服放大器将开始静摩擦故障预测。关于阈值设定方法，请参照下述章节。

☞ 284页 阈值设定方法

静摩擦故障预测中，通过摩擦推定功能推定的静摩擦超过上限阈值时将输出 [AL. OF7 机械诊断警告]。此外，静摩擦低于下限阈值时也会输出 [AL. OF7 机械诊断警告]。


输出 [AL. OF7 机械诊断警告] 后，静摩擦在上限阈值和下限阈值的范围内时，会解除 [AL. OF7 机械诊断警告]。

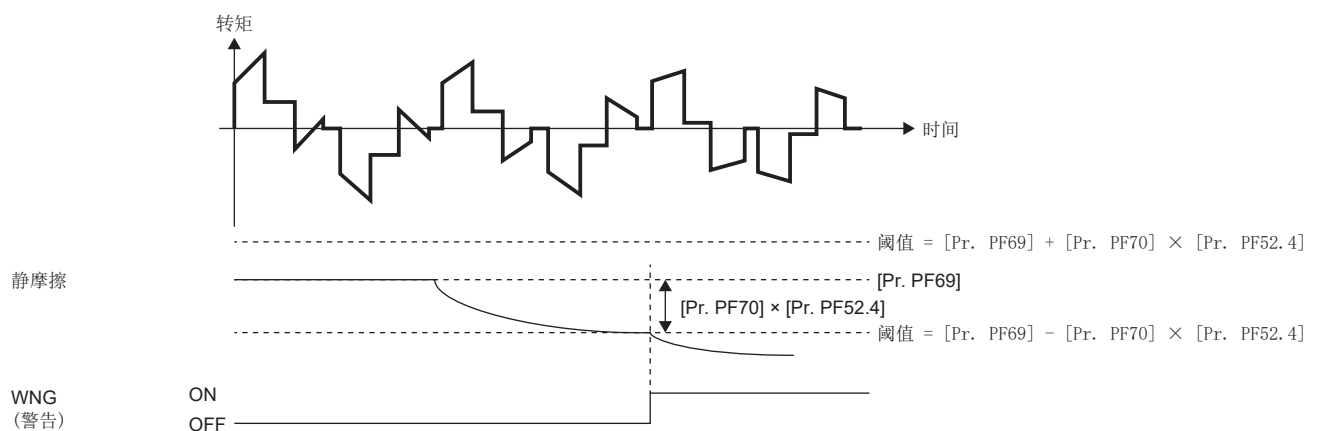

皮带张力下降预测功能 [G] [B]

■皮带张力下降预测功能使用方法

应按照以下所示步骤使用皮带张力下降预测功能。

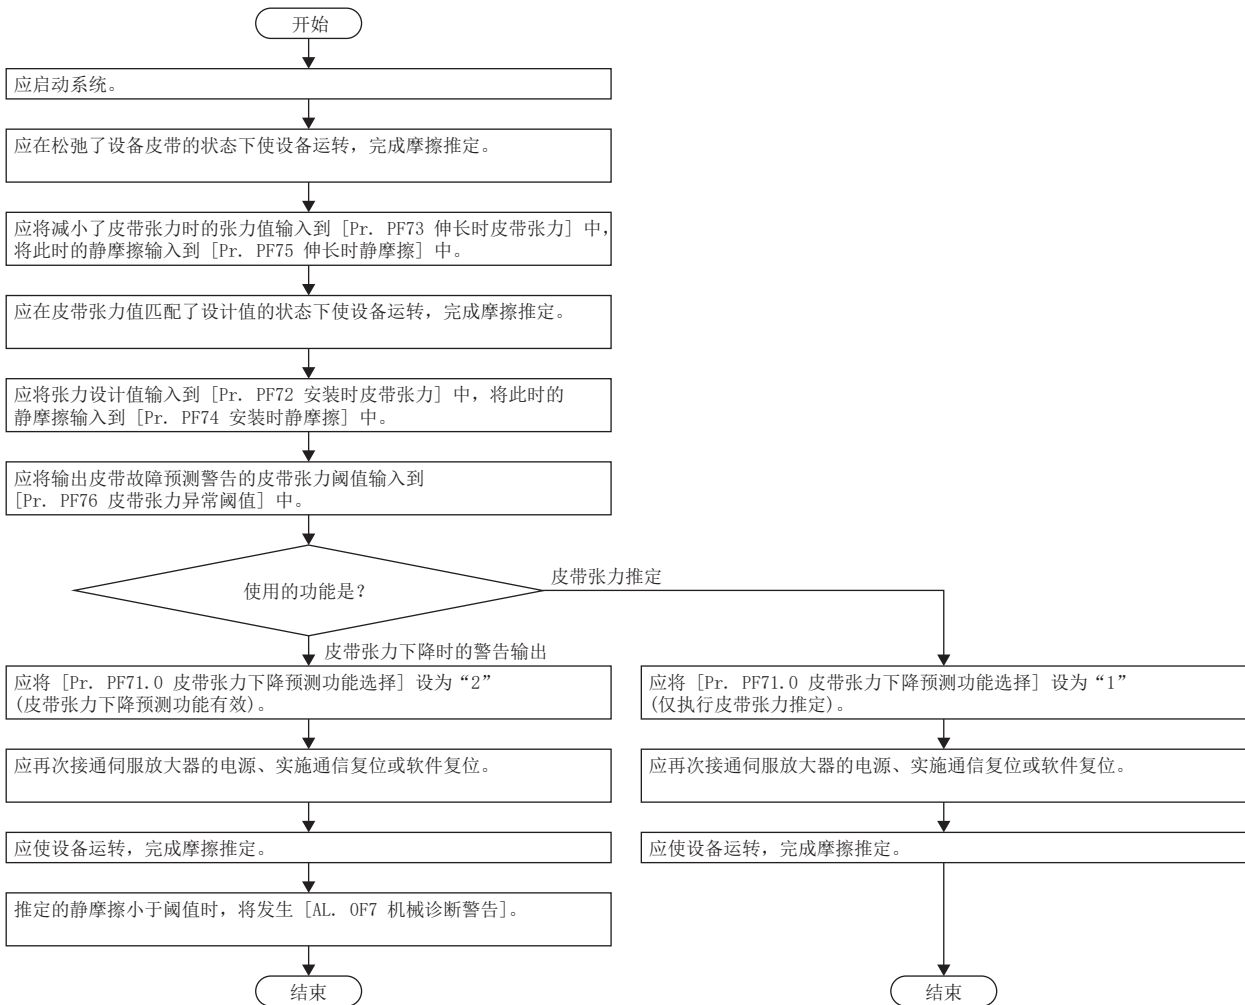

■伸长时皮带张力设定方法

应使皮带在张力小于皮带张力的设计值的状态下，将其安装到设备上。应使用张力计测量皮带张力。减小皮带张力的方法，包括利用皮带的初张力和缩短带轮之间的距离等。建议减小至皮带张力设计值的1/2左右。将皮带安装到设备上后，应测量皮带张力，并将测量结果输入至 [Pr. PF73 伸长时皮带张力]。伸长时皮带张力，建议对通过摩擦振动推定功能来完成摩擦推定后的值进行测量。关于摩擦振动推定功能，请参照下述章节。

☞ 238页 摩擦振动推定功能

伺服参数	简称	名称	内容
PF73	ABT	伸长时皮带张力	设备运行后，应将皮带张力设定为比皮带伸长时或安装时的皮带张力松弛。将皮带安装到设备上后，皮带伸长前的时间因皮带的类型不同而异。皮带伸长前的时间请参照所使用的皮带厂商的样本等。设定为 [Pr. PF72 安装时皮带张力] < [Pr. PF73 伸长时皮带张力] 时，皮带张力下降功能无效。 初始值：0 [0.1 N]

■伸长时静摩擦设定

将皮带安装到设备上后，应驱动伺服电机，并通过摩擦振动推定功能推定静摩擦。应根据推定完成的静摩擦，按照下述内容设定 [Pr. PF75 伸长时静摩擦]。

- 仅正转侧完成静摩擦的推定时

[Pr. PF75 伸长时静摩擦] = 正转侧的静摩擦

- 仅反转侧完成静摩擦的推定时

[Pr. PF75 伸长时静摩擦] = 反转侧的静摩擦

- 正转侧及反转侧的静摩擦的推定两者均完成时

[Pr. PF75 伸长时静摩擦] = (正转时的静摩擦 + 反转时的静摩擦)/2

伺服参数	简称	名称	内容
PF75	ASF	伸长时静摩擦	应设定比皮带伸长时或安装时的皮带张力松弛的静摩擦。应根据 [Pr. PF71.1 皮带张力下降预测静摩擦选择] 的值，将静摩擦的值设定为通过摩擦推定功能推定的正转时的摩擦、反转时的静摩擦或两者的平均值。 设定为 [Pr. PF74 安装时静摩擦] < [Pr. PF75 伸长时静摩擦] 时，皮带张力下降功能无效。 初始值: 0 [0.1 %]

■安装时皮带张力设定

应将皮带张力的设计值设定为 [Pr. PF72 安装时皮带张力设定] 中设定的值。应使用张力计测量皮带张力。此外，皮带张力，建议对通过摩擦振动推定功能来完成摩擦推定后的值进行测量。关于摩擦振动推定功能，请参照下述章节。

☞ 238页 摩擦振动推定功能

伺服参数	简称	名称	内容
PF72	SBT	安装时皮带张力	应设定将皮带安装到设备时的张力。该伺服参数为皮带诊断功能中使用的张力阈值的标准。 初始值: 0 [0.1 N]

■安装时静摩擦设定

将皮带安装到设备上后，应驱动伺服电机，并通过摩擦振动推定功能推定静摩擦。建议正转、反转均进行，并推定正转时的静摩擦和反转时的静摩擦。应根据推定完成的静摩擦，如下所述设定 [Pr. PF74 安装时静摩擦]。

- 仅正转侧完成静摩擦的推定时

[Pr. PF74 安装时静摩擦] = 正转侧的静摩擦

- 仅反转侧完成静摩擦的推定时

[Pr. PF74 安装时静摩擦] = 反转侧的静摩擦


- 正转侧及反转侧的静摩擦的推定两者均完成时

[Pr. PF74 安装时静摩擦] = (正转时的静摩擦 + 反转时的静摩擦)/2

伺服参数	简称	名称	内容
PF74	SSF	安装时静摩擦	应设定将皮带安装到设备时的静摩擦。应根据 [Pr. PF71.1 皮带张力下降预测静摩擦选择] 的值，将静摩擦的值设定为通过摩擦推定功能推定的正转时的摩擦、反转时的静摩擦或两者的平均值。 初始值: 0 [0.1 %]

■皮带张力阈值设定

应设定输出 [AL. 0F7 机械诊断警告] 的阈值。在伺服放大器内部推定的皮带张力推定值小于皮带张力阈值时，将发生 [AL. 0F7 机械诊断警告]。

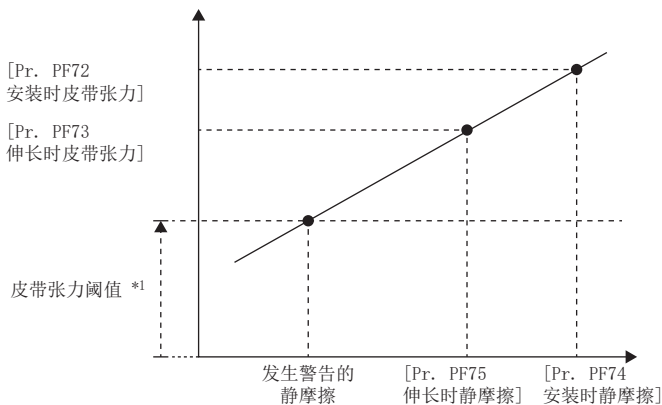

*1 皮带张力阈值 = [Pr. PF76 皮带张力异常阈值]/100 × [Pr. PF72 安装时皮带张力]

伺服参数	简称	名称	内容
PF76	BTS	皮带张力异常阈值	应设定输出 [AL. 0F7 机械诊断警告] 的阈值。该伺服参数应设定为与 [Pr. PF72 安装时皮带张力] 对应的比例。使用皮带诊断功能时，应输入0以外的值。 初始值: 0 [0.1 %]

■皮带张力预测警告选择设定


为了使皮带张力预测警告有效，应设定 [Pr. PF71.0 皮带张力下降预测功能选择]。

此外，[Pr. PF72 安装时皮带张力]、[Pr. PF73 伸长时皮带张力]、[Pr. PF74 安装时静摩擦]、[Pr. PF75 伸长时静摩擦] 设定为“0”以外的值时，通过将 [Pr. PF71.0 皮带张力下降预测功能选择] 设定为“0”（无效）以外的值推定皮带张力。

伺服参数	简称	名称	内容
PF71.0	BFP	皮带张力下降预测功能选择	皮带张力下降预测功能选择 0: 无效 (初始值) 1: 仅执行皮带张力推定 2: 皮带张力下降预测功能有效 应在设备正式运转后再将皮带张力下降预测功能设为有效。

■皮带张力下降预测功能

皮带张力预测过程中，通过摩擦推定功能推定的静摩擦小于阈值时，会发生 [AL. 0F7 机械诊断警告]。发生 [AL. 0F7 机械诊断警告] 后，静摩擦大于或等于阈值时，会解除 [AL. 0F7 机械诊断警告]。

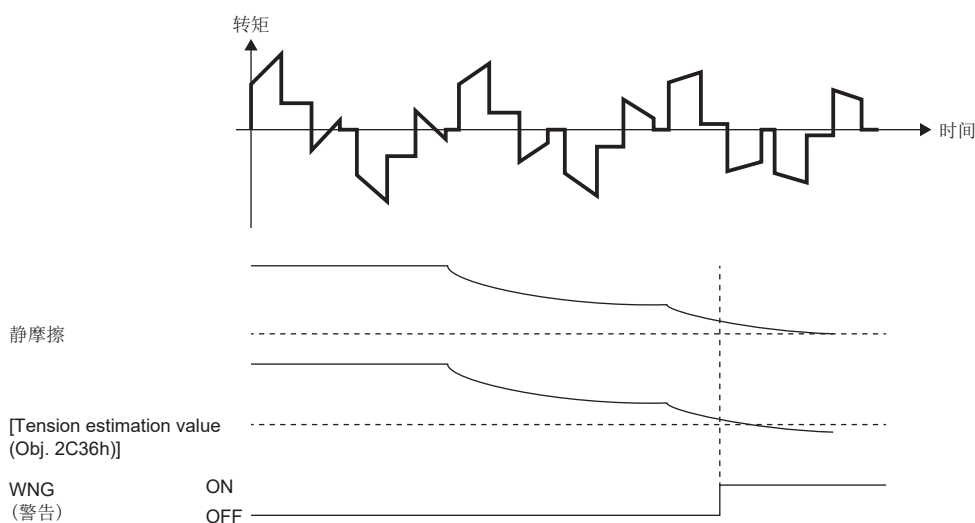

■关联对象 [G]

记载与皮带张力下降预测功能相关的对象。


关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
2C29h	0	VAR	Fault prediction status	[Bit 0 ~ 3: 摩擦故障预测状态] 0: 摩擦故障预测无效 1: 摩擦故障预测准备中 2: 摩擦故障预测执行中 3: 摩擦故障预测警告中 [Bit 4 ~ 7: 振动故障预测状态] 0: 振动故障预测无效 1: 振动故障预测准备中 2: 振动故障预测执行中 3: 振动故障预测警告中 [Bit 8 ~ 11: 总移动量故障预测状态] 0: 电机总移动量故障预测无效 1: 电机总移动量故障预测执行中 2: 电机总移动量故障预测警告中 [Bit 12 ~ 15: 电机总移动量计算状态] 0: 电机总移动量计算停止中 1: 电机总移动量计算中 [Bit 16 ~ 19: reserved] [Bit 20 ~ 23: 静摩擦故障预测状态] 0: 静摩擦故障预测无效 1: 静摩擦故障预测准备中 2: 静摩擦故障预测执行中 3: 静摩擦故障预测警告中 [Bit 24 ~ 27: 皮带张力下降预测状态] 0: 皮带张力下降预测无效 1: 皮带张力下降预测执行中 2: 皮带张力下降警告中 [Bit 28 ~ 31: 皮带张力推定状态] 0: 皮带张力推定中 1: 皮带张力推定完成 7: 皮带张力推定未设定
2C36h	0	VAR	Tension estimation value	张力推定值 以0.1 N单位表示皮带张力下降功能所使用的张力推定值。

皮带张力下降预测功能 [A]

■皮带张力下降预测功能使用方法

应按照以下所示步骤使用皮带张力下降预测功能。

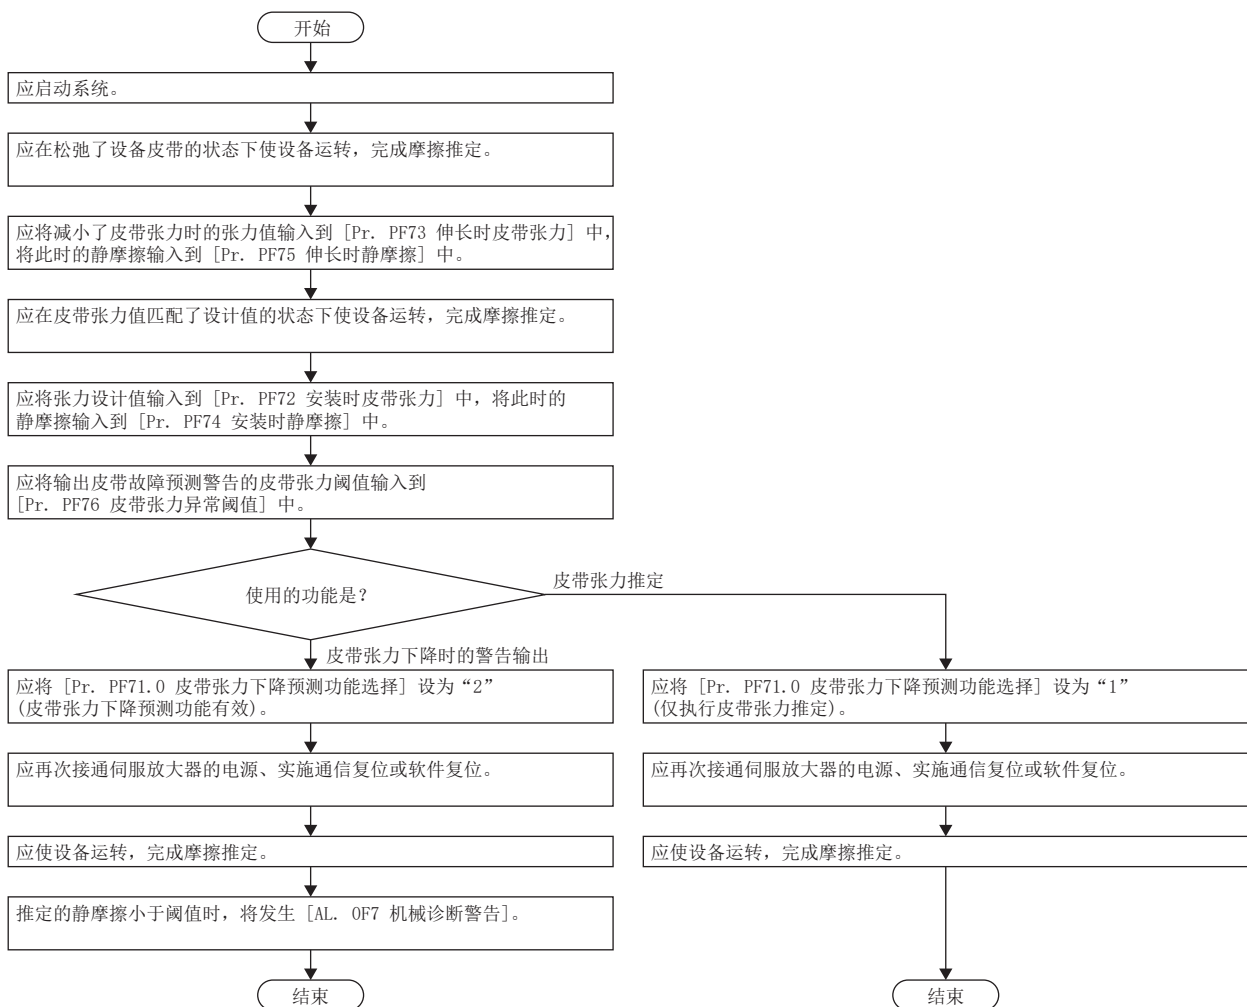

■伸长时皮带张力设定方法

应使皮带在张力小于皮带张力的设计值的状态下，将其安装到设备上。应使用张力计测量皮带张力。减小皮带张力的方法，包括利用皮带的初张力和缩短带轮之间的距离等。建议减小至皮带张力设计值的1/2左右。将皮带安装到设备上后，应测量皮带张力，并将测量结果输入至 [Pr. PF73 伸长时皮带张力]。伸长时皮带张力，建议对通过摩擦振动推定功能来完成摩擦推定后的值进行测量。关于摩擦振动推定功能，请参照下述章节。

☞ 238页 摩擦振动推定功能

伺服参数	简称	名称	内容
PF73	ABT	伸长时皮带张力	设备运行后，应将皮带张力设定为比皮带伸长时或安装时的皮带张力松弛。将皮带安装到设备上后，皮带伸长前的时间因皮带的类型不同而异。皮带伸长前的时间请参照所使用的皮带厂商的样本等。 设定为 [Pr. PF72 安装时皮带张力] < [Pr. PF73 伸长时皮带张力] 时，皮带张力下降功能无效。 初始值：0 [0.1 N]

■伸长时静摩擦设定

将皮带安装到设备上后，应驱动伺服电机，并通过摩擦振动推定功能推定静摩擦。关于摩擦振动推定功能，请参照下述章节。

☞ 238页 摩擦振动推定功能

应根据推定完成的静摩擦，按照下述内容设定 [Pr. PF75 伸长时静摩擦]。

- 仅正转侧完成静摩擦的推定时

[Pr. PF75 伸长时静摩擦] = 正转侧的静摩擦

- 仅反转侧完成静摩擦的推定时

[Pr. PF75 伸长时静摩擦] = 反转侧的静摩擦

- 正转侧及反转侧的静摩擦的推定两者均完成时

[Pr. PF75 伸长时静摩擦] = (正转时的静摩擦 + 反转时的静摩擦)/2

伺服参数	简称	名称	内容
PF75	ASF	伸长时静摩擦	应设定比皮带伸长时或安装时的皮带张力松弛的静摩擦。应根据 [Pr. PF71.1 皮带张力下降预测静摩擦选择] 的值，将静摩擦的值设定为通过摩擦推定功能推定的正转时的摩擦、反转时的静摩擦或两者的平均值。 设定为 [Pr. PF74 安装时静摩擦] < [Pr. PF75 伸长时静摩擦] 时，皮带张力下降功能无效。 初始值：0 [0.1 %]

■安装时皮带张力设定

应将皮带张力的设计值设定为 [Pr. PF72 安装时皮带张力设定] 中设定的值。应使用张力计测量皮带张力。此外，皮带张力，建议对通过摩擦振动推定功能来完成摩擦推定后的值进行测量。关于摩擦振动推定功能，请参照下述章节。

☞ 238页 摩擦振动推定功能

伺服参数	简称	名称	内容
PF72	SBT	安装时皮带张力	应设定将皮带安装到设备时的张力。该伺服参数为皮带诊断功能中使用的张力阈值的标准。 初始值：0 [0.1 N]

■安装时静摩擦设定

将皮带安装到设备上后，应驱动伺服电机，并通过摩擦振动推定功能推定静摩擦。建议正转、反转均进行，并推定正转时的静摩擦和反转时的静摩擦。应根据推定完成的静摩擦，如下所述设定 [Pr. PF74 安装时静摩擦]。

- 仅正转侧完成静摩擦的推定时

[Pr. PF74 安装时静摩擦] = 正转侧的静摩擦

- 仅反转侧完成静摩擦的推定时

[Pr. PF74 安装时静摩擦] = 反转侧的静摩擦


- 正转侧及反转侧的静摩擦的推定两者均完成时

[Pr. PF74 安装时静摩擦] = (正转时的静摩擦 + 反转时的静摩擦)/2

伺服参数	简称	名称	内容
PF74	SSF	安装时静摩擦	应设定将皮带安装到设备时的静摩擦。应根据 [Pr. PF71.1 皮带张力下降预测静摩擦选择] 的值，将静摩擦的值设定为通过摩擦推定功能推定的正转时的摩擦、反转时的静摩擦或两者的平均值。 初始值：0 [0.1 %]

■皮带张力阈值设定

应设定输出 [AL. 0F7 机械诊断警告] 的阈值。在伺服放大器内部推定的皮带张力推定值小于皮带张力阈值时，将发生 [AL. 0F7 机械诊断警告]。

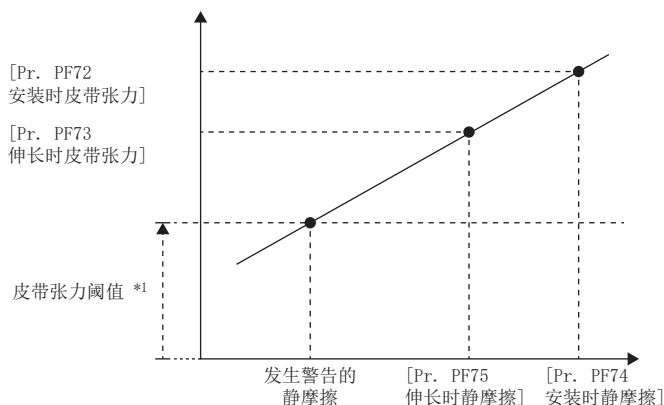

伺服参数	简称	名称	内容
PF76	BTS	皮带张力异常阈值	应设定输出 [AL. 0F7 机械诊断警告] 的阈值。该伺服参数应设定为与 [Pr. PF72 安装时皮带张力] 对应的比例。使用皮带诊断功能时，应输入0以外的值。 初始值：0 [0.1 %]

■皮带张力预测警告选择设定


为了使皮带张力预测警告有效，应设定 [Pr. PF71.0 皮带张力下降预测功能选择]。

此外，[Pr. PF72 安装时皮带张力]、[Pr. PF73 伸长时皮带张力]、[Pr. PF74 安装时静摩擦]、[Pr. PF75 伸长时静摩擦] 设定为“0”以外的值时，通过将 [Pr. PF71.0 皮带张力下降预测功能选择] 设定为“0”（无效）以外的值推定皮带张力。

伺服参数	简称	名称	内容
PF71.0	BFP	皮带张力下降预测功能选择	皮带张力下降预测功能选择 0: 无效 (初始值) 1: 仅执行皮带张力推定 2: 皮带张力下降预测功能有效 应在设备正式运转后再将皮带张力下降预测功能设为有效。

■皮带张力下降预测功能

皮带张力预测过程中，通过摩擦推定功能推定的静摩擦小于阈值时，会发生 [AL. 0F7 机械诊断警告]。发生 [AL. 0F7 机械诊断警告] 后，静摩擦大于或等于阈值时，会解除 [AL. 0F7 机械诊断警告]。

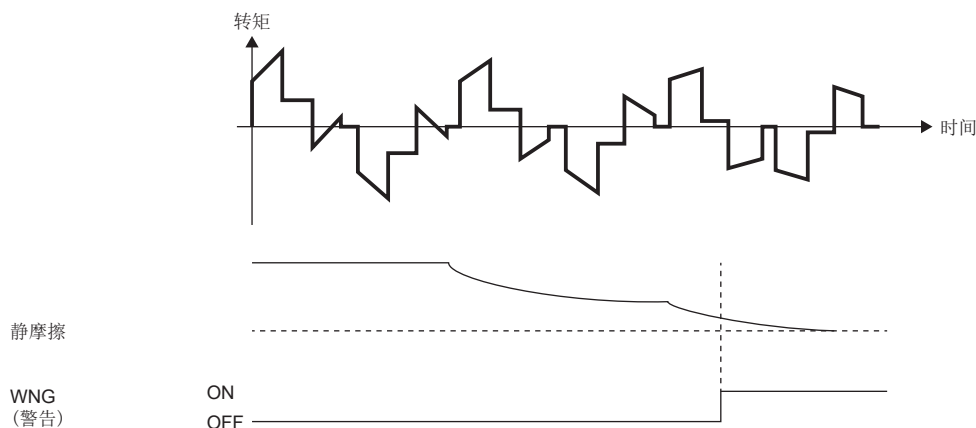

4.6 驱动记录


始终监视伺服放大器的状态，并记录报警发生前后一段时间的状态转换的功能。

可经由网络或USB连接，使用MR Configurator2读取、分析伺服放大器内部记录的数据，从而可有助于分析报警等。

驱动记录的记录数据可使用工程工具（GX LogViewer、MR Configurator2等）进行监视数据的显示、波形数据的显示、伺服参数或输出文件的参照。


关于通过图表功能及驱动记录功能保存GX LogViewer格式（JSON文件），可以在MR Configurator2软件1.110Q及以上版本中使用。

- 使用MR Configurator2时 [G] [A]

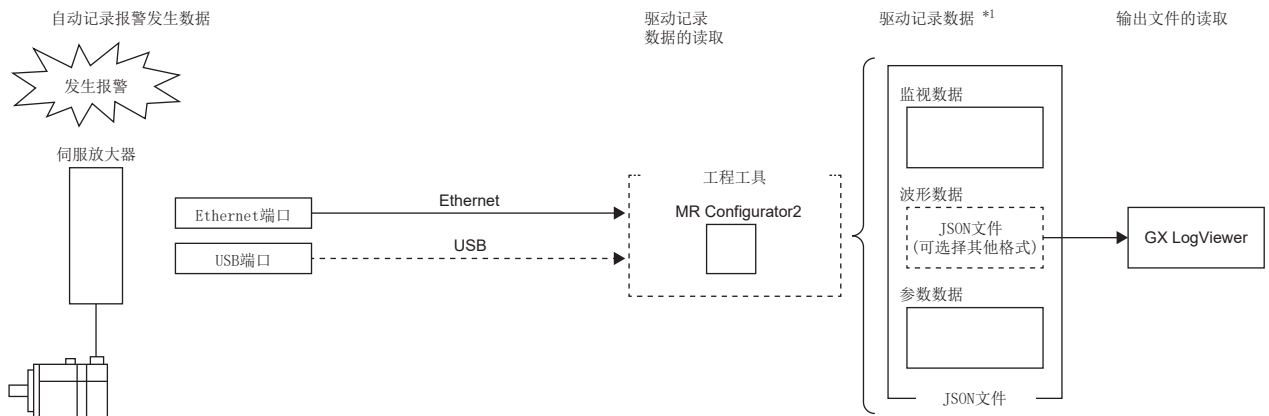


*1 驱动记录数据可以保存为JSON文件格式。

- 使用GX LogViewer时 [G] [A]

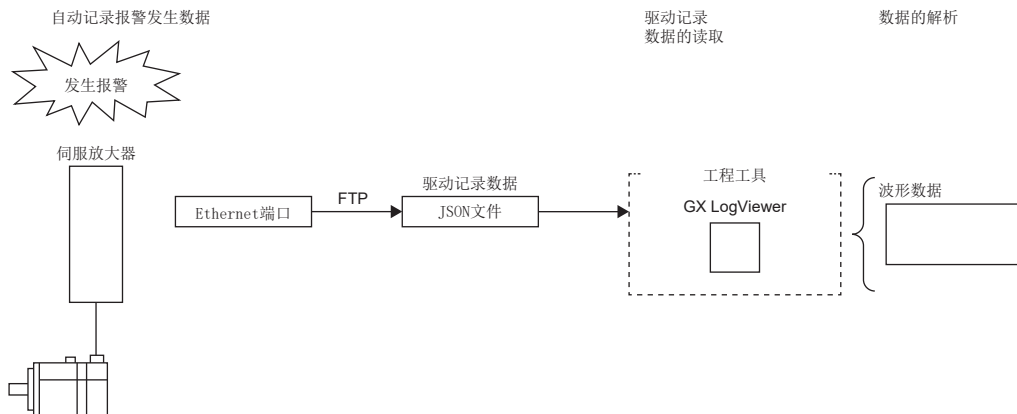

- 使用MR Configurator2时 [B]

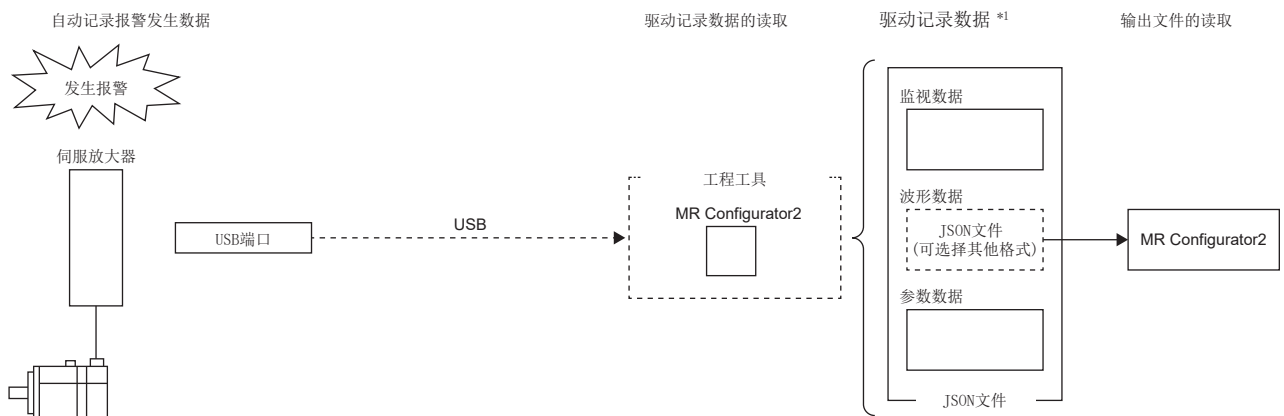

*1 驱动记录数据可以保存为JSON文件格式。

- 在以下情况下，驱动记录不起动。

通过工程工具使用图表功能时。


使用机器分析仪功能时。

将 [Pr. PF21 驱动记录切换时间设定] 设定为“-1”（驱动记录功能无效）时。

- 在多轴伺服放大器中，发生了轴通用报警时，在各轴中保存驱动记录。发生了个别轴的报警时，保存发生报警的轴的驱动记录，不会保存其他轴的驱动记录。
- 使用FTP服务器功能读取驱动记录的记录数据，只能在支持FTP服务器功能的网络上使用。
- 通过FTP服务器功能显示服务器上驱动记录的记录数据（JSON）文件的列表时，文件大小显示为0字节。
- 在伺服放大器侧的保存处理尚未完成的状态下即使触发成立，也不会保存其他轴的驱动记录。

注意事项

- 通过工程工具使用图表功能期间无法使用驱动记录功能。图表功能结束后，经过 [Pr. PF21 驱动记录切换时间设定] 中设定的时间后、或重新接通伺服放大器的电源后、或进行软件复位后，将可以使用驱动记录功能。
- 模拟触发或数字触发的采样周期较长时，可能无法检测出触发的成立。此时，应缩短采样周期。
- 在驱动记录的数据保存过程中（报警发生后）伺服放大器的电源变为OFF时，可能无法正常记录报警发生时的数据。
- 伺服放大器的存储区域有寿命限制。在手动设定模式下使用时，应考虑写入次数。
- 驱动记录检测出触发之后直至数据保存完成，无法检测出下一个触发。
- 在初始状态下，无法通过FTP服务器功能读取驱动记录的记录数据。应在网络参数的访问等级设定中，变更驱动记录读取许可选择。关于帐户设定及网络参数，请参照网络功能。

 497页 网络功能 (Ethernet) [G] [A]

规格概要

驱动记录的规格概要如本项所示。

有出厂状态下已设定的自动设定模式，以及通过伺服参数任意设定触发条件和采样周期等来收集波形的手动设定模式。

在自动设定模式下，伺服放大器中发生报警时，将会记录报警发生前后的伺服放大器的状态（伺服电机速度、偏差脉冲等）。此外，可通过设定仅在发生特定报警时才启动驱动记录，来获取与发生的报警编号相符的数据。此模式可以通过在报警发生的触发附近自动缩短采样周期来帮助调查报警发生的原因。

由于手动设定模式可设定任意的条件，因此想要获取特定条件的波形时可以发挥作用。

使用多轴伺服放大器手动设定模式时，可以设定在A轴、B轴及C轴中的任意一个轴满足触发条件时，获取所有轴的波形。请参照 [Pr. PF83 驱动记录 触发起动轴通用选择]。

项目	自动设定模式	手动设定模式
通道数 *1	模拟32位 × 7通道 + 数字1位 × 8通道	
最大记录数	1024点	
采样周期 *2	在 [Pr. PA23 驱动记录任意报警触发设定] 中会有所不同。	250 μs/500 μs/1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/16 ms/32 ms/64 ms/128 ms/256 ms/512 ms/1024 ms
记录数	16	
触发条件	报警触发 *3	报警触发 *3/模拟触发/数字触发
触发位置	90 %	0 ~ 100 %
辅助记录数据 *4	瞬时监视数据、系统构成显示数据、伺服参数	

*1 关于可收集的数据，请参照 [Pr. PF90 驱动记录 模拟通道设定1] ~ [Pr. PF97 驱动记录 数字通道设定4]。

*2 根据数据更新的时机，数字信号的ON/OFF时机看起来可能会偏离。

*3 关于触发对象的报警，请参照下述章节。

☞ 324页 波形记录对象外报警一览

*4 关于辅助记录数据，请参照下述章节。此外，触发的成立为报警触发以外时，不会保存“报警发生时数据”。

☞ 325页 辅助记录数据一览

功能的使用方法 [G]

要点

在出厂状态下，驱动记录功能的自动设定模式有效。初始设定无法满足使用需求时，应设定 [Pr. PA23 驱动记录任意报警触发设定] 以收集相应的数据来分析报警发生的原因。无法得到满意的数据时，应使用手动设定模式来收集需要的数据。

发生报警后，发生的报警数据将记录到伺服放大器内部。通过读取所记录的数据，可以分析报警发生原因。可使用 [Drive recorder status (Obj. 2C02h)] 来监视驱动记录的启动状况。可通过 [Drive recorder history newest (Obj. 2A70h)] ~ [Drive recorder history 15 (Obj. 2A7Fh)] 来确认所记录的驱动记录数据的时间等的概要。

想要使用手动设定模式用任意的数据或触发进行记录时，请参照下述章节。


☞ 296页 手动设定模式下的驱动记录数据保存

记录数据的读取方法


可经由网络或USB连接的工程工具（MR Configurator2等）来读取驱动记录数据。

连接示例如下所示。

- 直接连接/经由集线器连接传送文件（Ethernet/MR Configurator2）

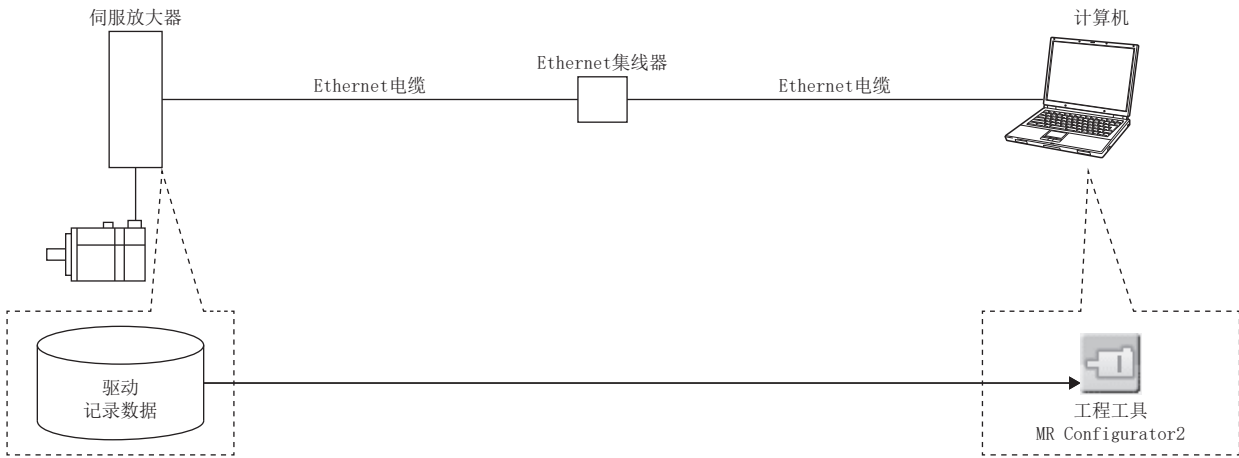


- 直接连接传送文件（USB/MR Configurator2）

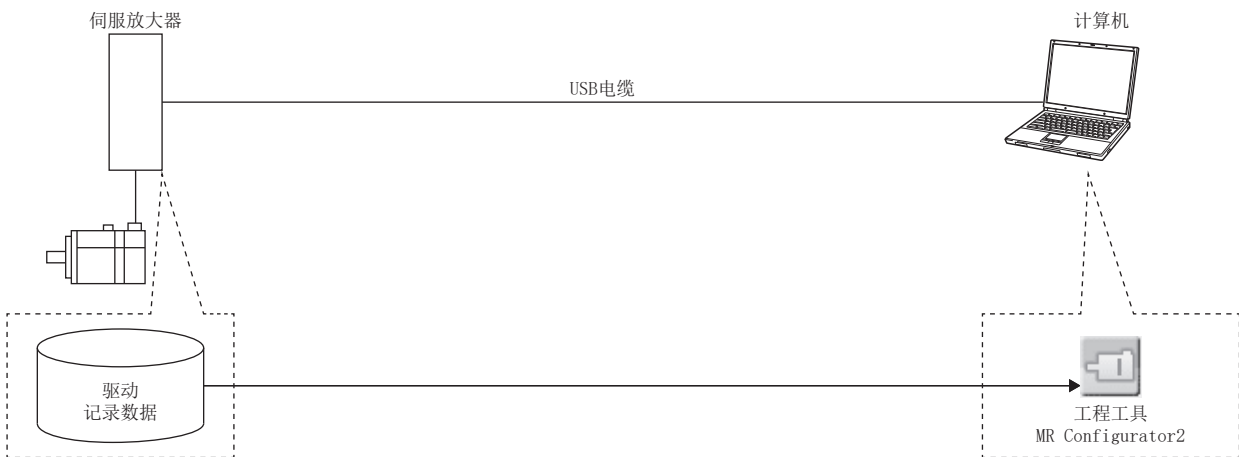

- 直接连接/经由集线器连接传送文件（Ethernet/GX LogViewer）

使用FTP服务器功能读取驱动记录的记录数据，只能在支持FTP服务器功能的网络上使用。

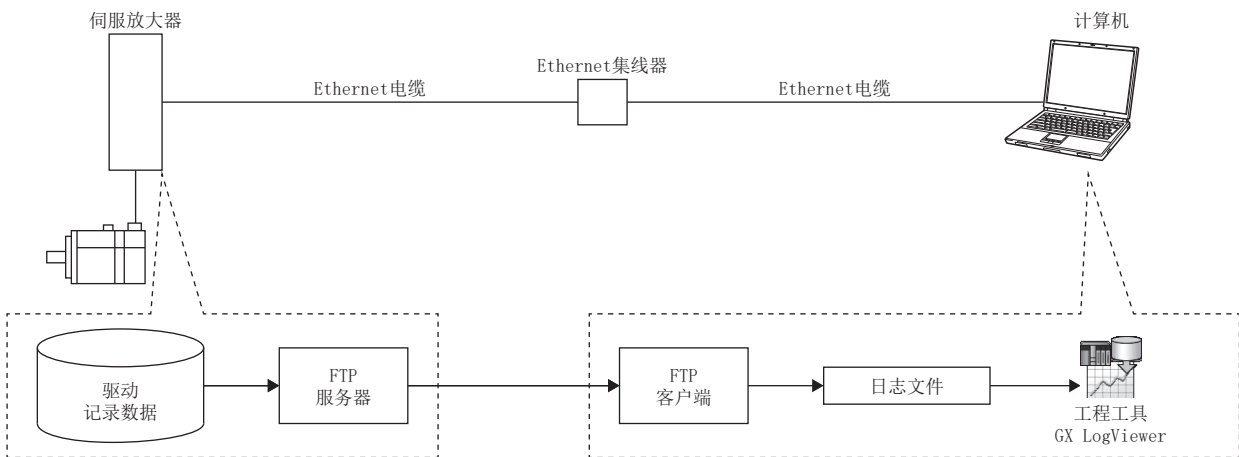

■经由网络读取记录数据

经由网络读取记录数据时，应使用工程工具或FTP服务器功能读取驱动记录数据。读取的驱动记录数据可以通过GX LogViewer进行确认。

驱动记录数据记录在以下文件中。

路径	备注
/drvrec/dr*_nnnn.json	*是轴号 (1~)，nnnn是驱动记录数据的流水号。保存驱动记录后将进行计数。超过9999时，从0开始重新计数。与对象字典的Drive recorder history index的值一致。 文件大小根据记录数据的内容而变化。

■经由USB读取记录数据

连接USB读取伺服放大器和计算机时，应使用工程工具（MR Configurator2）读取驱动记录数据。

记录数据的删除方法

保存在伺服放大器内部的驱动记录数据最多保存16个记录。超过16个记录时，会覆盖最旧的记录数据。想删除记录在伺服放大器内部的驱动记录数据时，应使用 [Pr. PF98.0 驱动记录 记录清除选择] 或 [Clear drive recorder history (Obj. 2C03h)] 来删除。在工程工具（MR Configurator2）的驱动记录画面上点击记录清除按钮也可以删除驱动记录数据。

手动设定模式下的驱动记录数据保存

注意事项

- 伺服放大器的存储区域有寿命限制。通过连续采样 ([Pr. PF81.0] = “2”) 使用驱动记录时，应考虑写入次数来使用。

■用任意的数据及触发来记录

1. 应将 [Pr. PF80.0 驱动记录 起动模式选择] 设定为“1”（手动设定模式）。
2. 应通过伺服参数来设定采样周期、触发条件等。

项目	伺服参数	参照章节
采样周期	[Pr. PF80.2-3]	☞ 301页 伺服参数 [G]
触发条件	[Pr. PF82] ~ [Pr. PF86]	
进行采样的通道	[Pr. PF87] ~ [Pr. PF94]	

3. 应将 [Pr. PF81.0 驱动记录 采样开始选择] 设定为“1”（单件采样开始）或“2”（连续采样开始）。开始采样。

■进行再次设定

在采样过程中无法变更设定采样周期、触发条件等的伺服参数。应按照以下步骤进行变更。

1. 应将 [Pr. PF81.0] 设定为“0”（采样停止），并中止采样。
2. 应通过伺服参数来设定采样周期、触发条件等。

项目	伺服参数	参照章节
采样周期	[Pr. PF80.2-3]	☞ 301页 伺服参数 [G]
触发条件	[Pr. PF82] ~ [Pr. PF86]	
进行采样的通道	[Pr. PF87] ~ [Pr. PF94]	

3. 应将 [Pr. PF81.0] 设定为“1”或“2”。开始采样。

■恢复自动设定模式

希望通过自动设定模式进行保存时，应将 [Pr. PF80.0] 设为“0”（自动设定）。自动设定模式自动起动。

功能的使用方法 [B]

要点

在出厂状态下，驱动记录功能的自动设定模式有效。初始设定无法满足使用需求时，应设定 [Pr. PA23 驱动记录任意报警触发设定] 以收集相应的数据来分析报警发生的原因。无法得到满意的数据时，应使用手动设定模式来收集需要的数据。

发生报警后，发生的报警数据将记录到伺服放大器内部。通过读取所记录的数据，可以分析报警发生原因。

想要使用手动设定模式用任意的数据或触发进行记录时，请参照下述章节。

☞ 298页 手动设定模式下的驱动记录数据保存

记录数据的读取方法

可经由网络或USB连接的工程工具（MR Configurator2等）来读取驱动记录数据。

连接示例如下所示。

- 直接连接传送文件（USB/MR Configurator2）



■经由网络读取记录数据

经由网络读取记录数据时，应使用工程工具读取驱动记录数据。

■经由USB读取记录数据

连接USB读取伺服放大器和计算机时，应使用工程工具（MR Configurator2）读取驱动记录数据。

记录数据的删除方法

保存在伺服放大器内部的驱动记录数据最多保存16个记录。超过16个记录时，会覆盖最旧的记录数据。想删除记录在伺服放大器内部的驱动记录数据时，应使用 [Pr. PF98.0 驱动记录 记录清除选择] 进行删除。在工程工具（MR Configurator2）的驱动记录画面上点击记录清除按钮也可以删除驱动记录数据。

手动设定模式下的驱动记录数据保存

注意事项

- 伺服放大器的存储区域有寿命限制。通过连续采样 ([Pr. PF81.0] = “2”) 使用驱动记录时, 应考虑写入次数来使用。

■用任意的数据及触发来记录

1. 应将 [Pr. PF80.0 驱动记录 启动模式选择] 设定为“1” (手动设定模式)。
2. 应通过伺服参数来设定采样周期、触发条件等。

项目	伺服参数	参照章节
采样周期	[Pr. PF80.2-3]	☞ 309页 伺服参数 [B]
触发条件	[Pr. PF82] ~ [Pr. PF86]	
进行采样的通道	[Pr. PF87] ~ [Pr. PF94]	

3. 应将 [Pr. PF81.0 驱动记录 采样开始选择] 设定为“1” (单件采样开始) 或“2” (连续采样开始)。开始采样。

■进行再次设定

在采样过程中无法变更设定采样周期、触发条件等的伺服参数。应按照以下步骤进行变更。

1. 应将 [Pr. PF81.0] 设定为“0” (采样停止), 并中止采样。
2. 应通过伺服参数来设定采样周期、触发条件等。

项目	伺服参数	参照章节
采样周期	[Pr. PF80.2-3]	☞ 309页 伺服参数 [B]
触发条件	[Pr. PF82] ~ [Pr. PF86]	
进行采样的通道	[Pr. PF87] ~ [Pr. PF94]	

3. 应将 [Pr. PF81.0] 设定为“1” 或“2”。开始采样。

■恢复自动设定模式

希望通过自动设定模式进行保存时, 应将 [Pr. PF80.0] 设为“0” (自动设定)。自动设定模式自动启动。

功能的使用方法 [A]

要点

在出厂状态下，驱动记录功能的自动设定模式有效。初始设定无法满足使用需求时，应设定 [Pr. PA23 驱动记录任意报警触发设定] 以收集相应的数据来分析报警发生的原因。无法得到满意的数据时，应使用手动设定模式来收集需要的数据。

发生报警后，发生的报警数据将记录到伺服放大器内部。通过读取所记录的数据，可以分析报警发生原因。

想要使用手动设定模式用任意的数据或触发进行记录时，请参照下述章节。


☞ 296页 手动设定模式下的驱动记录数据保存

记录数据的读取方法

可经由网络或USB连接的工程工具（MR Configurator2等）来读取驱动记录数据。


连接示例如下所示。

- 直接连接传送文件（USB/MR Configurator2）

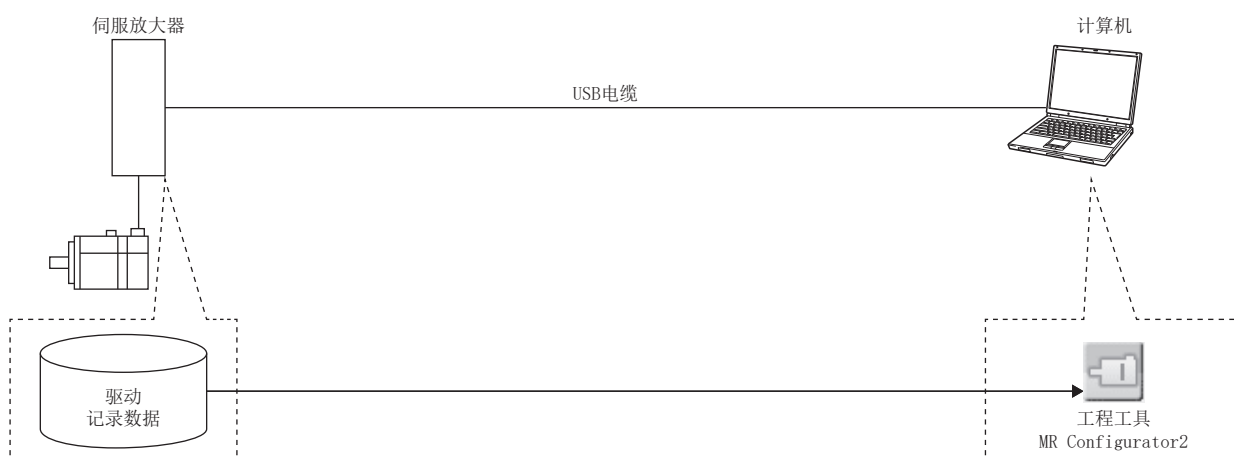

- 直接连接/经由集线器连接传送文件（Ethernet/GX LogViewer）

使用FTP服务器功能读取驱动记录的记录数据，只能在支持FTP服务器功能的网络上使用。

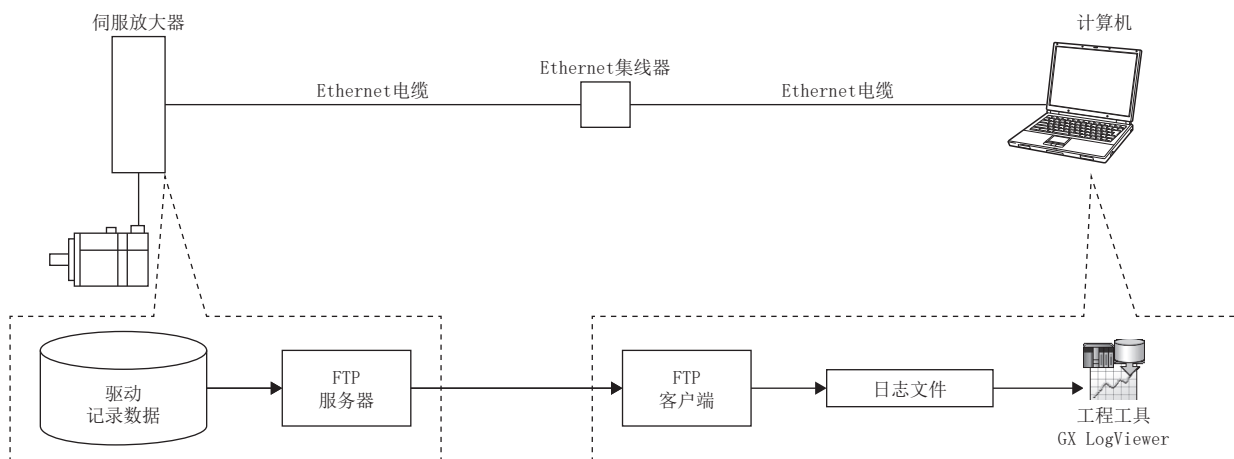

■经由网络读取记录数据

经由网络读取记录数据时，应使用FTP服务器功能读取驱动记录数据。读取的驱动记录数据可以通过GX LogViewer进行确认。驱动记录数据记录在以下文件中。

文件的路径	备注
/drvrec/dr1_mnnn.json	mnnn是驱动记录数据的流水号。保存驱动记录后将进行计数。超过9999时，从0开始重新计数。 文件大小根据记录数据的内容而变化。

■经由USB读取记录数据

连接USB读取伺服放大器和计算机时，应使用工程工具（MR Configurator2）读取驱动记录数据。

记录数据的删除方法

保存在伺服放大器内部的驱动记录数据最多保存16个记录。超过16个记录时，会覆盖最旧的记录数据。想删除记录在伺服放大器内部的驱动记录数据时，应使用 [Pr. PF98.0 驱动记录记录清除选择] 进行删除。在工程工具（MR Configurator2）的驱动记录画面上点击记录清除按钮也可以删除驱动记录数据。

手动设定模式下的驱动记录数据保存

注意事项

- 伺服放大器的存储区域有寿命限制。通过连续采样（[Pr. PF81.0 驱动记录 采样开始选择] = “2”）使用驱动记录时，应考虑写入次数来使用。

■用任意的数据及触发来记录

1. 应将 [Pr. PF80.0 驱动记录 起动模式选择] 设定为“1”（手动设定模式）。
2. 应通过伺服参数来设定采样周期、触发条件等。

项目	伺服参数	参照章节
采样周期	[Pr. PF80.2-3]	☞ 314页 伺服参数 [A]
触发条件	[Pr. PF82] ~ [Pr. PF86]	
进行采样的通道	[Pr. PF87] ~ [Pr. PF94]	

3. 应将 [Pr. PF81.0 驱动记录 采样开始选择] 设定为“1”（单件采样开始）或“2”（连续采样开始）。开始采样。

■进行再次设定

在采样过程中无法变更设定采样周期、触发条件等的伺服参数。应按照以下步骤进行变更。

1. 应将 [Pr. PF81.0] 设定为“0”（采样停止），并中止采样。
2. 应通过伺服参数来设定采样周期、触发条件等。

项目	伺服参数	参照章节
采样周期	[Pr. PF80.2-3]	☞ 314页 伺服参数 [A]
触发条件	[Pr. PF82] ~ [Pr. PF86]	
进行采样的通道	[Pr. PF87] ~ [Pr. PF94]	

3. 应将 [Pr. PF81.0] 设定为“1”或“2”。开始采样。

■恢复自动设定模式

希望通过自动设定模式进行保存时，应将 [Pr. PF80.0] 设为“0”（自动设定）。自动设定模式自动起动。

伺服参数/对象字典

驱动记录相关的伺服参数及对象字典如本项所示。

[Pr. PF80.0 驱动记录 起动模式选择] = “0” (自动设定模式) (初始值) 时, [Pr. PF81 驱动记录 采样起动选择] ~ [Pr. PF94 驱动记录 数字通道设定4] 的设定值无效。驱动记录通过报警触发自动起动。

伺服参数 [G]

伺服参数	简称	名称	概要
PF80.0	DRMC	驱动记录 起动模式选择	应选择驱动记录的起动模式。 0: 自动设定模式 (初始值) 1: 手动设定模式
PF80.2-3	DRMC	驱动记录 采样周期选择	应设定采样周期。 00: 自动 (250 μs) (初始值) 05: 250 μs 06: 500 μs 07: 1 ms 08: 2 ms 09: 4 ms 0A: 8 ms 0B: 16 ms 0C: 32 ms 0D: 64 ms 0E: 128 ms 0F: 256 ms 10: 512 ms 11: 1.024 s
PF81.0	DRMS	驱动记录 采样开始选择	应在以手动设定模式开始采样时进行选择。 0: 采样停止 (初始值) 1: 单件采样开始 2: 连续采样开始
PF82.0	DRTM	驱动记录 触发模式选择	应选择触发模式。 0: 报警触发 (初始值) 1: 模拟触发/数字触发
PF82.1	DRTM	驱动记录 触发结合条件选择	应选择触发的结合条件。 0: 无效 (初始值) 1: 触发的逻辑与 2: 触发的逻辑或
PF82.2	DRTM	驱动记录 触发起动选择1	应选择 [Pr. PF84.0-1 驱动记录 触发通道选择1] 中设定的通道是在超过触发等级设定值时 (上升沿) 开始采样, 还是在低于触发等级设定值 (下降沿) 时开始采样。 0: 上升沿 (初始值) 1: 下降沿
PF82.3	DRTM	驱动记录 触发起动选择2	应选择 [Pr. PF84.2-3 驱动记录 触发通道选择2] 中设定的通道是在超过触发等级设定值时 (上升沿) 开始采样, 还是在低于触发等级设定值 (下降沿) 时开始采样。 0: 上升沿 (初始值) 1: 下降沿
PF83.0	**DRTAX	驱动记录 触发轴通用选择	应对多轴伺服放大器的情况下, 设定模式为手动设定模式且模拟触发/数字触发中的触发条件成立时, 是仅保存条件成立轴的数据还是保存所有轴的数据进行选择。 0: 无效 (初始值) 1: 有效
PF84.0-1	DRTC	驱动记录 触发通道选择1	应设定触发通道编号1。 初始值: 01h (模拟通道1) *1
PF84.2-3	DRTC	驱动记录 触发通道选择2	应设定触发通道编号2。 初始值: 81h (数字通道1) *1
PF84.4-5	DRTC	驱动记录 触发位置设定	应针对整体的采样时间, 以16进制在0% ~ 100%的范围内设定触发位置。 初始值: 5Ah (90 [%])
PF85	DRTL1	驱动记录 触发等级设定1	应以10进制设定 [Pr. PF84.0-1 驱动记录 触发通道选择1] 的触发等级。 初始值: 0
PF86	DRTL2	驱动记录 触发等级设定2	应以10进制设定 [Pr. PF84.2-3 驱动记录 触发通道选择2] 的触发等级。 初始值: 0

伺服参数	简称	名称	概要
PF87.0-2	DRAC1	驱动记录 模拟通道1选择	应设定分配给模拟通道1的数据。 初始值：201h (伺服电机速度+) *2
PF87.4-6	DRAC1	驱动记录 模拟通道2选择	应设定分配给模拟通道2的数据。 初始值：002h (转矩/瞬时发生转矩) *2
PF88.0-2	DRAC2	驱动记录 模拟通道3选择	应设定分配给模拟通道3的数据。 初始值：003h (电流指令) *2
PF88.4-6	DRAC2	驱动记录 模拟通道4选择	应设定分配给模拟通道4的数据。 初始值：204h (偏差脉冲 (1 脉冲单位)+) *2
PF89.0-2	DRAC3	驱动记录 模拟通道5选择	应设定分配给模拟通道5的数据。 初始值：205h (速度指令+) *2
PF89.4-6	DRAC3	驱动记录 模拟通道6选择	应设定分配给模拟通道6的数据。 初始值：009h (母线电压) *2
PF90.0-2	DRAC4	驱动记录 模拟通道7选择	应设定分配给模拟通道7的数据。 初始值：00Ch (实际负载率) *2
PF91.0-3	DRDC1	驱动记录 数字通道1选择	应设定分配给数字通道1的数据。 初始值：0000h (CSON) *3
PF91.4-7	DRDC1	驱动记录 数字通道2选择	应设定分配给数字通道2的数据。 初始值：0012h (EM2/1) *3
PF92.0-3	DRDC2	驱动记录 数字通道3选择	应设定分配给数字通道3的数据。 初始值：8010h (ALM2) *3
PF92.4-7	DRDC2	驱动记录 数字通道4选择	应设定分配给数字通道4的数据。 初始值：8005h (INP) *3
PF93.0-3	DRDC3	驱动记录 数字通道5选择	应设定分配给数字通道5的数据。 初始值：800Ah (MBR) *3
PF93.4-7	DRDC3	驱动记录 数字通道6选择	应设定分配给数字通道6的数据。 初始值：8000h (RD) *3
PF94.0-3	DRDC4	驱动记录 数字通道7选择	应设定分配给数字通道7的数据。 初始值：8015h (STO) *3
PF94.4-7	DRDC4	驱动记录 数字通道8选择	应设定分配给数字通道8的数据。 初始值：801Dh (IPF) *3
PF95.0	**DRCLR	驱动记录 记录清除选择	选择有效后，将在下一次电源接通时或软件复位时清除驱动记录。 0：无效 (初始值) 1：有效
PF21	DRT	驱动记录切换时间设定	应设定驱动记录切换时间。 使用图表功能的过程中USB通信断开时，经过该伺服参数中设定的时间后会自动切换到驱动记录功能。 初始值：0 (10 s后切换)
PA23.0-1	DRAT	报警详细编号设定	应在 [Pr. PF80.0 驱动记录 起动模式选择] = “0” (自动设定模式) 或 [Pr. PF80.0] = “1” (手动设定模式) 的 [Pr. PF82.0 驱动记录 触发模式选择] = “0” (报警触发) 时且想要通过任意报警详细编号实施触发时，进行设定。 “00”的情况下，仅任意报警编号设定有效。 初始值：00h
PA23.2-4	DRAT	报警编号设定	应在 [Pr. PF80.0 驱动记录 起动模式选择] = “0” (自动设定模式) 或 [Pr. PF80.0] = “1” (手动设定模式) 的 [Pr. PF82.0 驱动记录 触发模式选择] = “0” (报警触发) 时且想要通过任意报警编号实施触发时，进行设定。 “000”的情况下，驱动记录的任意报警触发无效。 初始值：000h

*1 关于设定值，请参照下述章节。

☞ 303页 触发通道选择 [G]

*2 关于设定值，请参照下述章节。

☞ 304页 模拟通道 [G]

*3 关于设定值，请参照下述章节。

☞ 306页 数字通道 [G]

■触发通道选择 [G]

设定值	含义
01	模拟通道1
02	模拟通道2
03	模拟通道3
04	模拟通道4
05	模拟通道5
06	模拟通道6
07	模拟通道7
81	数字通道1
82	数字通道2
83	数字通道3
84	数字通道4
85	数字通道5
86	数字通道6
87	数字通道7
88	数字通道8

■模拟通道 [G]

设定值	数据类别	单位 *1	分类
000	无分配功能	—	—
001	伺服电机速度	r/min	16位数据
002	转矩/瞬时发生转矩	0.1 %	
003	电流指令	0.1 %	
005	指令脉冲频率 (速度单位)	r/min	
007	偏差脉冲 (1脉冲单位)	pulse	
008	速度指令	r/min	
009	母线电压	V	
00C	实际负载率	0.1 %	
00D	再生负载率	0.1 %	
00E	1转内位置	16 pulse	
00F	ABS计数	rev	
010	负载转动惯量比	0.01倍	
011	外部干扰相当转矩	0.1 %	
012	过载报警余量	0.1 %	
014	整定时间	ms	
015	过冲量	pulse	
01C *2	机械侧偏差脉冲 (1脉冲单位)	pulse	
01E *2	电机和机械侧位置偏差 (1脉冲单位)	pulse	
020 *2	电机和机械侧速度偏差	r/min	
021	伺服电机速度 (0.1 r/min单位)	0.1 r/min	
022	指令脉冲频率 (0.1 r/min速度单位)	0.1 r/min	
023	速度指令 (0.1 r/min单位)	0.1 r/min	
024	转矩指令	0.1 %	
025	速度限制值	r/min	
026	速度限制值 (0.1 r/min单位)	0.1 r/min	
035	编码器内部温度	°C	
03B	机械侧编码器信息1	16 pulse	
03C	机械侧编码器信息2	rev	
03D *4	指令编号	LSB	
049	操作模式	LSB	
04C *3	U相电流F/B (额定电流单位)	0.1 %	
04D *3	V相电流F/B (额定电流单位)	0.1 %	
04E *3	W相电流F/B (额定电流单位)	0.1 %	

设定值	数据类别	单位 *1	分类
201	伺服电机速度+	0.1 r/min	32位数据
202	指令脉冲频率+	kpulse/s	
203	指令脉冲频率 (速度单位)+	0.1 r/min	
204	偏差脉冲 (1脉冲单位)+	pulse	
205	速度指令+	0.1 r/min	
206	1转内位置+	pulse	
207	机械侧编码器信息1+	pulse	
208	机械侧编码器信息2+	rev	
209	机械侧偏差脉冲+	pulse	
20A *5	控制器位置指令+	pulse	
20B	位置F/B+	pulse	
20C	误差过大报警余量+	pulse	
20D *4	当前位置 (定位单位)+	pos units	
20E *4	指令位置 (定位单位)+	pos units	
20F *4	指令残留距离 (定位单位)+	pos units	
218	偏差脉冲 (100脉冲单位)+	100 pulse	
219 *2	机械侧偏差脉冲 (100脉冲单位)+	100 pulse	
21A	误差过大报警余量 (100脉冲单位)+	100 pulse	
21B	偏差脉冲 (模型位置偏差)+	pulse	
21F *5	电机和机械侧位置偏差 (100脉冲单位)+	100 pulse	
220	速度指令2+	0.1 r/min	
23C	偏差脉冲 (指令单位)+	pulse	

*1 线性伺服电机的情况下，应将r/min换读为mm/s。

*2 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

*3 可用于固件版本B0以上的伺服放大器。

*4 可用于固件版本B8以上的伺服放大器。

*5 可用于固件版本D4以上的伺服放大器。

■数字通道 [G]

设定值	简称	名称	分类
0000	CSON	伺服ON指令	DI
0001	LSP	正转行程末端	
0002	LSN	反转行程末端	
0005	PC	比例控制	
0006	RES	复位	
0012	EM2/1	强制停止	
0013	CRDY	Ready-on指令	
0016	ST01	ST01	
0017	ST02	ST02	
001A	CDP2	增益切换选择2	
001B	CDP	增益切换选择	
001C *1	CLD	全闭环选择	
0034 *1	TPR1	探针1	
0035 *1	TPR2	探针2	
0036 *1	TPR3	探针3	
0049	CFLS	控制器上限行程限位信号输入中	
004A	CRLS	控制器下限行程限位信号输入中	
00A0 *2	ST0C	ST0指令	
00A1 *2	SS1C	SS1指令	
00A2 *2	SS2C	SS2指令	
00A3 *2	SLS1C	SLS1指令	
00A4 *2	SLS2C	SLS2指令	
00A5 *2	SLS3C	SLS3指令	
00A6 *2	SLS4C	SLS4指令	
00A7 *2	SDIPC	SDIP指令	
00A8 *2	SDINC	SDIN指令	
00A9 *2	SLT1C	SLT1指令	
00AA *2	SLT2C	SLT2指令	
00AB *2	SLT3C	SLT3指令	
00AC *2	SLT4C	SLT4指令	
00AD *2	SLIC	SLI指令	

设定值	简称	名称	分类
8000	RD	准备完成	DO
8001	SA	速度到达	
8002	ZSP	零速度检测	
8003	TLC	转矩限制中	
8004	VLC	速度限制中	
8005	INP	到位完成	
8007	WNG	警告	
8008	ALM	故障	
8009	OP	Z相输出	
800A	MBR	电磁制动互锁	
800B	DB	外部动态制动	
800F	BWNG	电池警告	
8010	ALM2	故障2	
8013	RDY	Ready-on中	
8015	STO	STO中	
8016	SMPD	磁极检测完成	
8017	ZPASS	Z相已通过	
8018	CDPS2	可变增益选择中2	
8019	CDPS	可变增益选择中	
801A *1	CLDS	全闭环控制中	
801B	ABSV	绝对位置丢失	
801D	IPF	瞬停	
801E	SPC	比例控制中	
801F	MTR	Tough Drive起动中	
8032	DOG	近点狗信号输入中	
803C *3	DOA	通用输出A	
803D *3	DOB	通用输出B	
803E *3	DOC	通用输出C	
8043 *1	CPO	粗匹配	
8045 *1	POT	位置范围	
8047 *4	MEND	移动完成	
8049	ZP2	原点复位完成2	
804B *5	CVST	转换器停止	
80A0 *2	STOS	STO输出	
80A1 *2	SS1S	SS1输出	
80A2 *2	SS2S	SS2输出	
80A3 *2	SLS1S	SLS1输出	
80A4 *2	SLS2S	SLS2输出	
80A5 *2	SLS3S	SLS3输出	
80A6 *2	SLS4S	SLS4输出	
80A7 *2	SSMS	SSM输出	
80A8 *2	SOSS	SOS输出	
80A9 *2	SBCS	SBC输出	
80AA *2	SDIPS	SDIP输出	
80AB *2	SDINS	SDIN输出	
80AC *2	SLT1S	SLT1输出	
80AD *2	SLT2S	SLT2输出	
80AE *2	SLT3S	SLT3输出	
80AF *2	SLT4S	SLT4输出	
80B1 *2	SLIS	SLI输出	

- *1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。
- *2 可用于固件版本B2以上的伺服放大器。
- *3 可用于固件版本B6以上的伺服放大器。
- *4 可用于固件版本B8以上的伺服放大器。
- *5 仅可在MR-J5D_-_G_中使用。

伺服参数 [B]

伺服参数	简称	名称	概要
PF80.0	DRMC	驱动记录 起动模式选择	应选择驱动记录的起动模式。 0: 自动设定模式 (初始值) 1: 手动设定模式
PF80.2-3	DRMC	驱动记录 采样周期选择	应设定采样周期。 00: 自动 (250 μs) (初始值) 05: 250 μs 06: 500 μs 07: 1 ms 08: 2 ms 09: 4 ms 0A: 8 ms 0B: 16 ms 0C: 32 ms 0D: 64 ms 0E: 128 ms 0F: 256 ms 10: 512 ms 11: 1.024 s
PF81.0	DRMS	驱动记录 采样开始选择	应在以手动设定模式开始采样时进行选择。 0: 采样停止 (初始值) 1: 单件采样开始 2: 连续采样开始
PF82.0	DRTM	驱动记录 触发模式选择	应选择触发模式。 0: 报警触发 (初始值) 1: 模拟触发/数字触发
PF82.1	DRTM	驱动记录 触发结合条件选择	应选择触发的结合条件。 0: 无效 (初始值) 1: 触发的逻辑与 2: 触发的逻辑或
PF82.2	DRTM	驱动记录 触发起动选择1	应选择 [Pr. PF84.0-1 驱动记录 触发通道选择1] 中设定的通道是在超过触发等级设定值时 (上升沿) 开始采样, 还是在低于触发等级设定值 (下降沿) 时开始采样。 0: 上升沿 (初始值) 1: 下降沿
PF82.3	DRTM	驱动记录 触发起动选择2	应选择 [Pr. PF84.2-3 驱动记录 触发通道选择2] 中设定的通道是在超过触发等级设定值时 (上升沿) 开始采样, 还是在低于触发等级设定值 (下降沿) 时开始采样。 0: 上升沿 (初始值) 1: 下降沿
PF83.0	**DRTAX	驱动记录 触发轴通用选择	应对多轴伺服放大器的情况下, 设定模式为手动设定模式且模拟触发/数字触发中的触发条件成立时, 是仅保存条件成立轴的数据还是保存所有轴的数据进行选择。 0: 无效 (初始值) 1: 有效
PF84.0-1	DRTC	驱动记录 触发通道选择1	应设定触发通道编号。 初始值: 01h (模拟通道1) *1
PF84.2-3	DRTC	驱动记录 触发通道选择2	应设定触发通道编号。 初始值: 81h (数字通道1) *1
PF84.4-5	DRTC	驱动记录 触发位置设定	应针对整体的采样时间, 以16进制在0% ~ 100%的范围内设定触发位置。 初始值: 5Ah (90 [%])
PF85	DRTL1	驱动记录 触发等级设定1	应以10进制设定 [Pr. PF84.0-1 驱动记录 触发通道选择1] 的触发等级。 初始值: 0
PF86	DRTL2	驱动记录 触发等级设定2	应以10进制设定 [Pr. PF84.2-3 驱动记录 触发通道选择2] 的触发等级。 初始值: 0
PF87.0-2	DRAC1	驱动记录 模拟通道1选择	应设定分配给模拟通道1的数据。 初始值: 201h (伺服电机速度+) *2
PF87.4-6	DRAC1	驱动记录 模拟通道2选择	应设定分配给模拟通道2的数据。 初始值: 002h (转矩/瞬时发生转矩) *2
PF88.0-2	DRAC2	驱动记录 模拟通道3选择	应设定分配给模拟通道3的数据。 初始值: 003h (电流指令) *2

伺服参数	简称	名称	概要
PF88.4-6	DRAC2	驱动记录 模拟通道4选择	应设定分配给模拟通道4的数据。 初始值：204h (偏差脉冲 (1 脉冲单位)+) *2
PF89.0-2	DRAC3	驱动记录 模拟通道5选择	应设定分配给模拟通道5的数据。 初始值：205h (速度指令+) *2
PF89.4-6	DRAC3	驱动记录 模拟通道6选择	应设定分配给模拟通道6的数据。 初始值：009h (母线电压) *2
PF90.0-2	DRAC4	驱动记录 模拟通道7选择	应设定分配给模拟通道7的数据。 初始值：00Ch (实际负载率) *2
PF91.0-3	DRDC1	驱动记录 数字通道1选择	应设定分配给数字通道1的数据。 初始值：0000h (CSON) *3
PF91.4-7	DRDC1	驱动记录 数字通道2选择	应设定分配给数字通道2的数据。 初始值：001Fh (EMG) *3
PF92.0-3	DRDC2	驱动记录 数字通道3选择	应设定分配给数字通道3的数据。 初始值：8010h (ALM2) *3
PF92.4-7	DRDC2	驱动记录 数字通道4选择	应设定分配给数字通道4的数据。 初始值：8005h (INP) *3
PF93.0-3	DRDC3	驱动记录 数字通道5选择	应设定分配给数字通道5的数据。 初始值：800Ah (MBR) *3
PF93.4-7	DRDC3	驱动记录 数字通道6选择	应设定分配给数字通道6的数据。 初始值：8000h (RD) *3
PF94.0-3	DRDC4	驱动记录 数字通道7选择	应设定分配给数字通道7的数据。 初始值：8015h (STO) *3
PF94.4-7	DRDC4	驱动记录 数字通道8选择	应设定分配给数字通道8的数据。 初始值：801Dh (IPF) *3
PF95.0	**DRCLR	驱动记录 记录清除选择	选择有效后，将在下一次电源接通时或软件复位时清除驱动记录。 0：无效 (初始值) 1：有效
PF21	DRT	驱动记录切换时间设定	应设定驱动记录切换时间。 使用图表功能的过程中USB通信断开时，经过该伺服参数中设定的时间后会自动切换到驱动记录功能。 初始值：0 (10 s后切换)
PA23.0-1	DRAT	报警详细编号设定	应在 [Pr. PF80.0 驱动记录 起动模式选择] = “0” (自动设定模式) 或 [Pr. PF80.0] = “1” (手动设定模式) 的 [Pr. PF82.0 驱动记录 触发模式选择] = “0” (报警触发) 时且想要通过任意报警详细编号实施触发时，进行设定。 “00”的情况下，仅任意报警编号设定有效。 初始值：00h
PA23.2-4	DRAT	报警编号设定	应在 [Pr. PF80.0 驱动记录 起动模式选择] = “0” (自动设定模式) 或 [Pr. PF80.0] = “1” (手动设定模式) 的 [Pr. PF82.0 驱动记录 触发模式选择] = “0” (报警触发) 时且想要通过任意报警编号实施触发时，进行设定。 “000”的情况下，驱动记录的任意报警触发无效。 初始值：000h

*1 关于设定值，请参照下述章节。

☞ 311页 触发通道选择 [B]

*2 关于设定值，请参照下述章节。

☞ 311页 模拟通道 [B]

*3 关于设定值，请参照下述章节。

☞ 312页 数字通道 [B]

■触发通道选择 [B]

设定值	含义
01	模拟通道1
02	模拟通道2
03	模拟通道3
04	模拟通道4
05	模拟通道5
06	模拟通道6
07	模拟通道7
81	数字通道1
82	数字通道2
83	数字通道3
84	数字通道4
85	数字通道5
86	数字通道6
87	数字通道7
88	数字通道8

■模拟通道 [B]

设定值	数据类别	单位 *1	分类
000	无分配功能	—	—
001	伺服电机速度	r/min	16位数据
002	转矩/瞬时发生转矩	0.1 %	
003	电流指令	0.1 %	
005	指令脉冲频率 (速度单位)	r/min	
007	偏差脉冲 (1脉冲单位)	pulse	
008	速度指令	r/min	
009	母线电压	V	
00C	实际负载率	0.1 %	
00D	再生负载率	0.1 %	
00E	1转内位置	16 pulse	
00F	ABS计数	rev	
010	负载转动惯量比	0.01倍	
011	外部干扰相当转矩	0.1 %	
012	过载报警余量	0.1 %	
014	整定时间	ms	
015	过冲量	pulse	
01C	机械侧偏差脉冲 (1脉冲单位)	pulse	
01E	电机和机械侧位置偏差 (1脉冲单位)	pulse	
020	电机和机械侧速度偏差	r/min	
021	伺服电机速度 (0.1 r/min单位)	0.1 r/min	
022	指令脉冲频率 (0.1 r/min速度单位)	0.1 r/min	
023	速度指令 (0.1 r/min单位)	0.1 r/min	
024	转矩指令	0.1 %	
025	速度限制值	r/min	
026	速度限制值 (0.1 r/min单位)	0.1 r/min	
035	编码器内部温度	℃	
03B	机械侧编码器信息1	16 pulse	
03C	机械侧编码器信息2	rev	
04C	U相电流F/B (额定电流单位)	0.1 %	
04D	V相电流F/B (额定电流单位)	0.1 %	
04E	W相电流F/B (额定电流单位)	0.1 %	

设定值	数据类别	单位 *1	分类
201	伺服电机速度+	0.1 r/min	32位数据
202	指令脉冲频率+	kpulse/s	
203	指令脉冲频率 (速度单位)+	0.1 r/min	
204	偏差脉冲 (1脉冲单位)+	pulse	
205	速度指令+	0.1 r/min	
206	1转内位置+	pulse	
207	机械侧编码器信息1+	pulse	
208	机械侧编码器信息2+	rev	
209	机械侧偏差脉冲+	pulse	
20A *2	控制器位置指令+	pulse	
20B	位置F/B+	pulse	
20C	误差过大报警余量+	pulse	
218	偏差脉冲 (100脉冲单位)+	100 pulse	
219	机械侧偏差脉冲 (100脉冲单位)+	100 pulse	
21A	误差过大报警余量 (100脉冲单位)+	100 pulse	
21B	偏差脉冲 (模型位置偏差)+	pulse	
21F *2	电机和机械侧位置偏差 (100脉冲单位)+	100 pulse	
220	速度指令2+	0.1 r/min	
23C	偏差脉冲 (指令单位)+	pulse	

*1 线性伺服电机的情况下，应将r/min换读为mm/s。

*2 可用于固件版本D4以上的伺服放大器。

■数字通道 [B]

设定值	简称	名称	分类
0000	CS0N	伺服ON指令	DI
0005	PC	比例控制	
0006	RES	复位	
0007	CSV1	控制模式设定1	
0008	CSV2	控制模式设定2	
0009	CTL1	转矩限制选择1	
000A	CTL2	转矩限制选择2	
0012	EM2/1	强制停止	
0013	CRDY	Ready-on指令	
0016	ST01	ST01	
0017	ST02	ST02	
001A	CDP2	增益切换选择2	
001B	CDP	增益切换选择	
001C	CLD	全闭环选择	
001F	EMG	控制器紧急停止	
0021	CABS	绝对位置基准点数据设定请求	
0022	CZCT	ZCT再创建请求	
0026	CSV3	推压控制模式指令	

设定值	简称	名称	分类
8000	RD	准备完成	DO
8001	SA	速度到达	
8002	ZSP	零速度检测	
8003	TLC	转矩限制中	
8004	VLC	速度限制中	
8005	INP	到位完成	
8007	WNG	警告	
8008	ALM	故障	
8009	OP	Z相输出	
800A	MBR	电磁制动互锁	
800B	DB	外部动态制动	
800F	BWNG	电池警告	
8010	ALM2	故障2	
8013	RDY	Ready-on中	
8015	STO	STO中	
8016	SMPD	磁极检测完成	
8017	ZPASS	Z相已通过	
8018	CDPS2	可变增益选择中2	
8019	CDPS	可变增益选择中	
801A	CLDS	全闭环控制中	
801B	ABSV	绝对位置丢失	
801D	IPF	瞬停	
801E	SPC	比例控制中	
801F	MTR	Tough Drive起动中	
8020	SSV1	当前选择中控制模式1	
8021	SSV2	当前选择中控制模式2	
8022	STL1	转矩限制选择1 接收中	
8023	STL2	转矩限制选择2 接收中	
8024	SABSE	绝对位置基准点数据设定不正确	
8025	SABS	绝对位置基准点数据设定请求完成	
8026	WNGSTOP	电机停止警告	
8030	FLS	上限行程限位输入中	
8031	RLS	下限行程限位输入中	
8032	DOG	近点狗信号输入中	
8037	SSV3	推压控制模式	

伺服参数 [A]

伺服参数	简称	名称	概要
PF80.0	DRMC	驱动记录 起动模式选择	应选择驱动记录的起动模式。 0: 自动设定模式 (初始值) 1: 手动设定模式
PF80.2-3	DRMC	驱动记录 采样周期选择	应设定采样周期。 00: 自动 (250 μs) (初始值) 05: 250 μs 06: 500 μs 07: 1 ms 08: 2 ms 09: 4 ms 0A: 8 ms 0B: 16 ms 0C: 32 ms 0D: 64 ms 0E: 128 ms 0F: 256 ms 10: 512 ms 11: 1.024 s
PF81.0	DRMS	驱动记录 采样开始选择	应在以手动设定模式开始采样时进行选择。 0: 采样停止 (初始值) 1: 单件采样开始 2: 连续采样开始
PF82.0	DRTM	驱动记录 触发模式选择	应选择触发模式。 0: 报警触发 (初始值) 1: 模拟触发/数字触发
PF82.1	DRTM	驱动记录 触发结合条件选择	应选择触发的结合条件。 0: 无效 (初始值) 1: 触发的逻辑与 2: 触发的逻辑或
PF82.2	DRTM	驱动记录 触发起动选择1	应选择 [Pr. PF84.0-1 驱动记录 触发通道选择1] 中设定的通道是在超过触发等级设定值时 (上升沿) 开始采样, 还是在低于触发等级设定值 (下降沿) 时开始采样。 0: 上升沿 (初始值) 1: 下降沿
PF82.3	DRTM	驱动记录 触发起动选择2	应选择 [Pr. PF84.2-3 驱动记录 触发通道选择2] 中设定的通道是在超过触发等级设定值时 (上升沿) 开始采样, 还是在低于触发等级设定值 (下降沿) 时开始采样。 0: 上升沿 (初始值) 1: 下降沿
PF84.0-1	DRTC	驱动记录 触发通道选择1	应设定触发通道编号1。 初始值: 01h (模拟通道1) *1
PF84.2-3	DRTC	驱动记录 触发通道选择2	应设定触发通道编号2。 初始值: 81h (数字通道1) *1
PF84.4-5	DRTC	驱动记录 触发位置设定	应针对整体的采样时间, 以16进制在0% ~ 100% 的范围内设定触发位置。 初始值: 5Ah (90 [%])
PF85	DRTL1	驱动记录 触发等级设定1	应以10进制设定 [Pr. PF84.0-1 驱动记录 触发通道选择1] 的触发等级。 初始值: 0
PF86	DRTL2	驱动记录 触发等级设定2	应以10进制设定 [Pr. PF84.2-3 驱动记录 触发通道选择2] 的触发等级。 初始值: 0
PF87.0-2	DRAC1	驱动记录 模拟通道1选择	应设定分配给模拟通道1的数据。 初始值: 201h (伺服电机速度+) *2
PF87.4-6	DRAC1	驱动记录 模拟通道2选择	应设定分配给模拟通道2的数据。 初始值: 002h (转矩/瞬时发生转矩) *2
PF88.0-2	DRAC2	驱动记录 模拟通道3选择	应设定分配给模拟通道3的数据。 初始值: 003h (电流指令) *2
PF88.4-6	DRAC2	驱动记录 模拟通道4选择	应设定分配给模拟通道4的数据。 初始值: 204h (偏差脉冲 (1 脉冲单位)+) *2
PF89.0-2	DRAC3	驱动记录 模拟通道5选择	应设定分配给模拟通道5的数据。 初始值: 205h (速度指令+) *2

伺服参数	简称	名称	概要
PF89.4-6	DRAC3	驱动记录 模拟通道6选择	应设定分配给模拟通道6的数据。 初始值: 009h (母线电压) *2
PF90.0-2	DRAC4	驱动记录 模拟通道7选择	应设定分配给模拟通道7的数据。 初始值: 00Ch (实际负载率) *2
PF91.0-3	DRDC1	驱动记录 数字通道1选择	应设定分配给数字通道1的数据。 初始值: 0000h (SON) *3
PF91.4-7	DRDC1	驱动记录 数字通道2选择	应设定分配给数字通道2的数据。 初始值: 0012h (EM2/1) *3
PF92.0-3	DRDC2	驱动记录 数字通道3选择	应设定分配给数字通道3的数据。 初始值: 8010h (ALM2) *3
PF92.4-7	DRDC2	驱动记录 数字通道4选择	应设定分配给数字通道4的数据。 初始值: 8005h (INP) *3
PF93.0-3	DRDC3	驱动记录 数字通道5选择	应设定分配给数字通道5的数据。 初始值: 800Ah (MBR) *3
PF93.4-7	DRDC3	驱动记录 数字通道6选择	应设定分配给数字通道6的数据。 初始值: 8000h (RD) *3
PF94.0-3	DRDC4	驱动记录 数字通道7选择	应设定分配给数字通道7的数据。 初始值: 8015h (STO) *3
PF94.4-7	DRDC4	驱动记录 数字通道8选择	应设定分配给数字通道8的数据。 初始值: 801Dh (IPF) *3
PF95.0	**DRCLR	驱动记录 记录清除选择	选择有效后, 将在下一次电源接通时或软件复位时清除驱动记录。 0: 无效 (初始值) 1: 有效
PF21	DRT	驱动记录切换时间设定	应设定驱动记录切换时间。 使用图表功能的过程中USB通信断开时, 经过该伺服参数中设定的时间后会自动切换到驱动记录功能。 初始值: 0 (10 s后切换)
PA23.0-1	DRAT	报警详细编号设定	应在 [Pr. PF80.0 驱动记录 起动模式选择] = “0” (自动设定模式) 或 [Pr. PF80.0] = “1” (手动设定模式) 的 [Pr. PF82.0 驱动记录 触发模式选择] = “0” (报警触发) 时且想要通过任意报警详细编号实施触发时, 进行设定。 “00”的情况下, 仅任意报警编号设定有效。 初始值: 00h
PA23.2-4	DRAT	报警编号设定	应在 [Pr. PF80.0 驱动记录 起动模式选择] = “0” (自动设定模式) 或 [Pr. PF80.0] = “1” (手动设定模式) 的 [Pr. PF82.0 驱动记录 触发模式选择] = “0” (报警触发) 时且想要通过任意报警编号实施触发时, 进行设定。 “000”的情况下, 驱动记录的任意报警触发无效。 初始值: 000h

*1 关于设定值, 请参照下述章节。

☞ 316页 触发通道选择 [A]

*2 关于设定值, 请参照下述章节。

☞ 317页 模拟通道 [A]

*3 关于设定值, 请参照下述章节。

☞ 318页 数字通道 [A]

■触发通道选择 [A]

设定值	含义
01	模拟通道1
02	模拟通道2
03	模拟通道3
04	模拟通道4
05	模拟通道5
06	模拟通道6
07	模拟通道7
81	数字通道1
82	数字通道2
83	数字通道3
84	数字通道4
85	数字通道5
86	数字通道6
87	数字通道7
88	数字通道8

■模拟通道 [A]

设定值	数据类别	单位 *1	分类
000	无分配功能	—	—
001	伺服电机速度	1 r/min	16位数据
002	转矩/瞬时发生转矩	0.1 %	
003	电流指令	0.1 %	
005	指令脉冲频率 (速度单位)	1 r/min	
007	偏差脉冲 (1脉冲单位)	1 pulse	
008	速度指令	1 r/min	
009	母线电压	1 V	
00C	实际负载率	0.1 %	
00D	再生负载率	0.1 %	
00E	1转内位置	16 pulse	
00F	ABS计数	1 rev	
010	负载转动惯量比	0.01倍	
011	外部干扰相当转矩	0.1 %	
012	过载报警余量	0.1 %	
014	整定时间	1 ms	
015	过冲量	1 pulse	
01C *2	机械侧偏差脉冲 (1脉冲单位)	1 pulse	
01E *2	电机和机械侧位置偏差 (1脉冲单位)	1 pulse	
020 *2	电机和机械侧速度偏差	1 r/min	
021	伺服电机速度 (0.1 r/min单位)	0.1 r/min	
022	指令脉冲频率 (0.1 r/min速度单位)	0.1 r/min	
023	速度指令 (0.1 r/min单位)	0.1 r/min	
024	转矩指令	0.1 %	
025	速度限制值	1 r/min	
026	速度限制值 (0.1 r/min单位)	0.1 r/min	
035	编码器内部温度	1 °C	
03B	机械侧编码器信息1	16 pulse	
03C	机械侧编码器信息2	1 rev	
049	操作模式	1LSB	
04C *3	U相电流F/B (额定电流单位)	0.1 %	
04D *3	V相电流F/B (额定电流单位)	0.1 %	
04E *3	W相电流F/B (额定电流单位)	0.1 %	

设定值	数据类别	单位 *1	分类
201	伺服电机速度+	0.1 r/min	32位数据
202	指令脉冲频率+	kpulse/s	
203	指令脉冲频率 (速度单位)+	0.1 r/min	
204	偏差脉冲 (1脉冲单位)+	1 pulse	
205	速度指令+	0.1 r/min	
206	1转内位置+	1 pulse	
207	机械侧编码器信息1+	1 pulse	
208	机械侧编码器信息2+	1 pulse	
209	机械侧偏差脉冲+	1 pulse	
20B	位置F/B+	1 pulse	
20C	误差过大报警余量+	1 pulse	
218	偏差脉冲 (100脉冲单位)+	100 pulse	
219 *2	机械侧偏差脉冲 (100脉冲单位)+	100 pulse	
21A	误差过大报警余量 (100脉冲单位)+	100 pulse	
21B	偏差脉冲 (模型位置偏差)+	1 pulse	
21F *4	电机和机械侧位置偏差 (100脉冲单位)+	100 pulse	
220	速度指令2+	0.1 r/min	
23C	偏差脉冲 (指令单位)+	1 pulse	
23D *4	指令脉冲累计+	1 pulse	

*1 线性伺服电机的情况下，应将r/min换读为mm/s。

*2 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

*3 可用于固件版本B0以上的伺服放大器。

*4 可用于固件版本D4以上的伺服放大器。

■数字通道 [A]

设定值	简称	名称	分类
0001	LSP	正转行程末端	DI
0002	LSN	反转行程末端	
0005	PC	比例控制	
0006	RES	复位	
000B	ST1 (ST1/RS2)	正转启动 (正转启动/反转选择)	
000C	ST2 (ST2/RS1)	反转启动 (反转启动/正转选择)	
0012	EM2/1	强制停止	
0016	ST01	ST01	
0017	ST02	ST02	
001A	CDP2	增益切换选择2	
001B	CDP	增益切换选择	
001C *1	CLD	全闭环选择	
0000	SON	伺服ON	
0003	TL	外部转矩限制选择	
0004	TL1	内部转矩限制选择	
0007	CR	清除	
0008	SP1	速度选择1	
0009	SP2	速度选择2	
000A	SP3	速度选择3	
000D	CM1	电子齿轮选择1	
000E	CM2	电子齿轮选择2	
000F	LOP	控制切换	
0014	STAB2	第2加减速选择	
001D *1	MECR	电机侧、机械侧偏差计数清除	
0021	ABSM	ABS传送模式	
0022	ABSR	ABS请求	

设定值	简称	名称	分类
8000	RD	准备完成	DO
8001	SA	速度到达	
8002	ZSP	零速度检测	
8003	TLC	转矩限制中	
8004	VLC	速度限制中	
8005	INP	定位完成	
8007	WNG	警告	
8008	ALM	故障	
8009	OP	Z相输出	
800A	MBR	电磁制动互锁	
800B	DB	外部动态制动	
800F	BWNG	电池警告	
8010	ALM2	故障2	
8015	STO	STO中	
8016	SMPD	磁极检测完成	
8018	CDPS2	可变增益选择中2	
8019	CDPS	可变增益选择中	
801A *1	CLDS	全闭环控制中	
801B	ABSV	绝对位置丢失	
801D	IPF	瞬停	
801E	SPC	比例控制中	
801F	MTTR	Tough Drive起动中	
8020	ABS0	ABS发送数据Bit0	
8021	ABS1	ABS发送数据Bit1	
8022	ABST	ABS发送数据准备完成	
8051	ALMWNG	故障/警告	
8052	BW9F	AL9F警告	

*1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

对象字典 [G]

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
2C02h	00h	VAR	Drive recorder status	回复驱动记录的起动的状态。
2A70h	00h	ARRAY	Drive recorder history newest	回复Sub Index的总数。
	01h		Drive recorder history index	回复驱动记录的保存索引。 *1
	02h		Drive recorder history alarm number	回复记录驱动记录时发生的报警的编号。
	03h		Drive recorder history power on time	回复记录驱动记录时的电源ON累计时间。
	04h		Drive recorder history time (second)	以32位整数（从1970年1月1日0:00:00.00000000起经过的时间）回复记录驱动记录时的时间。
	05h		Drive recorder history time (nanosecond)	以32位整数回复记录驱动记录时的时间中小于秒单位的位数。
	06h		Drive recorder history (time zone)	回复记录驱动记录时的时区。
	07h		Drive recorder history (summer time)	回复记录驱动记录时的夏令时。
2A71h	00h	ARRAY	Drive recorder history 1	回复Sub Index的总数。
	01h		Drive recorder history index	回复驱动记录的保存索引。 *1
	02h		Drive recorder history alarm number	回复记录驱动记录时发生的报警的编号。
	03h		Drive recorder history power on time	回复记录驱动记录时的电源ON累计时间。
	04h		Drive recorder history time (second)	以32位整数（从1970年1月1日0:00:00.00000000起经过的时间）回复记录驱动记录时的时间。
	05h		Drive recorder history time (nanosecond)	以32位整数回复记录驱动记录时的时间中小于秒单位的位数。
	06h		Drive recorder history (time zone)	回复记录驱动记录时的时区。
	07h		Drive recorder history (summer time)	回复记录驱动记录时的夏令时。
:	:	:	:	:
2A7Fh	00h	ARRAY	Drive recorder history 15	回复Sub Index的总数。
	01h		Drive recorder history index	回复驱动记录的保存索引。 *1
	02h		Drive recorder history alarm number	回复记录驱动记录时发生的报警的编号。
	03h		Drive recorder history power on time	回复记录驱动记录时的电源ON累计时间。
	04h		Drive recorder history time (second)	以32位整数（从1970年1月1日0:00:00.00000000起经过的时间）回复记录驱动记录时的时间。
	05h		Drive recorder history time (nanosecond)	以32位整数回复记录驱动记录时的时间中小于秒单位的位数。
	06h		Drive recorder history (time zone)	回复记录驱动记录时的时区。
	07h		Drive recorder history (summer time)	回复记录驱动记录时的夏令时。
2C03h	00h	VAR	Clear drive recorder history	通过写入“1EA5h”来清除驱动记录。进行了读取时，回复0000h。

*1 Drive recorder history index为以0 ~ 9999来表示的驱动记录数据的流水号。保存驱动记录后将进行计数。超过9999时，从0开始重新计数。

标准获取波形一览 [G] [B]

[Pr. PF80.0 驱动记录 起动模式选择] = “0” (自动设定模式) 时, 通过 [Pr. PA23 驱动记录器任意报警触发设定] 变更获取数据。[Pr. PA23] 为初始值 (00000000h) 时, 将会保存下表所示的标准栏的数据。

在 [Pr. PA23] 中设定下表中记载的报警编号后, 将保存各自的报警编号栏的数据。

名称中带有“+”的测量数据为扩展了测量数据范围和单位等的的数据。

触发条件	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	数据8	采样周期	测量时间
标准	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	偏差脉冲 (1 pulse) +	速度指令 +	母线电压	实际负载率	—	0.500 ms	512 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 010	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	偏差脉冲 (1 pulse) +	速度指令+	母线电压	实际负载率	—	0.500 ms	512 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 020	伺服电机速度 +	转矩	ABS计数	1转内位置	电流指令	编码器错误计数1	编码器错误计数2	—	0.500 ms	512 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 021	伺服电机速度 +	转矩	ABS计数	1转内位置	电流指令	编码器错误计数1	编码器错误计数2	—	0.500 ms	512 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 024	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	1转内位置	母线电压	U相电流F/B	V相电流F/B	—	0.500 ms	512 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 030	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	偏差脉冲 (1 pulse) +	母线电压	再生负载率	实际负载率	—	32 ms	32768 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 031	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	指令脉冲频率 +	1转内位置	速度指令 +	母线电压	—	0.500 ms	512 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 032	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	母线电压	实际负载率	U相电流F/B	V相电流F/B	—	0.250 ms	256 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 033	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	速度指令+	母线电压	再生负载率	实际负载率	—	2 ms	2048 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 035	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	指令脉冲频率 +	偏差脉冲 (1 pulse) +	速度指令	母线电压	—	0.500 ms	512 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 042	伺服电机速度 +	转矩	电机和机械侧位置偏差 (100 pulses) + *2	电机和机械侧速度偏差	指令脉冲频率 (速度单位) +	偏差脉冲 (100 pulses) +	机械侧偏差脉冲 (100 pulses) +	—	0.500 ms	512 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 046	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	编码器内部温度	伺服电机热敏电阻温度	母线电压	实际负载率	—	32 ms	32768 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		

触发条件	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	数据8	采样周期	测量时间
AL. 050	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	偏差脉冲 (100 pulses) +	过载报警余量	母线电压	实际负载率	—	32 ms	32768 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 051	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	偏差脉冲 (100 pulses) +	过载报警余量	母线电压	实际负载率	—	32 ms	32768 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 052	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	偏差脉冲 (100 pulses) +	速度指令	母线电压	误差过大报警余量 *1	—	2 ms	2048 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	TLC		
AL. 071	伺服电机速度 +	转矩	机械侧编码器信息2	机械侧编码器信息1	电流指令	机械侧编码器错误计数1	机械侧编码器错误计数2	—	0.500 ms	512 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 072	伺服电机速度 +	转矩	机械侧编码器信息2	机械侧编码器信息1	电流指令	机械侧编码器错误计数1	机械侧编码器错误计数2	—	0.500 ms	512 ms
	CSON	[G]: EM2/EM1 [B]: EMG	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		

*1 固件版本低于B6的伺服放大器的情况下，获取数据为“过载报警余量”。

*2 固件版本低于D4的伺服放大器的情况下，获取数据的值为“0”。

标准获取波形一览 [A]

[Pr. PF80.0 驱动记录 起动模式选择] = “0” (自动设定模式) 时, 通过 [Pr. PA23 驱动记录器任意报警触发设定] 变更获取数据。[Pr. PA23] 为初始值 (00000000h) 时, 将会保存下表所示的标准栏的数据。在 [Pr. PA23] 中设定下表中记载的报警编号后, 将保存各自的报警编号栏的数据。

名称中带有“+”的测量数据为扩展了测量数据范围和单位等的的数据。

触发条件	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	数据8	采样周期	测量时间
标准	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	偏差脉冲 (1 pulse) +	速度指令 +	母线电压	实际负载率	—	0.500 ms	512 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 010	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	偏差脉冲 (1 pulse) +	速度指令 +	母线电压	实际负载率	—	0.500 ms	512 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 020	伺服电机速度 +	转矩	ABS计数	1转内位置	电流指令	编码器错误计数1	编码器错误计数2	—	0.500 ms	512 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 021	伺服电机速度 +	转矩	ABS计数	1转内位置	电流指令	编码器错误计数1	编码器错误计数2	—	0.500 ms	512 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 024	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	1转内位置	母线电压	U相电流F/B	V相电流F/B	—	0.500 ms	512 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 030	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	偏差脉冲 (1 pulse) +	母线电压	再生负载率	实际负载率	—	32 ms	32768 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 031	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	指令脉冲频率 +	1转内位置	速度指令+	母线电压	—	0.500 ms	512 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 032	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	母线电压	实际负载率	U相电流F/B	V相电流F/B	—	0.250 ms	256 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 033	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	速度指令+	母线电压	再生负载率	实际负载率	—	2 ms	2048 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 035	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	指令脉冲频率 +	偏差脉冲 (1 pulse) +	速度指令	母线电压	—	0.500 ms	512 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 042	伺服电机速度 +	转矩	电机和机械侧位置偏差 (100 pulses) + *2	电机和机械侧速度偏差	指令脉冲频率 (速度单位) +	偏差脉冲 (100 pulses) +	机械侧偏差脉冲 (100 pulses) +	—	0.500 ms	512 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 046	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	编码器内部温度	伺服电机热敏电阻温度	母线电压	实际负载率	—	32 ms	32768 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 050	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	偏差脉冲 (100 pulses) +	过载报警余量	母线电压	实际负载率	—	32 ms	32768 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 051	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	偏差脉冲 (100 pulses) +	过载报警余量	母线电压	实际负载率	—	32 ms	32768 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 052	伺服电机速度 +	转矩	电流指令	偏差脉冲 (100 pulses) +	速度指令	母线电压	误差过大报警余量 *1	—	2 ms	2048 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	TLC		

触发条件	数据1	数据2	数据3	数据4	数据5	数据6	数据7	数据8	采样周期	测量时间
AL. 071	伺服电机速度 +	转矩	机械侧编码器信息2	机械侧编码器信息1	电流指令	机械侧编码器错误计数1	机械侧编码器错误计数2	—	0.500 ms	512 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		
AL. 072	伺服电机速度 +	转矩	机械侧编码器信息2	机械侧编码器信息1	电流指令	机械侧编码器错误计数1	机械侧编码器错误计数2	—	0.500 ms	512 ms
	SON	EM2/EM1	ALM2	INP	MBR	RD	STO	IPF		

*1 固件版本低于B6的伺服放大器的情况下，获取数据为“过载报警余量”。

*2 固件版本低于D4的伺服放大器的情况下，获取数据的值为“0”。

波形记录对象外报警一览

报警记录对象外的报警不会被记录在驱动记录中。关于详细内容，请参照以下手册。

📖MR-J5 用户手册（故障排除篇）

但是，下表所示的报警将保存到报警记录中，但是在驱动记录中为记录对象外。驱动记录不起动。

报警编号	名称
010.1	控制电路电源电压下降
012	存储器异常1
016	编码器初始通信异常1
017	电路板异常
019	存储器异常3
01A	伺服电机组异常
01E	编码器初始通信异常2
01F	编码器初始通信异常3
025	绝对位置丢失
119	存储器异常4

此外，根据报警的发生状况，以下报警可能无法记录发生报警时的数据。

报警编号	名称
013	CPU异常
014	控制处理异常

辅助记录数据一览

在驱动记录中保存的辅助记录数据的一览如下所示。

瞬时监视数据

保存触发条件成立附近的瞬时监视数据。

系统构成显示数据

在驱动记录中保存的系统构成显示数据如下所示。不显示未对应的项目。

名称	概要
伺服放大器识别信息	显示伺服放大器的识别信息。
伺服放大器序列号	显示伺服放大器的序列号。
伺服放大器S/W编号	显示伺服放大器的S/W编号。
MAC地址	显示伺服放大器的MAC地址。
IP地址	显示伺服放大器的IP地址。
电机型号	显示伺服电机的型号。
电机ID	显示伺服电机的ID。
电机序列号	显示伺服电机的序列号。
编码器分辨率	显示编码器分辨率。 线性伺服电机控制模式的情况下，显示每360°电角的分辨率。
电源ON时间累计 [h]	以时间单位 [h] 显示电源ON时间的累计。
冲击继电器ON/OFF次数 [次]	显示冲击继电器ON/OFF次数。
LED显示	显示伺服放大器显示部 (LED) 的内容。
转换器识别信息	显示转换器的识别信息。
转换器序列号	显示转换器的序列号。
转换器S/W编号	显示转换器的S/W编号。

伺服参数

PA组、PB组、PC组等伺服参数保存在驱动记录中。

4.7 软件复位

软件复位是将伺服放大器的内部状态进行复位，获得与再次接通电源相同效果的功能。软件复位后无需再次接通电源即可反映伺服参数等的设定。

限制事项

- 因硬件故障、热保护等原因引起的报警的情况下，即使进行软件复位也可能无法解除报警。
- 经由网络将MR Configurator2连接到伺服放大器时，变更网络设定等之后如果进行软件复位则可能无法再次连接。
- 使用支持功能安全的伺服电机时，实施软件复位可能导致发生 [AL. 016 编码器初始通信异常1]。发生 [AL. 016] 时，应再次接通电源。

注意事项


- 软件复位并不是以解除报警为主要目的的功能。对于解除需要再次接通电源的报警，建议重新接通电源。
- 应在伺服电机停止状态下进行软件复位。

通过MR Configurator2的软件复位

可通过MR Configurator2的软件复位按钮复位伺服放大器。

网路通信的软件复位 [G]

通过使用控制器的远程复位，可以进行软件复位。关于详细内容，请参照以下手册。

网络	参照手册
CC-Link IE TSN	 MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册（通信功能篇）
CC-Link IE现场网络Basic	

对象的软件复位 [G]

可用于固件版本C4以上的伺服放大器。

通过在[Software reset (Obj. 2D5Fh: 00h)] 中写入“1EA5h”，进行软件复位。如写入“1EA5h”以外的情况下，则回复错误响应。

4.8 软件限位 [G]

应指定指令位置及当前位置的上限位置和下限位置。收到超出限位位置的指令位置时，将以限位位置固定指令位置。应以机器原点（位置地址 = 0）的相对位置指定限位位置。

限位位置包含 [Home offset (Obj. 607Ch)]。指定限位位置时应考虑 [Home offset (Obj. 607Ch)] 的值。关于详细内容，请参照 [Pr. PT08 原点复位位置数据]。

指令位置超过极限值而进行固定处理期间，会发生 [AL. 098 软件限位警告]。通过发出与达到的软件限位反方向的位置指令，可重新运行。

循环同步位置模式 (csp) 下，软件限位检测时应停止指令。指令位置超出32位 (-2147483648 ~ 2147483647) 时，会发生 [AL. 069 指令异常]。此外，指令位置超出限位范围30位 (-536870912 ~ 536870911) 时，会发生 [AL. 069 指令异常]。发生了 [AL. 069 指令异常] 时，会丢失原点。应重新进行原点复位。

限制事项

- 在循环同步位置模式 (csp)、轨迹位置模式 (pp)、点位表模式 (pt) 及JOG运行模式 (jg) 时有效。但是，原点复位时无效。

注意事项

- 出厂状态下软件限位无效。
- 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 的设定，可以将单位变更为0.001 mm、0.0001 inch、0.001 degree或pulse。
- 应在伺服OFF中、原点复位模式、速度模式及转矩模式时变更该功能的设定。在伺服ON中通过位置模式变更了设定时，可能会发生 [AL. 035 指令频率异常]、[AL. 069 指令异常]、[AL. 098 软件限位警告]。

设定方法

伺服参数设定

伺服参数	简称	名称	概要
PT15	LMP	软件限位 +	应设定软件限位 + 的值。 初始值：0
PT17	LMN	软件限位 -	应设定软件限位 - 的值。 初始值：0


软件限位的有效/无效条件如下所示。

[Pr. PT01.2]	条件		
	[Pr. PT15] > [Pr. PT17]	[Pr. PT15] < [Pr. PT17]	[Pr. PT15] = [Pr. PT17]
0 (mm)	有效	无效	无效
1 (inch)			
3 (pulse)			
2 (degree)	有效	有效	无效

■[Pr. PT01.2] 为“2” (degree) 的情况

应将 [Pr. PT17] 设定为起点，将 [Pr. PT15] 设定为终点。

可动范围为在CCW方向上从-到+的区间。

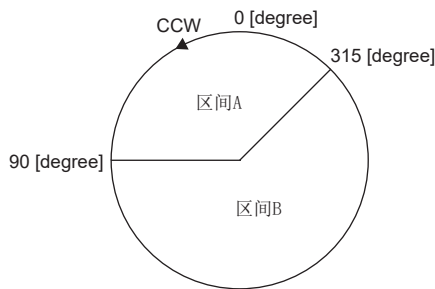

应如下设定区间A的移动范围。

- [Pr. PT17] = 315.000 degree
- [Pr. PT15] = 90.000 degree

应如下设定区间B的移动范围。

- [Pr. PT17] = 90.000 degree
- [Pr. PT15] = 315.000 degree


设定范围为0 ~ 359.999 degree。设定了超出范围的值时，将如下转换。可动范围的值为转换后的值。

设定值	转换后
360.000 ~ 2147483.647 degree	设定值除以360.000后的余数
-0.001 ~ -359.999 degree	设定值加上360.000后的值
-360.000 ~ -2147483.648 degree	设定值除以360.000后的余数加上360.000后的值

从软件限位范围外移动到软件限位范围内时，如下图所示，可移动方向根据非可动区域的位置而不同。只能向接近可动区域的软件限位方向移动。

例

[Pr. PT17] = 315.000 degree、[Pr. PT15] = 90.000 degree时

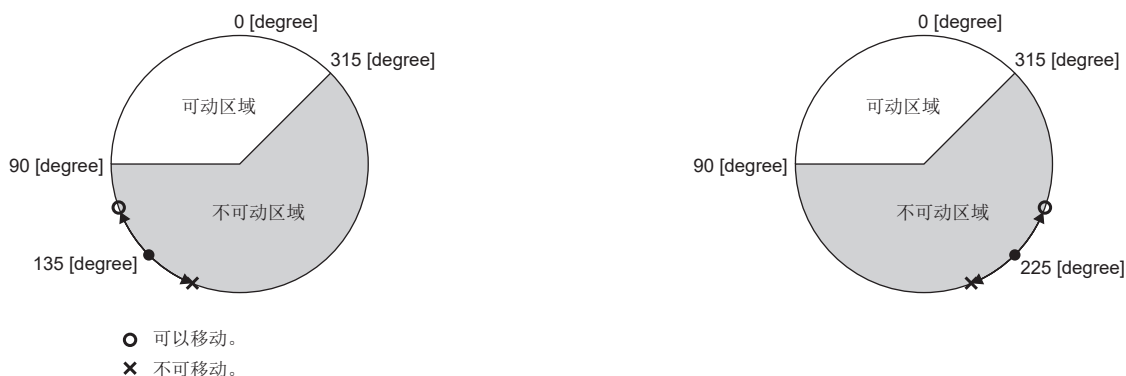

关联对象

关联对象如下所示。

[Pr. PT15 软件限位+] 对应 [Max position limit (Obj. 607Dh: 02h)]。此外, [Pr. PT17 软件限位-] 对应 [Min position limit (Obj. 607Dh: 01h)]。

关于对象的详细内容, 请参照用户手册 (对象字典篇)。

Index	Sub	Object	Name	Description
607Dh	0	ARRAY	Software position limit	条目数
	1		Min position limit *1	应按以机械原点 (位置地址 = 0) 为基准的相对位置指定指令位置及当前位置的最小值。小于最小值时, 将固定为最小值进行处理。
	2		Max position limit *1	应按以机械原点 (位置地址 = 0) 为基准的相对位置指定指令位置及当前位置的最大值。大于最大值时, 将固定为最大值进行处理。

*1 设定为 [Min position limit (Obj. 607Dh: 01h)] > [Max position limit (Obj. 607Dh: 02h)] 的值的情况下, [Software position limit (Obj. 607Dh)] 的功能无效。

4.9 转矩限制 [G]

转矩限制功能为限制伺服电机发生的转矩的功能。

可以设定以下转矩限制。

项目	概要
内部转矩限制	通过 [Pr. PA11 正转转矩限制]、[Pr. PA12 反转转矩限制] 的值来限制最大转矩。
最大转矩限制1	根据 [Pr. PC78.1 最大转矩限制1选择] 的设定，以 [Max torque (Obj. 6072h)] 的值限制最大转矩。

限制事项

- 设定为伺服电机的最大转矩以上时，将限制为伺服电机的最大转矩。
- 将伺服参数映射至对象时，即使通过工程工具写入伺服参数也会由控制器改写。

注意事项

- 在伺服锁定中解除转矩限制后，根据相对于指令位置的位置偏差量，伺服电机可能会突然旋转。
- 使用转矩限制时，应确认 [Pr. PB06 负载转动惯量比/负载质量比] 是否已正确设定。否则，可能会出现过冲等预料之外的动作。
- 将 [Pr. PA11 正转转矩限制]、[Pr. PA12 反转转矩限制] 及 [Pr. PE53 最大转矩限制1] 设定为“0.0”后，将不发生转矩或推力。

设定方法

伺服参数设定

设定 [Pr. PA11 正转转矩限制] 及 [Pr. PA12 反转转矩限制] 后，运行过程中将始终限制最大转矩。

应设定为额定转矩或连续推力 = 100.0 [%]。

伺服参数	简称	名称	概要
PA11	TLP	正转转矩限制	应在限制伺服电机的CCW驱动时、CW再生时的转矩或线性伺服电机的正方向驱动时、负方向再生时的推力的情况下进行设定。
PA12	TLN	反转转矩限制	应在限制伺服电机的CW驱动时、CCW再生时的转矩或线性伺服电机的负方向驱动时、正方向再生时的推力的情况下进行设定。
PE53	TLMX1	最大转矩限制1	[Pr. PC78.1 最大转矩限制1选择] 为“1”（有效）时，可通过该伺服参数限制伺服电机的发生转矩。

伺服参数和对象的关系

[Pr. PA11]、[Pr. PA12] 对应 [Positive torque limit value (Obj. 60E0h)] 及 [Negative torque limit value (Obj. 60E1h)]。

根据 [Pr. PA14 移动方向选择] 及 [Pr. PC29.3 转矩POL反映选择] 的设定，转矩限制的伺服参数和对象关系变化如下。

设定值		[Pr. PA11 正转转矩限制]	[Pr. PA12 反转转矩限制]
[Pr. PC29.3]	[Pr. PA14]		
0: 有效	0	[Positive torque limit value (Obj. 60E0h)]	[Negative torque limit value (Obj. 60E1h)]
	1	[Negative torque limit value (Obj. 60E1h)]	[Positive torque limit value (Obj. 60E0h)]
1: 无效	0	[Positive torque limit value (Obj. 60E0h)]	[Negative torque limit value (Obj. 60E1h)]
	1	[Positive torque limit value (Obj. 60E0h)]	[Negative torque limit value (Obj. 60E1h)]

[Pr. PC78.1] 设定值	通过 [Max torque (Obj. 6072h)] 进行的转矩限制
0: [Pr. PE53] 无效	无效 ([Max torque (Obj. 6072h)] 回复伺服电机的最大转矩。)
1: [Pr. PE53] 有效	有效 (通过 [Pr. PE53] 及 [Max torque (Obj. 6072h)] 进行的转矩限制有效。)

转矩限制中的状态确认

伺服电机的转矩达到正转转矩限制、反转转矩限制所限制的转矩时，TLC（转矩限制中）及 [Status D01 (Obj. 2D10h)] 的 Bit 13 (S_TLC) 变为ON。

4.10 转矩限制 [B]

转矩限制功能为限制伺服电机发生的转矩的功能。

限制事项

- 设定为伺服电机的最大转矩以上时，将限制为伺服电机的最大转矩。
-

注意事项

- 在伺服锁定中解除转矩限制后，根据相对于指令位置的位置偏差量，伺服电机可能会突然旋转。
- 使用转矩限制时，应确认 [Pr. PB06 负载转动惯量比/负载质量比] 是否已正确设定。否则，可能会出现过冲等预料之外的动作。
- 将 [Pr. PA11 正转转矩限制] 及 [Pr. PA12 反转转矩限制] 设定为“0.0”后，将不发生转矩或推力。

设定方法

关于详细内容，请参照各控制器的手册。

转矩限制中的状态确认

伺服电机的转矩达到限制转矩时，TLC（转矩限制中）变为ON。

4.11 转矩限制 [A]

转矩限制功能为限制伺服电机发生的转矩的功能。

可以设定以下转矩限制。此外，可以切换各限制值来使用。

项目	概要
内部转矩限制	通过 [Pr. PA11 正转转矩限制]、[Pr. PA12 反转转矩限制] 的值来限制最大转矩。
内部转矩限制2	通过 [Pr. PC35 内部转矩限制2] 值来限制发生转矩。
外部模拟转矩限制	通过输入到TLA（模拟转矩限制）的值来限制最大转矩。

限制事项

- 设定为伺服电机的最大转矩以上时，将限制为伺服电机的最大转矩。
- 转矩控制模式时无法使用模拟转矩限制。

4

注意事项

- 在伺服锁定中解除转矩限制后，根据相对于指令位置的位置偏差量，伺服电机可能会突然旋转。
- 使用转矩限制时，应确认 [Pr. PB06 负载转动惯量比/负载质量比] 是否已正确设定。否则，可能会出现过冲等预料之外的动作。
- 将 [Pr. PA11 正转转矩限制] 及 [Pr. PA12 反转转矩限制] 设定为“0.0”后，将不发生转矩或推力。

设定方法

要点

- 针对MR-J4-_A_伺服放大器，将转矩限制的初始单位变更为额定转矩单位。变更为最大转矩单位时，应在 [Pr. PC50.0 转矩限制单位变更] 中进行设定。

☞ 129页 转矩指令单位选择功能



伺服参数设定

设定 [Pr. PA11 正转转矩限制] 及 [Pr. PA12 反转转矩限制] 后，运行过程中将始终限制最大转矩。

伺服参数	简称	名称	概要
PA11	TLP	正转转矩限制	应在限制伺服电机的CCW驱动时、CW再生时的转矩或线性伺服电机的正方向驱动时、负方向再生时的推力的情况下进行设定。
PA12	TLN	反转转矩限制	应在限制伺服电机的CW驱动时、CCW再生时的转矩或线性伺服电机的负方向驱动时、正方向再生时的推力的情况下进行设定。
PC35	TL2	内部转矩限制2	应在限制伺服电机的转矩或线性伺服电机的推力时进行设定。 将内部转矩限制选择信号设为ON后，将 [Pr. PA11] 或 [Pr. PA12] 与内部转矩限制2进行比较，低的一方有效。

模拟转矩限制

TLA（模拟转矩限制）的施加电压和伺服电机的转矩限制值的关系如下所示。与电压相对应的转矩限制值根据产品不同会有约5%的偏差。此外，电压在0.05 V以下时，转矩可能不会受到充分限制而发生变动，所以应在0.05 V以上的电压下使用。

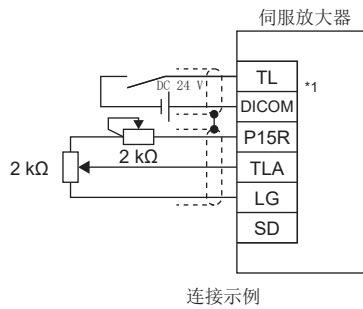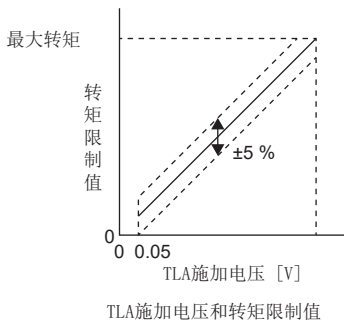

转矩限制的选择

可以使用TL（外部转矩限制选择）来选择转矩限制。

此外，通过伺服参数将TL1（内部转矩限制选择）设为可使用的状态后，将可以选择 [Pr. PC35 内部转矩限制2]。

但是，当 [Pr. PA11] 或 [Pr. PA12] 的值小于在TL及TL1中选择的限制值时，[Pr. PA11] 或 [Pr. PA12] 的值有效。

输入软元件 *1		限制值的状态	有效的转矩限制	
TL1	TL		CCW驱动/CW再生	CW驱动/CCW再生
0	0	—	[Pr. PA11]	[Pr. PA12]
0	1	TLA > [Pr. PA11] TLA > [Pr. PA12]	[Pr. PA11]	[Pr. PA12]
		TLA < [Pr. PA11] TLA < [Pr. PA12]	TLA	TLA
1	0	[Pr. PC35] > [Pr. PA11] [Pr. PC35] > [Pr. PA12]	[Pr. PA11]	[Pr. PA12]
		[Pr. PC35] < [Pr. PA11] [Pr. PC35] < [Pr. PA12]	[Pr. PC35]	[Pr. PC35]
1	1	TLA > [Pr. PC35]	[Pr. PC35]	[Pr. PC35]
		TLA < [Pr. PC35]	TLA	TLA

*1 0: OFF、1: ON

转矩限制中的状态确认

伺服电机的转矩达到正转转矩限制、反转转矩限制、内部转矩限制或模拟转矩限制所限制的转矩时，TLC（转矩限制中）变为ON。

4.12 速度限制 [G]

在转矩模式时限制伺服电机速度以免发生过速的功能。

限制事项

- 仅可在转矩模式时使用速度限制。
- 将 [Velocity limit value (Obj. 2D20h)] 映射至了循环通信时，通过工程工具等写入的值会被控制器改写。

注意事项

- 伺服电机速度达到速度限制值后，可能会出现转矩控制不稳定。

设定方法

应在 [Pr. PT67 速度制限] 中设定最大速度。速度限制方向和转矩指令方向相同。与转矩指令方向相反的方向上速度限速不起作用。此外，[Pr. PT67] 对应 [Velocity limit value (Obj. 2D20h)]。

伺服参数	简称	名称	概要
PT67	VLMT	速度限制	应设定转矩模式时的最大速度。 初始值：3000.00 [r/min]、[mm/s]

将 [Pr. PT01.1 速度/加减速单位选择] 设定为了“1”（指令单位/s）的情况下，应通过 [Pr. PV21 速度限制扩展设定] 设定最大速度。

伺服参数	简称	名称	概要
PV21 *1	VLMT E	速度限制扩展设定	应设定转矩模式时的最大速度。 初始值：2147483647 [指令单位/s]

*1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

速度限制中的状态确认

伺服电机速度达到 [Pr. PT67 速度制限] 中设定的速度时，VLC（速度限制中）及 [Status D02 (Obj. 2D12h)] 的Bit 4 (S_VLC) 变为ON。

4.13 速度限制 [B]

在转矩模式时限制伺服电机速度以免发生过速的功能。

限制事项

- 仅可在转矩模式时使用速度限制。
-

注意事项

- 伺服电机速度达到速度限制值后，可能会出现转矩控制不稳定。

设定方法

关于详细内容，请参照各控制器的手册。

速度限制中的状态确认

伺服电机的速度达到所限制的速度时，VLC（速度限制中）变为ON。

4.14 速度限制 [A]

在转矩模式时限制伺服电机速度以免发生过速的功能。

限制事项

- 仅可在转矩模式时使用速度限制。


注意事项

- 伺服电机速度达到速度限制值后，可能会出现转矩控制不稳定。

设定方法

速度限制值和伺服电机速度

限制 [Pr. PC05 内部速度1] ~ [Pr. PC11 内部速度7] 中设定的伺服电机速度或通过VLA（模拟速度限制）的施加电压设定的速度。VLA（模拟速度限制）的施加电压和伺服电机速度的关系如下所示。速度限制方向和转矩指令方向相同。与转矩指令方向相反的方向上速度限速不起作用。

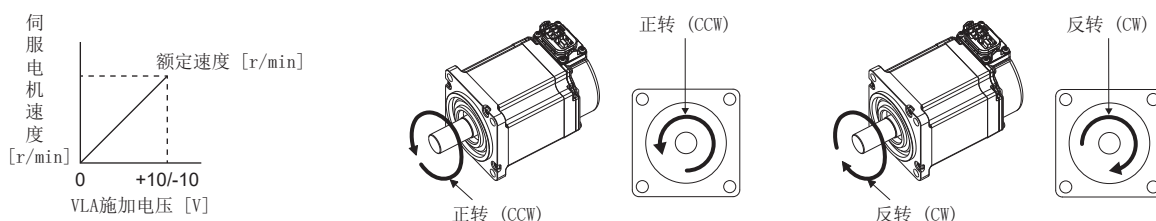

基于RS1（正转选择）及RS2（反转选择）的限制方向如下所示。

输入软元件 *1		TC (模拟转矩指令)		速度限制方向		
RS1	RS2	电压极性	转矩指令方向	VLA (模拟速度限制)		内部速度限制
				+ 极性	- 极性	
1	0	+ 极性	CCW或正方向	CCW或正方向	CCW或正方向	CCW或正方向
		- 极性	CW或负方向	CW或负方向	CW或负方向	CW或负方向
0	1	+ 极性	CCW或正方向	CW或负方向	CW或负方向	CW或负方向
		- 极性	CW或负方向	CCW或正方向	CCW或正方向	CCW或正方向

*1 0: OFF、1: ON

速度限制值的选择

可以使用SP1（速度选择1）、SP2（速度选择2）及SP3（速度选择3）来选择速度限制。

输入软元件 *1			速度限制
SP3	SP2	SP1	
0	0	0	VLA（模拟速度限制）
0	0	1	[Pr. PC05 内部速度1]
0	1	0	[Pr. PC06 内部速度2]
0	1	1	[Pr. PC07 内部速度3]
1	0	0	[Pr. PC08 内部速度4]
1	0	1	[Pr. PC09 内部速度5]
1	1	0	[Pr. PC10 内部速度6]
1	1	1	[Pr. PC11 内部速度7]

*1 0: OFF、1: ON

通过内部速度1 ~ 内部速度7对速度进行了限制时，不会因为环境温度变化而引起速度变动。

速度限制中的状态确认

伺服电机的速度达到内部速度1 ~ 内部速度7或模拟速度限制所限制的速度时，VLC变为ON。

4.15 ABZ相脉冲输出功能

将伺服电机或机械侧的编码器的位置信息作为ABZ相脉冲输出的功能。

限制事项 [G] [B]

- MR-J5W_、MR-J5D2-_G_及MR-J5D3-_G_的情况下，不会输出编码器Z相脉冲。
- MR-J5W3-_及MR-J5D3-_G_的情况下，不会输出C轴的ABZ相脉冲。
- 在线性伺服电机中无法使用 [Pr. PC03.1 编码器输出脉冲 设定选择] = “0”（输出脉冲设定）。设定为“0”时，ABZ相脉冲输出为分频比设定。
- [Pr. PC03.1 编码器输出脉冲 设定选择] = “4”（AB相脉冲贯穿输出设定）对应ABZ相差动输出型编码器。连接了ABZ相差动输出型编码器以外的编码器时，会发生 [AL. 037]。
- 在多轴伺服放大器中使用AB相脉冲输出功能时，网络不同时，限制条件也不同。关于详细内容，请参照用户手册（导入篇）。
- MR-J5D2-_G_及MR-J5D3-_G_的情况下，使用网络的安全监视功能（[Pr. PSA01.0] = “1”、[Pr. PSA01.1] = “1”）时，不输出ABZ相脉冲。

限制事项 [A]

- 在线性伺服电机中无法使用 [Pr. PC19.1 编码器输出脉冲 设定选择] = “0”（输出脉冲设定）。设定为“0”时，ABZ相脉冲输出为分频比设定。
- [Pr. PC19.1 编码器输出脉冲 设定选择] = “4”（AB相脉冲贯穿输出设定）对应ABZ相差动输出型编码器。连接了ABZ相差动输出型编码器以外的编码器时，会发生 [AL. 037]。

注意事项

- 编码器输出脉冲数应设定为相对A相脉冲4倍频的值。
- 编码器输出脉冲的信号为正逻辑。

设定方法 [G] [B]

可通过设定以下所示的伺服参数来使用编码器输出脉冲功能。关于Z相脉冲输出的规格，请参照下述章节。

☞ 345页 Z相脉冲输出

伺服参数	简称	名称	概要
PA15	*ENR	编码器输出脉冲	应通过每转的输出脉冲数、分频比及电子齿轮比，对伺服放大器输出的编码器输出进行设定。（4倍频后） 设定值因 [Pr. PC03.1 编码器输出脉冲 设定选择] 而变化。 初始值：4000 [pulse/rev]
PA16	*ENR2	编码器输出脉冲2	应对在 [Pr. PC03.1 编码器输出脉冲 设定选择] 中选择了“3”（A相、B相脉冲电子齿轮设定）时的电子齿轮的分母进行设定。其他设定时不使用。 初始值：1
PC03.0	*ENRS	编码器输出脉冲 相位选择	应设定A相脉冲和B相脉冲的相位。 0：CCW或正方向、向A相90°前进（初始值） 1：CW或负方向、向A相90°前进
PC03.1	*ENRS	编码器输出脉冲 设定选择	应选择输出脉冲数的设定方法。 0：输出脉冲设定（初始值） 1：分频比设定 3：A相、B相脉冲电子齿轮设定 4：AB相脉冲贯穿输出设定
PC03.2 *1	*ENRS	编码器输出脉冲用编码器选择	应选择是伺服电机编码器还是机械侧编码器作为输出脉冲的编码器。 0：伺服电机侧编码器（初始值） 1：机械侧编码器

*1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

编码器输出脉冲设定 [G] [B]

应设定 [Pr. PC03.1 编码器输出脉冲 设定选择]。此外，应根据设定值设定输出脉冲数。

■[Pr. PC03.2] = “0” (伺服电机侧编码器) 时

[Pr. PC03.1] 的设定值	旋转型伺服电机、直驱电机的情况	线性伺服电机的情况
“0” (输出脉冲设定)	应在 [Pr. PA15 编码器输出脉冲] 中设定每转的输出脉冲。 设定为 [Pr. PC03.2] = “1” (机械侧编码器) 时, 会发生 [AL. 037]。 输出脉冲 = [Pr. PA15] 的设定值 [pulse/rev]	由于无法使用输出脉冲设定, 因此设定为 “0” 时的详细内容与设定为 “1” 时相同。
“1” (分频比设定)	应在 [Pr. PA15] 中设定与每转的分辨率相对的分频比。 $\text{输出脉冲} = \frac{\text{每转的分辨率}}{[\text{Pr. PA15}] \text{的设定值}} [\text{pulse/rev}]$	应在 [Pr. PA15] 中设定与线性伺服电机的移动量相对的分频比。 $\text{输出脉冲} = \frac{\text{线性伺服电机的移动量}}{[\text{Pr. PA15}] \text{的设定值}} [\text{pulse}]$
“3” (A相、B相脉冲电子齿轮设定)	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16 编码器输出脉冲2] 中设定A相、B相脉冲电子齿轮。 $\text{输出脉冲} = \frac{[\text{Pr. PA15}] \text{的设定值}}{[\text{Pr. PA16}] \text{的设定值}} [\text{pulse/rev}]$	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16 编码器输出脉冲2] 中设定A相、B相脉冲电子齿轮。 $\text{输出脉冲} = \frac{[\text{Pr. PA15}] \text{的设定值}}{[\text{Pr. PA16}] \text{的设定值}} [\text{pulse}]$
“4” (AB相脉冲贯穿输出设定) *1	<ul style="list-style-type: none"> 固件版本低于B2的伺服放大器的情况下, 会发生 [AL. 037]。 使用ABZ相差动输出型编码器时, 输出AB相脉冲。连接有其他编码器时, 会发生 [AL. 037]。 不会反映 [Pr. PC03.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的设定值。 不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。 输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]	<ul style="list-style-type: none"> 使用ABZ相差动输出型编码器时, 输出AB相脉冲。连接有其他编码器时, 会发生 [AL. 037]。 不会反映 [Pr. PC03.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的设定值。 不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。 输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]

*1 使用旋转型伺服电机时, 如果设定为该设定值, 则会发生 [AL. 037]。

■ [Pr. PC03.2] = “1” (机械侧编码器) 时

[Pr. PC03.1] 的设定值	全闭环控制模式时	标尺测量功能有效时
“0” (输出脉冲设定)	发生 [AL. 037]。	
“1” (分频比设定)	应在 [Pr. PA15] 中设定与每转的分辨率相对的分频比。 $\text{输出脉冲} = \frac{\text{每转的分辨率}}{[\text{Pr. PA15}] \text{的设定值}} [\text{pulse/rev}]$	应在 [Pr. PA15] 中设定与标尺测量编码器的移动量相对的分频比。 $\text{输出脉冲} = \frac{\text{标尺测量编码器的移动量}}{[\text{Pr. PA15}] \text{的设定值}} [\text{pulse}]$
“3” (A相、B相脉冲电子齿轮设定)	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 中设定A相、B相脉冲电子齿轮。 $\text{输出脉冲} = \frac{[\text{Pr. PA15}] \text{的设定值}}{[\text{Pr. PA16}] \text{的设定值}} \times \text{每转的分辨率} [\text{pulse/rev}]$	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 中设定A相、B相脉冲电子齿轮。 $\text{输出脉冲} = \frac{[\text{Pr. PA15}] \text{的设定值}}{[\text{Pr. PA16}] \text{的设定值}} \times \text{标尺测量编码器的移动量} [\text{pulse}]$
“4” (AB相脉冲贯穿输出设定)	<ul style="list-style-type: none"> 使用ABZ相差动输出型编码器时，输出AB相脉冲。连接有其他编码器时，会发生 [AL. 037]。 不会反映 [Pr. PC03.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的设定值。 不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。 输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]	<ul style="list-style-type: none"> 使用ABZ相差动输出型编码器时，输出AB相脉冲。连接有其他编码器时，会发生 [AL. 037]。 在线性伺服电机控制模式及直驱电机控制模式时，无法使用ABZ相差动输出型编码器。 不会反映 [Pr. PC03.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的设定值。 不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。 输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]

编码器输出脉冲相位选择

应设定 [Pr. PC03.0 编码器输出脉冲 相位选择]。

[Pr. PC03.0] 的设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向	
	CCW或正方向	CW或负方向
0: CCW或正方向、向A相90° 前进	A相 B相	A相 B相
1: CW或负方向、向A相90° 前进	A相 B相	A相 B相

设定方法 [A]

可通过设定以下所示的伺服参数来使用编码器输出脉冲功能。关于Z相脉冲输出的规格，请参照下述章节。

☞ 345页 Z相脉冲输出


伺服参数	简称	名称	概要
PA15	*ENR	编码器输出脉冲	应通过每转的输出脉冲数、分频比及电子齿轮比，对伺服放大器输出的编码器输出进行设定。(4倍频后) 设定值因 [Pr. PC19.1 编码器输出脉冲 设定选择] 而变化。 初始值: 4000 [pulse/rev]
PA16	*ENR2	编码器输出脉冲2	应对在 [Pr. PC19.1 编码器输出脉冲 设定选择] 中选择了“3”(A相、B相脉冲电子齿轮设定)时的电子齿轮的分母进行设定。其他设定时不使用。 初始值: 1
PC19.0	*ENRS	编码器输出脉冲 相位选择	应设定A相脉冲和B相脉冲的相位。 0: CCW或正方向、向A相90°前进(初始值) 1: CW或负方向、向A相90°前进
PC19.1	*ENRS	编码器输出脉冲 设定选择	应选择输出脉冲数的设定方法。 0: 输出脉冲设定(初始值) 1: 分频比设定 2: 与指令脉冲相同的输出脉冲设定 3: A相、B相脉冲电子齿轮设定 4: AB相脉冲贯穿输出设定
PC19.2 *1	*ENRS	编码器输出脉冲用编码器选择	应选择是伺服电机编码器还是机械侧编码器作为输出脉冲的编码器。 初始值: 0(伺服电机编码器)

*1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

编码器输出脉冲设定


应设定 [Pr. PC19.1 编码器输出脉冲 设定选择]。此外，应根据设定值设定输出脉冲数。

■[Pr. PC19.2] = “0”（伺服电机侧编码器）时

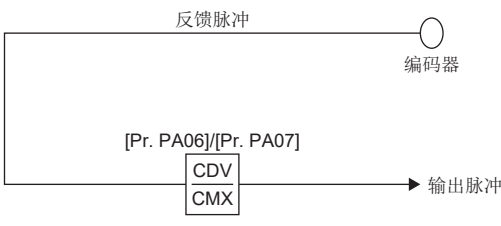[Pr. PC19.1] 的设定值	旋转型伺服电机、直驱电机的情况	线性伺服电机的情况
“0”（输出脉冲设定）	应在 [Pr. PA15 编码器输出脉冲] 中设定每转的输出脉冲。设定为 [Pr. PC19.2] = “1”（机械侧编码器）时，会发生 [AL. 037 参数异常]。 输出脉冲 = [Pr. PA15] 的设定值 [pulse/rev]	由于无法使用输出脉冲设定，因此设定为“0”时的详细内容与设定为“1”时相同。
“1”（分频比设定）	应在 [Pr. PA15] 中设定与每转的分辨率相对的分频比。 $\text{输出脉冲} = \frac{\text{每转的分辨率}}{[\text{Pr. PA15}] \text{的设定值}} [\text{pulse/rev}]$	应在 [Pr. PA15] 中设定与线性伺服电机的移动量相对的分频比。 $\text{输出脉冲} = \frac{\text{线性伺服电机的移动量}}{[\text{Pr. PA15}] \text{的设定值}} [\text{pulse}]$
“2”（与指令脉冲相同的输出脉冲设定）	对来自编码器的反馈脉冲进行如下加工后输出。 以与指令脉冲相同的脉冲单位输出反馈脉冲。  不使用 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16 编码器输出脉冲2] 的设定。	
“3”（A相、B相脉冲电子齿轮设定）	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 中设定A相、B相脉冲电子齿轮。 $\text{输出脉冲} = \frac{[\text{Pr. PA15}] \text{的设定值}}{[\text{Pr. PA16}] \text{的设定值}} \times \text{每转的分辨率} [\text{pulse/rev}]$	应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 中设定A相、B相脉冲电子齿轮。 $\text{输出脉冲} = \frac{[\text{Pr. PA15}] \text{的设定值}}{[\text{Pr. PA16}] \text{的设定值}} \times \text{线性伺服电机的移动量} [\text{pulse}]$
“4”（AB相脉冲贯穿输出设定）*1	<ul style="list-style-type: none"> • 固件版本低于B2的伺服放大器的情况下，会发生 [AL. 037]。 • 使用ABZ相差动输出型编码器时，输出AB相脉冲。连接有其他编码器时，会发生 [AL. 037]。 • 不会反映 [Pr. PC19.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的设定值。 • 不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。 输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]	<ul style="list-style-type: none"> • 使用ABZ相差动输出型编码器时，输出AB相脉冲。连接有其他编码器时，会发生 [AL. 037]。 • 不会反映 [Pr. PC19.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的设定值。 • 不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。 输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]





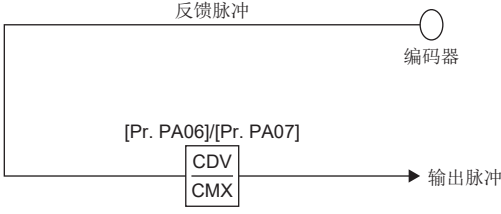



*1 使用旋转型伺服电机时，如果设定为该设定值，则会发生 [AL. 037]。

■ [Pr. PC19.2] = “1” (机械侧编码器) 时

[Pr. PC19.1] 的设定值	全闭环控制模式时
“0” (输出脉冲设定)	发生 [AL. 037]。
“1” (分频比设定)	<p>应在 [Pr. PA15] 中设定与每转的分辨率相对的分频比。</p> $\text{输出脉冲} = \frac{\text{每转的分辨率}}{[\text{Pr. PA15}]\text{的设定值}} [\text{pulse/rev}]$
“2” (与指令脉冲相同的输出脉冲设定)	<p>对来自编码器的反馈脉冲进行如下加工后输出。 以与指令脉冲相同的脉冲单位输出反馈脉冲。</p>  <p>不使用 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定。</p>
“3” (A相、B相脉冲电子齿轮设定)	<p>应在 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 中设定A相、B相脉冲电子齿轮。</p> $\text{输出脉冲} = \frac{\text{每转的分辨率} \times [\text{Pr. PA15}]\text{的设定值}}{[\text{Pr. PA16}]\text{的设定值}} [\text{pulse/rev}]$
“4” (AB相脉冲贯穿输出设定)	<ul style="list-style-type: none"> 使用ABZ相差动输出型编码器时，输出AB相脉冲。连接有其他编码器时，会发生 [AL. 037]。 不会反映 [Pr. PC19.0 编码器输出脉冲 相位选择] 的设定值。 不会反映 [Pr. PA15] 及 [Pr. PA16] 的设定值。 <p>输出脉冲 = ABZ相差动输出型编码器的AB相脉冲 [pulse]</p>

编码器输出脉冲相位选择

应设定 [Pr. PC19.0 编码器输出脉冲 相位选择]。

[Pr. PC19.0] 的设定值	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向	
	CCW或正方向	CW或负方向
0: CCW或正方向、向A相90°前进	<p>A相 </p> <p>B相 </p>	<p>A相 </p> <p>B相 </p>
1: CW或负方向、向A相90°前进	<p>A相 </p> <p>B相 </p>	<p>A相 </p> <p>B相 </p>

Z相脉冲输出

Z相脉冲输出规格

根据编码器的不同，Z相脉冲如下所述进行输出。

编码器种类	Z相脉冲输出
线性编码器	
增量	线性编码器的Z相通过时发生1 pulse。
绝对位置	虚拟每转都发生1 pulse。
ABZ相差动输出型编码器	标尺的Z相通过时发生1 pulse。

Z相脉冲输出宽度

Z相脉冲的输出最小脉冲宽度约为400 μs。

4.16 degree单位 [G]

可用于固件版本B6以上的伺服放大器。

概要

通过使用degree功能，可以通过Modulo坐标（旋转轴）进行定位。

限制事项

- 该功能在循环同步位置模式下不可使用。
- 该功能在线性伺服电机控制模式时不可使用。在线性伺服电机控制模式下将该功能设定为了有效的情况下，会发生 [AL. 037 参数异常]。
- 在全闭环控制模式下使用该功能时，机械侧编码器应使用旋转编码器。连接其他编码器时，会发生 [AL. 037]。
- 在轨迹位置模式下将单位设定为degree的情况下，相对位置指令无效。在 [Controlword (Obj. 6040h)] 的位6 (abs/rel) 中指定 “1”（相对位置指令）并开始定位运行时，会发生 [AL. 0F4.8 控制指令输入异常警告]，无法开始定位运行。

注意事项

- 设定degree单位后，部分对象的设定范围会发生变化。

☞ 346页 设定degree单位时的位置相关数据

- 伺服电机相对于位置指令（degree单位）的旋转量，应通过电子齿轮功能调整。编码器单位相对于位置指令（degree单位）极低时，伺服电机可能不旋转。

设定degree单位时的位置相关数据

设定degree单位时位置相关数据的差异如下所示。

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

数据	内容
[Target position (Obj. 607Ah)]	范围为-360000 ~ 360000。*1 通过绝对位置指令设定了超出范围的值时，会发生 [AL. 0F4.4 目标位置设定范围异常警告]。
[Position actual value (Obj. 6064h)]	范围为0 ~ 359999。*1 无论 [Target position] 的符号如何，均显示绝对值。
[Position demand value (Obj. 6062h)] *2	范围为0 ~ 359999。*1
[Min position limit (Obj. 607Dh: 01h)] [Max position limit (Obj. 607Dh: 02h)]	范围为0 ~ 359999。设定了超出范围的值时，将固定为0 ~ 359999的范围。*1
[Min position range limit (Obj. 607Bh: 01h)] [Max position range limit (Obj. 607Bh: 02h)]	范围为0 ~ 359999。*1
[Touch probe pos1 pos value (Obj. 60BAh)] [Touch probe pos1 neg value (Obj. 60BBh)] [Touch probe pos2 pos value (Obj. 60BCh)] [Touch probe pos2 neg value (Obj. 60BDh)]	范围为0 ~ 359999。*1
[Home offset (Obj. 607Ch)]	范围为0 ~ 359999。*1
[Point data (Obj. 2801h: 01h)] ~ [Point data (Obj. 28FFh: 01h)]	范围为-360000 ~ 360000。*1
[Current position (Obj. 2B2Fh)]	范围为0 ~ 359999。*1
[Command position (Obj. 2B30h)]	范围为0 ~ 359999。*1
原点移位量	范围为0 ~ 359999。设定了超出范围的值时，将固定为0 ~ 359999的范围。*1
原点复位位置数据	范围为0 ~ 359999。设定了超出范围的值时，将固定为0 ~ 359999的范围。*1
近点狗后移动量	范围为0 ~ 359999。设定了超出范围的值时，将固定为0 ~ 359999的范围。*1
位置范围输出地址	范围为0 ~ 359999。设定了超出范围的值时，将固定为0 ~ 359999的范围。*1

*1 单位为0.001 degree。

*2 根据使用的网络不同，此对象不可用。

设定方法

通过伺服参数进行设定

■degree单位的选择

应在 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 中设定degree单位。

☞ 125页 位置指令单位选择功能

■degree单位旋转方向选择

应在 [Pr. PT03.2 degree单位旋转方向选择] 中设定degree单位选择时的旋转方向。

伺服参数	简称	名称	概要
PT03.2	*PTY	degree单位旋转方向选择	应选择degree单位设定时的旋转方向。 0: 旋转方向指定动作 (初始值) 1: 捷径动作 2: 地址递减方向旋转动作 3: 地址递增方向旋转动作

通过对象字典进行设定

应在 [Positioning option code (Obj. 60F2h)] 中选择degree单位时的旋转方向。伺服电机停止中 (Target reached为ON) 时应变更设定。在伺服电机旋转中 (Target reached为OFF) 时进行了变更的情况下, 将通过Target reached变为ON之后的定位运行开始 (Controlword的位4为ON) 反映设定值。

关于对象的详细内容, 请参照用户手册 (对象字典篇)。

Index	Sub	Object	Name	Description
60F2h	0	VAR	Positioning option code	应设定定位运行的条件。

[Positioning option code] 的位及 [Pr. PT03 进给功能选择] 的设定内容如下所示。


[Positioning option code]		[Pr. PT03.2]	旋转轴的旋转方向定义
Bit 7	Bit 6		
0	0	0	按位置数据的符号所指定的方向旋转至目标位置。
0	1	2	无论位置数据的符号如何, 均按地址递减方向旋转。*1
1	0	3	无论位置数据的符号如何, 均按地址递增方向旋转。*1
1	1	1	按最短距离的方向以捷径方式从当前位置旋转至目标位置。此外, 如果从当前位置到目标位置的距离沿着CCW方向与沿着CW方向相同, 则向CCW方向旋转移动。*1

*1 指定绝对位置指令时有效。指定相对位置指令时, 无论设定如何, 均按位置数据的符号所指定的方向旋转移动至目标位置。


顺控

[Positioning option code (Obj. 60F2h)] 的各设定中的运行曲线如下所示。


POL无效时 ([Pr. PA14 移动方向选择] = 0)

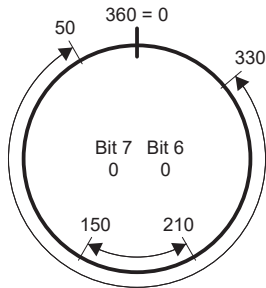


按位置数据的符号所指定的方向旋转移动

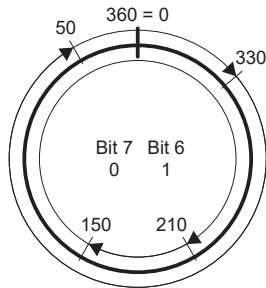

仅向地址递减方向旋转移动

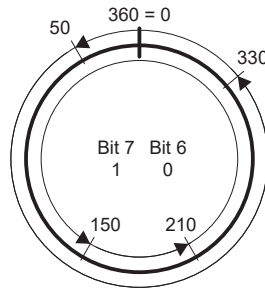


仅向地址递增方向旋转移动

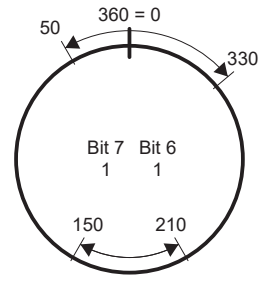


按最短距离旋转移动


POL有效时 ([Pr. PA14] = 1)

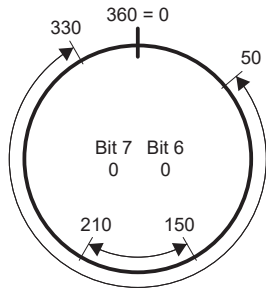


按位置数据的符号所指定的方向旋转移动

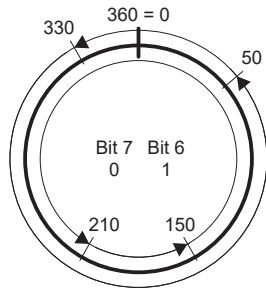

仅向地址递减方向旋转移动

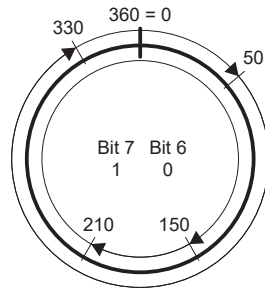


仅向地址递增方向旋转移动

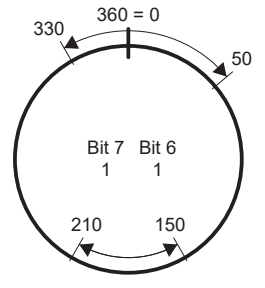


按最短距离旋转移动

指定旋转方向使用时 ([Pr. PT03.2 degree单位旋转方向选择] = 0)


指定了位置数据270.000 degrees (目标位置) 时, 向CCW方向旋转移动。

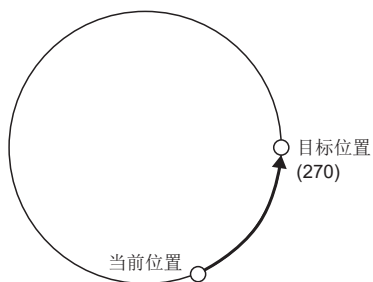

指定了位置数据-90.000 degrees (目标位置) 时, 向CW方向旋转移动。

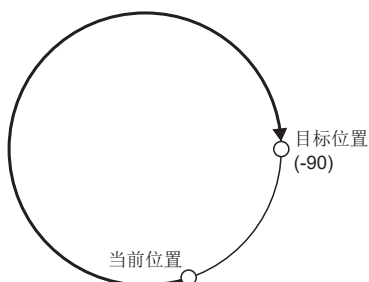


指定了位置数据-360.000 degrees (目标位置) 时, 向CW方向旋转移动。(A)
指定了位置数据360.000 degrees或0 degree时, 向CCW方向旋转移动。(B)

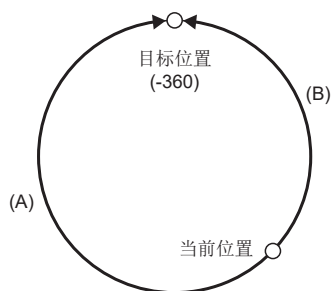


以指定捷径使用时 ([Pr. PT03.2] = 1)


指定了位置数据270.000 degrees (目标位置) 时, 向CCW方向旋转移动。

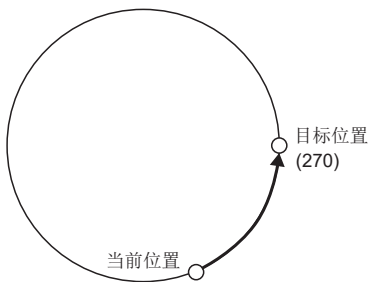

指定了位置数据-90.000 degrees (目标位置) 时, 向CCW方向旋转移动。

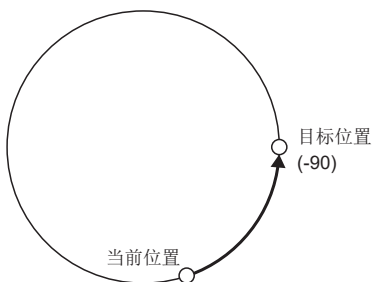


在当前位置90时指定了位置数据270.000 degrees (目标位置) 的情况下, 由于CCW方向与CW方向的距离相等, 因此向CCW方向旋转移动。

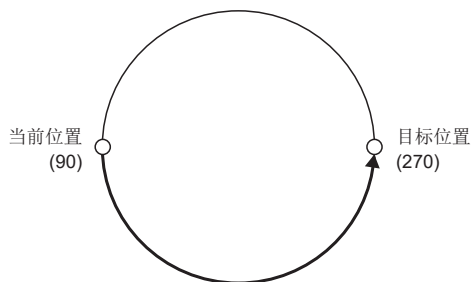


指定地址递减方向使用时 ([Pr. PT03.2] = 2)

指定了位置数据270.000 degrees (目标位置) 时, 向CW方向旋转移动。

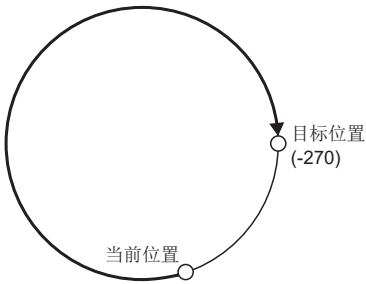


指定了位置数据-270.000 degrees (目标位置) 时, 向CW方向旋转移动。

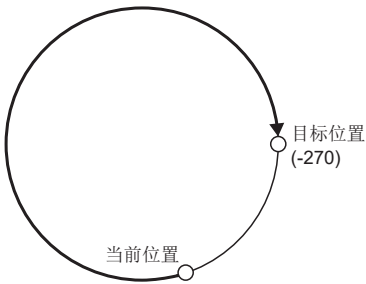


指定地址递增方向使用时 ([Pr. PT03.2] = 3)

指定了位置数据270.000 degrees (目标位置) 时, 向CCW方向旋转移动。

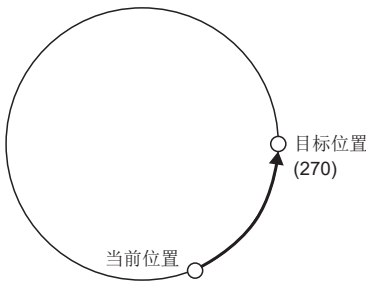

指定了位置数据-270.000 degrees (目标位置) 时, 向CCW方向旋转移动。

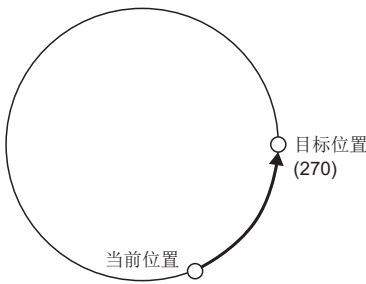

4.17 无限长度进给功能 [G]

本节记载了在CC-Link IE TSN及CC-Link IE现场网络Basic中使用时的相关内容。关于其他的网络，请参照用户手册（通信功能篇）。

概要

使用无限长度进给功能时，在绝对位置检测系统中，即使在相同方向上旋转32768 rev或以上，也不会发生 [AL. 0E3.1 多转计数移动量超过警告]，原点不会消失。因此，在重新接通电源后，将恢复当前位置。

不使用无限长度进给功能时，如果在相同方向上旋转32768 rev或以上，则会发生 [AL. 0E3.1 多转计数移动量超过警告]，原点消失。

限制事项

- 可用于固件版本B6以上的伺服放大器。
- 在伺服放大器中设定degree单位时，可以使用该功能。

☞ 346页 degree单位 [G]

设定方法

应设定degree单位。

☞ 346页 degree单位 [G]

旋转32768 rev或以上时的规格

旋转32768 rev或以上时，[AL. 0E3.1]、原点消失及恢复当前位置的规格如下所示。

控制模式	位置数据的单位	[AL. 0E3.1]	原点消失	恢复当前位置
循环同步模式	pulse	发生 *1	有	无
轨迹位置模式	degree	不发生 *1	无	有
	pulse	发生 *1	有	无
定位模式（点位表方式）	mm	发生 *1	有	无
	inch	发生 *1	有	无
	degree	不发生 *1	无	有
	pulse	发生 *1	有	无

*1 将 [Pr. PC29.5 [AL. 0E3 绝对位置计数警告] 选择] 设为“0”（无效）的情况下，将不检测 [AL. 0E3.1]，原点不会消失。但是，不是degree单位时如果设定为“0”，则在重新接通电源后，当前位置将无法恢复正常恢复。由于当前位置将变为不正确的值，所以应将 [Pr. PC29.5] 设定为“1”（有效）。

在控制器侧进行无限长度进给时

在使用三菱电机生产的运动模块以循环同步模式构建绝对位置检测系统时，应将 [Pr. PC29.5 [AL. 0E3 绝对位置计数警告] 选择] 设定为“0”（无效）。

关于控制器的内容，请参照以下手册的“绝对位置管理”。

☞ MELSEC iQ-R运动模块用户手册（应用篇）

4.18 放大器寿命诊断功能

放大器寿命诊断功能为诊断伺服放大器本身的寿命。可了解所使用的伺服放大器的大致寿命。放大器寿命诊断功能有以下功能。

通电时间累计功能

显示从出厂时起打开伺服放大器的控制电路电源的时间累计值。

限制事项

- 为了获取通电时间，需要MR Configurator2或控制器。

注意事项

- 记录通电时间累计值的间隔为10分钟。在该时间内频繁打开/关闭伺服放大器的电源时，通电时间累计可能会偏离实际值。
- 使用该功能时显示的寿命显示时间为标准时间。由于会因为使用方法及环境条件而发生变动，若发现异常应更换伺服放大器。

设定方法

使用通电时间累计功能无需设定。伺服放大器始终测量通电时间。

寿命确认方法

■使用MR Configurator2的方法

使用MR Configurator2确认通电时间累计值时，应打开MR Configurator2的寿命诊断画面。可通过MR Configurator2的寿命诊断画面确认伺服放大器的通电时间累计值。

■使用对象的方法 [G]

通过控制器确认通电时间累计值时，应获取以下对象。
关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
2C18h	0	VAR	Power ON cumulative time	回复伺服放大器的累计通电时间。 单位: [h]

继电器使用次数显示功能

显示从出厂时起打开/关闭冲击继电器的次数。

限制事项

- 为了获取冲击继电器ON/OFF次数，需要MR Configurator2或控制器。
- MR-J5D-_G_的情况下，冲击继电器ON/OFF次数显示为“0”。

注意事项

- 记录冲击继电器ON/OFF次数的间隔为10分钟。在该时间内频繁打开/关闭伺服放大器的电源时，冲击继电器ON/OFF次数可能会偏离实际值。
- 使用该功能时显示的寿命显示次数为标准次数。由于会因为使用方法及环境条件而发生变动，若发现异常应更换伺服放大器。

设定方法

使用冲击继电器ON/OFF次数显示无需设定。伺服放大器始终测量冲击继电器ON/OFF次数。

寿命确认方法

■使用MR Configurator2的方法

使用MR Configurator2确认冲击继电器ON/OFF次数时，应打开MR Configurator2的寿命诊断画面。可通过MR Configurator2的寿命诊断画面确认伺服放大器的冲击继电器ON/OFF次数。

■使用对象的方法 [G]

通过控制器确认冲击继电器ON/OFF次数及动态制动停止次数时，应确认以下对象。

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。


Index	Sub	Object	Name	Description
2C19h	0	VAR	Number of inrush relay on/off times	回复伺服放大器的冲击继电器的ON/OFF次数。 单位：[次]
2C1Ah	0	VAR	Number of dynamic brake stop times	回复伺服放大器的动态制动停止次数。 单位：[次]

4.19 编码器通信诊断功能

该伺服放大器配备有诊断编码器通信电路中所使用的差动驱动器及接收器故障的功能。

通过将诊断用信号输入到编码器通信电路来检测差动驱动器及接收器的异常。

编码器通信报警的原因多为伺服放大器故障、编码器故障、编码器电缆断线、噪声导致的通信数据异常等，需要一定的时间来查明原因。可通过使用该功能判别是否为伺服放大器故障，并可缩短查明报警原因的时间。

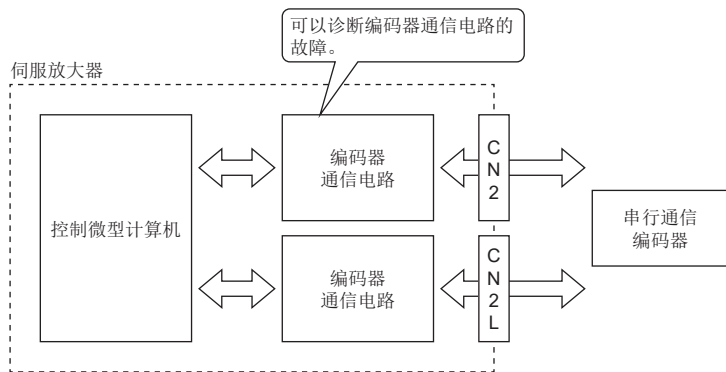

限制事项

- 使用ABZ相差动输出型编码器时，无法使用此功能。

注意事项

- 使用非二线制的编码器电缆时，应在拆除编码器电缆的状态下进行诊断，否则会导致编码器及伺服放大器发生故障。
- 应在关闭伺服放大器电源的状态下拆除编码器电缆。
- 要使用该功能，需要MR Configurator2。
- 编码器通信电路诊断过程中会发生 [AL. 118.1 编码器通信电路诊断中]。
- 使用了直驱电机的绝对位置检测系统的情况下，拆除编码器电缆后，电池将不供电从而丢失绝对位置。

使用方法 [G] [B]

设定为 [Pr. PC05.4 编码器通信电路诊断模式选择] = “1” (有效)，并再次接通电源后诊断模式有效。此外，应在电源OFF时拆除编码器电缆。诊断模式中会发生 [AL. 118.1 编码器通信电路诊断中]。应根据MR Configurator2的编码器通信电路诊断画面的显示来进行诊断。

伺服参数	简称	名称	概要
PC05.4	**COP2	编码器通信电路诊断模式选择	应选择编码器通信电路诊断模式的有效/无效。 在编码器通信电路诊断模式中，会发生 [AL. 118.1 编码器通信电路诊断中]。 0: 编码器通信电路诊断模式无效 1: 编码器通信电路诊断模式有效 初始值: 0h


使用方法 [A]

设定为 [Pr. PC60.4 编码器通信电路诊断模式选择] = “1” (有效)，并再次接通电源后诊断模式有效。此外，应在电源OFF时拆除编码器电缆。诊断模式中会发生 [AL. 118.1 编码器通信电路诊断中]。应根据MR Configurator2的编码器通信电路诊断画面的显示来进行诊断。

伺服参数	简称	名称	概要
PC60.4	**COPD	编码器通信电路诊断模式选择	应选择编码器通信电路诊断模式的有效/无效。 在编码器通信电路诊断模式中，会发生 [AL. 118.1 编码器通信电路诊断中]。 0: 编码器通信电路诊断模式无效 1: 编码器通信电路诊断模式有效 初始值: 0h

诊断步骤

应根据以下步骤，进行编码器通信电路诊断。

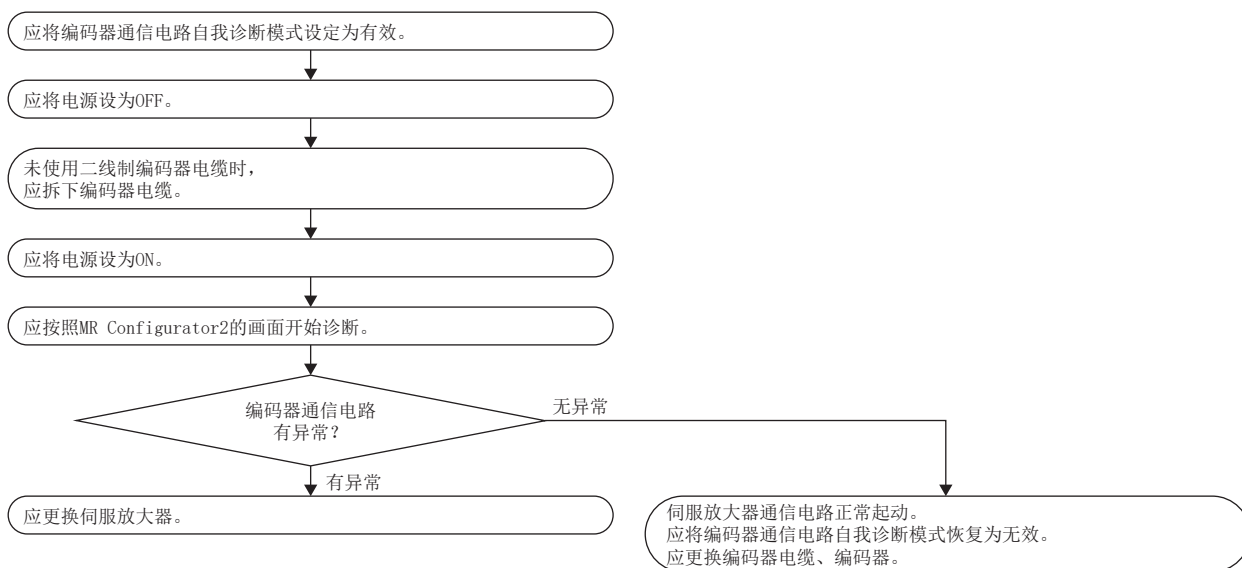

4.20 断线/误接线检测

伺服放大器的主电路电源 (L1/L2/L3) 缺相, 且伺服电机负载变大时可能会发生报警。此外, 伺服电机的电源 (U/V/W) 缺相时或功率模块发生了故障时, 会发生过电流报警、过载报警。这些故障, 难以从伺服放大器外部判断且难以查明报警原因。在J5系列伺服放大器中通过以下功能可迅速查明故障部位, 并可缩短设备复位之前的时间。

输入缺相检测功能

检测伺服放大器的主电路电源 (L1/L2/L3) 的缺相, 缺相检测后发生 [AL. 139 缺相异常] 或 [AL. 1E9 缺相警告] 的功能。该功能仅检测伺服放大器的主电路电源 (L1/L2/L3) 的单相缺相。伺服放大器的主电路电源 (L1/L2/L3) 为两相及全相同时发生了缺相时, 不进行检测。

限制事项 [G] [B]

- MR-J5D-_G_的情况下, 无法使用该功能。
- 仅在伺服ON中进行 [AL. 1E9 缺相警告]、[AL. 139 缺相异常] 的检测。伺服OFF中即使发生伺服放大器的主电路电源 (L1/L2/L3) 的缺相, 也不会发生 [AL. 1E9 缺相警告]、[AL. 139 缺相异常]。
- 通过单相AC输入、DC输入使用时, 无法使用输入缺相检测功能。通过单相AC输入、DC输入使用时, 无法使用输入缺相检测功能。单相AC输入、DC输入时, 即使在将 [Pr. PC20.4 输入缺相检测有效选择] 设定为“1”(警告有效) 或“2”(报警有效) 且处于伺服ON中的情况下发生缺相, 也不会发生 [AL. 1E9 缺相警告]、[AL. 139 缺相异常]。
- 在连接FR-XC-(H)时, 无法使用输入缺相检测功能。

限制事项 [A]

- 仅在伺服ON中进行 [AL. 1E9 缺相警告]、[AL. 139 缺相异常] 的检测。伺服OFF中即使发生伺服放大器的主电路电源 (L1/L2/L3) 的缺相, 也不会发生 [AL. 1E9 缺相警告]、[AL. 139 缺相异常]。
- 通过单相AC输入、DC输入使用时, 无法使用输入缺相检测功能。通过单相AC输入、DC输入使用时, 无法使用输入缺相检测功能。单相AC输入、DC输入时, 即使在将 [Pr. PC27.4 输入缺相检测有效选择] 设定为“1”(警告有效) 或“2”(报警有效) 且处于伺服ON中的情况下发生缺相, 也不会发生 [AL. 1E9 缺相警告]、[AL. 139 缺相异常]。
- 在连接FR-XC-(H)时, 无法使用输入缺相检测功能。

注意事项

- 在 [Pr. PA02.4 简易共直流母线单元选择] 中设定了“0”(不使用简易共直流母线单元) 以外的状态下输入了主电路电源 (L1/L2/L3) 时, 输入缺相检测功能会发生报警或警告。使用简易共直流母线单元时, 请勿输入主电路电源 (L1/L2/L3)。

设定方法 [G] [B]

■200 V级的2.0 kW以下的1轴伺服放大器

[Pr. PC20.4 输入缺相检测有效选择] 为“0”（自动）时，输入缺相检测功能无效。

将 [Pr. PC20.4] 设定为“1”（警告有效）或“2”（报警有效）时，输入缺相检测功能有效。“1”（警告有效）的情况下，发生输入缺相时输出 [AL. 1E9 缺相警告]。如果想要在发生缺相时进行 [AL. 139 缺相异常] 的报警，应将 [Pr. PC20.4] 设定为“2”（报警有效）。

■200 V级的超过2.0 kW的1轴伺服放大器

[Pr. PC20.4 输入缺相检测有效选择] 为“0”（自动）时，输入缺相检测功能有效。“0”（自动）的情况下，发生输入缺相时输出 [AL. 1E9 缺相警告]。如果想要在发生缺相时进行 [AL. 139 缺相异常] 的报警，应将 [Pr. PC20.4] 设定为“2”（报警有效）。

■200 V级的0.75 kW以下的多轴伺服放大器

[Pr. PC20.4 输入缺相检测有效选择] 为“0”（自动）时，输入缺相检测功能无效。

将 [Pr. PC20.4] 设定为“1”（警告有效）或“2”（报警有效）时，输入缺相检测功能有效。“1”（警告有效）的情况下，发生输入缺相时输出 [AL. 1E9 缺相警告]。如果想要在发生缺相时进行 [AL. 139 缺相异常] 的报警，应将 [Pr. PC20.4] 设定为“2”（报警有效）。

■200 V级的超过0.75 kW的多轴伺服放大器

[Pr. PC20.4 输入缺相检测有效选择] 为“0”（自动）时，输入缺相检测功能有效。“0”（自动）的情况下，发生输入缺相时输出 [AL. 1E9 缺相警告]。如果想要在发生缺相时进行 [AL. 139 缺相异常] 的报警，应将 [Pr. PC20.4] 设定为“2”（报警有效）。

■400 V级的1轴伺服放大器

[Pr. PC20.4 输入缺相检测有效选择] 为“0”（自动）时，输入缺相检测功能有效。“0”（自动）的情况下，发生输入缺相时输出 [AL. 1E9 缺相警告]。如果想要在发生缺相时进行 [AL. 139 缺相异常] 的报警，应将 [Pr. PC20.4 输入缺相检测有效选择] 设定为“2”（报警有效）。

伺服参数	简称	名称	概要
PC20.4	*COP7	输入缺相检测有效选择	应设定输入缺相检测功能的有效/无效。 0: 自动（初始值） 1: 警告有效 2: 报警有效 3: 无效

设定方法 [A]

■200 V级的2.0 kW以下的伺服放大器

[Pr. PC27.4 输入缺相检测有效选择] 为“0”（自动）时，输入缺相检测功能无效。

将 [Pr. PC27.4] 设定为“1”（警告有效）或“2”（报警有效）时，输入缺相检测功能有效。“1”（警告有效）的情况下，发生输入缺相时输出 [AL. 1E9 缺相警告]。如果想要在发生缺相时进行 [AL. 139 缺相异常] 的报警，应将 [Pr. PC27.4] 设定为“2”（报警有效）。

■200 V级的超过2.0 kW的伺服放大器

[Pr. PC27.4 输入缺相检测有效选择] 为“0”（自动）时，输入缺相检测功能有效。“0”（自动）的情况下，发生输入缺相时输出 [AL. 1E9 缺相警告]。如果想要在发生缺相时进行 [AL. 139 缺相异常] 的报警，应将 [Pr. PC27.4] 设定为“2”（报警有效）。

■400 V级的1轴伺服放大器

[Pr. PC27.4 输入缺相检测有效选择] 为“0”（自动）时，输入缺相检测功能有效。“0”（自动）的情况下，发生输入缺相时输出 [AL. 1E9 缺相警告]。如果想要在发生缺相时进行 [AL. 139 缺相异常] 的报警，应将 [Pr. PC27.4 输入缺相检测有效选择] 设定为“2”（报警有效）。

伺服参数	简称	名称	概要
PC27.4	*COP6	输入缺相检测有效选择	应设定输入缺相检测功能的有效/无效。 0: 自动（初始值） 1: 警告有效 2: 报警有效 3: 无效

关联对象 [G]

通过 [Status D05 (Obj. 2D15h)] 的位10 (S_PNLT) 输出输入缺相状态。发生输入缺相时为ON，未发生输入缺相时为OFF。MR-J5D-_G时，[Status D0 5] 的位10 (S_PNLT) 始终为OFF。

在 [Pr. PC20.4 输入缺相检测选择] 中将输入缺相检测设为警告发生时有效或报警发生时有效的情况下，[Status D05] 的位10 (S_PNLT) 在一相缺相时会变为ON。

在输入缺相检测无效的情况下，一相缺相时 [Status D05] 的位10 (S_PNLT) 不会变为ON。

以单相AC输入使用时，应在 [Pr. PC20.4] 中将输入缺相检测设为无效。

将输入缺相检测设为警告发生时有效或报警发生时有效的情况下，[Status D05] 的位10 (S_PNLT) 始终为ON，因此无法检测两相缺相及所有相缺相。

将 [Pr. PC20.6 输入缺相状态输出选择] 设定为“0”（伺服ON中，且一相缺相时ON）的情况下，两相缺相及所有相缺相时 [Status D05] 的位10 (S_PNLT) 会变为OFF。

将 [Pr. PC20.6] 设定为“1”（伺服ON中，且一相缺相、两相缺相或所有相缺相时ON）的情况下，两相缺相及所有相缺相时 [Status D05] 的位10 (S_PNLT) 会变为ON。

将 [Pr. PC20.6] 设定为“2”（一相缺相时ON）或“3”（一相缺相、两相缺相或所有相缺相时ON）的情况下，伺服OFF中 [Status D05] 的位10 (S_PNLT) 会变为OFF。

输出缺相检测功能

根据伺服电机电源电缆（U/V/W）的断线等检测缺相，检测到缺相后发生 [AL. 139 缺相异常] 的功能。

限制事项 [G] [B]

- 发生 [AL. 139 缺相异常] 以外的报警或警告时，输出缺相检测功能无效。
- 将 [Pr. PC05.0 无电机运行选择] 设定为“1”时，即使将输出缺相检测功能设为有效也不会进行输出缺相检测。
- 将 [Pr. PC19.6 输出缺相 判定速度选择] 设定为“0”（伺服电机速度）时，[AL. 139 缺相异常] 的检测仅在伺服ON状态下、且伺服电机速度为50 [r/min]（线性伺服电机：50 [mm/s]、直驱电机：25 [r/min]）以上时进行。伺服OFF状态或伺服电机速度低于50 [r/min]（线性伺服电机：50 [mm/s]、直驱电机：25 [r/min]）时，即使发生伺服电机的电源（U/V/W）缺相也不会进行输出缺相检测。
- 将 [Pr. PC19.6 输出缺相 判定速度选择] 设定为“1”（速度指令）时，[AL. 139 缺相异常] 的检测仅在伺服ON状态下、且指令速度为50 [r/min]（线性伺服电机：50 [mm/s]、直驱电机：25 [r/min]）以上时进行。伺服OFF状态或指令速度低于50 [r/min]（线性伺服电机：50 [mm/s]、直驱电机：25 [r/min]）时，即使发生伺服电机的电源（U/V/W）缺相也不会进行输出缺相检测。
- MBR为ON时不进行输出缺相检测。
- 将 [Pr. PC19.6 输出缺相 判定速度选择] 设定为“1”（速度指令）时，如果因碰撞等原因导致伺服电机轴停止，则可能会误检测。
- [Pr. PA11 正转转矩限制] 及 [Pr. PA12 反转转矩限制] 为10.0 %以下的情况下，如果伺服电机的负载变大，则可能会误检测。
- 使用线性伺服电机时，可能无法检测缺相。

限制事项 [A]

- 发生 [AL. 139 缺相异常] 以外的报警或警告时，输出缺相检测功能无效。
- 将 [Pr. PC60.0 无电机运行选择] 设定为“1”时，即使将输出缺相检测功能设为有效也不会进行输出缺相检测。
- 将 [Pr. PC26.6 输出缺相 判定速度选择] 设定为“0”（伺服电机速度）时，[AL. 139 缺相异常] 的检测仅在伺服ON状态下、且伺服电机速度为50 [r/min]（线性伺服电机：50 [mm/s]、直驱电机：25 [r/min]）以上时进行。伺服OFF状态或伺服电机速度低于50 [r/min]（线性伺服电机：50 [mm/s]、直驱电机：25 [r/min]）时，即使发生伺服电机的电源（U/V/W）缺相也不会进行输出缺相检测。
- 将 [Pr. PC26.6 输出缺相 判定速度选择] 设定为“1”（速度指令）时，[AL. 139 缺相异常] 的检测仅在伺服ON状态下、且指令速度为50 [r/min]（线性伺服电机：50 [mm/s]、直驱电机：25 [r/min]）以上时进行。伺服OFF状态或指令速度低于50 [r/min]（线性伺服电机：50 [mm/s]、直驱电机：25 [r/min]）时，即使发生伺服电机的电源（U/V/W）缺相也不会进行输出缺相检测。
- MBR为ON时不进行输出缺相检测。
- 将 [Pr. PC26.6 输出缺相 判定速度选择] 设定为“1”（速度指令）时，如果因碰撞等原因导致伺服电机轴停止，则可能会误检测。
- [Pr. PA11 正转转矩限制] 及 [Pr. PA12 反转转矩限制] 为10.0 %以下的情况下，如果伺服电机的负载变大，则可能会误检测。
- 使用线性伺服电机时，可能无法检测缺相。

注意事项

- 输出缺相检测功能仅可在U相、V相、W相的任意1相缺相时进行检测。

设定方法 [G] [B]

将 [Pr. PC19.4 输出缺相检测选择] 设定为“1”（有效）时，输出缺相检测功能有效。

伺服参数	简称	名称	概要
PC19.4	*COP6	输出缺相检测选择	应设定输出缺相检测功能的有效/无效。 0: 无效 (初始值) 1: 有效
PC19.6	*COP6	输出缺相 判定速度选择	应选择输出缺相检测功能的判定速度。 0: 伺服电机速度 (初始值) 1: 速度指令 转矩控制时应设定为“0” (伺服电机速度)。设定为“1” (速度指令) 后, 将不会发生 [AL. 139.2 输出缺相异常]。

设定方法 [A]

将 [Pr. PC26.4 输出缺相检测选择] 设定为“1”（有效）时，输出缺相检测功能有效。

伺服参数	简称	名称	概要
PC26.4	*COP5	输出缺相检测选择	应设定输出缺相检测功能的有效/无效。 0: 无效 (初始值) 1: 有效
PC26.6	*COP5	输出缺相 判定速度选择	应选择输出缺相检测功能的判定速度。 0: 伺服电机速度 (初始值) 1: 速度指令 转矩控制时应设定为“0” (伺服电机速度)。设定为“1” (速度指令) 后, 将不会发生 [AL. 139.2 输出缺相异常]。

伺服电机误接线检测功能 [G]

多轴伺服放大器时，检测伺服电机电源电缆或编码器电缆的误接线的功能。误接线检测时，会发生 [AL. 139 缺相异常]。可以防止因错误连接了不同容量的伺服电机而导致伺服电机烧损。误接线是指，连接到伺服放大器的伺服电机电源电缆和编码器电缆的连接对象的伺服电机不同。

限制事项

- MR-J5D_ _G_ 的情况下，无法使用该功能。
- 在MR-J5W_ _G_ 以外的伺服放大器中将该功能设为有效后，会发生 [AL. 037 参数异常]。
- 将 [Pr. PC05.0 无电机运行选择] 设定为“1”（有效）时，即使将误接线检测功能设为有效，也不会进行误接线检测。
- 伺服电机旋转过程中即使设为伺服ON，伺服电机误接线检测功能也不会起动。应在伺服电机停止状态下执行伺服电机误接线检测功能。

注意事项

- 伺服电机误接线检测功能有效时，从发出伺服ON指令到变为伺服ON状态的期间，旋转型伺服电机可能最多移动1转、线性伺服电机可能最多移动1磁极间距。
- 伺服ON时执行伺服电机误接线检测功能。此时，与伺服电机误接线检测功能无效设定时相比，从发出伺服ON指令到变为伺服ON状态为止的时间最多延长3.0 s。
- 在各轴的伺服ON时执行该功能。
- 检测出行程限时，伺服电机误接线检测功能即中止。固件版本为D4以上的伺服放大器的情况下，会发生 [AL. 139.4_伺服电机误接线检测时 限位检测异常]。
- 在容量相近的伺服电机间发生误接线时，可能会无法检测误接线。
- 使用非三菱电机生产的伺服电机时，请勿使用该功能。该功能可能会导致大电流流过。

设定方法

应在 [Pr. PC16.4 伺服电机误接线检测功能选择] 中设定伺服电机误接线检测功能的有效/无效，在 [Pr. PC16.5 伺服电机误接线检测功能执行方式选择] 中设定执行方式。应在变更伺服放大器的接线时，执行伺服电机误接线检测功能。

1. 应将 [Pr. PC16.4] 设定为“1”（有效），并采取再次接通电源、进行软件复位或进行通信复位中的任意一种方法进行操作。
2. 应将伺服ON指令设为ON。
3. 执行伺服电机误接线检测功能。检测到伺服电机的误接线时，会发生 [AL. 139 缺相异常]。伺服电机的接线正确时，为伺服ON状态。此外，从发出伺服ON指令ON到变为伺服ON状态为止的时间最多延长3.0 s。
4. [Pr. PC16.5] 为“0”（初始值）时，执行伺服电机误接线检测功能后，[Pr. PC16.4] 变更为“0”（无效）。
5. 从下一次伺服ON开始，将不执行伺服电机误接线检测功能。从伺服ON指令ON到变为伺服ON状态为止的时间与常规相同。变更接线时，使用伺服电机误接线检测功能的情况下，应再次实施步骤1。

伺服参数	简称	名称	概要
PC16.4	*COP3A	伺服电机误接线检测功能选择	应设定伺服电机误接线检测功能的有效/无效。 0: 伺服电机误接线检测无效 1: 伺服电机误接线检测有效
PC16.5	*COP3A	伺服电机误接线检测功能执行方式选择	应设定伺服电机误接线检测功能的执行方式。 0: 伺服电机误接线检测有效后，首次伺服ON时、伺服电机误接线检测 1: 再次接通电源后，首次伺服ON时、伺服电机误接线检测

4.21 过载保护（电子过电流保护）功能

为了对伺服电机、伺服放大器及伺服电机电源线进行过载保护，伺服放大器配备有电子过电流保护。进行过载保护特性以上的运行将发生 [AL. 050 过载1] 或 [AL. 051 过载2]。

注意事项

- 发生 [AL. 050 过载1]、[AL. 051 过载2] 后，应预留约30分钟的冷却时间。

4.22 指令偏置 [G]

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

指令偏置是对位置/速度/转矩指令加上任意的偏置量以进行补偿的功能。可以设定位置偏置、速度偏置及转矩偏置。

功能	概要
位置偏置	• 位置模式时，可以对 [Target position (Obj. 607Ah)] 加上偏置。
速度偏置	• 速度模式时，可以对 [Target velocity (Obj. 60FPh)] 加上偏置。 • 位置模式时，可以对内部计算的速度指令加上偏置（速度前馈）来驱动伺服电机。
转矩偏置	• 转矩模式及推压控制模式时，可以对 [Target torque (Obj. 6071h)] 加上偏置。 • 位置模式及速度模式时，可以对内部计算的转矩指令加上偏置（转矩前馈）来驱动伺服电机。

限制事项

- 控制模式不同时，可以使用的指令偏置功能也不同。

☞ 365页 对应的控制模式

注意事项

- 位置/速度/转矩的偏置值较大的情况下，在切换控制模式时转矩会急剧变化，因此伺服电机有可能会旋转。应在切换时确认指令偏置的设定值。
- 位置/速度/转矩的偏置值较大的情况下，在伺服ON时转矩会急剧变化，因此伺服电机有可能会旋转。应在切换时确认指令偏置的设定值。
- 指令偏置的设定，应在伺服OFF中设为“0”后，在伺服ON之后再行设定。
- [Torque offset (Obj. 60B2h)] 可以与 [Pr. PE47 不平衡转矩偏置] 同时使用。将伺服参数和对象都设定为了“0”以外的值时，[Torque offset (Obj. 60B2h)] 和 [Pr. PE47 不平衡转矩偏置] 都会加到转矩指令中。
- 在位置模式时使用速度偏置的情况下，可能会在指令停止时发生位置偏差从而无法完成定位。
- 使用超级跟踪控制时，请勿同时使用速度偏置。应通过 [Pr. PB04 前馈增益] 调整超级跟踪控制的速度前馈。

设定方法

应通过 [Position offset (Obj. 60B0h)] 设定位置偏置，通过 [Velocity offset (Obj. 60B1h)] 设定速度偏置，通过 [Torque offset (Obj. 60B2h)] 设定转矩偏置。

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

Index	Sub	Object	Name	Description
60B0h	—	VAR	Position offset	位置偏置 单位: pos units
60B1h	—	VAR	Velocity offset	速度偏置 单位: vel units
60B2h	—	VAR	Torque offset	转矩偏置 单位: 0.1 % (100 %额定转矩换算)

对应的控制模式

指令偏置有效的控制模式如下所示。无效的控制模式的情况下，指令偏置的设定值无效。
试运行模式的情况下，指令偏置无效。

控制模式	指令偏置		
	位置偏置	速度偏置	转矩偏置
循环同步位置模式 (csp)	○	○	○
循环同步速度模式 (csv)	—	○	○
循环同步转矩模式 (cst)	—	—	○
轨迹位置模式 (pp)	—	○	○
轨迹速度模式 (pv)	—	○	○
轨迹转矩模式 (tq)	—	—	○
原点复位模式 (hm)	—	—	—
点位表模式 (pt)	—	○	○
JOG运行模式 (jg)	—	○	○
推压控制模式 (ct)	—	—	○
从轴转矩模式 (s1t)	—	—	○

○：有效，—：无效

功能框图

☞ 20页 控制模式 [G]

4.23 误差过大报警检测功能

概要

误差过大报警检测功能是指位置指令和反馈位置偏差变大时发生报警的功能。误差过大报警等级可通过参数进行变更。

设定方法 [G] [B]

可通过以下伺服参数变更误差过大报警等级。

伺服参数	简称	名称	概要
PC01	ERZ	误差过大报警等级	应设定误差过大报警等级。 旋转型伺服电机及直驱电机的情况下，应以rev单位进行设定。设定为200 rev以上时，将固定为200 rev。 线性伺服电机的情况下，应以mm单位进行设定。 设定值为“0”的情况下，旋转型伺服电机及直驱电机中的报警等级为3 rev。线性伺服电机中的报警等级为100 mm。 可以通过 [Pr. PC06.3] 变更单位。 初始设定: 0 (3 [rev] 或 100 [mm])
PC06.3	*COP3	误差过大报警/误差过大警告等级单位选择	应选择 [Pr. PC01] 中设定的误差过大报警等级及在 [Pr. PC38 误差过大警告等级] 中设定的误差过大警告等级的设定单位。 该伺服参数仅在位置模式及定位模式时有效。 0: [rev] 或 [mm] 1: [0.1 rev] 或 [0.1 mm] 2: [0.01 rev] 或 [0.01 mm] 3: [0.001 rev] 或 [0.001 mm] 初始设定: 0 ([rev] 或 [mm])

设定方法 [A]


可通过以下伺服参数变更误差过大报警等级。

伺服参数	简称	名称	概要
PC43	ERZ	误差过大报警等级	应设定误差过大报警等级。 旋转型伺服电机及直驱电机的情况下，应以rev单位进行设定。设定为200 rev以上时，将固定为200 rev。 线性伺服电机的情况下，应以mm单位进行设定。 设定值为“0”的情况下，旋转型伺服电机及直驱电机中的报警等级为3 rev。线性伺服电机中的报警等级为100 mm。 可以通过 [Pr. PC24.3] 变更单位。 初始设定: 0 (3 [rev] 或 100 [mm])
PC24.3	*COP3	误差过大报警/误差过大警告等级单位选择	应选择 [Pr. PC43] 中设定的误差过大报警等级及在 [Pr. PC73 误差过大警告等级] 中设定的误差过大警告等级的设定单位。 该设定值在位置模式下有效。 0: [rev] 或 [mm] 1: [0.1 rev] 或 [0.1 mm] 2: [0.01 rev] 或 [0.01 mm] 3: [0.001 rev] 或 [0.001 mm] 初始设定: 0 ([rev] 或 [mm])

误差过大报警等级的调整方法 [G] [B]

误差过大报警余量确认

应使用MR Configurator2的图表功能来监视误差过大报警余量。误差过大报警余量是指在位置指令和位置反馈一致时，脉冲达到最大。此外，误差过大报警余量为0 pulse时，将发生 [AL. 052 误差过大]。应通过“误差过大报警余量”的最大脉冲和最小脉冲计算差量脉冲。

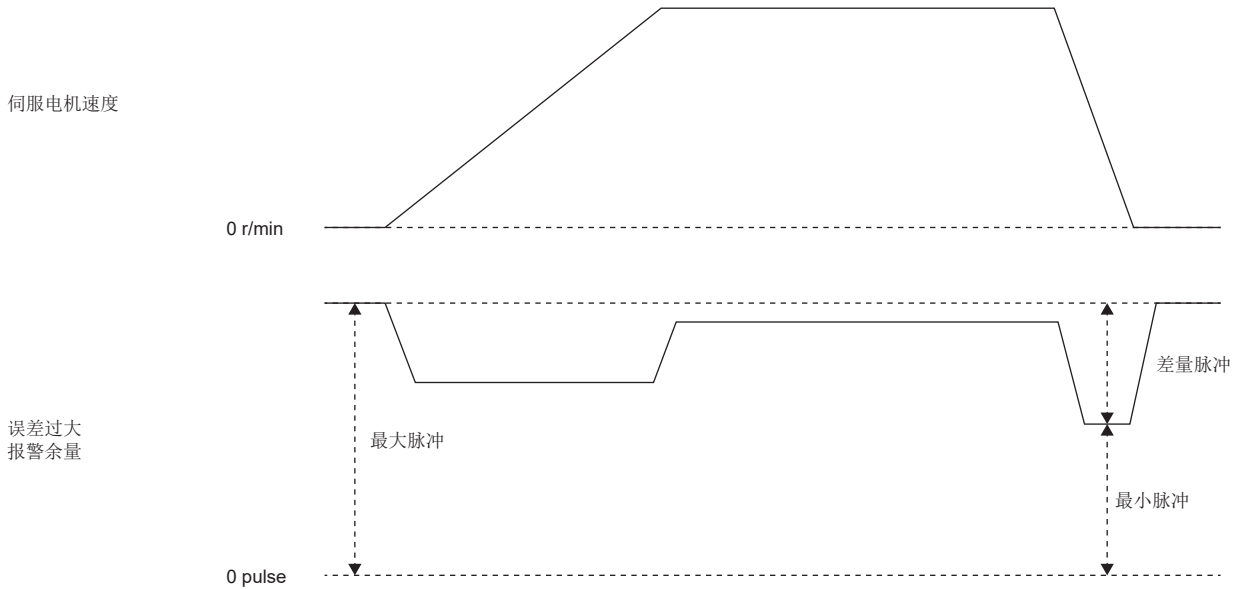

误差过大报警等级的调整

为满足以下计算公式，应通过 [Pr. PC01] 和 [Pr. PC06.3] 调整误差过大报警等级。

通过 $[\text{Pr. PC01}] \times [\text{Pr. PC06.3}]$ 设定的单位 > 误差过大报警余量的差量/每转的分辨率

全闭环控制模式时，每转的分辨率是机械侧编码器分辨率。


使用线性编码器时，以下所示的值是每转的分辨率。

$([\text{Pr. PL02 线性编码器分辨率设定 分子}]/[\text{Pr. PL03 线性编码器分辨率设定 分母}]) \times 1000$

误差过大报警等级的调整方法 [A]

误差过大报警余量确认

应使用MR Configurator2的图表功能来监视误差过大报警余量。误差过大报警余量是指在位置指令和位置反馈一致时，脉冲达到最大。此外，误差过大报警余量为0 pulse时，将发生 [AL. 052 误差过大]。应通过“误差过大报警余量”的最大脉冲和最小脉冲计算差量脉冲。

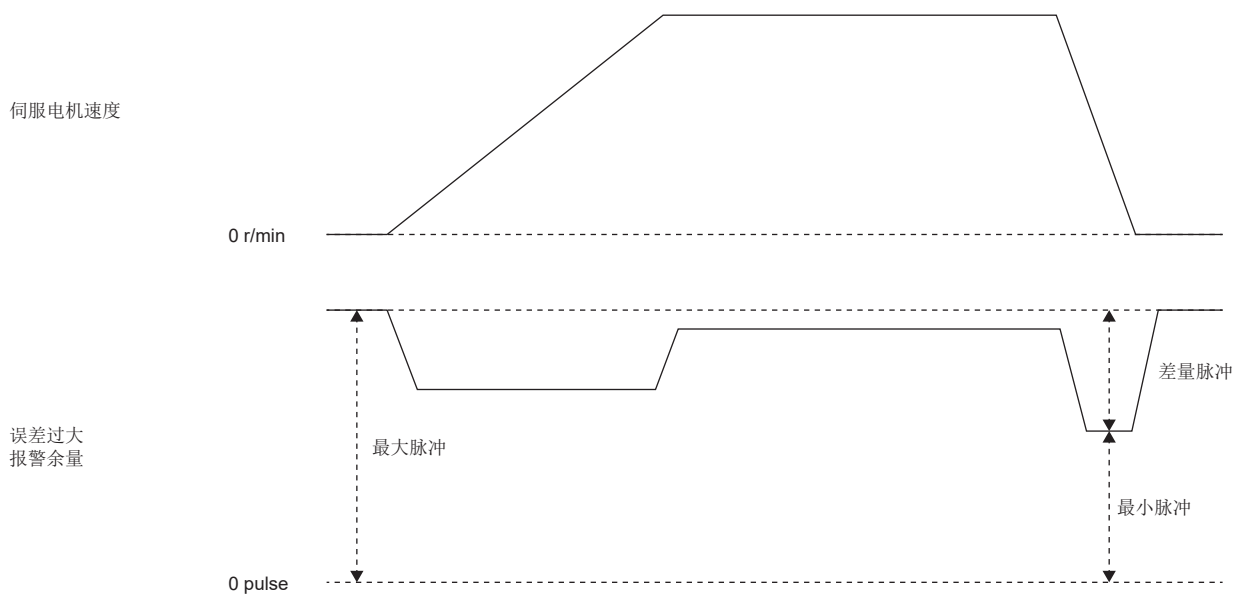

误差过大报警等级的调整

为满足以下计算公式，应通过 [Pr. PC43] 和 [Pr. PC24.3] 调整误差过大报警等级。

通过 $[\text{Pr. PC43}] \times [\text{Pr. PC24.3}]$ 设定的单位 > 误差过大报警余量的差量/每转的分辨率

全闭环控制模式时，每转的分辨率是机械侧编码器分辨率。

使用线性编码器时，以下所示的值是每转的分辨率。

$([\text{Pr. PL02 线性编码器分辨率设定 分子}]/[\text{Pr. PL03 线性编码器分辨率设定 分母}]) \times 1000$

4.24 超驰功能 [G]

要点

超驰功能可以在以下所示的控制模式中使用。

- 点位表模式 (pt)
- JOG运行模式 (jg)
- 原点复位模式 (hm)
- 轨迹位置模式 (pp)

在MR Configurator2的试运行 (JOG运行及定位运行) 中, 无法使用超驰功能。

使用超驰功能时, 应将 [Pr. PT38.1 超驰选择] 的设定值变更为“3” (超驰功能有效)。

当指令速度乘以 [Speed override (Obj. 2DB0h: 00h)] 的设定值得到的值, 超过所使用伺服电机的最大速度时, 实际的伺服电机速度将被伺服电机的最大速度限制。

在JOG运行模式 (jg) 及轨迹位置模式 (pp) 的情况下, 由受限于 [Max profile velocity (Obj. 607Fh)] 的 [Profile velocity (Obj. 6081h)] 设定的指令速度乘以 [Speed override (Obj. 2DB0h)] 的设定值得到的值为实际的伺服电机速度。

可以通过使用 [Speed override (Obj. 2DB0h: 00h)] 变更伺服电机速度。指令速度乘以 [Speed override (Obj. 2DB0h: 00h)] 的设定值得到的值为实际的伺服电机速度。

设定方法

■通过伺服参数进行设定


伺服参数	简称	名称	概要
PT38.1	**TOP7	超驰选择	应选择超驰功能。 0: 超驰功能无效 3: 超驰功能有效

■通过对象字典进行设定


Index	Sub	Object	Name	Description
2DB0h	00h	VAR	Speed override	进行超驰值的回复及设置。
2D07h	00h	VAR	Control DI 7	在位7 (C_OVR) 为ON时, 超驰设定有效。

时序图

■ 点位表模式

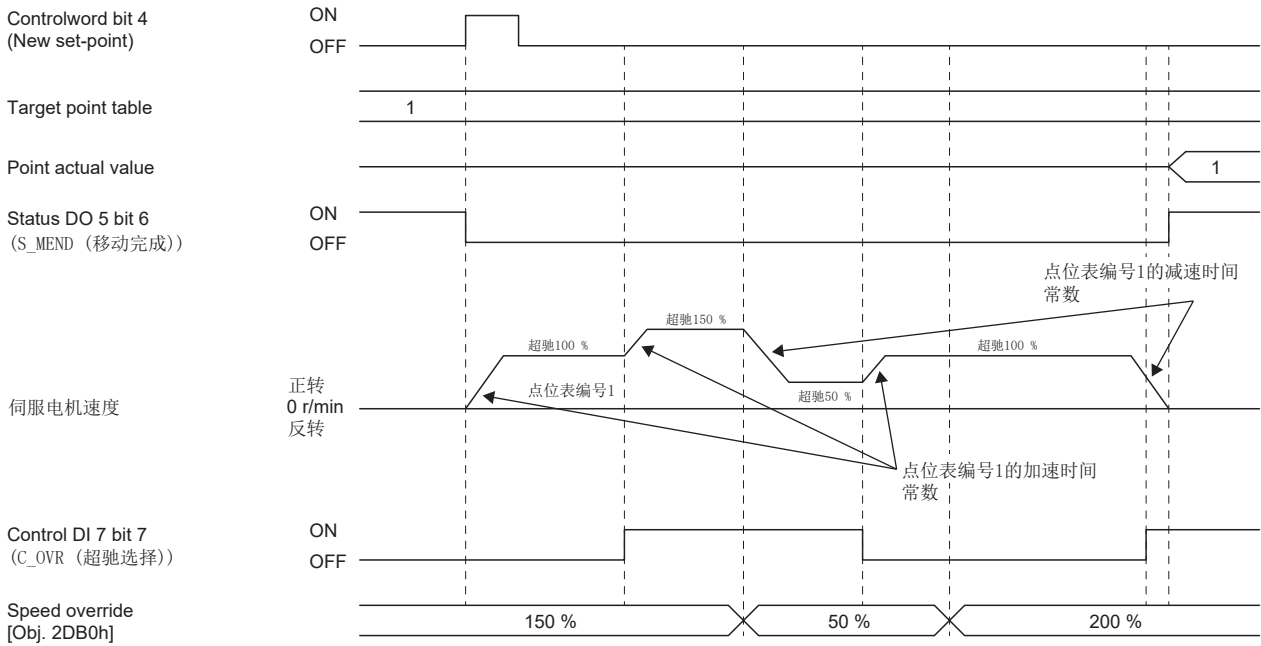


■ 轨迹位置模式 (Single set-point)

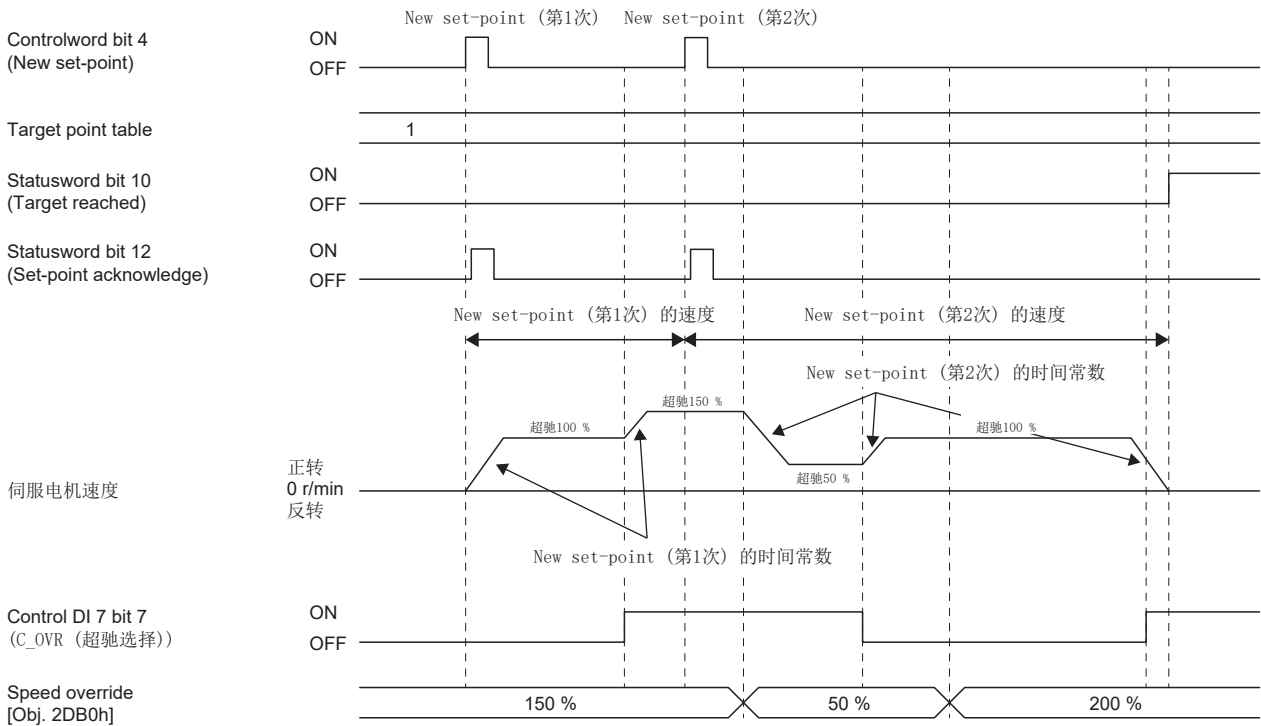

■点位表模式 (Set of set-points)

[Controlword (Obj. 6040h)] 的位9 (Change on set-point) 为“0”时的时序图。

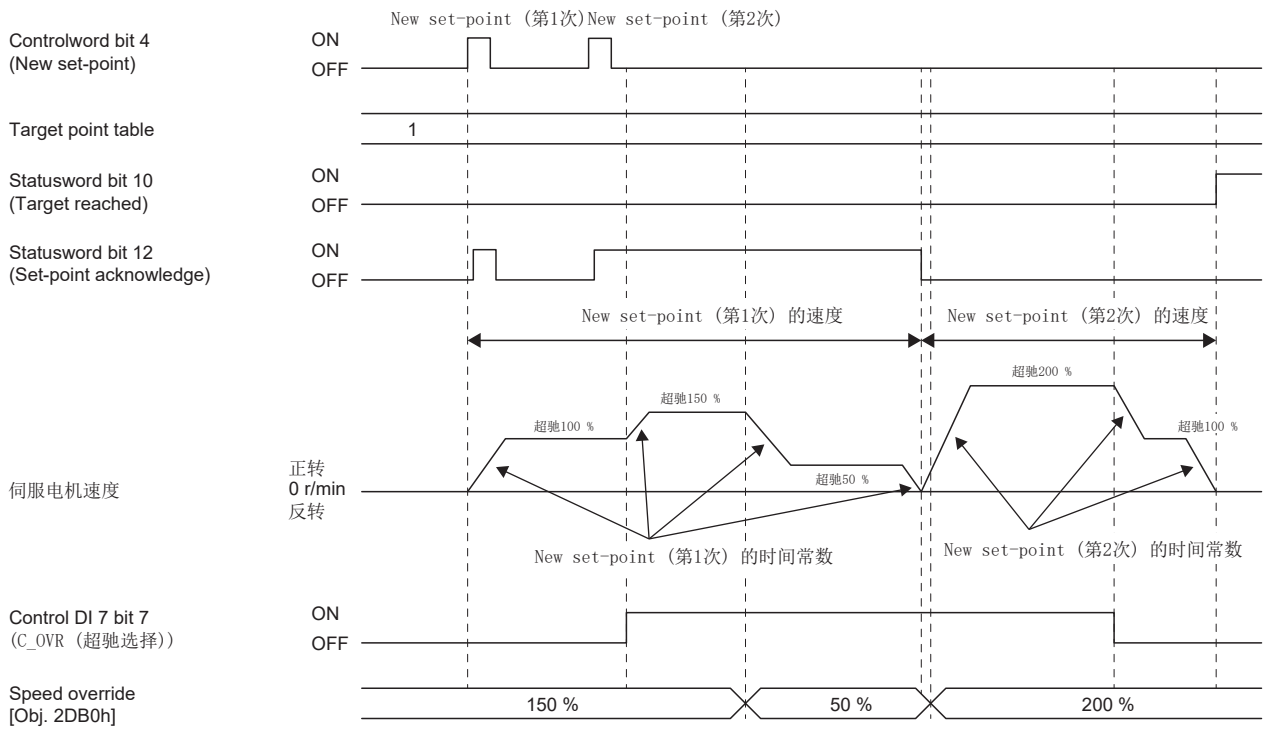

5 监视

概要 [G]

可通过工程工具及模拟监视确认伺服放大器的伺服电机速度、转矩、母线电压等状态。本章介绍在工程工具中使用MR Configurator2的示例。

可通过批量显示进行监视的项目也可以通过对象进行监视。关于详细内容，请参照用户手册（对象篇）的“Monitor Objects”。

概要 [B]

可通过工程工具及模拟监视确认伺服放大器的伺服电机速度、转矩、母线电压等状态。本章介绍在工程工具中使用MR Configurator2的示例。

关于使用任意数据监视功能的方法，请参照下述章节。

☞ 408页 任意数据监视功能 [B]

概要 [A]

可通过工程工具及模拟监视确认伺服放大器的伺服电机速度、转矩、母线电压等状态。本章介绍在工程工具中使用MR Configurator2的示例。此外，关于伺服放大器的7段LED的状态显示，应参照以下手册的“状态显示”。

📖 MR-J5-A 用户手册（导入篇）

5.1 监视信号的说明

伺服放大器中使用的监视信号的名称和内容及信号框图如下所示。

信号的名称和内容

监视信号的种类如下所示。

监视	内容
监视信号 (模拟)	伺服电机速度等模拟处理的数据
监视信号 (数字)	INP (到位) 等以位的ON和OFF表示的数据
模拟监视	以电压输出伺服放大器状态的数据

关于各信号的名称和内容,将在本项中进行说明。根据控制模式及显示方法,单位等可能会有所不同。关于批量显示及图表的显示方法,请参照下述章节。

☞ 390页 通过MR Configurator2进行确认

关于模拟监视,请参照下述章节。

☞ 393页 模拟监视 [G]

☞ 398页 模拟监视 [B]

☞ 403页 模拟监视 [A]

监视信号（模拟）和模拟监视 [G]

可在MR Configurator2中使用批量显示及图表功能来获取监视信号（模拟）的状态。

可通过批量显示和图表功能获取的信号请参照本项的一览。此外，可通过模拟监视设定的信号也一并显示在一览中。

名称	内容	支持		
		批量显示	图表功能	模拟监视
反馈脉冲累计	对伺服电机编码器发出的反馈脉冲进行计数并显示。 显示值限制在“-999999999 ~ 999999999”的范围内。超出上限值或下限值则会变为“0”。 反转时，带-符号。 全闭环控制模式时，为齿轮后的机械侧编码器单位。 固件版本A5以上的伺服放大器可以使用全闭环控制模式。	○	—	—
伺服电机速度	显示伺服电机的速度。	○	○	○
偏差脉冲	显示偏差计数的偏差脉冲。反转时，带-符号。显示的脉冲数为编码器脉冲单位。	○	○	○
指令脉冲累计	对位置指令输入脉冲进行计数并显示。 显示值限制在“-999999999 ~ 999999999”的范围内。超出上限值或下限值则会变为“0”。 反转指令时，带-符号。 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 设定了“3” (pulse) 以外时，显示“0”。	○	—	—
指令脉冲频率	显示位置指令输入脉冲的频率。 通过 [Pr. PT01.2 位置数据的单位] 设定了“3” (pulse) 以外时，显示“0”。	○	○	—
指令脉冲频率（速度单位）	将指令脉冲频率换算成伺服电机的速度单位来显示。	—	○	—
再生负载率	通过%显示相对于允许再生功率的再生功率的比例。	○	○	—
实际负载率	显示连续实际负载电流。将额定电流定为100%，显示实际负载率。	○	○	—
峰值负载率	以额定转矩作为100%，显示过去15秒内发生的转矩最高值。	○	—	—
转矩/瞬时发生转矩	显示瞬时发生转矩。 实时显示将额定转矩作为100%时的发生转矩的值。	○	○	○
1转内位置	以编码器的脉冲单位显示1转内位置。 全闭环控制模式时，显示伺服电机编码器单位的1转内位置。 固件版本A5以上的伺服放大器可以使用全闭环控制模式。 线性伺服电机控制模式的情况下，显示厂商设定用的值。	○	○	—
ABS计数	以绝对位置编码器的多转计数值显示绝对位置检测系统中的原点开始的移动量。 全闭环控制模式时，显示伺服电机编码器单位的ABS计数。 固件版本A5以上的伺服放大器可以使用全闭环控制模式。 线性伺服电机控制模式的情况下，显示厂商设定用的值。 关于详细内容，请参照以下手册的“绝对位置数据检测数据的确认”。 📖MR-J5 用户手册（硬件篇） 📖MR-J5D 用户手册（硬件篇）	○	○	—
负载转动惯量比	显示相对于伺服电机的转动惯量的伺服电机轴换算负载转动惯量比的推定值。	○	○	—
母线电压	显示伺服放大器的转换器部（P+和N-之间）的母线电压。	○	○	○
机械侧反馈脉冲累计 *2	对来自机械侧编码器的反馈脉冲进行计数并显示。 显示值限制在“-999999999 ~ 999999999”的范围内。超出上限值或下限值则会变为“0”。 反转时，带-符号。	○	—	—
机械侧偏差脉冲 *2	显示机械侧位置与指令的偏差计数的偏差脉冲。	○	○	○
机械侧编码器信息1	在机械侧所连接的各个编码器中显示以下的值。 旋转型伺服电机的情况下，显示1转内位置。 绝对位置线性编码器的情况下，显示绝对位置数据。 增量线性编码器的情况下，在Z相通过后显示Z相计数（从线性编码器原点（参考标记）起的距离）（32位数据）。Z相通过前的值不确定。 ABZ相差动输出线性编码器的情况下，在Z相通过后显示Z相计数（从线性编码器原点（Z相）起的距离）（16位数据）。Z相通过前，显示以接通电源时的位置为“0”的自由运行计数。 ABZ相差动输出旋转编码器的情况下，显示1转内位置。	○	○	—

名称	内容	支持		
		批量显示	图表功能	模拟监视
机械侧编码器信息 ²	在机械侧所连接的各个编码器中显示以下的值。 旋转型伺服电机的情况下，显示再次接通电源时也保持计数值的多转ABS计数。但是，HK-MT_VW的情况下，将显示再次接通电源时计数变为“0”的多转计数。 绝对位置线性编码器的情况下，显示“0”。 增量线性编码器的情况下，显示“0”。 ABZ相差动输出线性编码器的情况下，显示“0”。 ABZ相差动输出旋转编码器的情况下，显示“0”。	○	○	—
伺服电机热敏电阻温度	带热敏电阻的伺服电机的情况下，显示热敏电阻的温度。 不带热敏电阻的伺服电机的情况下，显示“9999”。 关于带热敏电阻的伺服电机，请参照各伺服电机的用户手册。	○	○	—
反馈脉冲累计（电机单位）	对伺服电机编码器发出的反馈脉冲进行计数并显示。 （伺服电机编码器单位） 显示值限制在“-999999999 ~ 999999999”的范围内。超出上限值或下限值则会变为“0”。 反转时，带-符号。	○	—	—
电角	显示伺服电机的电角。 线性伺服电机控制模式的情况下，显示厂商设定用的值。	○	—	—
伺服电机和机械侧位置偏差 ^{*2}	显示伺服电机侧位置与机械侧位置的偏差。 该功能可用于全闭环控制。 显示的脉冲数为机械侧编码器单位。	○	○	○
伺服电机侧和机械侧速度偏差 ^{*2}	显示伺服电机侧速度与机械侧位置的偏差。 该功能可用于全闭环控制。	○	○	○
编码器内部温度	显示编码器中检测出的内部温度。 线性伺服电机的情况下，显示“9999”。	○	○	○
整定时间	显示从指令结束后到INP（到位）变为ON为止的时间（整定时间）。	○	○	—
振动检测频率	显示振动检测时的频率。	○	—	—
Tough Drive次数	显示Tough Drive功能起动的次数。	○	—	—
模块消耗功率	MR-J5_-G或MR-J5W_-G的情况下，回复模块消耗功率。驱动时显示正值。再生时显示负值。 MR-J5D_-G的情况下，回复通过保护协调电缆连接的转换器模块的消耗功率。 转换器模块上连接了多台MR-J5D_-G的情况下，从第2台MR-J5D_-G起将显示“0”。	○	—	—
模块累计电能	MR-J5_-G或MR-J5W_-G的情况下，显示模块累计电能。 MR-J5D_-G的情况下，显示通过保护协调电缆连接的转换器模块的累计电能。 转换器模块上连接了多台MR-J5D_-G的情况下，从第2台MR-J5D_-G起将显示“0”。	○	—	—
误差过大报警余量	通过编码器的脉冲单位显示达到误差过大报警等级为止的余量。0脉冲时发生误差过大报警。	—	○	—
过载报警余量	通过%单位显示达到[AL. 050 过载1]及[AL. 051 过载2]的报警等级为止的余量。	—	○	—
过冲量	以编码器的脉冲单位显示位置模式时的过冲量。	—	○	—
外部干扰相当转矩	将伺服电机驱动所需的转矩和实际需要的转矩（转矩部分的电流值）的差显示为外部干扰相当转矩。	—	○	—
当前位置 ^{*4}	轨迹位置模式（pp）及点位表模式（pt）的情况下，显示将机械原点作为“0”的指令单位的当前位置。其他的控制模式时，显示指令单位的当前位置。	○	○	—
指令位置 ^{*4}	轨迹位置模式（pp）及点位表模式（pt）的情况下，显示将机械原点作为“0”的指令的当前位置。	○	○	—
控制器位置指令 ^{*6}	在循环同步位置模式（csp）下，显示来自控制器的位置指令。	—	○	—
指令残留距离 ^{*4}	轨迹位置模式（pp）及点位表模式（pt）的情况下，显示相距当前所选择的轨迹位置或点位表的指令位置的残留距离。其他的控制模式时，显示“0”。	○	○	—
指令编号 ^{*4}	定位模式（点位表方式）的情况下，显示当前所选择的点位表编号。其他的控制模式时，显示“0”。 暂停及JOG运行模式中，显示所选择的编号。	○	○	—
电流指令	显示向伺服电机发出的电流指令。	—	○	○
速度指令	显示向伺服电机发出的速度指令。 位置模式时，显示通过位置指令与指令滤波计算的速度指令。	—	○	—
指令速度输出1	对位置控制所使用的指令速度以模拟监视的指令输出进行显示。	—	—	○

名称	内容	支持		
		批量显示	图表功能	模拟监视
指令速度输出2	对速度控制所使用的指令速度以模拟监视的指令输出进行显示。	—	—	○
转矩指令	显示转矩模式下的转矩指令或推压控制模式下的转矩目标值。位置模式、速度模式下为“0”。	—	○	—
速度限制值	显示转矩模式下及推压控制模式下的速度限制值。位置模式、速度模式下为“0”。	—	○	—
U相电流F/B *1	以内部单位显示伺服电机中流过的U相电流值。	—	○	—
V相电流F/B *1	以内部单位显示伺服电机中流过的V相电流值。	—	○	—
编码器错误计数 *1	显示与编码器通信时发生错误的累计次数。	—	○	—
机械侧编码器错误计数 *1	显示与机械侧编码器通信时发生错误的累计次数。	—	○	—
操作模式	显示 [Modes of operation display (Obj. 6061h)] 中所示的伺服放大器的控制模式编号。	—	○	—
偏差脉冲 (模型位置偏差)	显示伺服电机侧位置与模型位置的偏差计数的偏差脉冲。	—	○	—
速度指令2 *2	显示向伺服电机发出的速度指令。	—	○	—
偏差脉冲 (指令单位) *2	显示偏差计数的偏差脉冲。显示的脉冲数为指令单位。	—	○	—
U相电流F/B (额定电流单位) *3	将额定电流作为100%，以0.1%单位表示伺服电机中流过的U相电流值。	—	○	—
V相电流F/B (额定电流单位) *3	将额定电流作为100%，以0.1%单位表示伺服电机中流过的V相电流值。	—	○	—
W相电流F/B (额定电流单位) *3	将额定电流作为100%，以0.1%单位表示伺服电机中流过的W相电流值。	—	○	—
转换器实际负载率 *5	转换器实际负载率显示将转换器模块的连续实际负载输出、额定输出作为100%的有效值。 MR-J5D-_G_以外的情况下，显示“0”。	○	—	—
转换器再生负载率 *5	以%显示相对于转换器模块的额定输出的再生功率的比例。 MR-J5D-_G_以外的情况下，显示“0”。	○	—	—
位置F/B	显示伺服电机的当前位置。	—	○	—

- *1 仅可使用驱动记录时进行选择。
- *2 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。
- *3 可用于固件版本B0以上的伺服放大器。
- *4 可用于固件版本B8以上的伺服放大器。
- *5 可用于固件版本C0以上的伺服放大器。
- *6 可用于固件版本D4以上的伺服放大器。

监视信号（模拟）和模拟监视 [B]

可在MR Configurator2中使用批量显示及图表功能来获取监视信号（模拟）的状态。

可通过批量显示和图表功能获取的信号请参照本项的一览。此外，可通过模拟监视设定的信号也一并显示在一览中。

名称	内容	支持		
		批量显示	图表功能	模拟监视
反馈脉冲累计	对伺服电机编码器发出的反馈脉冲进行计数并显示。 显示值限制在“-999999999 ~ 999999999”的范围内。超出上限值或下限值则会变为“0”。 反转时，带-符号。 全闭环控制模式时，为齿轮后的机械侧编码器单位。	○	—	—
伺服电机速度	显示伺服电机的速度。	○	○	○
偏差脉冲	显示偏差计数的偏差脉冲。反转时，带-符号。显示的脉冲数为编码器脉冲单位。	○	○	○
指令脉冲累计	对位置指令输入脉冲进行计数并显示。 显示值限制在“-999999999 ~ 999999999”的范围内。超出上限值或下限值则会变为“0”。 反转指令时，带-符号。	○	—	—
指令脉冲频率	显示位置指令输入脉冲的频率。	○	○	—
指令脉冲频率（速度单位）	将指令脉冲频率换算成伺服电机的速度单位来显示。	—	○	—
再生负载率	通过%显示相对于允许再生功率的再生功率的比例。	○	○	—
实际负载率	显示连续实际负载电流。将额定电流定为100%，显示实际负载率。	○	○	—
峰值负载率	以额定转矩作为100%，显示过去15秒内发生的转矩最高值。	○	—	—
转矩/瞬时发生转矩	显示瞬时发生转矩。 实时显示将额定转矩作为100%时的发生转矩的值。	○	○	○
1转内位置	以编码器的脉冲单位显示1转内位置。 全闭环控制模式时，显示伺服电机编码器单位的1转内位置。 线性伺服电机控制模式的情况下，显示厂商设定用的值。	○	○	—
ABS计数	以绝对位置编码器的多转计数值显示绝对位置检测系统中的原点开始的移动量。 全闭环控制模式时，显示伺服电机编码器单位的ABS计数。 线性伺服电机控制模式的情况下，显示厂商设定用的值。 关于详细内容，请参照以下手册的“绝对位置数据检测数据的确认”。 □MR-J5 用户手册（硬件篇）	○	○	—
负载转动惯量比	显示相对于伺服电机的转动惯量的伺服电机轴换算负载转动惯量比的推定值。	○	○	—
母线电压	显示伺服放大器的转换器部（P+和N-之间）的母线电压。	○	○	○
机械侧反馈脉冲累计	对来自机械侧编码器的反馈脉冲进行计数并显示。 显示值限制在“-999999999 ~ 999999999”的范围内。超出上限值或下限值则会变为“0”。 反转时，带-符号。	○	—	—
机械侧偏差脉冲	显示机械侧位置与指令的偏差计数的偏差脉冲。	○	○	○
机械侧编码器信息1	在机械侧所连接的各个编码器中显示以下的值。 旋转型伺服电机的情况下，显示1转内位置。 绝对位置线性编码器的情况下，显示绝对位置数据。 增量线性编码器的情况下，在Z相通过后显示Z相计数（从线性编码器原点（参考标记）起的距离）（32位数据）。Z相通过前的值不确定。 ABZ相差动输出线性编码器的情况下，在Z相通过后显示Z相计数（从线性编码器原点（Z相）起的距离）（16位数据）。Z相通过前，显示以接通电源时的位置为“0”的自由运行计数。 ABZ相差动输出旋转编码器的情况下，显示1转内位置。	○	○	—
机械侧编码器信息2	在机械侧所连接的各个编码器中显示以下的值。 旋转型伺服电机的情况下，显示再次接通电源时也保持计数值的多转ABS计数。但是，HK-MT_VW的情况下，将显示再次接通电源时计数变为“0”的多转计数。 绝对位置线性编码器的情况下，显示“0”。 增量线性编码器的情况下，显示“0”。 ABZ相差动输出线性编码器的情况下，显示“0”。 ABZ相差动输出旋转编码器的情况下，显示“0”。	○	○	—
伺服电机热敏电阻温度	带热敏电阻的伺服电机的情况下，显示热敏电阻的温度。 不带热敏电阻的伺服电机的情况下，显示“9999”。 关于带热敏电阻的伺服电机，请参照各伺服电机的用户手册。	○	○	—

名称	内容	支持		
		批量显示	图表功能	模拟监视
反馈脉冲累计 (电机单位)	对伺服电机编码器发出的反馈脉冲进行计数并显示。 (伺服电机编码器单位) 显示值限制在“-999999999 ~ 999999999”的范围内。超出上限值或下限值则会变为“0”。 反转时, 带-符号。	○	—	—
电角	显示伺服电机的电角。 线性伺服电机控制模式的情况下, 显示厂商设定用的值。	○	—	—
伺服电机和机械侧位置偏差	显示伺服电机侧位置与机械侧位置的偏差。 该功能可用于全闭环控制。 显示的脉冲数为机械侧编码器单位。	○	○	○
伺服电机侧和机械侧速度偏差	显示伺服电机侧速度与机械侧位置的偏差。 该功能可用于全闭环控制。	○	○	○
编码器内部温度	显示编码器中检测出的内部温度。 线性伺服电机的情况下, 显示“9999”。	○	○	○
整定时间	显示从指令结束后到INP (到位) 变为ON为止的时间 (整定时间)。	○	○	—
振动检测频率	显示振动检测时的频率。	○	—	—
Tough Drive次数	显示Tough Drive功能起动的次数。	○	—	—
模块消耗功率	显示模块消耗功率。驱动时显示正值。再生时显示负值。	○	—	—
模块累计电能	显示模块累计电能。	○	—	—
误差过大报警余量	通过编码器的脉冲单位显示达到误差过大报警等级为止的余量。0脉冲时发生误差过大报警。	—	○	—
过载报警余量	通过%单位显示达到 [AL. 050 过载1] 及 [AL. 051 过载2] 的报警等级为止的余量。	—	○	—
过冲量	以编码器的脉冲单位显示位置模式时的过冲量。	—	○	—
外部干扰相当转矩	将伺服电机驱动所需的转矩和实际需要的转矩 (转矩部分的电流值) 的差显示为外部干扰相当转矩。	—	○	—
控制器位置指令 *2	在位置模式下, 显示来自控制器的位置指令。	—	○	—
电流指令	显示向伺服电机发出的电流指令。	—	○	○
速度指令	显示向伺服电机发出的速度指令。 位置模式时, 显示通过位置指令与指令滤波计算的速度指令。	—	○	—
指令速度输出1	对位置控制所使用的指令速度以模拟监视的指令输出进行显示。	—	—	○
指令速度输出2	对速度控制所使用的指令速度以模拟监视的指令输出进行显示。	—	—	○
转矩指令	显示转矩模式下的转矩指令或推压控制模式下的转矩目标值。位置模式及速度模式下为“0”。	—	○	—
速度限制值	显示转矩模式下及推压控制模式下的速度限制值。 位置模式及速度模式下为“0”。	—	○	—
U相电流F/B *1	以内部单位显示伺服电机中流过的U相电流值。	—	○	—
V相电流F/B *1	以内部单位显示伺服电机中流过的V相电流值。	—	○	—
编码器错误计数 *1	显示与编码器通信时发生错误的累计次数。	—	○	—
机械侧编码器错误计数 *1	显示与机械侧编码器通信时发生错误的累计次数。	—	○	—
偏差脉冲 (模型位置偏差)	显示伺服电机侧位置与模型位置的偏差计数的偏差脉冲。	—	○	—
速度指令2	显示向伺服电机发出的速度指令。	—	○	—
偏差脉冲 (指令单位)	显示偏差计数的偏差脉冲。显示的脉冲数为指令单位。	—	○	—
U相电流F/B (额定电流单位)	将额定电流作为100 %, 以0.1 %单位表示伺服电机中流过的U相电流值。	—	○	—
V相电流F/B (额定电流单位)	将额定电流作为100 %, 以0.1 %单位表示伺服电机中流过的V相电流值。	—	○	—
W相电流F/B (额定电流单位)	将额定电流作为100 %, 以0.1 %单位表示伺服电机中流过的W相电流值。	—	○	—
位置F/B	显示伺服电机的当前位置。	—	○	—

*1 仅可使用驱动记录时进行选择。

*2 可用于固件版本D4以上的伺服放大器。

监视信号（模拟）和模拟监视 [A]

可在MR Configurator2中使用批量显示及图表功能来获取监视信号（模拟）的状态。

关于可通过批量显示和图表功能获取的信号，请参照本项的一览。此外，可通过模拟监视设定的信号也一并显示在一览中。

名称	内容	支持		
		批量显示	图表功能	模拟监视
反馈脉冲累计	对伺服电机编码器发出的反馈脉冲进行计数并显示。 显示值限制在“-999999999 ~ 999999999”的范围内。超出上限值或下限值则会变为“0”。 反转时，带-符号。 全闭环控制模式时，为齿轮后的机械侧编码器单位。 固件版本A5以上的伺服放大器可以使用全闭环控制模式。	○	—	—
伺服电机速度	显示伺服电机的速度。	○	○	○
偏差脉冲	显示偏差计数的偏差脉冲。反转时，带-符号。显示的脉冲数为编码器脉冲单位。	○	○	○
指令脉冲累计	对位置指令输入脉冲进行计数并显示。 显示值限制在“-999999999 ~ 999999999”的范围内。超出上限值或下限值则会变为“0”。 反转指令时，带-符号。	○	—	—
指令脉冲频率	显示位置指令输入脉冲的频率。	○	○	○
指令脉冲频率（速度单位）	将指令脉冲频率换算成伺服电机的速度单位来显示。	—	○	—
模拟速度指令电压/模拟速度限制电压	速度控制模式时显示模拟速度指令电压，转矩控制模式时显示模拟速度限制电压。	○	—	—
模拟转矩指令电压/模拟转矩限制电压	位置/速度控制模式时显示模拟转矩限制电压，转矩控制模式时显示模拟转矩指令电压。	○	—	—
再生负载率	通过%显示相对于允许再生功率的再生功率的比例。	○	○	—
实际负载率	显示连续实际负载电流。将额定电流定为100%，显示有效值。	○	○	—
峰值负载率	以额定转矩作为100%，显示过去15秒内发生的转矩最高值。	○	—	—
转矩/瞬时发生转矩	显示瞬时发生转矩。 实时显示将额定转矩作为100%时的发生转矩的值。	○	○	○
1转内位置	以编码器的脉冲单位显示1转内位置。 全闭环控制模式时，显示伺服电机编码器单位的1转内位置。 固件版本A5以上的伺服放大器可以使用全闭环控制模式。 线性伺服电机控制模式的情况下，显示厂商设定用的值。	○	○	—
ABS计数	以绝对位置编码器的多转计数值显示绝对位置检测系统中的原点开始的移动量。 全闭环控制模式时，显示伺服电机编码器单位的ABS计数。 固件版本A5以上的伺服放大器可以使用全闭环控制模式。 线性伺服电机控制模式的情况下，显示厂商设定用的值。 关于详细内容，请参照以下手册的“绝对位置数据检测数据的确认”。 📖MR-J5 用户手册（硬件篇）	○	○	—
负载转动惯量比	显示相对于伺服电机的转动惯量的伺服电机轴换算负载转动惯量比的推定值。	○	○	—
母线电压	显示伺服放大器的转换器部（P+和N-之间）的母线电压。	○	○	○
机械侧反馈脉冲累计 *2	对来自机械侧编码器的反馈脉冲进行计数并显示。 显示值限制在“-999999999 ~ 999999999”的范围内。超出上限值或下限值则会变为“0”。 反转时，带-符号。	○	—	—
机械侧偏差脉冲 *2	显示机械侧位置与指令的偏差计数的偏差脉冲。	○	○	○
机械侧编码器信息1	在机械侧所连接各个编码器中显示以下的值。 旋转型伺服电机的情况下，显示1转内位置。 绝对位置线性编码器的情况下，显示绝对位置数据。 增量线性编码器的情况下，在Z相通过后显示Z相计数（从线性编码器原点（参考标记）起的距离）（32位数据）。Z相通过前的值不确定。 ABZ相差动输出线性编码器的情况下，在Z相通过后显示Z相计数（从线性编码器原点（Z相）起的距离）（16位数据）。Z相通过前，显示以接通电源时的位置为“0”的自由运行计数。 ABZ相差动输出旋转编码器的情况下，显示1转内位置。	○	○	—

名称	内容	支持		
		批量显示	图表功能	模拟监视
机械侧编码器信息2	在机械侧所连接的各个编码器中显示以下的值。 旋转型伺服电机的情况下，显示再次接通电源时也保持计数值的多转ABS计数。但是，HK-MT_VW的情况下，将显示再次接通电源时计数变为“0”的多转计数。 绝对位置线性编码器的情况下，显示“0”。 增量线性编码器的情况下，显示“0”。 ABZ相差动输出线性编码器的情况下，显示“0”。 ABZ相差动输出旋转编码器的情况下，显示“0”。	○	○	—
伺服电机热敏电阻温度	带热敏电阻的伺服电机的情况下，显示热敏电阻的温度。 不带热敏电阻的伺服电机的情况下，显示“9999”。 关于带热敏电阻的伺服电机，请参照各伺服电机的用户手册。	○	○	—
反馈脉冲累计（电机单位）	对伺服电机编码器发出的反馈脉冲进行计数并显示。（伺服电机编码器单位） 显示值限制在“-999999999 ~ 999999999”的范围内。超出上限值或下限值则会变为“0”。 反转时，带-符号。	○	—	—
电角	显示伺服电机的电角。 线性伺服电机控制模式的情况下，显示厂商设定用的值。	○	—	—
伺服电机和机械侧位置偏差 *2	显示伺服电机侧位置与机械侧位置的偏差。 该功能可用于全闭环控制。 显示的脉冲数为机械侧编码器单位。	○	○	○
伺服电机侧和机械侧速度偏差 *2	显示伺服电机侧速度与机械侧位置的偏差。 该功能可用于全闭环控制。	○	○	○
编码器内部温度	显示编码器中检测出的内部温度。 线性伺服电机的情况下，显示“9999”。	○	○	○
整定时间	显示从指令结束后到INP（到位）变为ON为止的时间（整定时间）。	○	○	—
振动检测频率	显示振动检测时的频率。	○	—	—
Tough Drive次数	显示Tough Drive功能起动的次数。	○	—	—
模块消耗功率	显示模块消耗功率。驱动时显示正值。再生时显示负值。	○	—	—
模块累计电能	显示模块累计电能。	○	—	—
误差过大报警余量	通过编码器的脉冲单位显示达到误差过大报警等级为止的余量。0脉冲时发生误差过大报警。	—	○	—
过载报警余量	通过%单位显示达到 [AL. 050 过载1] 及 [AL. 051 过载2] 的报警等级为止的余量。	—	○	—
过冲量	以编码器的脉冲单位显示位置模式时的过冲量。	—	○	—
外部干扰相当转矩	将伺服电机驱动所需的转矩和实际需要的转矩（转矩部分的电流值）的差显示为外部干扰相当转矩。	—	○	—
电流指令	显示向伺服电机发出的电流指令。	—	○	○
速度指令	显示向伺服电机发出的速度指令。 位置模式时，显示通过位置指令与指令滤波计算的速度指令。	—	○	—
指令速度输出2	对速度控制所使用的指令速度以模拟监视的指令输出进行显示。	—	—	○
转矩指令	显示转矩模式时转矩指令的转矩目标值。位置模式、速度模式下为“0”。	—	○	—
速度限制值	显示转矩模式时的速度限制值。 位置模式、速度模式下为“0”。	—	○	—
U相电流F/B *1	以内部单位显示伺服电机中流过的U相电流值。	—	○	—
V相电流F/B *1	以内部单位显示伺服电机中流过的V相电流值。	—	○	—
编码器错误计数 *1	显示与编码器通信时发生错误的累计次数。	—	○	—
机械侧编码器错误计数 *1	显示与机械侧编码器通信时发生错误的累计次数。	—	○	—
操作模式	显示伺服放大器的控制模式。 各控制模式的值如下所述。 位置控制模式：-20 速度控制模式：-21 转矩控制模式：-22 试运行模式（JOG运行）：-1 试运行模式（定位运行）：-2 试运行模式（输出信号（D0）强制输出）：-4 试运行模式（机器分析仪）：-6	—	○	—
偏差脉冲（模型位置偏差）	显示伺服电机侧位置与模型位置的偏差计数的偏差脉冲。	—	○	—
速度指令2 *2	显示向伺服电机发出的速度指令。	—	○	—
偏差脉冲（指令单位） *2	显示偏差计数的偏差脉冲。显示的脉冲数为指令单位。	—	○	—

名称	内容	支持		
		批量显示	图表功能	模拟监视
U相电流F/B (额定电流单位) *3	将额定电流作为100%，以0.1%单位表示伺服电机中流过的U相电流值。	—	○	—
V相电流F/B (额定电流单位) *3	将额定电流作为100%，以0.1%单位表示伺服电机中流过的V相电流值。	—	○	—
W相电流F/B (额定电流单位) *3	将额定电流作为100%，以0.1%单位表示伺服电机中流过的W相电流值。	—	○	—
位置F/B	显示伺服电机的当前位置。	—	○	—

*1 仅可使用驱动记录时进行选择。

*2 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

*3 可用于固件版本B0以上的伺服放大器。

监视信号 (数字) [G]























可在MR Configurator2中使用输入输出监视及图表功能来获取监视信号 (数字) 的状态。

关于表中的DI/DO, DI表示输入至伺服放大器的监视信号 (数字), DO表示从伺服放大器输出的监视信号 (数字)。

此外, DI的ON/OFF状态如下所述。

- ON: 外部输入信号或从控制器输入中的任意一个为ON。
- OFF: 外部输入信号及从控制器输入为OFF。

简称	软元件名称	内容	DI/DO
ABSV	绝对位置丢失中	请参照以下手册的“信号 (软元件) 的说明”。	DO
ALM	故障	MR-J5 用户手册 (硬件篇) MR-J5D 用户手册 (硬件篇)	DO
BWNG	电池警告		DO
WNGSTOP	电机停止警告		DO
CDP	增益切换		DI
CDP2	增益切换2		DI
CDPS	可变增益选择中		DO
CDPS2	可变增益选择中2		DO
CLD *1	全闭环选择		DI
CLDS *1	全闭环控制中		DO
CPO *1	粗匹配	指令残留距离比 [Pr. PT12] 所设定的粗匹配范围输出小时, CPO变为ON。基本切断中为OFF。如果设为伺服ON, 则CPO变为ON。	DO
CVST *5	转换器停止	请参照以下手册的“信号 (软元件) 的说明”。	DO
DOA *3	通用输出A	请参照以下手册的“信号 (软元件) 的说明”。	DO
DOB *3	通用输出B	MR-J5 用户手册 (硬件篇) MR-J5D 用户手册 (硬件篇)	
DOC *3	通用输出C		
DOG	近点狗		DI
EM1	强制停止1		DI
EM2	强制停止2		DI
INP	到位		DO
LSN	反转行程末端		DI
LSP	正转行程末端		DI
MBR	电磁制动互锁		DO
MEND *4	移动完成	偏差脉冲在 [Pr. PA10 到位范围] 所设定的到位输出范围内, 且指令残留距离为“0”时, MEND变为ON。 如果将伺服ON设为ON, 则MEND变为ON。 伺服OFF状态时, MEND为OFF。	DO
MTTR	Tough Drive中	请参照以下手册的“信号 (软元件) 的说明”。	DO
PC	比例控制	MR-J5 用户手册 (硬件篇) MR-J5D 用户手册 (硬件篇)	DI
POT *1	位置范围	实际当前位置为 [Pr. PT19] 及 [Pr. PT21] 所设定的范围内时, POT变为ON。在原点复位未完成时或基本切断中, 变为OFF。	DO
RD	准备完成	请参照以下手册的“信号 (软元件) 的说明”。	DO
RDY	Ready-on中	Ready-on状态的情况下, RDY为ON。	DO

简称	软元件名称	内容	DI/DO
SA	速度到达	请参照以下手册的“信号（软元件）的说明”。  MR-J5 用户手册（硬件篇）  MR-J5D 用户手册（硬件篇）	DO
ST0	ST0中	由于ST0功能，通过电气方式向伺服电机进行的能量供给为OFF时，ST0为ON。	DO
ST01	ST01	导通了ST01时，ST01信号为ON。	DI
ST02	ST02	导通了ST02时，ST02信号为ON。	DI
STOC *2	ST0指令	安全监视功能的ST0功能的运行指令。从控制器输入OFF时，ST0功能起动。  416页 输入软元件	DI
SS1C *2	SS1指令	安全监视功能的SS1功能的运行指令。从控制器输入OFF时，SS1功能起动。  416页 输入软元件	DI
SS2C *2	SS2指令	安全监视功能的SS2功能的运行指令。从控制器输入OFF时，SS2功能起动。  416页 输入软元件	DI
SLS1C *2	SLS1指令	安全监视功能的SLS1功能的运行指令。从控制器输入OFF时，SLS1功能起动。 功能安全参数使用 [Pr. PSA077 SLS减速监视时间1] 及 [Pr. PSA11 SLS速度1]。  416页 输入软元件	DI
SLS2C *2	SLS2指令	安全监视功能的SLS2功能的运行指令。从控制器输入OFF时，SLS2功能起动。 功能安全参数使用 [Pr. PSA08 SLS减速监视时间2] 及 [Pr. PSA12 SLS速度2]。	DI
SLS3C *2	SLS3指令	安全监视功能的SLS3功能的运行指令。从控制器输入OFF时，SLS3功能起动。 功能安全参数使用 [Pr. PSA09 SLS减速监视时间3] 及 [Pr. PSA13 SLS速度3]。	DI
SLS4C *2	SLS4指令	安全监视功能的SLS4功能的运行指令。从控制器输入OFF时，SLS4功能起动。 功能安全参数使用 [Pr. PSA10 SLS减速监视时间4] 及 [Pr. PSA14 SLS速度4]。	DI
SDIPC *2	SDIP指令	安全监视功能的SDIP功能的运行指令。从控制器输入OFF时，SDIP功能起动。  416页 输入软元件	DI
SDINC *2	SDIN指令	安全监视功能的SDIN功能的运行指令。从控制器输入OFF时，SDIN功能起动。  416页 输入软元件	DI
SLT1C *2	SLT1指令	安全监视功能的SLT1功能的运行指令。从控制器输入OFF时，SLT1功能起动。 功能安全参数使用 [Pr. PSB10 SLT转矩上限值1] 及 [Pr. PSB14 SLT转矩下限值1]。  416页 输入软元件	DI
SLT2C *2	SLT2指令	安全监视功能的SLT2功能的运行指令。从控制器输入OFF时，SLT2功能起动。 功能安全参数使用 [Pr. PSB11 SLT转矩上限值2] 及 [Pr. PSB15 SLT转矩下限值2]。	DI
SLT3C *2	SLT3指令	安全监视功能的SLT3功能的运行指令。从控制器输入OFF时，SLT3功能起动。 功能安全参数使用 [Pr. PSB12 SLT转矩上限值3] 及 [Pr. PSB16 SLT转矩下限值3]。	DI
SLT4C *2	SLT4指令	安全监视功能的SLT4功能的运行指令。从控制器输入OFF时，SLT4功能起动。 功能安全参数使用 [Pr. PSB13 SLT转矩上限值4] 及 [Pr. PSB17 SLT转矩下限值4]。	DI
SLIC *2	SLI指令	安全监视功能的SLI功能的运行指令。从控制器输入OFF时，SLI功能起动。  416页 输入软元件	DI
ST0S *2	ST0输出	安全监视功能的ST0功能的运行状态。ST0功能在运行中变为OFF。  417页 输出软元件	DO
SS1S *2	SS1输出	安全监视功能的SS1功能的运行状态。SS1功能在运行中变为OFF。  417页 输出软元件	DO
SS2S *2	SS2输出	安全监视功能的SS2功能的运行状态。SS2功能在运行中变为OFF。  417页 输出软元件	DO
SLS1S *2	SLS1输出	安全监视功能的SLS1功能的运行状态。SLS1功能在运行中变为OFF。  417页 输出软元件	DO
SLS2S *2	SLS2输出	安全监视功能的SLS2功能的运行状态。SLS2功能在运行中变为OFF。  417页 输出软元件	DO
SLS3S *2	SLS3输出	安全监视功能的SLS3功能的运行状态。SLS3功能在运行中变为OFF。  417页 输出软元件	DO
SLS4S *2	SLS4输出	安全监视功能的SLS4功能的运行状态。SLS4功能在运行中变为OFF。  417页 输出软元件	DO
SSMS *2	SSM输出	基于SSM功能的速度监视运行中，表示伺服电机速度低于SSM速度。  417页 输出软元件	DO
SOSS *2	SOS输出	安全监视功能的SOS功能的运行状态。SOS功能在运行中变为OFF。  417页 输出软元件	DO
SBCS *2	SBC输出	安全监视功能的ST0功能的运行状态。ST0功能在运行中变为OFF。  417页 输出软元件	DO
SDIPS *2	SDIP输出	安全监视功能的SDIP功能的运行状态。SDIP功能在运行中变为OFF。  417页 输出软元件	DO
SDINS *2	SDIN输出	安全监视功能的SDIN功能的运行状态。SDIN功能在运行中变为OFF。  417页 输出软元件	DO

简称	软元件名称	内容	DI/DO
SLT1S *2	SLT1输出	安全监视功能的SLT1功能的运行状态。SLT1功能在运行中变为OFF。 ☞ 417页 输出软元件	DO
SLT2S *2	SLT2输出	安全监视功能的SLT2功能的运行状态。SLT2功能在运行中变为OFF。 ☞ 417页 输出软元件	DO
SLT3S *2	SLT3输出	安全监视功能的SLT3功能的运行状态。SLT3功能在运行中变为OFF。 ☞ 417页 输出软元件	DO
SLT4S *2	SLT4输出	安全监视功能的SLT4功能的运行状态。SLT4功能在运行中变为OFF。 ☞ 417页 输出软元件	DO
SLIS *2	SLI输出	安全监视功能的SLI功能的运行状态。SLI功能在运行中变为OFF。 ☞ 417页 输出软元件	DO
TLC	转矩限制中	请参照以下手册的“信号（软元件）的说明”。	DO
TPR1 *1	探针1	☞ MR-J5 用户手册（硬件篇）	DI
TPR2 *1	探针2	☞ MR-J5D 用户手册（硬件篇）	DI
TPR3 *1	探针3		DI
VLC	速度限制中		DO
WNG	警告		DO
ZP2	原点复位完成2	原点复位正常完成后ZP2将变为ON。	DO
ZSP	零速度检测	请参照以下手册的“信号（软元件）的说明”。 ☞ MR-J5 用户手册（硬件篇） ☞ MR-J5D 用户手册（硬件篇）	DO

*1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

*2 可用于固件版本B2以上的伺服放大器。

*3 可用于固件版本B6以上的伺服放大器。

*4 可用于固件版本B8以上的伺服放大器。

*5 可用于固件版本C0以上的伺服放大器。

监视信号（数字） [B]

可在MR Configurator2中使用输入输出监视及图表功能来获取监视信号（数字）的状态。

关于表中的DI/DO，DI表示输入至伺服放大器的监视信号（数字），DO表示从伺服放大器输出的监视信号（数字）。

此外，DI的ON/OFF状态如下所述。

- ON：外部输入信号或从控制器输入中的任意一个为ON。
- OFF：外部输入信号及从控制器输入为OFF。

简称	软元件名称	内容	DI/DO
ABSV	绝对位置丢失中	请参照以下手册的“信号（软元件）的说明”。	DO
ALM	故障	☞MR-J5 用户手册（硬件篇）	DO
BWNG	电池警告		DO
WNGSTOP	电机停止警告		DO
CDP	增益切换		DI
CDP2	增益切换2		DI
CDPS	可变增益选择中		DO
CDPS2	可变增益选择中2		DO
CLD	全闭环选择		DI
CLDS	全闭环控制中		DO
DOG	近点狗		DI
EM1	强制停止1		DI
EM2	强制停止2		DI
INP	到位		DO
FLS	上限行程限位		DI
RLS	下限行程限位		DI
MBR	电磁制动互锁		DO
MTTR	Tough Drive中		DO
PC	比例控制		DI
RD	准备完成		DO
RDY	Ready-on中	Ready-on状态的情况下，RDY为ON。	DO
SA	速度到达	请参照以下手册的“信号（软元件）的说明”。	DO
TLC	转矩限制中	☞MR-J5 用户手册（硬件篇）	DO
VLC	速度限制中		DO
WNG	警告		DO
ZSP	零速度检测	请参照以下手册的“信号（软元件）的说明”。	DO
		☞MR-J5 用户手册（硬件篇）	
CABS	绝对位置基准点数据设定请求	接收到控制器发出的绝对位置基准点数据设定请求后，将变为ON。变为ON后，将更新绝对位置基准点数据。	DI
CSV1	控制模式设定1	通过控制器发出的指令（控制模式）更新。	DI
CSV2	控制模式设定2	关于各控制模式设定的详细内容，请参照下述章节。	DI
CSV3	推压控制模式指令	☞385页 控制器指令的控制模式	DI
CZCT	ZCT再创建请求	接收到控制器发出的ZCT再创建请求后，将变为ON。	DI
EMG	控制器紧急停止	是控制器发出的紧急停止指令。	DI
RES	复位	将RES（复位）设为ON后，可以进行报警复位。 有些报警无法通过RES（复位）进行解除。关于详细内容，请参照以下手册的“报警编号/警告编号一览表”。	DI
		☞MR-J5 用户手册（故障排除篇）	
SABS	绝对位置基准点数据设定请求完成	绝对位置基准数据通过原点复位进行更新后，将变为ON。	DO
SABSE	绝对位置基准点数据设定不正确	绝对位置基准数据无法通过原点复位进行正常更新时，将变为ON。	DO
SSV1	当前选择中控制模式1	表示当前选择中的控制模式。	DO
SSV2	当前选择中控制模式2	关于各控制模式设定的详细内容，请参照下述章节。	DO
SSV3	推压控制模式	☞385页 当前选择中的控制模式	DO
ST0	ST0中	由于ST0功能，通过电气方式向伺服电机进行的能量供给为OFF时，ST0为ON。	DO
ST01	ST01	导通了ST01时，ST01信号为ON。	DI
ST02	ST02	导通了ST02时，ST02信号为ON。	DI

控制器指令的控制模式

各控制模式和软元件的ON/OFF状态如下所示。

控制模式	CSV1	CSV2	CSV3
位置控制模式	0 (OFF)	0 (OFF)	0 (OFF)
速度控制模式	1 (ON)	0 (OFF)	0 (OFF)
转矩限制模式	0 (OFF)	1 (ON)	0 (OFF)
推压控制模式	不定	不定	1 (ON)

当前选择中的控制模式

各控制模式和软元件的ON/OFF状态如下所示。

控制模式	SSV1	SSV2	SSV3
位置控制模式	0 (OFF)	0 (OFF)	0 (OFF)
速度控制模式	1 (ON)	0 (OFF)	0 (OFF)
转矩限制模式	0 (OFF)	1 (ON)	0 (OFF)
推压控制模式	不定	不定	1 (ON)

监视信号（数字） [A]

可在MR Configurator2中使用输入输出监视及图表功能来获取监视信号（数字）的状态。

关于表中的DI/DO，DI表示输入至伺服放大器的监视信号（数字），DO表示从伺服放大器输出的监视信号（数字）。

此外，DI的ON/OFF状态如下所述。

- ON：外部输入信号或从控制器输入中的任意一个为ON。
- OFF：外部输入信号及从控制器输入为OFF。

简称	软元件名称	内容	DI/DO
ABSBO	ABS发送数据位0	请参照以下手册的“信号（软元件）的说明”。 □MR-J5 用户手册（硬件篇）	DO
ABSBI	ABS发送数据位1		DO
ABSM	ABS传送模式		DI
ABSR	ABS请求		DI
ABST	ABS发送数据准备完成		DO
ABSV	绝对位置丢失中		DO
ALM	故障		DO
ALMWNG	故障/警告		DO
BW9F	AL9F警告		DO
BWNG	电池警告		DO
WNGSTOP	电机停止警告		DO
CDP	增益切换		DI
CDP2	增益切换2		DI
CDPS	可变增益选择中		DO
CDPS2	可变增益选择中2		DO
CLD *1	全闭环选择		DI
CLDS *1	全闭环控制中		DO
CM1	电子齿轮选择1		DI
CM2	电子齿轮选择2		DI
CR	清除		DI
EM1	强制停止1		DI
EM2	强制停止2		DI
INP	到位		DO
LOP	控制切换		DI
LSN	反转行程末端		DI
LSP	正转行程末端		DI
MBR	电磁制动互锁		DO
MTTR	Tough Drive中		DO
OP	Z相输出		DO
PC	比例控制		DI
PEN *1	指令输入许可信号		DI
PENS *1	指令脉冲串输入许可中		DO
RD	准备完成	DO	
RES	复位	DI	
RS1	正转选择	DI	
RS2	反转选择	DI	
SA	速度到达	DO	
SON	伺服ON	DI	
SP1	速度选择1	DI	
SP2	速度选择2	DI	
SP3	速度选择3	DI	
ST1	正转启动	DI	
ST2	反转启动	DI	
STAB2	第2加减速选择	DI	
STO	STO中	由于STO功能，通过电气方式向伺服电机进行的能量供给为OFF时，STO信号为ON。	DO
STO1	STO1	导通了STO1时，STO1信号为ON。	DI


简称	软元件名称	内容	DI/DO
STO2	STO2	导通了STO2时，STO2信号为ON。	DI
TL	外部转矩限制选择	请参照以下手册的“信号（软元件）的说明”。 MR-J5 用户手册（硬件篇）	DI
TL1	内部转矩限制选择		DI
TLC	转矩限制中		DO
VLC	速度限制中		DO
WNG	警告		DO
ZSP	零速度检测		DO

*1 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

信号框图


表示监视信号（模拟）和模拟监视的信号框图如下所示。

半闭环控制 [G] [B]

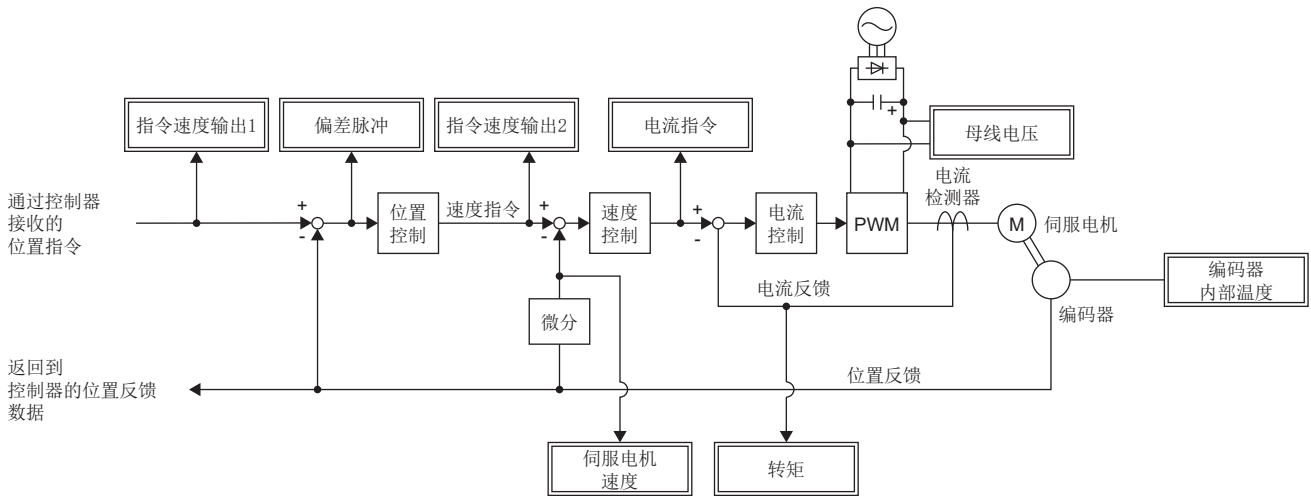


全闭环控制 [G] [B]

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

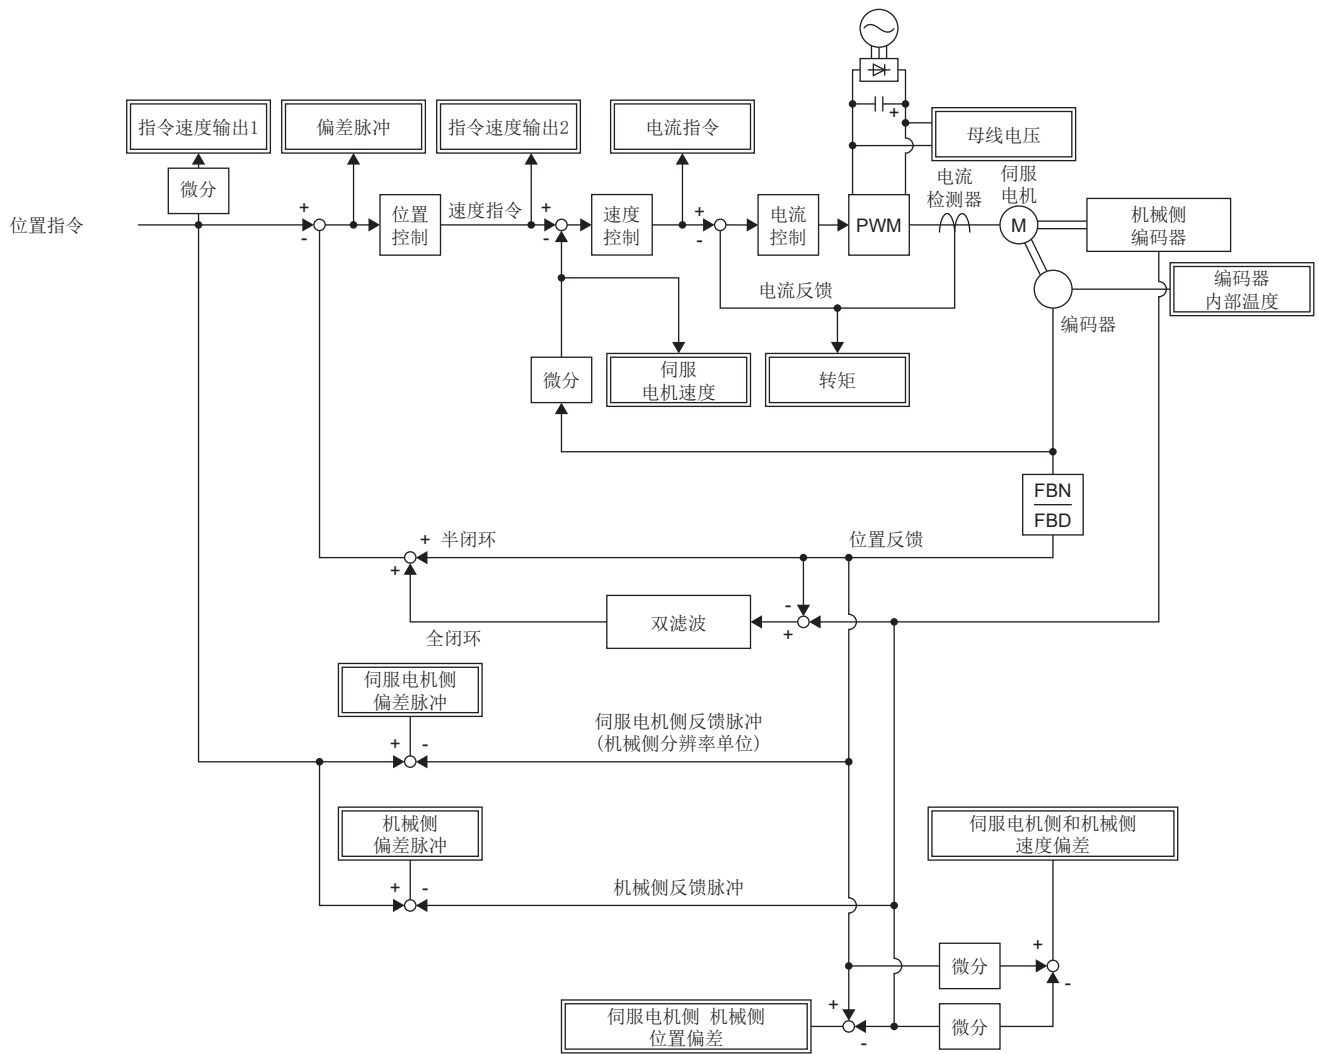


半闭环控制 [A]

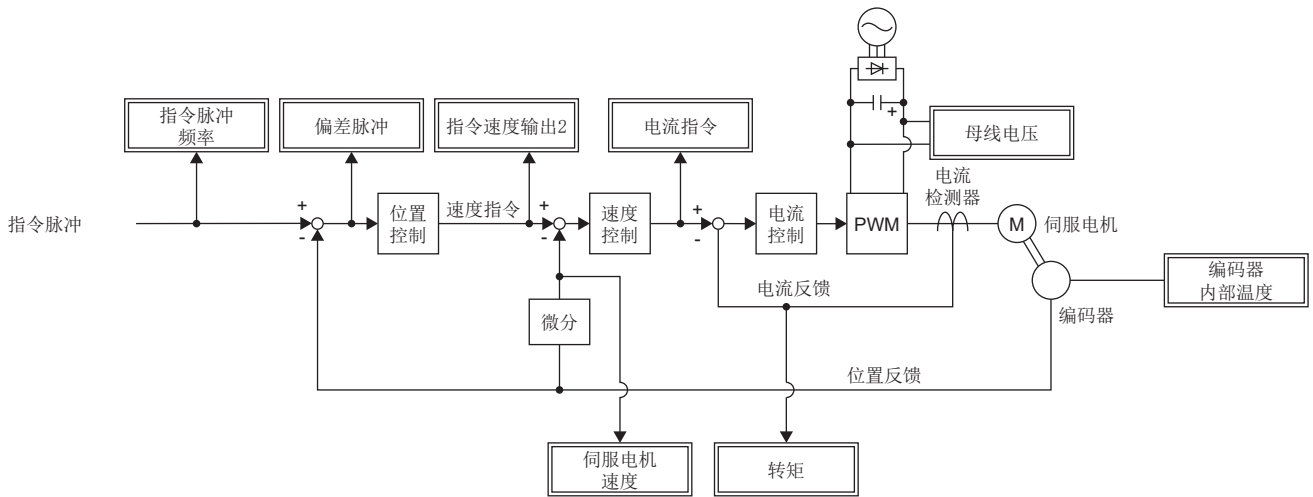

5

全闭环控制 [A]

可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

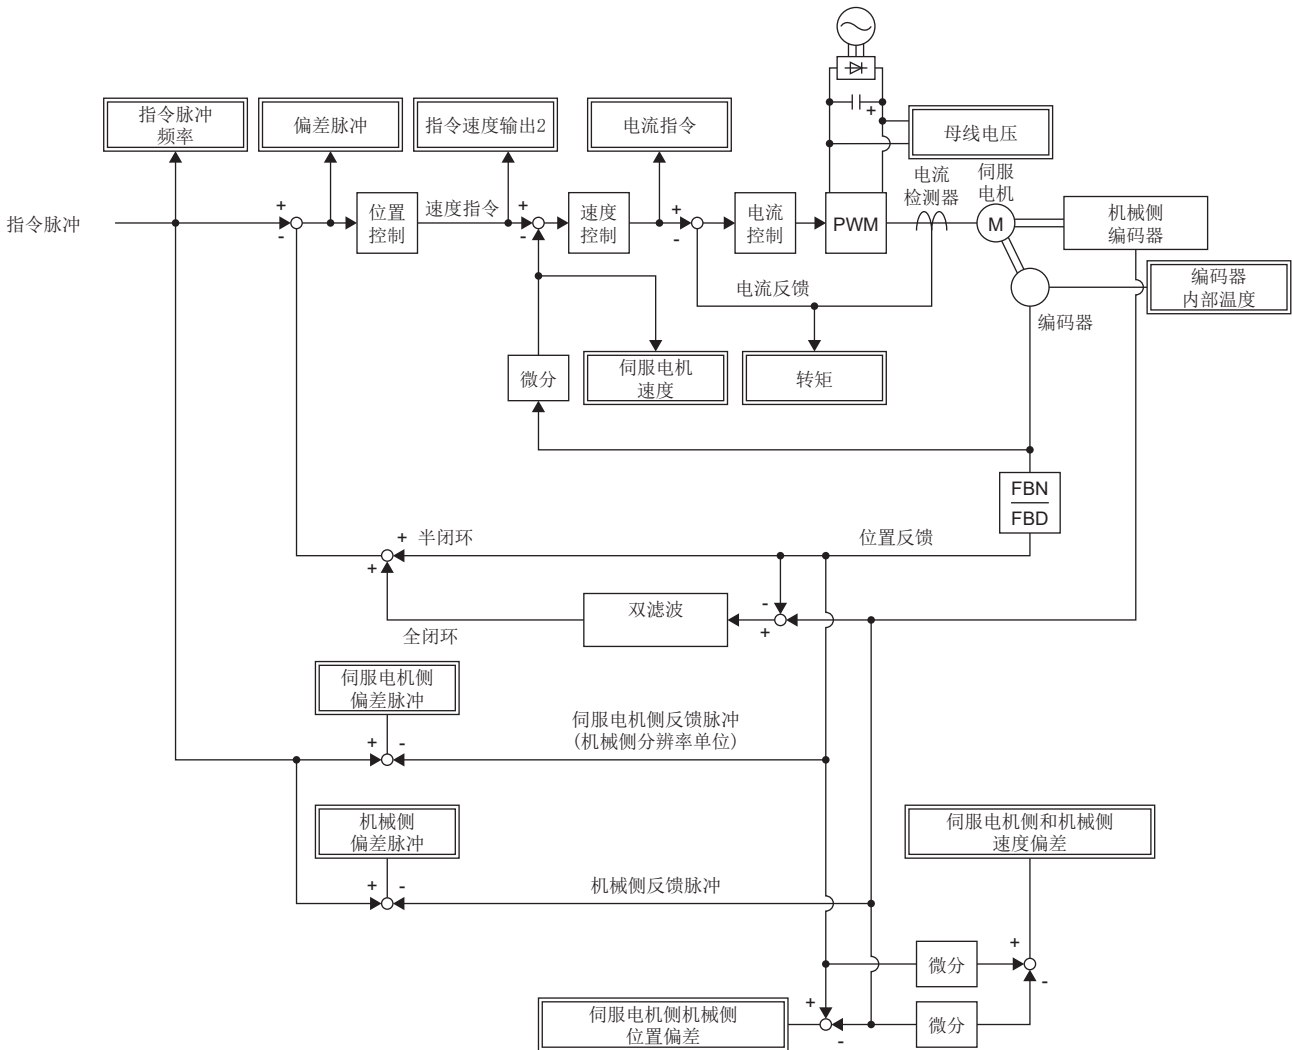

5.2 通过MR Configurator2进行确认

可使用工程工具确认伺服放大器的伺服电机速度、转矩、母线电压等状态。

通过批量显示功能，可在一览中显示伺服放大器的模拟数据信号，轻松确认模拟数据信号。图表功能可通过高速的采样周期保存监视信号，可在调整伺服放大器的增益等时确认信号的变化。此外，输入输出监视显示将显示伺服放大器的输入输出信号的状态，因此可确认接线及信号状态。

关于可通过批量显示功能和图表功能确认的信号，请参照下述章节。

☞ 373页 监视信号的说明

输入输出监视显示将显示输入输出监视软元件中设定的信号。

批量显示功能


通过MR Configurator2的批量显示可显示伺服放大器的模拟数据信号。通过批量显示可周期性地更新并显示伺服放大器的状态。

图表功能


可测量任意选择的伺服放大器的监视信号，进行图表显示。关于设定方法的详细内容，请参照MR Configurator2的帮助。

显示方法

1. 应通过MR Configurator2打开图表显示画面。

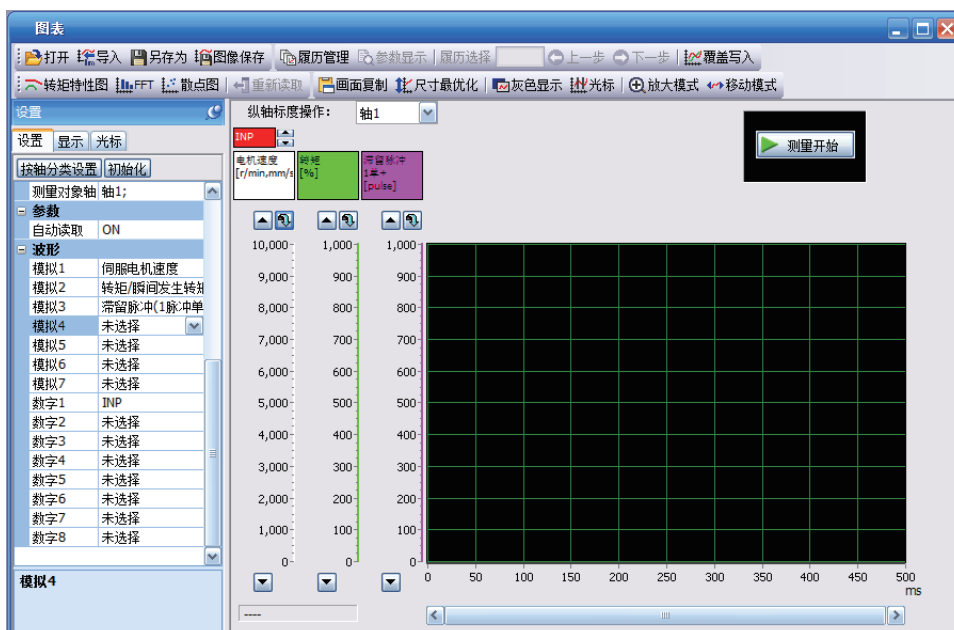


2. 应根据需要设定采样时间和触发等，开始测量。

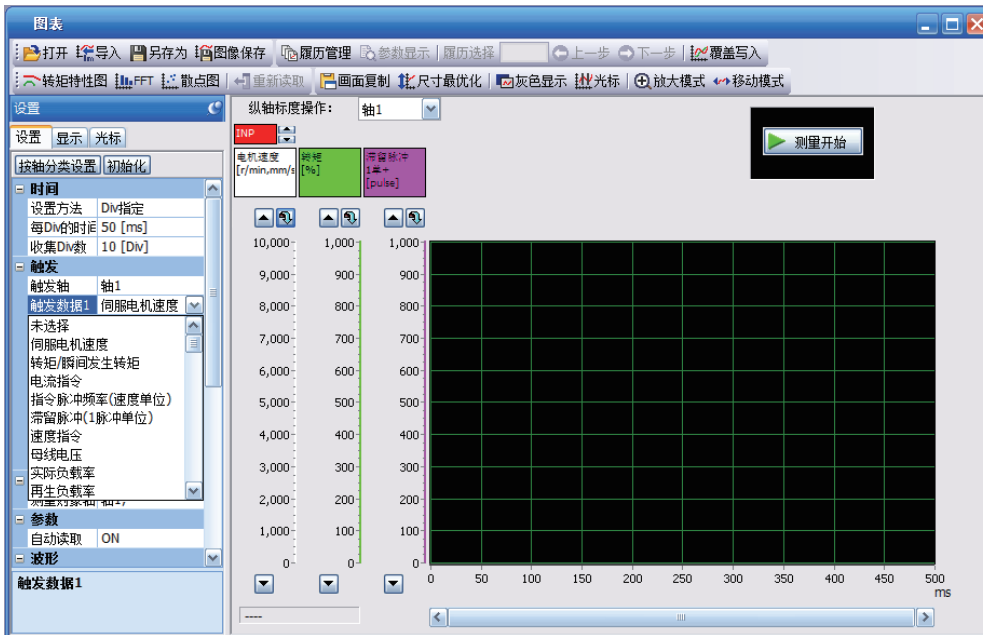

3. 完成测量后，将显示波形。可使用扩大/缩小和光标等确认已获取的数据。

关于通过图表功能及驱动记录功能保存GX LogViewer格式（JSON文件），可以在MR Configurator2软件1.110Q及以上版本中使用。默认的保存格式为“.json”。

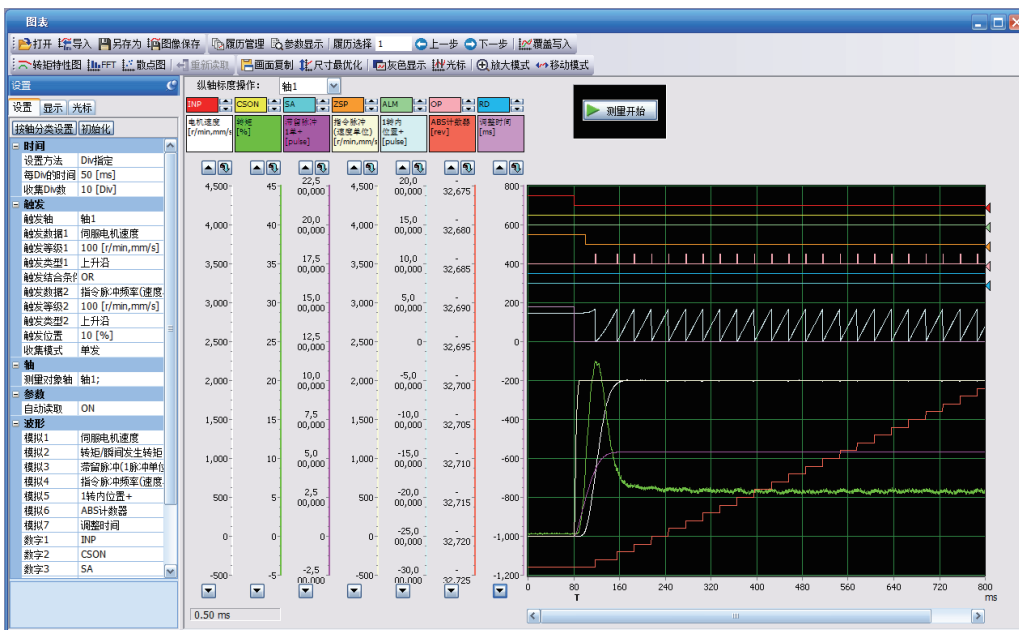

输入输出监视显示

伺服放大器的输入输出信号可显示输入输出软元件的ON/OFF及模拟监视的电压。可确认启动设备等信号的输入输出状态和接线。

系统构成显示

显示伺服放大器和伺服电机等的序列号、型号等的系统信息。构成画面中显示的项目，因伺服放大器、MR Configurator2的软件版本、从MR Configurator2的诊断标签还是驱动记录查看而不同。

显示项目 [G]

可通过系统构成显示画面确认以下的项目。关于编码器分辨率，在线性伺服电机控制模式的情况下，显示每360°电角的分辨率。

- 伺服放大器识别信息
- 伺服放大器序列号
- 伺服放大器S/W编号
- 选件模块识别信息
- 选件模块序列号
- 选件模块S/W编号
- MAC地址
- IP地址
- 电机型号
- 电机ID
- 电机序列号
- 编码器分辨率
- 编码器最多转数 [rev]
- 电源ON 时间累计 [h]
- 冲击继电器ON/OFF次数 [次]
- 动态制动停止次数 [次]
- LED显示
- 转换器识别信息
- 转换器序列号
- 转换器S/W编号

显示项目 [B] [A]

可通过系统构成显示画面确认以下的项目。关于编码器分辨率，在线性伺服电机控制模式的情况下，显示每360°电角的分辨率。

- 伺服放大器识别信息
- 伺服放大器序列号
- 伺服放大器S/W编号
- 选件模块识别信息
- 选件模块序列号
- 选件模块S/W编号
- 电机型号
- 电机ID
- 电机序列号
- 编码器分辨率
- 编码器最多转数 [rev]
- 电源ON 时间累计 [h]
- 冲击继电器ON/OFF次数 [次]
- 动态制动停止次数 [次]

MR-J5-_B_的情况下，可以一并确认以下项目。

- LED显示

5.3 模拟监视 [G]

要点

接通电源时，可能出现模拟监视输出的电压不稳定的情况。

可通过电压同时向2个通道输出伺服放大器的伺服电机速度、转矩、母线电压等状态。

设定方法

通过MR Configurator2的扩展设定，可以选择通过模拟监视1及模拟监视2输出的信号，也可以设定模拟监视的偏置电压。偏置电压的设定范围为-999 mV ~ 999 mV。

伺服参数	简称	名称	概要
PC09.0-1	MOD1	模拟监视1输出选择	应选择输出至模拟监视1的信号。关于设定值，请参照下述章节。 ☞ 394页 设定内容
PC09.3	MOD1	模拟监视输出1输出轴选择	应选择通过模拟监视1监视的轴。可在MR-J5W_-G_中使用该伺服参数。 0: A轴 (初始值) 1: B轴 2: C轴
PC10.0-1	MOD2	模拟监视2输出选择	应选择输出至模拟监视2的信号。关于设定值，请参照下述章节。 ☞ 394页 设定内容
PC10.3	MOD2	模拟监视输出2输出轴选择	应选择通过模拟监视2监视的轴。可在MR-J5W_-G_中使用该伺服参数。 0: A轴 (初始值) 1: B轴 2: C轴
PC11	MO1	模拟监视1偏置	应设定MO1 (模拟监视1) 的偏置电压。 初始值: 0 [mV]
PC12	MO2	模拟监视2偏置	应设定MO2 (模拟监视2) 的偏置电压。 初始值: 0 [mV]

设定内容

要点

使用线性伺服电机的情况下，应在阅读时将文章中的语句如下替换。


CCW方向 → 正方向






CW方向 → 负方向

转矩 → 推力

出厂状态下输出伺服电机速度至M01（模拟监视1），输出转矩至M02（模拟监视2），但可如下表所示通过 [Pr. PC09 模拟监视1 输出] 及 [Pr. PC10 模拟监视2 输出] 的设定来变更内容。

关于各信号的内容和检测点，请参照下述章节。

 373页 监视信号的说明

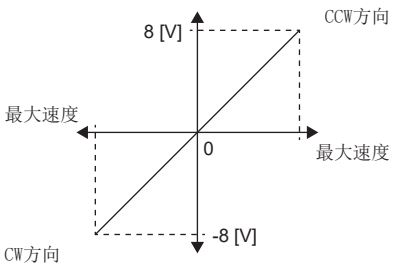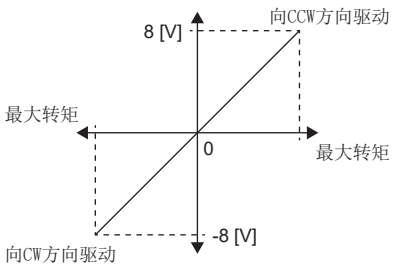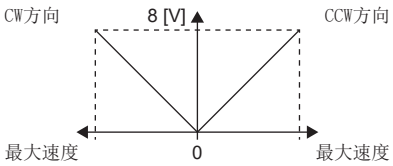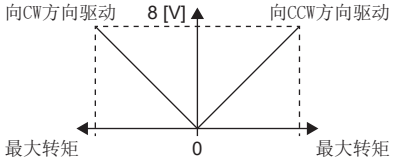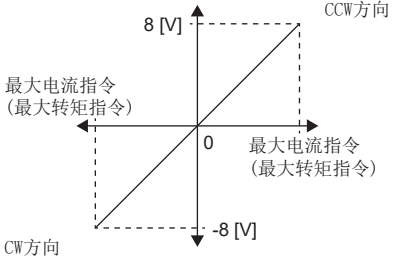设定值	输出项目	内容
00	伺服电机速度	
01	转矩/推力	
02	伺服电机速度	
03	转矩/推力	
04	电流指令 ^{*7}	

设定值	输出项目	内容
05	指令速度输出1 *2	
06	伺服电机侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/100 \text{ pulses}$) *1*2*3*4	
07	伺服电机侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/1000 \text{ pulses}$) *1*2*3*4	
08	伺服电机侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/10000 \text{ pulses}$) *1*2*3*4	
09	伺服电机侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/100000 \text{ pulses}$) *1*2*3*4	
0D	母线电压 *6	

设定值	输出项目	内容
0E	指令速度输出2 *2	
10	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/100 \text{ pulses}$) *2*3*4*5	
11	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/1000 \text{ pulses}$) *2*3*4*5	
12	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/10000 \text{ pulses}$) *2*3*4*5	
13	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/100000 \text{ pulses}$) *2*3*4*5	
14	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/1 \text{ Mpulses}$) *2*3*4*5	

设定值	输出项目	内容
15	伺服电机侧和机械侧位置偏差 (±10 V/100000 pulses) *2*3*4*5	
16	伺服电机侧和机械侧速度偏差 *5	
17	编码器内部温度 (±10 V/±128 °C)	
18	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/1 Mpulses) *1*2*3	

- *1 编码器脉冲单位。
- *2 无法在转矩模式下使用。
- *3 无法在速度模式下使用。
- *4 全闭环控制时，为机械侧编码器单位。半闭环控制时，为伺服电机编码器单位。
- *5 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。
- *6 对于400 V级伺服放大器，母线电压为+8 V/800 V。
- *7 最大电流指令（最大转矩指令）与伺服电机的最大电流/额定电流比一致。

5.4 模拟监视 [B]

要点

接通电源时，可能出现模拟监视输出的电压不稳定的情况。

可通过电压同时向2个通道输出伺服放大器的伺服电机速度、转矩、母线电压等状态。

MR-J5_ _B_的情况下，仅1轴伺服放大器可以使用该功能。

设定方法

通过MR Configurator2的扩展设定，可以选择通过模拟监视1及模拟监视2输出的信号，也可以设定模拟监视的偏置电压。偏置电压的设定范围为-999 mV ~ 999 mV。

伺服参数	简称	名称	概要
PC09.0-1	MOD1	模拟监视1输出选择	应选择输出至模拟监视1的信号。关于设定值，请参照下述章节。 ☞ 394页 设定内容
PC10.0-1	MOD2	模拟监视2输出选择	应选择输出至模拟监视2的信号。关于设定值，请参照下述章节。 ☞ 394页 设定内容
PC11	MO1	模拟监视1偏置	应设定MO1（模拟监视1）的偏置电压。 初始值：0 [mV]
PC12	MO2	模拟监视2偏置	应设定MO2（模拟监视2）的偏置电压。 初始值：0 [mV]

设定内容

要点

使用线性伺服电机的情况下，应在阅读时将文章中的语句如下替换。

CCW方向 → 正方向

CW方向 → 负方向

转矩 → 推力

出厂状态下输出伺服电机速度至M01（模拟监视1），输出转矩至M02（模拟监视2），但可如下表所示通过 [Pr. PC09 模拟监视1 输出] 及 [Pr. PC10 模拟监视2 输出] 的设定来变更内容。

关于各信号的内容和检测点，请参照下述章节。

☞ 373页 监视信号的说明

设定值	输出项目	内容
00	伺服电机速度	
01	转矩/推力	
02	伺服电机速度	
03	转矩/推力	
04	电流指令 ^{*6}	

设定值	输出项目	内容
05	指令速度输出1 *2	
06	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100 pulses) *1*2*3*4	
07	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/1000 pulses) *1*2*3*4	
08	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/10000 pulses) *1*2*3*4	
09	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100000 pulses) *1*2*3*4	
0D	母线电压 *5	

设定值	输出项目	内容
0E	指令速度输出2 *2	
10	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/100 \text{ pulses}$) *2*3*4	
11	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/1000 \text{ pulses}$) *2*3*4	
12	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/10000 \text{ pulses}$) *2*3*4	
13	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/100000 \text{ pulses}$) *2*3*4	
14	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/1 \text{ Mpulses}$) *2*3*4	

设定值	输出项目	内容
15	伺服电机侧和机械侧位置偏差 (±10 V/100000 pulses) *2*3*4	
16	伺服电机侧和机械侧速度偏差	
17	编码器内部温度 (±10 V/±128 °C)	
18	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/1 Mpulses) *1*2*3	

- *1 编码器脉冲单位。
- *2 无法在转矩模式下使用。
- *3 无法在速度模式下使用。
- *4 全闭环控制时，为机械侧编码器单位。半闭环控制时，为伺服电机编码器单位。
- *5 对于400 V级伺服放大器，母线电压为+8 V/800 V。
- *6 最大电流指令（最大转矩指令）与伺服电机的最大电流/额定电流比一致。

5.5 模拟监视 [A]

要点

接通电源时，可能出现模拟监视输出的电压不稳定的情况。

可通过电压同时向2个通道输出伺服放大器的伺服电机速度、转矩、母线电压等状态。

设定方法

通过MR Configurator2的扩展设定，可以选择通过模拟监视1及模拟监视2输出的信号，也可以设定模拟监视的偏置电压。偏置电压的设定范围为-9999 mV ~ 9999 mV。

伺服参数	简称	名称	概要
PC14.0-1	MOD1	模拟监视1输出选择	应选择输出至模拟监视1的信号。关于设定值，请参照下述章节。 ☞ 404页 设定内容
PC15.0-1	MOD2	模拟监视2输出选择	应选择输出至模拟监视2的信号。关于设定值，请参照下述章节。 ☞ 404页 设定内容
PC39	MO1	模拟监视1偏置	应设定MO1（模拟监视1）的偏置电压。 初始值：0 [mV]
PC40	MO2	模拟监视2偏置	应设定MO2（模拟监视2）的偏置电压。 初始值：0 [mV]

设定内容

要点

使用线性伺服电机的情况下，应在阅读时将文章中的语句如下替换。

CCW方向 → 正方向

CW方向 → 负方向

转矩 → 推力

出厂状态下输出伺服电机速度至M01（模拟监视1），输出转矩至M02（模拟监视2），但可如下表所示通过 [Pr. PC14 模拟监视1 输出] 及 [Pr. PC15 模拟监视2 输出] 的设定来变更内容。

关于各信号的内容和检测点，请参照下述章节。

☞ 373页 监视信号的说明

设定值	输出项目	内容
00	伺服电机速度	
01	转矩/推力	
02	伺服电机速度	
03	转矩/推力	
04	电流指令 ^{*7}	

设定值	输出项目	内容
05	指令脉冲频率 (±10 V/±4 Mpulses/s)	
06	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100 pulses) *1*2*3*4	
07	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/1000 pulses) *1*2*3*4	
08	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/10000 pulses) *1*2*3*4	
09	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/100000 pulses) *1*2*3*4	
0D	母线电压 *6	

设定值	输出项目	内容
0E	指令速度输出2 *2	
10	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/100 \text{ pulses}$) *2*3*4*5	
11	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/1000 \text{ pulses}$) *2*3*4*5	
12	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/10000 \text{ pulses}$) *2*3*4*5	
13	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/100000 \text{ pulses}$) *2*3*4*5	
14	机械侧偏差脉冲 ($\pm 10 \text{ V}/1 \text{ Mpulse}$) *2*3*4*5	

设定值	输出项目	内容
15	伺服电机侧和机械侧位置偏差 (±10 V/100000 pulses) *2*3*4*5	
16	伺服电机侧和机械侧速度偏差 *5	
17	编码器内部温度 (±10 V/±128 °C)	
18	伺服电机侧偏差脉冲 (±10 V/1 Mpulses) *1*2*3	

- *1 编码器脉冲单位。
- *2 无法在转矩控制模式下使用。
- *3 无法在速度控制模式下使用。
- *4 全闭环控制时，为机械侧编码器单位。半闭环控制时，为伺服电机编码器单位。
- *5 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。
- *6 对于400 V级伺服放大器，母线电压为+8 V/800 V。
- *7 最大电流指令（最大转矩指令）与伺服电机的最大电流/额定电流比一致。

5.6 任意数据监视功能 [B]

任意数据监视功能是通过控制器监视伺服放大器内数据的功能。任意数据监视中，可以设定登录监视的数据类别。关于使用方法和各数据类别的单位等详细内容，请参照所使用的控制器的手册。

登录监视

数据类别	内容
实际负载率	显示连续实际负载电流。将额定电流定为100%，显示有效值。
再生负载率	通过%显示相对于允许再生功率的再生功率的比例。
峰值负载率	以额定转矩作为100%，显示过去15秒内发生的转矩最高值。
位置反馈	对伺服电机编码器发出的反馈脉冲进行计数并显示。 反转时，带-符号。 全闭环控制模式时，表示齿轮后的机械侧编码器单位。
编码器1转内位置	以编码器的脉冲单位显示1转内位置。 全闭环控制模式时，显示伺服电机编码器单位的1转内位置。
编码器多转计数	显示伺服电机的旋转量。
负载转动惯量比	显示相对于伺服电机的转动惯量的伺服电机轴换算负载转动惯量比的推定值。
负载质量比	显示相对于线性伺服电机一次侧质量的负载质量比。
模型控制增益	显示模型控制增益的值。
母线电压	显示伺服放大器的转换器部（P+和N-之间）的母线电压。
累计当前值	显示伺服电机的累计当前值。
伺服电机转速	显示伺服电机的转速。
伺服电机速度	显示线性伺服电机驱动时的线性伺服电机的速度。
选择偏差脉冲	显示 [Pr. PE10.2 控制器显示用偏差脉冲监视选择] 中设定的偏差脉冲。
模块消耗功率	显示模块消耗功率。驱动时显示正值。再生时显示负值。
模块累计电能	显示模块累计电能。
瞬时发生转矩	显示瞬时发生转矩。 实时显示将额定转矩作为100%时的发生转矩的值。
瞬时发生推力	显示线性伺服电机驱动时的瞬时发生推力。 实时显示将连续推力作为100%时的发生推力的值。
机械侧编码器信息1	在机械侧所连接的各个编码器中显示以下的值。 旋转型伺服电机的情况下，显示循环计数。 绝对位置线性编码器的情况下，显示绝对位置数据。 增量线性编码器的情况下，在Z相通过后显示Z相计数（从线性编码器原点（参考标记）起的距离）（32位数据）。Z相通过前的值不确定。 ABZ相差动输出线性编码器的情况下，在Z相通过后显示Z相计数（从线性编码器原点（Z相）起的距离）（16位数据）。Z相通过前，显示以接通电源时的位置为“0”的自由运行计数。 要在ABZ相差动输出线性编码器中显示循环计数时，应在 [Pr. PE51 机械侧编码器分辨率设定] 设定机械侧编码器分辨率。 关于详细内容，请参照以下手册。 □MR-J5-B/MR-J5W-B 用户手册（参数篇）
机械侧编码器信息2	在机械侧所连接的各个编码器中显示以下的值。 旋转型伺服电机的情况下，显示再次接通电源时也保持计数值的多转ABS计数。但是，HK-MT_VW的情况下，将显示再次接通电源时计数变为“0”的多转计数。 绝对位置线性编码器的情况下，显示“0”。 增量线性编码器的情况下，显示“0”。 ABZ相差动输出线性编码器的情况下，显示“0”。 ABZ相差动输出旋转编码器的情况下，显示“0”。
标尺自由运行计数	显示以接通电源时的位置为“0”的机械侧编码器的自由运行计数。
Z相计数	在伺服电机侧所连接的各个线性编码器中显示以下的值。 绝对位置线性编码器的情况下，显示“0”。 增量线性编码器的情况下，在Z相通过后显示Z相计数（从线性编码器原点（参考标记）起的距离）（32位数据）。Z相通过前的值不确定。 ABZ相差动输出线性编码器的情况下，在Z相通过后显示Z相计数（从线性编码器原点（Z相）起的距离）（32位数据）。Z相通过前，显示以接通电源时的位置为“0”的自由运行计数。
伺服电机热敏电阻温度	带热敏电阻的伺服电机的情况下，显示热敏电阻的温度。 不带热敏电阻的伺服电机的情况下，显示“9999”。 关于带热敏电阻的伺服电机，请参照各伺服电机的用户手册。
外部干扰相当转矩	将伺服电机驱动所需的转矩和实际需要的转矩（转矩部分的电流值）的差显示为外部干扰相当转矩。
外部干扰相当推力	将线性伺服电机驱动所需的推力和实际需要的推力（推力部分的电流值）的差显示为外部干扰相当推力。

数据类别	内容
过载报警余量	通过%单位显示达到 [AL. 050 过载1] 及 [AL. 051 过载2] 的报警等级为止的余量。
误差过大报警余量	通过编码器的脉冲单位显示达到误差过大报警等级为止的余量。0脉冲时为误差过大报警。
整定时间	显示从指令结束后到INP（到位）变为ON为止的时间（整定时间）。
过冲量	以编码器的脉冲单位显示位置模式时的过冲量。
伺服电机侧和机械侧位置偏差	全闭环控制模式时，显示伺服电机侧位置与机械侧位置的偏差。显示的脉冲数为机械侧编码器单位。
伺服电机侧和机械侧速度偏差	全闭环控制模式时，显示伺服电机侧速度与机械侧速度的偏差。
编码器内部温度	显示编码器中检测出的内部温度。 线性伺服电机的情况下，显示“9999”。

瞬时指令

数据类别	内容
电机序列号 (前8个字符)	显示伺服电机的序列号。
电机序列号 (后8个字符)	在连接线性伺服电机时则不显示。
伺服电机ID (SSCNET III/H)	显示编码器发送的伺服电机ID。 通过参照伺服电机ID, 可以确认连接中的伺服电机的类别。 关于详细内容, 请参照以下手册。 □ 旋转型伺服电机 用户手册 (对应MR-J5)
编码器分辨率	显示编码器的分辨率。
伺服放大器序列号 (前8个字符)	显示伺服放大器的生产编号。
伺服放大器序列号 (后8个字符)	
伺服放大器识别信息 (前8个字符)	显示伺服放大器的名称。
伺服放大器识别信息 (后8个字符)	
伺服放大器S/W编号 (前8个字符)	显示伺服放大器的软件版本。
伺服放大器S/W编号 (后8个字符)	
电源ON时间累计	显示打开伺服放大器电源后的累计时间。
冲击继电器ON/OFF次数	显示伺服放大器的冲击继电器的ON/OFF次数。
报警记录个数的读取	显示所连接伺服放大器的报警记录的最大个数。
报警记录/详细内容 #1、#2	以16进制显示报警记录/详细内容 #1、#2。
报警记录/详细内容 #3、#4	以16进制显示报警记录/详细内容 #3、#4。
报警记录/详细内容 #5、#6	以16进制显示报警记录/详细内容 #5、#6。
报警记录/详细内容 #7、#8	以16进制显示报警记录/详细内容 #7、#8。
报警记录/详细内容/发生时间	显示特定编号#的报警记录数据。
报警发生时间 #1、#2	显示报警发生时间 #1、#2。
报警发生时间 #3、#4	显示报警发生时间 #3、#4。
报警发生时间 #5、#6	显示报警发生时间 #5、#6。
报警发生时间 #7、#8	显示报警发生时间 #7、#8。
报警记录清除指令	清除报警记录时使用。
原点位置 [指令位置]	显示原点位置。
母线电压	显示伺服放大器的转换器部 (P+和N-之间) 的母线电压。
再生负载率	通过%显示相对于允许再生功率的再生功率的比例。
实际负载率	显示连续实际负载电流。将额定电流定为100 %, 显示有效值。
峰值负载率	将额定转矩定为100 %, 显示过去15秒内发生的转矩最高值。
负载转动惯量比	显示相对于伺服电机的转动惯量的伺服电机轴换算负载转动惯量比的推定值。
模型控制增益	显示模型控制增益的值。
LED显示	显示伺服放大器的7段LED的显示值。
机械侧编码器信息1	在机械侧所连接的各个编码器中显示以下的值。 旋转型伺服电机的情况下, 显示再次接通电源时也保持计数值的多转ABS计数。但是, HK-MT_VW的情况下, 将显示再次接通电源时计数变为“0”的多转计数。 绝对位置线性编码器的情况下, 显示绝对位置数据。 增量线性编码器的情况下, 显示接通电源时的位置为“0”的机械侧编码器的自由运行计数。 ABZ相差动输出线性编码器的情况下, 显示以接通电源时的位置为“0”的机械侧编码器的自由运行计数。 ABZ相差动输出旋转编码器的情况下, 显示以接通电源时的位置为“0”的机械侧编码器的自由运行计数。
机械侧编码器信息2	在机械侧所连接的各个编码器中显示以下的值。 旋转型伺服电机的情况下, 显示循环计数。 绝对位置线性编码器的情况下, 显示“0”。 增量线性编码器的情况下, 在Z相通过后显示Z相计数 (从线性编码器原点 (参考标记) 起的距离) (32位数据)。Z相通过前的值不确定。 ABZ相差动输出线性编码器的情况下, 在Z相通过时显示已进行锁存的自由运行计数。 ABZ相差动输出旋转编码器的情况下, 在Z相通过时显示已进行锁存的自由运行计数。
速度反馈	显示伺服电机的速度。
伺服电机热敏电阻温度	带热敏电阻的伺服电机的情况下, 显示热敏电阻的温度。 不带热敏电阻的伺服电机的情况下, 显示“9999”。 关于带热敏电阻的伺服电机, 请参照各伺服电机的用户手册。

数据类别	内容
Z相计数	在伺服电机侧所连接的各个线性编码器中显示以下的值。 绝对位置线性编码器的情况下，显示“0”。 增量线性编码器的情况下，在Z相通过后显示Z相计数（从线性编码器原点（参考标记）起的距离）（32位数据）。Z相通过前的值不确定。 ABZ相差动输出线性编码器的情况下，在Z相通过后显示Z相计数（从线性编码器原点（Z相）起的距离）（32位数据）。Z相通过前，显示以接通电源时的位置为“0”的自由运行计数。
模块消耗功率	显示模块消耗功率。驱动时显示正值。再生时显示负值。
模块累计电能	显示模块累计电能。
外部干扰相当转矩	将伺服电机驱动所需的转矩和实际需要的转矩（转矩部分的电流值）的差显示为外部干扰相当转矩。
瞬时发生转矩	显示瞬时发生转矩。 实时显示将额定转矩作为100 %时的发生转矩的值。
过载报警余量	通过%单位显示达到 [AL. 050 过载1] 及 [AL. 051 过载2] 的报警等级为止的余量。
误差过大报警余量	通过编码器的脉冲单位显示达到误差过大报警等级为止的余量。0脉冲时为误差过大报警。
整定时间	显示从指令结束后到INP（到位）变为ON为止的时间（整定时间）。
过冲量	以编码器的脉冲单位显示位置模式时的过冲量。
伺服电机侧和机械侧位置偏差	全闭环控制模式时，显示伺服电机侧位置与机械侧位置的偏差。显示的脉冲数为机械侧编码器单位。
伺服电机侧和机械侧速度偏差	全闭环控制模式时，显示伺服电机侧速度与机械侧速度的偏差。
编码器内部温度	显示编码器中检测出的内部温度。 线性伺服电机的情况下，显示“9999”。
机械诊断状态	显示机械诊断状态。 [Bit 0 ~ 3: 正转时摩擦推定状态] *1*2 0: 推定中（正常） 1: 推定完成（正常） 2: 电机旋转/移动方向有可能偏向一个方向。（警告） 3: 进行摩擦推定时伺服电机速度有可能较小。（警告） 4: 进行摩擦推定时伺服电机速度的变化有可能较小。（警告） 5: 进行摩擦推定时加减速时间常数有可能较小。（警告） 6: 运行时间有可能不充分。（警告） [Bit 4 ~ 7: 反转时摩擦推定状态] *1*2 0: 推定中（正常） 1: 推定完成（正常） 2: 电机旋转/移动方向有可能偏向一个方向。（警告） 3: 进行摩擦推定时伺服电机速度有可能较小。（警告） 4: 进行摩擦推定时伺服电机速度的变化有可能较小。（警告） 5: 进行摩擦推定时加减速时间常数有可能较小。（警告） 6: 运行时间有可能不充分。（警告） [Bit 8 ~ 11: 振动推定状态] 0: 推定中 1: 推定完成 [Bit 12 ~ 15: reserved]
摩擦推定值	显示通过机械诊断功能推定的摩擦推定值。
振动推定值	显示通过机械诊断功能推定的振动推定值。

数据类别	内容
故障预测状态	<p>显示故障预测状态。</p> <p>[Bit 0 ~ 3: 摩擦故障预测状态]</p> <p>0: 摩擦故障预测无效 1: 摩擦故障预测准备中 2: 摩擦故障预测执行中 3: 摩擦故障预测警告中</p> <p>[Bit 4 ~ 7: 振动故障预测状态]</p> <p>0: 振动故障预测无效 1: 振动故障预测准备中 2: 振动故障预测执行中 3: 振动故障预测警告中</p> <p>[Bit 8 ~ 11: 总移动量故障预测状态]</p> <p>0: 电机总移动量故障预测无效 1: 电机总移动量故障预测执行中 2: 电机总移动量故障预测警告中</p> <p>[Bit 12 ~ 15: 电机总移动量计算状态]</p> <p>0: 电机总移动量计算停止中 1: 电机总移动量计算中</p> <p>[Bit 16 ~ 19: 电机总移动量2故障预测状态]</p> <p>0: 电机总移动量2故障预测无效 1: 电机总移动量2故障预测执行中 2: 电机总移动量2故障预测警告中</p> <p>[Bit 20 ~ 23: 静摩擦故障预测状态]</p> <p>0: 静摩擦故障预测无效 1: 静摩擦故障预测准备中 2: 静摩擦故障预测执行中 3: 静摩擦故障预测警告中</p> <p>[Bit 24 ~ 27: 皮带张力下降预测状态]</p> <p>0: 皮带张力下降预测无效 1: 皮带张力下降预测执行中 2: 皮带张力下降警告中</p> <p>[Bit 28 ~ 31: 皮带张力推定状态]</p> <p>0: 皮带张力推定中 1: 皮带张力推定完成 7: 皮带张力推定未设定</p>
摩擦故障预测阈值	将额定转矩视为100%，以0.1%单位显示摩擦故障预测所使用的阈值。
振动故障预测阈值	将额定转矩视为100%，以0.1%单位显示振动故障预测所使用的阈值。
故障预测准备进度	以%单位表示故障预测所使用的阈值的制定进度。达到100%后，故障预测阈值将完成制定。
机械总移动量	以10 rev单位显示机械总移动量。
张力推定值	以0.1 N单位显示皮带张力下降预测功能所使用的张力推定值。

*1 2 ~ 6的警告条件同时成立时，回复最小值。

*2 即使是在变为警告后完成了推定，状态也会变为推定完成。

6 功能安全

6.1 功能和构成

概要

关于对应的伺服放大器及固件版本，请参照用户手册（导入篇）的“功能安全”。

关于连接图及配线，请参照以下手册的“使用STO功能时”及“使用功能安全时”。

📖 MR-J5 用户手册（硬件篇）

📖 MR-J5D 用户手册（硬件篇）

功能特征

■使用基于经由网络的安全监视功能时

要点 🔍

在本手册中，对CC-Link IE TSN的安全监视功能进行说明。关于其他的网络，请参照用户手册（通信功能篇）。
在CC-Link IE现场网络Basic中，不可使用经由网络的安全监视功能。

MR-J5-_G_-RJ、MR-J5W_-_G_及MR-J5D_-_G_时，可以经由网络使用安全监视功能。如此可以实现节省接线。

可使用的安全监视功能与安全等级，请参照用户手册（导入篇）的“功能安全”。

在CC-Link IE TSN中，支持功能安全的控制器如下所示。

分类	型号
运动模块	RD78G(H)
主站/本地站模块	RJ71GN11-T2

■通过连接至CN8连接器的接线使用安全监视功能时（基于输入软元件的安全监视功能控制）

通过使用输入软元件，可以使用安全监视功能。

安全监视功能概要

功能安全中可使用的功能如下所示。

功能	内容	详细说明
STO (Safe torque off)	根据来自外部设备的输入信号，对伺服电机驱动能量进行电子式切断（二次侧输出切断）。相当于IEC/EN60204-1的停止类别0。	☞ 462页 STO功能
SS1 (Safe stop 1)	基于从外部设备的输入信号，开始减速。经过可以确认停止的指定时间后，将执行STO功能(SS1)。相当于IEC/EN 60204-1的停止类别1。	☞ 464页 SS1功能
SS2 (Safe stop 2)	基于从外部设备的输入信号，开始减速。经过可以确认停止的指定时间后，将执行SOS功能(SS2)。相当于IEC/EN 60204-1的停止类别2。	☞ 471页 SS2/SOS功能
SOS (Safe operating stop)	对伺服电机偏离停止位置是否超出了规定范围进行监视的功能。是为伺服电机提供能量的状态。	
SLS (Safely-limited speed)	对速度是否超过规定速度限制值进行监视的功能。如果超过指定速度限制值，则通过STO切断能量。	☞ 477页 SLS功能
SSM (Safe speed monitor)	伺服电机速度在规定速度内时输出信号。	☞ 480页 SSM功能
SBC (Safe brake control)	输出外部制动器控制用信号。	☞ 481页 SBC功能
SDI (Safe direction)	监视伺服电机的移动方向是否在指定方向的功能。如果伺服电机的移动方向与指定方向不同，则通过STO切断能量。	☞ 482页 SDI功能
SLI (Safely-limited increment)	对伺服电机的移动量是否超出指定范围进行监视的功能。如果伺服电机的移动量超出指定范围，则通过STO切断能量。	☞ 485页 SLI功能
SLT (Safely-limited torque)	对转矩是否超过指定转矩进行监视的功能。如果超出指定转矩时，则通过STO切断能量。	☞ 487页 SLT功能
状态监视 (SM: Status monitor)	通过信号输出安全监视功能的状态。该功能不是IEC/EN 61800-5-2中定义的功能，而是安全监视功能的独特功能。	☞ 491页 状态监视 (SM)功能

风险评估

在要求提供将机械装置的风险降低至可容许等级的高安全性机械装置的社会背景下，请确定机械装置中潜在的危险源，根据逻辑步骤，实施客观地评估风险的风险评估。需要由用户确定整个机械设备的所有风险评估与残留风险。安全系统的设置和委任，由相关公司团体或个人负全部责任。此外，对应欧洲机械指令时，整个系统需要取得安全规格的认证。

应对设备、整个系统实施所有的风险评估及安全等级证明。建议使用第三方认证机构的证明作为系统的最终安全证明。与该产品安全监视功能相关的残留风险如下所示。

各功能通用的残留风险

- 出厂时，需要通过编程工具、显示屏的监视内容及显示内容确认安全关联部的设定，记录及保存安全关联部的设定数据及使用的编程工具类。应使用检查表等实施。
- 在机械组装中等，在正确实施安装、接线及调整之前，无法确保安全。安装、接线及调整请按照各伺服放大器的使用说明书。
- 装有机器的设备的安装、启动、修理、调整等作业权限仅授予有资质人员。设备必须由受过训练的技术人员安装及操作。（参考：ISO 13849-1:2015 附件F 表F.1 No. 5）
- 与安全监视功能相关的接线应与其他信号接线分开。（参考：ISO 13849-1:2015 附件F 表F.1 No. 1）
- 电缆应用恰当的手段（安装在控制柜内、使用电缆防护等）进行防护。
- 根据使用的电压，在适当确保空间/爬电距离的同时，建议使用符合安全规格的开关、继电器、传感器等。如果使用不符合安全规格的开关、继电器、传感器等，应使用经用户安全证明或是经充分考虑的部件。（参考：ISO 13849-1:2015 附件F 表F.1 No. 3）
- 检测出安全监视错误的时间取决于参数的设定。

各功能中的残留风险

功能	残留风险
速度监视 (SLS)	<ul style="list-style-type: none">• 速度监视功能是保证伺服电机速度的功能，但并不保证实际机械的安全速度。进行参数设定，以使机械的安全速度达到指定伺服电机的安全速度。• 包括因指令及编码器的分辨率引起的误差在内，需要使用速度计等确认监视对象伺服轴与实际速度相等。• 轴的滑动或同步带的脱落等机械结构部的不良不在保修范围内。需要事先排除机械结构部的风险。• 速度监视异常检测时间以1 ms单位设定。比此更短时间的超速不会被检测出。• 检测出超过指定速度后，在参数设定的速度异常检测时间之内不会出现安全监视错误（切断信号OFF）。包括该期间在内，确认可以确保安全。
安全速度监视 (SSM)	作为重启触发使用SSM时，请按IEC/EN 60204-1实施。
安全制动器控制 (SBC)	本功能仅保证机械制动器的电源供给正确，无法检测出机械制动器机构及抽动器磨损。
安全操作停止 (SOS)	在长时间持续在相同停止位置的情况下，应定期微移伺服电机停止位置，避免在相同位置的累积故障。
安全极限增量 (SLI)	伺服电机的轴（线性伺服电机的情况为可移动件）结束指定移动后，如长时间持续停止状态，应切换成SOS功能。
安全方向 (SDI)	伺服电机的轴（线性伺服电机的情况为可移动件）结束指定移动后，如长时间持续停止状态，应切换成SOS功能。

6.2 信号

信号的说明

输入软元件

应通过 [Pr. PSD02 输入软元件选择DI1] 将软元件分配到CN8-4引脚及CN8-5引脚的输入信号。关于详细内容，请参照下述章节。

☞ 424页 输入软元件

基于网络的安全监视功能控制时，可经由网络输入。关于详细内容，请参照下述章节。

☞ 429页 基于网络的安全监视功能控制

软元件	简称	连接器-引脚编号	功能	功能有效的输入引脚状态
STO指令	STOC	CN8-4 CN8-5	通过STO指令，STO功能起动。 ☞ 462页 STO功能	开路
SS1指令	SS1C		通过SS1指令，SS1功能起动。 ☞ 464页 SS1功能	开路
SS2指令	SS2C		通过SS2指令，SS2/SOS功能起动。 ☞ 471页 SS2/SOS功能	开路
SLS1指令	SLS1C		通过SLS1指令，SLS功能1起动。使用 [Pr. PSA07 SLS减速监视时间1] 及 [Pr. PSA11 SLS速度1] 作为参数。 ☞ 477页 SLS功能	开路
SDIP指令	SDIPC		通过SDIP指令，地址递增方向的SDI功能起动。 ☞ 482页 SDI功能	开路
SDIN指令	SDINC		通过SDIN指令，地址递减方向的SDI功能起动。 ☞ 482页 SDI功能	开路
SLI指令	SLIC		通过SLI指令，SLI功能起动。 ☞ 485页 SLI功能	开路
SLT1指令	SLT1C		通过SLT1指令，SLT功能1起动。使用 [Pr. PSB10 SLT转矩上限值1]、[Pr. PSB14 SLT转矩下限值1] 作为参数。 ☞ 487页 SLT功能	开路

输出软元件

安全监视功能的状态监视（SM）通过CN8-6引脚及CN8-7引脚的输出信号输出。可通过 [Pr. PSD08 输出软元件选择D01] 将输出软元件分配到CN8-6引脚及CN8-7引脚的输出信号。关于详细内容，请参照下述章节。


☞ 427页 输出软元件


基于网络的安全监视功能控制时，也可以经由网络输出。此时，CN8-6引脚及CN8-7引脚的输出信号也可以同时使用。

软元件	简称	连接器-引脚编号	功能	动作时的输出引脚状态
SSM输出	SSMS	CN8-6 CN8-7	基于SSM功能的速度监视运行中，表示伺服电机速度低于SSM速度。 ☞ 480页 SSM功能	导通
SBC输出	SBCS		输出电磁制动器的控制信号。 ☞ 481页 SBC功能	开路
STO输出	STOS		表示STO功能起动的监视输出信号。 ☞ 462页 STO功能	开路
SOS输出	SOSS		表示通过SS2/SOS功能监视伺服电机为停止状态的监视输出信号。 ☞ 471页 SS2/SOS功能	开路
SS1输出	SS1S		表示SS1功能起动的监视输出信号。 ☞ 464页 SS1功能	开路
SS2输出	SS2S		表示SS2/SOS功能起动的监视输出信号。 ☞ 471页 SS2/SOS功能	开路
SLS1输出	SLS1S		表示SLS功能1起动的监视输出信号。 ☞ 477页 SLS功能	开路
SLS2输出	SLS2S		表示SLS功能2起动的监视输出信号。 ☞ 477页 SLS功能	开路
SLS3输出	SLS3S		表示SLS功能3起动的监视输出信号。 ☞ 477页 SLS功能	开路
SLS4输出	SLS4S		表示SLS功能4起动的监视输出信号。 ☞ 477页 SLS功能	开路
SDIP输出	SDIPS		表示SDI功能起动的监视输出信号。 ☞ 482页 SDI功能	开路
SDIN输出	SDINS		表示SDI功能起动的监视输出信号。 ☞ 482页 SDI功能	开路
SLI输出	SLIS		表示SLI功能起动的监视输出信号。 ☞ 485页 SLI功能	开路
SLT1输出	SLT1S		表示SLT功能1起动的监视输出信号。 ☞ 487页 SLT功能	开路
SLT2输出	SLT2S		表示SLT功能2起动的监视输出信号。 ☞ 487页 SLT功能	开路
SLT3输出	SLT3S		表示SLT功能3起动的监视输出信号。 ☞ 487页 SLT功能	开路
SLT4输出	SLT4S		表示SLT功能4起动的监视输出信号。 ☞ 487页 SLT功能	开路

电源接通顺控

在使用支持功能安全的伺服电机的系统中，为实施编码器的初始诊断，除了伺服放大器的启动时间，还应确保约0.5 s ~ 2 s。关于伺服放大器的启动时间，请参照以下手册的“电源接通步骤”。

 MR-J5 用户手册（硬件篇）

 MR-J5D 用户手册（硬件篇）

6.3 设定方法

初次接通电源的情况

利用安全监视功能时，应按照以下步骤进行启动。在用户手册（导入篇）的“初次接通电源的情况”之后实施本项步骤时，应在将短路连接器指向伺服放大器的CN8连接器的状态下实施。

步骤	内容	参照章节
1. 接线的确认	应通过目测或使用DO强制输出功能等确认CN8的接线是否正确。 使用基于网络的安全监视功能时，应务必拆除短路连接器。	☞ 421页 DO强制输出
2. 功能安全参数的设定	应参照各功能的设定方法，设定功能安全参数。	☞ 419页 功能安全参数设定 ☞ 420页 必须设定的功能安全参数 ☞ 422页 安全监视功能
3. 密码的设定	功能安全参数应用密码锁定，以免参数被轻易更改。	☞ 419页 功能安全参数设定
4. 功能安全参数的验证	应读取各功能安全参数，验证设定是否正确。	—
5. 安全监视功能的动作确认	应确认安全监视功能是否正确动作。	—

功能安全参数设定

可使用MR Configurator2设定功能安全参数。在这些参数组中进行与安全监视功能相关的设定。应在功能安全参数中设定密码，以免更改参数。出厂时的密码为“000000”。

与其他参数组的差异如下所示。

- 功能安全参数应用密码保护，以免被轻易更改。
- 设定变更后，应再次接通电源。
- 设定变更后，应按步骤确认功能安全参数一致。
- 运动控制器/运动模块及安全可编程控制器中无法保存功能安全参数。
- 功能安全参数应通过MR Configurator2进行设定。

功能安全参数设定步骤

功能安全参数应按以下步骤设定。

1. 从MR Configurator2的菜单选择“安全参数设定”。
2. 显示密码认证对话框后，输入密码。出厂时的密码为“000000”。
3. 在“安全参数设定”画面设定功能安全参数。
4. 应点击“读取”，读取密码。应验证功能安全参数是否按预期设定。

多轴伺服放大器的情况下，功能安全参数的设定方法为“通用”时，最后设定的值将反映至所有轴。功能安全参数的验证在所有轴的设定完成后进行。

5. 应再次接通电源或进行软件复位。设定的功能安全参数在再次接通电源或软件复位后有效。

密码的更改

应设定密码，以免可轻易地更改功能安全参数。设定密码时，若不进行密码认证，功能安全参数就无法更改。功能安全参数的读取无需进行密码认证。密码的更改应按以下步骤实施。

1. 从MR Configurator2的菜单选择“密码的更改”。
2. 请设定密码。密码应设定为1个字符以上6个字符以下的字母数字。密码区分大小写。
3. 设定的密码在再次接通电源或软件复位后有效。

忘记密码时

忘记设定的密码时，可以通过将伺服放大器进行初始化，重新开始进行参数设定。

1. 请从MR Configurator2的菜单选择“密码初始化”。
2. 密码在再次接通电源或软件复位后被初始化。由于功能安全参数恢复出厂状态，应再次设定。

必须设定的功能安全参数

此处所示的功能安全参数必须设定。

参数	名称
PSA01.0	安全监视功能有效化设定
PSA01.1	输入模式选择
PSA02	功能安全设定
PSA03	SS1/SS2减速监视时间
PSA20	伺服电机编码器分辨率
PSA23	伺服电机额定速度
PSC03	功能安全 旋转方向选择/移动方向选择
PSL02	功能安全 线性编码器分辨率设定 分子
PSL03	功能安全 线性编码器分辨率设定 分母

[Pr. PSA01.0 安全监视功能有效化设定]

[Pr. PSA01.0 功能安全有效化设定] 应在确认功能安全参数的内容后设定为“1”。

[Pr. PSA01.1 输入模式选择]

应设定通过输入软元件进行的安全监视控制或通过网络进行的安全监视控制。

[Pr. PSA02 功能安全设定]

应根据系统构成进行设定。根据系统构成不同，推荐的参数设定、可达成的安全性等级会有所不同。关于详细内容，请参照下述章节。

☞ 422页 可达成的安全性等级

[Pr. PSA03 SS1/SS2减速监视时间]

SS1功能通过自诊断发现异常时，应预先设定SS1功能的功能安全参数，以便使用。请参照下述手册设定合适的值。

☞ 464页 SS1功能

[Pr. PSA20 伺服电机编码器分辨率]

设定连接的伺服电机编码器分辨率。若与连接的伺服电机编码器分辨率不一致，将发生 [AL. 537 参数设定范围异常 (安全监视功能)]。使用线性伺服电机时，不进行位置、速度监视时，无法设定。

[Pr. PSA23 伺服电机额定速度]

进行速度监视时，应设定连接的伺服电机额定速度。

连接的伺服电机额定速度与该功能安全参数设定不同时，发生 [AL. 537 参数设定范围异常 (安全监视功能)]。

[Pr. PSC03功能安全 旋转方向选择/移动方向选择]

将与 [Pr. PA14 移动方向选择] 相同的值设定为 [PSC03.0 旋转方向选择/移动方向选择]。

参数设定不同时，发生 [AL. 537 参数设定范围异常 (安全监视功能)]。

以后，将 [Pr. PA14] 及 [Pr. PSC03.0] 称为“POL”。

使用该功能安全参数时，应注意以下安全监视功能。

■SDI功能

SDIP指令的监视方向为地址递增方向 (CCW或正方向)。

将POL设定为“1”时的监视方向为地址递增方向 (CW或负方向)。

将POL设定为“1”时，应注意监视方向与伺服电机的旋转/移动方向不同。

[Pr. PSL02 功能安全 线性编码器分辨率设定 分子] [Pr. PSL03 功能安全 线性编码器分辨率设定 分母]

利用线性伺服电机进行位置、速度监视时，应设定为与 [Pr. PL02 线性编码器分辨率设定 分子]，[Pr. PL03 线性编码器分辨率设定 分母] 相同的值。参数设定不同时，发生 [AL. 537 参数设定范围异常 (安全监视功能)]。

试运行

概要

可暂时将安全监视功能设为无效进行试运行。应将 [Pr. PSA01.1 输入模式选择] 设定为“2”。在试运行模式中，部分诊断功能、安全监视功能无效。不可用于安全设备启动未完成阶段的JOG运行、定位运行、机器分析仪等。试运行模式应注意以下几点。

- 应设为试运行模式。
- 不进行输入输出的诊断。
- 由于安全监视功能无效，在运行时应充分注意。
- 发生异常运行时，应使用EM2 (强制停止2) 进行停止。

有关试运行的详细内容，请参照用户手册 (导入篇) 的“试运行”。

结束试运行时，应根据使用的系统，将 [Pr. PSA01.1 输入模式选择] 设为“0”或“1”。

DO强制输出

可以无需考虑伺服状态而强制地将CN8-6引脚及CN8-7引脚的输出信号设为ON/OFF。应用于信号输出的接线检查等。应通过MR Configurator2的DO强制输出画面进行操作。

该功能仅在将 [Pr. PSA01 输入模式选择] 设定为“2” (试运行模式) 时可以使用。

- 在DO强制输出画面点击“ON”或“OFF”，可以更改DO输出。取消“同时切换冗余输出”的复选框，可以个别输出CN8-6引脚以及CN8-7引脚。

6.4 安全监视功能

可达成的安全性等级

可达成的安全性等级、可使用的安全监视功能会因连接的设备而受影响。此外需要根据连接的设备设定参数。表示为了实现功能安全等级所需要的伺服电机及参数的设定内容。

将安全监视功能设定为有效([Pr. PSA01.0 安全监视功能有效化设定] = “1”时)使用时, 通信周期发生限制。关于详细内容, 请参照以下用户手册(导入篇)的“MR-J5_G_的限制事项”。

切断/监视功能

■基于网络的安全监视功能控制

安全监视功能				支持功能安全的伺服电机	运行模式 *1			半/全 *1		编码器 *1		参数设定 位置/速度监视设定 [Pr. PSA02.1]
STO功能 SS1功能	SLT功能	SLS功能 SDI功能 减速监视功能	SS2/SOS功能 SLI功能		标准	线性	DD	半闭环	全闭环	三菱电机串行	ABZ相	
类别3, PL d, SIL 2	类别3, PL d, SIL 2	—	—	不需要	○	○	○	○	○	○	○	0
		类别3, PL d, SIL 2	—	不需要	○	○	○	○	×	○	○	2
类别4, PL e, SIL 3	类别3, PL d, SIL 2	—	—	不需要	○	○	○	○	○	○	○	0
		类别3, PL d, SIL 2	—	不需要	○	○	○	○	×	○	○	2
		类别4, PL e, SIL 3	类别4, PL e, SIL 3	需要	○	×	×	○	×	○	×	1

*1 ○: 表示在该构成中可以对应。×: 表示在该构成中不对应。

■通过连接至CN8连接器的接线使用安全监视功能时(基于输入软元件的安全监视功能控制)

- 通过安全可编程控制器进行安全监视功能控制时

安全监视功能				支持功能安全的伺服电机	运行模式 *3			半/全 *3		编码器 *3		参数设定 位置/速度监视设定 [Pr. PSA02.1]
STO功能 SS1功能	SLT功能	SLS功能 SDI功能 减速监视功能	SS2/SOS功能 SLI功能		标准	线性	DD	半闭环	全闭环	三菱电机串行	ABZ相	
类别3, PL d, SIL 2 *1	类别3, PL d, SIL 2 *1	—	—	不需要	○	○	○	○	○	○	○	0
		类别3, PL d, SIL 2 *1	—	不需要	○	○	○	○	×	○	○	2
类别4, PL e, SIL 3 *2	类别3, PL d, SIL 2 *1	—	—	不需要	○	○	○	○	○	○	○	0
		类别3, PL d, SIL 2 *1	—	不需要	○	○	○	○	×	○	○	2
		类别4, PL e, SIL 3 *2	类别4, PL e, SIL 3 *2	需要	○	×	×	○	×	○	×	1

*1 控制器的IO诊断脉冲应设定为无效(不使用)。

*2 控制器的IO诊断脉冲应设定为有效(使用)。控制器需要支持SIL 3。

*3 ○: 表示在该构成中可以对应。×: 表示在该构成中不对应。

- 通过紧急停止按钮开关、安全开关、启动开关进行安全监视控制时

安全监视功能				支持功能安全的伺服电机	运行模式 *1			半/全 *1		编码器 *1		参数设定
STO功能 SSI功能	SLT功能	SLS功能 SDI功能 减速监视功能	SS2/SOS功能 SLI功能		标准	线性	DD	半闭环	全闭环	三菱电机串行	ABZ相	位置/速度监视设定 [Pr. PSA02. 1]
类别3, PL d, SIL 2	类别3, PL d, SIL 2	—	—	不需要	○	○	○	○	○	○	○	0
		类别3, PL d, SIL 2	—	不需要	○	○	○	○	×	○	○	2
			类别3, PL d, SIL 2	需要	○	×	×	○	×	○	×	1

*1 ○：表示在该构成中可以对应。×：表示在该构成中不对应。

输出功能

需要的安全性等级				支持功能安全的伺服电机	运行模式 *2			半/全 *2		编码器 *2		参数设定	
STOS SS1S SBCS	SLT1S SLT2S SLT3S SLT4S	SLS1S SLS2S SLS3S SLS4S SSMS SDIPS SDINS	SOSS SS2S SLIS		标准	线性	DD	半闭环	全闭环	三菱电机串行	ABZ相	位置/速度监视设定 [Pr. PSA02. 1]	内置测试脉冲诊断 [Pr. PSA29. 0]
类别3, PL d, SIL 2	类别3, PL d, SIL 2	—	—	不需要	○	○	○	○	○	○	0	0 *1	
		类别3, PL d, SIL 2	—	不需要	○	○	○	○	×	○	○	2	0 *1
类别4, PL e, SIL 3	类别3, PL d, SIL 2	—	—	不需要	○	○	○	○	○	○	0	1	
		类别3, PL d, SIL 2	—	不需要	○	○	○	○	×	○	○	2	1
		类别4, PL e, SIL 3	类别4, PL e, SIL 3	需要	○	×	×	○	×	○	×	1	1

*1 建议至少每24小时确认1次（诊断）输出软元件是否正确动作。

*2 ○：表示在该构成中可以对应。×：表示在该构成中不对应。

输入输出功能

输入软元件

■概要

基于网络的安全监视功能控制时，不可使用输入软元件。功能安全的输入软元件具有以下所示的特征。

- 输入软元件选择

可通过参数将软元件自由分配到CN8-4引脚及CN8-5引脚的输入信号。

- 冗余输入接线

通过设为冗余接线并核对输入信号，可以立即检测出输入异常。

- 利用测试脉冲进行诊断

输入信号为ON时，可以流过暂时OFF的脉冲信号，进行包括外部接线的故障诊断。

- 噪声去除滤波

可针对输入信号减轻噪音的功能。

■输入软元件选择

- 输入软元件选择

应选择通过 [Pr. PSD02 输入软元件选择DI1] 分配到CN8-4引脚及CN8-5引脚的输入信号的输入软元件。

CN8引脚编号	参数
4	[Pr. PSD02 输入软元件选择DI1]
5	

关于各输入软元件的详细内容请参照如下所示项目。多轴伺服放大器时，可以选择使用输入信号的轴。可以通过1个输入信号，仅对A轴起动安全监视功能，或者同时对A、B、C轴起动安全监视功能。

输入信号	参照章节
ST0C (ST0指令)	☞ 462页 ST0功能
SS1C (SS1指令)	☞ 464页 SS1功能
SS2C (SS2指令)	☞ 471页 SS2/SOS功能
SLS1C (SLS1指令)	☞ 477页 SLS功能
SLS2C (SLS2指令)	
SLS3C (SLS3指令)	
SLS4C (SLS4指令)	
SDIPC (SDIP指令)	☞ 482页 SDI功能
SDINC (SDIN指令)	
SLIC (SLI指令)	☞ 485页 SLI功能
SLT1C (SLT1指令)	☞ 487页 SLT功能
SLT2C (SLT2指令)	
SLT3C (SLT3指令)	
SLT4C (SLT4指令)	

- 输入软元件自动有效化选择

在 [Pr. PSD01 输入软元件自动有效化选择] 的设定中可自动地将各功能的运行指令有效化。

自动有效化的输入软元件不论输入软元件的状况，都作为有效处理，对应的功能自动起动。


可自动有效化的输入软元件，请参照 [Pr. PSD01 输入软元件自动有效化选择]。

■输入接线的冗余

• 输入接线的冗余

CN8-4引脚及CN8-5引脚应在不一致允许时间内进行切换。

始终监视冗余输入的信号是否一致。检测出不一致时相应的输入软元件作为OFF处理。将SLS1C (SLS1指令) 分配到CN8-4引脚及CN8-5引脚的输入信号时的动作顺控如下所示。CN8-4引脚及CN8-5引脚不一致期间, SLS1C (SLS1指令) 为OFF。CN8-4引脚及CN8-5引脚都为ON时, SLS1C (SLS1指令) 为ON。如果不一致持续超过参数指定的不一致允许时间, 将发生 [AL. 557 输入软元件不一致检测 (安全监视功能)], SS1功能起动。

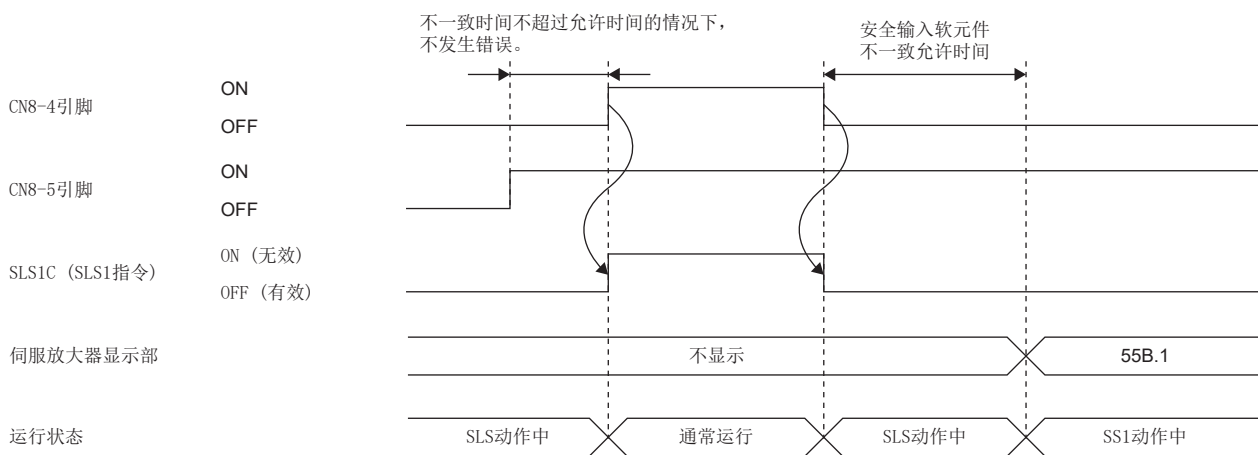

• 功能安全参数设定

对于通过 [Pr. PSD02 输入软元件选择DI1] 分配的输入软元件, 应设定以下参数。可通过将不一致允许时间设定为0将诊断设为无效。

参数	名称
PSD18	不一致允许时间DI1


■利用测试脉冲进行诊断

• 连接具有诊断功能的设备时 (安全控制器等)

外部接线的诊断应使用设备的诊断功能。

应确认是否已经变为可进行测试脉冲诊断的接线。

应定期向CN8-4引脚及CN8-5引脚输入不同时间的OFF脉冲。

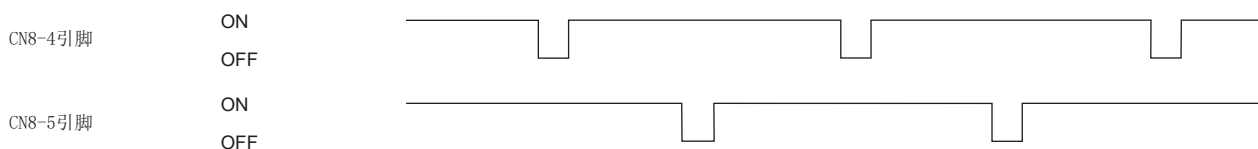

■噪声去除滤波

• 概要

噪声去除滤波是指设定用于减轻输入信号噪音滤波时间的功能。应通过 [Pr. PSD12 输入软元件 噪声去除滤波时间DI1] 设定噪声去除滤波的滤波时间。

噪声去除滤波越长，虽然对触点抖动或噪音的耐性提高，但对输入信号的响应会变慢。噪声去除滤波时间越短，对输入信号的响应就会越快，但对触点抖动或对噪音的耐性会下降。

在输入信号中测试脉冲重叠时，需要考虑测试脉冲的OFF时间来设定噪声去除滤波时间。噪声去除滤波时间的具体设定方法如下表所示。

构成		噪声去除滤波时间
使用开关时		应设定为1.00 ms以上。
使用设备时	在设备的输出信号中测试脉冲重叠时	应设定比设备输出的测试脉冲的OFF时间长1.00 ms以上的时间。
	在设备的输出信号中测试脉冲未重叠时	应设定为1.00 ms以上。

• 功能安全参数设定

对于在 [Pr. PSD02 输入软元件选择DI1] 中分配了功能的输入软元件，应在 [Pr. PSD12 输入软元件 噪声去除滤波时间DI1] 中设定噪声去除滤波时间。

参数	名称
PSD12	输入软元件 噪声去除滤波时间DI1


由于输入软元件的响应时间也会根据噪声去除滤波时间变化，因此也应该参照以下内容。

☞ 426页 输入软元件的响应时间

■输入软元件的响应时间

输入软元件的响应时间会因在 [Pr. PSD12 输入软元件 噪声去除滤波时间DI1] 中设定的噪声去除滤波时间而变化。

将STOC (STO指令) 分配到CN8-4引脚及CN8-5引脚的输入信号时的顺控如下所示。从向输入软元件输入信号到切换对应功能有效/无效的响应时间，仅输入软元件噪声去除滤波时间发生延迟。

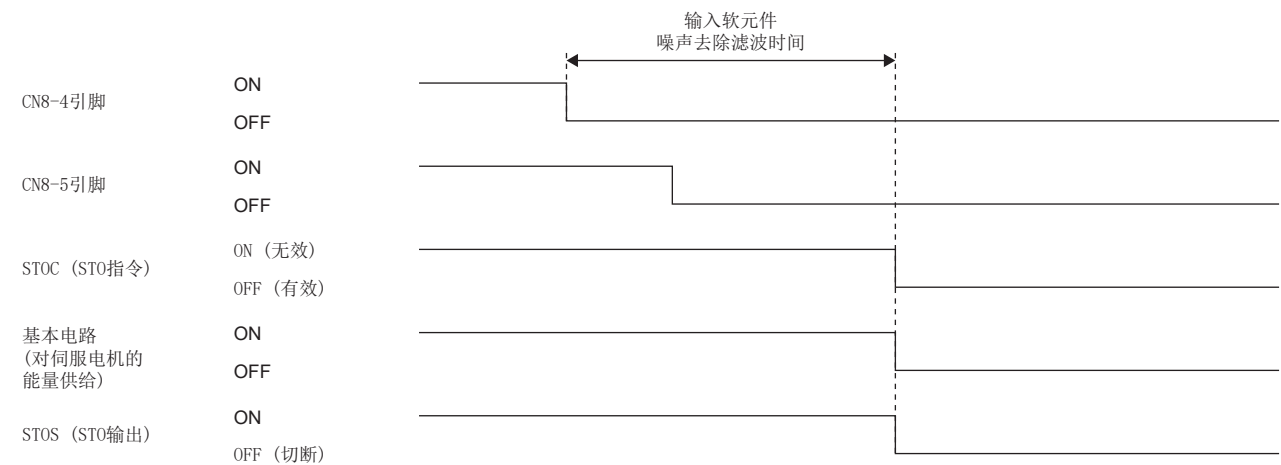

输出软元件

■概要

状态监视功能（SM）的输出软元件具有以下特征。

- 输出软元件选择

可通过参数将软元件自由分配到CN8-6引脚及CN8-7引脚的输出信号。

- 冗余输出

设为冗余接线后，冗余输出相同信号。这样，即使单个输出软元件发生异常的情况下，也不会失去功能。

- 利用测试脉冲进行诊断

输出信号为ON时，通过流过暂时OFF的脉冲信号进行包括外部接线的故障诊断。

可以通过 [Pr. PSD29 输出软元件 测试脉冲诊断执行选择] 选择有效/无效。

■输出软元件选择

在CN8-6引脚及CN8-7引脚的输出信号中，应选择通过 [Pr. PSD08 输出软元件选择D01] 分配的输出软元件。

CN8引脚编号	参数
6	[Pr. PSD08 输出软元件选择D01]
7	

关于各输出软元件的详细内容请参照下表所示项目。多轴伺服放大器时，可以选择输出的轴。可以只输出A轴，或者是通过AND输出A轴、B轴及C轴。


输出信号	参照章节
ST0S (ST0输出)	☞ 462页 ST0功能
SS1S (SS1输出)	☞ 464页 SS1功能
SS2S (SS2输出)	☞ 471页 SS2/SOS功能
SLS1S (SLS1输出)	☞ 477页 SLS功能
SLS2S (SLS2输出)	
SLS3S (SLS3输出)	
SLS4S (SLS4输出)	
SSMS (SSM输出)	☞ 480页 SSM功能
SOSS (SOS输出)	☞ 471页 SS2/SOS功能
SBCS (SBC输出)	☞ 481页 SBC功能
SDIPS (SDIP输出)	☞ 482页 SDI功能
SDINS (SDIN输出)	
SLIS (SLI输出)	☞ 485页 SLI功能
SLT1S (SLT1输出)	☞ 487页 SLT功能
SLT2S (SLT2输出)	
SLT3S (SLT3输出)	
SLT4S (SLT4输出)	

■利用测试脉冲进行诊断

• 测试脉冲诊断功能

CN8-6引脚及CN8-7引脚的输出信号为ON时，定期输出OFF脉冲，诊断接线的异常。

将STOS（STO输出）分配到CN8-6引脚及CN8-7引脚的输出信号时的动作顺控如下所示。STOS（STO输出）为ON的情况下，向CN8-6引脚及CN8-7引脚定期输出OFF脉冲。在不同的时机从CN8-6引脚及CN8-7引脚输出OFF脉冲。OFF脉冲的宽度可以通过 [Pr. PSD30 输出软元件 测试脉冲OFF时间] 进行设定。应设定为不会因输出的OFF脉冲而使外部设备受到影响。

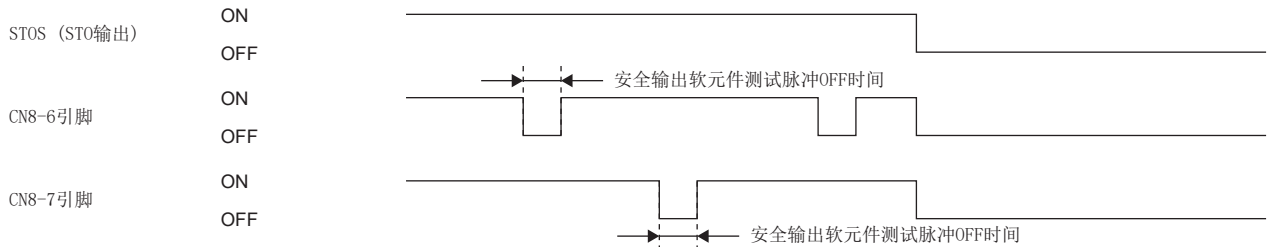

通过测试脉冲诊断检测出异常的情况下，发生 [AL. 556 输出软元件诊断异常（安全监视功能）]。通过 [Pr. PSD29 输出软元件 测试脉冲诊断执行选择]，可以对输出软元件设定是否通过测试脉冲进行诊断。

• 功能安全参数设定

关于通过 [Pr. PSD08 输出软元件选择D01] 分配的输入软元件，应设定以下参数。

参数	名称
PSD29	输出软元件 测试脉冲诊断执行选择
PSD30	输出软元件 测试脉冲OFF时间

应通过 [Pr. PSD29 输出软元件 测试脉冲诊断执行选择] 设定是否执行测试脉冲诊断。应通过 [Pr. PSD30 输出软元件测试脉冲OFF时间] 设定从输出软元件输出的测试脉冲OFF时间。

使用的设备以及该功能安全参数设定会影响可达成的安全性等级。关于详细内容，请参照下述章节。

☞ 422页 可达成的安全性等级

■启动时、异常检出时的输入输出信号的状态

• 启动时


各输出软元件在接通电源后固定输出OFF直至诊断完成。诊断完成后，输出通过 [Pr. PSD08 输出软元件选择D01] 分配的软元件。

对于诊断完成时机，基于输入软元件的安全监视功能控制和基于网络的安全监视功能控制不同。关于基于输入软元件的安全监视功能控制的情况，请参照下述内容。

☞ 424页 输入软元件

关于基于网络的安全监视功能控制的情况，请参照下述内容。

☞ 429页 基于网络的安全监视功能控制

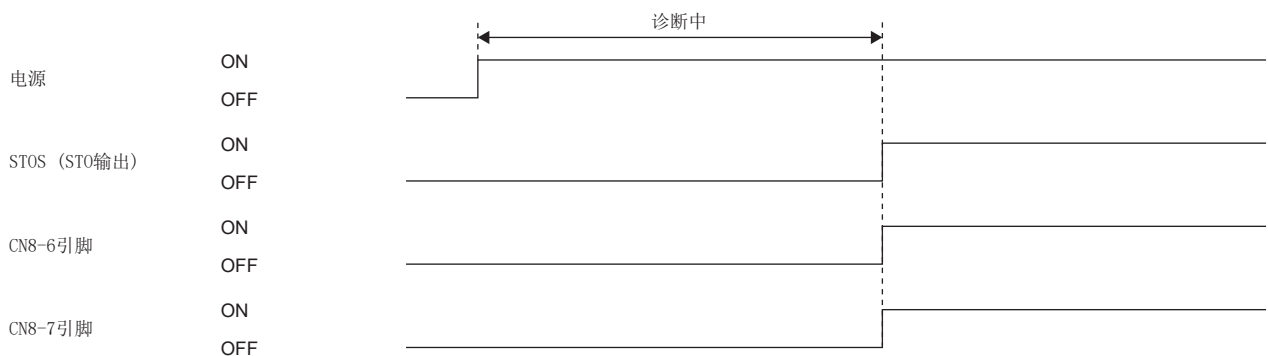

• 异常检出时

如果在伺服放大器中检测到异常，发生SSM变为无效的报警，则各输出软元件将变为OFF。

如果发生非对象的报警，则继续输出被分配的软元件。

基于网络的安全监视功能控制

要点

在本手册中，对CC-Link IE TSN的安全监视功能进行说明。关于其他的网络，请参照用户手册（通信功能篇）。在CC-Link IE现场网络Basic中，不可使用经由网络的安全监视功能。

■概要

基于网络的安全监视功能控制时，不可使用输入软元件。可以通过向主站的安全软元件分配安全专用输入输出信号进行控制。基于网络的安全监视功能控制时，具有以下特征。


- 经由网络传递各种功能指令输入（MR-J5-G-RJ时）

可经由网络传递以下指令。

主站 → 设备站 *1		
Bit	输入指令	内容
0	ST0C (ST0指令)	0: 伺服放大器的ST0功能起动并切断能量供给。 1: 解除ST0状态并复位至常规运行。
1	SS1C (SS1指令)	0: SS1功能起动。 1: SS1功能解除。
2	SS2C (SS2指令)	0: SS2功能起动。 1: SS2功能解除。
3	不可使用	应设定为0。
4		
5	SDIPC (SDIP指令)	0: SDIP功能起动。 1: SDIP功能解除。
6	SDINC (SDIN指令)	0: SDIN功能起动。 1: SDIN功能解除。
7	不可使用	应设定为0。
8	SLS1C (SLS1指令)	0: SLS1功能起动。 1: SLS1功能解除。
9	SLS2C (SLS2指令)	0: SLS2功能起动。 1: SLS2功能解除。
10	SLS3C (SLS3指令)	0: SLS3功能起动。 1: SLS3功能解除。
11	SLS4C (SLS4指令)	0: SLS4功能起动。 1: SLS4功能解除。
12	不可使用	应设定为0。
13		
14		
15		
16	不可使用	应设定为0。
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24	SLT1C (SLT1指令)	0: SLT1功能起动。 1: SLT1功能解除。
25	SLT2C (SLT2指令)	0: SLT2功能起动。 1: SLT2功能解除。
26	SLT3C (SLT3指令)	0: SLT3功能起动。 1: SLT3功能解除。
27	SLT4C (SLT4指令)	0: SLT4功能起动。 1: SLT4功能解除。

主站 → 设备站 *1		
Bit	输入指令	内容
28	不可使用	应设定为0。
29		
30		
31		

*1 使用三菱安全可编程控制器时，应使用安全输出软件的“SAFETY”。关于安全软件，请参照以下手册。

 MELSEC iQ-R CPU模块用户手册（应用篇）

• 经由网络传达各种功能指令输入 (MR-J5W2-_G_时)

可经由网络传递以下指令。

主站 → 设备站 *1			
Bit	输入指令	轴	内容
0	STOC (STO指令)	A轴	0: 驱动器模块的STO功能起动并切断能量供给。 1: 解除STO状态并复位至常规运行。
1	SS1C (SS1指令)		0: SS1功能起动。 1: SS1功能解除。
2	SS2C (SS2指令)		0: SS2功能起动。 1: SS2功能解除。
3	不可使用		应设定为0。
4			
5	SDIPC (SDIP指令)		0: SDIP功能起动。 1: SDIP功能解除。
6	SDINC (SDIN指令)		0: SDIN功能起动。 1: SDIN功能解除。
7	不可使用		应设定为0。
8	SLS1C (SLS1指令)		0: SLS1功能起动。 1: SLS1功能解除。
9	SLS2C (SLS2指令)		0: SLS2功能起动。 1: SLS2功能解除。
10	SLS3C (SLS3指令)		0: SLS3功能起动。 1: SLS3功能解除。
11	SLS4C (SLS4指令)		0: SLS4功能起动。 1: SLS4功能解除。
12	不可使用		应设定为0。
13			
14	SLIC (SLI指令)		0: SLI功能起动。 1: SLI功能解除。
15	不可使用		应设定为0。
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24	SLT1C (SLT1指令)		0: SLT1功能起动。 1: SLT1功能解除。
25	SLT2C (SLT2指令)		0: SLT2功能起动。 1: SLT2功能解除。
26	SLT3C (SLT3指令)		0: SLT3功能起动。 1: SLT3功能解除。
27	SLT4C (SLT4指令)		0: SLT4功能起动。 1: SLT4功能解除。
28	不可使用		应设定为0。
29			
30			
31			

主站 → 设备站 *1			
Bit	输入指令	轴	内容
32	STOC (STO指令)	B轴	0: 驱动器模块的STO功能起动并切断能量供给。 1: 解除STO状态并复位至常规运行。
33	SS1C (SS1指令)		0: SS1功能起动。 1: SS1功能解除。
34	SS2C (SS2指令)		0: SS2功能起动。 1: SS2功能解除。
35	不可使用		应设定为0。
36			
37	SDIPC (SDIP指令)		0: SDIP功能起动。 1: SDIP功能解除。
38	SDINC (SDIN指令)		0: SDIN功能起动。 1: SDIN功能解除。
39	不可使用		应设定为0。
40	SLS1C (SLS1指令)		0: SLS1功能起动。 1: SLS1功能解除。
41	SLS2C (SLS2指令)		0: SLS2功能起动。 1: SLS2功能解除。
42	SLS3C (SLS3指令)		0: SLS3功能起动。 1: SLS3功能解除。
43	SLS4C (SLS4指令)		0: SLS4功能起动。 1: SLS4功能解除。
44	不可使用		应设定为0。
45			
46	SLIC (SLI指令)		0: SLI功能起动。 1: SLI功能解除。
47	不可使用		应设定为0。
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56	SLT1C (SLT1指令)		0: SLT1功能起动。 1: SLT1功能解除。
57	SLT2C (SLT2指令)		0: SLT2功能起动。 1: SLT2功能解除。
58	SLT3C (SLT3指令)		0: SLT3功能起动。 1: SLT3功能解除。
59	SLT4C (SLT4指令)		0: SLT4功能起动。 1: SLT4功能解除。
60	不可使用		应设定为0。
61			
62			
63			

*1 使用三菱安全可编程控制器时，应使用安全输入软元件的“SA#Y”。关于安全软元件，请参照以下手册。

📖 MELSEC iQ-R CPU模块用户手册（应用篇）

• 经由网络传达各种功能指令输入 (MR-J5W3-G_时)

可经由网络传递以下指令。

主站 → 设备站 *1			
Bit	输入指令	轴	内容
0	STOC (STO指令)	A轴	0: 驱动器模块的STO功能起动并切断能量供给。 1: 解除STO状态并复位至常规运行。
1	SS1C (SS1指令)		0: SS1功能起动。 1: SS1功能解除。
2	SS2C (SS2指令)		0: SS2功能起动。 1: SS2功能解除。
3	不可使用		应设定为0。
4			
5	SDIPC (SDIP指令)		0: SDIP功能起动。 1: SDIP功能解除。
6	SDINC (SDIN指令)		0: SDIN功能起动。 1: SDIN功能解除。
7	不可使用		应设定为0。
8	SLS1C (SLS1指令)		0: SLS1功能起动。 1: SLS1功能解除。
9	SLS2C (SLS2指令)		0: SLS2功能起动。 1: SLS2功能解除。
10	SLS3C (SLS3指令)		0: SLS3功能起动。 1: SLS3功能解除。
11	SLS4C (SLS4指令)		0: SLS4功能起动。 1: SLS4功能解除。
12	不可使用		应设定为0。
13			
14	SLIC (SLI指令)		0: SLI功能起动。 1: SLI功能解除。
15	不可使用		应设定为0。
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24	SLT1C (SLT1指令)		0: SLT1功能起动。 1: SLT1功能解除。
25	SLT2C (SLT2指令)		0: SLT2功能起动。 1: SLT2功能解除。
26	SLT3C (SLT3指令)		0: SLT3功能起动。 1: SLT3功能解除。
27	SLT4C (SLT4指令)		0: SLT4功能起动。 1: SLT4功能解除。
28	不可使用		应设定为0。
29			
30			
31			

主站 → 设备站 *1			
Bit	输入指令	轴	内容
32	STOC (STO指令)	B轴	0: 驱动器模块的STO功能起动并切断能量供给。 1: 解除STO状态并复位至常规运行。
33	SS1C (SS1指令)		0: SS1功能起动。 1: SS1功能解除。
34	SS2C (SS2指令)		0: SS2功能起动。 1: SS2功能解除。
35	不可使用		应设定为0。
36			
37	SDIPC (SDIP指令)		0: SDIP功能起动。 1: SDIP功能解除。
38	SDINC (SDIN指令)		0: SDIN功能起动。 1: SDIN功能解除。
39	不可使用		应设定为0。
40	SLS1C (SLS1指令)		0: SLS1功能起动。 1: SLS1功能解除。
41	SLS2C (SLS2指令)		0: SLS2功能起动。 1: SLS2功能解除。
42	SLS3C (SLS3指令)		0: SLS3功能起动。 1: SLS3功能解除。
43	SLS4C (SLS4指令)		0: SLS4功能起动。 1: SLS4功能解除。
44	不可使用		应设定为0。
45			
46	SLIC (SLI指令)		0: SLI功能起动。 1: SLI功能解除。
47	不可使用		应设定为0。
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56	SLT1C (SLT1指令)		0: SLT1功能起动。 1: SLT1功能解除。
57	SLT2C (SLT2指令)		0: SLT2功能起动。 1: SLT2功能解除。
58	SLT3C (SLT3指令)		0: SLT3功能起动。 1: SLT3功能解除。
59	SLT4C (SLT4指令)		0: SLT4功能起动。 1: SLT4功能解除。
60	不可使用		应设定为0。
61			
62			
63			

主站 → 设备站 *1			
Bit	输入指令	轴	内容
64	STOC (STO指令)	C轴	0: 驱动器模块的STO功能起动并切断能量供给。 1: 解除STO状态并复位至常规运行。
65	SS1C (SS1指令)		0: SS1功能起动。 1: SS1功能解除。
66	SS2C (SS2指令)		0: SS2功能起动。 1: SS2功能解除。
67	不可使用		应设定为0。
68			
69	SDIPC (SDIP指令)		0: SDIP功能起动。 1: SDIP功能解除。
70	SDINC (SDIN指令)		0: SDIN功能起动。 1: SDIN功能解除。
71	不可使用		应设定为0。
72	SLS1C (SLS1指令)		0: SLS1功能起动。 1: SLS1功能解除。
73	SLS2C (SLS2指令)		0: SLS2功能起动。 1: SLS2功能解除。
74	SLS3C (SLS3指令)		0: SLS3功能起动。 1: SLS3功能解除。
75	SLS4C (SLS4指令)		0: SLS4功能起动。 1: SLS4功能解除。
76	不可使用		应设定为0。
77			
78	SLIC (SLI指令)		0: SLI功能起动。 1: SLI功能解除。
79	不可使用		应设定为0。
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88	SLT1C (SLT1指令)		0: SLT1功能起动。 1: SLT1功能解除。
89	SLT2C (SLT2指令)		0: SLT2功能起动。 1: SLT2功能解除。
90	SLT3C (SLT3指令)		0: SLT3功能起动。 1: SLT3功能解除。
91	SLT4C (SLT4指令)		0: SLT4功能起动。 1: SLT4功能解除。
92	不可使用		应设定为0。
93			
94			
95			

*1 使用三菱安全可编程控制器时，应使用安全输入软元件的“SA¥Y”。关于安全软元件，请参照以下手册。

📖 MELSEC iQ-R CPU模块用户手册（应用篇）

• 经由网络传达各种功能指令输入 (MR-J5D1-G_时)

可经由网络传递以下指令。

主站 → 设备站 *1		
Bit	输入指令	内容
0	STOC (STO指令)	0: 伺服放大器的STO功能起动并切断能量供给。 1: 解除STO状态并复位至常规运行。
1	SS1C (SS1指令)	0: SS1功能起动。 1: SS1功能解除。
2	SS2C (SS2指令)	0: SS2功能起动。 1: SS2功能解除。
3	不可使用	应设定为0。
4		
5	SDIPC (SDIP指令)	0: SDIP功能起动。 1: SDIP功能解除。
6	SDINC (SDIN指令)	0: SDIN功能起动。 1: SDIN功能解除。
7	不可使用	应设定为0。
8	SLS1C (SLS1指令)	0: SLS1功能起动。 1: SLS1功能解除。
9	SLS2C (SLS2指令)	0: SLS2功能起动。 1: SLS2功能解除。
10	SLS3C (SLS3指令)	0: SLS3功能起动。 1: SLS3功能解除。
11	SLS4C (SLS4指令)	0: SLS4功能起动。 1: SLS4功能解除。
12	不可使用	应设定为0。
13		
14	SLIC (SLI指令)	0: SLI功能起动。 1: SLI功能解除。
15	不可使用	应设定为0。
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24	SLT1C (SLT1指令)	0: SLT1功能起动。 1: SLT1功能解除。
25	SLT2C (SLT2指令)	0: SLT2功能起动。 1: SLT2功能解除。
26	SLT3C (SLT3指令)	0: SLT3功能起动。 1: SLT3功能解除。
27	SLT4C (SLT4指令)	0: SLT4功能起动。 1: SLT4功能解除。
28	不可使用	应设定为0。
29		
30		
31		

*1 使用三菱安全可编程控制器时, 应使用安全输入软元件的“SA#Y”。关于安全软元件, 请参照以下手册。

📖 MELSEC iQ-R CPU模块用户手册 (应用篇)

• 经由网络传达各种功能指令输入 (MR-J5D2-_G_时)

可经由网络传递以下指令。

主站 → 设备站 *1			
Bit	输入指令	轴	内容
0	STOC (STO指令)	A轴	0: 驱动器模块的STO功能起动并切断能量供给。 1: 解除STO状态并复位至常规运行。
1	SS1C (SS1指令)		0: SS1功能起动。 1: SS1功能解除。
2	SS2C (SS2指令)		0: SS2功能起动。 1: SS2功能解除。
3	不可使用		应设定为0。
4			
5	SDIPC (SDIP指令)		0: SDIP功能起动。 1: SDIP功能解除。
6	SDINC (SDIN指令)		0: SDIN功能起动。 1: SDIN功能解除。
7	不可使用		应设定为0。
8	SLS1C (SLS1指令)		0: SLS1功能起动。 1: SLS1功能解除。
9	SLS2C (SLS2指令)		0: SLS2功能起动。 1: SLS2功能解除。
10	SLS3C (SLS3指令)		0: SLS3功能起动。 1: SLS3功能解除。
11	SLS4C (SLS4指令)		0: SLS4功能起动。 1: SLS4功能解除。
12	不可使用		应设定为0。
13			
14	SLIC (SLI指令)		0: SLI功能起动。 1: SLI功能解除。
15	不可使用		应设定为0。
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24	SLT1C (SLT1指令)		0: SLT1功能起动。 1: SLT1功能解除。
25	SLT2C (SLT2指令)		0: SLT2功能起动。 1: SLT2功能解除。
26	SLT3C (SLT3指令)		0: SLT3功能起动。 1: SLT3功能解除。
27	SLT4C (SLT4指令)		0: SLT4功能起动。 1: SLT4功能解除。
28	不可使用		应设定为0。
29			
30			
31			

主站 → 设备站 *1			
Bit	输入指令	轴	内容
32	STOC (STO指令)	B轴	0: 驱动器模块的STO功能起动并切断能量供给。 1: 解除STO状态并复位至常规运行。
33	SS1C (SS1指令)		0: SS1功能起动。 1: SS1功能解除。
34	SS2C (SS2指令)		0: SS2功能起动。 1: SS2功能解除。
35	不可使用		应设定为0。
36			
37	SDIPC (SDIP指令)		0: SDIP功能起动。 1: SDIP功能解除。
38	SDINC (SDIN指令)		0: SDIN功能起动。 1: SDIN功能解除。
39	不可使用		应设定为0。
40	SLS1C (SLS1指令)		0: SLS1功能起动。 1: SLS1功能解除。
41	SLS2C (SLS2指令)		0: SLS2功能起动。 1: SLS2功能解除。
42	SLS3C (SLS3指令)		0: SLS3功能起动。 1: SLS3功能解除。
43	SLS4C (SLS4指令)		0: SLS4功能起动。 1: SLS4功能解除。
44	不可使用		应设定为0。
45			
46	SLIC (SLI指令)		0: SLI功能起动。 1: SLI功能解除。
47	不可使用		应设定为0。
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56	SLT1C (SLT1指令)		0: SLT1功能起动。 1: SLT1功能解除。
57	SLT2C (SLT2指令)		0: SLT2功能起动。 1: SLT2功能解除。
58	SLT3C (SLT3指令)		0: SLT3功能起动。 1: SLT3功能解除。
59	SLT4C (SLT4指令)		0: SLT4功能起动。 1: SLT4功能解除。
60	不可使用		应设定为0。
61			
62			
63			

*1 使用三菱安全可编程控制器时，应使用安全输入软元件的“SA#Y”。关于安全软元件，请参照以下手册。

📖 MELSEC iQ-R CPU模块用户手册（应用篇）

• 经由网络传达各种功能指令输入 (MR-J5D3-_G_时)

可经由网络传递以下指令。

主站 → 设备站 *1			
Bit	输入指令	轴	内容
0	STOC (STO指令)	A轴	0: 驱动器模块的STO功能起动并切断能量供给。 1: 解除STO状态并复位至常规运行。
1	SS1C (SS1指令)		0: SS1功能起动。 1: SS1功能解除。
2	SS2C (SS2指令)		0: SS2功能起动。 1: SS2功能解除。
3	不可使用		应设定为0。
4			
5	SDIPC (SDIP指令)		0: SDIP功能起动。 1: SDIP功能解除。
6	SDINC (SDIN指令)		0: SDIN功能起动。 1: SDIN功能解除。
7	不可使用		应设定为0。
8	SLS1C (SLS1指令)		0: SLS1功能起动。 1: SLS1功能解除。
9	SLS2C (SLS2指令)		0: SLS2功能起动。 1: SLS2功能解除。
10	SLS3C (SLS3指令)		0: SLS3功能起动。 1: SLS3功能解除。
11	SLS4C (SLS4指令)		0: SLS4功能起动。 1: SLS4功能解除。
12	不可使用		应设定为0。
13			
14	SLIC (SLI指令)		0: SLI功能起动。 1: SLI功能解除。
15	不可使用		应设定为0。
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24	SLT1C (SLT1指令)		0: SLT1功能起动。 1: SLT1功能解除。
25	SLT2C (SLT2指令)		0: SLT2功能起动。 1: SLT2功能解除。
26	SLT3C (SLT3指令)		0: SLT3功能起动。 1: SLT3功能解除。
27	SLT4C (SLT4指令)		0: SLT4功能起动。 1: SLT4功能解除。
28	不可使用		应设定为0。
29			
30			
31			

主站 → 设备站 *1			
Bit	输入指令	轴	内容
32	STOC (STO指令)	B轴	0: 驱动器模块的STO功能起动并切断能量供给。 1: 解除STO状态并复位至常规运行。
33	SS1C (SS1指令)		0: SS1功能起动。 1: SS1功能解除。
34	SS2C (SS2指令)		0: SS2功能起动。 1: SS2功能解除。
35	不可使用		应设定为0。
36			
37	SDIPC (SDIP指令)		0: SDIP功能起动。 1: SDIP功能解除。
38	SDINC (SDIN指令)		0: SDIN功能起动。 1: SDIN功能解除。
39	不可使用		应设定为0。
40	SLS1C (SLS1指令)		0: SLS1功能起动。 1: SLS1功能解除。
41	SLS2C (SLS2指令)		0: SLS2功能起动。 1: SLS2功能解除。
42	SLS3C (SLS3指令)		0: SLS3功能起动。 1: SLS3功能解除。
43	SLS4C (SLS4指令)		0: SLS4功能起动。 1: SLS4功能解除。
44	不可使用		应设定为0。
45			
46	SLIC (SLI指令)		0: SLI功能起动。 1: SLI功能解除。
47	不可使用		应设定为0。
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56	SLT1C (SLT1指令)		0: SLT1功能起动。 1: SLT1功能解除。
57	SLT2C (SLT2指令)		0: SLT2功能起动。 1: SLT2功能解除。
58	SLT3C (SLT3指令)		0: SLT3功能起动。 1: SLT3功能解除。
59	SLT4C (SLT4指令)		0: SLT4功能起动。 1: SLT4功能解除。
60	不可使用		应设定为0。
61			
62			
63			

主站 → 设备站 *1			
Bit	输入指令	轴	内容
64	STOC (STO指令)	C轴	0: 驱动器模块的STO功能起动并切断能量供给。 1: 解除STO状态并复位至常规运行。
65	SS1C (SS1指令)		0: SS1功能起动。 1: SS1功能解除。
66	SS2C (SS2指令)		0: SS2功能起动。 1: SS2功能解除。
67	不可使用		应设定为0。
68			
69	SDIPC (SDIP指令)		0: SDIP功能起动。 1: SDIP功能解除。
70	SDINC (SDIN指令)		0: SDIN功能起动。 1: SDIN功能解除。
71	不可使用		应设定为0。
72	SLS1C (SLS1指令)		0: SLS1功能起动。 1: SLS1功能解除。
73	SLS2C (SLS2指令)		0: SLS2功能起动。 1: SLS2功能解除。
74	SLS3C (SLS3指令)		0: SLS3功能起动。 1: SLS3功能解除。
75	SLS4C (SLS4指令)		0: SLS4功能起动。 1: SLS4功能解除。
76	不可使用		应设定为0。
77			
78	SLIC (SLI指令)		0: SLI功能起动。 1: SLI功能解除。
79	不可使用		应设定为0。
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88	SLT1C (SLT1指令)		0: SLT1功能起动。 1: SLT1功能解除。
89	SLT2C (SLT2指令)		0: SLT2功能起动。 1: SLT2功能解除。
90	SLT3C (SLT3指令)		0: SLT3功能起动。 1: SLT3功能解除。
91	SLT4C (SLT4指令)		0: SLT4功能起动。 1: SLT4功能解除。
92	不可使用		应设定为0。
93			
94			
95			

*1 使用三菱安全可编程控制器时，应使用安全输入软元件的“SA#Y”。关于安全软元件，请参照以下手册。

📖 MELSEC iQ-R CPU模块用户手册（应用篇）

• 经由网络反馈各种功能输出 (MR-J5-G-RJ时)

可经由网络传递STOS (STO输出)、SOSS (SOS输出)、SSMS (SSM输出) 等。

设备站 → 主站 *1		
Bit	功能输出	内容
0	STOS (STO输出)	0: 表示已解除STO状态。 1: 表示STO功能起动并切断能量供给。
1	SSMS (SSM输出)	0: 表示伺服电机速度超过了设定的SSM速度。 (SSM功能无效时为OFF。)1: 表示伺服电机速度为设定的SSM速度以下。
2	不可使用	—
3	SOSS (SOS输出)	0: 表示未起动SOS功能。 1: 表示通过SS2功能起动SOS功能。
4	不可使用	—
5	SDIPS (SDIP输出)	0: 表示未起动SDIP功能。 1: 表示已起动SDIP功能。
6	SDINS (SDIN输出)	0: 表示未起动SDIN功能。 1: 表示已起动SDIN功能。
7	SNERR (安全通信错误1)	0: 表示未发生安全通信相关的错误。 1: 表示已发生安全通信相关的错误。
8	SLS1S (SLS1输出)	0: 表示未起动SLS1功能。 1: 表示已起动SLS1功能。
9	SLS2S (SLS2输出)	0: 表示未起动SLS2功能。 1: 表示已起动SLS2功能。
10	SLS3S (SLS3输出)	0: 表示未起动SLS3功能。 1: 表示已起动SLS3功能。
11	SLS4S (SLS4输出)	0: 表示未起动SLS4功能。 1: 表示已起动SLS4功能。
12	SS1S (SS1输出)	0: 表示未起动SS1功能。 1: 表示已起动SS1功能。
13	SS2S (SS2输出)	0: 表示未起动SS2功能。 1: 表示已起动SS2功能。
14	SLIS (SLI输出)	0: 表示未起动SLI功能。 1: 表示已起动SLI功能。
15	不可使用	—
16		
17	SNERR2 (安全通信错误2) *2	0: 表示在[Pr. PSA02 功能安全设定]中, 无法使用的安全监视功能所对应的指令信号未输入。 1: 表示无法使用的安全监视功能所对应的指令信号已输入。
18	SBCS (SBC输出)	0: 表示已解除STO状态并未切断电磁制动器的能量供给。 1: 表示STO功能起动并切断向电磁制动器的能量供给。
19	不可使用	—
20		
21		
22		
23		
24	SLT1S (SLT1输出)	0: 表示未起动SLT1功能。 1: 表示已起动SLT1功能。
25	SLT2S (SLT2输出)	0: 表示未起动SLT2功能。 1: 表示已起动SLT2功能。
26	SLT3S (SLT3输出)	0: 表示未起动SLT3功能。 1: 表示已起动SLT3功能。
27	SLT4S (SLT4输出)	0: 表示未起动SLT4功能。 1: 表示已起动SLT4功能。
28	不可使用	—
29		
30		
31		

- *1 使用三菱安全可编程控制器时，应使用安全输入软元件的“SA#X”。关于安全软元件，请参照以下手册。
📖 MELSEC iQ-R CPU模块用户手册（应用篇）
- *2 伺服放大器发送的SNERR2信号的规格根据 [Pr. PSC05.2 SNERR2信号选择] 的设定值改变。关于详细内容，请参照以下手册。
📖 MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册（参数篇）

• 经由网络反馈各种功能输出 (MR-J5W2-_G_时)

可经由网络传递STOS (STO输出)、SOSS (SOS输出)、SSMS (SSM输出) 等。

设备站 → 主站 *1			
Bit	功能输出	轴	内容
0	STOS (STO输出)	A轴	0: 表示已解除STO状态。 1: 表示STO功能起动并切断能量供给。
1	SSMS (SSM输出)		0: 表示伺服电机速度超过了设定的SSM速度。 (SSM功能无效时为OFF。) 1: 表示伺服电机速度为设定的SSM速度以下。
2	不可使用		—
3	SOSS (SOS输出)		0: 表示未起动SOS功能。 1: 表示通过SS2功能起动SOS功能。
4	不可使用		—
5	SDIPS (SDIP输出)		0: 表示未起动SDIP功能。 1: 表示已起动SDIP功能。
6	SDINS (SDIN输出)		0: 表示未起动SDIN功能。 1: 表示已起动SDIN功能。
7	SNERR (安全通信错误1)		0: 表示未发生安全通信相关的错误。 1: 表示已发生安全通信相关的错误。
8	SLS1S (SLS1输出)		0: 表示未起动SLS1功能。 1: 表示已起动SLS1功能。
9	SLS2S (SLS2输出)		0: 表示未起动SLS2功能。 1: 表示已起动SLS2功能。
10	SLS3S (SLS3输出)		0: 表示未起动SLS3功能。 1: 表示已起动SLS3功能。
11	SLS4S (SLS4输出)		0: 表示未起动SLS4功能。 1: 表示已起动SLS4功能。
12	SS1S (SS1输出)		0: 表示未起动SS1功能。 1: 表示已起动SS1功能。
13	SS2S (SS2输出)		0: 表示未起动SS2功能。 1: 表示已起动SS2功能。
14	SLIS (SLI输出)		0: 表示未起动SLI功能。 1: 表示已起动SLI功能。
15	不可使用		—
16	不可使用		—
17	SNERR2 (安全通信错误2) *2		0: 表示在[Pr. PSA02 功能安全设定]中, 无法使用的安全监视功能所对应的指令信号未输入。 1: 表示无法使用的安全监视功能所对应的指令信号已输入。
18	SBCS (SBC输出)		0: 表示已解除STO状态并未切断电磁制动器的能量供给。 1: 表示STO功能起动并切断向电磁制动器的能量供给。
19	不可使用		—
20	不可使用		—
21	不可使用		—
22	不可使用		—
23	不可使用		—
24	SLT1S (SLT1输出)		0: 表示未起动SLT1功能。 1: 表示已起动SLT1功能。
25	SLT2S (SLT2输出)		0: 表示未起动SLT2功能。 1: 表示已起动SLT2功能。
26	SLT3S (SLT3输出)		0: 表示未起动SLT3功能。 1: 表示已起动SLT3功能。
27	SLT4S (SLT4输出)		0: 表示未起动SLT4功能。 1: 表示已起动SLT4功能。
28	不可使用		—
29	不可使用		—
30	不可使用		—
31	不可使用	—	

设备站 → 主站 *1			
Bit	功能输出	轴	内容
32	STOS (STO输出)	B轴	0: 表示已解除STO状态。 1: 表示STO功能启动并切断能量供给。
33	SSMS (SSM输出)		0: 表示伺服电机速度超过了设定的SSM速度。 (SSM功能无效时为OFF。) 1: 表示伺服电机速度为设定的SSM速度以下。
34	不可使用		—
35	SOSS (SOS输出)		0: 表示未启动SOS功能。 1: 表示通过SS2功能启动SOS功能。
36	不可使用		—
37	SDIPS (SDIP输出)		0: 表示未启动SDIP功能。 1: 表示已启动SDIP功能。
38	SDINS (SDIN输出)		0: 表示未启动SDIN功能。 1: 表示已启动SDIN功能。
39	SNERR (安全通信错误1)		0: 表示未发生安全通信相关的错误。 1: 表示已发生安全通信相关的错误。
40	SLS1S (SLS1输出)		0: 表示未启动SLS1功能。 1: 表示已启动SLS1功能。
41	SLS2S (SLS2输出)		0: 表示未启动SLS2功能。 1: 表示已启动SLS2功能。
42	SLS3S (SLS3输出)		0: 表示未启动SLS3功能。 1: 表示已启动SLS3功能。
43	SLS4S (SLS4输出)		0: 表示未启动SLS4功能。 1: 表示已启动SLS4功能。
44	SS1S (SS1输出)		0: 表示未启动SS1功能。 1: 表示已启动SS1功能。
45	SS2S (SS2输出)		0: 表示未启动SS2功能。 1: 表示已启动SS2功能。
46	SLIS (SLI输出)		0: 表示未启动SLI功能。 1: 表示已启动SLI功能。
47	不可使用		—
48	不可使用		—
49	SNERR2 (安全通信错误2) *2		0: 表示在 [Pr. PSA02 功能安全设定] 中, 无法使用的安全监视功能所对应的指令信号未输入。 1: 表示无法使用的安全监视功能所对应的指令信号已输入。
50	SBCS (SBC输出)		0: 表示已解除STO状态并未切断电磁制动器的能量供给。 1: 表示STO功能启动并切断向电磁制动器的能量供给。
51	不可使用		—
52	不可使用		—
53	不可使用		—
54	不可使用		—
55	不可使用		—
56	SLT1S (SLT1输出)		0: 表示未启动SLT1功能。 1: 表示已启动SLT1功能。
57	SLT2S (SLT2输出)		0: 表示未启动SLT2功能。 1: 表示已启动SLT2功能。
58	SLT3S (SLT3输出)		0: 表示未启动SLT3功能。 1: 表示已启动SLT3功能。
59	SLT4S (SLT4输出)		0: 表示未启动SLT4功能。 1: 表示已启动SLT4功能。
60	不可使用		—
61	不可使用		—
62	不可使用		—
63	不可使用		—

- *1 使用三菱安全可编程控制器时，应使用安全输入软元件的“SAFX”。关于安全软元件，请参照以下手册。
📖 MELSEC iQ-R CPU模块用户手册（应用篇）
- *2 伺服放大器发送的SNERR2信号的规格根据 [Pr. PSC05.2 SNERR2信号选择] 的设定值改变。关于详细内容，请参照以下手册。
📖 MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册（参数篇）

• 经由网络反馈各种功能输出 (MR-J5W3-G时)

可经由网络传递STOS (STO输出)、SOSS (SOS输出)、SSMS (SSM输出) 等。

设备站 → 主站 *1			
Bit	功能输出	轴	内容
0	STOS (STO输出)	A轴	0: 表示已解除STO状态。 1: 表示STO功能起动并切断能量供给。
1	SSMS (SSM输出)		0: 表示伺服电机速度超过了设定的SSM速度。 (SSM功能无效时为OFF。) 1: 表示伺服电机速度为设定的SSM速度以下。
2	不可使用		—
3	SOSS (SOS输出)		0: 表示未起动SOS功能。 1: 表示通过SS2功能起动SOS功能。
4	不可使用		—
5	SDIPS (SDIP输出)		0: 表示未起动SDIP功能。 1: 表示已起动SDIP功能。
6	SDINS (SDIN输出)		0: 表示未起动SDIN功能。 1: 表示已起动SDIN功能。
7	SNERR (安全通信错误1)		0: 表示未发生安全通信相关的错误。 1: 表示已发生安全通信相关的错误。
8	SLS1S (SLS1输出)		0: 表示未起动SLS1功能。 1: 表示已起动SLS1功能。
9	SLS2S (SLS2输出)		0: 表示未起动SLS2功能。 1: 表示已起动SLS2功能。
10	SLS3S (SLS3输出)		0: 表示未起动SLS3功能。 1: 表示已起动SLS3功能。
11	SLS4S (SLS4输出)		0: 表示未起动SLS4功能。 1: 表示已起动SLS4功能。
12	SS1S (SS1输出)		0: 表示未起动SS1功能。 1: 表示已起动SS1功能。
13	SS2S (SS2输出)		0: 表示未起动SS2功能。 1: 表示已起动SS2功能。
14	SLIS (SLI输出)		0: 表示未起动SLI功能。 1: 表示已起动SLI功能。
15	不可使用		—
16	不可使用		—
17	SNERR2 (安全通信错误2) *2		0: 表示在 [Pr. PSA02 功能安全设定] 中, 无法使用的安全监视功能所对应的指令信号未输入。 1: 表示无法使用的安全监视功能所对应的指令信号已输入。
18	SBCS (SBC输出)		0: 表示已解除STO状态并未切断电磁制动器的能量供给。 1: 表示STO功能起动并切断向电磁制动器的能量供给。
19	不可使用		—
20	不可使用		—
21	不可使用		—
22	不可使用		—
23	不可使用		—
24	SLT1S (SLT1输出)		0: 表示未起动SLT1功能。 1: 表示已起动SLT1功能。
25	SLT2S (SLT2输出)		0: 表示未起动SLT2功能。 1: 表示已起动SLT2功能。
26	SLT3S (SLT3输出)		0: 表示未起动SLT3功能。 1: 表示已起动SLT3功能。
27	SLT4S (SLT4输出)		0: 表示未起动SLT4功能。 1: 表示已起动SLT4功能。
28	不可使用		—
29	不可使用		—
30	不可使用		—
31	不可使用	—	

设备站 → 主站 *1			
Bit	功能输出	轴	内容
32	STOS (STO输出)	B轴	0: 表示已解除STO状态。 1: 表示STO功能启动并切断能量供给。
33	SSMS (SSM输出)		0: 表示伺服电机速度超过了设定的SSM速度。 (SSM功能无效时为OFF。) 1: 表示伺服电机速度为设定的SSM速度以下。
34	不可使用		—
35	SOSS (SOS输出)		0: 表示未启动SOS功能。 1: 表示通过SS2功能启动SOS功能。
36	不可使用		—
37	SDIPS (SDIP输出)		0: 表示未启动SDIP功能。 1: 表示已启动SDIP功能。
38	SDINS (SDIN输出)		0: 表示未启动SDIN功能。 1: 表示已启动SDIN功能。
39	SNERR (安全通信错误1)		0: 表示未发生安全通信相关的错误。 1: 表示已发生安全通信相关的错误。
40	SLS1S (SLS1输出)		0: 表示未启动SLS1功能。 1: 表示已启动SLS1功能。
41	SLS2S (SLS2输出)		0: 表示未启动SLS2功能。 1: 表示已启动SLS2功能。
42	SLS3S (SLS3输出)		0: 表示未启动SLS3功能。 1: 表示已启动SLS3功能。
43	SLS4S (SLS4输出)		0: 表示未启动SLS4功能。 1: 表示已启动SLS4功能。
44	SS1S (SS1输出)		0: 表示未启动SS1功能。 1: 表示已启动SS1功能。
45	SS2S (SS2输出)		0: 表示未启动SS2功能。 1: 表示已启动SS2功能。
46	SLIS (SLI输出)		0: 表示未启动SLI功能。 1: 表示已启动SLI功能。
47	不可使用		—
48	不可使用		—
49	SNERR2 (安全通信错误2) *2		0: 表示在 [Pr. PSA02 功能安全设定] 中, 无法使用的安全监视功能所对应的指令信号未输入。 1: 表示无法使用的安全监视功能所对应的指令信号已输入。
50	SBCS (SBC输出)		0: 表示已解除STO状态并未切断电磁制动器的能量供给。 1: 表示STO功能启动并切断向电磁制动器的能量供给。
51	不可使用		—
52	不可使用		—
53	不可使用		—
54	不可使用		—
55	不可使用		—
56	SLT1S (SLT1输出)		0: 表示未启动SLT1功能。 1: 表示已启动SLT1功能。
57	SLT2S (SLT2输出)		0: 表示未启动SLT2功能。 1: 表示已启动SLT2功能。
58	SLT3S (SLT3输出)		0: 表示未启动SLT3功能。 1: 表示已启动SLT3功能。
59	SLT4S (SLT4输出)		0: 表示未启动SLT4功能。 1: 表示已启动SLT4功能。
60	不可使用		—
61	不可使用		—
62	不可使用		—
63	不可使用		—

设备站 → 主站 *1			
Bit	功能输出	轴	内容
64	STOS (STO输出)	C轴	0: 表示已解除STO状态。 1: 表示STO功能启动并切断能量供给。
65	SSMS (SSM输出)		0: 表示伺服电机速度超过了设定的SSM速度。 (SSM功能无效时为OFF。) 1: 表示伺服电机速度为设定的SSM速度以下。
66	不可使用		—
67	SOSS (SOS输出)		0: 表示未启动SOS功能。 1: 表示通过SS2功能启动SOS功能。
68	不可使用		—
69	SDIPS (SDIP输出)		0: 表示未启动SDIP功能。 1: 表示已启动SDIP功能。
70	SDINS (SDIN输出)		0: 表示未启动SDIN功能。 1: 表示已启动SDIN功能。
71	SNERR (安全通信错误1)		0: 表示未发生安全通信相关的错误。 1: 表示已发生安全通信相关的错误。
72	SLS1S (SLS1输出)		0: 表示未启动SLS1功能。 1: 表示已启动SLS1功能。
73	SLS2S (SLS2输出)		0: 表示未启动SLS2功能。 1: 表示已启动SLS2功能。
74	SLS3S (SLS3输出)		0: 表示未启动SLS3功能。 1: 表示已启动SLS3功能。
75	SLS4S (SLS4输出)		0: 表示未启动SLS4功能。 1: 表示已启动SLS4功能。
76	SS1S (SS1输出)		0: 表示未启动SS1功能。 1: 表示已启动SS1功能。
77	SS2S (SS2输出)		0: 表示未启动SS2功能。 1: 表示已启动SS2功能。
78	SLIS (SLI输出)		0: 表示未启动SLI功能。 1: 表示已启动SLI功能。
79	不可使用		—
80	不可使用		—
81	SNERR2 (安全通信错误2) *2		0: 表示在 [Pr. PSA02 功能安全设定] 中, 无法使用的安全监视功能所对应的指令信号未输入。 1: 表示无法使用的安全监视功能所对应的指令信号已输入。
82	SBCS (SBC输出)		0: 表示已解除STO状态并未切断电磁制动器的能量供给。 1: 表示STO功能启动并切断向电磁制动器的能量供给。
83	不可使用		—
84	不可使用		—
85	不可使用		—
86	不可使用		—
87	不可使用		—
88	SLT1S (SLT1输出)		0: 表示未启动SLT1功能。 1: 表示已启动SLT1功能。
89	SLT2S (SLT2输出)	0: 表示未启动SLT2功能。 1: 表示已启动SLT2功能。	
90	SLT3S (SLT3输出)	0: 表示未启动SLT3功能。 1: 表示已启动SLT3功能。	
91	SLT4S (SLT4输出)	0: 表示未启动SLT4功能。 1: 表示已启动SLT4功能。	
92	不可使用	—	
93	不可使用	—	
94	不可使用	—	
95	不可使用	—	

- *1 使用三菱安全可编程控制器时，应使用安全输入软元件的“SAFX”。关于安全软元件，请参照以下手册。
📖 MELSEC iQ-R CPU模块用户手册（应用篇）
- *2 伺服放大器发送的SNERR2信号的规格根据 [Pr. PSC05.2 SNERR2信号选择] 的设定值改变。关于详细内容，请参照以下手册。
📖 MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册（参数篇）

• 经由网络反馈各种功能输出 (MR-J5D1-G 时)

可经由网络传递STOS (STO输出)、SOSS (SOS输出)、SSMS (SSM输出) 等。

设备站 → 主站 *1		
Bit	功能输出	内容
0	STOS (STO输出)	0: 表示已解除STO状态。 1: 表示STO功能起动并切断能量供给。
1	SSMS (SSM输出)	0: 表示伺服电机速度超过了设定的SSM速度。 (SSM功能无效时为OFF。) 1: 表示伺服电机速度为设定的SSM速度以下。
2	不可使用	—
3	SOSS (SOS输出)	0: 表示未起动SOS功能。 1: 表示通过SS2功能起动SOS功能。
4	不可使用	—
5	SDIPS (SDIP输出)	0: 表示未起动SDIP功能。 1: 表示已起动SDIP功能。
6	SDINS (SDIN输出)	0: 表示未起动SDIN功能。 1: 表示已起动SDIN功能。
7	SNERR (安全通信错误1)	0: 表示未发生安全通信相关的错误。 1: 表示已发生安全通信相关的错误。
8	SLS1S (SLS1输出)	0: 表示未起动SLS1功能。 1: 表示已起动SLS1功能。
9	SLS2S (SLS2输出)	0: 表示未起动SLS2功能。 1: 表示已起动SLS2功能。
10	SLS3S (SLS3输出)	0: 表示未起动SLS3功能。 1: 表示已起动SLS3功能。
11	SLS4S (SLS4输出)	0: 表示未起动SLS4功能。 1: 表示已起动SLS4功能。
12	SS1S (SS1输出)	0: 表示未起动SS1功能。 1: 表示已起动SS1功能。
13	SS2S (SS2输出)	0: 表示未起动SS2功能。 1: 表示已起动SS2功能。
14	SLIS (SLI输出)	0: 表示未起动SLI功能。 1: 表示已起动SLI功能。
15	不可使用	—
16		
17	SNERR2 (安全通信错误2) *2	0: 表示在 [Pr. PSA02 功能安全设定] 中, 无法使用的安全监视功能所对应的指令信号未输入。 1: 表示无法使用的安全监视功能所对应的指令信号已输入。
18	SBCS (SBC输出)	0: 表示已解除STO状态并未切断电磁制动器的能量供给。 1: 表示STO功能起动并切断向电磁制动器的能量供给。
19	不可使用	—
20		
21		
22		
23		
24	SLT1S (SLT1输出)	0: 表示未起动SLT1功能。 1: 表示已起动SLT1功能。
25	SLT2S (SLT2输出)	0: 表示未起动SLT2功能。 1: 表示已起动SLT2功能。
26	SLT3S (SLT3输出)	0: 表示未起动SLT3功能。 1: 表示已起动SLT3功能。
27	SLT4S (SLT4输出)	0: 表示未起动SLT4功能。 1: 表示已起动SLT4功能。
28	不可使用	—
29		
30		
31		

- *1 使用三菱安全可编程控制器时，应使用安全输入软元件的“SA#X”。关于安全软元件，请参照以下手册。
📖MELSEC iQ-R CPU模块用户手册（应用篇）
- *2 伺服放大器发送的SNERR2信号的规格根据 [Pr. PSC05.2 SNERR2信号选择] 的设定值改变。关于详细内容，请参照以下手册。
📖MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册（参数篇）

• 经由网络反馈各种功能输出 (MR-J5D2-_G_时)

可经由网络传递STOS (STO输出)、SOSS (SOS输出)、SSMS (SSM输出) 等。

设备站 → 主站 *1			
Bit	功能输出	轴	内容
0	STOS (STO输出)	A轴	0: 表示已解除STO状态。 1: 表示STO功能起动并切断能量供给。
1	SSMS (SSM输出)		0: 表示伺服电机速度超过了设定的SSM速度。 (SSM功能无效时为OFF。) 1: 表示伺服电机速度为设定的SSM速度以下。
2	不可使用		—
3	SOSS (SOS输出)		0: 表示未起动SOS功能。 1: 表示通过SS2功能起动SOS功能。
4	不可使用		—
5	SDIPS (SDIP输出)		0: 表示未起动SDIP功能。 1: 表示已起动SDIP功能。
6	SDINS (SDIN输出)		0: 表示未起动SDIN功能。 1: 表示已起动SDIN功能。
7	SNERR (安全通信错误1)		0: 表示未发生安全通信相关的错误。 1: 表示已发生安全通信相关的错误。
8	SLS1S (SLS1输出)		0: 表示未起动SLS1功能。 1: 表示已起动SLS1功能。
9	SLS2S (SLS2输出)		0: 表示未起动SLS2功能。 1: 表示已起动SLS2功能。
10	SLS3S (SLS3输出)		0: 表示未起动SLS3功能。 1: 表示已起动SLS3功能。
11	SLS4S (SLS4输出)		0: 表示未起动SLS4功能。 1: 表示已起动SLS4功能。
12	SS1S (SS1输出)		0: 表示未起动SS1功能。 1: 表示已起动SS1功能。
13	SS2S (SS2输出)		0: 表示未起动SS2功能。 1: 表示已起动SS2功能。
14	SLIS (SLI输出)		0: 表示未起动SLI功能。 1: 表示已起动SLI功能。
15	不可使用		—
16	不可使用		—
17	SNERR2 (安全通信错误2) *2		0: 表示在 [Pr. PSA02 功能安全设定] 中, 无法使用的安全监视功能所对应的指令信号未输入。 1: 表示无法使用的安全监视功能所对应的指令信号已输入。
18	SBCS (SBC输出)		0: 表示已解除STO状态并未切断电磁制动器的能量供给。 1: 表示STO功能起动并切断向电磁制动器的能量供给。
19	不可使用		—
20	不可使用		—
21	不可使用		—
22	不可使用		—
23	不可使用		—
24	SLT1S (SLT1输出)		0: 表示未起动SLT1功能。 1: 表示已起动SLT1功能。
25	SLT2S (SLT2输出)		0: 表示未起动SLT2功能。 1: 表示已起动SLT2功能。
26	SLT3S (SLT3输出)		0: 表示未起动SLT3功能。 1: 表示已起动SLT3功能。
27	SLT4S (SLT4输出)		0: 表示未起动SLT4功能。 1: 表示已起动SLT4功能。
28	不可使用		—
29	不可使用		—
30	不可使用		—
31	不可使用	—	

设备站 → 主站 *1			
Bit	功能输出	轴	内容
32	STOS (STO输出)	B轴	0: 表示已解除STO状态。 1: 表示STO功能启动并切断能量供给。
33	SSMS (SSM输出)		0: 表示伺服电机速度超过了设定的SSM速度。 (SSM功能无效时为OFF。) 1: 表示伺服电机速度为设定的SSM速度以下。
34	不可使用		—
35	SOSS (SOS输出)		0: 表示未启动SOS功能。 1: 表示通过SS2功能启动SOS功能。
36	不可使用		—
37	SDIPS (SDIP输出)		0: 表示未启动SDIP功能。 1: 表示已启动SDIP功能。
38	SDINS (SDIN输出)		0: 表示未启动SDIN功能。 1: 表示已启动SDIN功能。
39	SNERR (安全通信错误1)		0: 表示未发生安全通信相关的错误。 1: 表示已发生安全通信相关的错误。
40	SLS1S (SLS1输出)		0: 表示未启动SLS1功能。 1: 表示已启动SLS1功能。
41	SLS2S (SLS2输出)		0: 表示未启动SLS2功能。 1: 表示已启动SLS2功能。
42	SLS3S (SLS3输出)		0: 表示未启动SLS3功能。 1: 表示已启动SLS3功能。
43	SLS4S (SLS4输出)		0: 表示未启动SLS4功能。 1: 表示已启动SLS4功能。
44	SS1S (SS1输出)		0: 表示未启动SS1功能。 1: 表示已启动SS1功能。
45	SS2S (SS2输出)		0: 表示未启动SS2功能。 1: 表示已启动SS2功能。
46	SLIS (SLI输出)		0: 表示未启动SLI功能。 1: 表示已启动SLI功能。
47	不可使用		—
48	不可使用		—
49	SNERR2 (安全通信错误2) *2		0: 表示在 [Pr. PSA02 功能安全设定] 中, 无法使用的安全监视功能所对应的指令信号未输入。 1: 表示无法使用的安全监视功能所对应的指令信号已输入。
50	SBCS (SBC输出)		0: 表示已解除STO状态并未切断电磁制动器的能量供给。 1: 表示STO功能启动并切断向电磁制动器的能量供给。
51	不可使用		—
52	不可使用		—
53	不可使用		—
54	不可使用		—
55	不可使用		—
56	SLT1S (SLT1输出)		0: 表示未启动SLT1功能。 1: 表示已启动SLT1功能。
57	SLT2S (SLT2输出)		0: 表示未启动SLT2功能。 1: 表示已启动SLT2功能。
58	SLT3S (SLT3输出)		0: 表示未启动SLT3功能。 1: 表示已启动SLT3功能。
59	SLT4S (SLT4输出)		0: 表示未启动SLT4功能。 1: 表示已启动SLT4功能。
60	不可使用		—
61	不可使用		—
62	不可使用		—
63	不可使用		—

- *1 使用三菱安全可编程控制器时，应使用安全输入软元件的“SAFX”。关于安全软元件，请参照以下手册。
📖 MELSEC iQ-R CPU模块用户手册（应用篇）
- *2 伺服放大器发送的SNERR2信号的规格根据 [Pr. PSC05.2 SNERR2信号选择] 的设定值改变。关于详细内容，请参照以下手册。
📖 MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册（参数篇）

• 经由网络反馈各种功能输出 (MR-J5D3-_G_时)

可经由网络传递STOS (STO输出)、SOSS (SOS输出)、SSMS (SSM输出) 等。

设备站 → 主站 *1			
Bit	功能输出	轴	内容
0	STOS (STO输出)	A轴	0: 表示已解除STO状态。 1: 表示STO功能启动并切断能量供给。
1	SSMS (SSM输出)		0: 表示伺服电机速度超过了设定的SSM速度。 (SSM功能无效时为OFF。) 1: 表示伺服电机速度为设定的SSM速度以下。
2	不可使用		—
3	SOSS (SOS输出)		0: 表示未启动SOS功能。 1: 表示通过SS2功能启动SOS功能。
4	不可使用		—
5	SDIPS (SDIP输出)		0: 表示未启动SDIP功能。 1: 表示已启动SDIP功能。
6	SDINS (SDIN输出)		0: 表示未启动SDIN功能。 1: 表示已启动SDIN功能。
7	SNERR (安全通信错误1)		0: 表示未发生安全通信相关的错误。 1: 表示已发生安全通信相关的错误。
8	SLS1S (SLS1输出)		0: 表示未启动SLS1功能。 1: 表示已启动SLS1功能。
9	SLS2S (SLS2输出)		0: 表示未启动SLS2功能。 1: 表示已启动SLS2功能。
10	SLS3S (SLS3输出)		0: 表示未启动SLS3功能。 1: 表示已启动SLS3功能。
11	SLS4S (SLS4输出)		0: 表示未启动SLS4功能。 1: 表示已启动SLS4功能。
12	SS1S (SS1输出)		0: 表示未启动SS1功能。 1: 表示已启动SS1功能。
13	SS2S (SS2输出)		0: 表示未启动SS2功能。 1: 表示已启动SS2功能。
14	SLIS (SLI输出)		0: 表示未启动SLI功能。 1: 表示已启动SLI功能。
15	不可使用		—
16	不可使用		—
17	SNERR2 (安全通信错误2) *2		0: 表示在 [Pr. PSA02 功能安全设定] 中, 无法使用的安全监视功能所对应的指令信号未输入。 1: 表示无法使用的安全监视功能所对应的指令信号已输入。
18	SBCS (SBC输出)		0: 表示已解除STO状态并未切断电磁制动器的能量供给。 1: 表示STO功能启动并切断向电磁制动器的能量供给。
19	不可使用		—
20	不可使用		—
21	不可使用		—
22	不可使用		—
23	不可使用		—
24	SLT1S (SLT1输出)		0: 表示未启动SLT1功能。 1: 表示已启动SLT1功能。
25	SLT2S (SLT2输出)		0: 表示未启动SLT2功能。 1: 表示已启动SLT2功能。
26	SLT3S (SLT3输出)		0: 表示未启动SLT3功能。 1: 表示已启动SLT3功能。
27	SLT4S (SLT4输出)		0: 表示未启动SLT4功能。 1: 表示已启动SLT4功能。
28	不可使用		—
29	不可使用		—
30	不可使用		—
31	不可使用	—	

设备站 → 主站 *1			
Bit	功能输出	轴	内容
32	STOS (STO输出)	B轴	0: 表示已解除STO状态。 1: 表示STO功能启动并切断能量供给。
33	SSMS (SSM输出)		0: 表示伺服电机速度超过了设定的SSM速度。 (SSM功能无效时为OFF。) 1: 表示伺服电机速度为设定的SSM速度以下。
34	不可使用		—
35	SOSS (SOS输出)		0: 表示未启动SOS功能。 1: 表示通过SS2功能启动SOS功能。
36	不可使用		—
37	SDIPS (SDIP输出)		0: 表示未启动SDIP功能。 1: 表示已启动SDIP功能。
38	SDINS (SDIN输出)		0: 表示未启动SDIN功能。 1: 表示已启动SDIN功能。
39	SNERR (安全通信错误1)		0: 表示未发生安全通信相关的错误。 1: 表示已发生安全通信相关的错误。
40	SLS1S (SLS1输出)		0: 表示未启动SLS1功能。 1: 表示已启动SLS1功能。
41	SLS2S (SLS2输出)		0: 表示未启动SLS2功能。 1: 表示已启动SLS2功能。
42	SLS3S (SLS3输出)		0: 表示未启动SLS3功能。 1: 表示已启动SLS3功能。
43	SLS4S (SLS4输出)		0: 表示未启动SLS4功能。 1: 表示已启动SLS4功能。
44	SS1S (SS1输出)		0: 表示未启动SS1功能。 1: 表示已启动SS1功能。
45	SS2S (SS2输出)		0: 表示未启动SS2功能。 1: 表示已启动SS2功能。
46	SLIS (SLI输出)		0: 表示未启动SLI功能。 1: 表示已启动SLI功能。
47	不可使用		—
48	不可使用		—
49	SNERR2 (安全通信错误2) *2		0: 表示在 [Pr. PSA02 功能安全设定] 中, 无法使用的安全监视功能所对应的指令信号未输入。 1: 表示无法使用的安全监视功能所对应的指令信号已输入。
50	SBCS (SBC输出)		0: 表示已解除STO状态并未切断电磁制动器的能量供给。 1: 表示STO功能启动并切断向电磁制动器的能量供给。
51	不可使用		—
52	不可使用		—
53	不可使用		—
54	不可使用		—
55	不可使用		—
56	SLT1S (SLT1输出)		0: 表示未启动SLT1功能。 1: 表示已启动SLT1功能。
57	SLT2S (SLT2输出)		0: 表示未启动SLT2功能。 1: 表示已启动SLT2功能。
58	SLT3S (SLT3输出)		0: 表示未启动SLT3功能。 1: 表示已启动SLT3功能。
59	SLT4S (SLT4输出)		0: 表示未启动SLT4功能。 1: 表示已启动SLT4功能。
60	不可使用		—
61	不可使用		—
62	不可使用		—
63	不可使用		—

设备站 → 主站 *1			
Bit	功能输出	轴	内容
64	STOS (STO输出)	C轴	0: 表示已解除STO状态。 1: 表示STO功能启动并切断能量供给。
65	SSMS (SSM输出)		0: 表示伺服电机速度超过了设定的SSM速度。 (SSM功能无效时为OFF。) 1: 表示伺服电机速度为设定的SSM速度以下。
66	不可使用		—
67	SOSS (SOS输出)		0: 表示未启动SOS功能。 1: 表示通过SS2功能启动SOS功能。
68	不可使用		—
69	SDIPS (SDIP输出)		0: 表示未启动SDIP功能。 1: 表示已启动SDIP功能。
70	SDINS (SDIN输出)		0: 表示未启动SDIN功能。 1: 表示已启动SDIN功能。
71	SNERR (安全通信错误1)		0: 表示未发生安全通信相关的错误。 1: 表示已发生安全通信相关的错误。
72	SLS1S (SLS1输出)		0: 表示未启动SLS1功能。 1: 表示已启动SLS1功能。
73	SLS2S (SLS2输出)		0: 表示未启动SLS2功能。 1: 表示已启动SLS2功能。
74	SLS3S (SLS3输出)		0: 表示未启动SLS3功能。 1: 表示已启动SLS3功能。
75	SLS4S (SLS4输出)		0: 表示未启动SLS4功能。 1: 表示已启动SLS4功能。
76	SS1S (SS1输出)		0: 表示未启动SS1功能。 1: 表示已启动SS1功能。
77	SS2S (SS2输出)		0: 表示未启动SS2功能。 1: 表示已启动SS2功能。
78	SLIS (SLI输出)		0: 表示未启动SLI功能。 1: 表示已启动SLI功能。
79	不可使用		—
80	不可使用		—
81	SNERR2 (安全通信错误2) *2		0: 表示在 [Pr. PSA02 功能安全设定] 中, 无法使用的安全监视功能所对应的指令信号未输入。 1: 表示无法使用的安全监视功能所对应的指令信号已输入。
82	SBCS (SBC输出)		0: 表示已解除STO状态并未切断电磁制动器的能量供给。 1: 表示STO功能启动并切断向电磁制动器的能量供给。
83	不可使用		—
84	不可使用		—
85	不可使用		—
86	不可使用		—
87	不可使用		—
88	SLT1S (SLT1输出)		0: 表示未启动SLT1功能。 1: 表示已启动SLT1功能。
89	SLT2S (SLT2输出)	0: 表示未启动SLT2功能。 1: 表示已启动SLT2功能。	
90	SLT3S (SLT3输出)	0: 表示未启动SLT3功能。 1: 表示已启动SLT3功能。	
91	SLT4S (SLT4输出)	0: 表示未启动SLT4功能。 1: 表示已启动SLT4功能。	
92	不可使用	—	
93	不可使用	—	
94	不可使用	—	
95	不可使用	—	

- *1 使用三菱安全可编程控制器时，应使用安全输入软元件的“SAFX”。关于安全软元件，请参照以下手册。
📖 MELSEC iQ-R CPU模块用户手册（应用篇）
- *2 伺服放大器发送的SNERR2信号的规格根据 [Pr. PSC05.2 SNERR2信号选择] 的设定值改变。关于详细内容，请参照以下手册。
📖 MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册（参数篇）

■GX Works3的设定

在安全通信中使用安全监视功能时，应按照以下步骤进行站固有模式的设定。

1. 应通过GX Works3进行主站的网络设定。
2. 应通过运动模块的模块信息选择模块参数（网络），并打开网络构成设定。
3. 对网络构成进行设定时，应通过站固有模式进行“运动模式（安全）”的设定。

■发送间隔监视时间及安全刷新监视时间的设定方法

基于网络的安全监视功能控制时，应根据安全应用程序指南计算伺服放大器与主站模块的发送间隔监视时间。

此外，安全远程站刷新响应时间（SRref）中应使用以下值。

安全远程站刷新响应时间	通信周期	
	MR-J5-_G_-RJ/MR-J5D1-_G_	MR-J5W2-_G_/MR-J5D3-_G_/MR-J5D2-_G_/MR-J5D3-_G_
8.0 ms	125 μs以上	500 μs以上

请根据发送间隔监视时间设定安全通信周期。

伺服放大器中设定的发送间隔监视时间应满足以下2个公式。

$$TM \geq SRref \times 2$$

$$TM \geq SCmst \times 2 + LS \times 2$$

SRref：安全刷新应答处理时间 [ms]

TM：发送间隔监视时间 [ms]

SCmst：主站的安全循环时间 [ms]

LS：通信周期间隔 [ms]

关于主站模块的“发送间隔监视时间”及“安全刷新监视时间”的设定值，请参照所使用主站模块的用户手册。

📖 MELSEC iQ-R CPU模块用户手册（应用篇）

📖 MELSEC iQ-R CC-Link IE TSN用户手册（应用篇）

■功能安全参数设定

进行使用安全通信的安全监视时，应设定以下的参数。

参数	名称
PSC01	发送间隔监视时间
PSC06	安全认证代码

- 发送间隔监视时间

请设定发送间隔监视时间。

📖 460页 发送间隔监视时间及安全刷新监视时间的设定方法

- 安全认证代码

设定识别伺服放大器的值。应在主站的安全通信设定的安全认证代码中设定相同值。如果设定不同的值，将发生 [AL. 580.3 安全认证代码不一致]。

支持功能安全的伺服电机

使用支持功能安全的伺服电机，无需使用用于编码器双重化的外部编码器，就可以实现各种速度监视功能及位置监视功能。如果使用支持功能安全的伺服电机，应将 [Pr. PSA02.1 位置/速度监视设定] 设为“1”，如果不使用，则应设定为“1”以外。关于详细内容，请参照下述章节。

☞ 422页 可达成的安全性等级


位置反馈固着诊断功能

■概要

位置反馈固着诊断功能是指在来自编码器的位置数据固着时，发生 [AL. 52A 位置反馈异常 (安全监视功能)]，进入STO状态的功能。

■动作概要

位置反馈固着诊断功能在安全监视功能有效，且非STO状态时有效。如果位置反馈没有变化的状态一直持续 [Pr. PSA22 位置反馈异常检测时间] 所设定的时间，则发生 [AL. 52A 位置反馈异常 (安全监视功能)]，STO功能起动。

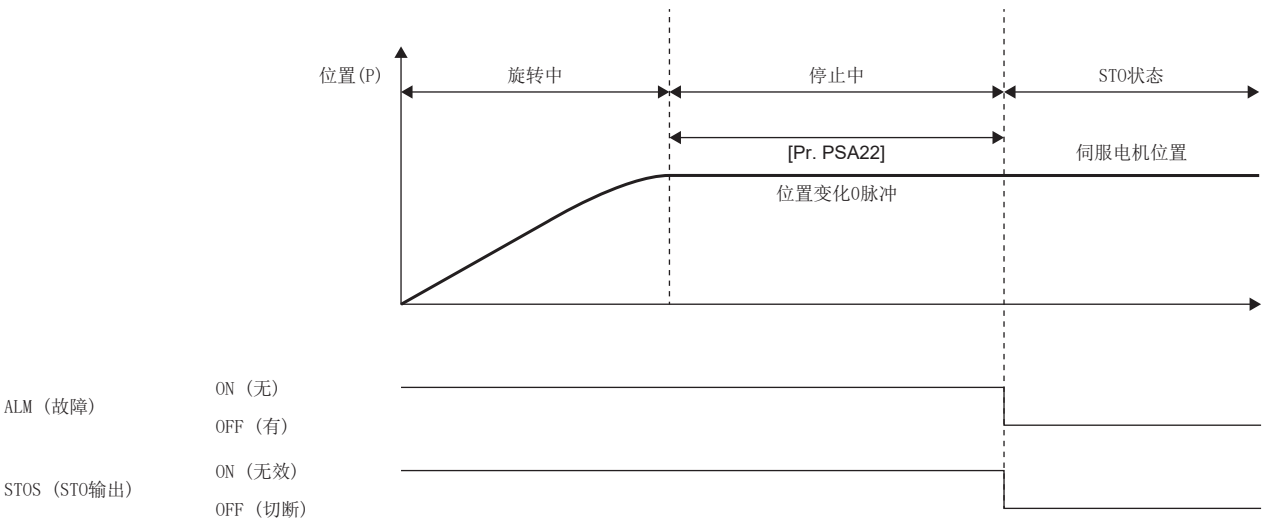

STO功能


概要

根据来自外部设备的输入信号，对伺服电机驱动能量进行电子式切断（二次侧输出切断）。相当于IEC/EN 60204-1的停止类别0。检出内部诊断异常时的紧急停止也使用STO功能。STO功能应在伺服电机停止的状态下使用。

动作顺控

■STOC（STO指令）

伺服OFF后，应在伺服电机停止的状态下将STOC（STO指令）设为OFF。通过将STOC（STO指令）设为OFF，STO功能起动。在STO动作中，切断向伺服电机供给能量，动态制动起动。通过将STOC（STO指令）恢复到ON，可恢复到常规运行。

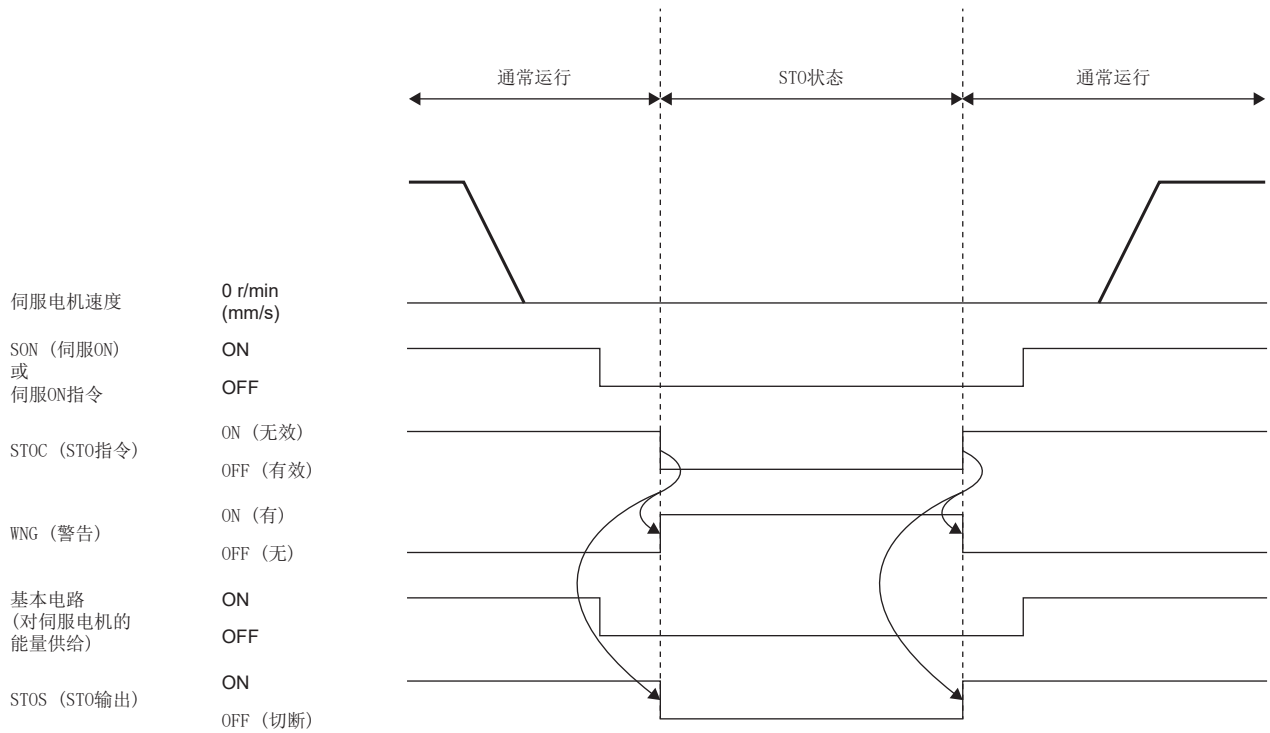

■发生报警


STO功能在发生报警时也会起动。在STO动作中，切断向伺服电机供给能量，动态制动起动。关于STO起动的报警，请参照以下手册的“报警编号/警告编号一览表”。

📖 MR-J5 用户手册（故障排除篇）

常规运行的恢复方法请参照下述内容。

📄 493页 发生报警时

该时序图为例STO/DB停止方式的情况。

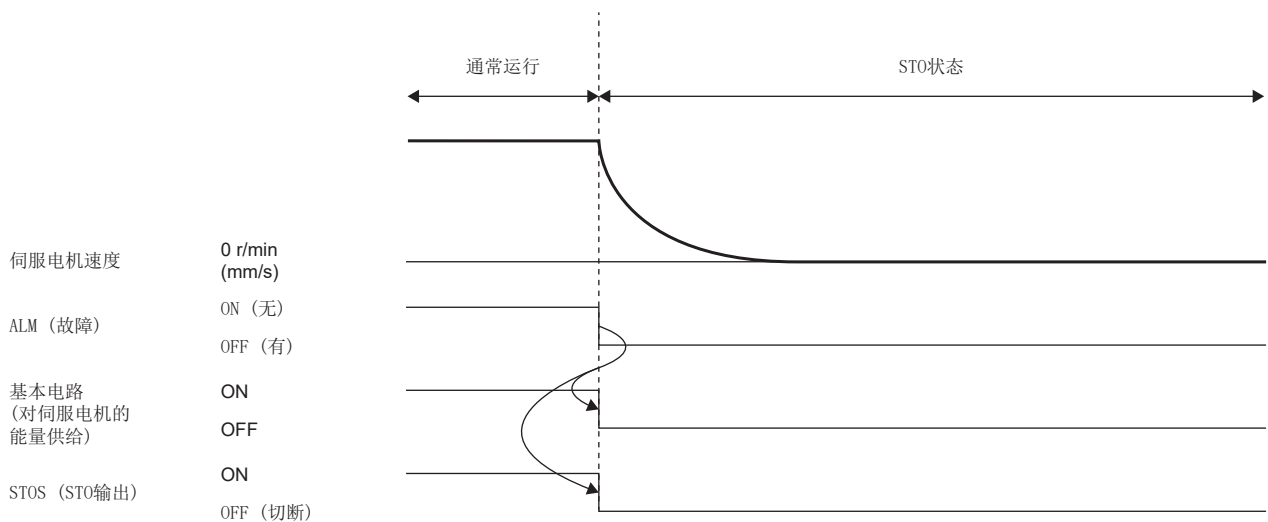


■伺服电机运行中的STO切断

要点

- 如果在运行中将STOC (STO指令) 设为OFF, 则会切断能量而不会发出报警。
- 在伺服电机运行中起动STO功能时, 应注意动态制动继电器的寿命。

伺服OFF后, 应在伺服电机停止的状态下将STOC (STO指令) 设为OFF。希望同时进行减速时, 应使用SS1功能。

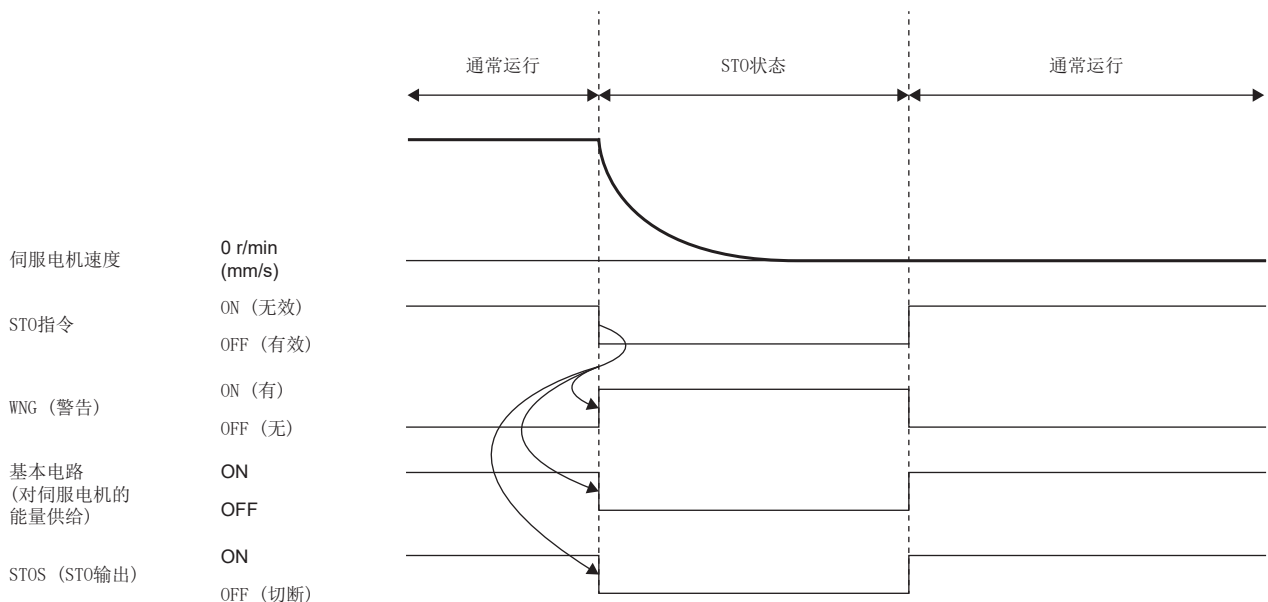

■功能安全参数设定

请参照下述内容设定功能安全参数。

☞ 420页 必须设定的功能安全参数

使用基于输入软元件的安全监视功能控制时，请参照下述内容。

☞ 424页 输入软元件

使用输出软元件时，请参照下述内容。

☞ 427页 输出软元件

使用基于网络的安全监视功能控制时，请参照下述内容。

☞ 429页 基于网络的安全监视功能控制

SS1功能

概要

基于从外部设备的输入信号，开始减速。可确认停止的指定时间经过后，执行STO功能（SS1）。相当于IEC/EN 60204-1 的停止类别1。

检出内部诊断异常时的紧急停止也使用SS1功能，因此应参照下述章节设定功能安全参数。

☞ 470页 功能安全参数设定


SS1功能包括时间监视和减速监视2种。在减速监视中，使用编码器信息监视减速是否正确。减速监视可以通过 [Pr. PSA02 功能安全设定] 切换。

顺控概要

■SS1C（SS1指令）

SS1功能的时间监视功能动作顺控如下所示。

SS1功能通过将SS1C（SS1指令）设为OFF起动。首先，以动态制动、电子式动态制动、强制停止中任何一种方式进行伺服电机的减速。同时，测量SS1功能起动后的时间，经过在 [Pr. PSA03 SS1/SS2减速监视时间] 中设定的时间时，STO功能起动。如果将SS1C（SS1指令）设为ON，即恢复到常规运行。

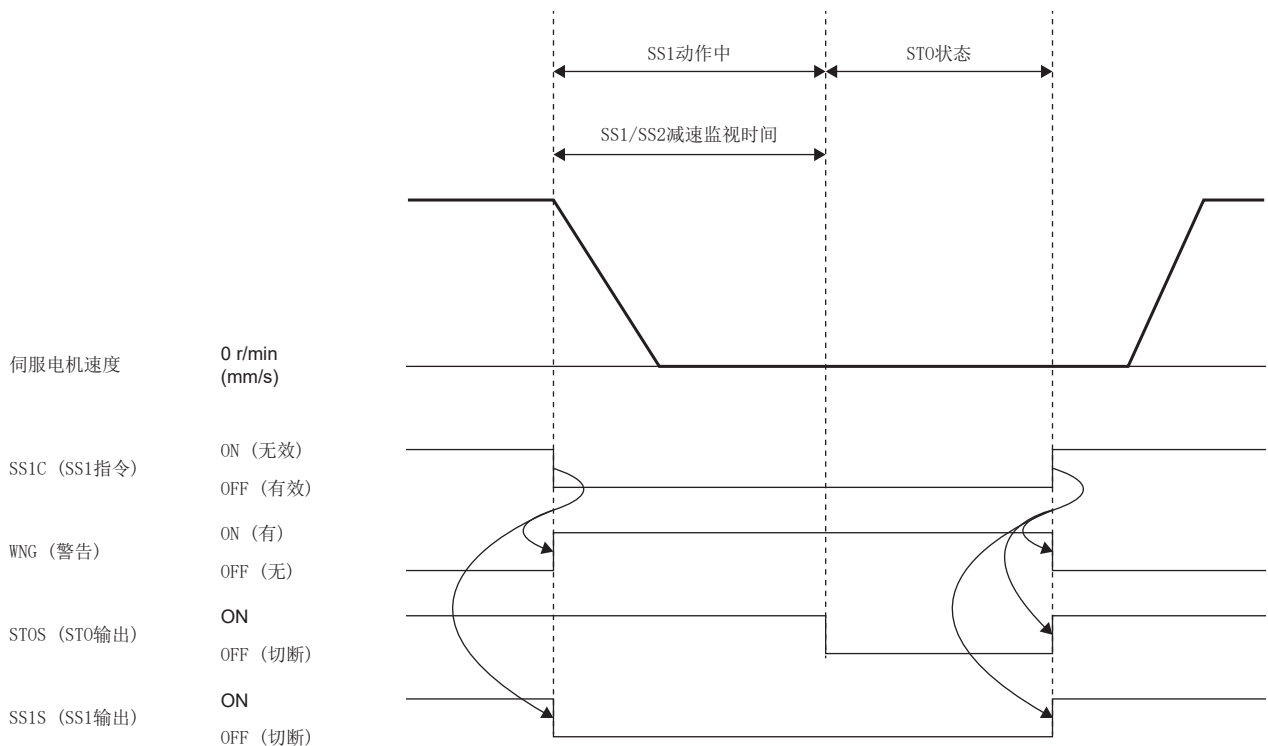


■发生报警

SS1功能在发生报警时也会起动。发出报警后，以动态制动、电子式动态制动、强制停止中任意一种方式进行伺服电机的减速。同时，测量SS1功能起动后的时间，经过在 [Pr. PSA03 SS1/SS2减速监视时间] 中设定的时间时，STO功能起动。关于SS1功能起动的报警，请参照以下手册的“报警编号/警告编号一览表”。

📖 MR-J5 用户手册（故障排除篇）

常规运行的恢复方法请参照下述内容。

📄 493页 发生报警时

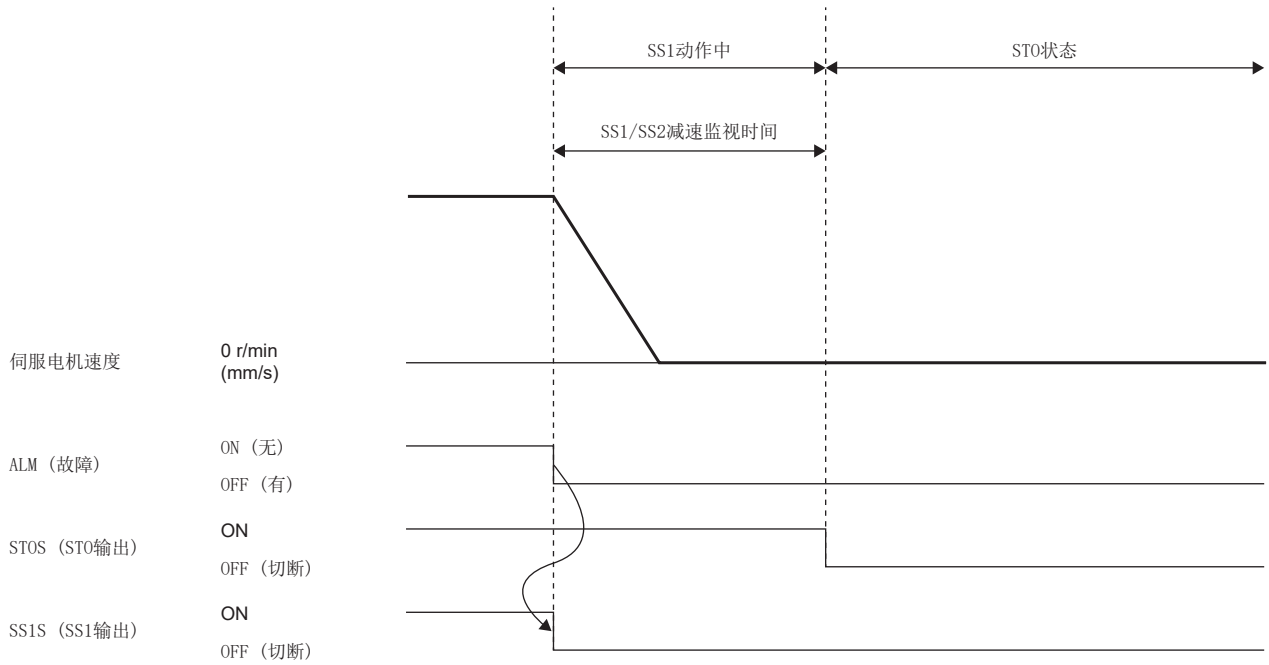


减速监视功能

输入SS1指令后，开始减速，并监视是否按减速时间常数进行减速。如果无法进行按功能安全参数设定的减速，则执行STO功能。此外，在SS1功能起动后，经过在 [Pr. PSA03 SS1/SS2减速监视时间] 所指定的时间时，STO功能也会起动。

■减速完成监视

将SS1指令设为OFF，在经过 [Pr. PSA26 SS1/SS2减速监视延迟时间] 后开始速度监视。


在减速过程中，如果速度指令的绝对值及速度反馈的绝对值均变为 [Pr. PSA04 安全监视功能 停止速度] 以下，则视为减速完成，经过 [Pr. PSA15 安全监视功能 速度检测延迟时间] 后执行STO。

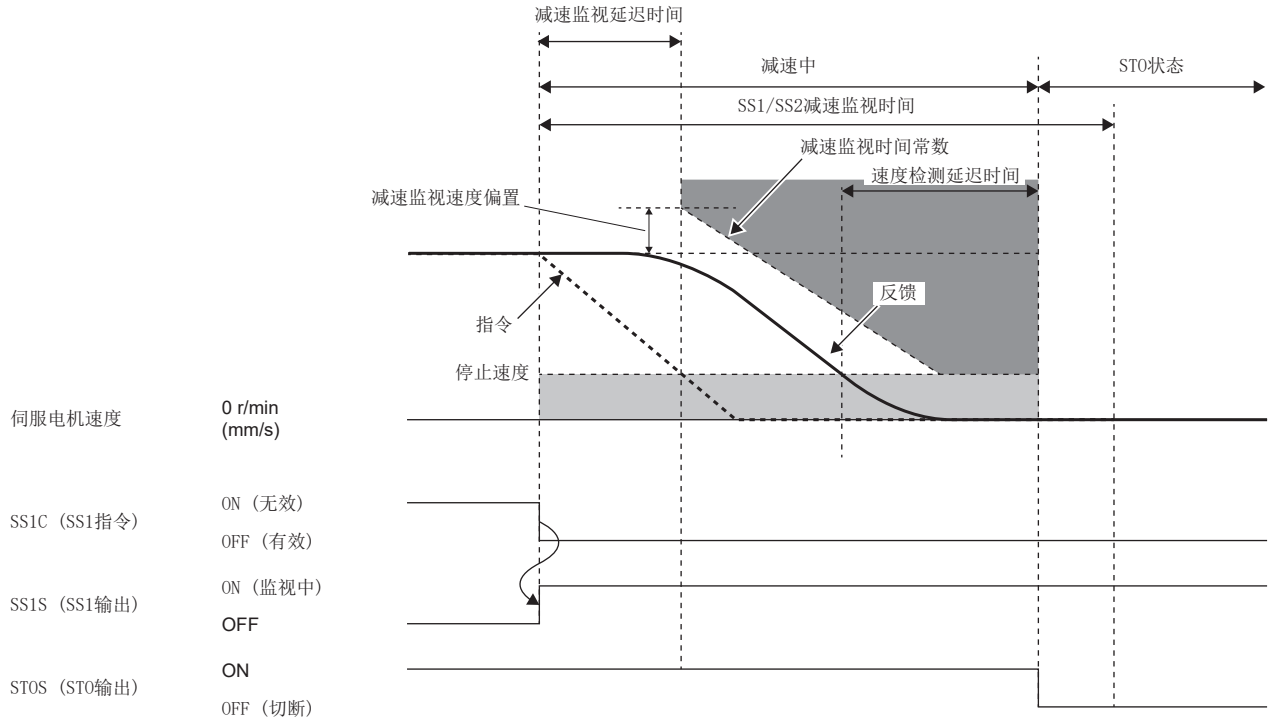

■减速速度超过监视

根据将SS1指令设为OFF时的速度加上 [Pr. PSA25 SS1/SS2减速监视速度偏置] 的速度监视是否超过符合 [Pr. PSA24 SS1/SS2 减速监视时间常数] 的监视速度。

如果超过监视速度，则在 经过[Pr. PSA15 安全监视功能 速度检测延迟时间] 后启动STO功能。

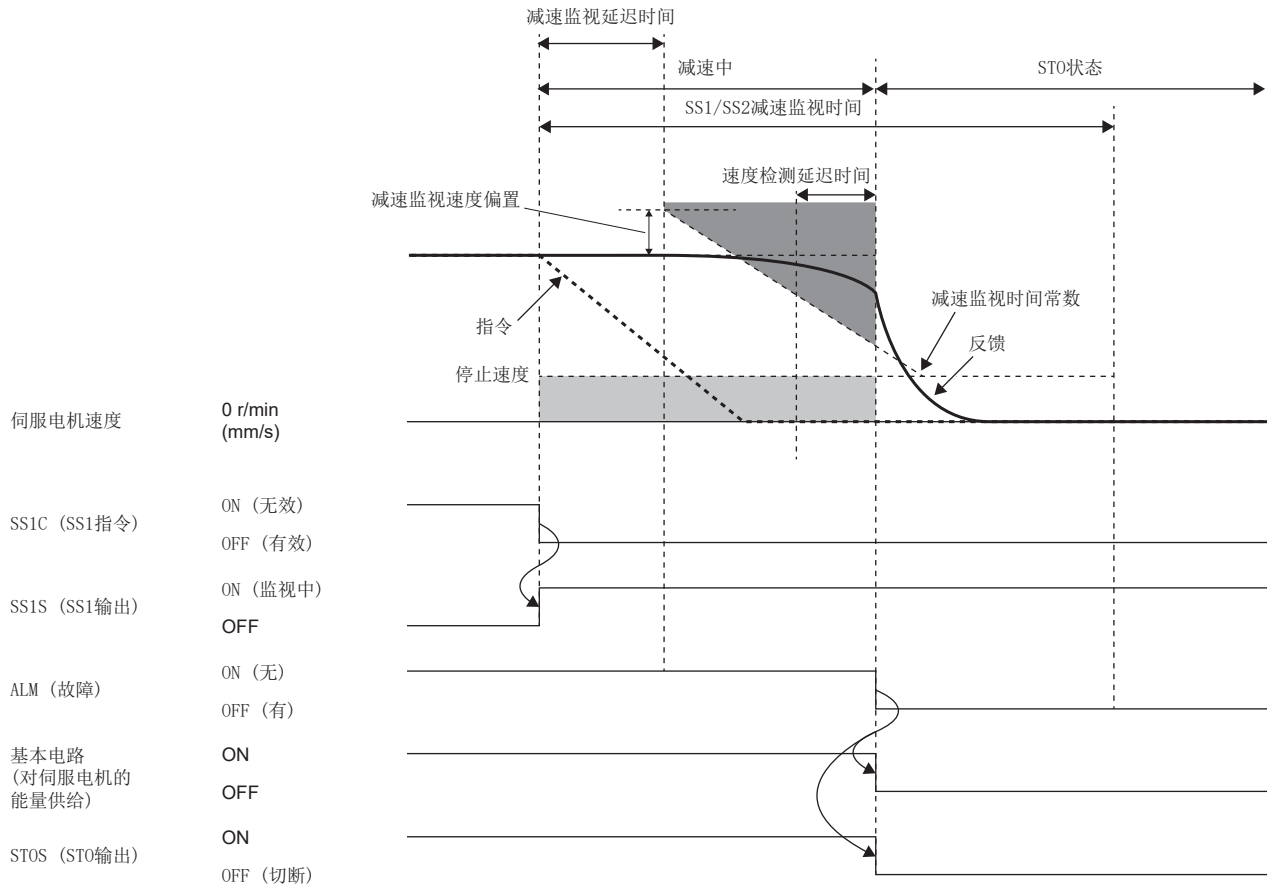

停止方式

■停止方式的分类

伺服电机的停止方式取决于参数设定的内容或使SS1功能起动的的原因。SS1功能起动时的伺服电机停止方式如下表所示。

伺服放大器参数		伺服电机 *3	SS1功能起动时的控制模式 *4	停止方式 *1			
				因SS1C (SS1指令) 起动时	因发生报警起动时 *2		
[Pr. PA04.3 强制停止减速功能选择]	[Pr. PF06.0 电子式动态制动选择]			报警的停止方式为SS1/SD时	报警的停止方式为SS1/EDB时		
有效	自动	特定的伺服电机	转矩控制模式	EDB	EDB	EDB	
			转矩控制模式以外	SD	SD	EDB	
		特定的伺服电机以外	转矩控制模式	DB	DB	DB	
			转矩控制模式以外	SD	SD	DB	
	无效			转矩控制模式	DB	DB	DB
				转矩控制模式以外	SD	SD	DB
无效	自动	特定的伺服电机	—	EDB	EDB	EDB	
		特定的伺服电机以外	—	DB	DB	DB	
	无效		—	DB	DB	DB	

*1 停止方式包括DB, EDB及SD 3种。

DB: 动态制动停止 (去除动态制动器的产品时, 呈现自由运行状态)

EDB: 电子式动态制动选择

SD: 强制停止减速

*2 停止方式因报警的停止方式而异。关于各报警的停止方式请参照第6章。

*3 关于特定的伺服电机, 请参照以下手册的“ [Pr. PF06.0 电子式动态制动选择] ”。

MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册 (参数篇)


*4 推压控制模式时的停止方式与转矩控制模式相同。

■强制停止减速停止 (SD)

关于强制停止减速的动作，请参照下述内容。

☞ 169页 强制停止减速功能

SS1功能起动后，根据 [Pr. PC24 强制停止时减速时间常数] 的值进行减速。减速指令完成，伺服电机的速度下降至 [Pr. PC07 零速度] 设定值以下后，经过由 [Pr. PC02 电磁制动顺控输出] 指定的延迟时间后，基本电路切断，动态制动起动。SS1/SS2减速监视时间比减速停止的时间短，STO功能在减速过程中起动。此外，在进行减速监视时，如果 [Pr. PSA24 SS1/SS2减速监视时间常数] 比 [Pr. PC24] 短，则STO功能会在超过监视速度后起动。

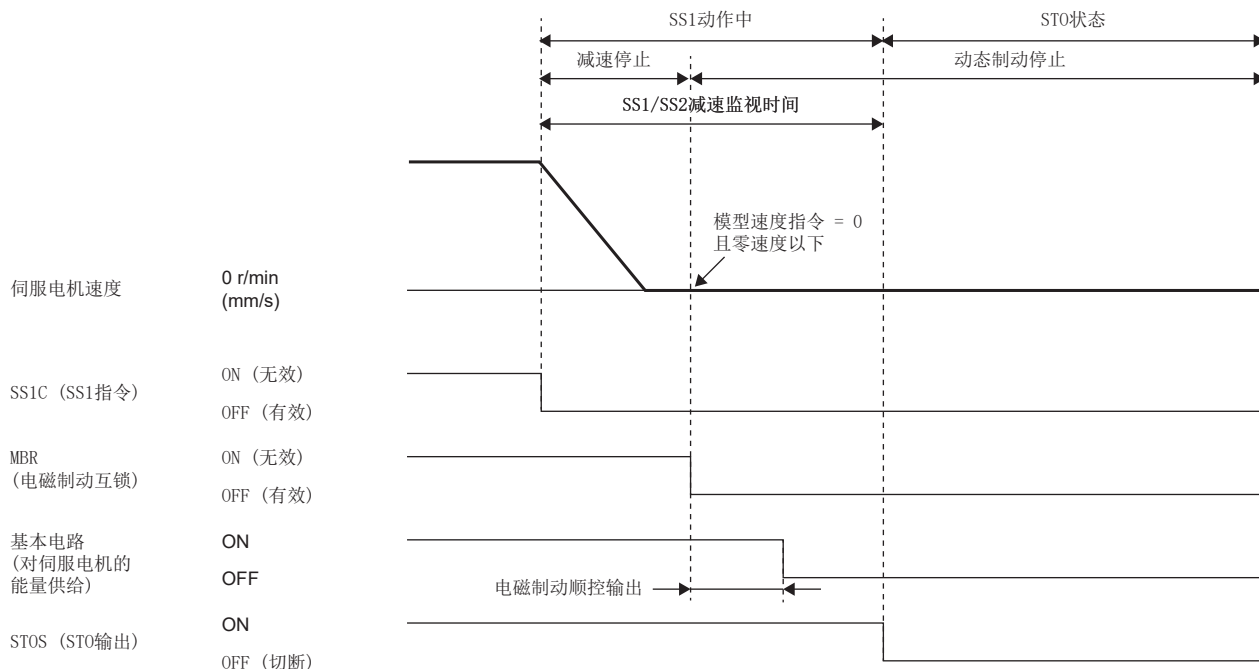


■动态制动停止 (DB)

SS1功能起动后，实施动态制动停止。关于动态制动器的动作，请参照以下手册的“动态制动器特性”。

☞ MR-J5 用户手册 (硬件篇)


☞ MR-J5D 用户手册 (硬件篇)

减速监视功能有效时，如果减速时间常数比动态制动器起动时的制动时间短，则会在超过监视速度后发出报警。

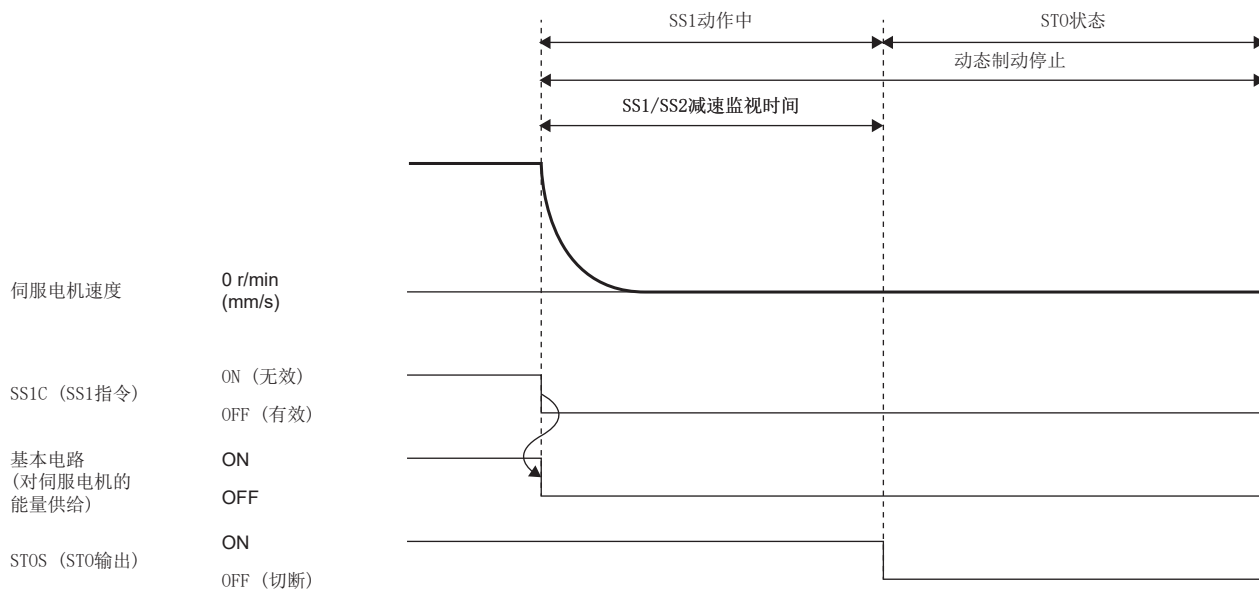

■电子式动态制动停止 (EDB)

SS1功能起动后，实施电子动态制动停止。从SS1功能开始经过的时间在变为 [Pr. PF12 电子式动态制动运行时间] 时，动态制动器起动。如果 [Pr. PSA03 SS1/SS2减速监视时间] 比 [Pr. PF12] 短，在经过时间变为 [Pr. PSA03] 时，动态制动器起动。

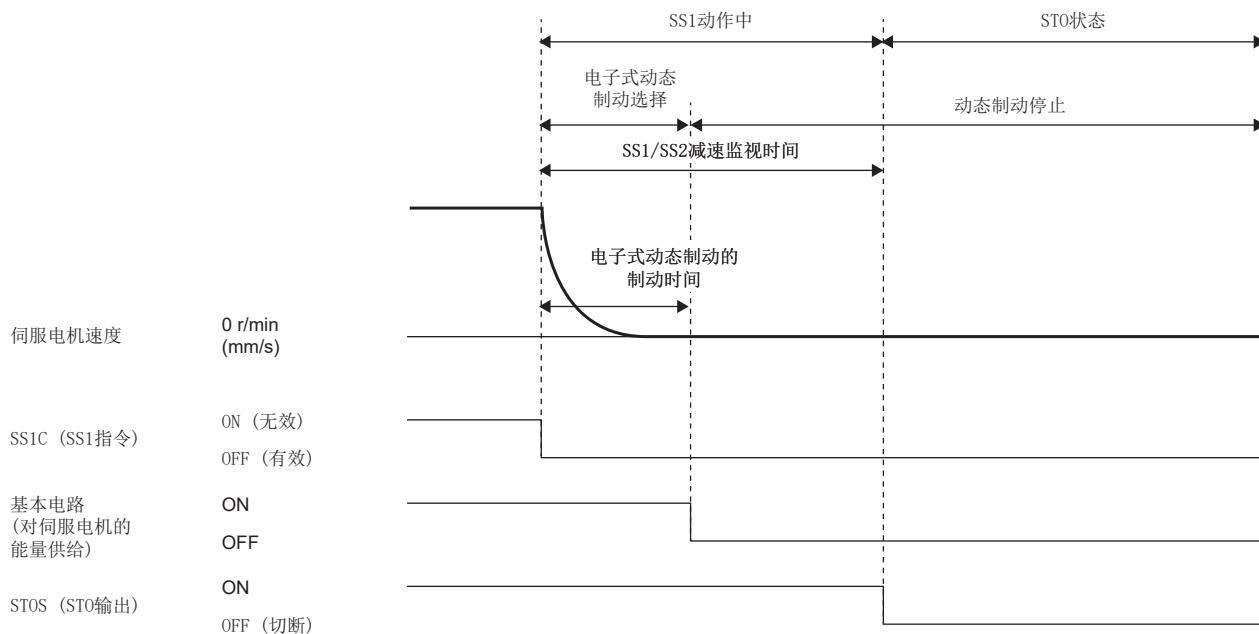

功能安全参数设定

请参照下述内容设定功能安全参数。

☞ 420页 必须设定的功能安全参数

使用基于输入软元件的安全监视功能控制时，请参照下述内容。

☞ 424页 输入软元件

使用输出软元件时，请参照下述内容。

☞ 427页 输出软元件

使用基于网络的安全监视功能控制时，请参照下述内容。

☞ 429页 基于网络的安全监视功能控制

SS1功能用于通过诊断检测出异常时的紧急停止，因此应在 [Pr. PSA03 SS1/SS2减速监视时间] 中设定伺服电机停止所需的时间。

SS2/SOS功能

概要

SS2/SOS功能是指SS2C (SS2指令) 变为OFF后, 对是否经过预先设定的延迟时间进行监视, 或者待机至检测到伺服电机停止后, 进行伺服电机的停止监视 (SOS) 的功能。

顺控概要

将SS2C (SS2指令) 设为OFF后, SS2/SOS功能起动。

开始SS2/SOS功能后, 先进行减速停止监视。待机至速度低于一定速度, 或者经过指定时间。在此期间, 应从控制器执行原则指示。关于减速中的速度监视与延迟时间监视的详细内容, 请参照下述内容。


☞ 472页 减速停止监视

减速完成后进行停止监视。在停止监视中进行速度指令的监视、速度反馈的监视、位置反馈的监视和位置指令的监视。关于这些监视的详细内容, 请参照下述内容。

☞ 474页 停止监视

SOSS (SOS输出) 在停止监视中输出ON。


SS2/SOS功能在将SS2C (SS2指令) 设为ON后结束。

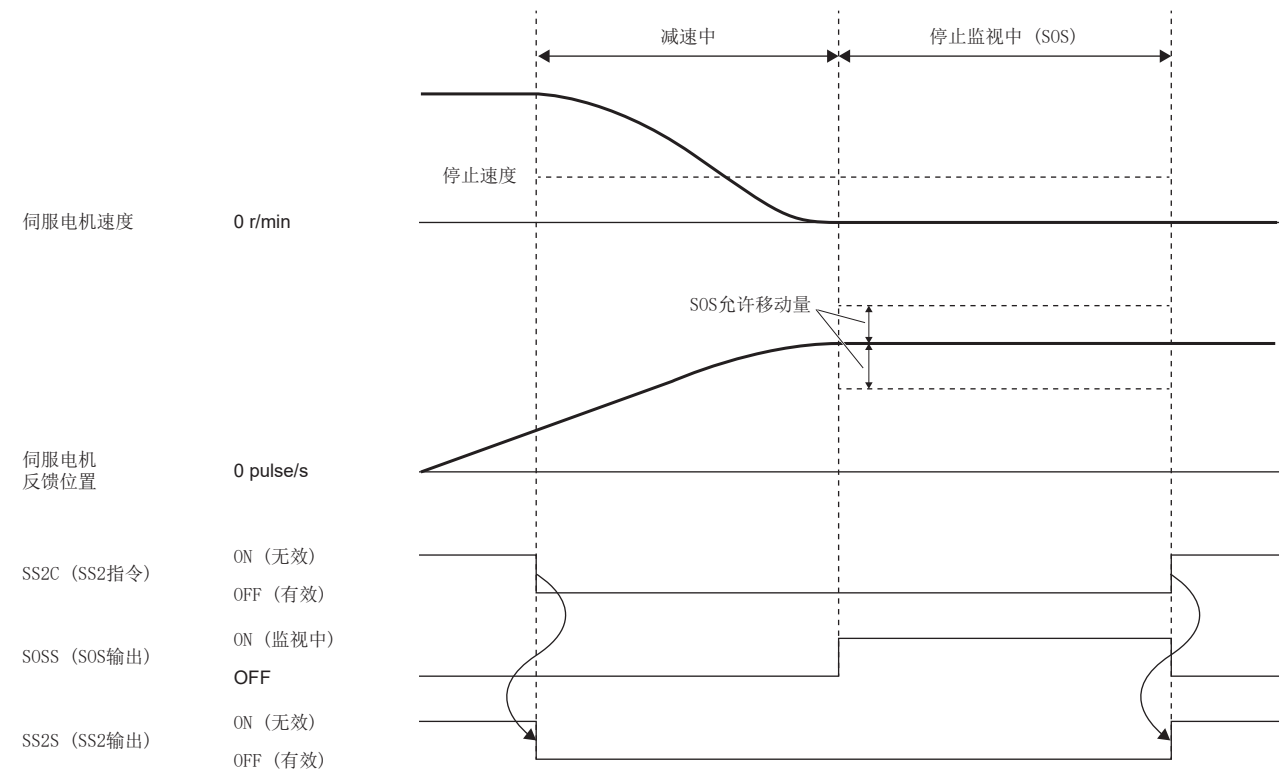

减速停止监视


■减速时速度监视

在减速过程中，如果速度指令的绝对值及速度反馈的绝对值均变为 [Pr. PSA04 安全监视功能 停止速度] 以下，则视为减速结束，开始停止监视 (SOS)。但是，从变为低于停止速度到开始停止监视，仅延迟 [Pr. PSA15 安全监视功能 速度检测延迟时间]。

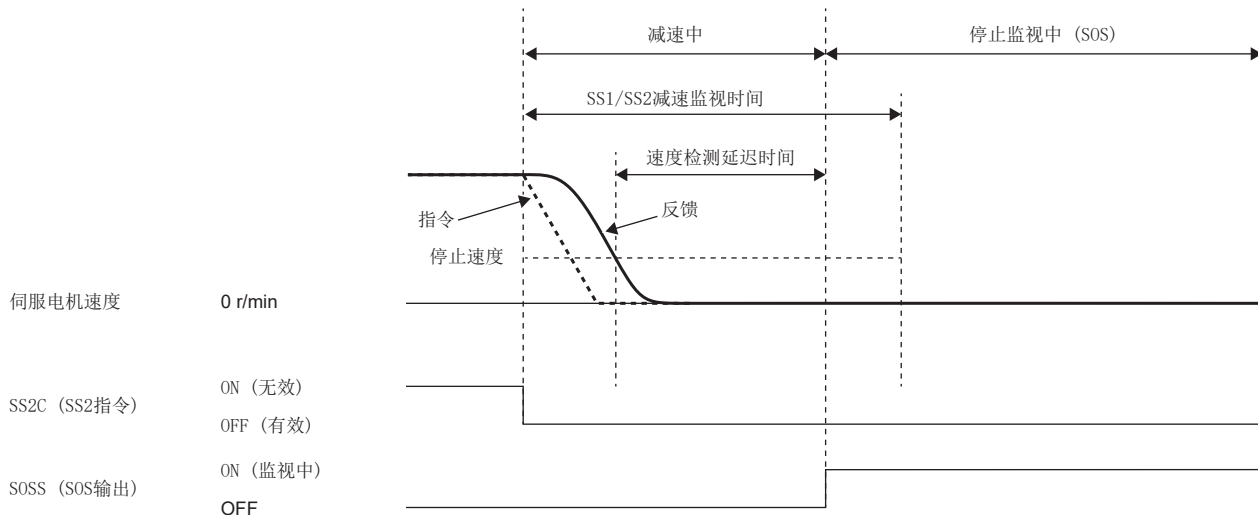

■减速时延迟时间监视


如果从SS2/SOS功能起动起经过的时间超过 [Pr. PSA03 SS1/SS2减速监视时间]，则视为减速结束，停止监视 (SOS) 起动。

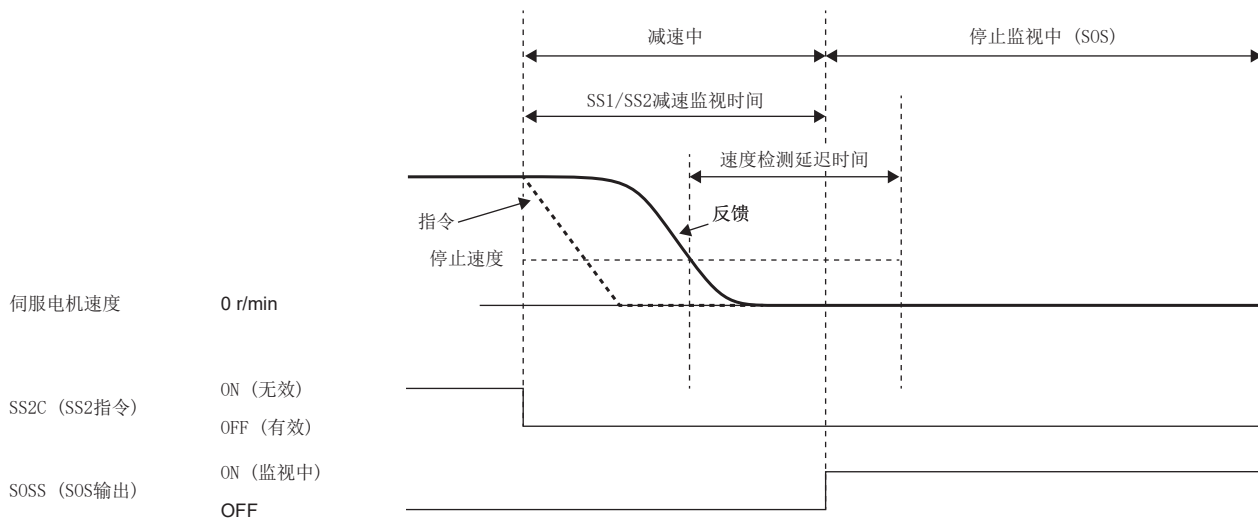


■减速监视

将 [Pr. PSA02.2 时间/减速监视设定] 设为“1”，可进行速度监视。

SS2指令变为OFF，在经过 [Pr. PSA26 SS1/SS2减速监视延迟时间] 后开始速度监视。根据将SS2指令设为OFF时的伺服电机速度，监视是否超过依据 [Pr. PSA24 SS1/SS2减速监视时间常数] 的伺服电机速度。

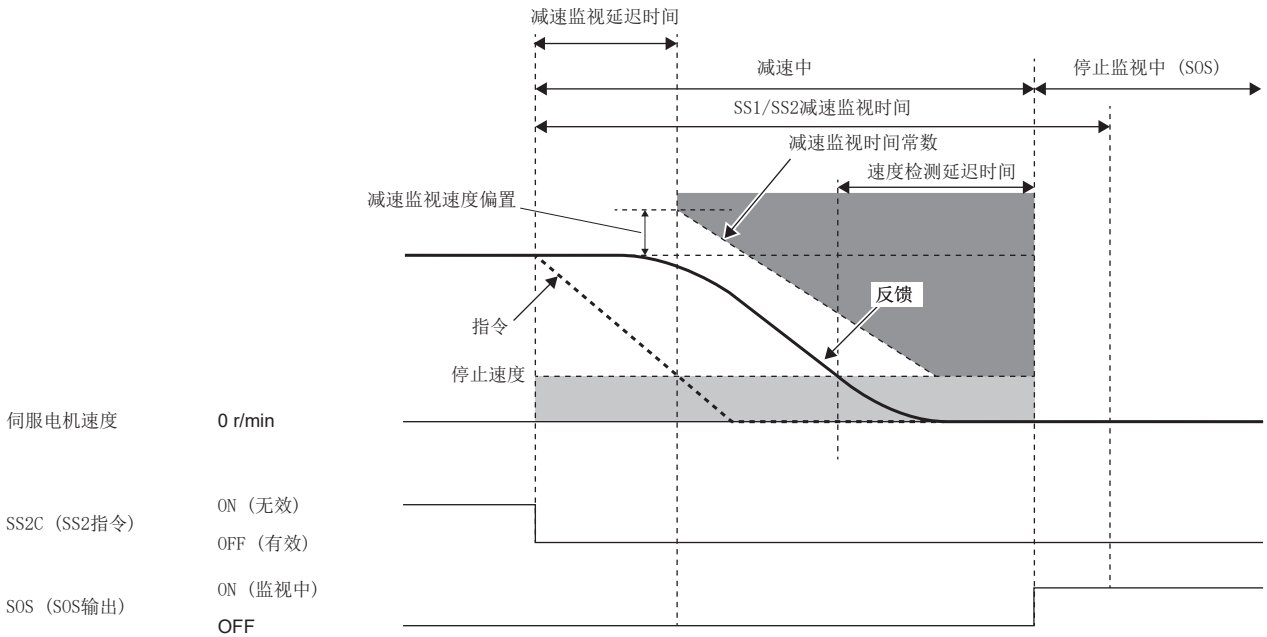

如果超过伺服电机速度，则STO功能启动。用于判定的阈值可通过 [Pr. PSA25 SS1/SS2减速监视速度偏置] 设定偏置。

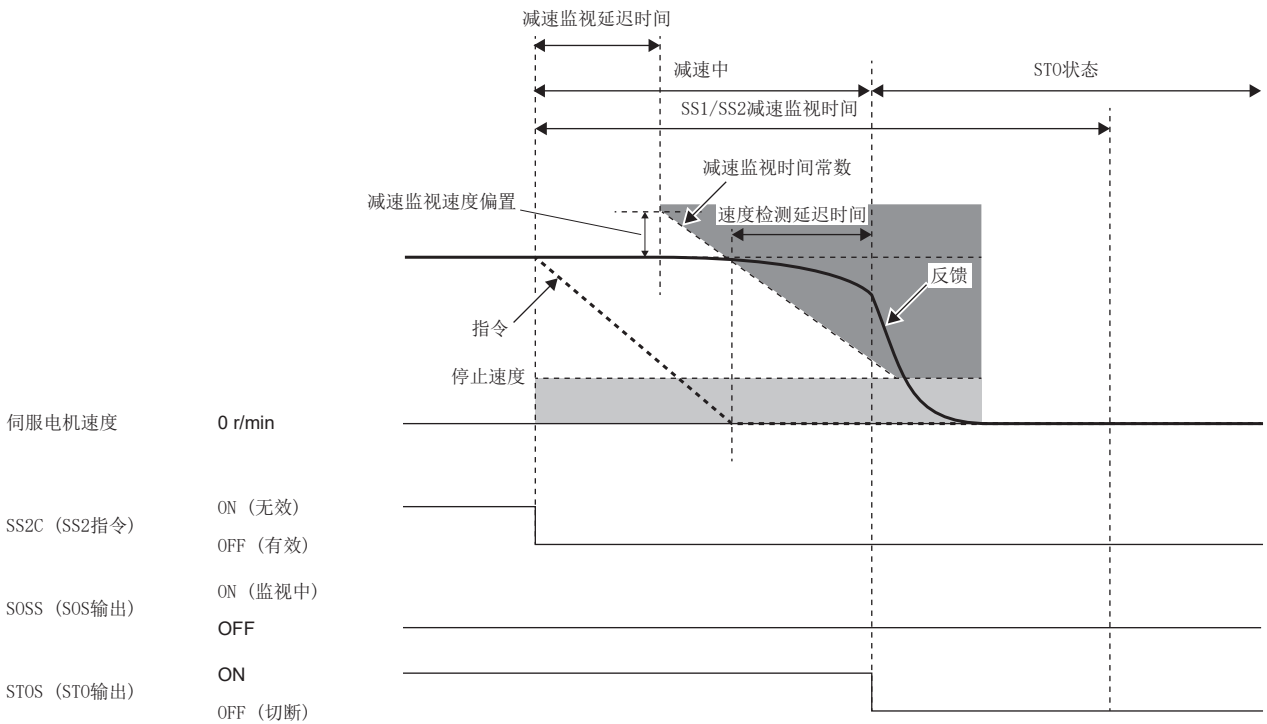


停止监视

在SOS功能中监视指令速度和反馈速度。


■速度指令监视

停止监视中，监视指令速度的绝对值是否超过 [Pr. PSA04 安全监视功能 停止速度]。如果速度指令在 [Pr. PSA15 安全监视功能 速度检测延迟时间] 内持续，则STO功能起动。

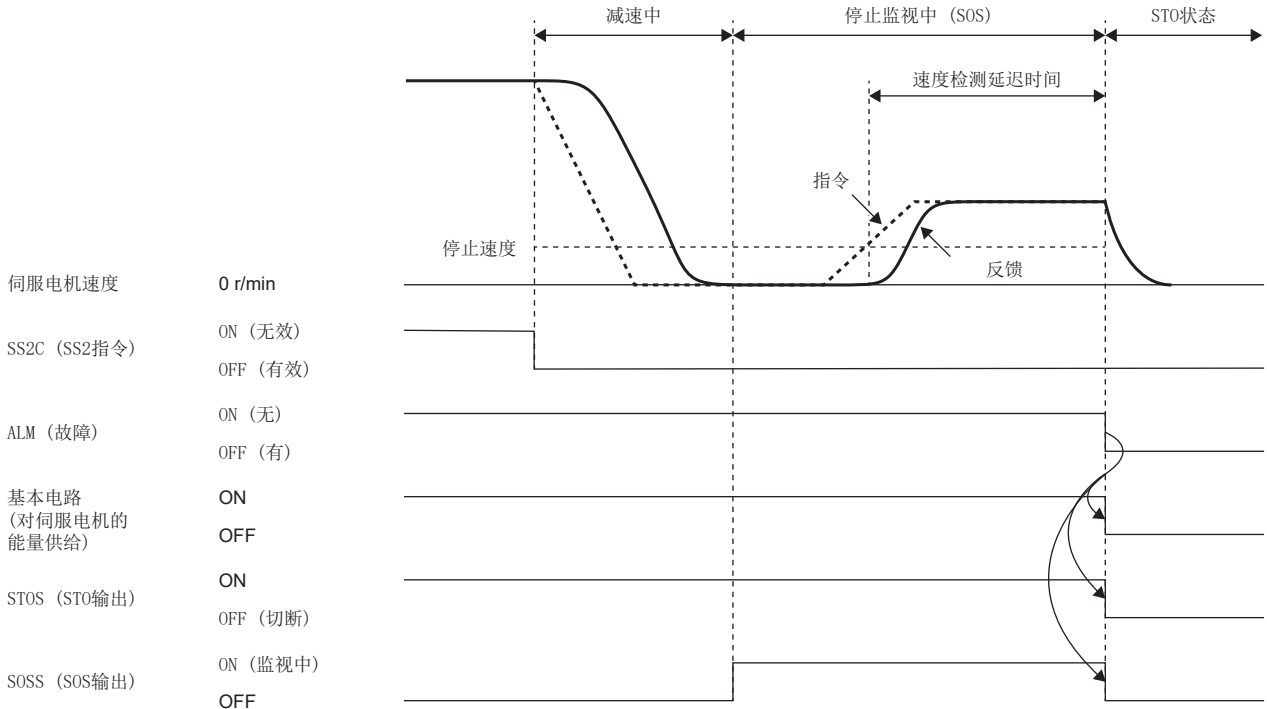


■速度反馈监视

停止监视中，监视速度反馈的绝对值是否超过 [Pr. PSA04 安全监视功能 停止速度]。如果速度反馈在 [Pr. PSA15 安全监视功能 速度检测延迟时间] 内持续，则STO功能起动。

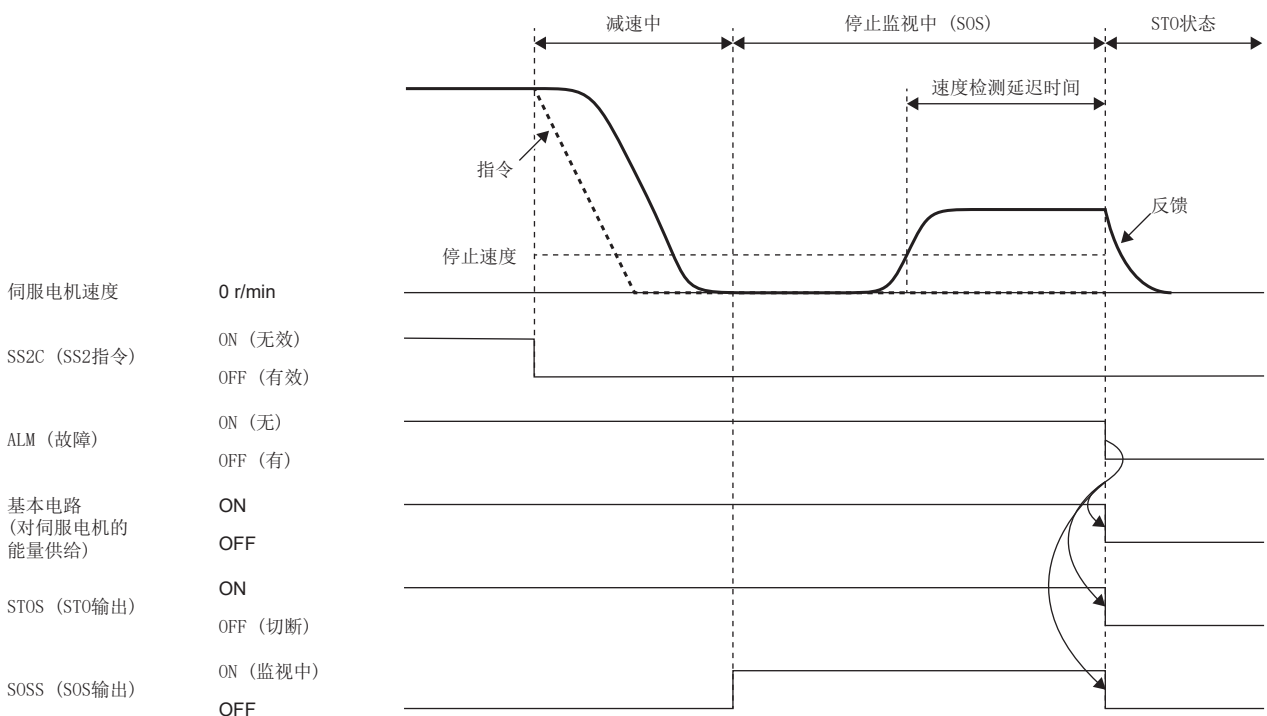

■停止时位置反馈监视

在停止监视中，监视从停止监视（SOS）开始时的位置反馈变化量的绝对值是否在 [Pr. PSA05 SOS允许移动量] 以内。如果移动量的偏离在 [Pr. PSA17 安全监视功能 速度检测延迟时间] 内持续，则STO功能起动。

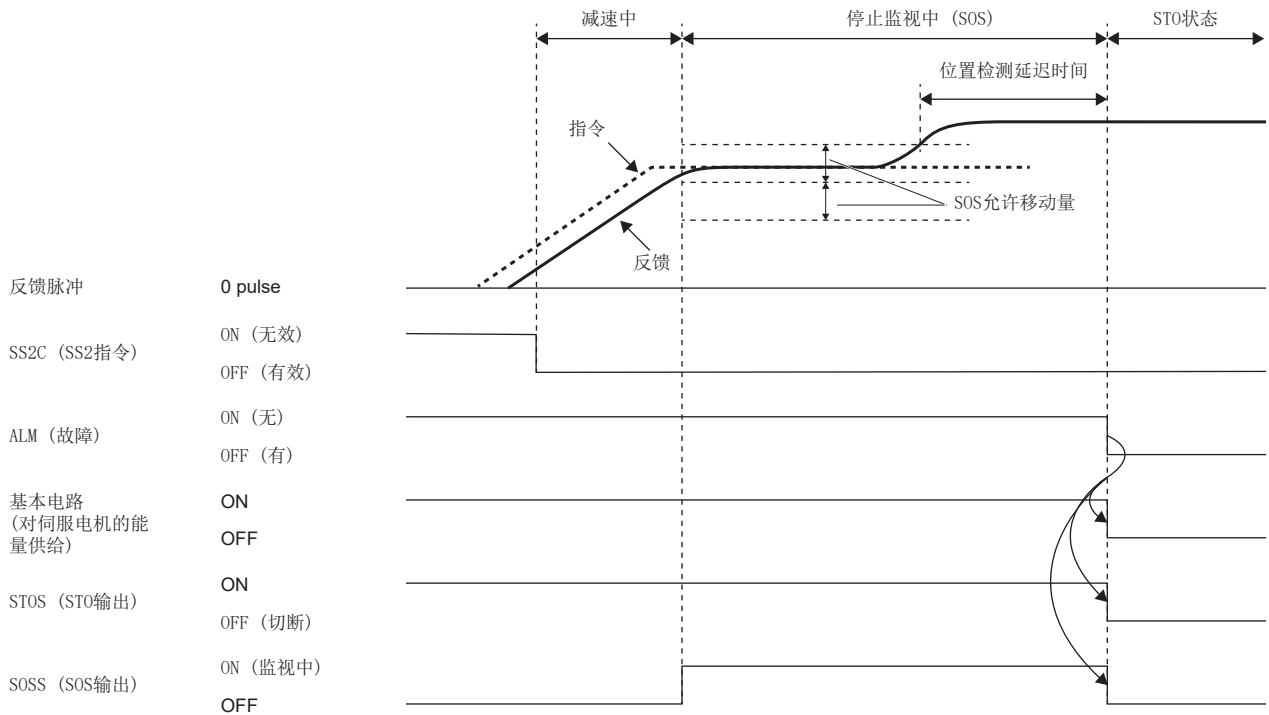

功能安全参数设定

请参照下述内容设定功能安全参数。

☞ 420页 必须设定的功能安全参数

使用基于输入软元件的安全监视功能控制时，请参照下述内容。

☞ 424页 输入软元件

使用输出软元件时，请参照下述内容。

☞ 427页 输出软元件

使用基于网络的安全监视功能控制时，请参照下述内容。

☞ 429页 基于网络的安全监视功能控制

使用SS2/SOS功能时，需要支持功能安全的伺服电机。关于支持功能安全的伺服电机，请参照以下章节。

☞ 461页 支持功能安全的伺服电机

使用SS2/SOS功能时，应设定以下的参数。

参数	名称
PSA03	SS1/SS2减速监视时间
PSA04	安全监视功能 停止速度
PSA05	SOS允许移动量
PSA06	SOS允许移动量单位选择
PSA15	安全监视功能 速度检测延迟时间
PSA17	安全监视功能 位置检测延迟时间
PSA24	SS1/SS2减速监视时间常数
PSA25	SS1/SS2减速监视速度偏置
PSA26	SS1/SS2减速监视延迟时间

■SS1/SS2减速监视时间

应参考动作顺控，设定充足的时间以使伺服电机停止。

■安全监视功能 停止速度

应参考动作顺控，设定视为伺服电机停止的伺服电机速度。

■SOS允许移动量、SOS允许移动量单位选择

应参考动作顺控，设定停止监视中允许的移动量。

■安全监视功能 速度检测延迟时间

通过 [Pr. PSA15 安全监视功能 速度检测延迟时间]，可以更改减速过程中从低于停止速度到开始停止监视的延迟时间，和在停止监视过程中从超过停止速度到STO功能起动的延迟时间。

■安全监视功能 位置检测延迟时间

通过 [Pr. PSA17 安全监视功能 位置检测延迟时间]，可以更改从移动量超过阈值到STO功能起动的延迟时间。

■SS1/SS2减速监视延迟时间

参考动作顺控，设定从将SS2C (SS2指令) 设为OFF到开始减速监视的时间。

■SS1/SS2减速监视时间常数

参考动作顺控，设定适合控制器减速指令的时间常数。

■SS1/SS2减速监视速度偏置

可以对减速监视时间常数的开始速度设定偏置。在减速开始时进行过冲等时应进行设定。


SLS功能

概要

对速度是否超过规定速度限制值进行监视的功能。如超过指定速度限制值，通过STO切断能量。检出伺服电机速度超过SLS速度时，STO功能起动。在SLS功能中监视指令速度和反馈速度。

顺控概要

SLS功能在将SLS_C (SLS_指令) 设为OFF后启动。SLS_C (SLS_指令) 变为OFF，经过功能安全参数指定的延迟时间后，开始速度监视。在速度监视中，监视伺服电机速度低于在功能安全参数设定的SLS速度。将SLS_C (SLS_指令) 设为ON后即结束速度监视。

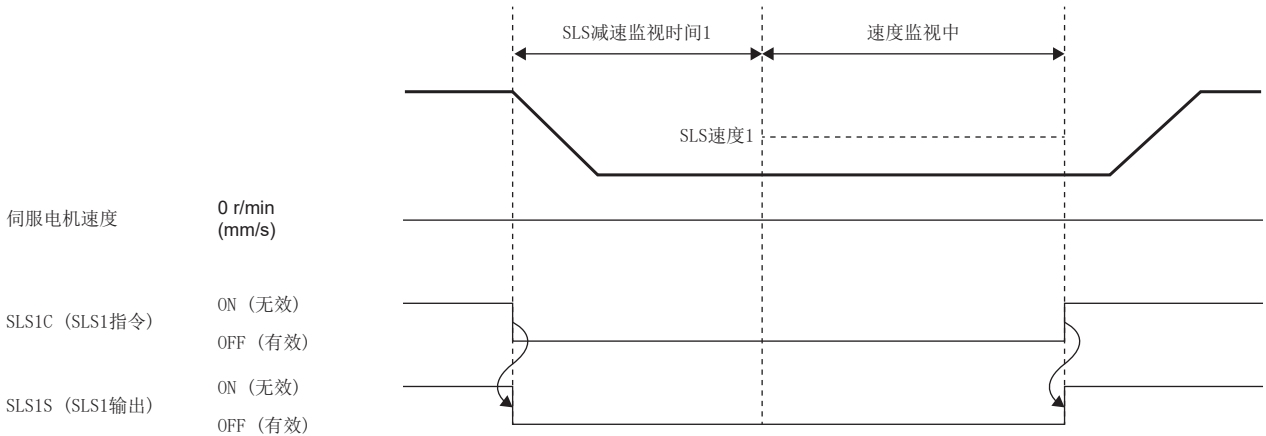


参数的切换

在SLS功能中，可以设定4组SLS速度及SLS减速监视时间。通过SLS1指令/SLS2指令/SLS3指令/SLS4指令变为有效的SLS减速监视时间及SLS速度如下表所示。

SLS指令	SLS减速监视时间	SLS速度
SLS1指令	[Pr. PSA07 SLS减速监视时间1]	[Pr. PSA11 SLS速度1]
SLS2指令	[Pr. PSA08 SLS减速监视时间2]	[Pr. PSA12 SLS速度2]
SLS3指令	[Pr. PSA09 SLS减速监视时间3]	[Pr. PSA13 SLS速度3]
SLS4指令	[Pr. PSA10 SLS减速监视时间4]	[Pr. PSA14 SLS速度4]


同时将SLS1指令和SLS2指令设为OFF时的顺控如下所示。同时执行多个速度监视时，最小的SLS速度阈值有效。在以下顺控中，由于SLS速度2比SLS速度1更小，因此在SLS1指令和SLS2指令两者均有效时，SLS速度2的监视有效。

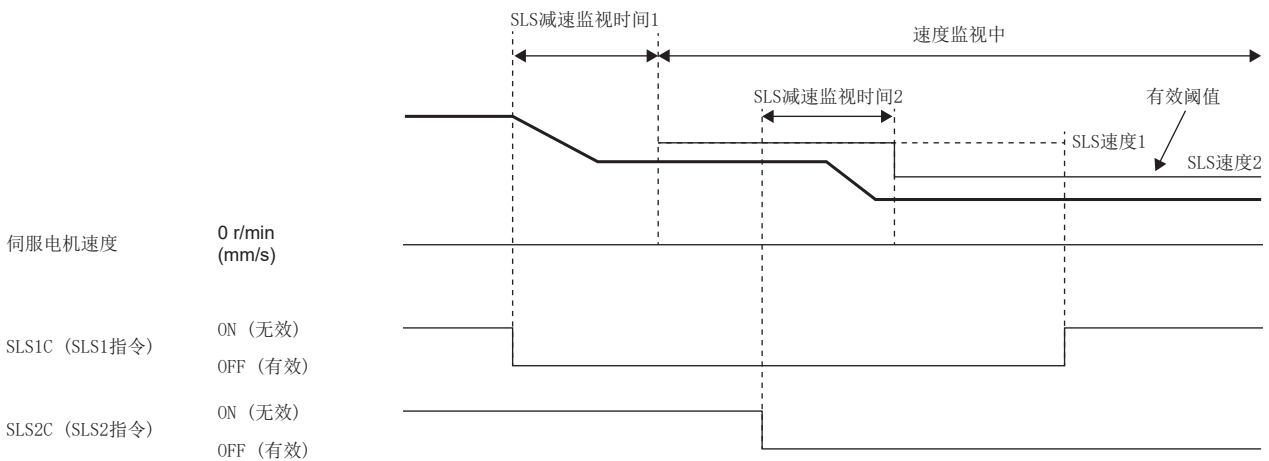

速度监视


■速度监视指令

在速度监视中，监视速度指令的绝对值是否超过SLS速度。检出速度指令超过SLS速度时，STO功能起动。但是，从超过SLS速度到启动STO功能，仅延迟 [Pr. PSA15 安全监视功能 速度检测延迟时间]。

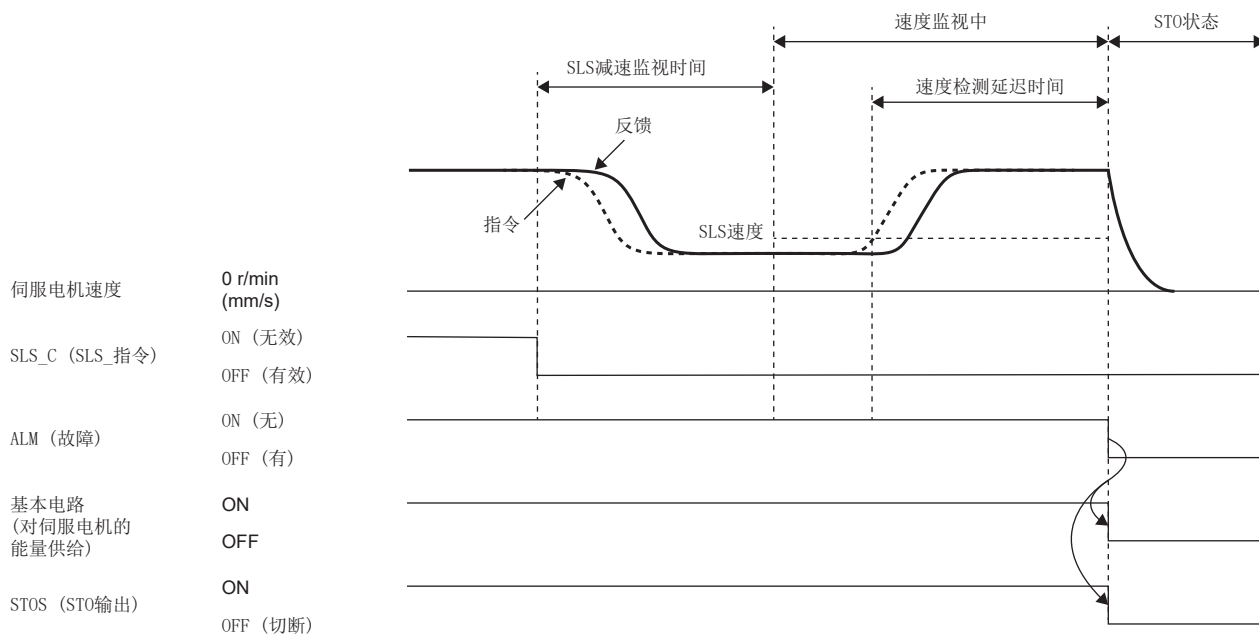

■速度反馈监视

在速度监视中，监视速度反馈的绝对值是否超过SLS速度。如果速度反馈在 [Pr. PSA15 安全监视功能 速度检测延迟时间] 内持续，则STO功能起动。

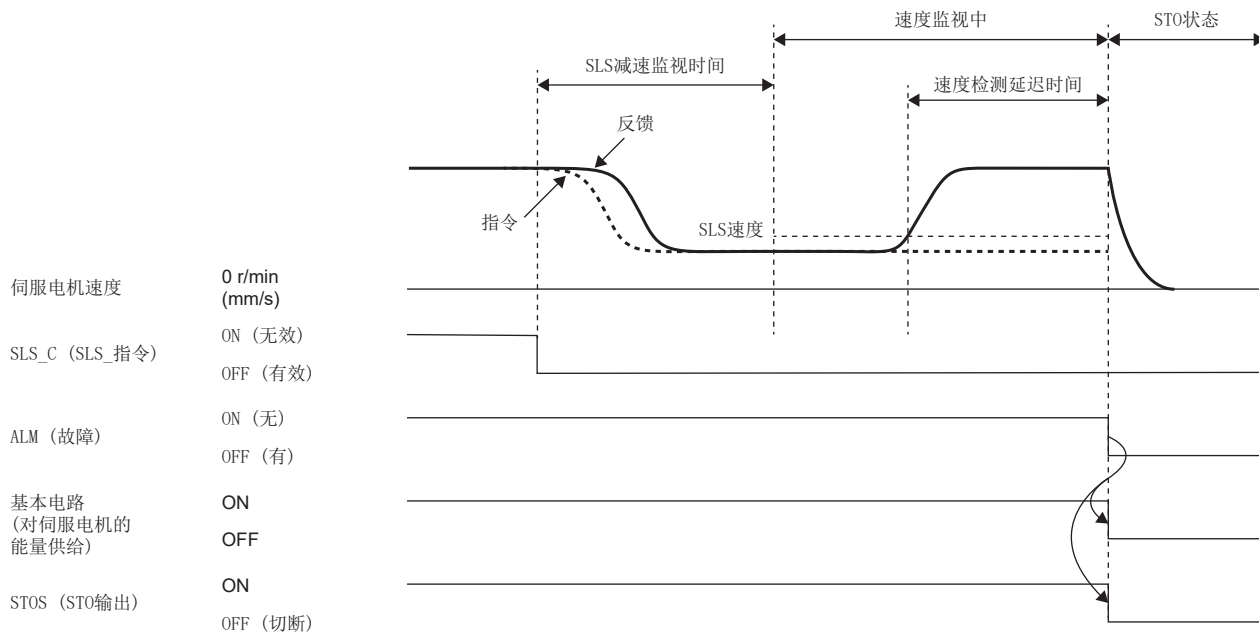

功能安全参数设定

请参照下述内容设定功能安全参数。

☞ 420页 必须设定的功能安全参数

使用基于输入软元件的安全监视功能控制时，请参照下述内容。

☞ 424页 输入软元件

使用输出软元件时，请参照下述内容。

☞ 427页 输出软元件

使用基于网络的安全监视功能控制时，请参照下述内容。

☞ 429页 基于网络的安全监视功能控制

使用SLS功能时，应设定以下的参数。

参数	名称
PSA07	SLS减速监视时间1
PSA08	SLS减速监视时间2
PSA09	SLS减速监视时间3
PSA10	SLS减速监视时间4
PSA11	SLS速度1
PSA12	SLS速度2
PSA13	SLS速度3
PSA14	SLS速度4
PSA15	安全监视功能 速度检测延迟时间

■SLS减速监视时间1 ~ SLS减速监视时间4

请参考动作顺控，设定将SLS_C (SLS_指令) 设为OFF后到开始速度监视的时间。应设定充足的时间以减速到SLS速度以下。有分别对应SLS1C (SLS1指令) ~ SLS4C (SLS4指令) 的参数，但不需设定与未有效指令对应的参数。

■SLS速度1 ~ SLS速度4

参考动作顺控，设定速度监视的速度阈值。有分别对应SLS1C (SLS1指令) ~ SLS4C (SLS4指令) 的参数，但不需设定与未有效指令对应的参数。

■SLS速度检测延迟时间

应针对检测出的速度设定异常检测时间。根据该参数的设定值，在速度监视中，超过SLS速度到STO功能起动的延迟时间存在变化。

SSM功能

概要

伺服电机速度在规定速度内时输出信号。


动作顺控

■SSMS (SSM输出)

在SSM功能中，速度指令和速度反馈均在 [Pr. PSA18 SSM速度] 以下时，SSMS (SSM输出) 为ON。监视速度指令的绝对值及速度反馈的绝对值是否超过SSM速度。

如果检出任意一个超过SSM速度，则SSMS (SSM输出) 为OFF。

此外，如果速度指令的绝对值及速度反馈的绝对值两者均比SSM速度小 [Pr. PSA19 SSM磁滞宽度] 以上时，则SSMS (SSM输出) 为ON。通过合理设定 [Pr. PSA19]，可以在伺服电机速度在SSM速度附近变动时防止SSMS (SSM输出) 的触点抖动。

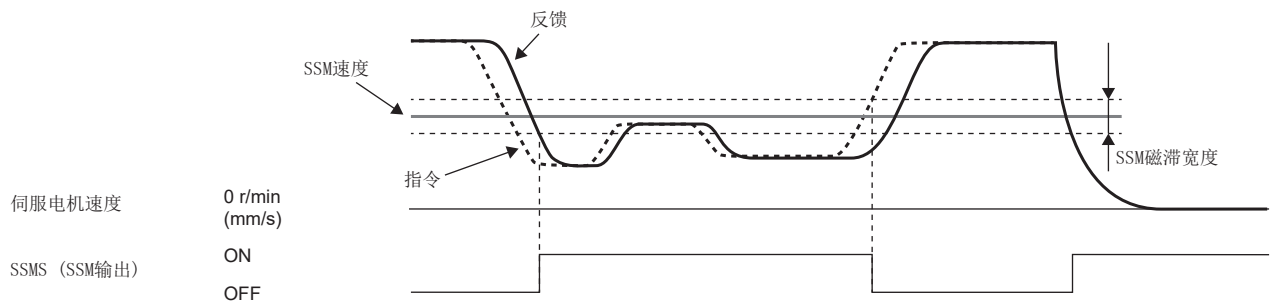

功能安全参数设定

使用SSM功能时，应设定以下的参数。

参数	名称
PSA18	SSM速度
PSA19	SSM磁滞宽度

■SSM速度

参考动作顺控，设定速度监视的速度阈值。

■SSM磁滞宽度

应参照动作顺控，设定防止SSMS (SSM输出) 触点抖动所需的磁滞宽度。

SBC功能

要点


- 电磁制动器动作中应使用SBCS（SBC输出）。不需使用MBR（电磁制动互锁）。

概要

输出外部制动器控制用信号。

动作顺控

SS1动作时，且从STO状态恢复时的动作顺控如下所示。SBCS（SBC输出）OFF时电磁制动器动作的构成。通过恰当设定 [Pr. PC02 电磁制动顺控输出]、[Pr. PSA03 SS1/SS2减速监视时间]，可以不使升降轴掉落便能起动电磁制动器。并且，还可以使用升降轴提升功能。

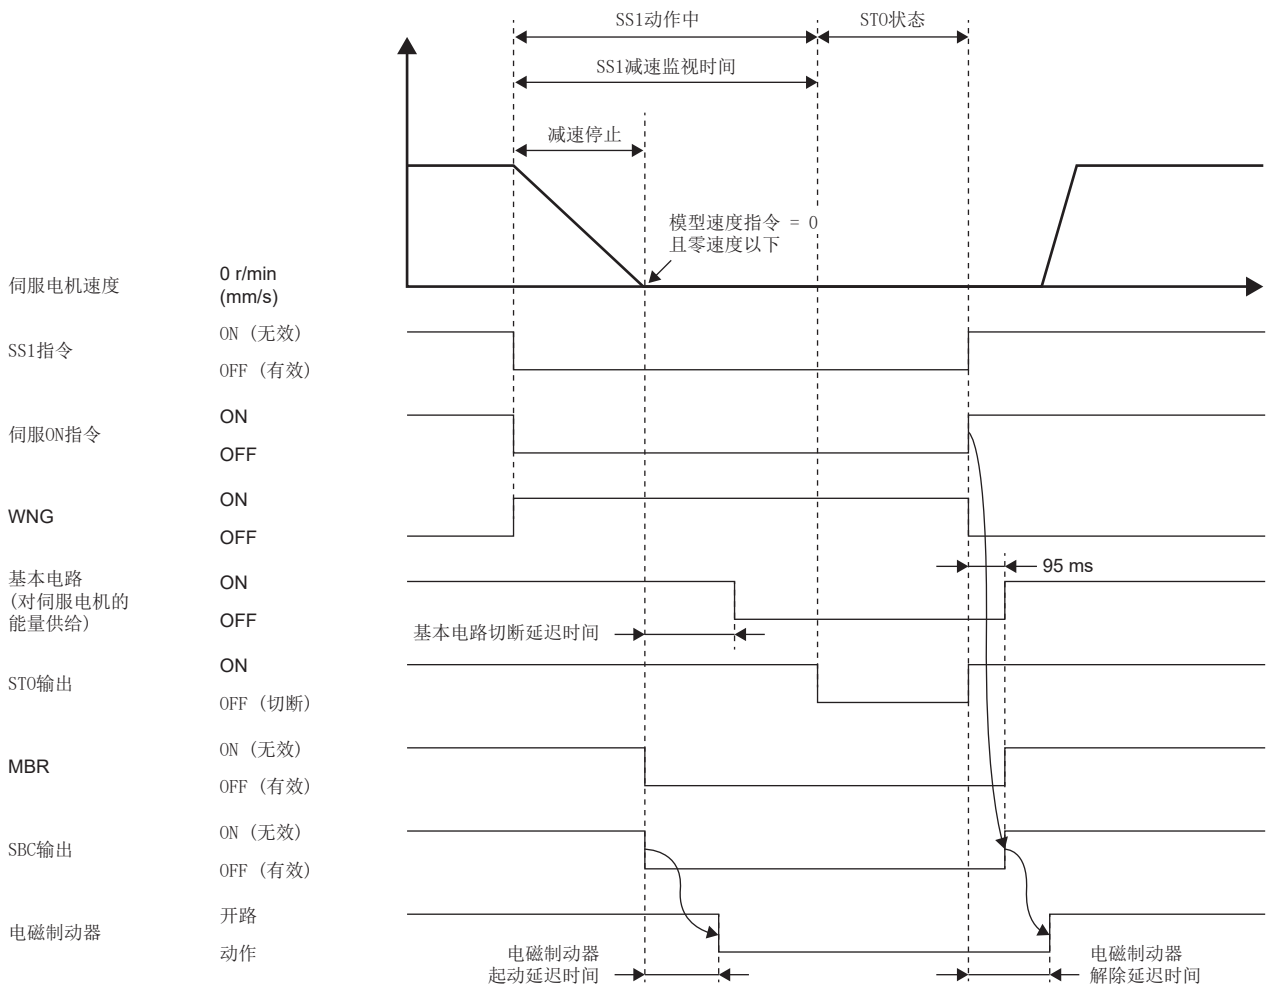

注意事项

通过STO功能切断动力时，从STO功能起动到电磁制动器起动之间动态制动停止。如果是升降轴，有可能会掉落。

功能安全参数设定

请参照下述内容设定功能安全参数。

- 420页 必须设定的功能安全参数
- 427页 输出软元件

SDI功能

概要

SDI功能是指监视伺服电机的移动方向是否是指定方向的功能。如果伺服电机的移动方向和指定方向不同，则STO功能起动。


动作顺控

SDI功能在将SDIPC (SDIP指令) 或SDINC (SDIN指令) 设为OFF后启动。将SDIPC (SDIP指令) 设为OFF时，进行地址递增方向的监视。将SDINC (SDIN指令) 设为OFF时，进行地址递减方向的监视。从SDIPC (SDIP指令) 或SDINC (SDIN指令) 变为OFF开始，经过[Pr. PSA27 SDI正方向监视延迟时间] 或 [Pr. PSA28 SDI负方向监视延迟时间] 后，开始监视。在监视过程中，监视是否超过指定监视方向的 [Pr. PSA04 安全监视功能 停止速度]。通过将SDIPC (SDIP指令)、SDINC (SDIN指令) 设为ON结束监视。


在地址递增方向的情况下和在地址递减方向的情况下，SDI方向监视延迟时间可以个别指定。

SDI指令	监视方向	适用的SDI方向监视延迟时间
SDIP指令	地址递增方向	[Pr. PSA27 SDI正方向监视延迟时间]
SDIN指令	地址递减方向	[Pr. PSA28 SDI负方向监视延迟时间]

表示SDIPC (SDIP指令) 的动作顺控。进行地址递增方向的监视。

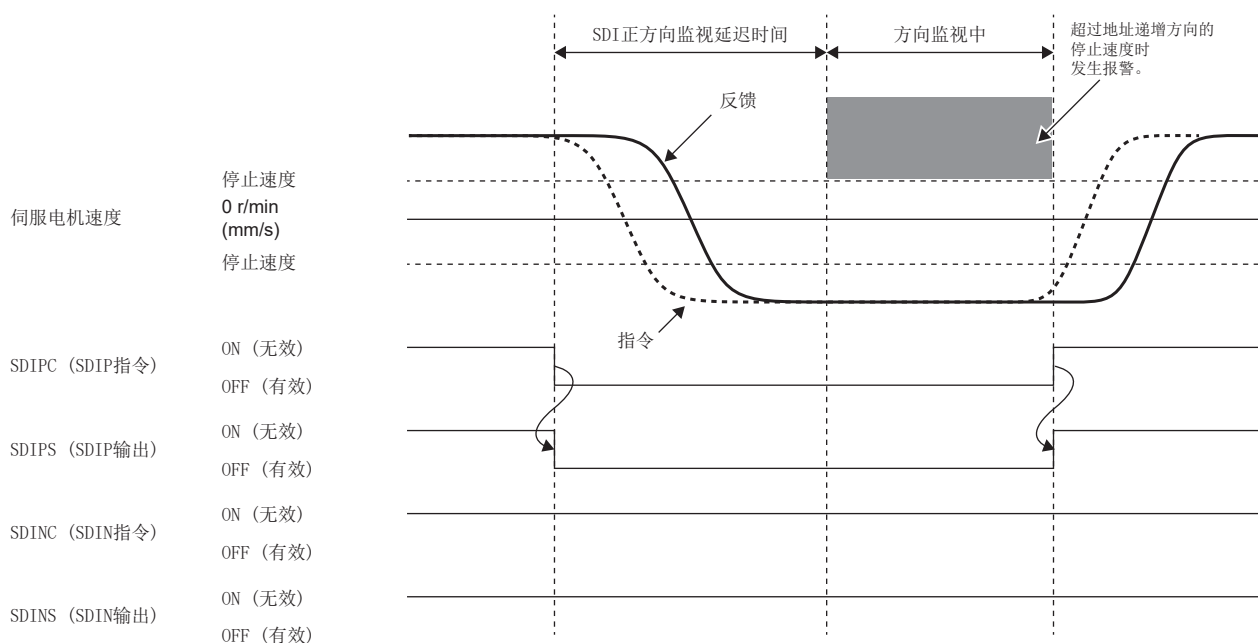


表示SDINC (SDIN指令) 的动作顺控。进行地址递减方向的监视。

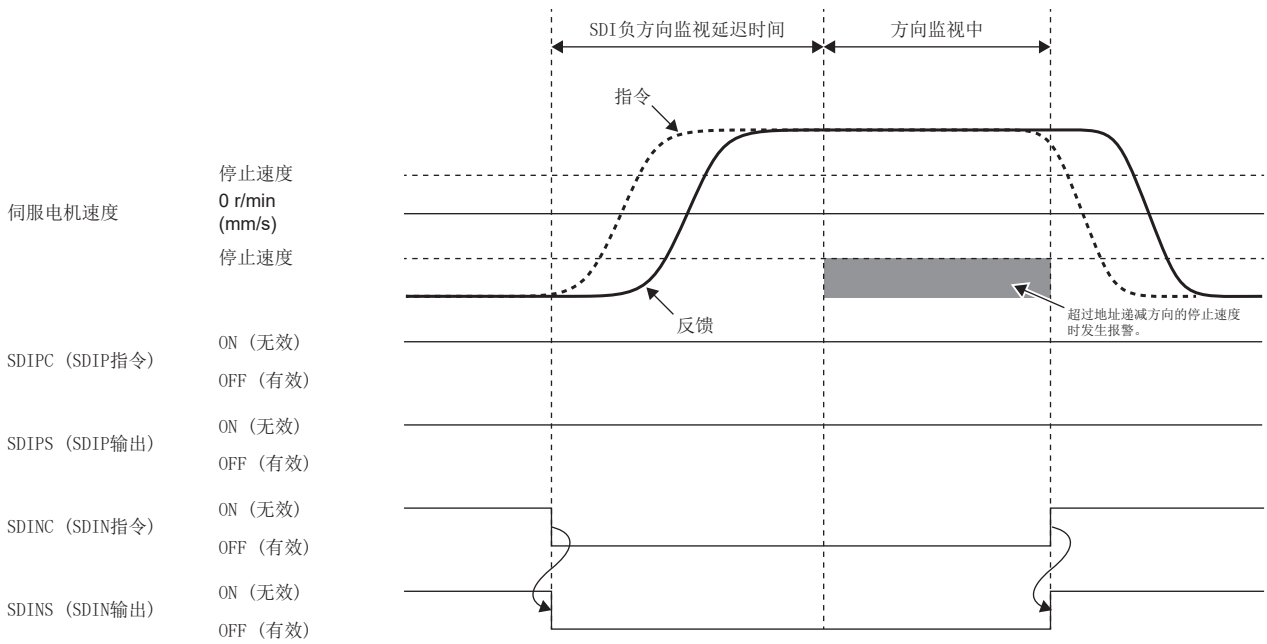

方向监视


■速度指令超过

在方向监视中，监视速度指令是否超过指定监视方向的停止速度。检出速度指令超过停止速度时，STO功能起动。但是，从超过停止速度到启动STO功能，仅延迟 [Pr. PSA15 安全监视功能 速度检测延迟时间]。

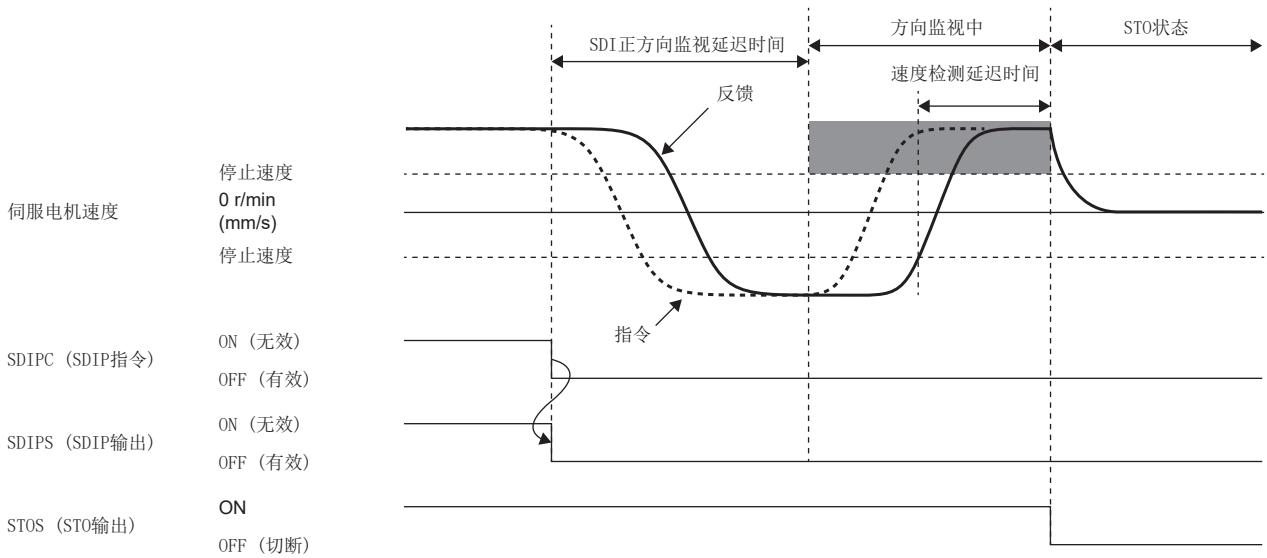

■速度反馈超过

在方向监视中，监视速度反馈是否超过指定监视方向的停止速度。如果速度反馈在 [Pr. PSA15 安全监视功能 速度检测延迟时间] 内持续，则STO功能起动。

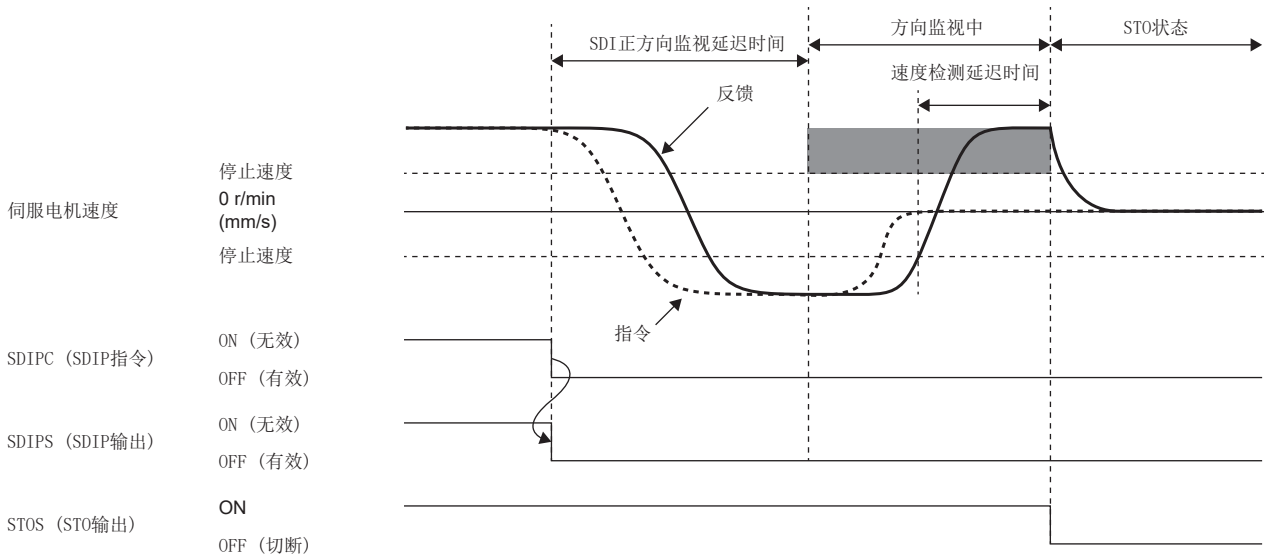

功能安全参数设定

请参照下述内容设定功能安全参数。

☞ 420页 必须设定的功能安全参数

使用基于输入软元件的安全监视功能控制时，请参照下述内容。

☞ 424页 输入软元件

使用输出软元件时，请参照下述内容。

☞ 427页 输出软元件

使用基于网络的安全监视功能控制时，请参照下述内容。

☞ 429页 基于网络的安全监视功能控制

使用SDI功能时，应设定以下的参数。

参数	名称
PSA04	安全监视功能 停止速度
PSA15	安全监视功能 速度检测延迟时间
PSA27	SDI正方向监视延迟时间
PSA28	SDI负方向监视延迟时间

SLI功能


概要

SLI功能是指监视伺服电机的移动量是否处于指定范围内的功能。如果伺服电机的移动量超过指定允许移动量，则STO功能启动。

动作顺控

SLI功能在将SLIC (SLI指令) 设为OFF后启动。SLIC (SLI指令) 变为OFF后立即开始监视。监视从开始位置监视起的移动量是否在参数指定的范围内。监视地址递减方向的移动量是否在SLI允许移动量 (负方向) 以上, 且地址递增方向的移动量是否在SLI允许移动量 (正方向) 以下。


将SLIC (SLI指令) 设为ON后即结束监视。

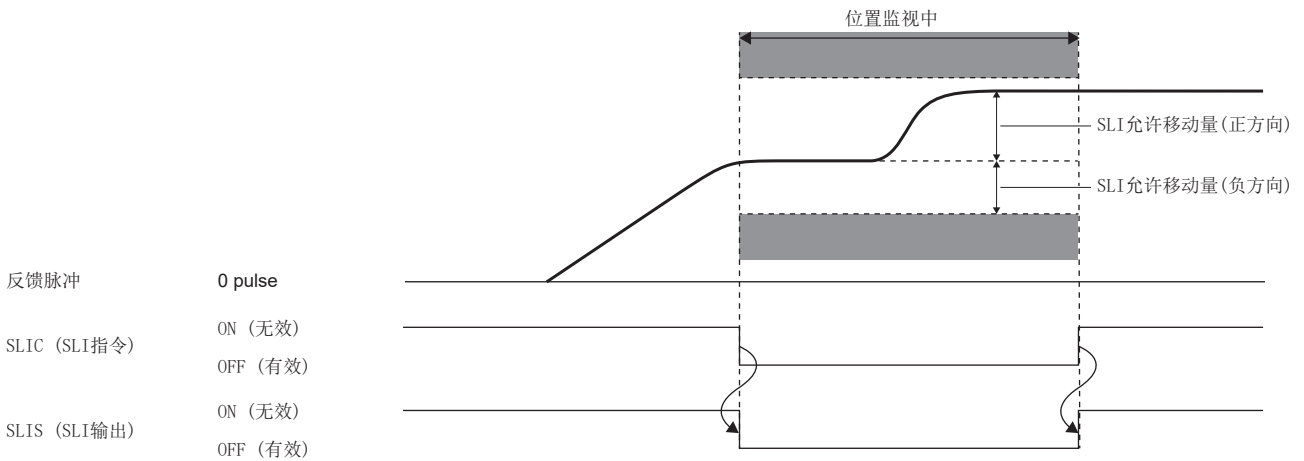

位置监视


位置反馈监视

在速度监视中, 监视位置反馈的变化量是否超过SLI允许移动量。检出从开始位置监视起的移动量超过SLI允许移动量时, STO功能启动。但是, 从超过SLI允许移动量到启动STO功能为止, 仅延迟 [Pr. PSA17 安全监视功能 位置检测延迟时间]。

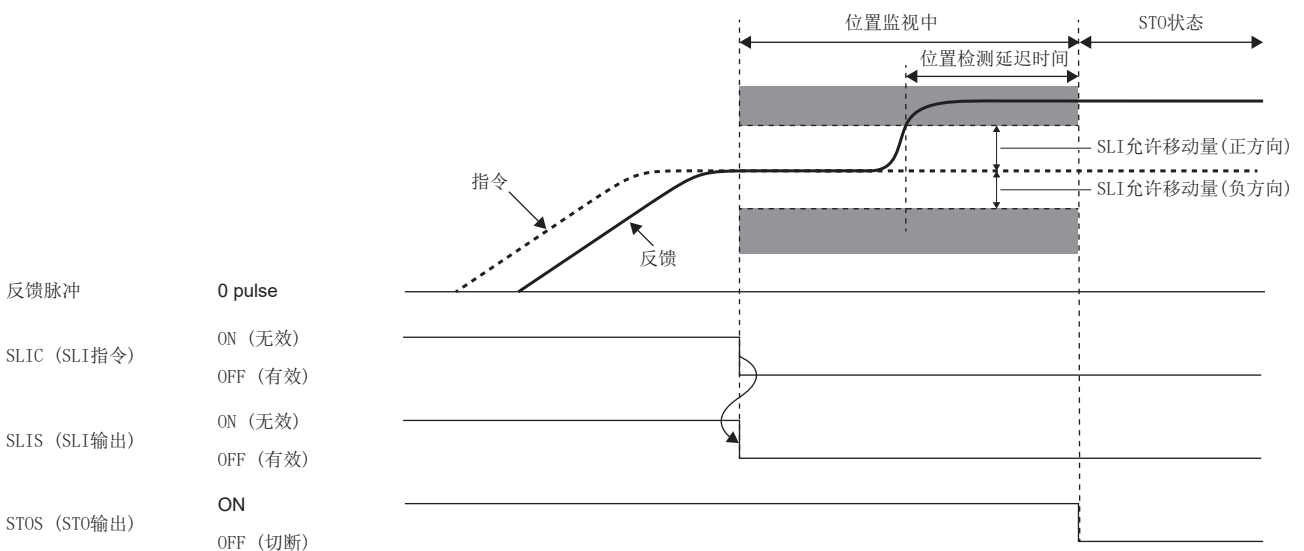

与停止监视组合

在SLI功能中需要在运行完成后进行停止监视时，应通过SS2指令进行SOS监视。
运行完成后停止监视的动作顺控示例如下所示。

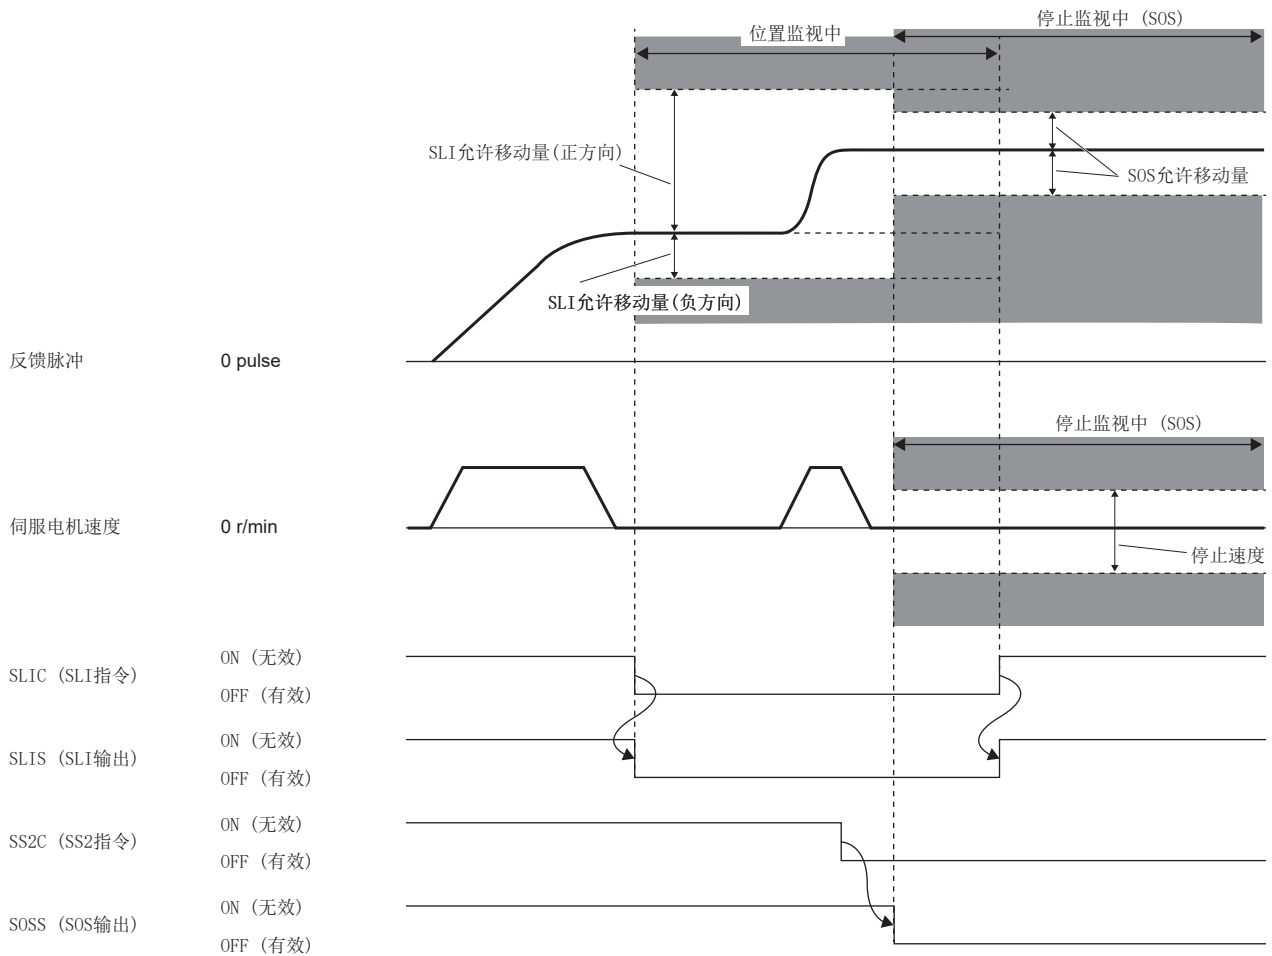

功能安全参数设定

请参照下述内容设定功能安全参数。

☞ 420页 必须设定的功能安全参数

使用基于输入软元件的安全监视功能控制时，请参照下述内容。

☞ 424页 输入软元件

使用输出软元件时，请参照下述内容。

☞ 427页 输出软元件

使用基于网络的安全监视功能控制时，请参照下述内容。

☞ 429页 基于网络的安全监视功能控制

使用SLI功能时，应设定以下的参数。

参数	名称
PSB01	SLI允许移动量 单位选择
PSB02	SLI允许移动量 正方向1
PSB06	SLI允许移动量 负方向1
PSA17	安全监视功能 位置检测延迟时间


SLT功能

概要

SLT功能是监视转矩是否小于指定值的功能。如果检出转矩超过SLT转矩，则STO功能起动。

动作顺控

SLT功能在将SLTC (SLT指令) 设为OFF后起动。在SLTC (SLT指令) 变为OFF后立即开始转矩监视。在转矩监视中监视转矩指令及转矩反馈是否在指定的范围内。将SLTC (SLT指令) 设为ON后即结束转矩监视。

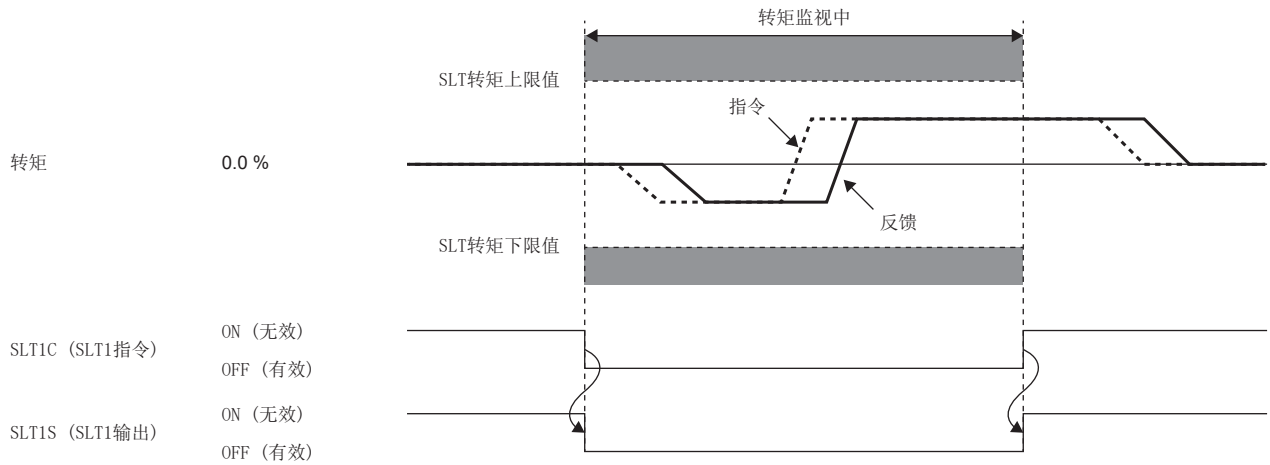


参数的切换

在SLT功能中，可以设定4组SLT转矩上限值及SLT转矩下限值。有对应各个阈值的SLT1指令/SLT2指令/SLT3指令/SLT4指令共4个指令可以使用。指令及所适用的SLT转矩上限值，SLT转矩下限值的关系如下所示。

指令	适用的SLT指令上限值	适用的SLT指令下限值
SLT1指令	[Pr. PSB10 SLT转矩上限值1]	[Pr. PSB14 SLT转矩下限值1]
SLT2指令	[Pr. PSB11 SLT转矩上限值2]	[Pr. PSB15 SLT转矩下限值2]
SLT3指令	[Pr. PSB12 SLT转矩上限值3]	[Pr. PSB16 SLT转矩下限值3]
SLT4指令	[Pr. PSB13 SLT转矩上限值4]	[Pr. PSB17 SLT转矩下限值4]


将SLT1指令和SLT2指令设为OFF时的顺控如下所示。同时执行多个转矩监视时，最小SLT转矩上限值和最大SLT转矩下限值的阈值有效。在以下顺控中，由于SLT转矩2比SLT转矩1更有效，因此在SLT1指令和SLT2指令两者均有效时，SLT转矩2的监视有效。

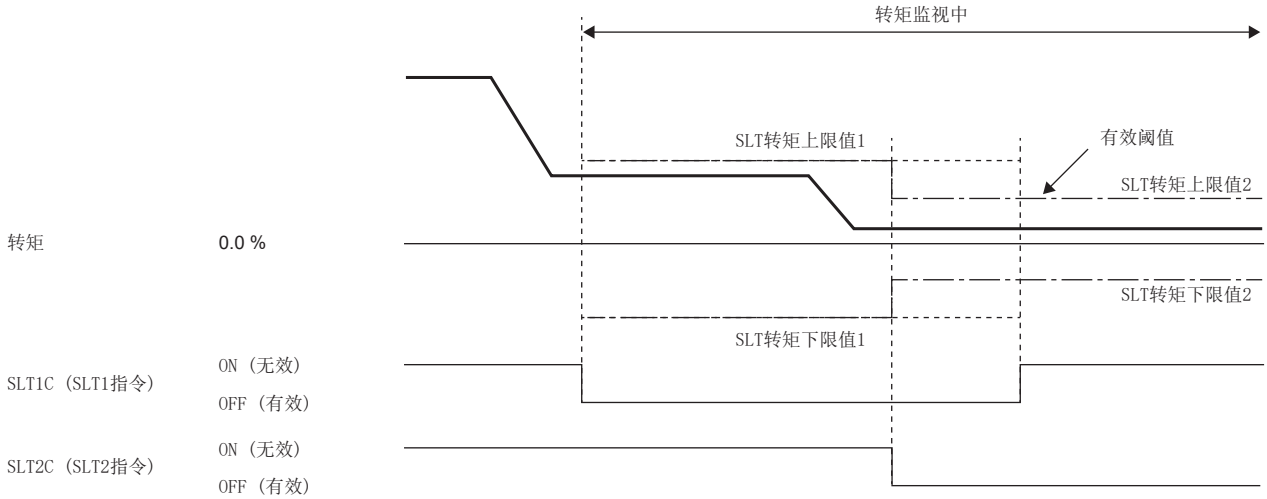

转矩监视


■转矩指令监视

在转矩监视中，监视转矩指令是否超过SLT转矩上限值，或者是否小于SLT转矩下限值。检出转矩指令超过或是低于SLT转矩时，STO功能起动。但是，从检出到启动STO功能，仅延迟 [Pr. PSB18 SLT转矩检测延迟时间]。

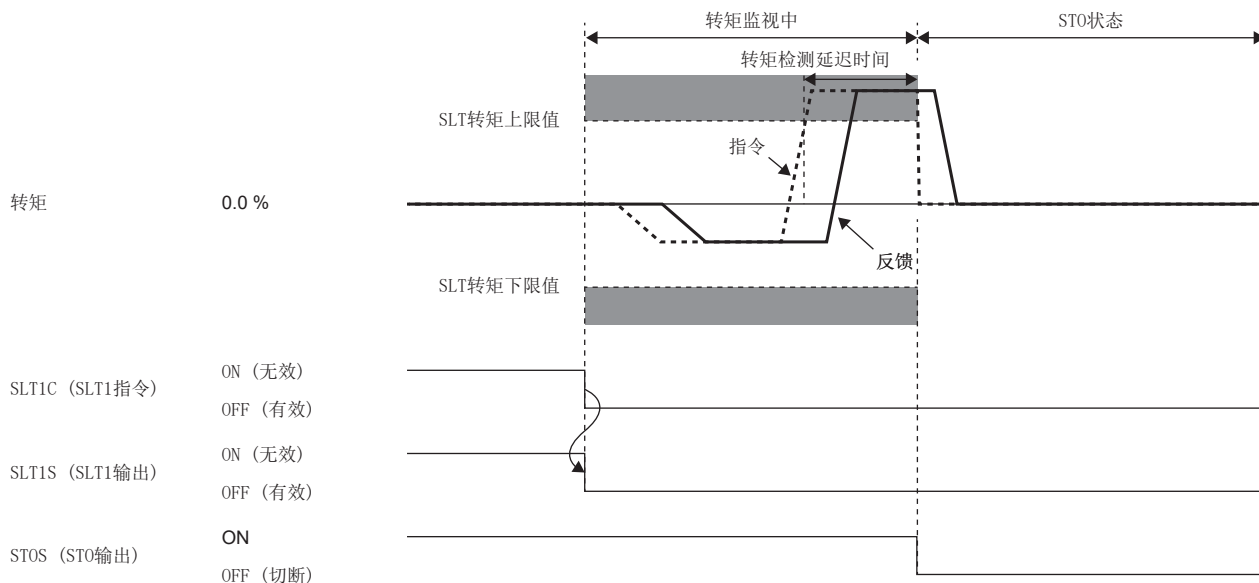

■转矩反馈监视

在转矩监视中，监视转矩反馈是否超过SLT转矩。如果转矩反馈的超过在 [Pr. PSB18 SLT转矩检测延迟时间] 内持续，则STO功能起动。

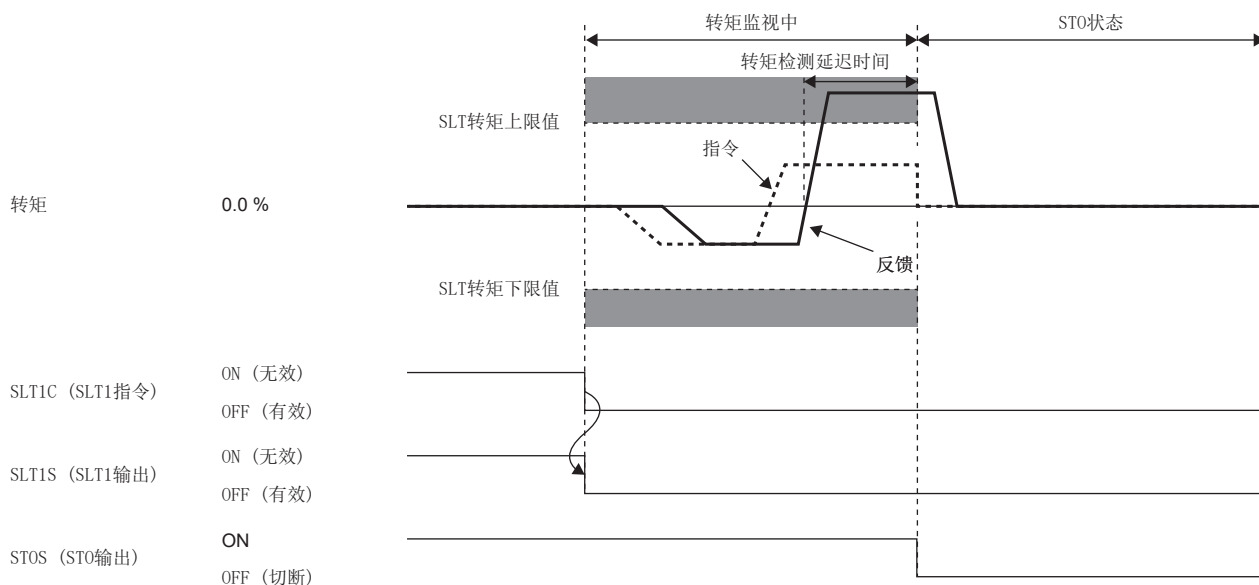

功能安全参数设定

请参照下述内容设定功能安全参数。

☞ 420页 必须设定的功能安全参数

使用基于输入软元件的安全监视功能控制时，请参照下述内容。

☞ 424页 输入软元件

使用输出软元件时，请参照下述内容。

☞ 427页 输出软元件

使用基于网络的安全监视功能控制时，请参照下述内容。

☞ 429页 基于网络的安全监视功能控制

使用SLT功能时，应设定以下的参数。

参数	名称
PSB10	SLT转矩上限值1
PSB11	SLT转矩上限值2
PSB12	SLT转矩上限值3
PSB13	SLT转矩上限值4
PSB14	SLT转矩下限值1
PSB15	SLT转矩下限值2
PSB16	SLT转矩下限值3
PSB17	SLT转矩下限值4
PSB18	SLT转矩检测延迟时间

■SLT转矩1 ~ SLT转矩4

应参考动作顺控，设定转矩监视的阈值。有分别对应SLT1C（SLT1指令）～ SLT4C（SLT4指令）的参数，但不需设定与未有效指令对应的参数。

■SLT转矩检测延迟时间

应针对检测出的转矩设定异常检测时间。根据该参数的设定值，在转矩监视中，超过SLT转矩到STO功能起动的延迟时间存在变化。

状态监视 (SM) 功能


以信号输出SSM、SBC、SDI、SLI、SLT、STO、SOS、SS1、SS2及SLS的状态。该功能不是IEC/EN 61800-5-2中定义的功能，而是安全监视功能的独特功能。关于软元件的详细内容，请参照下述内容。

☞ 424页 输入输出功能

安全监视功能的多重运行指令

安全监视功能的运行指令有可能同时输入同一功能的运行指令。（由于SS1C（SS1指令）的输入及报警发生而同时进行SS1的情况等）


有多个功能动作触发时，如果任意一个有效，都会起动该功能。基于SS1C（SS1指令）的SS1在起动过程中发生报警时的动作顺控如下所示。

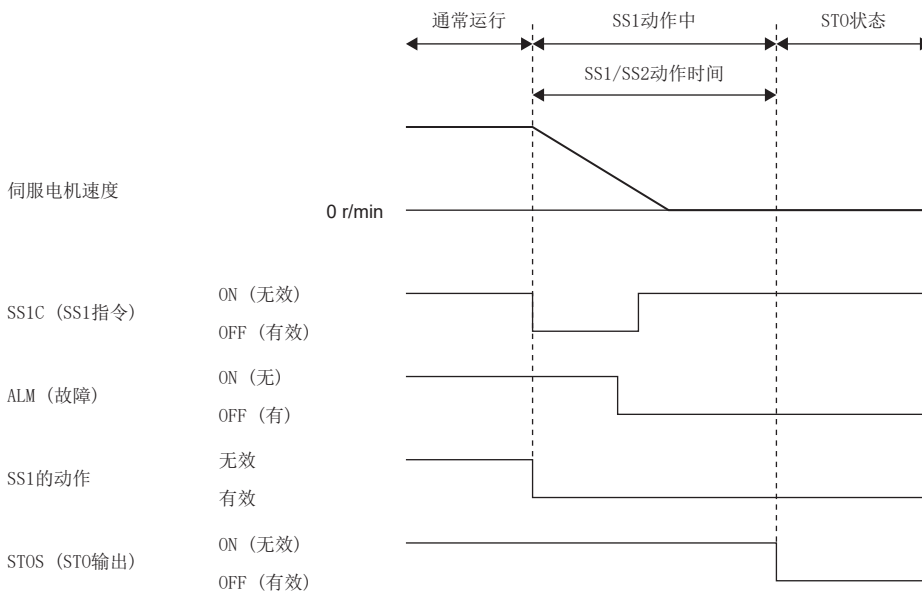

SS1功能的触发有SS1C（SS1指令）输入及ALM（故障）2个，但对SS1/SS2减速监视时间进行计时的计时器仅有1个从先输入的SS1C（SS1指令）开始计时的计时器。SS1C（SS1指令）在恢复ON时，基于ALM（故障）的SS1功能会变为有效，因此SS1功能继续动作。

STO功能和SS1功能同时起动

如果在STO功能的起动过程中将SS1C (SS1指令) 设为OFF, 则不会利用SS1功能进行减速运行及计时, 将继续保持STO状态。如下所示的顺控, 如果在STOC (STO指令) 的STO状态中将SS1C (SS1指令) 设为OFF, 则不会对SS1功能进行计时。即使将STOC (STO指令) 设为ON, 也还会通过SS1C (SS1指令) 持续STO状态, 因此STO状态不会被解除。

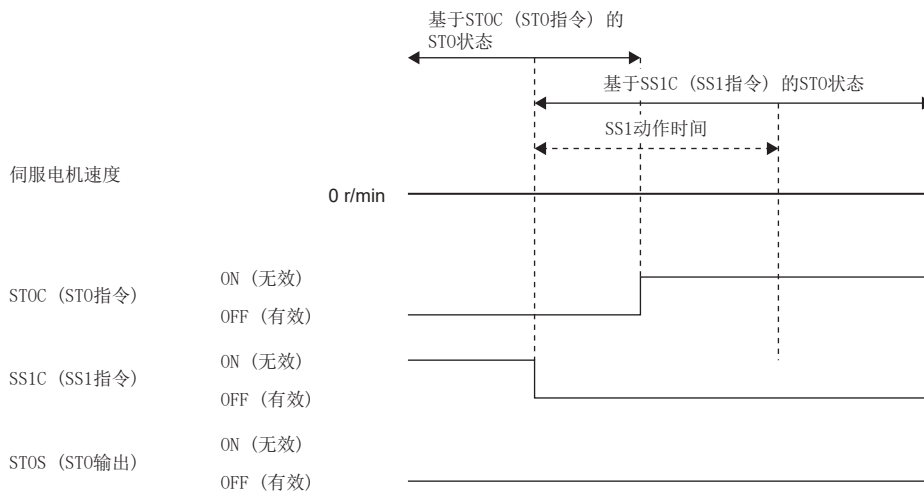

此外, 如果在SS1功能的起动过程中将STOC (STO指令) 设为OFF, 则SS1的减速运行会中断, 计时也会中断。

发生报警时

运行过程中发生了异常时，会显示报警及警告。发生了报警及警告时，请参照以下手册进行适当处理。

📖 MR-J5 用户手册（故障排除篇）

概要

■停止方式

使用功能安全时，具有以下停止方式。

停止方式	说明
DB	进行动态制动停止（去除动态制动器的产品呈现自由运行状态）。
EDB	电子动态制动与常规的动态制动相比，其动态制动时间常数 τ 较小。因此，与常规的动态制动器制动时相比，它的惯性移动距离较短。
SD	进行强制停止减速。
STO/DB	起动STO功能，进行动态制动停止。关于该停止方式的动作顺控，请参照下述内容。 ☞ 462页 STO功能
SS1/EDB	起动SS1功能，进行电子式动态制动停止。关于该停止方式的动作顺控，请参照下述内容。 ☞ 464页 SS1功能
SS1/SD	起动SS1功能。进行强制停止减速。关于该停止方式的动作顺控，请参照下述内容。 ☞ 464页 SS1功能

关于STO/DB、SS1/EDB、SS1/SD，会持续STO状态直至再次接通电源或进行报警复位。

■安全监视功能的停止

当检测出严重异常时，停止安全监视功能。功能停止时，输出软元件将输出OFF。

■报警复位


在排除原因后，报警可用以下所示的任意一种方法解除。

- 报警复位
- 通信复位
- 再次接通电源

与安全监视功能相关的报警复位方法

■基于输入软元件的安全监视功能控制


排除报警发生的原因，在所有的有效输入软元件变为ON的状态下进行报警复位，解除STO，恢复常规运行。关于在 [Pr. PSD02 输入软元件选择DI1] 中未分配输入软元件的引脚（未使用引脚），即使保持OFF不变也会解除STO。

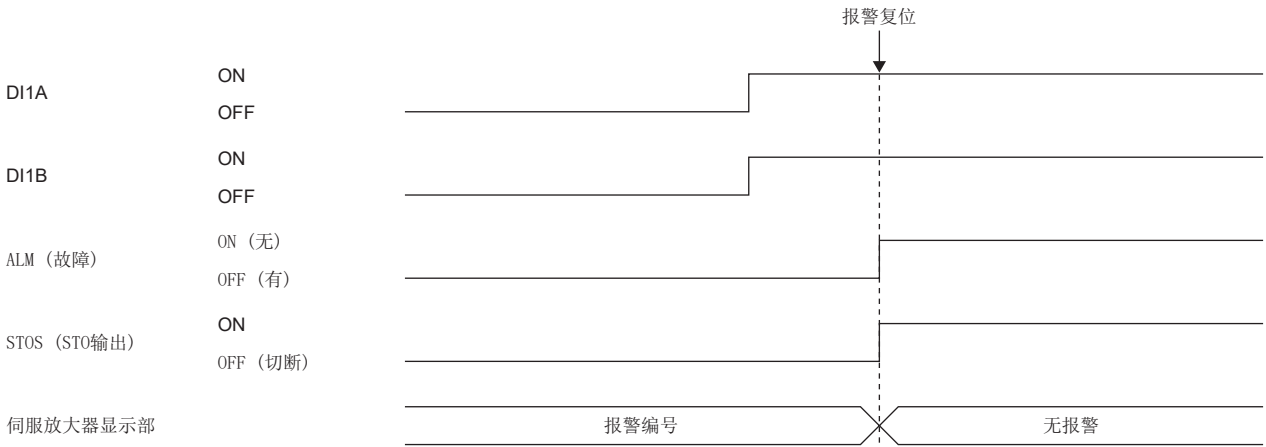

■基于网络的安全监视功能控制

实施以下所示的操作后，STO被解除，恢复常规运行。

1. 应排除报警的原因。
2. 应将STOC (STO指令) 设为ON。
3. 应进行报警复位。

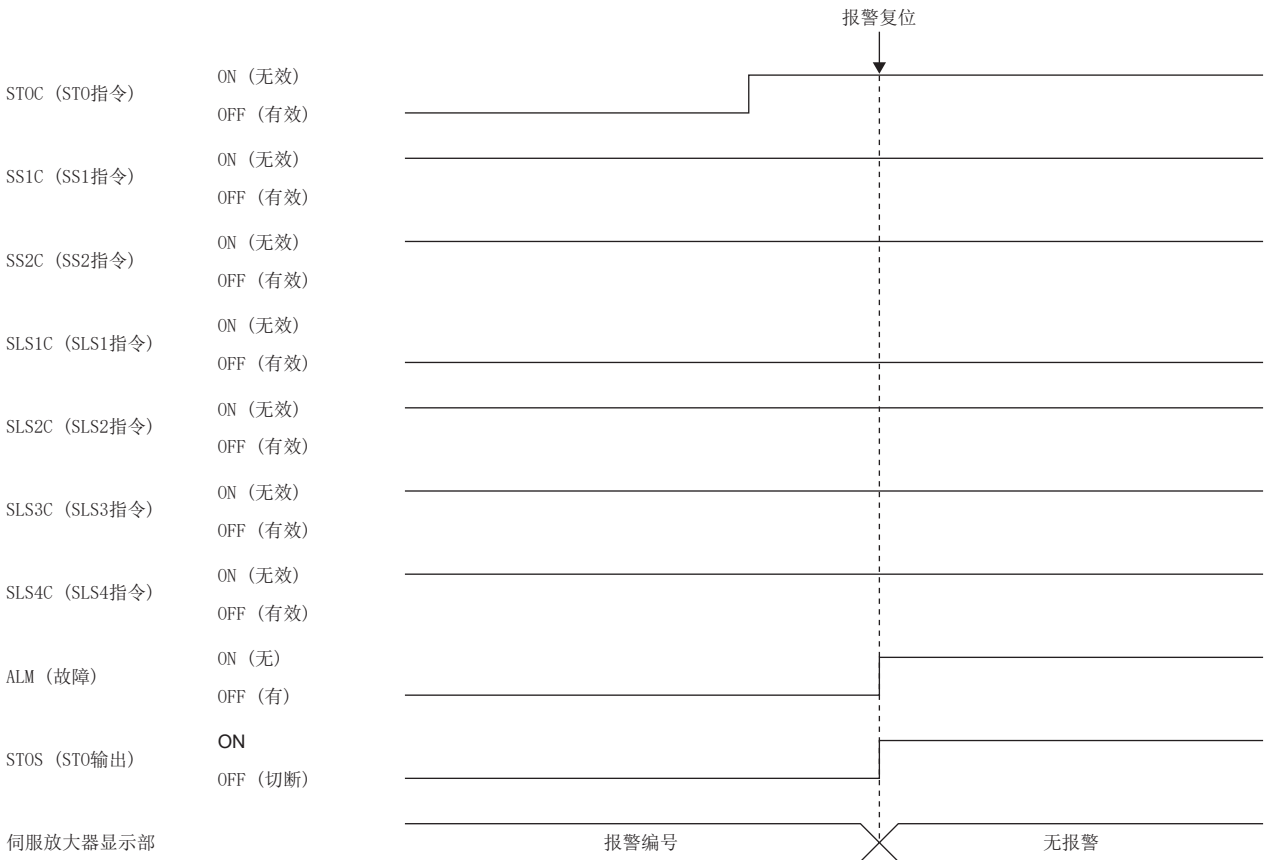

6.5 故障排除

[AL. 537.2 参数组合异常A (安全监视功能)] 发生的参数组合

如本节所示的参数设定不当，则会发生 [AL. 537.2]。

与 [Pr. PSA01 安全监视功能模式选择]，[Pr. PSA02 功能安全设定] 相关的参数

[Pr. PSA01.1 输入模式选择]		0 “输入软元件”			1 “网络”			2 “试运行”	
[Pr. PSA02.1 位置/速度监视设定]		0 “不监视”	1 “使用支持功能安全的伺服电机”	2 “未使用支持功能安全的伺服电机的速度监视”	0 “不监视”	1 “使用支持功能安全的伺服电机”	2 “未使用支持功能安全的伺服电机的速度监视”	—	
可 设 定 范 围	[Pr. PSA02.2 时间/减速监视设定]	0	0, 1		0	0, 1		—	
	[Pr. PSA02.3 运行模式选择]	—	与 [Pr. PA01.1 运行模式选择] 相同的值		—	与 [Pr. PA01.1] 相同的值		—	
	[Pr. PSD01 输入软元件自动有效化选择]	SLS1C ~ SLS4C	0	各位0-1		0			—
		SLT1C ~ SLT4C	各位0-1			0			—
		SDIPC、SDINC	0	各位0-1		0			—
	[Pr. PSD02 输入软元件选择 DI1]	01 (STOC) 02 (SS1C) 0A (SLT1C) ~ 0D (SLT4C)	01 (STOC) ~ 0E (SLIC)	01 (STOC) 02 (SS1C) 04 (SLS1C) ~ 0D (SLT4C)	—	—	—	—	
	[Pr. PSD08 输出软元件选择 DO1]	01 (STOS) 02 (SS1S) 0A (SBCS) 0D (SLT1S) ~ 10 (SLT4S)	01 (STOS) ~ 12 (SLIS)	01 (STOS) 02 (SS1S) 04 (SLS1S) ~ 08 (SSMS) 0A (SBCS) ~ 10 (SLT4S)	—	—	—	—	
	[Pr. PSA20 伺服电机编码器分辨率]	—	设定伺服电机编码器分辨率		—	设定伺服电机编码器分辨率		—	
	[Pr. PSA23 伺服电机额定速度]	—	设定伺服电机额定速度		—	设定伺服电机额定速度		—	
	[Pr. PSC03 功能安全 旋转方向/移动方向选择]	—	与 [Pr. PA14 移动方向选择] 相同的值		—	与 [Pr. PA14] 相同的值		—	
[Pr. PSL03 功能安全 线性编码器分辨率设定 分母]	—	与 [Pr. PL02 线性编码器分辨率设定 分子] 相同的值		—	与 [Pr. PL02] 相同的值		—		
[Pr. PSL02 功能安全 线性编码器分辨率设定 分子]	—	与 [Pr. PL03 线性编码器分辨率设定 分母] 相同的值		—	与 [Pr. PL03] 相同的值		—		

与 [Pr. PSA02.1 位置/速度监视设定] 和运行模式相关的参数

[Pr. PSA02.1 位置/速度监视设定]		0 “不监视”	1 “使用支持功能安全的伺服电机”	2 “未使用支持功能安全的伺服电机的速度监视”
[Pr. PSA02.3 运行模式选择]	0: 标准控制模式	○	◎	○
	4: 线性伺服电机控制模式	○	—	○
	6: 直驱电机控制模式	○	—	○

○…可以使用，◎…可以使用（需要支持功能安全的伺服电机）

[Pr. PSA02.1 位置/速度监视设定] 与全闭环控制选择参数

将 [Pr. PA01.4 全闭环运行模式选择] 设为“1（有效）”时，[Pr. PSA02.1 位置/速度监视设定] 应设定为“0（不使用支持功能安全的伺服电机，进行速度监视）”。

与 [Pr. PSA18 SSM速度] 相关的参数

[Pr. PSA18 SSM速度] 的设定值应大于 [Pr. PSA19 SSM磁滞宽度] 的设定值。

与 [Pr. PSA23 伺服电机额定速度] 相关的参数

[Pr. PSA23 伺服电机额定速度] 应设定连接的伺服电机额定速度。

与 [Pr. PSB10 SLT转矩上限值1] ~ [Pr. PSB13 SLT转矩上限值4] 相关的参数

SLT转矩上限值应设定为大于SLT转矩下限值的值。

功能	设定内容
SLT1	[Pr. PSB10 SLT转矩上限值1] \geq [Pr. PSB14 SLT转矩下限值1]
SLT2	[Pr. PSB11 SLT转矩上限值2] \geq [Pr. PSB15 SLT转矩下限值2]
SLT3	[Pr. PSB12 SLT转矩上限值3] \geq [Pr. PSB16 SLT转矩下限值3]
SLT4	[Pr. PSB13 SLT转矩上限值4] \geq [Pr. PSB17 SLT转矩下限值4]

7 网络功能 (Ethernet) [G] [A]

本章介绍的功能可用于以下伺服放大器。

- MR-J5-A(-RJ)
- MR-J5-G(-RJ)
- MR-J5W-_G
- MR-J5D-_G

使用Ethernet通信远程访问伺服放大器的功能。伺服放大器的网络功能如下所示。

功能	概要
FTP服务器功能	提供与伺服放大器进行文件传送的功能。 可用于固件版本A5以上的伺服放大器。

注意事项

- 需要确保系统的安全时，应对经由网络进行的非法访问采取防火墙等安全对策。

通信速度

出厂状态的通信速度，可能会因为参数设定值及固件版本的不同而进行了切换。应根据需要变更设定。关于通信速度的详细内容，如下所示。

■通信速度的组合 [G]

[Pr. PN13.0-3 网络协议设定]	[Pr. NPA12 通信速度]	通信速度
0000h (CC-Link IE TSN) (初始值)	2 (初始值)	1 Gbps
0000h (CC-Link IE TSN) (初始值)	1	100 Mbps
0004h (CC-Link IE现场网络Basic) *1	2 (初始值)	100 Mbps
0004h (CC-Link IE现场网络Basic) *1	1	100 Mbps

*1 可用于固件版本C0以上的伺服放大器。

■通信速度的组合 [A]

[Pr. NPA12 通信速度]	通信速度	
	固件版本	
	B6 ~ B9	C0以上
2 (初始值)	1 Gbps	自动 (1 Gbps/100 Mbps)
1	100 Mbps	100 Mbps

7.1 IP地址设定

IP地址的设定方法 [G]

请参照以下手册的“IP地址设定功能”。

📖 MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册（通信功能篇）

IP地址的设定方法 [A]

IP地址应通过 [Pr. NPA02 IP地址] 设定。参数设定后，通过再次接通电源进行反映。初始设定为以下的值。

网络参数	初始值
[Pr. NPA02 IP地址]	192.168.3.1
[Pr. NPA04 子网掩码]	255.255.255.0

7.2 帐户管理

使用网络功能时，应设定帐户。可以使用以下网络参数设定帐户。最多可以设定8个帐户。

帐户	用户名	访问等级	密码
用户信息No. 1	[Pr. NPB04]	[Pr. NPB05]	[Pr. NPB06]
用户信息No. 2	[Pr. NPB07]	[Pr. NPB08]	[Pr. NPB09]
用户信息No. 3	[Pr. NPB10]	[Pr. NPB11]	[Pr. NPB12]
用户信息No. 4	[Pr. NPB13]	[Pr. NPB14]	[Pr. NPB15]
用户信息No. 5	[Pr. NPB16]	[Pr. NPB17]	[Pr. NPB18]
用户信息No. 6	[Pr. NPB19]	[Pr. NPB20]	[Pr. NPB21]
用户信息No. 7	[Pr. NPB22]	[Pr. NPB23]	[Pr. NPB24]
用户信息No. 8	[Pr. NPB25]	[Pr. NPB26]	[Pr. NPB27]

出厂时设定了以下帐户。

网络参数	初始值
[Pr. NPB04 用户名No. 1]	user
[Pr. NPB05 访问等级No. 1]	00000001h
[Pr. NPB06 密码No. 1]	user

帐户设定方法

应通过MR Configurator2设定帐户。用户信息No. 1的帐户，应通过 [Pr. NPB04 用户名 No. 1]、[Pr. NPB05 访问等级 No. 1] 及 [Pr. NPB06 密码 No. 1] 进行设定。

用户名

用户名应在以下设定范围内进行设定。

项目	设定范围
字符数	1 ~ 32
字符类型	<ul style="list-style-type: none">• 半角字母 (小写)• 半角字母 (大写)• 半角数字

如果将用户名设定为空白 (0字符)，则帐户无效且网络功能不可用。

访问等级

根据访问等级的设定值，允许或限制相应帐户使用网络功能。应将要使用的功能的访问等级设定为允许。为了防止不必要的访问，建议将不使用的功能设定为禁止。关于访问等级的详细内容，请参照以下手册的“用户认证参数”。

📖 MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册 (参数篇)

📖 MR-J5-A 用户手册 (参数篇)

密码

密码应在密码设定画面中进行设定。通过双击网络参数的输入栏打开密码设定画面。在密码栏和密码 (再次输入) 栏中输入要设定的密码，点击OK按钮即可设定密码。

密码应在以下设定范围内进行设定。

项目	设定范围
字符数	4 ~ 32
字符类型	<ul style="list-style-type: none">• 半角字母 (小写)• 半角字母 (大写)• 半角数字• 特殊字符 特殊字符是指 ` ~ ! @ # \$ % ^ & * () _ + - = { } ¥ : " ; ' < > ? , . / [] (半角空格)。

注意事项

为了防止非法访问，建议变更默认帐户。

帐户用户名的设定应避免重复。用户名重复的帐户可能不可用。

希望经由Ethernet将帐户设定设为无效时，应将 [Pr. NPB01 用户认证访问权限设定] 设定为“1”（仅USB）。在初始设定下，可以经由USB及Ethernet两者进行帐户设定。关于详细内容，请参照以下手册的“用户认证参数”。

📖MR-J5-G/MR-J5W-G 用户手册（参数篇）

📖MR-J5-A 用户手册（参数篇）

忘记了用户名、密码时，应通过MR Configurator2重新设定。如果将 [Pr. NPB01] 设定为“1”（仅USB），则无法经由Ethernet设定帐户。应连接USB进行设定。

恢复出厂状态后，帐户将被初始化。应重新设定帐户。

7.3 FTP服务器功能

支持FTP (File Transfer Protocol) 的服务器功能，FTP这是一种用于在通过网络连接的设备之间传输文件的协议。具有FTP客户端功能的设备，可以通过FTP通信访问伺服放大器内的文件。FTP服务器中使用的端口号如下所示。

端口号	概要
20	数据传送端口
21	控制端口

限制事项

应通过活动模式下的连接使用FTP服务器功能。FTP客户端（计算机等）中设定了防火墙时，需要变更防火墙的设定以允许进行FTP (TCP/IP) 通信。

伺服放大器访问FTP服务器的最多并发访问数为1个用户。请避免多个用户同时访问。

文件名存在以下限制。不满足限制的文件无法使用。

项目	限制	
文件名长度	1 ~ 32字符 (包含扩展名)	
可用字符类型	半角数字	0 ~ 9
	半角字母 (小写)	a ~ z
	半角字母 (大写)	A ~ Z
	半角空格	“ ”
	半角连字符	“-”
	半角句号	“.”
	半角大括号	“[”, “]”

注意事项

每个目录均存在限制。

☰ 502页 目录结构

将访问等级设定为“00000000h”时，相应的帐户将无法登录到FTP服务器。使用FTP服务器功能的帐户，必须将访问等级设定为“00000000h”以外的值。

文件名和目录名仅支持ASCII字符。如果使用UNICODE等形式的字符，由于可能会发生预料之外的动作应不进行传送。

不要写入非预期用途的文件。

目录结构

FTP客户端可以访问的目录如下所示。

[A]	[G]	目录	功能	详细
○	○	/fw/	固件版本升级	☞ 503页 固件版本升级
○	○	/drvrec/	驱动记录	☞ 292页 驱动记录

fw目录

允许帐户访问fw目录时，应将相应访问等级的Bit0设定为“1”。

fw目录用于提供伺服放大器的固件更新。

☞ 503页 固件版本升级

fw目录只能写入文件。由于不可读取，所以fw目录中的文件将被隐藏。

drvrec目录

允许帐户访问drvrec目录时，应将相应访问等级的Bit2设定为“1”。

drvrec目录用于提供基于FTP服务器功能的驱动记录的记录数据。

☞ 292页 驱动记录

无法在drvrec目录中创建文件或子目录。此外，无法删除或变更目录中的文件。

无论实际大小如何，drvrec目录内的文件大小均显示为0字节。

访问FTP服务器的步骤

1. IP地址设定

设定将伺服放大器连接至网络所需的IP地址。

☞ 498页 IP地址设定

2. 帐户设置

通过MR Configurator2设定登录伺服放大器的FTP服务器所需的帐户。

☞ 499页 帐户管理

3. 连接

启动FTP客户端，指定伺服放大器的IP地址进行连接。可以使用设定帐户的用户名和密码登录。

4. 文件传送

在FTP客户端上将文件移动至对象目录，进行文件的传送。

5. 断开

断开FTP客户端与FTP服务器的连接。

7.4 固件版本升级

MR-J5系列的伺服放大器提供了固件更新功能。该功能允许客户将伺服放大器的固件更新为任意版本。固件更新需要专用的固件更新工具。关于固件升级工具及固件升级文件，请咨询营业窗口。

8 网络功能 (SSCNET III/H) [B]

本章对如何使用SSCNET III/H通信实现与伺服放大器的通信进行说明。关于本章未说明的项目，请参照各控制器的手册。

8.1 功能和构成

要点

- 需要高精度同步时，应使用同一系列的伺服放大器来构建系统。

通信规格

项目	内容	备注
SSCNET III/H通信波特率	150 Mbps	—
站间最长距离	最长100 m	—
SSCNET III/H通信周期	0.222 ms、0.444 ms、0.888 ms	通信周期取决于控制器的规格及连接轴数。

系统构成

对应控制器

要点

- 出厂状态的伺服放大器首次连接网络时，如果错误连接不支持的控制器，可能发生 [AL. 03E 运行模式异常]。应通过“MR Mode Change”恢复出厂状态后，选择正确的控制器及设定后再连接。

■MR-J5-_B_

控制器				伺服放大器 (MR-J5-_B_)
名称		型号	备注 *1	固件版本
MELSEC-Q	运动控制CPU	Q17_DS CPU	软件版本为00Y以上时可以使用。	C4以上
	简单运动控制	QD77MS_	序列号的前5位为23092以上时可以使用。	C4以上
MELSEC iQ-R	运动控制CPU	R_MTCPU	软件版本为24以上时可以使用。	C4以上
	简单运动控制	RD77MS_	软件版本为13以上时可以使用。	C4以上

*1 关于软件版本及序列号的确认方法，请参照各控制器的手册。

8.2 应用程序功能

主从运行功能

要点

- 主轴或从轴因发生报警等而停止时，应将构成同一设备的所有主轴及从轴都设定为可以通过控制器紧急停止来停止。如果未随着控制器紧急停止而同时停止，则伺服电机可能会发生预料之外的动作，从而导致设备损坏。
- 应使构成同一设备的所有主轴及从轴都同时将EM1（强制停止1）设为OFF/ON。如果不同时将EM1（强制停止1）设为OFF/ON，则伺服电机可能会发生预料之外的动作，从而导致设备损坏。
- 主从运行功能应仅在MR-J5-_B_中构建系统。将MR-J5-_B_及MR-J4-_B_等不同系列组合使用后，控制器会发生错误。关于详细内容，请参照各控制器的手册。
- 主从运行功能仅在强制停止减速功能设定为无效时可以使用。将强制停止减速功能设定为有效时，会发生[AL. 037 参数异常]。
- 主从运行功能不能与推压控制运行同时使用。
- 关于对应主从运行功能的控制器软件版本及其他详细内容，请参照各控制器的手册。
- 在升降轴上使用时，为了防止掉落，应统一动态制动及电磁制动的相关参数设定。
- 应同时进行主轴和从轴的伺服ON指令的ON/OFF。仅将从轴伺服ON指令设为ON时，不发生转矩。因此，在升降轴上使用时，可能会对主轴的电磁制动器施加过多的负荷。

概要

主从运行功能是指，通过驱动器之间的通信，将主轴的转矩发送至从轴，并以发送的转矩作为指令使从轴起动的功能。主轴至从轴的数据通过SSCNET III/H发送，因此无需追加特别的接线。

系统构成

要点

- 在设备构成上，建议在主轴和从轴连接的情况下使用。耦合已解除的情况下，可能会加速至速度限制等级，因此可能会发生 [AL. 031 超速]。
- 从轴使用来自主轴的控制指令。因此，通过控制器进行管理的主要内容为参数设定、伺服ON指令及通过伺服放大器获取监视信息等。请勿通过控制器对从轴发出绝对位置控制相关的指令（绝对位置检测的设定、原点设定请求等）。
- 应设定主轴或从轴因发生报警而停止时，其他的主轴或从轴也设为伺服OFF。
- 使用伺服放大器的STO信号时，应将主轴和从轴设定为同时OFF。

对应主从运行功能的控制模式如下所示。


机型 *1	强制停止减速功能	半闭环/全闭环	运行模式	主轴	从轴
MR-J5- B_	无效	半闭环控制模式	标准控制模式	○	○
		全闭环控制模式	标准控制模式	○	—

*1 多轴伺服放大器无法使用该功能。关于错误内容，请参照各控制器的手册。

如果在不对应主从运行功能的轴上进行主从运行的设定，则会发生 [AL. 037 参数异常]。

在SSCNET III/H的1个系统中，可设定的主轴数最多为8轴。与各主轴相对的从轴数没有限制，但主轴和从轴的合计数应在最多轴数以下。

此外，因伺服放大器故障导致SSCNET III/H通信中断时，将无法与故障轴之后的轴进行通信。因此，在SSCNET III/H电缆的连接顺序上，应将主轴连接在最靠近控制器的位置。

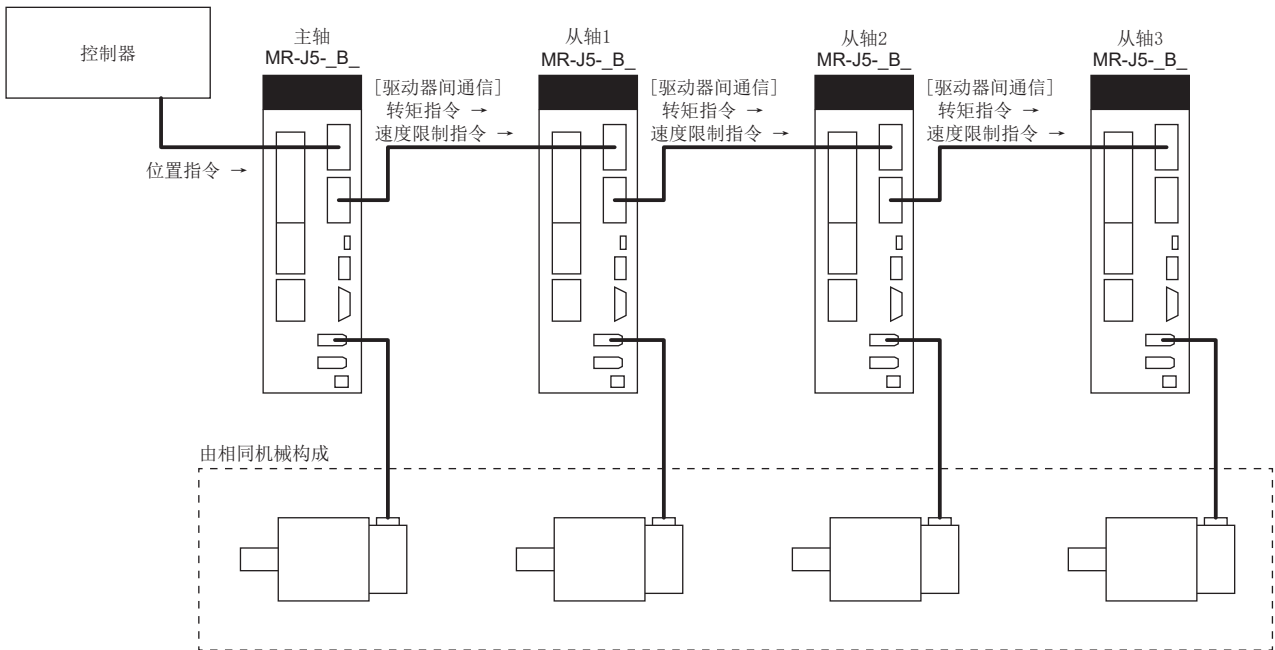

通过转矩指令方式进行的主从控制

■相关伺服参数

应设定使用主从运行功能时的伺服参数。

关于通过控制器进行的软件复位方法，应结合连接的网络并参照以下手册。


📖 MR-J5-B/MR-J5W-B 用户手册（参数篇）

伺服参数	内容	初始值	设定值		设定内容
			主轴	从轴	
PA04.3	强制停止减速功能选择	2	0	0	将强制停止减速功能设定为无效
PA14	移动方向选择	0	☞ 508页 移动方向设定		设定转矩的发生方向
PD15.0 *1	主轴运行选择	0	1	0	主从设定
PD15.1 *1	从轴运行选择	0	0	1	
PD16 *1	驱动器间通信 主站设定时发送数据选择1	00000000	00000038	00000000	从主轴发送至从轴的通信数据 • 转矩指令 • 速度限制值
PD17 *1	驱动器间通信 主站设定时发送数据选择2	00000000	0000003A	00000000	
PD20 *1	驱动器间通信 从站设定时主轴编号选择1	0	0	0 ~ 32	发送数据的主轴编号
PD30	主从运行 从站侧转矩指令系数	0	0	0 ~ 500	从轴的转矩指令的比率、速度限制值的比率及速度限制最小值的设定
PD31	主从运行 从站侧速度限制系数	0	0	0 ~ 500	
PD32	主从运行 从站侧速度限制调整值	0	0	0 ~ 32767	

*1 应通过控制器设定伺服参数。设定错误时，可能无法正常进行SSCNET III/H通信。

移动方向设定

在控制器指令、主轴及从轴之间，机械系统的移动方向可能会有不同。为了统一机械系统的移动方向，应通过 [Pr. PA14 移动方向选择] 进行设定。如果不按照步骤设定，则伺服电机可能会输出与机械系统的移动方向相反的转矩，从而发生过载等情况。

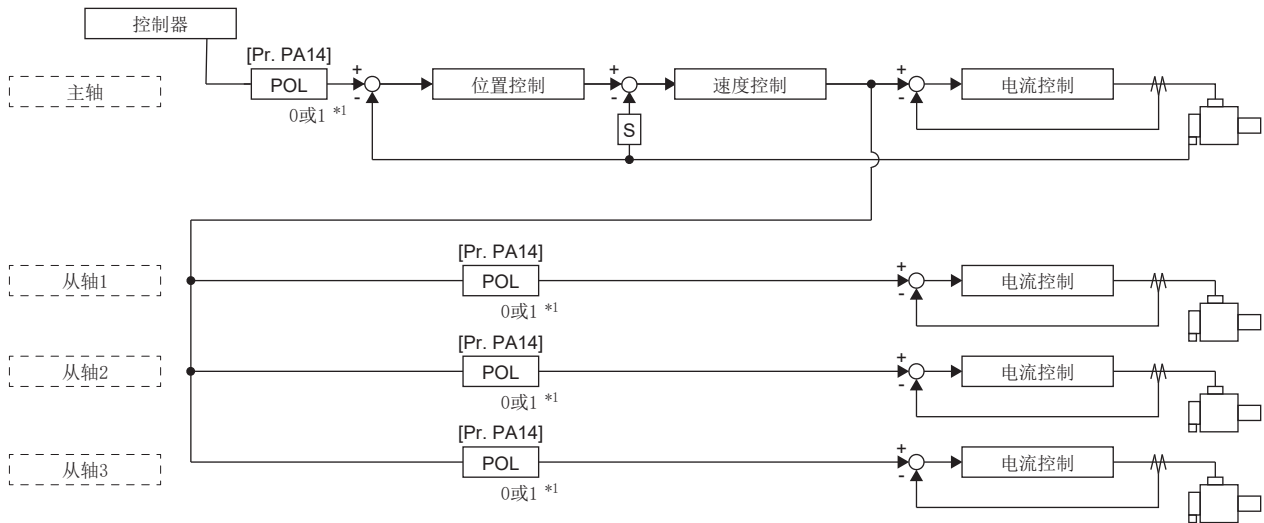


*1 通过设定“1”可以使极性反转。

伺服参数	简称	名称和功能
PA14	*POL	移动方向选择 • 主轴时 应选择针对控制器指令的主轴伺服电机旋转方向。 0: 以定位地址递增方向进行伺服电机CCW旋转 1: 以定位地址递增方向进行伺服电机CW旋转 <hr/> • 从轴时 应选择针对主轴指令的从轴伺服电机旋转方向。 0: 直接使用来自主轴的转矩指令极性 1: 使来自主轴的转矩指令极性相反

配有1个主轴和3个从轴的传送平板车的移动方向设定示例如下所示。

为设定与行进方向相符的伺服电机的旋转方向，使从轴1与主轴的转矩指令极性相同，从轴2和从轴3与主轴的转矩指令极性相反。

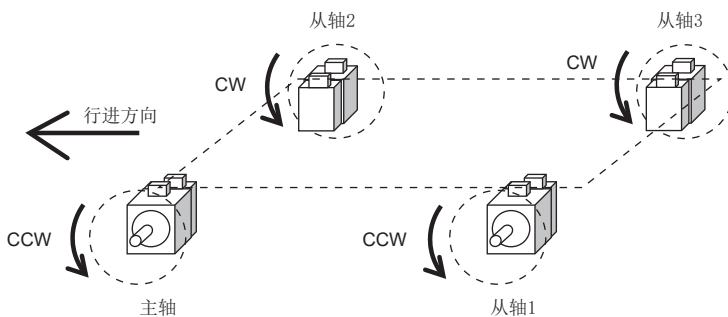

轴	[Pr. PA14]
主轴	0
从轴1	0
从轴2	1
从轴3	1

9 通信功能（三菱电机AC伺服协议） [A]

可用于固件版本B6以上的伺服放大器。


MR-J5-A_可以使用RS-422/RS-485（最多32轴的1:n通信）的串行通信功能（三菱电机AC伺服协议）进行伺服运行、伺服参数的变更及监视功能等操作。

9.1 构成

构成图

概略图


可以在同一总线上运行及操作0站 ~ 31站最多32轴的伺服放大器。

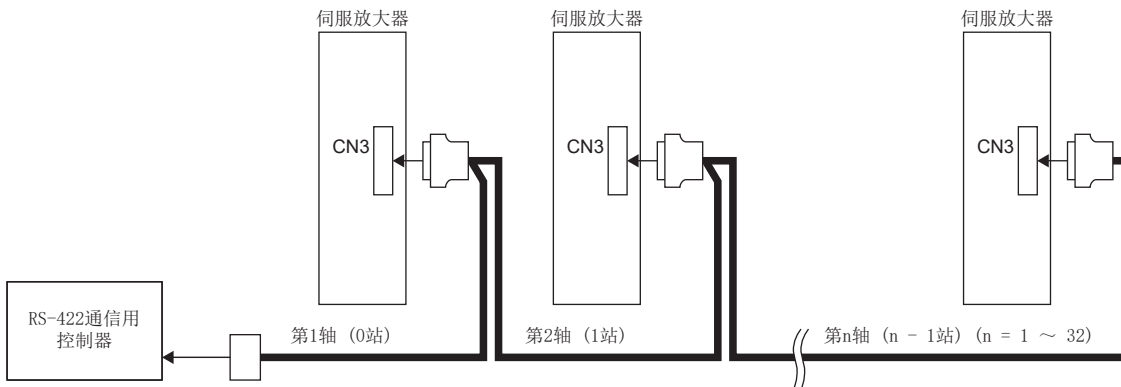

电缆连接图

半双工接线


- 半双工接线的情况

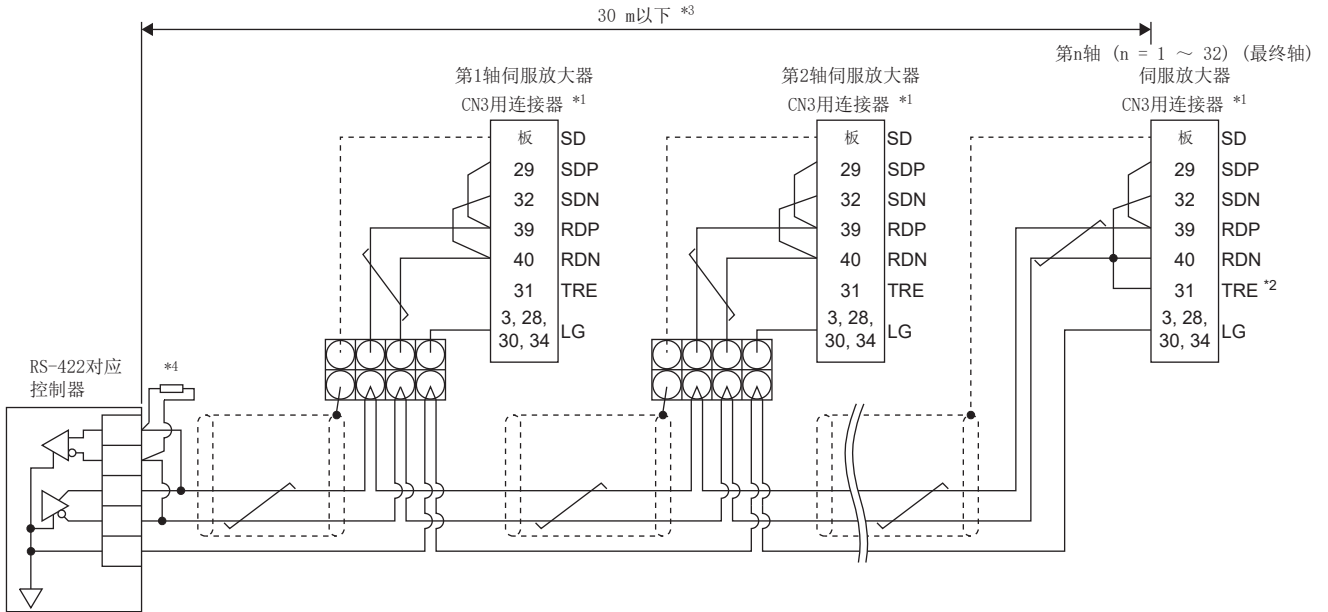

- *1 连接器组件MR-J3CN1 (3M或同等品)
连接器: 10150-3000PE
外壳套件: 10350-52F0-008
- *2 对于最终轴, 应连接TRE和RDN。
- *3 在噪声较少的环境下, 总长度为30 m以下。
- *4 RS-422对应控制器没有内置端接电阻时, 应使用150 Ω 的电阻进行端接处理。

全双工接线

- 全双工接线的情况

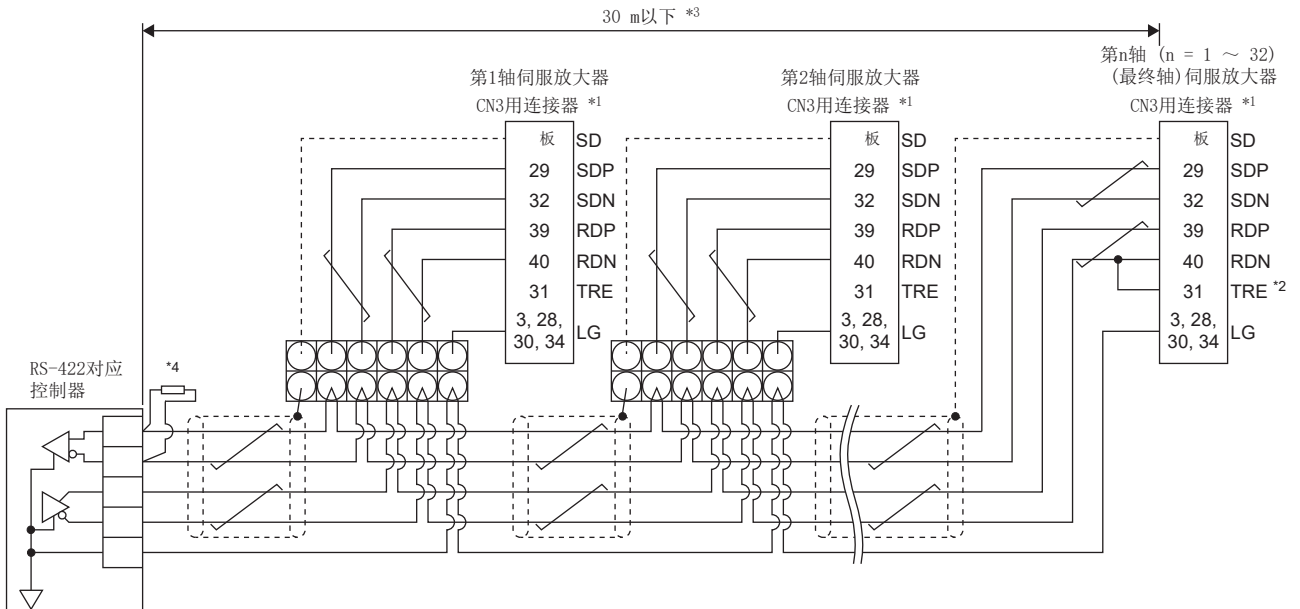

- *1 连接器组件MR-J3CN1 (3M或同等品)
连接器: 10150-3000PE
外壳套件: 10350-52F0-008
- *2 对于最终轴, 应连接TRE和RDN。
- *3 在噪声较少的环境下, 总长度为30 m以下。
- *4 RS-422对应控制器没有内置端接电阻时, 应使用150 Ω 的电阻进行端接处理。

使用RS-422/USB通信功能时的注意事项

为防止触电及伺服放大器发生故障，应遵守以下内容。

关于计算机的电源连接

应按照以下步骤连接计算机的电源。

■通过AC电源使用计算机时

- 使用电源插头为三芯或电源插头有接地线的计算机时，应使用接地插座或将接地线接地。
- 使用电源插头为二芯及无接地线的计算机时，应按照以下步骤连接伺服放大器与计算机。

1. 应将计算机的电源插头从AC插座上拔下。
2. 应在确认计算机的电源插头已从AC插座上拔下后，再连接伺服放大器与设备。
3. 应将计算机的电源插头插入AC插座。

■通过电池驱动使用计算机时

可直接使用。

关于与其他使用了伺服放大器通信功能的设备的连接

通过与计算机连接使伺服放大器带电，且带电的伺服放大器与其它设备相连接时，伺服放大器或所连接的设备可能会损坏。应按照以下步骤连接伺服放大器与其他设备。

1. 应切断与伺服放大器连接的设备的电源。
2. 应切断与计算机连接的伺服放大器的电源，确认充电指示灯已熄灭。
3. 应连接伺服放大器与设备。
4. 应接通伺服放大器及所连设备的电源。

9.2 通信规格

通信规格的概要

该伺服放大器已被设定为在接收到指令时将进行回复。发出该指令一侧的设备（计算机等）称为主站，根据指令进行回复一侧的设备（伺服放大器）称为从站。连续取出数据时，请指示主站重复请求数据。

项目	内容	
波特率 [bps]	9600/19200/38400/57600/115200异步式	
传送代码	起始位 数据位 奇偶校验位 停止位	1位 8位 1位（偶数） 1位
传送方式	字符方式	半双工通信方式



伺服参数的设定

使用RS-422通信功能操作及运行伺服时，应通过伺服参数设定伺服放大器的通信规格。

该伺服参数在设定后再次接通伺服放大器的电源时生效。

串行通信波特率

应通过 [Pr. PC21.1 RS-422通信 波特率选择] 选择通信速度。应与发送侧（主站）的通信速度一致。

伺服参数	内容
PC21.1	RS-422通信 波特率选择 0: 9600 [bps] (初始值) 1: 19200 [bps] 2: 38400 [bps] 3: 57600 [bps] 4: 115200 [bps]

RS-422通信响应延迟时间

应设定伺服放大器（从站）接收通信数据后到回复数据为止的时间。如果将 [Pr. PC21.2 RS-422通信 响应延迟时间选择] 设定为“1”（有效），则在800 μs或以上后回复数据。

伺服参数	内容
PC21.2	RS-422通信 响应延迟时间选择 0: 无效 (初始值) 1: 有效 设定为“1”时，则在800 μs或以上的延迟时间后进行回复。

站号设定

应在 [Pr. PC20 站号设定] 中设定伺服放大器的站号。设定范围为0 ~ 31站。


9.3 协议

发送数据的构成


总线连接可达最多32轴。因此，为了判定是针对哪个伺服放大器发送和接收数据，对指令、数据号码等附加了站号。应针对各伺服放大器通过伺服参数设定站号。发送数据对于指定站号的伺服放大器有效。

将附加到发送数据的站号设定为“*”时，发送数据对于连接的所有伺服放大器有效。但是，对于发送数据需要来自伺服放大器的回复数据时，应将进行回复的伺服放大器的站号设定为“0”。


从控制器侧向伺服侧发送数据时

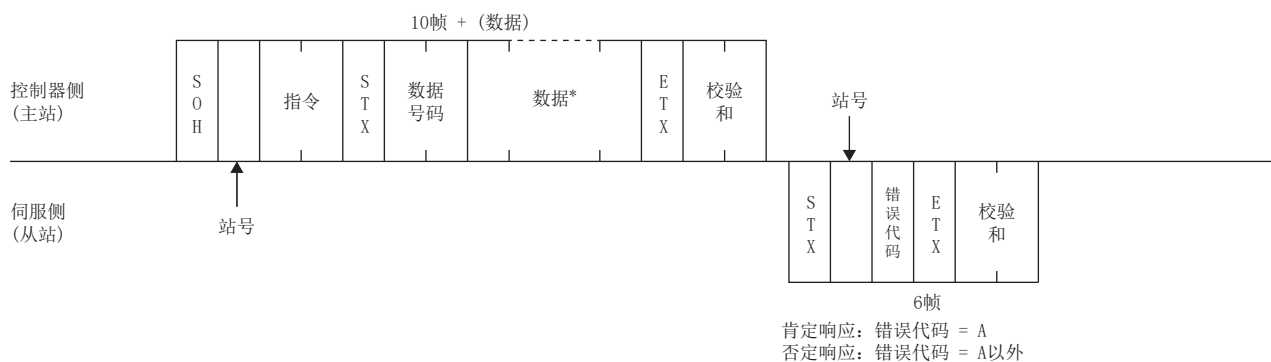

从控制器侧向伺服侧发送数据请求时

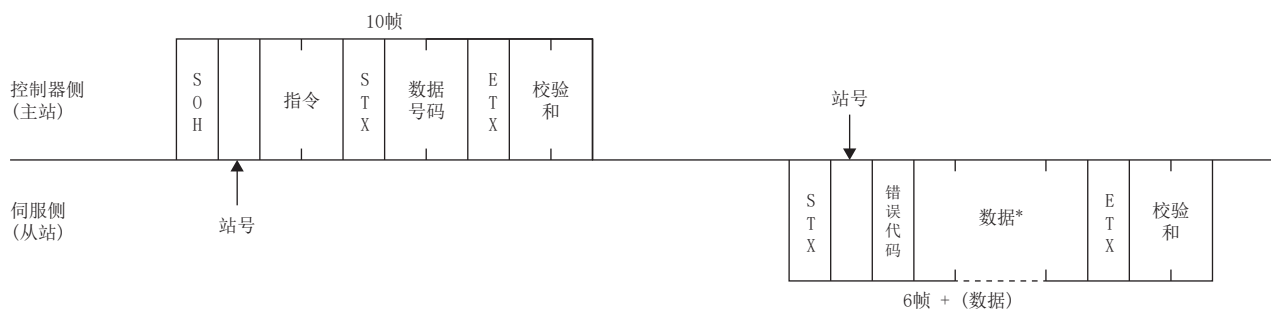


由于超时恢复发送接收状态

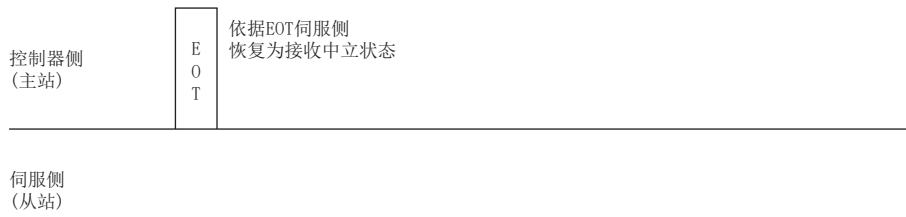

关于数据的帧

数据长度取决于指令。

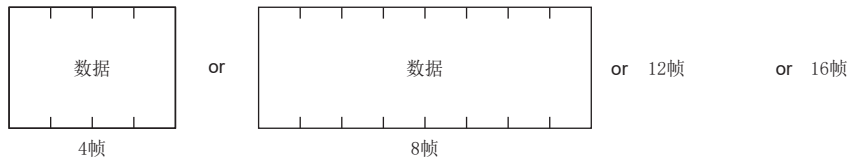

字符代码

控制代码

代码名	16进制 (ASCII码)	内容	计算机终端中的按键操作 (一般操作)
SOH	01H	start of head (通信开始)	ctrl + A
STX	02H	start of text (文本开始)	ctrl + B
ETX	03H	end of text (文本结束)	ctrl + C
EOT	04H	end of transmission (通信中断)	ctrl + D

数据用代码

应使用ASCII码。

b8 to b5	b4	b3	b2	b1
	0	0	0	0
	0	0	0	1
	0	0	1	0
	0	0	1	1
	0	1	0	0
	0	1	0	1
	0	1	1	0
	0	1	1	1
	1	0	0	0
	1	0	0	1
	1	0	1	0
	1	0	1	1
	1	1	0	0
	1	1	0	1
	1	1	1	0
	1	1	1	1

R \ C	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	Space	0	@	P	`	p
1	SOH	DC ₁	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC ₂	"	2	B	R	b	r
3	ETX	DC ₃	#	3	C	S	c	s
4			\$	4	D	T	d	t
5			%	5	E	U	e	u
6			&	6	F	V	f	v
7			'	7	G	W	g	w
8			(8	H	X	h	x
9)	9	I	Y	i	y
10			*	:	J	Z	j	z
11			+	;	K	[k	{
12			,	<	L	¥	l	
13			-	=	M]	m	}
14			.	>	N	^	n	~
15			/	?	O	_	o	DEL

站号

站号为0站 ~ 31站共计32站，站的指定使用ASCII码。

站号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ASCII码	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

站号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ASCII码	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V

例如，对于站号“0”（第1轴），应使用16进制发送“30H”。

错误代码



错误代码用于如下情况，发送1个代码长度。

从站从主站接收到数据时，将对于该数据向主站发送错误代码。伺服正常时以大写字母发送，报警时以小写字母发送。

错误代码		错误名称	说明	备注
正常时	报警时			
[A]	[a]	正常处理	已正常处理发送的数据。	肯定响应
[B]	[b]	奇偶校验错误	发送的发送数据内发生了奇偶校验错误。	否定响应
[C]	[c]	校验和错误	发送的发送数据内发生了校验和错误。	
[D]	[d]	字符错误	发送了规格中不存在的字符。	
[E]	[e]	指令错误	发送了规格中不存在的指令。	
[F]	[f]	数据号码错误	发送了规格中不存在的数据号码。	


校验和

校验和是指，将ETX之前除去开头的控制代码（STX或SOH）的数据，转换为ASCII码的16进制代码的值之后求和，并将低位2位作为ASCII码的16进制代码进行发送。

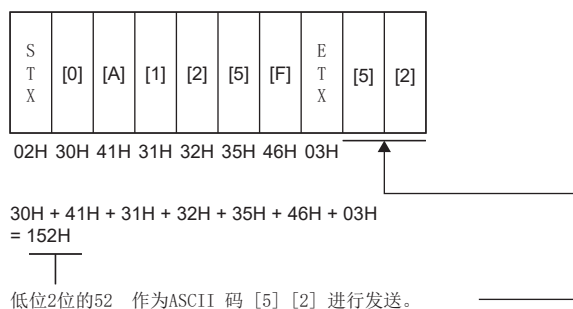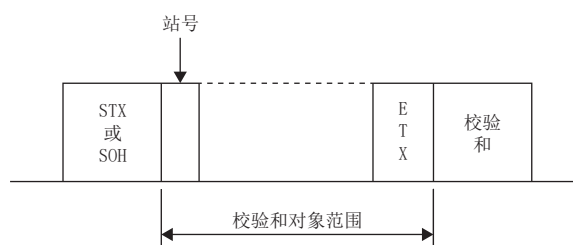


超时处理

主站侧的通信处理结束后，从站的回复处理未开始（未接收到STX时），则在等待300 ms后从主站侧发送EOT。然后，等待100 ms后，再次发送报文。上述处理执行了3次后，从站侧仍没有响应时，则视为超时。（通信异常）

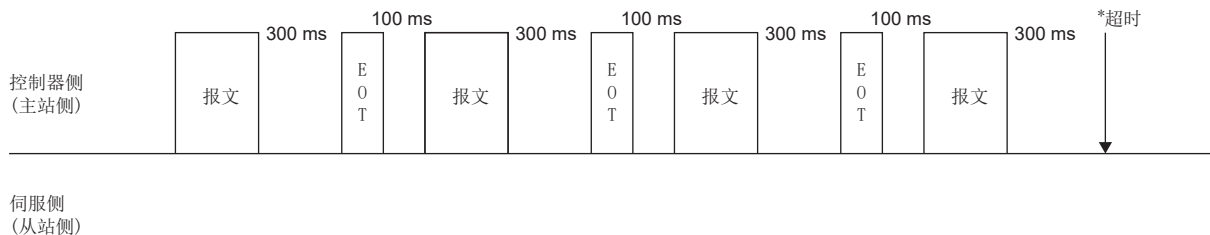

重试处理

主站和从站之间的通信发生故障时，来自从站的响应数据的错误代码为否定响应的代码（[B]~[F]，[b]~[f]）。此时，作为重试处理将从主站再次发送发生故障时的报文（重试处理）。重复上述处理，连续3次或以上发生了故障错误代码时，则发生通信异常。

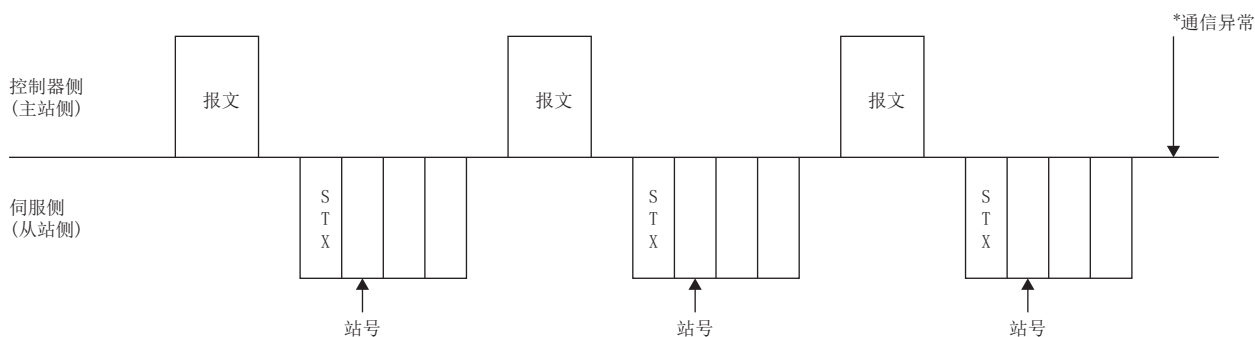

主站检出来自从站的响应数据的故障（校验和、奇偶校验等）时，同样再次发送发生故障时的报文，进行3次重试处理后则为发生通信异常。

初始化


从站在接通电源后，在内部的初始化处理完成之前，无法对通信进行回复。因此，接通电源时，应在执行以下处理后开始通常的通信。

- 接通从站电源后，应等待3.5 s或以上的时间。
- 应读取没有安全问题的伺服参数等，确认可以正常通信。

通信方式示例

读取站号为0的伺服放大器的报警记录（最新）时如下例所示。

数据项目	值	内容
站号	0	伺服放大器站号0
指令	33	读取指令
数据号码	10	报警记录（最新）

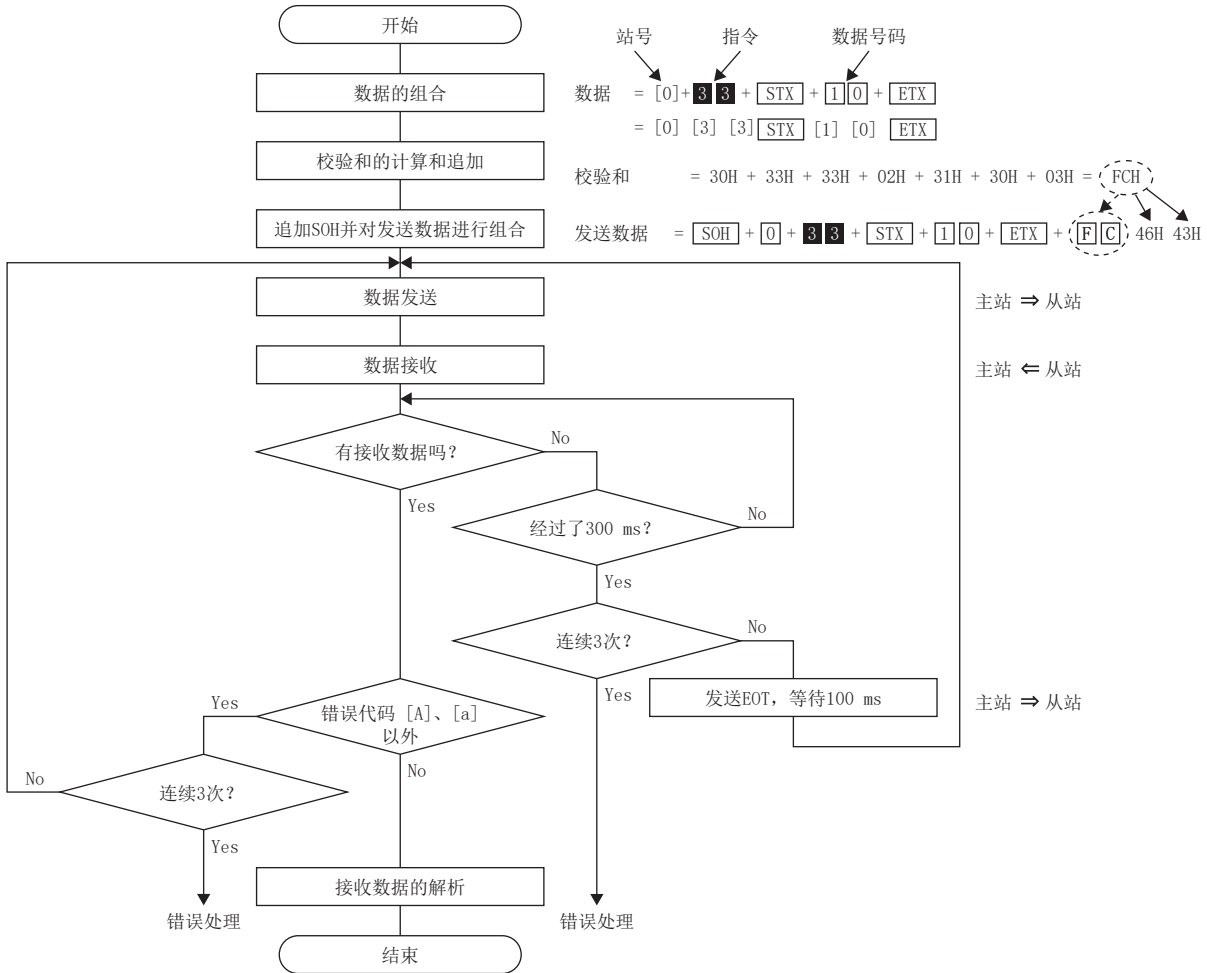

9.4 指令·数据号码一览

指令一览如下所示。根据机型不同，即使指令或数据号码相同，内容也可能不同。

读取指令

状态显示（指令 [0] [1]）

指令	数据号码	内容	显示项目	帧长度
[0] [1]	[0] [0]	状态显示的标志和单位	反馈脉冲累计	16
	[0] [1]		伺服电机速度 *1*2	
	[0] [2]		偏差脉冲	
	[0] [3]		指令脉冲累计	
	[0] [4]		指令脉冲频率（速度单位）	
	[0] [5]		模拟速度指令电压/模拟速度限制电压	
	[0] [6]		模拟转矩指令电压/模拟转矩限制电压	
	[0] [7]		再生负载率	
	[0] [8]		实际负载率	
	[0] [9]		峰值负载率	
	[0] [A]		瞬时发生转矩	
	[0] [B]		1转内位置	
	[0] [C]		ABS计数	
	[0] [D]		负载转动惯量比	
	[0] [E]		母线电压	
	[0] [F]		机械侧反馈脉冲累计	
	[1] [0]		机械侧偏差脉冲	
	[1] [1]		机械侧编码器信息1	
	[1] [2]		机械侧编码器信息2	
	[1] [6]		伺服电机热敏电阻温度	
	[1] [7]		反馈脉冲累计（伺服电机单位）	
	[1] [8]		电角	
	[1] [E]		伺服电机侧和机械侧位置偏差	
	[1] [F]		伺服电机侧和机械侧速度偏差	
	[2] [0]		编码器内部温度	
	[2] [1]		整定时间	
	[2] [2]		振动检测频率	
	[2] [3]		Tough Drive次数	
	[2] [8]		模块消耗功率	
	[2] [9]		模块累计电能	

*1 如果将 [PC29.4 速度监视单位选择] 设定为“0”，则读取数据内的小数点位置为“0”。

*2 如果将 [PC29.4 速度监视单位选择] 设定为“1”，则读取数据内的小数点位置为“2”。

指令	数据号码	内容	显示项目	帧长度
[0] [1]	[8] [0]	状态显示的数据值和加工信息	反馈脉冲累计	12
	[8] [1]		伺服电机速度 *1*2	
	[8] [2]		偏差脉冲	
	[8] [3]		指令脉冲累计	
	[8] [4]		指令脉冲频率 (速度单位)	
	[8] [5]		模拟速度指令电压/模拟速度限制电压	
	[8] [6]		模拟转矩指令电压/模拟转矩限制电压	
	[8] [7]		再生负载率	
	[8] [8]		实际负载率	
	[8] [9]		峰值负载率	
	[8] [A]		瞬时发生转矩	
	[8] [B]		1转内位置	
	[8] [C]		ABS计数	
	[8] [D]		负载转动惯量比	
	[8] [E]		母线电压	
	[8] [F]		机械侧反馈脉冲累计	
	[9] [0]		机械侧偏差脉冲	
	[9] [1]		机械侧编码器信息1	
	[9] [2]		机械侧编码器信息2	
	[9] [6]		伺服电机热敏电阻温度	
	[9] [7]		反馈脉冲累计 (伺服电机单位)	
	[9] [8]		电角	
	[9] [E]		伺服电机侧和机械侧位置偏差	
	[9] [F]		伺服电机侧和机械侧速度偏差	
	[A] [0]		编码器内部温度	
	[A] [1]		整定时间	
	[A] [2]		振动检测频率	
	[A] [3]		Tough Drive次数	
	[A] [8]		模块消耗功率	
	[A] [9]		模块累计电能	

*1 如果将 [PC29.4 速度监视单位选择] 设定为“0”，则读取数据内的小数点位置为“0”。

*2 如果将 [PC29.4 速度监视单位选择] 设定为“1”，则读取数据内的小数点位置为“2”。

伺服参数 (指令 [0] [4]/[1] [5]/[1] [6]/[1] [7]/[0] [8]/[0] [9])

指令	数据号码	内容	帧长度
[0] [4]	[0] [1]	伺服参数组编号的读取 0000: 基本设定伺服参数 ([Pr. PA_ _]) 0001: 增益、滤波伺服参数 ([Pr. PB_ _]) 0002: 扩展设定伺服参数 ([Pr. PC_ _]) 0003: 输入输出设定伺服参数 ([Pr. PD_ _]) 0004: 扩展设定2伺服参数 ([Pr. PE_ _]) 0005: 扩展设定3伺服参数 ([Pr. PF_ _]) 000B: 电机扩展设定伺服参数 ([Pr. PL_ _])	4
[1] [5]	[0] [1] ~ [F] [F]	各伺服参数的当前值 可以读取在指令 [8] [5] + 数据号码 [0] [0] 中指定的伺服参数组的参数的当前值。读取当前值之前, 必须在指令 [8] [5] + 数据号码 [0] [0] 中指定伺服参数的组。 将数据号码的数值 (16进制) 转换为10进制后的值对应伺服参数编号。	12
[1] [6]	[0] [1] ~ [F] [F]	各伺服参数设定范围的上限值 可以读取在指令 [8] [5] + 数据号码 [0] [0] 中指定的伺服参数组的参数的可设定上限值。读取上限值之前, 必须在指令 [8] [5] + 数据号码 [0] [0] 中指定伺服参数的组。 将数据号码的数值 (16进制) 转换为10进制后的值对应伺服参数编号。	12
[1] [7]	[0] [1] ~ [F] [F]	各伺服参数设定范围的下限值 可以读取在指令 [8] [5] + 数据号码 [0] [0] 中指定的伺服参数组的参数的可设定下限值。读取下限值之前, 必须在指令 [8] [5] + 数据号码 [0] [0] 中指定伺服参数的组。 将数据号码的数值 (16进制) 转换为10进制后的值对应伺服参数编号。	12
[0] [8]	[0] [1] ~ [F] [F]	各伺服参数的简称 可以读取在指令 [8] [5] + 数据号码 [0] [0] 中指定的伺服参数组的参数的简称。读取简称之前, 必须在指令 [8] [5] + 数据号码 [0] [0] 中指定伺服参数的组。 将数据号码的数值 (16进制) 转换为10进制后的值对应伺服参数编号。	12
[0] [9]	[0] [1] ~ [F] [F]	伺服参数写入可否 可以读取在指令 [8] [5] + 数据号码 [0] [0] 中指定的伺服参数组的参数的写入可否。读取写入可否之前, 必须在指令 [8] [5] + 数据号码 [0] [0] 中指定伺服参数的组。 0000: 可写入 0001: 不可写入	4

外部输入输出信号 (指令 [1] [2])

指令	数据号码	内容	帧长度
[1] [2]	[0] [0]	输入软元件状态	8
	[4] [0]	外部输入引脚状态	
	[6] [0]	通过通信设为ON的输入软元件的状态	
	[8] [0]	输出软元件状态	
	[C] [0]	外部输出引脚状态	

报警记录 (指令 [3] [3])

指令	数据号码	内容	报警发生顺序	帧长度
[3] [3]	[1] [0]	报警记录的报警编号	最新的报警	4
	[1] [1]		1次前的报警	
	[1] [2]		2次前的报警	
	[1] [3]		3次前的报警	
	[1] [4]		4次前的报警	
	[1] [5]		5次前的报警	
	[1] [6]		6次前的报警	
	[1] [7]		7次前的报警	
	[1] [8]		8次前的报警	
	[1] [9]		9次前的报警	
	[1] [A]		10次前的报警	
	[1] [B]		11次前的报警	
	[1] [C]		12次前的报警	
	[1] [D]		13次前的报警	
	[1] [E]		14次前的报警	
	[1] [F]		15次前的报警	
[3] [3]	[2] [0]	报警记录的报警发生时间	最新的报警	8
	[2] [1]		1次前的报警	
	[2] [2]		2次前的报警	
	[2] [3]		3次前的报警	
	[2] [4]		4次前的报警	
	[2] [5]		5次前的报警	
	[2] [6]		6次前的报警	
	[2] [7]		7次前的报警	
	[2] [8]		8次前的报警	
	[2] [9]		9次前的报警	
	[2] [A]		10次前的报警	
	[2] [B]		11次前的报警	
	[2] [C]		12次前的报警	
	[2] [D]		13次前的报警	
	[2] [E]		14次前的报警	
	[2] [F]		15次前的报警	
[3] [3]	[4] [0]	报警记录的报警详细编号	最新的报警详细编号	4
	[4] [1]		1次前的报警详细编号	
	[4] [2]		2次前的报警详细编号	
	[4] [3]		3次前的报警详细编号	
	[4] [4]		4次前的报警详细编号	
	[4] [5]		5次前的报警详细编号	
	[4] [6]		6次前的报警详细编号	
	[4] [7]		7次前的报警详细编号	
	[4] [8]		8次前的报警详细编号	
	[4] [9]		9次前的报警详细编号	
	[4] [A]		10次前的报警详细编号	
	[4] [B]		11次前的报警详细编号	
	[4] [C]		12次前的报警详细编号	
	[4] [D]		13次前的报警详细编号	
	[4] [E]		14次前的报警详细编号	
	[4] [F]		15次前的报警详细编号	

当前报警 (指令 [0] [2])

指令	数据号码	内容	帧长度
[0] [2]	[0] [0]	当前正在发生的报警编号 J5系列最多显示3位报警编号。 [AL. 030] 时为0030h [AL. 130] 时为0130h	4
	[0] [3]	当前正在发生的报警编号及详细编号	8

报警发生时的状态显示 (指令 [3] [5])

指令	数据号码	内容	显示项目	帧长度
[3] [5]	[0] [0]	状态显示的标志和单位	反馈脉冲累计	16
	[0] [1]		伺服电机速度 *1*2	
	[0] [2]		偏差脉冲	
	[0] [3]		指令脉冲累计	
	[0] [4]		指令脉冲频率 (速度单位)	
	[0] [5]		模拟速度指令电压/模拟速度限制电压	
	[0] [6]		模拟转矩指令电压/模拟转矩限制电压	
	[0] [7]		再生负载率	
	[0] [8]		实际负载率	
	[0] [9]		峰值负载率	
	[0] [A]		瞬时发生转矩	
	[0] [B]		1转内位置	
	[0] [C]		ABS计数	
	[0] [D]		负载转动惯量比	
	[0] [E]		母线电压	
	[0] [F]		机械侧反馈脉冲累计	
	[1] [0]		机械侧偏差脉冲	
	[1] [1]		机械侧编码器信息1	
	[1] [2]		机械侧编码器信息2	
	[1] [6]		伺服电机热敏电阻温度	
	[1] [7]		反馈脉冲累计 (伺服电机单位)	
	[1] [8]		电角	
	[1] [E]		伺服电机侧和机械侧位置偏差	
	[1] [F]		伺服电机侧和机械侧速度偏差	
	[2] [0]		编码器内部温度	
	[2] [1]		整定时间	
	[2] [2]		振动检测频率	
	[2] [3]		Tough Drive次数	
	[2] [8]		模块消耗功率	
	[2] [9]		模块累计电能	

*1 如果将 [PC29.4 速度监视单位选择] 设定为“0”，则读取数据内的小数点位置为“0”。

*2 如果将 [PC29.4 速度监视单位选择] 设定为“1”，则读取数据内的小数点位置为“2”。

指令	数据号码	内容	显示项目	帧长度
[3] [5]	[8] [0]	状态显示的数据值和加工信息	反馈脉冲累计	12
	[8] [1]		伺服电机速度 *1*2	
	[8] [2]		偏差脉冲	
	[8] [3]		指令脉冲累计	
	[8] [4]		指令脉冲频率 (速度单位)	
	[8] [5]		模拟速度指令电压/模拟速度限制电压	
	[8] [6]		模拟转矩指令电压/模拟转矩限制电压	
	[8] [7]		再生负载率	
	[8] [8]		实际负载率	
	[8] [9]		峰值负载率	
	[8] [A]		瞬时发生转矩	
	[8] [B]		1转内位置	
	[8] [C]		ABS计数	
	[8] [D]		负载转动惯量比	
	[8] [E]		母线电压	
	[8] [F]		机械侧反馈脉冲累计	
	[9] [0]		机械侧偏差脉冲	
	[9] [1]		机械侧编码器信息1	
	[9] [2]		机械侧编码器信息2	
	[9] [6]		伺服电机热敏电阻温度	
	[9] [7]		反馈脉冲累计 (伺服电机单位)	
	[9] [8]		电角	
	[9] [E]		伺服电机侧和机械侧位置偏差	
	[9] [F]		伺服电机侧和机械侧速度偏差	
	[A] [0]		编码器内部温度	
	[A] [1]		整定时间	
	[A] [2]		振动检测频率	
	[A] [3]		Tough Drive次数	
[A] [8]	模块消耗功率			
[A] [9]	模块累计电能			

*1 如果将 [PC29.4 速度监视单位选择] 设定为“0”，则读取数据内的小数点位置为“0”。

*2 如果将 [PC29.4 速度监视单位选择] 设定为“1”，则读取数据内的小数点位置为“2”。

试运行模式 (指令 [0] [0])

指令	数据号码	内容	帧长度
[0] [0]	[1] [2]	试运行模式的读取 0000: 通常模式 (非试运行模式) 0001: JOG运行 0002: 定位运行 0004: 输出信号 (D0) 强制输出	4

固件版本 (指令 [0] [2])

指令	数据号码	内容	帧长度
[0] [2]	[7] [0]	固件版本	16

绝对位置 (指令 [0] [2])

指令	数据号码	内容	帧长度
[0] [2]	[9] [0]	伺服电机侧脉冲单位绝对位置	8
	[9] [1]	指令单位绝对位置	8

写入指令

状态显示 (指令 [8] [1])

指令	数据号码	内容	设定范围	帧长度
[8] [1]	[0] [0]	状态显示数据的清除	1EA5	4

伺服参数 (指令 [9] [4]/[8] [5])

指令	数据号码	内容	设定范围	帧长度
[9] [4]	[0] [1] ~ [F] [F]	各伺服参数的写入 可以写入在指令 [8] [5] + 数据号码 [0] [0] 中指定的伺服参数组的参数的值。写入值之前, 必须在指令 [8] [5] + 数据号码 [0] [0] 中指定伺服参数的组。 将数据号码的数值 (16进制) 转换为10进制后的值对应伺服参数编号。	根据伺服参数而异	12
[8] [5]	[0] [0]	伺服参数组的写入 0000: 基本设定伺服参数 ([Pr. PA_ _]) 0001: 增益、滤波伺服参数 ([Pr. PB_ _]) 0002: 扩展设定伺服参数 ([Pr. PC_ _]) 0003: 输入输出设定伺服参数 ([Pr. PD_ _]) 0004: 扩展设定2伺服参数 ([Pr. PE_ _]) 0005: 扩展设定3伺服参数 ([Pr. PF_ _]) 000B: 电机扩展设定伺服参数 ([Pr. PL_ _])	0000 ~ 0005, 000B	4

外部输入输出信号 (指令 [9] [2])

指令	数据号码	内容	设定范围	帧长度
[9] [2]	[6] [0]	通信输入软元件信号	☞ 534页 输入软元件的ON/OFF	8

报警记录 (指令 [8] [2])

指令	数据号码	内容	设定范围	帧长度
[8] [2]	[2] [0]	报警记录的清除	1EA5	4


当前报警 (指令 [8] [2])

指令	数据号码	内容	设定范围	帧长度
[8] [2]	[0] [0]	报警的清除	1EA5	4

输入输出软元件禁止 (指令 [9] [0])

指令	数据号码	内容	设定范围	帧长度
[9] [0]	[0] [0]	无论外部的ON/OFF状态如何, 均将除EM2、LSP及LSN之外的输入软元件、外部模拟输入信号、脉冲串输入设为OFF。	1EA5	4
	[0] [3]	将所有的输出软元件 (DO) 设为禁止。	1EA5	4
	[1] [0]	将除EM2、LSP及LSN之外的输入软元件、外部模拟输入信号、脉冲串输入的禁止解除。	1EA5	4
	[1] [3]	解除输出软元件的禁止。	1EA5	4

试运行模式（指令 [8] [B]/[9] [2]/[A] [0]）

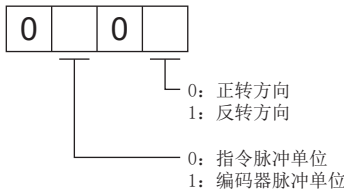指令	数据号码	内容	设定范围	帧长度
[8] [B]	[0] [0]	试运行模式的选择 0000: 试运行模式解除 0001: JOG运行 0002: 定位运行 0004: 输出信号 (DO) 强制输出	0000 ~ 0002、 0004	4
[9] [2]	[0] [0]	试运行时输入信号	☞ 535页 输入 软件的ON/ OFF (试运行用)	8
	[A] [0]	信号引脚的强制输出	☞ 540页 输出 信号引脚的ON/ OFF (输出信号 (DO) 强制输出)	8
[A] [0]	[1] [0]	写入试运行模式 (JOG运行及定位运行) 下的伺服电机速度。	0000 ~ 7FFF	4
	[1] [1]	写入试运行模式 (JOG运行及定位运行) 下的加减速时间常数。	00000000 ~ 7FFFFFFF	8
	[2] [0]	应设定试运行模式 (定位运行) 的移动量。	00000000 ~ 7FFFFFFF	8
	[2] [1]	应选择试运行 (定位运行) 的定位方向。 	0000 ~ 0101	4
	[4] [0]	试运行 (定位运行) 下的启动指令。	1EA5	4
[4] [1]	试运行 (定位运行) 中暂停时使用。数据中的“_”表示空白。 STOP: 暂停 GO _ _ : 残留距离的再启动 CLR _ : 残留距离清除	STOP GO _ _ CLR _	4	

9.5 指令的详细说明

数据的加工

从主站向从站发送指令 + 数据号码或指令 + 数据号码 + 数据时，伺服放大器将根据目的回复响应或数据。

使用这些发送数据或接收数据表示数值时，有10进制、16进制等种类。

因此，需要根据用途加工数据。

数据加工的必要性和加工方法因监视和伺服参数等而异，应遵守各自的详细说明。

读取和写入数据时的发送和接收数据的加工方法如下所示。


加工读取的数据

显示类型为0时，将8字符的数据从16进制转换为10进制，并根据小数点位置信息添加小数点。

显示类型为1时，应直接使用8字符的数据。

下面以显示状态所需的接收数据“003000000929”为例，对加工方法进行说明。

接收数据的内容如下所示。

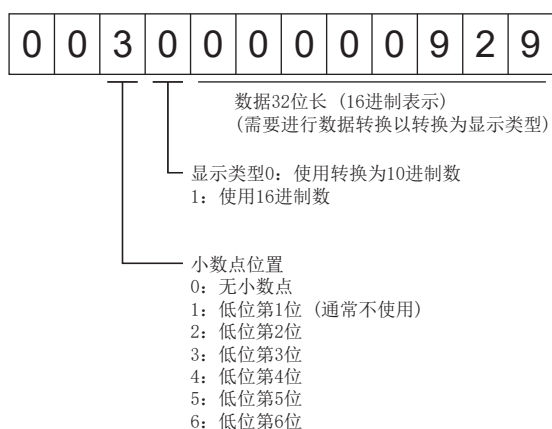

此时，由于显示类型为“0”，所以将16进制的数据转换为10进制。

00000929h → 2345


因为小数点位置为“3”，所以在低位第3位添加小数点。

因此，显示“23.45”。

写入加工后的数据

要写入的数据作为10进制处理时，需要指定小数点位置。如果未指定，则无法写入。作为16进制处理时，小数点位置应指定为“0”。

要发送的数据如下所示。

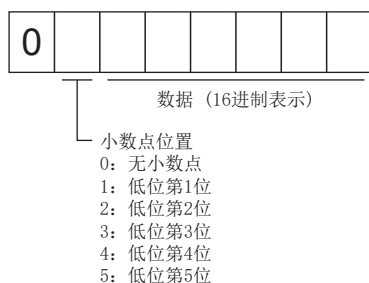

在此示例中，对发送值“15.5”时的设定数据加工方法进行说明。

小数点位置为低位第2位，因此小数点位置数据为“2”。

因为要发送的数据为16进制，所以应将10进制的数据转换为16进制。

155 → 9B

因此，应发送“0200009B”。

状态显示

状态显示的名称和单位的读取

 
可以读取状态显示的名称和单位。

■发送

应发送与指令 [0] [1] 和希望读取的状态显示项目对应的数据号码 [0] [0] ~ [0] [E]、[2] [0] ~ [2] [9]。

■回复

从站回复请求的状态显示的名称和单位。



状态显示数据的读取


可以读取状态显示的数据和加工信息。

■发送

应发送与指令 [0] [1] 和希望读取的状态显示项目对应的数据号码 [8] [0] ~ [8] [E]、[A] [0] ~ [A] [9]。

■回复

从站回复请求的状态显示的数据。

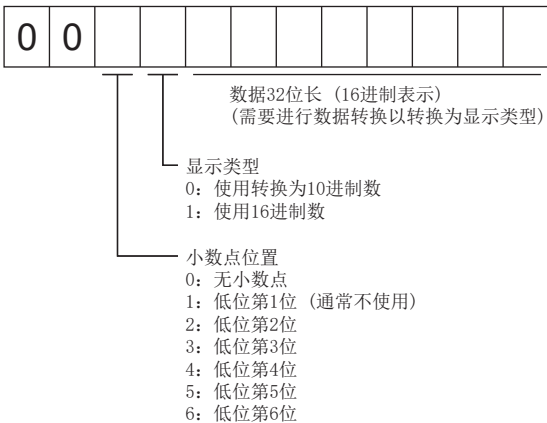

状态显示数据的清除

清除状态显示的反馈脉冲累计的数据。应在读取各状态显示项目后立即发送此指令。从站清除发送的状态显示项目的数据，并将其设为“0”。

指令	数据号码	数据
[8] [1]	[0] [0]	1EA5

例如，发送指令 [0] [1] 数据号码 [8] [0]，接收到状态显示数据后，如果发送指令 [8] [1] 数据号码 [0] [0] 数据 [1EA5]，则反馈脉冲累计的值变为“0”。

伺服参数

指定伺服参数组

读取或写入伺服参数的设定值等，需要事先指定要操作的伺服参数的组。应如下写入伺服放大器，并指定要操作的伺服参数组。

指令	数据号码	发送数据	伺服参数组
[8] [5]	[0] [0]	0000	基本设定伺服参数 ([Pr. PA_ _])
		0001	增益、滤波伺服参数 ([Pr. PB_ _])
		0002	扩展设定伺服参数 ([Pr. PC_ _])
		0003	输入输出设定伺服参数 ([Pr. PD_ _])
		0004	扩展设定2伺服参数 ([Pr. PE_ _])
		0005	扩展设定3伺服参数 ([Pr. PF_ _])
		000B	电机扩展设定伺服参数 ([Pr. PL_ _])

伺服参数组编号的读取

 
可以读取从从站设定的伺服参数组。

■发送

应发送指令 [0] [4] + 数据号码 [0] [1]。

■回复

从站回复设定的伺服参数组。



伺服参数组

- 00: 基本设定伺服参数 ([Pr. PA_ _])
- 01: 增益、滤波伺服参数 ([Pr. PB_ _])
- 02: 扩展设定伺服参数 ([Pr. PC_ _])
- 03: 输入输出设定伺服参数 ([Pr. PD_ _])
- 04: 扩展设定2伺服参数 ([Pr. PE_ _])
- 05: 扩展设定3伺服参数 ([Pr. PF_ _])
- 0B: 电机扩展设定伺服参数 ([Pr. PL_ _])

简称的读取

可以读取伺服参数的简称。应事先指定伺服参数组。

■发送

应发送与指令 [0] [8] 和伺服参数编号对应的数据号码 [0] [1] ~ [F] [F]。

数据号码以16进制描述。将数据号码的数值转换为10进制后的值对应伺服参数编号。

■回复

从站回复请求的伺服参数的简称。



简称字符 (9位)

设定值的读取


可以读取伺服参数的设定值。应事先指定伺服参数组。应事先指定伺服参数组。

■发送

应发送与指令 [1] [5] 和伺服参数编号 [0] [1] ~ [F] [F] 对应的数据号码。数据号码以16进制描述。将数据号码的数值转换为10进制后的值对应伺服参数编号。

■回复

从站回复请求的伺服参数编号的数据和加工信息。

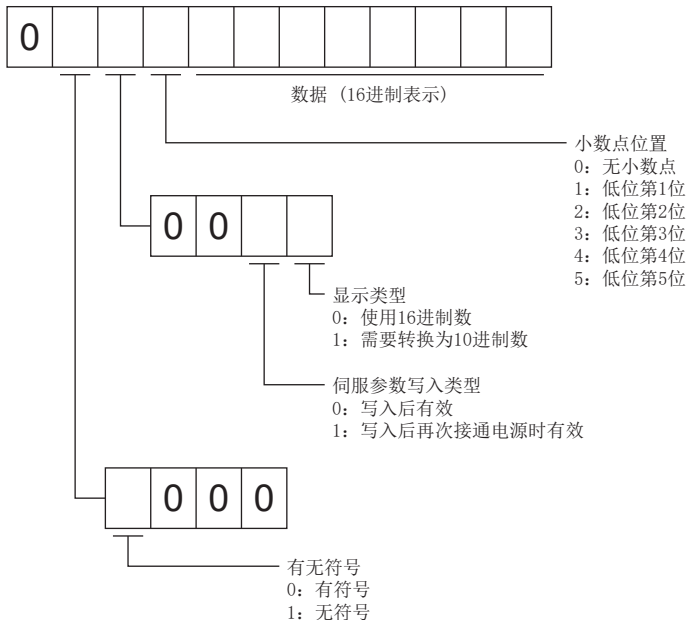

例如，数据“00120000270F”表示999.9（10进制显示格式），数据“000000003ABC”表示3ABC（16进制显示格式）。

此外，显示类型为“0”（16进制），小数点位置为“0”以外时，则显示类型变为特殊16进制显示格式，数据值中的“F”被作为空白处理。数据“0001FFFFF053”表示053（特殊16进制显示格式）。

设定 [Pr. PA19] 参数写入禁止后，读取不可写入及参照的伺服参数时，将发送“000000000000”。

设定范围的读取

可以读取伺服参数的设定范围。应事先指定伺服参数组。

■发送

读取上限值时，应发送与指令 [1] [6] 和伺服参数编号对应的数据号码 [0] [1] ~ [F] [F]。读取下限值时，应发送与指令 [1] [7] 和伺服参数编号对应的数据号码 [0] [1] ~ [F] [F]。

数据号码以16进制描述。将数据号码的数值转换为10进制后的值对应伺服参数编号。

■回复

从站回复请求的伺服参数编号的数据和加工信息。



例如，数据“FFFFFFEC”为-20。

设定值的写入

限制事项

- 以1小时1次或以上的高频度变更设定值时，应写入RAM，而不是非易失性存储器。
- 通过伺服参数写入指令写入非易失性存储器后，应等待3 s或以上后再关闭伺服放大器的电源。如果在3 s内关闭电源，则可能恢复写入前的伺服参数设定值。

■伺服参数的写入

将伺服参数的设定值写入伺服放大器的RAM。应事先指定伺服参数组。

应写入可设定范围的值。可设定范围应参照以下手册或在设定范围的读取中确认。

☞ 530页 设定范围的读取

📖 MR-J5-A 用户手册（参数篇）

应发送指令 [9] [4] + 数据号码 + 设定数据。


数据号码以16进制描述。将数据号码的数值转换为10进制后的值对应伺服参数编号。要写入的数据为10进制时，需要指定小数点位置。如果未指定，则无法写入。作为16进制处理时，小数点位置应指定为“0”。

应确认写入数据在上限值及下限值范围内后再写入。

应在写入完成后读取相同的伺服参数数据，验证是否已正确写入。

写入RAM时将写入模式指定为3，写入非易失性存储器时将写入模式指定为0后进行写入。

指令	数据号码	数据
[9] [4]	[0] [1] ~ [F] [F]	如下图所示。

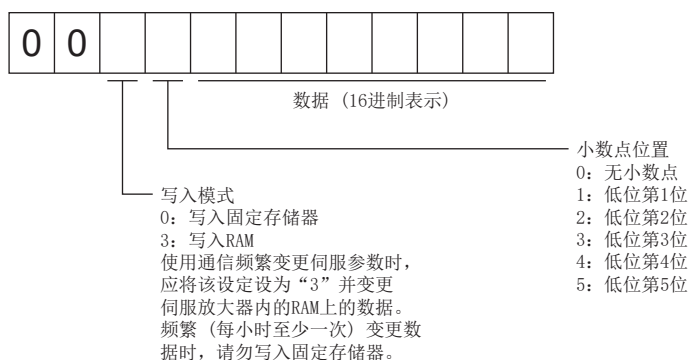

外部输入输出信号状态 (DIO诊断)

输入软元件的状态的读取

 
可以读取输入软元件的状态。

■发送

应发送指令 [1] [2] + 数据号码 [0] [0]。

■回复

从站回复输入软元件的状态。



以16进制数据将各位的指令发送至主站。

位	简称	位	简称	位	简称	位	简称
0	SON	8	SP1	16	—	24	—
1	LSP	9	SP2	17	—	25	—
2	LSN	10	SP3	18	EM1/EM2	26	CDP2
3	TL	11	ST1/RS2	19	—	27	CDP
4	TL1	12	ST2/RS1	20	STAB2	28	CLD
5	PC	13	CM1	21	—	29	MECR
6	RES	14	CM2	22	STO1	30	—
7	CR	15	LOP	23	STO2	31	—

外部输入引脚状态的读取

 
可以读取外部输入引脚的ON/OFF状态。

■发送

应发送指令 [1] [2] + 数据号码 [4] [0]。

■回复

回复输入引脚的ON/OFF状态。



以16进制数据将各位的指令发送至主站。

位	CN3连接器引脚	位	CN3连接器引脚	位	CN3连接器引脚	位	CN3连接器引脚
0	43	8	18	16	—	24	—
1	44	9	45	17	—	25	—
2	42	10	10 *1	18	—	26	—
3	15	11	35 *1	19	—	27	—
4	19	12	—	20	—	28	—
5	41	13	—	21	—	29	—
6	16	14	—	22	—	30	—
7	17	15	—	23	—	31	—

*1 在 [Pr. PD44 输入软元件选择11H] 或 [Pr. PD46 输入软元件选择12H] 中选择脉冲串输入时, 该位始终为0 (OFF)。

通过通信设为ON的输入软元件的状态的读取


可以读取通过通信设为ON的输入软元件的ON/OFF状态。

■发送

应发送指令 [1] [2] + 数据号码 [6] [0]。

■回复

从站回复输入软元件的状态。

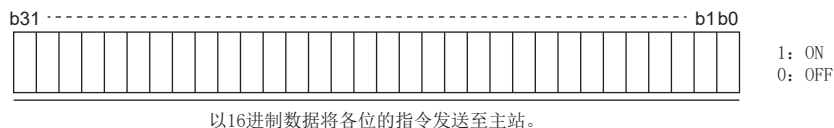

位与 [1] [2] + [0] [0] 相同。

外部输出引脚状态的读取


可以读取外部输出引脚的ON/OFF状态。

■发送

应发送指令 [1] [2] + 数据号码 [C] [0]。

■回复

从站回复输出引脚的状态。

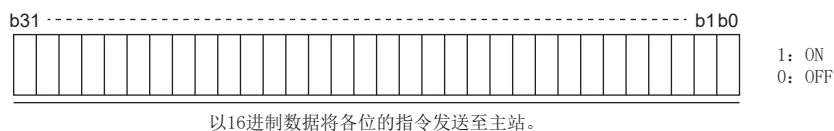

位	CN3连接器引脚	位	CN3连接器引脚	位	CN3连接器引脚	位	CN3连接器引脚
0	49	8	14	16	—	24	—
1	24	9	—	17	—	25	—
2	23	10	—	18	—	26	—
3	25	11	—	19	—	27	—
4	22	12	—	20	—	28	—
5	48	13	—	21	—	29	—
6	33	14	—	22	—	30	—
7	13	15	—	23	—	31	—

输出软元件的状态的读取


可以读取输出软元件的ON/OFF状态。

■发送

应发送指令 [1] [2] + 数据号码 [8] [0]。

■回复

从站回复输入输出软元件的状态。

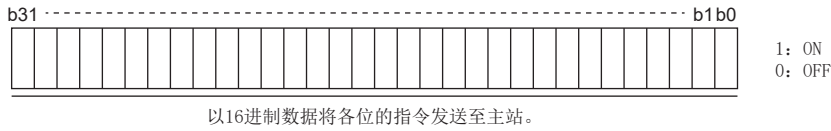


位	简称	位	简称	位	简称	位	简称
0	RD	8	ALM	16	—	24	CDPS2
1	SA	9	OP	17	—	25	CDPS
2	ZSP	10	MBR	18	—	26	CLDS
3	TLC	11	DB	19	—	27	ABSV
4	VLC	12	—	20	—	28	—
5	INP	13	—	21	STO	29	—
6	—	14	—	22	—	30	—
7	WNG	15	BWNG	23	—	31	MITR

输入软元件的ON/OFF

可以通过通信将各输入软元件设为ON/OFF。但是，外部输入信号中存在要设为OFF的软元件时，则也应将该输入信号设为OFF。伺服放大器的所有软元件的ON/OFF状态，变为最后接收的数据的状态。因此，如果有需要始终设为ON的软元件，则应持续发送使该软元件变为ON的数据。

应发送指令 [9] [2] + 数据号码 [6] [0] + 数据。

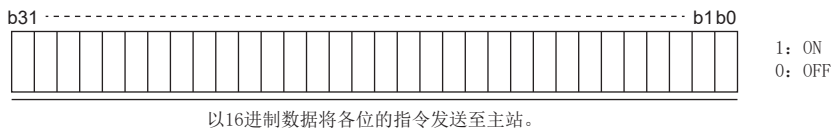

位与 [1] [2] + [0] [0] 相同。

输入输出软元件（DIO）的禁止·解除

无论输入输出软元件的变化如何，均可禁止输入。禁止输入后，各输入信号（软元件）如下识别。但是，无法禁止EM2（强制停止2）、LSP（正转行程末端）及LSN（反转行程末端）。

信号	状态
输入软元件（DI）	OFF
外部模拟输入信号	0 V
脉冲串输入	无

输入软元件

可以禁止或解除输入软元件（EM2、LSP及LSN除外）、外部模拟输入信号及脉冲串输入。

• 禁止

指令	数据号码	数据
[9] [0]	[0] [0]	1EA5

• 禁止的解除

指令	数据号码	数据
[9] [0]	[1] [0]	1EA5

输出软元件

可以禁止及解除输出软元件。

• 禁止

指令	数据号码	数据
[9] [0]	[0] [3]	1EA5


• 禁止的解除

指令	数据号码	数据
[9] [0]	[1] [3]	1EA5

输入软元件的ON/OFF（试运行用）

作为试运行用，可以通过通信将各输入软元件设为ON/OFF。但是，外部输入信号中存在要设为OFF的软元件时，则也应将该输入信号设为OFF。

 应发送指令 [9] [2] + 数据号码 [0] [0] + 数据。



以16进制数据将各位的指令发送至主站。

位与 [1] [2] + [0] [0] 相同。

试运行模式

即使在运行中，也可以切换到试运行模式。此时，切换到试运行模式的同时，基本电路切断并进入自由运行状态。

注意事项

- 试运行模式用于确认运行状况。请勿用于正式运转。
- 试运行中中断通信0.5 s或以上时，伺服电机将减速停止并进行伺服锁定。为了防止发生这种情况，应持续通信，如监视状态显示等。

试运行模式的准备和解除方法

■ 试运行模式的准备

应按以下步骤设定试运行模式的种类。

1. 试运行模式的选择

应发送指令 [8] [B] + 数据号码 [0] [0] + 数据，并选择试运行模式。

指令	数据号码	发送数据	试运行模式的选择
[8] [B]	[0] [0]	0001	JOG运行
		0002	定位运行
		0004	输出信号 (D0) 强制输出

2. 试运行模式的确认

读取从站设定的试运行模式，确认是否已正确设定。

- 发送

应发送指令 [0] [0] + 数据号码 [1] [2]。

- 回复

从站回复设定的试运行模式。

0	0	0	
---	---	---	--


└─ 试运行模式的读取
0: 通常模式 (非试运行模式)
1: JOG运行
2: 定位运行
4: 输出信号 (D0) 强制输出

■ 试运行模式的解除

结束试运行模式时，应发送指令 [8] [B] + 数据号码 [0] [0] + 数据。

指令	数据号码	发送数据	试运行模式的选择
[8] [B]	[0] [0]	0000	试运行模式解除


如下所示，应发送指令、数据号码及数据，并执行JOG运行。

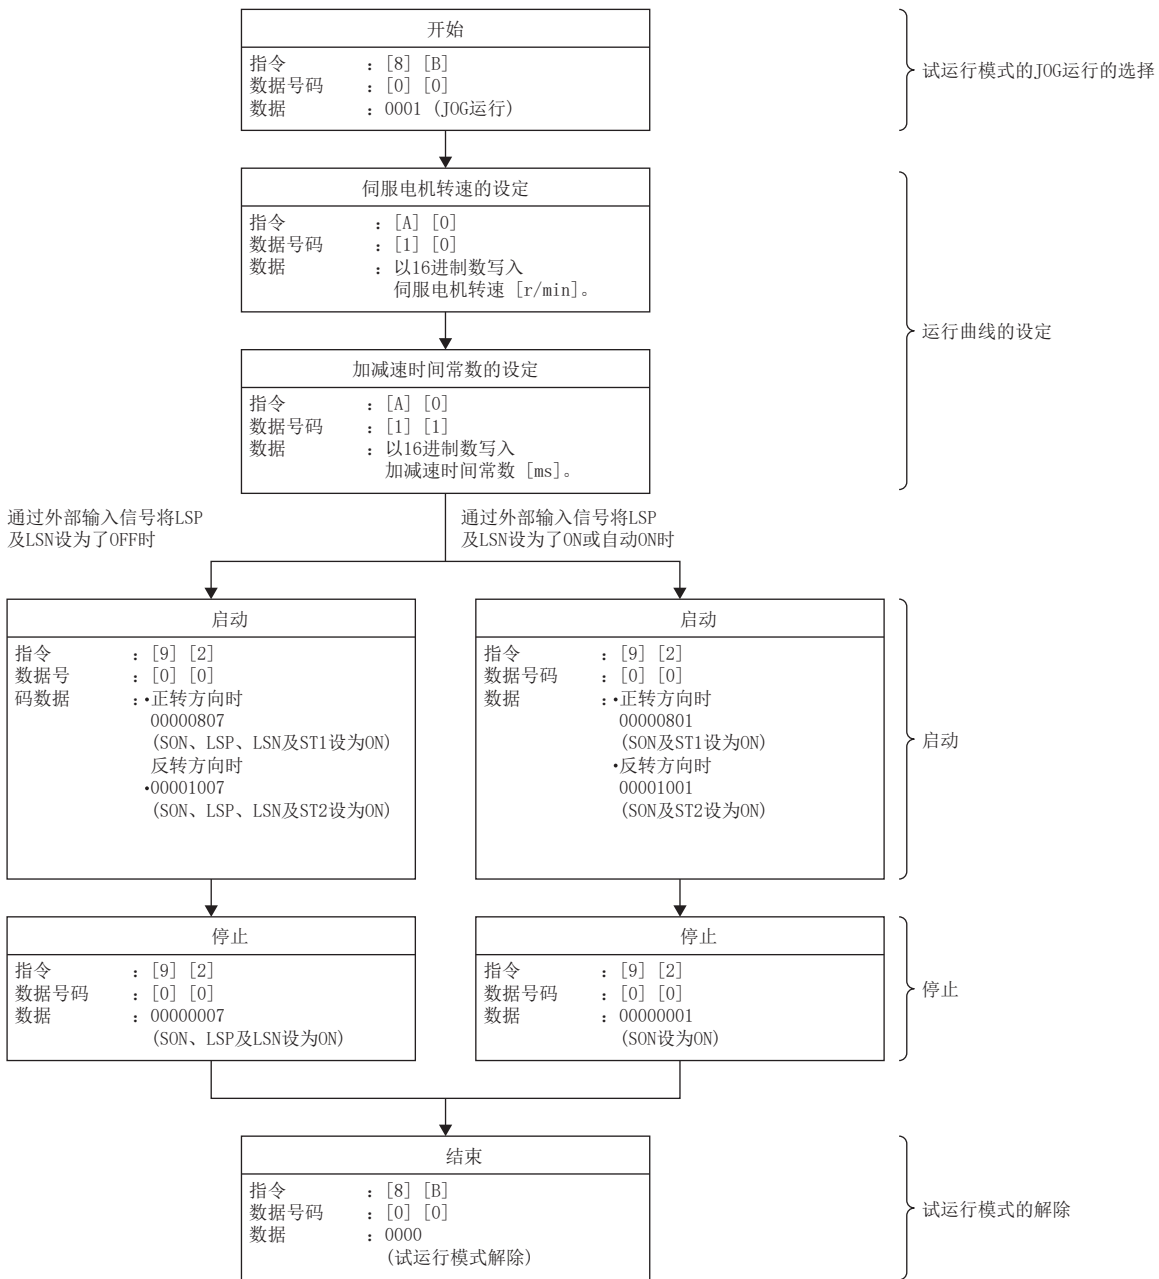

定位运行

■运行步骤

如下所示，应发送指令、数据号码及数据，并执行定位运行。

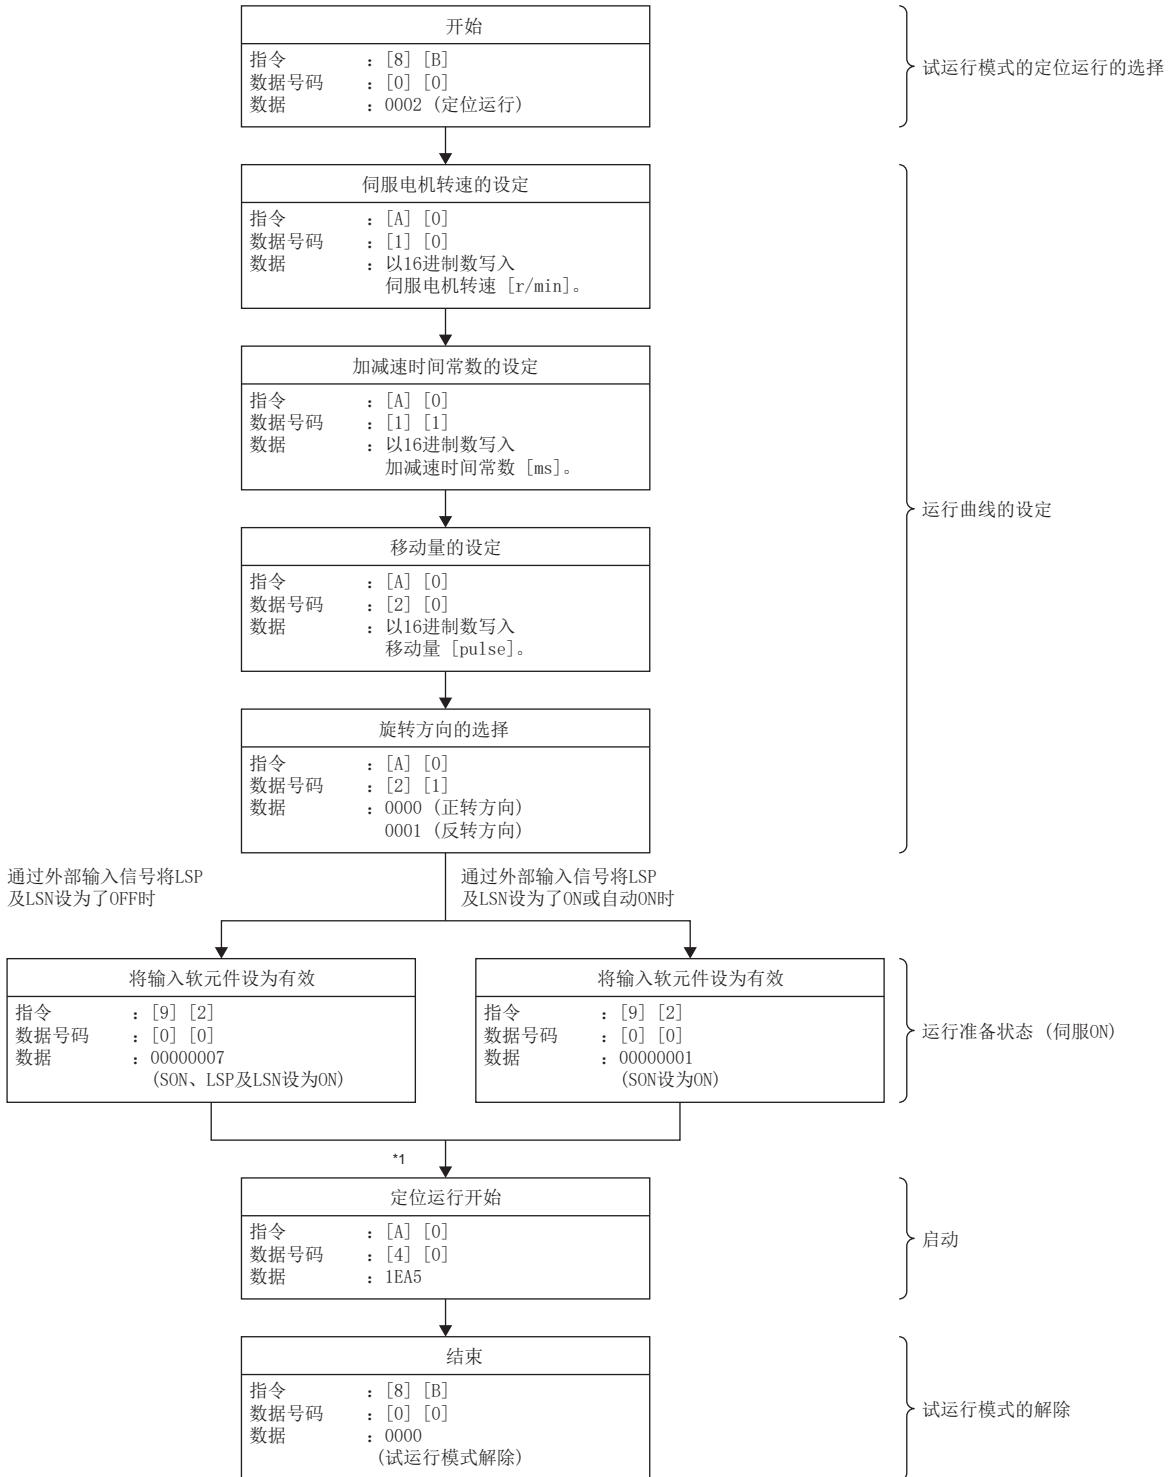

*1 存在100 ms的延迟时间。

■ 暂停/重启/残留距离清除

定位运行中发送以下指令、数据号码及数据时，则减速停止。

指令	数据号码	数据
[A] [0]	[4] [1]	STOP

暂停中发送以下指令、数据号码及数据时，则重启。

指令	数据号码	数据 *1
[A] [0]	[4] [1]	GO _ _

*1 “_”表示空白。

暂停中发送以下指令、数据号码及数据时，则停止定位运行，清除残留的移动量。

指令	数据号码	数据 *1
[A] [0]	[4] [1]	CLR _

*1 “_”表示空白。

输出信号引脚的ON/OFF（输出信号（D0）强制输出）

无论伺服的状态如何，使用试运行模式均可将输出用信号引脚设为ON/OFF。应事先通过指令 [9] [0] 禁止外部输入信号。

设为试运行模式的输出信号（D0）强制输出

应发送指令 [8] [B] + 数据号码 [0] [0] + 数据“0004”，并设为输出信号（D0）强制输出。


0	0	0	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---

└─ 试运行模式的选择
4: 输出信号（D0）强制输出

外部输出信号的ON/OFF

应发送以下通信指令。

指令	数据号码	设定数据
[9] [2]	[A] [0]	如下图所示。

 

以16进制数据将各位的指令发送至主站。

位	CN3连接器引脚	位	CN3连接器引脚	位	CN3连接器引脚	位	CN3连接器引脚
0	49	8	14	16	—	24	—
1	24	9	—	17	—	25	—
2	23	10	—	18	—	26	—
3	25	11	—	19	—	27	—
4	22	12	—	20	—	28	—
5	48	13	—	21	—	29	—
6	33	14	—	22	—	30	—
7	13	15	—	23	—	31	—

输出信号（D0）强制输出

结束输出信号（D0）强制输出时，应发送指令 [8] [B] + 数据号码 [0] [0] + 数据。

指令	数据号码	发送数据	试运行模式的选择
[8] [B]	[0] [0]	0000	试运行模式解除

报警记录

注意事项

- 获取报警记录中发生报警时，则报警编号、报警详细编号及报警发生时间的关系可能发生偏差。

例如，通过指令 [3] [3] [1] [1] 读取上次的报警编号后新发生报警时，则更新报警记录。因此，在发生新的报警后通过 [3] [3] [2] [1] 读取上次的报警发生时间时，则获取与之前读取的上次报警编号不同的报警发生时间。

此时，读取报警记录时，建议在伺服OFF中等不会发生报警的条件下读取。

报警编号的读取


可以读取过去发生的报警编号。可以读取第0个（最后发生的报警）到第15个（过去第16次发生的报警）的报警编号。

■发送

应发送指令 [3] [3] + 数据号码 [1] [0] ~ [1] [F]。

■回复

可以获取与数据号码对应的报警编号。

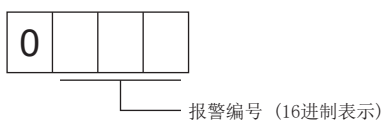

例如，“0032”表示 [AL. 032]，“00FF”表示 [AL. _ _ _]（无报警）。

报警详细编号的读取

 
与报警编号相同，可以读取详细编号。

■发送

应发送指令 [3] [3] + 数据号码 [4] [0] ~ [4] [F]。

■回复

可以获取与数据号码对应的报警详细编号。



报警发生时间的读取

 
可以读取过去发生的报警的发生时间。

可以通过从运行开始起的舍去分钟单位的总时间来获取与数据号码对应的报警发生时间。

■发送

应发送指令 [3] [3] + 数据号码 [2] [0] ~ [2] [F]。

■回复



报警发生时间（16进制表示）
需要进行16进制 → 10进制的转换。

例如，数据“01F5”表示在开始运行501小时后发生。

报警记录的清除

清除报警记录。

应发送指令 [8] [2] + 数据号码 [2] [0]。

指令	数据号码	数据
[8] [2]	[2] [0]	1EA5

当前报警

当前报警的读取

 
可以读取当前正在发生的报警编号。

■发送

应发送指令 [0] [2] + 数据号码 [0] [0]。

■回复

从站回复当前正在发生的报警。




例如，“0032”表示 [AL. 032]，“00FF”表示 [AL. _ _ _] (无报警)。

当前报警及详细的读取

■发送

应发送指令 [0] [2] + 数据号码 [0] [3]。

■回复

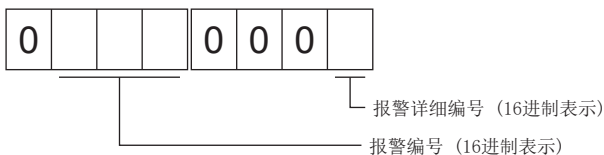

例如，“00320001”表示 [AL. 032.1]，“00FF0000”表示 [AL. _ _ _] (无报警)。

报警发生时的状态显示的读取


可以读取报警发生时的状态显示数据。发送与状态显示项目对应的数据号码时，则回复数据值和数据加工信息。

■发送

应发送与指令 [3] [5] + 读取状态显示项目对应的数据号码 [8] [0] ~ [8] [E]、[A] [0] ~ [A] [9]。

■回复

从站回复请求的报警发生时的状态显示数据。

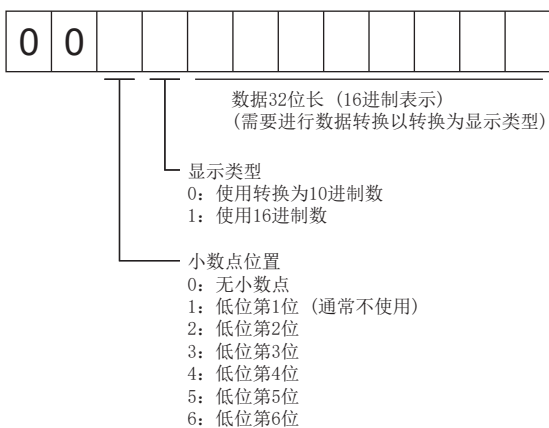

当前报警的复位

与RES（复位）的ON相同，复位伺服放大器的报警，使其进入可运行状态。应在消除报警原因后，在未输入指令的状态下进行。

指令	数据号码	数据
[8] [2]	[0] [0]	1EA5

版本

固件版本

可以读取伺服放大器的固件版本。

■发送

应发送指令 [0] [2] + 数据号码 [7] [0]。

■回复

从站回复请求的固件版本。



例如，数据“BCD-B58W100 B6”为固件版本B6。

绝对位置监视

伺服电机侧脉冲单位绝对位置

可以按伺服电机侧的脉冲单位读取绝对位置。但是，在距离原点32转或以上的位置，会发生溢出。

■发送

应发送指令 [0] [2] + 数据号码 [9] [0]。

■回复

从站回复请求的伺服电机侧脉冲。



以伺服电机侧的脉冲单位通过16进制数数据进行绝对位置回复。
(需要转换为10进制数)

例如，数据“000186A0”按电机侧的脉冲单位为100000 pulses。

指令单位绝对位置

可以按指令单位读取绝对位置。

■发送

应发送指令 [0] [2] + 数据号码 [9] [1]。

■回复

从站回复请求的指令脉冲。



以指令单位通过16进制数数据进行绝对位置回复。
(需要转换为10进制数)

例如，数据“000186A0”按指令单位为100000 pulses。

10 定位模式（点位表方式）（CP） [G]


定位模式（点位表方式）可用于固件版本B8以上的伺服放大器。

使用该功能时，应将 [Pr. PA01.0 控制模式选择] 设定为“6”（定位模式（点位表方式））。

该方式是将定位数据设定为点位表（最多255点）后，按照点位表进行定位的方式。

选择点位表编号后，根据启动信号进行定位运行。也可以进行JOG运行及原点复位。

点位表编号	位置数据	伺服电机速度	加速时间常数	减速时间常数	停留	辅助功能	M代码
1	1000	2000.00	200	200	0	1	1
2	2000	1600.00	100	100	0	0	2
:	:	:	:	:	:	:	:
255	3000	3000.00	100	100	0	2	99

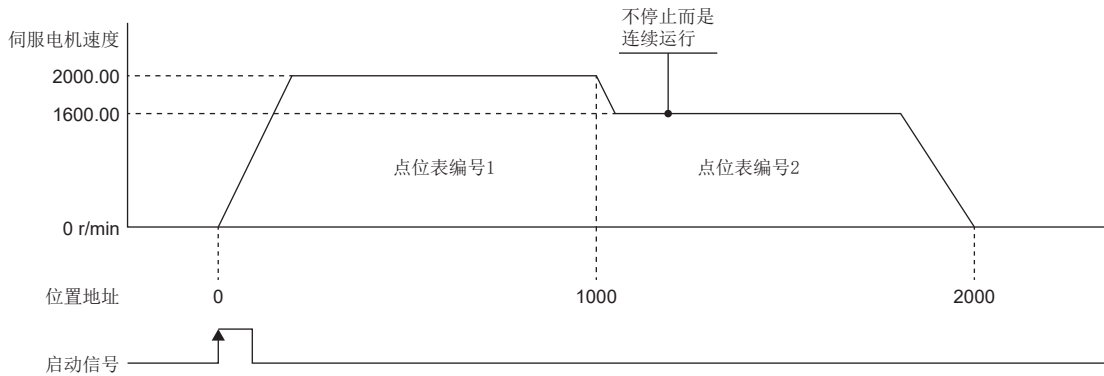

关于对象的详细内容，请参照用户手册（对象字典篇）。

10.1 运行模式和选择方法

运行模式

定位模式（点位表方式）（CP）的运行模式如下所示。

控制模式	运行模式	说明
定位模式 (点位表方式) (CP)	点位表模式 (pt)	按照预先设定的点位表进行运行。 ☞ 547页 点位表模式 (pt)
	JOG 运行模式 (jg)	在进行机械调整、原点对准等时，可以移动至任意位置。 ☞ 569页 JOG运行模式 (jg)
	原点复位模式 (hm)	使指令坐标与机械坐标达到一致的运行。 ☞ 53页 原点复位模式 (hm)

运行模式的选择方法

运行模式的选择方法如下所示。

运行模式	运行模式的选择项目	伺服参数	对象
		[Pr. PA01.0 控制模式选择]	[Modes of operation (Obj. 6060h)]
点位表模式 (pt)	单独定位运行	6	-101
	连续定位运行		
	速度变更运行		
JOG 运行模式 (jg)	JOG 运行		-100
原点复位模式 (hm)	各种原点复位		6

10.2 点位表模式 (pt)

点位表模式 (pt)

通过 [Target point table (Obj. 2D60h)] 选择预先设定的点位表后, 以 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 4 (New set-point) 开始运行。点位表模式 (pt) 的指令方式为绝对值指令方式。


绝对值指令方式

位置数据应设定为要移动的目标地址。

■mm/inch/pulse单位

应在下述范围内设定目标位置。

单位	设定范围
0.001 mm	-2147483648 ~ 2147483647
0.0001 inch	
pulse	

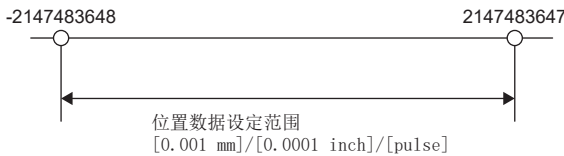


■degree单位

[Pr. PA14 移动方向选择] 为“0” (初始值) 时, 应按照CCW方向为+, CW方向为-来设定目标位置。

以绝对值进行方向指定时, 可以通过+或-指定旋转方向。

例

[Pr. PA14] 为“0”时的设定示例如下所示。

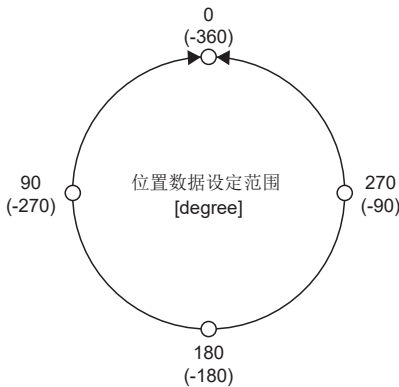

• degree单位时的坐标系

以0 degree的位置为基准决定坐标。

+方向: 顺序为0、90、180、270、0。

-方向: 顺序为0、-90、-180、-270、-360。

270 degrees与-90 degrees为相同位置。

0 degrees、360 degrees和-360 degrees为相同位置。

向目标位置移动的移动方向为 [Pr. PT03.2 degree单位旋转方向选择] 所设定的方向。

[Pr. PT03.2]	伺服电机的旋转方向
0 (旋转方向指定动作)	按位置数据的符号所指定的方向旋转至目标位置。
1 (捷径动作)	按最短距离的方向以捷径方式从当前位置旋转至目标位置。 如果从当前位置到目标位置的距离沿着CCW方向与沿着CW方向相同, 则向CCW方向旋转移动。
2 (地址递减方向旋转动作)	无论位置数据的符号如何, 均按地址递减方向旋转。
3 (地址递增方向旋转动作)	无论位置数据的符号如何, 均按地址递增方向旋转。

点位表运行（绝对值指令方式）

该方式是通过点位表的辅助功能指定绝对位置指令和相对位置指令来进行使用的方式。

点位表

点位表的各个值应通过 [Point table 001 (Obj. 2801h)] ~ [Point table 255 (Obj. 28FFh)] 进行设定。

应在点位表中设定位置数据、伺服电机速度、加速时间常数/加速度、减速时间常数/减速度、停留时间、辅助功能及M代码。

在辅助功能中设定“0”、“1”、“8”或“9”后，其点位表为绝对位置指令方式。

在辅助功能中设定“2”、“3”、“10”或“11”后，其点位表为相对位置指令方式。

在点位表中设定了范围外的值时，最大设定值或最小设定值将受到限制。此外，进行指令单位的变更或连接伺服电机的变更而变更为了范围外的值时，会发生 [AL. 037 参数异常]。

对象	项目	设定范围	单位	内容
Index	Sub			
2801h ~ 28FFh	1	位置数据 -2147483648 ~ 2147483647 *1	0.001 mm 0.0001 inch 0.001 degree pulse	<ul style="list-style-type: none"> 该点位表以绝对位置指令方式使用时 应设定目标地址（绝对值）。 该点位表以相对位置指令方式使用时 应设定移动量。通过添加“-”的符号可以变更为反转指令。
	2	伺服电机速度 *1 0 ~ 最大速度	0.01 r/min *2 0.01 mm/s *1*2 0.001 mm/s *3 0.0001 inch/s *3 0.001 degree/s *3 pulse/s *3	应设定进行定位时的伺服电机的指令速度。 设定值应不超过所使用的伺服电机的最大值。
	3	加速时间常数 加速度 0 ~ 2147483647	ms *2 0.001 mm/s ² 0.0001 inch/s ² 0.001 degree/s ² pulse/s ²	应设定达到伺服电机的额定速度所需的时间。 应设定加速至所设定的伺服电机速度所需的加速时间。 (加速时间 [s] = 伺服电机速度/加速度) 设定了“0”时，将以 [Pr. PT49 速度加速时间常数] 的时间常数进行加速。
	4	减速时间常数 减速度 0 ~ 2147483647	ms *2 0.001 mm/s ² 0.0001 inch/s ² 0.001 degree/s ² pulse/s ²	应设定从伺服电机的额定速度减速至停止所需的时间。 应设定从所设定的伺服电机速度减速至停止的减速度。 (减速时间 [s] = 伺服电机速度/减速度) 设定了“0”时，将以 [Pr. PT50 速度减速时间常数] 的时间常数进行减速。
	5	停留时间 0 ~ 20000	ms	应设定停留时间。 如果在辅助功能中设定“0”或“2”，则停留时间无效。 如果在辅助功能中设定“1”、“3”、“8”、“9”、“10”或“11”，使停留时间=0，则进行连续运行。 如果设定了停留时间，则在完成所选择的点位表的位置指令，并经过了所设定的停留时间后开始执行下一个点位表的位置指令。
	6	辅助功能 0 ~ 3、8 ~ 11	—	应设定辅助功能。 如果设定了不同的旋转方向，则在确认平滑零（指令输出）后，向反方向旋转。 如果通过点位表编号255设定了“1”或“3”，则会发生点位表错误。 ☞ 552页 连续定位运行（绝对值指令方式） <ul style="list-style-type: none"> 以绝对位置指令方式使用该点位表时 0: 执行所选择的1个点位表运行。 1: 不停止下一个点位表，而是进行连续运行。 8: 不停止启动时所选择的点位表，而是进行连续运行。 9: 不停止点位表编号1，而是进行连续运行。 以相对位置指令方式使用该点位表时 2: 执行所选择的1个点位表运行。 3: 不停止下一个点位表，而是进行连续运行。 10: 不停止启动时所选择的点位表，而是进行连续运行。 11: 不停止点位表编号1，而是进行连续运行。
	7	M代码 0 ~ 255	—	应设定完成定位时输出的代码。 M代码可以通过 [M code actual value (Obj. 2D6Ah)] 进行读取。 关于M代码更新设定，请参照下述内容。 ☞ 565页 暂停/再启动

*1 设定了degree时为-360000 ~ 360000。

*2 线性伺服电机控制模式的情况下，单位为mm/s。

*3 可通过 [Pr. PT01.1 速度/加减速度单位选择] 变更速度和加减速的设定单位。

*4 设定值将固定为最大速度。变更为允许速度时，应在 [Pr. PA28.4 速度范围限制选择] 中进行设定。

参数的设定


为了进行点位表运行，应设定以下参数。

■旋转方向的选择 ([Pr. PA14 移动方向选择])


应对将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 4 (New set-point) 设为ON时的伺服电机的旋转方向或线性伺服电机的移动方向进行选择。

[Pr. PA14]	伺服电机旋转方向/线性伺服电机移动方向 将 [Controlword] 的bit 4 (New set-point) 设为ON
0	以+ 位置数据为正转 (CCW) 或正方向 以- 位置数据为反转 (CW) 或负方向
1	以+ 位置数据为反转 (CW) 或负方向 以- 位置数据为正转 (CCW) 或正方向

伺服电机的旋转方向如下所述。

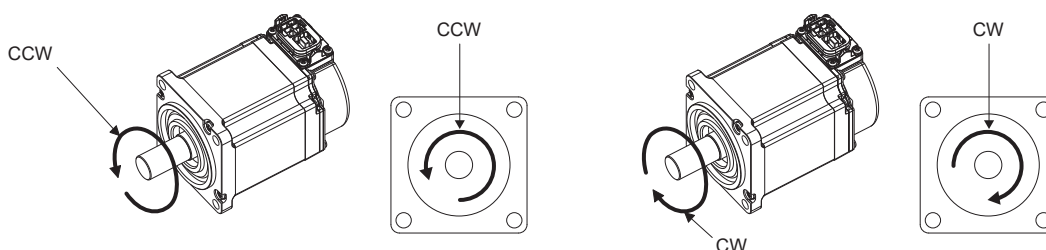

线性伺服电机的正方向及负方向如下所述。

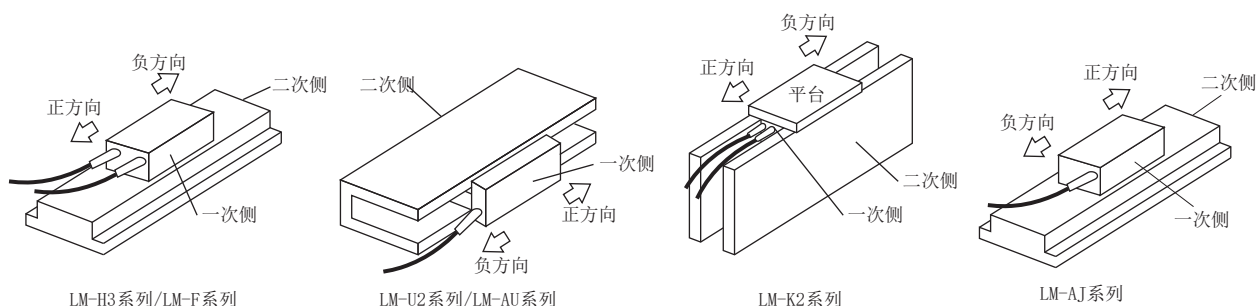

■位置数据的单位 ([Pr. PT01.2 位置数据的单位])

应设定位置数据的单位。

[Pr. PT01.2]	位置数据单位	位置数据输入范围
0	mm	-2147483648 ~ +2147483647
1	inch	-2147483648 ~ +2147483647
2	degree	-360000 ~ +360000
3	pulse	-2147483648 ~ +2147483647

■速度数据/加减速度数据的单位 ([Pr. PT01.1 速度/加减速度单位选择])

应设定速度数据和加减速度数据的单位。

[Pr. PT01.1] 的设定	位置数据的单位	速度数据单位	加减速度数据单位
0	—	r/min、mm/s *1	ms
1	mm	mm/s *2	mm/s ²
	inch	inch/s *2	inch/s ²
	degree	degree/s *2	degree/s ²
	pulse	pulse/s *2	pulse/s ²

*1 线性伺服电机控制模式的情况下，单位为mm/s。

*2 设定指令单位。实际的伺服电机速度值 [编码器脉冲单位] 是所设定的速度数据乘以电子齿轮比。

运行

通过 [Target point table (Obj. 2D60h)] 选择点位表并将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 4 (New set-point) 设为ON后，按照设定的速度、加速时间常数/加速度及减速时间常数/减速度，对位置数据进行定位。

项目	对象	设定内容
点位表模式 (pt) 的选择	[Modes of operation (Obj. 6060h)]	应设定为“-101”。
点位表的选择	[Target point table]	应设定要使用的点位表编号。
启动	[Controlword]	应将 [Controlword] 的bit 4 (New set-point) 设为ON。

点位表运行的时序图


点位表的速度数据和加减速数据的单位可以通过 [Pr. PT01.1 速度/加减速单位选择] 进行变更。关于之后的时序图的单位，以r/min显示速度数据，以ms显示加减速数据。

[Point actual value (Obj. 2D69h)] 及 [M code actual value (Obj. 2D6Ah)], 在结束运行前表示的是上一次的值。

将 [Pr. PT02.7 内部位置指令处理速度选择] 设定为“1”（高速）时，可以提高加减速时间以及停留时间的精度。

单独定位运行（绝对值指令方式）

如果在伺服ON中且伺服电机停止时将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 4 (New set-point) 设为ON，则进行定位运行。时序图如下所示。

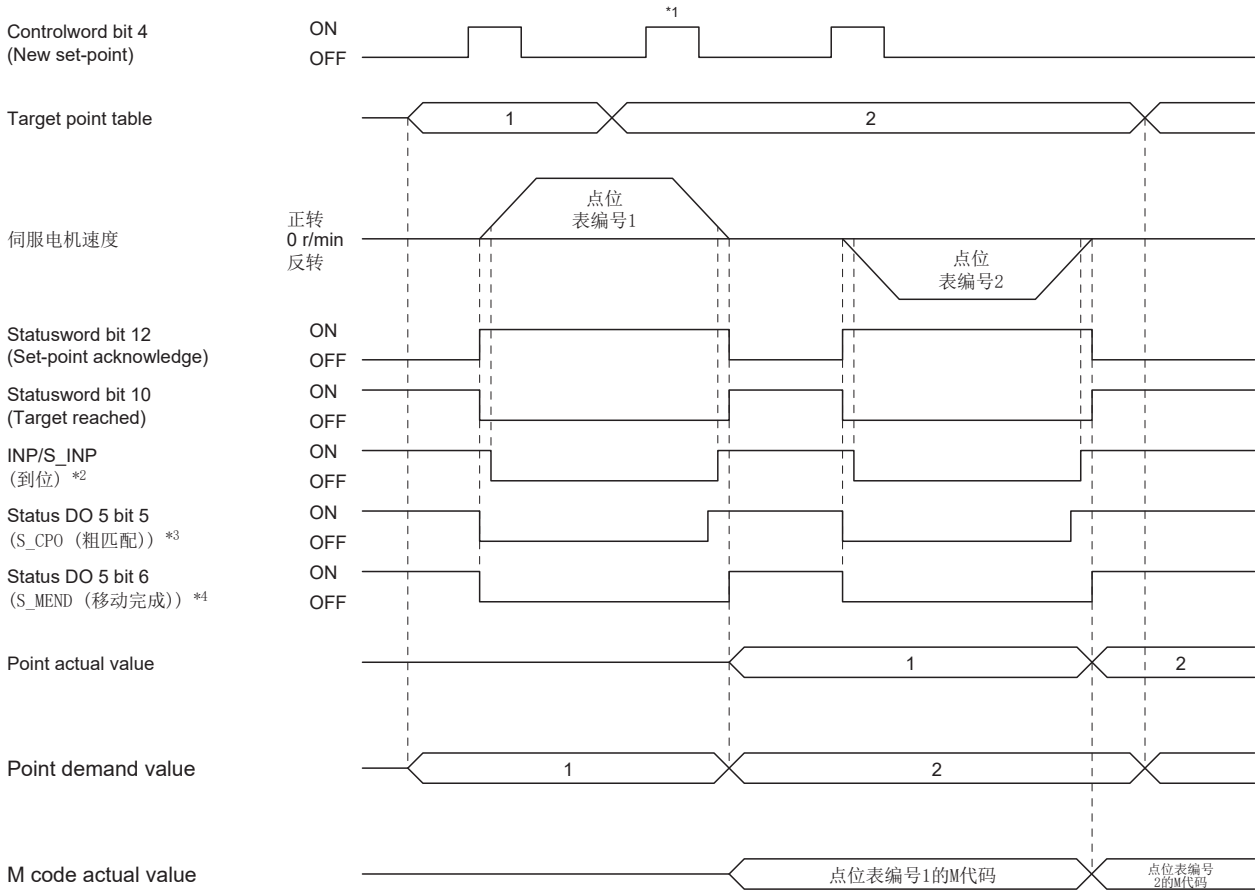

*1 在伺服电机旋转中，即使将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 4 (New set-point) 设为ON也无效。

*2 指令单位的偏差脉冲在 [Pr. PA10 到位范围] 的设定值以下时，变为ON。


*3 指令残留距离在 [Pr. PT12 粗匹配输出范围] 的设定值以下时，变为ON。

*4 S_INP (到位) 为ON且指令残留距离为“0”时，变为ON。

连续定位运行（绝对值指令方式）

仅需选择1个点位表并将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit4 (New set-point) 设为ON, 即可执行编号连续的点位表的运行。

时序图如下所示。

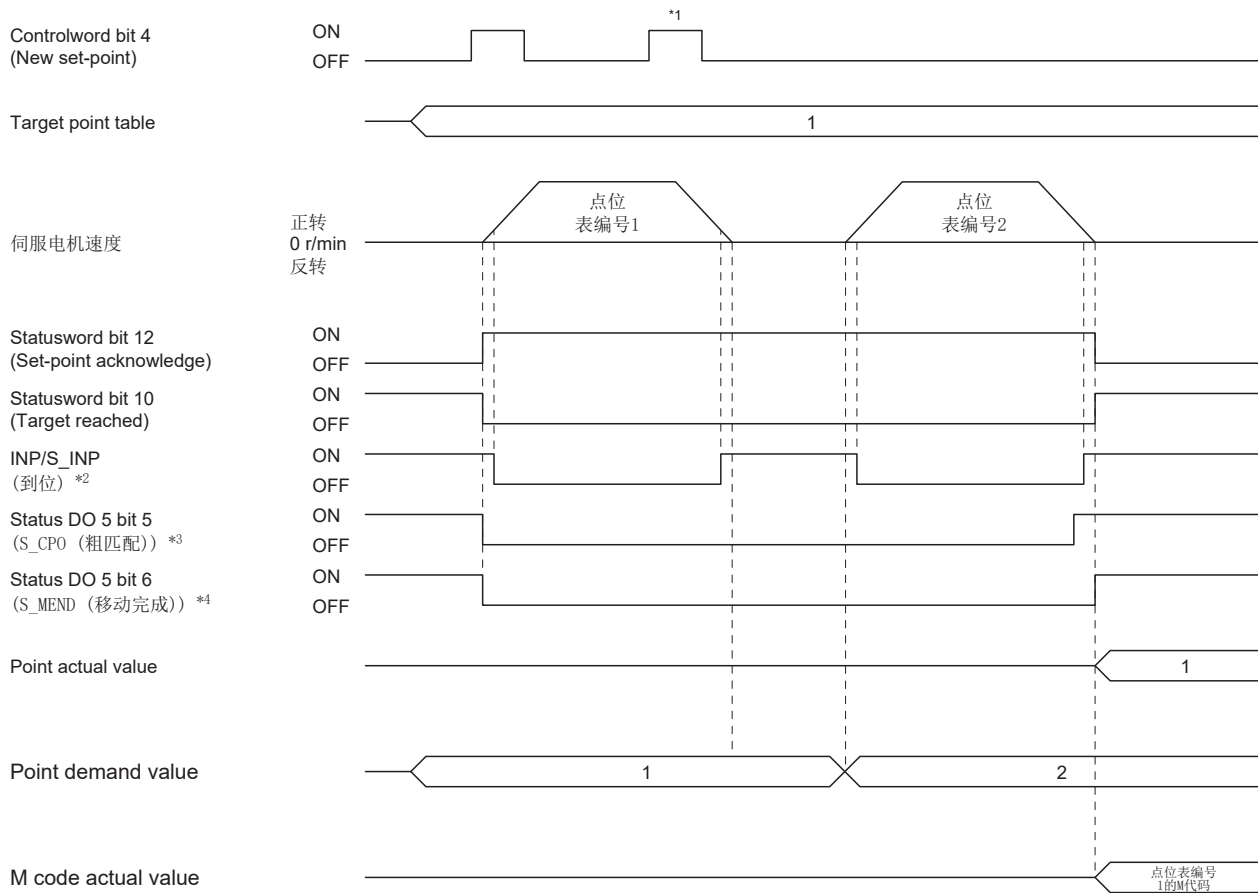

*1 在伺服电机旋转中, 即使将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 4 (New set-point) 设为ON也无效。

*2 指令单位的偏差脉冲在 [Pr. PA10 到位范围] 的设定值以下时, 变为ON。

*3 指令残留距离在 [Pr. PT12 粗匹配输出范围] 的设定值以下时, 变为ON。但是, 连续运行时为OFF。

*4 S_INP (到位) 为ON且指令残留距离为“0”时, 变为ON。但是, 连续运行时为OFF。

可以通过点位表的辅助功能指定绝对位置指令和相对位置指令来进行连续运行。

选择方法如下所示。

点位表的设定		
停留时间	辅助功能	
	位置数据为绝对位置时	位置数据为相对位置时
1以上	1	3

■向同一方向定位时

以下的动作示例的设定值如下表所示。


这里使点位表编号1为绝对位置指令方式，点位表编号2为相对位置指令方式，点位表编号3为绝对位置指令方式。

点位表编号	位置数据 [pulse]	伺服电机速度 [r/min]	加速时间常数 [ms]	减速时间常数 [ms]	停留时间 [ms]	辅助功能	M代码
1	500	3000.00	100	150	100	1	5
2	500	2000.00	150	200	200	3	10
3	1500	1000.00	300	100	无效	0 ^{*1}	15

*1 连续的点位表中，最后的点位表的辅助功能应务必设定为“0”或“2”。

0: 点位表以绝对位置指令方式使用时

2: 点位表以相对位置指令方式使用时

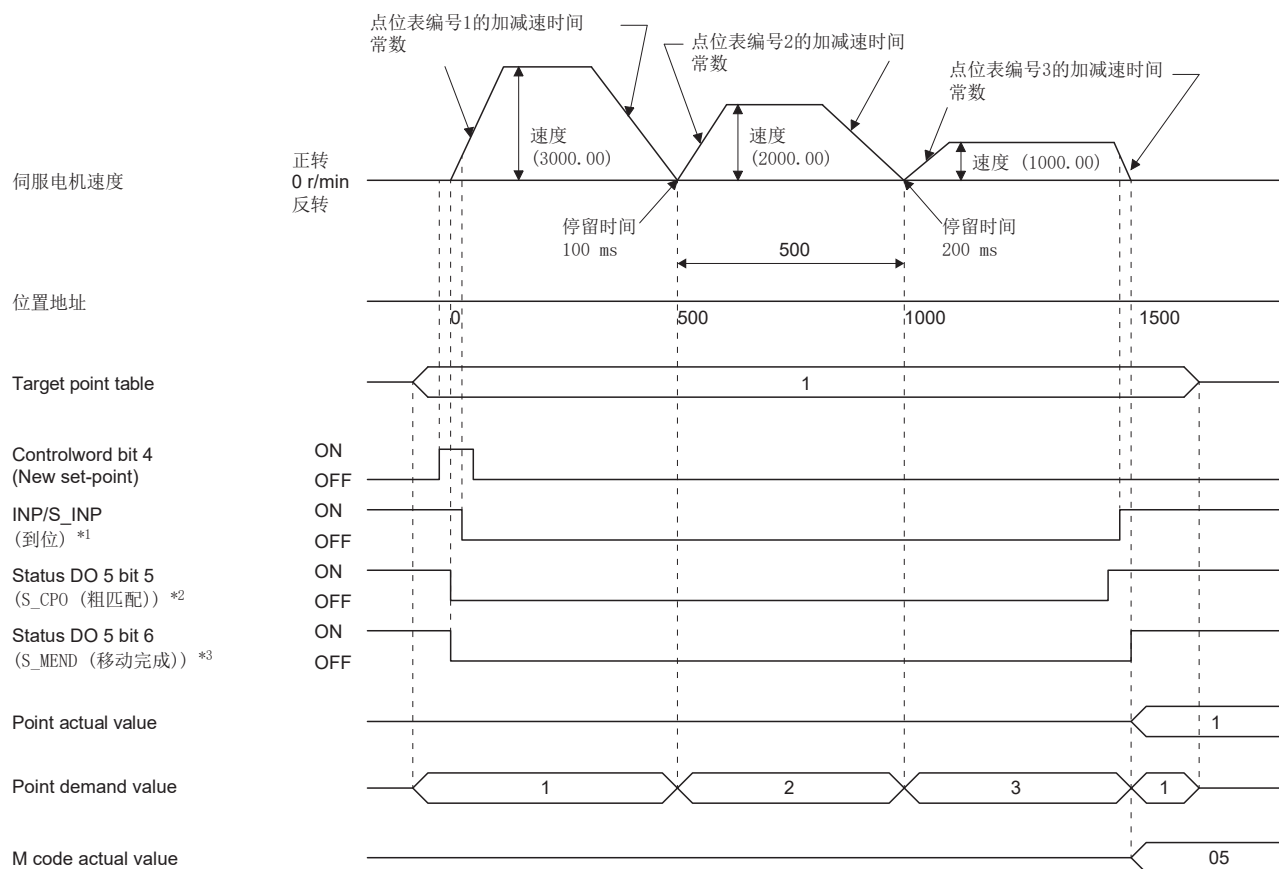

*1 指令单位的偏差脉冲在 [Pr. PA10 到位范围] 的设定值以下时，变为ON。

*2 指令残留距离在 [Pr. PT12 粗匹配输出范围] 的设定值以下时，变为ON。但是，连续运行时为OFF。

*3 S_INP (到位) 为ON且指令残留距离为“0”时，变为ON。但是，连续运行时为OFF。

■途中向相反方向定位时

以下的动作示例的设定值如下表所示。


这里使点位表编号1为绝对位置指令方式，点位表编号2为相对位置指令方式，点位表编号3为绝对位置指令方式。

点位表编号	位置数据 [pulse]	伺服电机速度 [r/min]	加速时间常数 [ms]	减速时间常数 [ms]	停留时间 [ms]	辅助功能	M代码
1	500	3000.00	100	150	100	1	5
2	700	2000.00	150	200	200	3	10
3	800	1000.00	300	100	无效	0 ^{*1}	15

*1 连续的点位表中，最后的点位表的辅助功能应务必设定为“0”或“2”。

0: 点位表以绝对位置指令方式使用时

2: 点位表以相对位置指令方式使用时

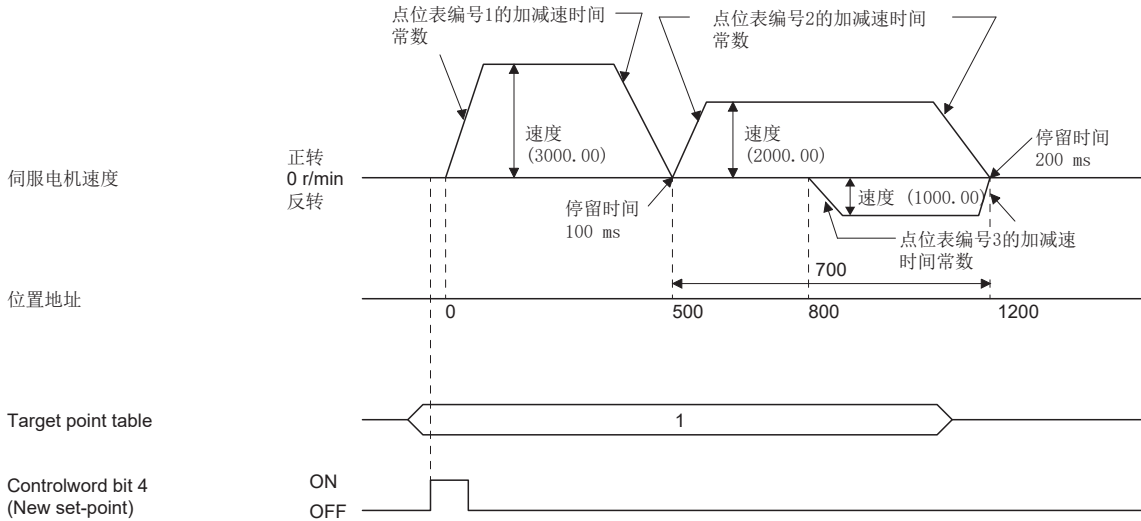

关于S_INP (到位)、S_CPO (粗匹配)、S_MEND (移动完成)、[Point actual value (Obj. 2D69h)]、[Point demand value (Obj. 2D68h)] 及 [M code actual value (Obj. 2D6Ah)] 的动作时机，请参照“向同一方向定位时”。

☞ 553页 向同一方向定位时

■位置数据为degree单位时


以下的动作示例的设定值如下表所示。

这里使点位表编号1及点位表编号2为绝对位置指令方式，点位表编号3为相对位置指令方式，点位表编号4为绝对位置指令方式。

点位表编号	位置数据 [degree]	伺服电机速度 [r/min]	加速时间常数 [ms]	减速时间常数 [ms]	停留时间 [ms]	辅助功能	M代码
1	120.000	1000.00	100	150	100	1	5
2	-320.000	500.00	150	100	200	1	10
3	-230.000	3000.00	200	300	150	3	15
4	70.000	1500.00	300	100	无效	0 *1	20

*1 连续的点位表中，最后的点位表的辅助功能应务必设定为“0”或“2”。

- 0: 点位表以绝对位置指令方式使用时
- 2: 点位表以相对位置指令方式使用时

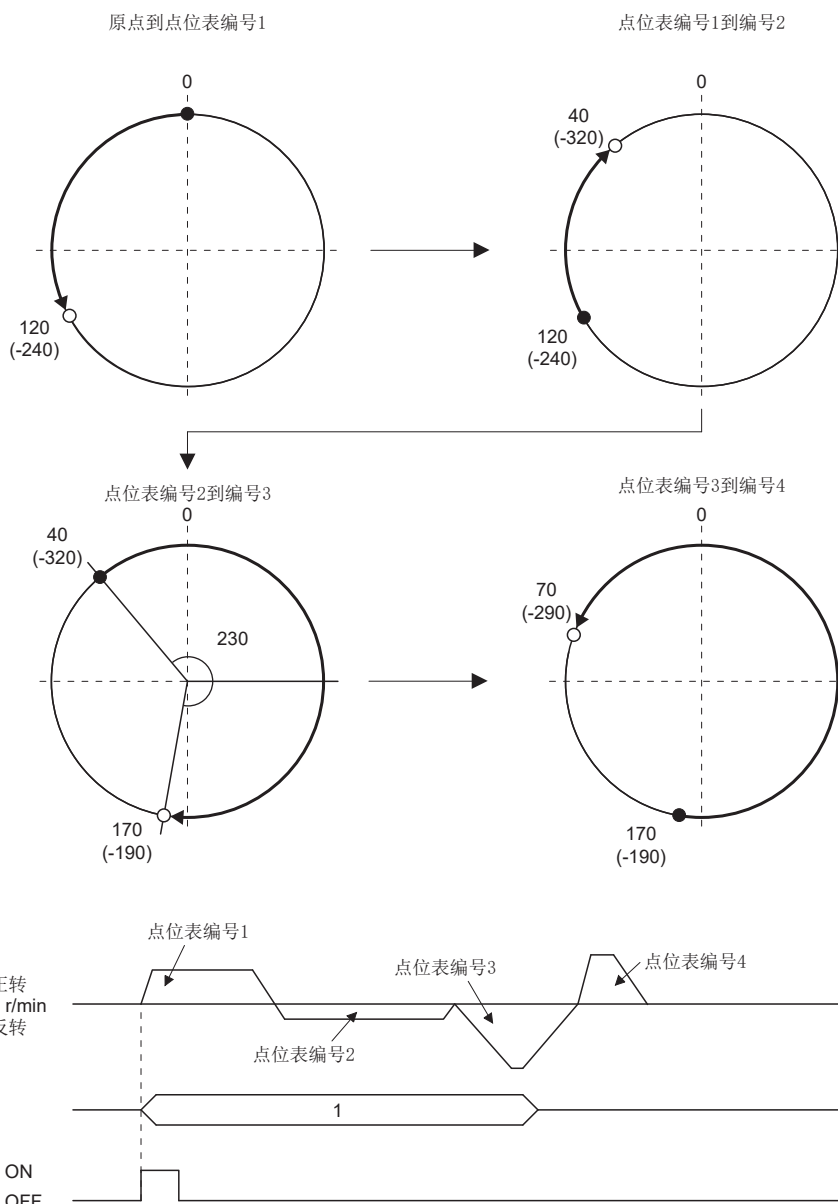

关于S_INP (到位)、S_CPO (粗匹配)、S_MEND (移动完成)、[Point actual value (Obj. 2D69h)]、[Point demand value (Obj. 2D68h)] 及 [M code actual value (Obj. 2D6Ah)] 的动作时机，请参照“向同一方向定位时”。

☞ 553页 向同一方向定位时

速度变更运行（绝对值指令方式）

通过设定点位表的辅助功能，可以变更定位运行中的速度、加减速时间常数/加减速速度。

使用的点位表个数仅限为所设定的速度、加减速时间常数/加减速速度。

如果在辅助功能中设定了“1”或“3”，则以定位中的下一个点位表中设定的速度运行。

如果至点位表编号254的辅助功能设定为了“1”或“3”，则会以最大255速的速度运行。

最后的点位表的辅助功能应设定为“0”或“2”。

进行速度变更运行时，应务必将停留时间设定为“0”。

如果设定为“1”以上，则连续定位运行有效。

设定示例如下表所示。

点位表编号	停留时间 [ms] *1	辅助功能	速度可变速运行
1	0	1	连续的点位表数据
2	0	3	
3	无效	0 *2	
4	0	3	连续的点位表数据
5	0	1	
6	无效	2 *2	

*1 应设定为“0”。

*2 连续的点位表中，最后的点位表的辅助功能应务必设定为“0”或“2”。

■向同一方向定位时

以下的动作示例的设定值如下表所示。

这里使点位表编号1为绝对位置指令方式，点位表编号2为相对位置指令方式，点位表编号3为绝对位置指令方式。


点位表编号	位置数据 [pulse]	伺服电机速度 [r/min]	加速时间常数 [ms]	减速时间常数 [ms]	停留时间 [ms] *1	辅助功能	M代码
1	500	3000.00	100	150	0	1	5
2	300	2000.00	10	100	0	3	10
3	1000	1000.00	150	70	0	1	15
4	600	500.00	200	120	无效	2 *2	20

*1 应设定为“0”。

*2 连续的点位表中，最后的点位表的辅助功能应务必设定为“0”或“2”。

0: 点位表以绝对位置指令方式使用时

2: 点位表以相对位置指令方式使用时

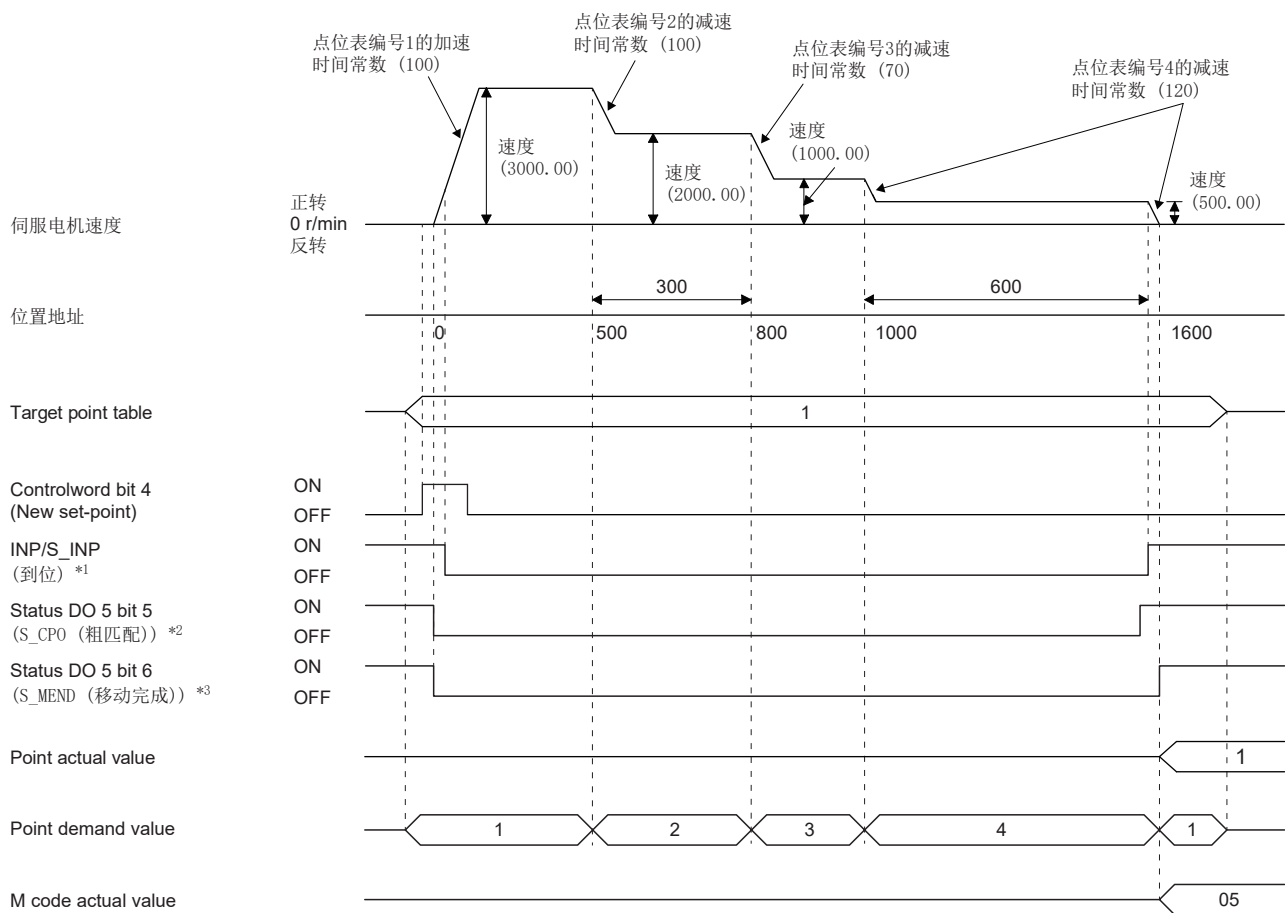

*1 指令单位的偏差脉冲在 [Pr. PA10 到位范围] 的设定值以下时，变为ON。

*2 指令残留距离在 [Pr. PT12 粗匹配输出范围] 的设定值以下时，变为ON。但是，连续运行时为OFF。

*3 S_INP (到位) 为ON且指令残留距离为“0”时，变为ON。但是，连续运行时为OFF。

■途中向相反方向定位时

以下的动作示例的设定值如下表所示。

这里使点位表编号1为绝对位置指令方式，点位表编号2为相对位置指令方式，点位表编号3为绝对位置指令方式。


点位表编号	位置数据 [pulse]	伺服电机速度 [r/min]	加速时间常数 [ms]	减速时间常数 [ms]	停留时间 [ms] *1	辅助功能	M代码
1	500	3000.00	100	150	0	1	5
2	700	2000.00	50	130	0	3	10
3	800	1000.00	120	100	无效	0 *2	15

*1 应设定为“0”。

*2 连续的点位表中，最后的点位表的辅助功能应务必设定为“0”或“2”。

0: 点位表以绝对位置指令方式使用时

2: 点位表以相对位置指令方式使用时

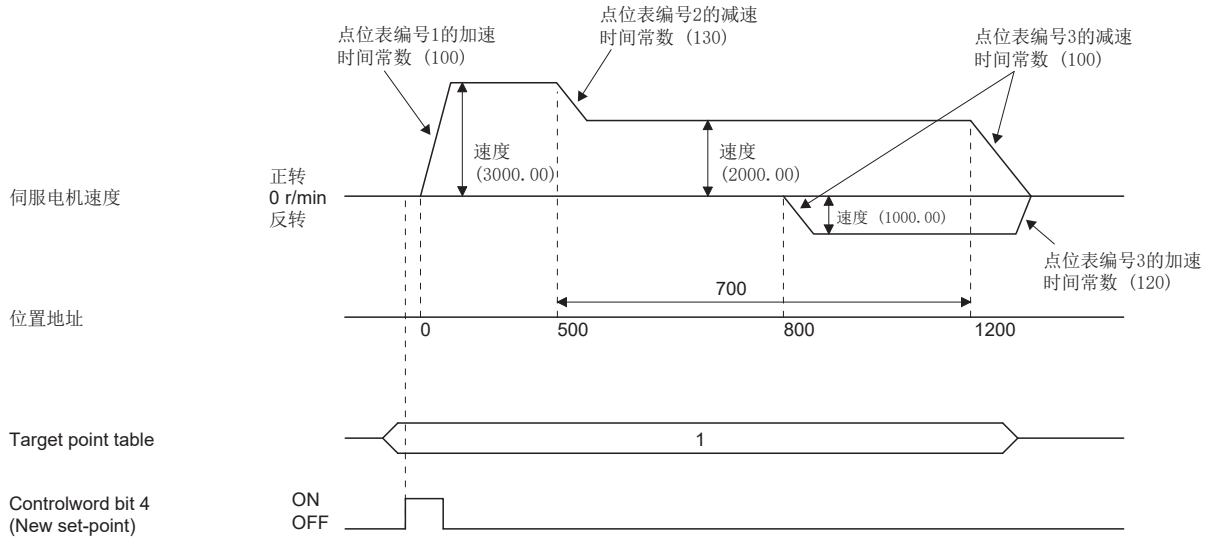

关于S_INP (到位)、S_CPO (粗匹配)、S_MEND (移动完成)、[Point actual value (Obj. 2D69h)]、[Point demand value (Obj. 2D68h)] 及 [M code actual value (Obj. 2D6Ah)] 的动作时机，请参照“向同一方向定位时”。

☞ 557页 向同一方向定位时

反复定位运行（绝对值指令方式）

通过设定点位表的辅助功能，可以返回至点位表编号的运行曲线，进行反复定位运行。

如果在辅助功能中设定“8”或“10”，则会向该点位表进行连续运行或速度变更运行，并在结束定位后，从启动时的点位表编号的运行曲线开始重新进行连续运行或速度变更运行。

如果在辅助功能中设定“9”或“11”，则会向该点位表进行连续运行或速度变更运行，并在结束定位后，从点位表编号1的运行曲线开始重新进行连续运行或速度变更运行。

■以绝对位置指令方式的运行进行反复定位运行时


例

在点位表编号4的辅助功能中设定了“8”时的动作如下所示。

点位表编号	位置数据 [pulse]	伺服电机速度 [r/min]	加速时间常数 [ms]	减速时间常数 [ms]	停留时间 [ms]	辅助功能	M代码
1	400	1500.00	200	100	150	1	1
2	500	3000.00	100	150	100	1	5
3	500	2000.00	150	200	200	3	10
4	1500	1000.00	300	100	150	8	15

运行步骤

1. 以点位表编号2启动
2. 执行点位表编号3
3. 执行点位表编号4
4. 根据点位表编号4的辅助功能“8”重新执行启动时的点位表编号2
5. 反复执行上述2、3、4、2、3、4

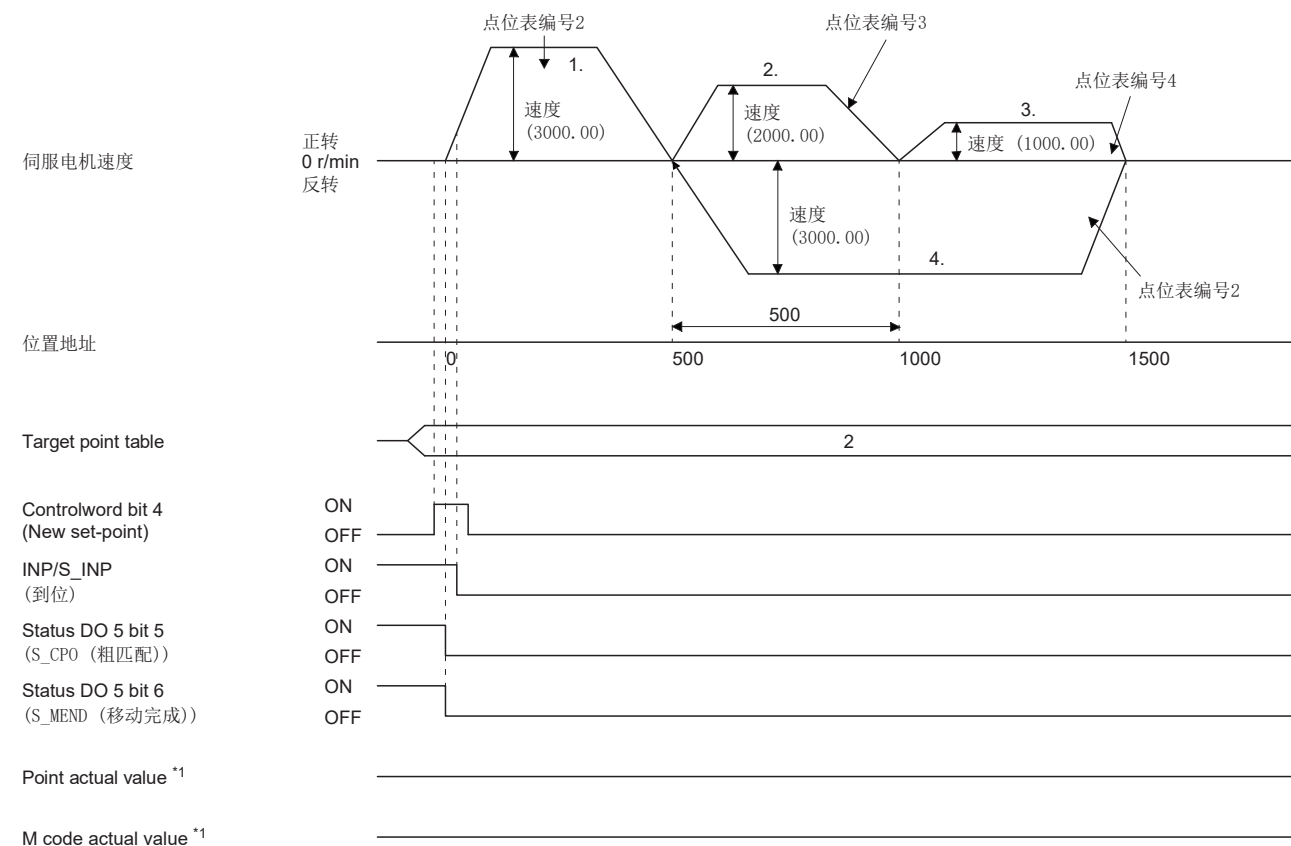

*1 因为进行反复定位运行，所以不输出 [Point actual value (Obj. 2D69h)] 及 [M code actual value (Obj. 2D6Ah)]。


例

在点位表编号3的辅助功能中设定了“9”时的动作如下所示。

点位表编号	位置数据 [pulse]	伺服电机速度 [r/min]	加速时间常数 [ms]	减速时间常数 [ms]	停留时间 [ms]	辅助功能	M代码
1	0	3000.00	100	150	100	1	5
2	500	2000.00	150	200	200	1	10
3	1500	1000.00	300	100	150	9	15

运行步骤

1. 以点位表编号2启动
2. 执行点位表编号3
3. 根据点位表编号3的辅助功能“9”执行点位表编号1
4. 反复执行上述1、2、3、1、2、3

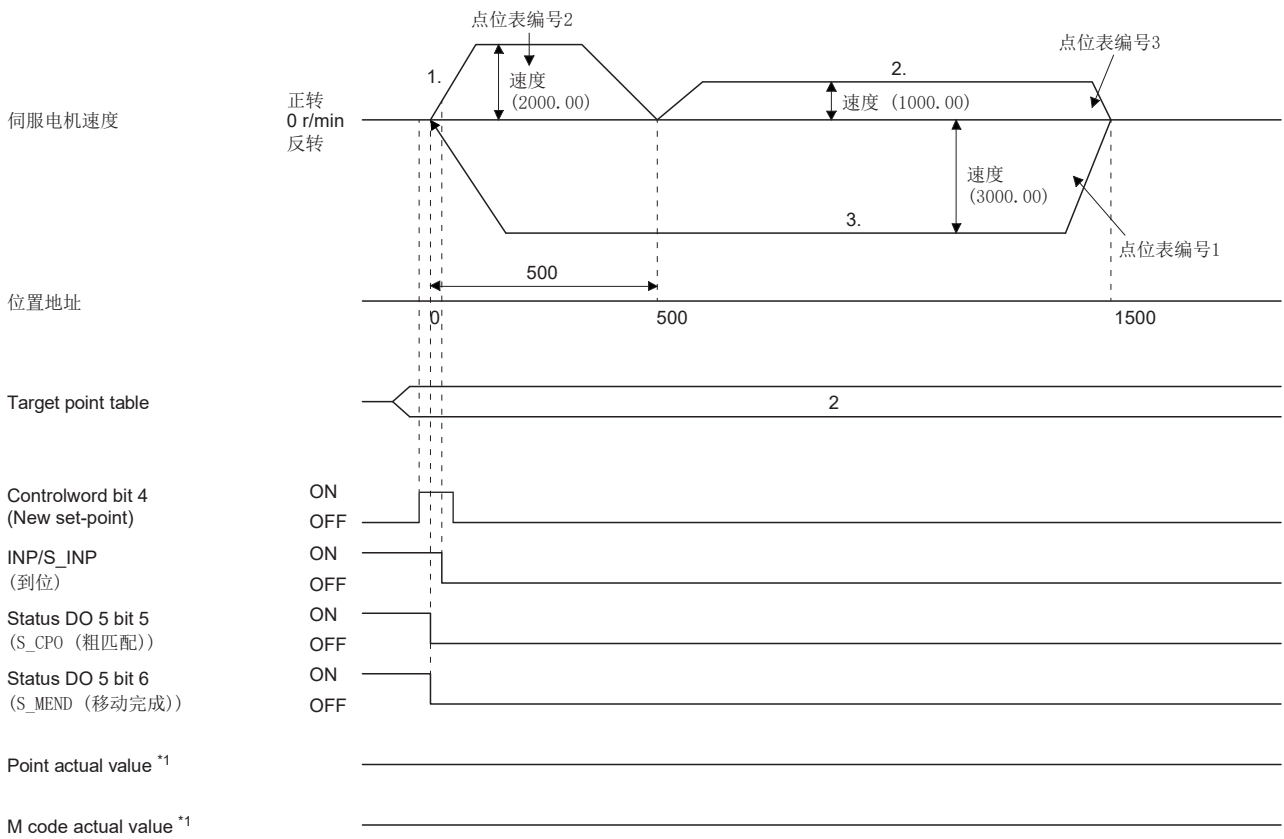

*1 因为进行反复定位运行，所以不输出 [Point actual value (Obj. 2D69h)] 及 [M code actual value (Obj. 2D6Ah)]。

■以相对位置指令方式的运行进行反复定位运行时


例

在点位表编号4的辅助功能中设定了“10”时的动作如下所示。

点位表编号	位置数据 [pulse]	伺服电机速度 [r/min]	加速时间常数 [ms]	减速时间常数 [ms]	停留时间 [ms]	辅助功能	M代码
1	400	1500.00	200	100	150	1	1
2	500	3000.00	100	150	100	3	5
3	1000	2000.00	150	200	200	1	10
4	500	1000.00	300	100	150	10	15

运行步骤

1. 以点位表编号2启动
2. 执行点位表编号3
3. 执行点位表编号4
4. 根据点位表编号4的辅助功能“10”重新执行启动时的点位表编号2
5. 反复执行上述1、2、3、4、2、3、4

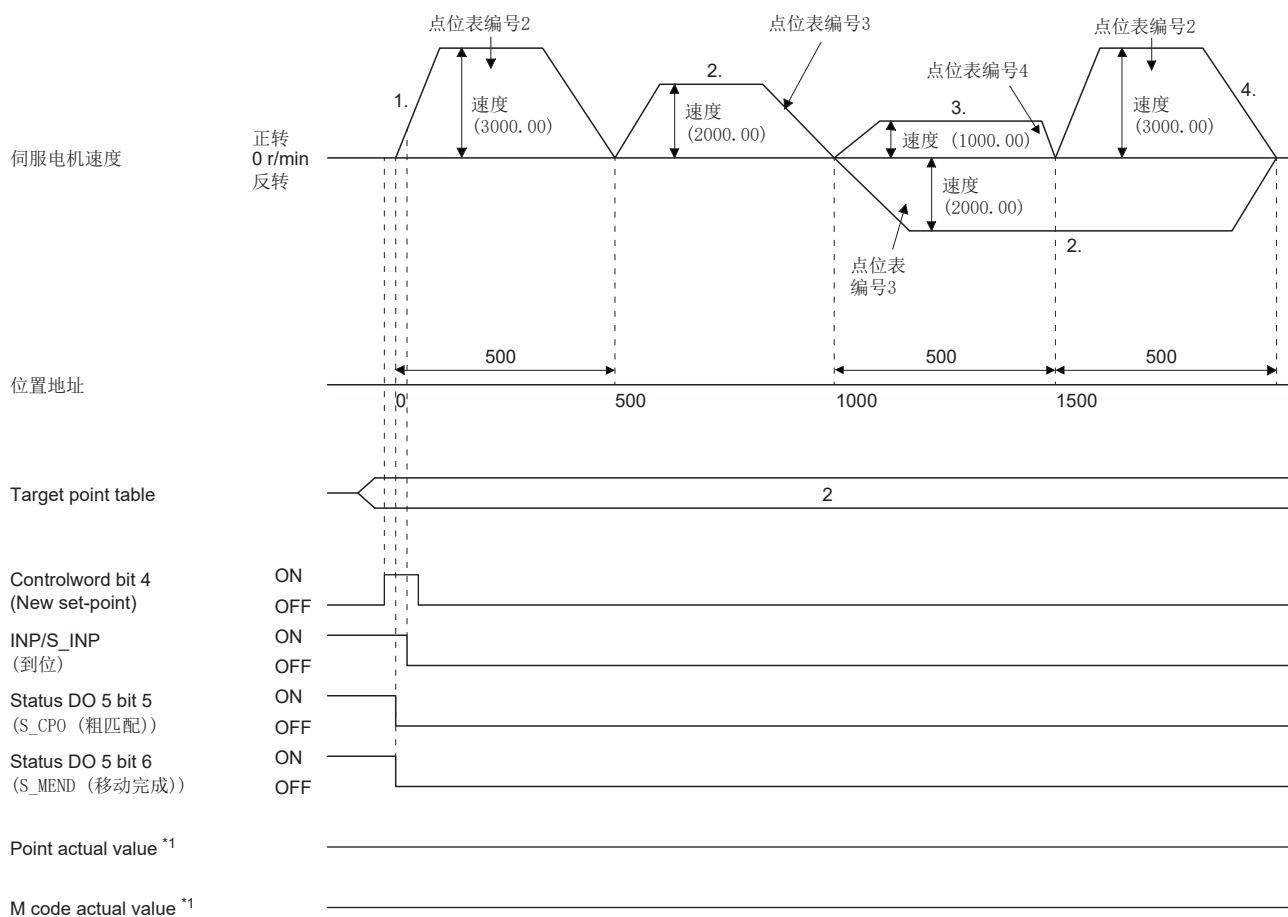

*1 因为进行反复定位运行，所以不输出 [Point actual value (Obj. 2D69h)] 及 [M code actual value (Obj. 2D6Ah)]。


例

在点位表编号3的辅助功能中设定了“11”时的动作如下所示。

点位表编号	位置数据 [pulse]	伺服电机速度 [r/min]	加速时间常数 [ms]	减速时间常数 [ms]	停留时间 [ms]	辅助功能	M代码
1	500	3000.00	100	150	100	3	5
2	1000	2000.00	150	200	200	1	10
3	500	1000.00	300	100	150	11	15

运行步骤

1. 以点位表编号2启动
2. 执行点位表编号3
3. 根据点位表编号3的辅助功能“11”执行点位表编号1
4. 反复执行上述1、2、3、1、2、3

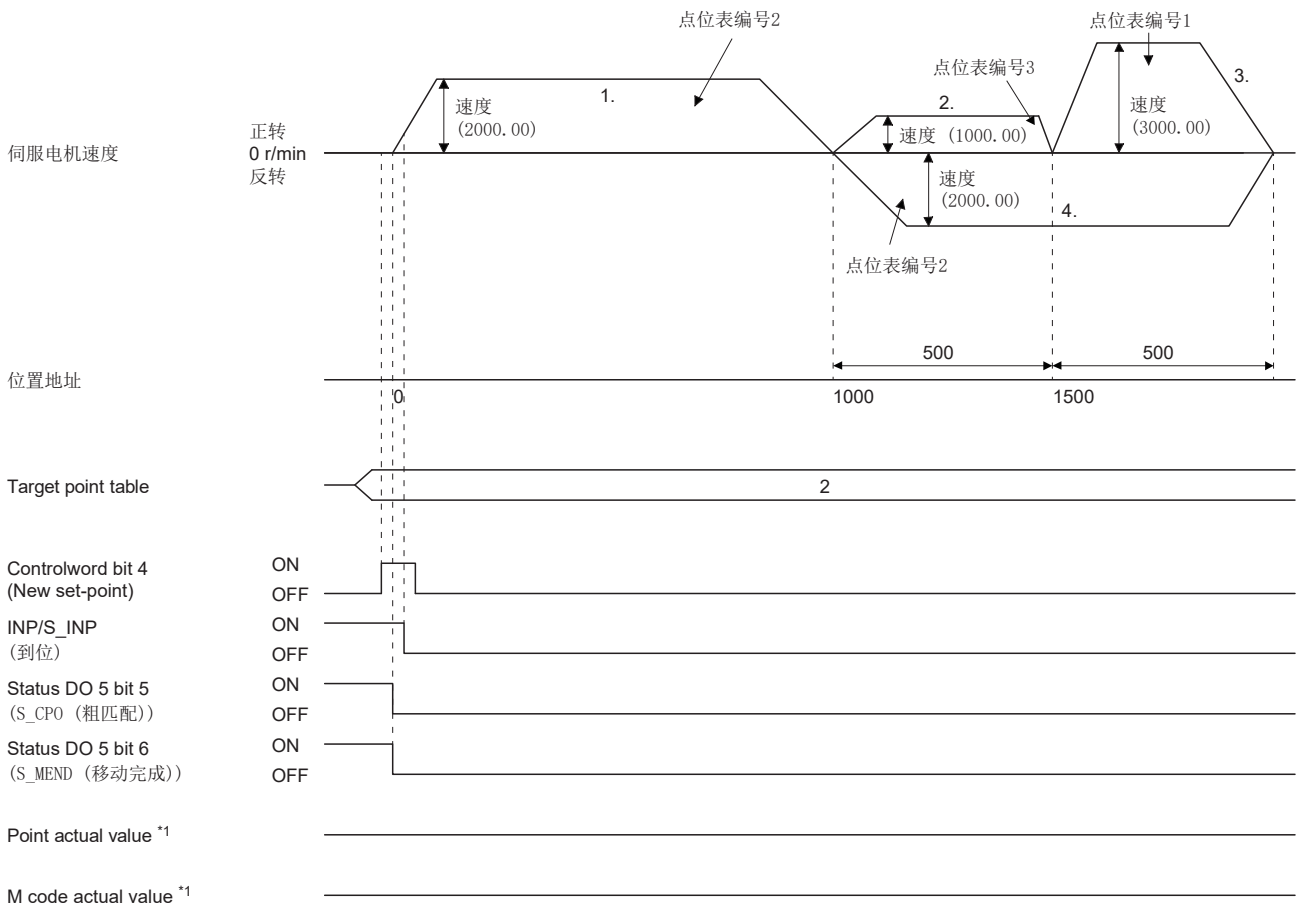

*1 因为进行反复定位运行，所以不输出 [Point actual value (Obj. 2D69h)] 及 [M code actual value (Obj. 2D6Ah)]。

■以绝对位置指令方式的运行进行速度变更运行时


例

在点位表编号3的辅助功能中设定了“8”时的动作如下所示。

点位表编号	位置数据 [pulse]	伺服电机速度 [r/min]	加速时间常数 [ms]	减速时间常数 [ms]	停留时间 [ms]	辅助功能	M代码
1	500	3000.00	100	150	0	1	5
2	500	2000.00	110	160	0	3	10
3	1500	1000.00	90	140	0	8	15

运行步骤

1. 以点位表编号1启动
2. 进行速度变更并执行点位表编号2
3. 进行速度变更并执行点位表编号3
4. 根据点位表编号3的辅助功能“8”执行启动时的点位表编号1
5. 反复执行上述1、2、3、4、2、3、4

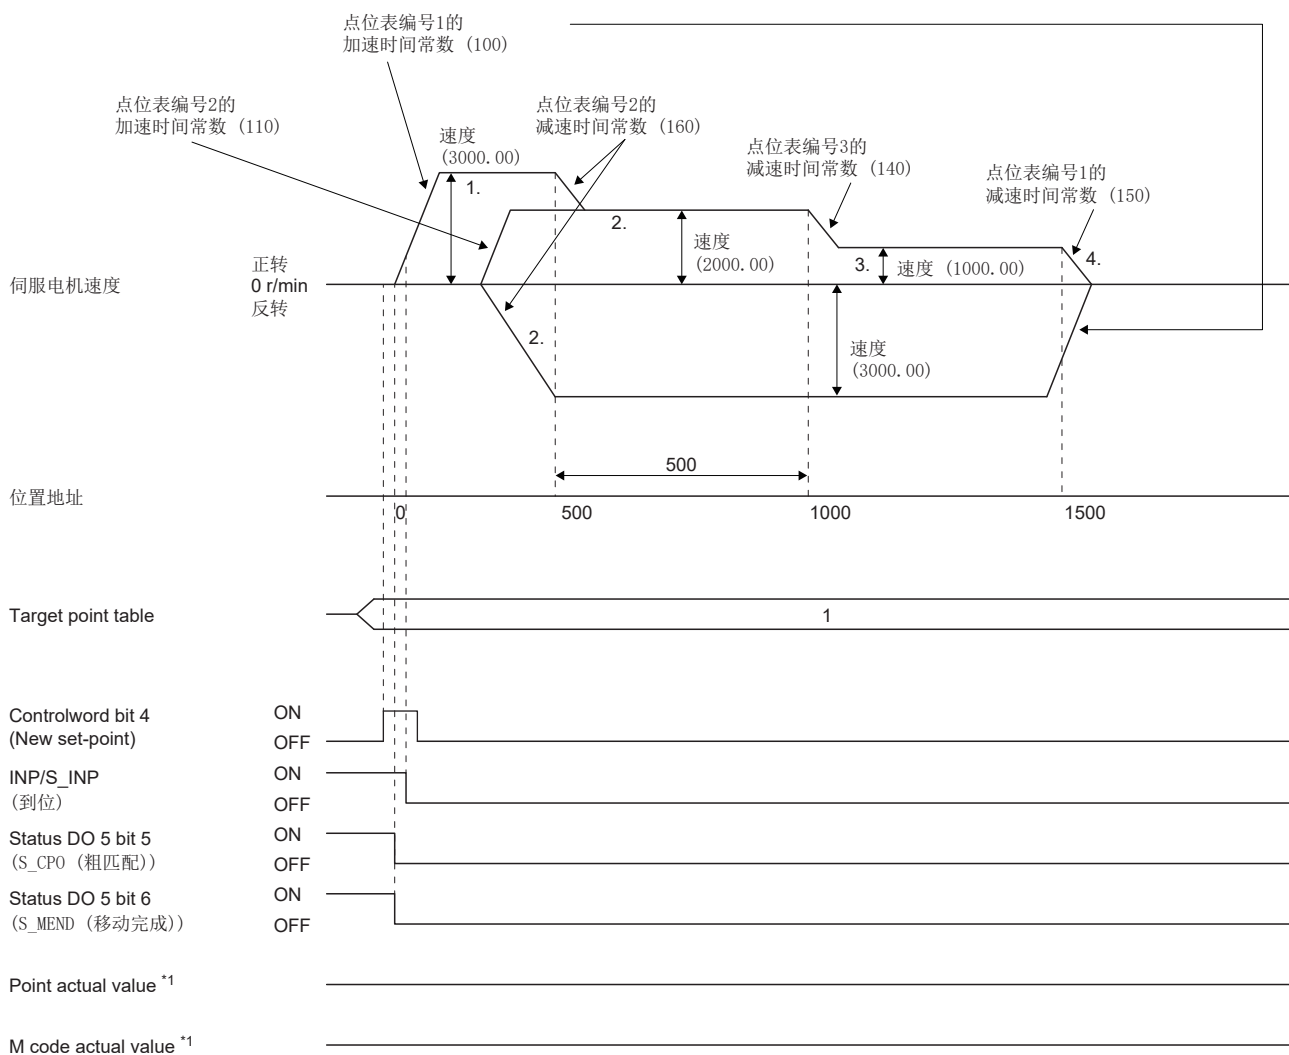

*1 因为进行反复定位运行，所以不输出 [Point actual value (Obj. 2D69h)] 及 [M code actual value (Obj. 2D6Ah)]。

■以相对位置指令方式的运行进行速度变更运行时


例

在点位表编号3的辅助功能中设定了“10”时的动作如下所示。

点位表编号	位置数据 [pulse]	伺服电机速度 [r/min]	加速时间常数 [ms]	减速时间常数 [ms]	停留时间 [ms]	辅助功能	M代码
1	500	3000.00	100	150	0	3	5
2	1000	2000.00	110	160	0	1	10
3	500	1000.00	90	140	0	10	15

运行步骤

1. 以点位表编号1启动
2. 进行速度变更并执行点位表编号2
3. 进行速度变更并执行点位表编号3
4. 进行速度变更并根据点位表编号3的辅助功能“10”执行点位表编号1
5. 反复执行上述1、2、3、4、2、3、4

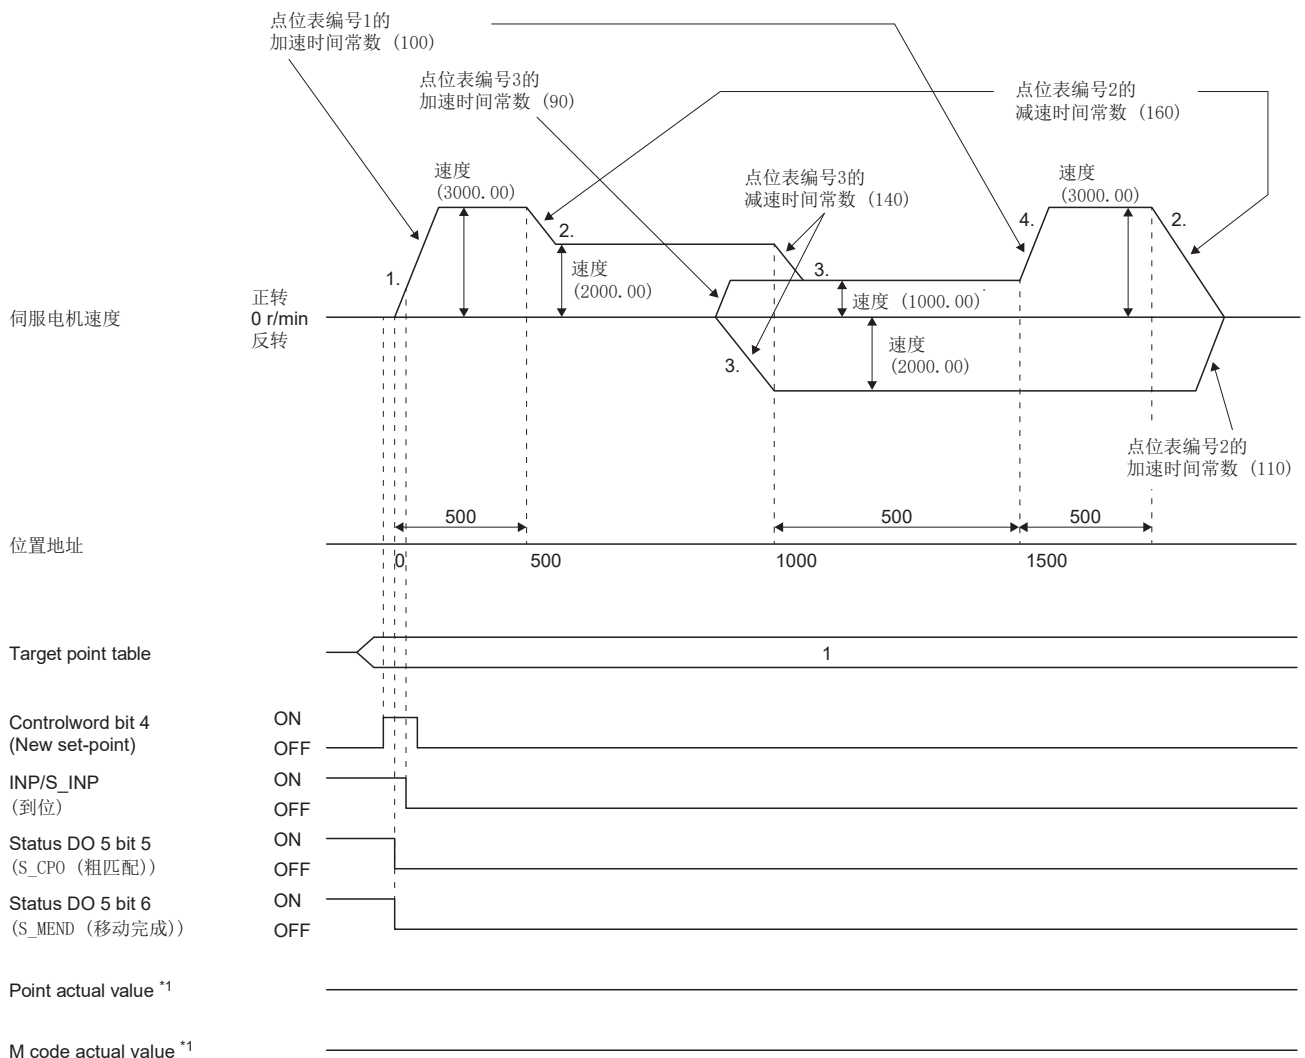

*1 因为进行反复定位运行，所以不输出 [Point actual value (Obj. 2D69h)] 及 [M code actual value (Obj. 2D6Ah)]。

暂停/再启动

如果在点位表运行中将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 8 (HALT) 设为了ON, 则以执行中的点位表的减速时间常数/减速度进行减速后暂停。如果在暂停中将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 8 (HALT) 设为OFF, 则开始进行残留距离的移动。

在暂停中, 即使将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 4 (New set-point) 设为ON也不会启动。

此外, 暂停中如果满足了以下任意一个条件, 则会清除移动残留距离。

- 将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 4 (New set-point) 设为了ON。
- 设为了伺服OFF。
- 检测到了行程限位或软件限位。
- 进行了控制器复位。


暂停中的M代码的更新设定可以在 [Pr. PT83.2 定位功能选择2] 的“M代码更新设定”中变更。

“M代码更新设定”的设定值 (BIN)	动作
0	清除移动残留距离后, M代码被更新。 另外, 在以下条件时, M代码变为“0”。 • 报警发生中 • 切换为JOG运行模式 (jg) 时
1	清除移动残留距离后, M代码被更新。 另外, 在以下条件时, M代码变为“0”。 • 报警发生中 • [AL. 0E6 伺服强制停止警告]、[AL. 0E9 主电路OFF警告]、[AL. 0EA ABS伺服ON警告] 及 [AL. 0EB 其他轴异常警告] 中的任意一个正在发生中 • 切换为JOG运行模式 (jg) 时


暂停/再启动输入的起动状态如下所示。

运行状态	运行模式		
	点位表模式 (pt)	JOG运行模式 (jg)	原点复位模式 (hm)
停止中	—	—	—
加速中	暂停	暂停	停止
恒速中	暂停	暂停	停止
减速中	—	—	—
暂停中	再启动	再启动	停止

■ 伺服电机旋转中时

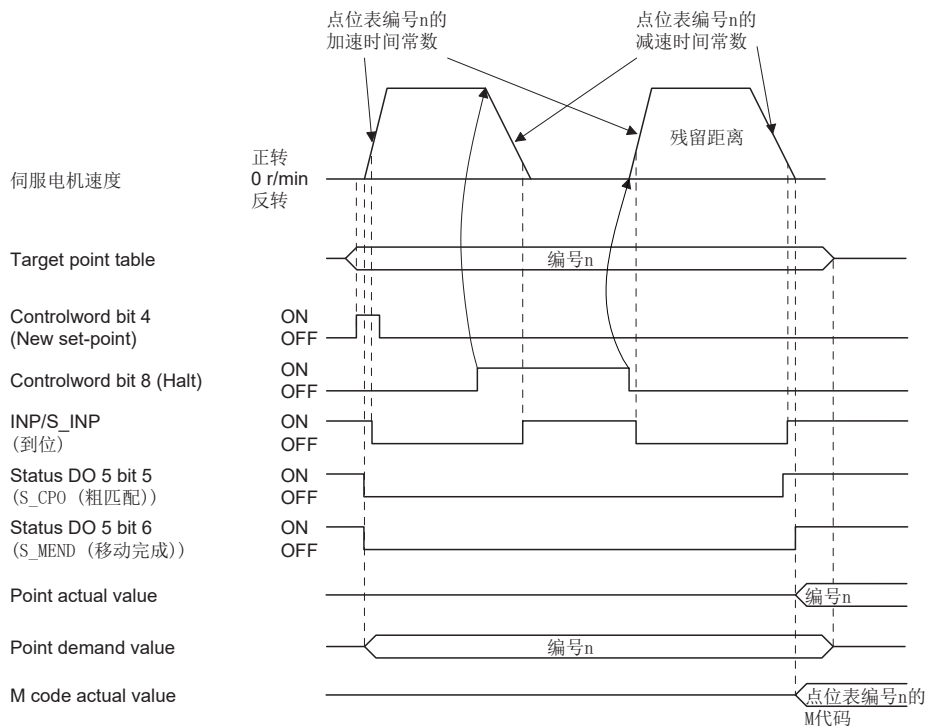


■停留中的情况下

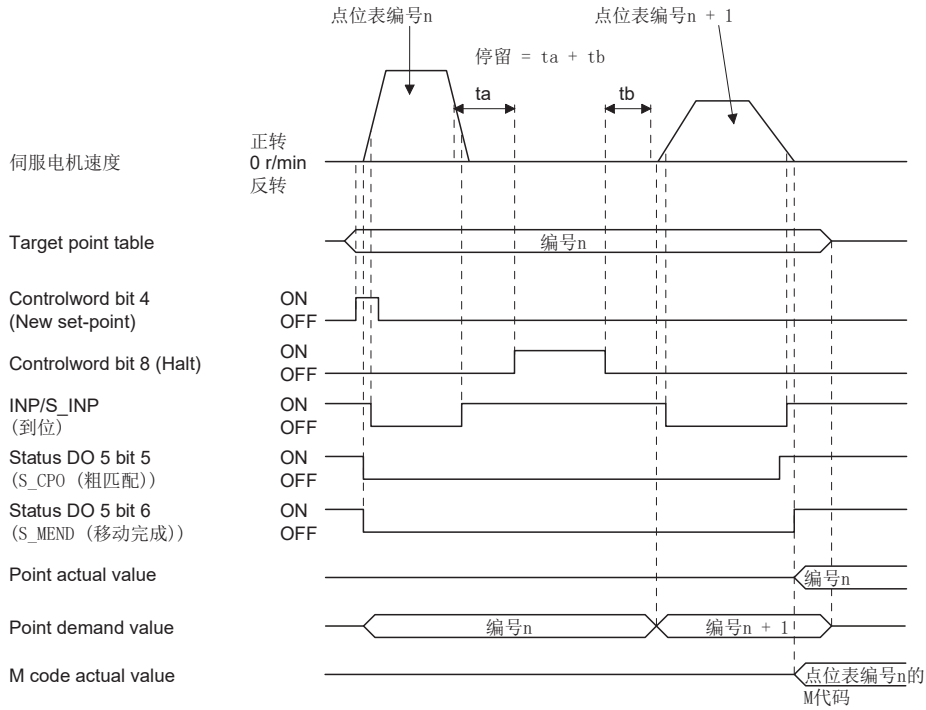


点位表运行的运行中断

要中断点位表运行时或要变更运行曲线时，应通过 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 8 (HALT) 停止后，将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 4 (New set-point) 设为ON。残留距离被清除。

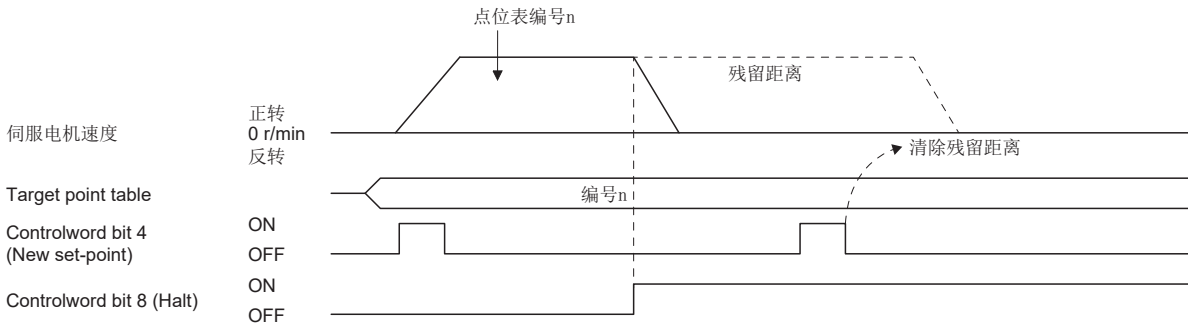


■M代码更新的时序图

- [Pr. PT83.2 定位功能选择2] 的“M代码更新设定”为“0”时
New set-point之后，更新为与Target point table编号对应的M代码。

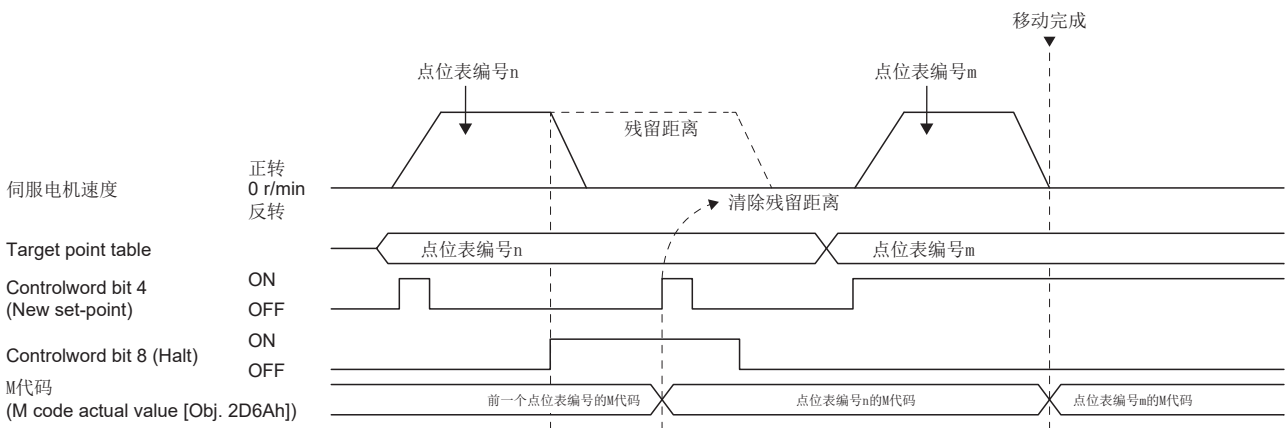

- [Pr. PT83.2 定位功能选择2] 的“M代码更新设定”为“0”时
定位运行尚未完成，即使在New set-point之后M代码也无法从定位运行前的值更新。

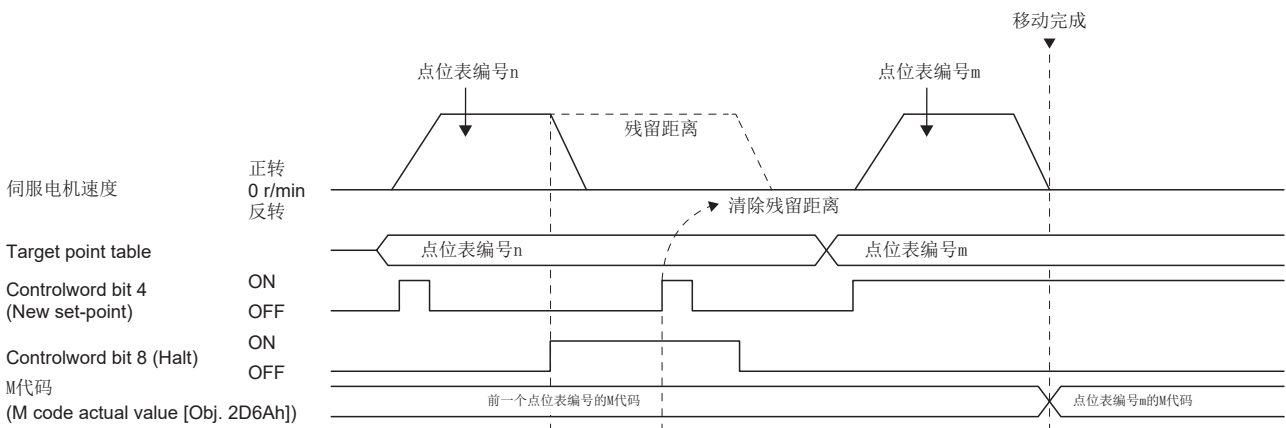

至原点的定位功能

接通电源并进行了原点复位，在确定了原点后，重新复位至原点时，使用该功能可以定位至原点。绝对位置检测系统的情况下，接通电源后无需进行原点复位。

如果在原点复位未完成时向原点进行定位，则会发生 [AL. 090.1 原点复位未完成警告]。

接通电源后，应首先进行原点复位。

应如下所示设定伺服对象和参数。

项目 *1	对象/伺服参数	设定内容
点位表模式 (pt) 选择	[Modes of operation (Obj. 6060h)]	应设定为“-101”。
点位表的选择	[Target point table (Obj. 2D60h)]	应设定为“-1”。
原点复位速度	[Speed during search for switch (Obj. 6099: 01h)]	应设定移动至原点之前的伺服电机速度。
加速时间常数	<ul style="list-style-type: none"> [Homing acceleration (Obj. 609Ah)] [Pr. PT56 原点复位加速时间常数] 	应设定加速时间常数。
加速度	<ul style="list-style-type: none"> [Homing acceleration (Obj. 609Ah)] [Pr. PV15 原点复位加速度] 	应设定加速至所设定的伺服电机速度所需的加速时间。 (加速时间 [s] = 伺服电机速度/加速度)
减速时间常数	<ul style="list-style-type: none"> [Pr. PT55.0.0_原点复位时减速时间常数选择] 为“0”时 [Homing acceleration (Obj. 609Ah)] [Pr. PT55.0] 为“1”的情况 [Pr. PT57 原点复位减速时间常数] 	应设定减速时间常数。
减速度	<ul style="list-style-type: none"> [Pr. PT55.0.0_原点复位时减速时间常数选择] 为“0”时 [Homing acceleration (Obj. 609Ah)] [Pr. PT55.0] 为“1”的情况 [Pr. PV17 原点复位减速度] 	应设定从所设定的伺服电机速度减速至停止的减速度。 (减速时间 [s] = 伺服电机速度/减速度)

*1 通过 [Pr. PT01.1] 可以切换速度数据和加减速数据的设定单位。


至原点的定位功能的原点复位速度应通过 [Speed during search for switch (Obj. 6099h: 01h)] 进行设定。

加速时间常数/加速度应通过 [Homing acceleration (Obj. 609Ah)] 进行设定。

在 [Pr. PT55.0 原点复位时减速时间常数选择] 的设定值不同时，减速时间常数/减速度的使用方法也不同。

应从 [Homing acceleration (Obj. 609Ah)]、[Pr. PT57 原点复位减速时间常数] 或 [Pr. PV17 原点复位减速度] 中进行选择。

在 [Status D02 (Obj. 2D12h)] 的bit 15 (S_ZP2) 为ON, 且 [Statusword (Obj. 6041h)] 的bit 10 (Target reached) 为ON时, 如果将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 4 (New set-point) 设为ON, 则进行至原点的定位。

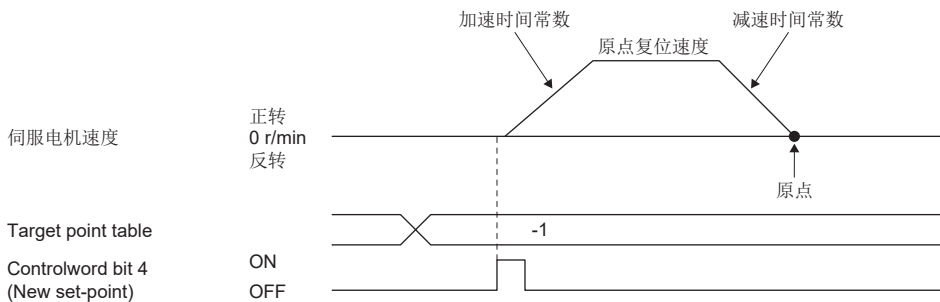

10.3 JOG运行模式 (jg)

要点

将 [Pr. PT01.1 速度/加减速单位选择] 设定为了“1” (指令单位/s、指令单位/s²) 的情况下, 伺服电机速度、加速度及减速度的设定范围与点位表模式 (pt) 不同。因此, 推荐在与点位表模式 (pt) 相同的范围内使用。

在进行机械调整、原点对准等时, 可以使用JOG运行移动至任意位置。

JOG运行

设定

应根据使用目的, 如下所示设定对象和伺服参数。使用JOG运行时, [Target point table (Obj. 2D60h)] 为无效。

项目 *1	对象/伺服参数	设定内容
JOG运行模式 (jg) 的选择	[Modes of operation (Obj. 6060h)]	应设定为“-100”。
伺服电机旋转方向	[Pr. PA14 移动方向选择]	☞ 570页 伺服电机旋转方向
JOG速度	[Profile velocity (Obj. 6081h)]	应设定伺服电机的速度。
加速时间常数	[Profile Acceleration (Obj. 6083h)]	应设定加速时间常数。
加速度		应设定加速至所设定的伺服电机速度所需的加速时间。 (加速时间 [s] = 伺服电机速度/加速度)
减速时间常数	[Profile deceleration (Obj. 6084h)]	应设定减速时间常数。
减速度		应设定从所设定的伺服电机速度减速至停止的减速度。 (减速时间 [s] = 伺服电机速度/减速度)
S曲线加减速时间常数	[Pr. PT51 S曲线加减速时间常数]	应设定S曲线加减速时间常数。
速度限制	[Max profile velocity (Obj. 607Fh)]	应设定速度限制值。
加速度限制值 *2	[Max acceleration (Obj. 60C5h)]	应设定加速度限制值。
减速度限制值 *2	[Max deceleration (Obj. 60C6h)]	应设定减速度限制值。

*1 通过 [Pr. PT01.1] 可以切换速度数据和加减速数据的设定单位。


*2 可用于固件版本C0以上的伺服放大器。

伺服电机旋转方向


应对将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 4 (Rotation start) 设为ON时的伺服电机的旋转方向进行选择。

[Pr. PA14 移动方向选择]	伺服电机旋转方向	
	[Controlword (Obj. 6040h)] bit 5 (Direction) 设为OFF	[Controlword (Obj. 6040h)] bit 5 (Direction) 设为ON
0	向CCW方向旋转	向CW方向旋转
1	向CW方向旋转	向CCW方向旋转

- [Pr. PA14] 为“0”的情况

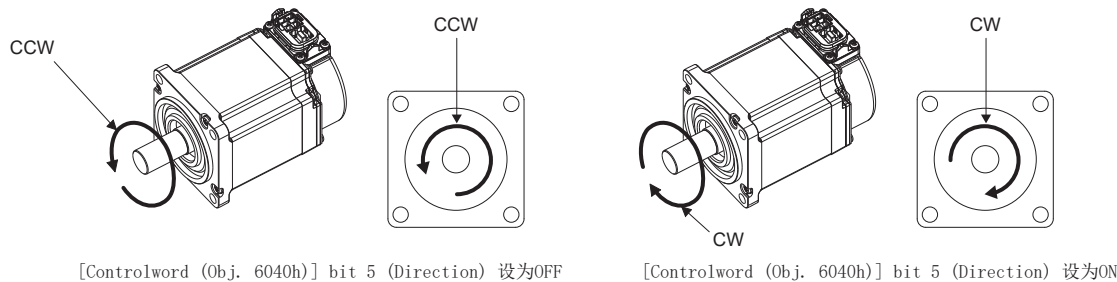

- [Pr. PA14] 为“1”的情况

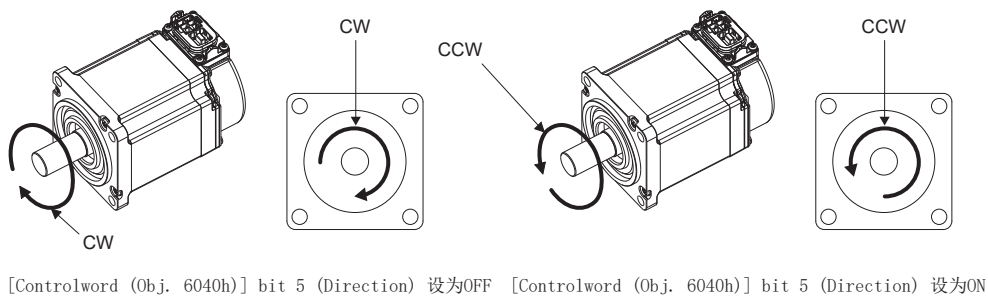

运行


如果将 [Controlword (Obj. 6040h)] bit 4 (Rotation start) 设为ON，则以设定的JOG速度、加减速时间常数/加速度/减速度进行运行。

☞ 569页 设定

如果将 [Controlword (Obj. 6040h)] bit 4 (Rotation start) 及 [Controlword (Obj. 6040h)] bit 5 (Direction) 设为ON，则反向旋转。


☞ 570页 伺服电机旋转方向

■以恒速运行时

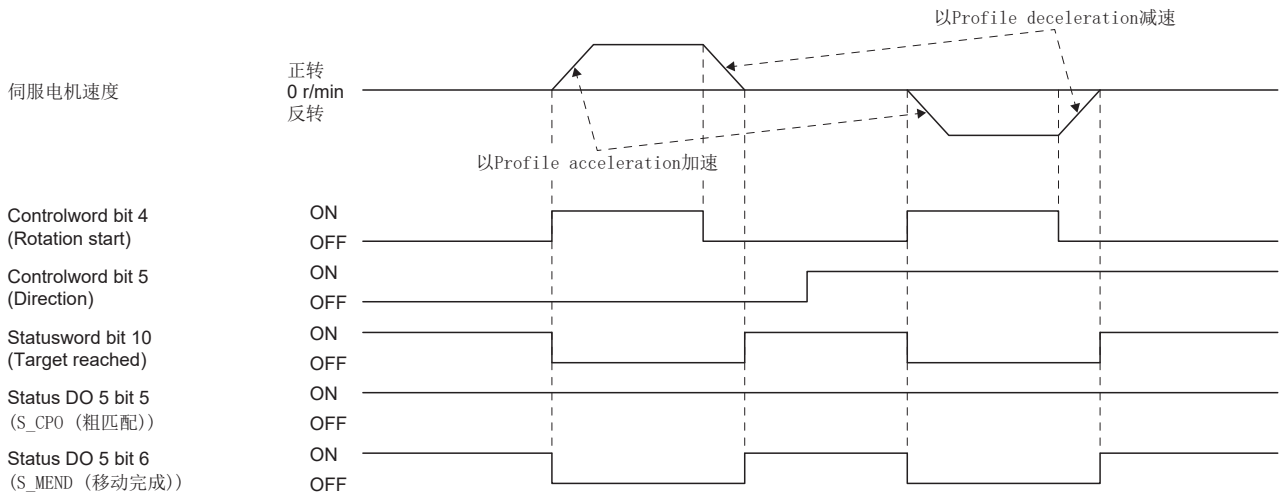

■在运行中变更了速度时

如果在运行中变更 [Profile velocity (Obj. 6081h)], 则可以变更伺服电机速度。但是, 在减速中不能变更伺服电机速度。加速时间常数/加速度及减速时间常数/减速度仅在伺服电机停止时可以进行变更。

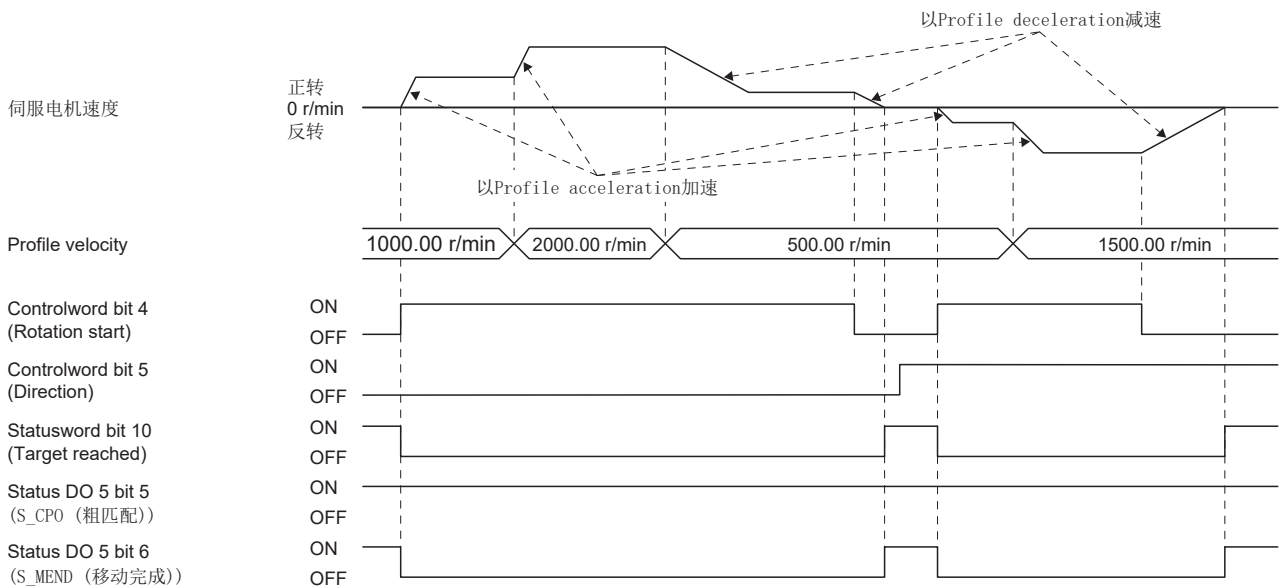

暂停/再启动

如果在JOG运行中将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 8 (Halt) 设为ON, 则以执行中的减速时间常数/减速度 [Profile deceleration (Obj. 6084h)] 进行减速后暂停。如果在暂停中将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 8 (Halt) 设为OFF, 则重新开始JOG运行。但是, [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 4 (Rotation start) 为OFF时, 无法再启动。

在暂停中, 即使将 [Controlword (Obj. 6040h)] 的bit 4 (Rotation start) 设为ON也不会启动。


此外, 暂停中如果满足了以下任意一个条件, 则会解除暂停。

- 设为了伺服OFF。
- 检测到了行程限位或软件限位。
- 进行了控制器复位。


关于暂停/再启动输入的起动状态, 与点位表运行时相同。

☞ 565页 暂停/再启动

■ 伺服电机旋转中时

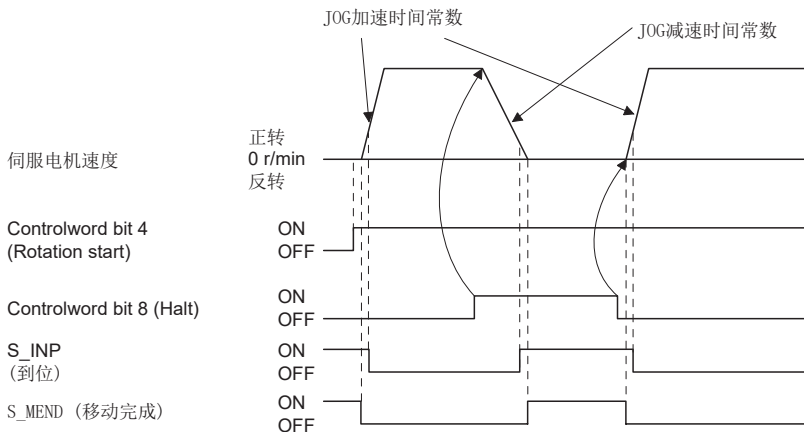

■ 暂停中进行了再启动时

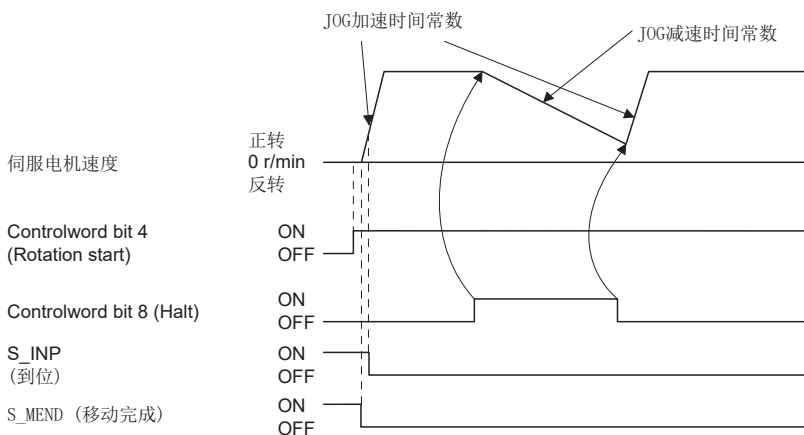

10.4 点位表的设定方法

使用了MR Configurator2的设定方法

点位表的设定，在软件版本为1.120A以上的MR Configurator2中可以使用。


点位表可在定位模式（点位表方式）下进行设定。

定位模式（点位表方式）可用于固件版本B8以上的伺服放大器。

设定步骤

点击菜单栏的“定位数据”后，点击菜单的“点位表”。

点击后，将显示以下窗口。

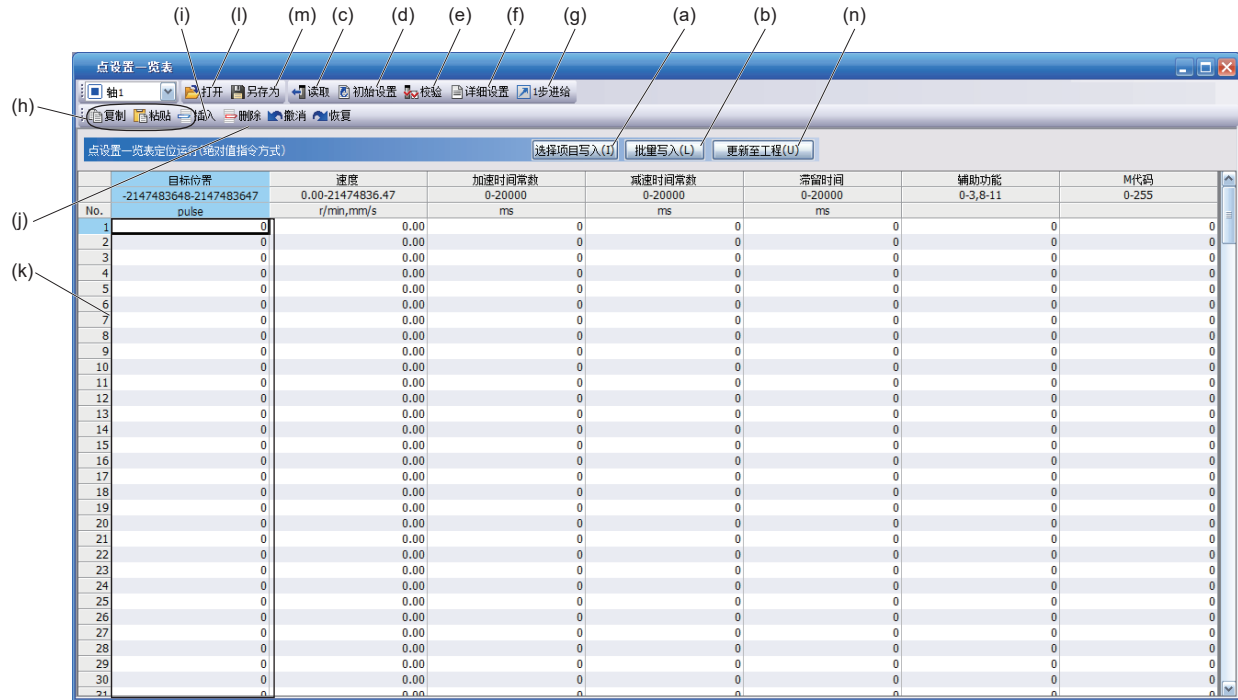

■ 点位表数据的写入 (a)

选择已变更的点位表数据后点击“选择项目写入”，可以向伺服放大器写入已变更了设定的点位表数据。

■ 点位表数据的批量写入 (b)

点击“批量写入”后，可以向伺服放大器写入所有的点位表数据。

■ 点位表数据的批量读取 (c)

点击“读取”后，可以从伺服放大器读取显示所有的点位表数据。

■ 点位表数据的初始设定 (d)

点击“初始设置”后，可以对点位表编号的1 ~ 255的所有数据都进行初始化。此时，当前正在编辑的数据也会被初始化。

■ 点位表数据的校验 (e)

点击“校验”后，可以对正在显示的所有数据与伺服放大器的数据进行校验。

■ 点位表数据的详细设定 (f)

点击“详细设置”后，可以变更点位表窗口的位置数据范围和单位。

☞ 575页 详细设定窗口的说明

■ 1步进给 (g)

点击“1步进给”后，进行1步进给试运行。关于详细内容，请参照用户手册（导入篇）的“1步进给”。

■点位表数据的复制与粘贴 (h)

点击“复制”后，可以对所选择的点位表数据进行复制。点击“粘贴”后，可以对复制的点位表数据进行粘贴。

■点位表数据的插入 (i)

点击“插入”后，可以在所选择的点位表编号的前一个位置插入1个块。所选点位表编号之后的块将顺次后移。

■点位表数据的删除 (j)

点击“删除”后，可以删除所选择的点位表编号上的所有数据。从所选点位表编号开始，之后的块将顺次前移。

■点位表数据的变更 (k)

应选择要变更的数据，输入新的值并按Enter键确认。显示范围及单位可以通过 (f) “详细设置”进行变更。

■点位表数据的批量读取 (l)

点击“打开”后，可以读取点位表数据。

■点位表数据的保存 (m)

点击“另存为”后，可以保存点位表数据。

■更新至工程 (n)

点击“更新至工程”后，可以对工程进行点位表的更新。


详细设定窗口的说明

使用详细设定，可以变更点位表窗口的速度/加减速速度单位。

关于 [Pr. PT01.1 速度/加减速速度单位选择] 的设定，请确认以下的“点位表”。

☞ 548页 点位表

在点位表窗口中点击“更新至工程”后，可以将设定内容反映至相应的参数。

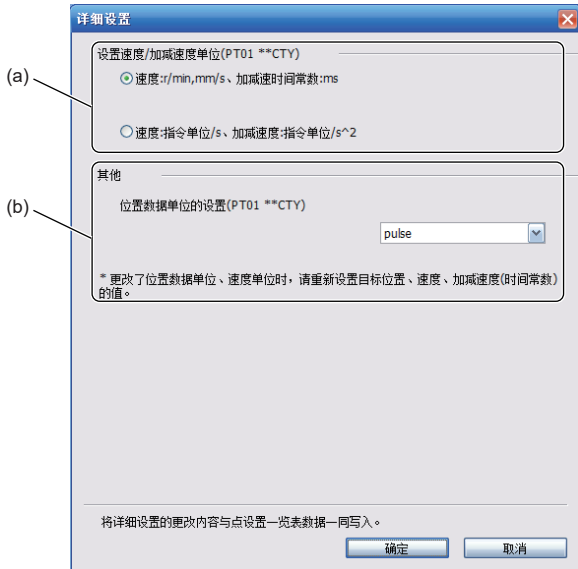

■速度/加减速速度单位选择 (a)

速度的单位可在r/min、mm/s或指令单位/s中进行选择。

根据速度的单位，加减速的单位会自动被选择为ms或指令单位/s²。

■位置数据单位的设定 (b)

位置数据的单位可以从mm、inch、degree或pulse中进行选择。

使用了对象时的设定方法

主站（控制器）通过SDO通信向以下对象写入值，从而可以变更伺服放大器的点位表。但是，一旦切断电源，下次启动时将不会保持变更内容。电源切断后仍希望维持设定值的变更时，应使用 [Store Parameters (Obj. 1010h)] 将点位表设定值保存至固定存储器。

Index	Sub	Obj.	Name	Description
2801h	0	ARRAY	Point table 001	条目数
	1		Point data	应设定点位表编号1的位置数据。
	2		Speed	应设定点位表编号1的伺服电机速度。
	3		Acceleration	应设定点位表编号1的加速时间常数/加速度。
	4		Deceleration	应设定点位表编号1的减速时间常数/减速度。
	5		Dwell	应设定点位表编号1的停留时间。
	6		Auxiliary	应设定点位表编号1的辅助功能。
	7		M code	应设定点位表编号1的M代码。
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
28FFh	0	ARRAY	Point table 255	条目数
	1		Point data	应设定点位表编号255的位置数据。
	2		Speed	应设定点位表编号255的伺服电机速度。
	3		Acceleration	应设定点位表编号255的加速时间常数/加速度。
	4		Deceleration	应设定点位表编号255的减速时间常数/减速度。
	5		Dwell	应设定点位表编号255的停留时间。
	6		Auxiliary	应设定点位表编号255的辅助功能。
	7		M code	应设定点位表编号255的M代码。

修订记录

*本手册编号在封底的左下角。

印刷日期	*手册编号	修订内容
2019年7月	SH (NA) -030326CHN-A	第一版
2021年1月	SH (NA) -030326CHN-B	第二版
2021年3月	SH (NA) -030326CHN-C	第三版
2022年7月	SH (NA) -030326CHN-D	第四版
2023年3月	SH (NA) -030326CHN-E	第五版
2023年7月	SH (NA) -030326CHN-F	第六版

本手册不授予工业产权或任何其它类型的权利，也不授予任何专利许可。三菱电机对由于使用了本手册中的内容而引起的涉及工业产权的任何问题不承担责任。

© 2019 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

质保

1. 免费质保期限和免费质保范围

如果产品在免费质保期限内发生了因本公司责任而导致的故障或瑕疵（以下统称“故障”）时，本公司将通过销售商或本公司的售后服务公司免费对产品进行修理。但如果需要在国内或海外出差维修时，则要收取派遣技术人员的实际费用。此外，因故障部件的更换而发生的现场再调试、试运行不属于本公司责任范围。

[免费质保期限]

关于产品的免费质保期限，请向您的三菱产品销售商进行咨询。

[免费质保范围]

- (1) 首次故障诊断原则上由贵公司负责实施。但应贵公司要求，本公司或者本公司维修网点可有偿提供该项业务。此时，如果故障是由于本公司原因而导致的，则该项业务免费。
- (2) 仅限于使用状态・使用方法及使用环境等均遵照使用说明书、用户手册、产品本体注意标签等规定的条件・注意事项等，并在正常状态下使用的情况。
- (3) 即使在免费质保期限内，以下情况也要收取维修费用。
 - ① 因客户保管或使用不当、疏忽、过失等引起的故障，以及因客户的硬件或软件设计内容引起的故障。
 - ② 因客户未经本公司允许对产品进行改造等而引起的故障。
 - ③ 将本公司产品组合安装到用户的机器中时，如果用户的机器上安装了法规规定的安全装置或业界标准要求配备的功能和结构后即可避免的故障。
 - ④ 如果正常维护、更换使用说明书中指定的消耗品即可避免的故障。
 - ⑤ 耗材（电池、风扇、平滑电容等）的更换。
 - ⑥ 由于火灾、异常电压等不可抗力引起的外部因素以及因地震、雷电、风灾水灾等自然灾害引起的故障。
 - ⑦ 根据从本公司出货时的科技标准还无法预知的原因而导致的故障。
 - ⑧ 其他任何非本公司责任或客户认为非本公司责任的故障。

2. 产品停产后的有偿维修期限

- (1) 本公司在本产品停产后的7年内受理该产品的有偿维修。关于停产的消息将通过本公司销售和售后服务人员进行通告。
- (2) 产品停产，将不再提供产品（包括维修零件）。

3. 海外服务

在海外，由本公司在当地的海外FA中心受理维修业务。但是，请注意各个FA中心的维修条件等可能会有所不同。

4. 机会损失和间接损失等不在质保责任范围内

无论是否在免费质保期内，凡以下事由三菱电机将不承担责任。

- (1) 非本公司责任的原因而导致的损失。
- (2) 因本公司产品故障而引起的用户机会损失、利润损失。
- (3) 无论本公司能否预测的特殊事件引起的损失和间接损失、事故赔偿、对本公司产品以外的损伤。
- (4) 用户更换设备、现场机械设备的再调试、运行测试及其他作业的赔偿。

5. 产品规格的更改

样本、手册或技术资料等所记载的规格如有变更，恕不另行通知。

6. 关于产品的适用范围

- (1) 在使用本公司AC伺服设备时，应该符合以下条件：即使在AC伺服设备出现问题或故障时也不会导致重大事故，并且在设备外部系统地配备能应付任何问题或故障的备用设备及失效安全功能。
- (2) 本公司AC伺服设备是以一般工业用途等为对象设计和制造的通用产品。

因此，AC伺服设备不适用于面向各电力公司的核电站以及其他发电厂等对公众有较大影响的用途、及面向各铁路公司或行政机关等要求构建特殊质量保证体系的用途。此外，AC伺服设备也不适用于航空航天、医疗、铁路、焚烧・燃料装置、载人运输装置、娱乐设备、安全设备等预计对人身财产有较大影响的用途。

但是，对于上述用途，在用户同意限定用途且无特殊质量要求的条件下，可对其适用性进行研究讨论，请与本公司服务窗口联系。
- (3) 因拒绝服务攻击（DoS攻击）、非法访问、计算机病毒以及其他网络攻击引发的系统方面的各种问题，三菱电机不承担责任。

商标

MELSERVO是三菱电机株式会社在日本及其他国家地区的商标或注册商标。
其他的产品名称、公司名称是各公司的商标或注册商标。

SH(NA)-030326CHN-F(2307)MEACH

MODEL:

三菱电机自动化(中国)有限公司

地址：上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心

邮编：200336

电话：86-21-2322-3030 传真：86-21-2322-3000

官网：<https://www.MitsubishiElectric-FA.cn>

技术支持热线 **400-821-3030**



内容如有更改，恕不另行通知
所记载的日本国外标准、法令的对应为本资料制作时的信息。